


EN IT FR ES DE RU PT
 NL EL RO SV CS HR-SR
 PL FI DA NO SL SK HU LT
 ET LV BG TR AR

(EN) INSTRUCTION MANUAL
 (IT) MANUALE D'ISTRUZIONE
 (FR) MANUEL D'INSTRUCTIONS
 (ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES
 (DE) BEDIENUNGSANLEITUNG
 (RU) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 (PT) MANUAL DE INSTRUÇÕES
 (NL) INSTRUCTIEHANDLEIDING
 (EL) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
 (RO) MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
 (SV) BRUKSANVISNING
 (CS) NÁVOD K POUŽITÍ
 (HR-SR) PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
 (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
 (FI) OHJEKIRJA
 (DA) INSTRUKTIONSMANUAL
 (NO) BRUKERVEILEDNING
 (SL) PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO
 (SK) NÁVOD NA POUŽITIE
 (HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 (LT) INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
 (ET) KASUTUSJUHEND
 (LV) ROKASGRĀMATA
 (BG) РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ
 (TR) KULLANIM KILAVUZU
 (AR) دليل التشغيل

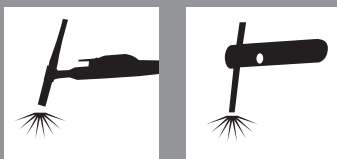

TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT • MMA



- ▶ (EN) Professional TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA welding machines with inverter.
- ▶ (IT) Saldatrici professionali ad inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (FR) Postes de soudage professionnels à inverseur TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (ES) Soldadoras profesionales con inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (DE) Professionelle Schweißmaschinen WIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA mit Invertertechnik.
- ▶ (RU) Профессиональные сварочные аппараты с инвертером TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (PT) Aparelhos de soldar profissionais com variador de frequência TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (NL) Professionele lasmachines met inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (EL) Επαγγελματικοί συγκολλητές με ινβέρτερ TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (RO) Aparate de sudură cu inverter pentru sudură TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA destinate uzului profesional.
- ▶ (SV) Professionella svetsar med växelriktare TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (CS) Profesionální svařovací agregáty pro svařování TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (HR-SR) Profesionalni stroj za varenje sa inverterom TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (PL) Profesjonalne spawarki inwerterowe TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (FI) Ammattihiatuslaitteet vaihtosuuntaajalla TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (DA) Professionelle svejsemaskiner med inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (NO) Profesjonelle sveisebrenner med inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (SL) Profesionalni varilni aparati s frekvenčnim menjalnikom TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (SK) Profesionálne zváracie agregáty pre zváranie TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (HU) Profesionális TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA inverthesztők.
- ▶ (LT) Profesionalūs suvirinimo aparatai su Inverteriu TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (ET) Inverter TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA professionaalsed keevitusaparaadid.
- ▶ (LV) Profesionālie metināšanas aparāti ar inverteru un līdzstrāvas TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA metināšanai.
- ▶ (BG) Професионални инверторни електрожени за заваряване ВИГ (TIG) (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA.
- ▶ (TR) Inverterli Profesyonel TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA kaynak makineleri.
- ▶ (AR) آلات لحام احترافية ذات محول .TIG (DC) (AC/DC) HF/LIFT, MMA

(EN)	EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND PROHIBITION SIGNS.	(PL)	OBJAŚNIENIA ZNAKÓW OSTRZEŻAWCZYCH, NAKAZU I ZAKAZU.
(IT)	LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D'OBBLIGO E DIVIETO.	(FI)	VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOIMERKIT.
(FR)	LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.	(DA)	OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.
(ES)	LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.	(NO)	SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, FORPLIKTELSE OG FORBUDT.
(DE)	LEGENDE DER GEFÄHREN-, GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.	(SL)	LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
(PT)	LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.	(SK)	VYSVETLIVKY K SIGNÁLUM NEBEZPEČENSTVA, PŘÍKAZOM A ZÁKAZOM.
(NL)	LEGENDE SIGNALEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN VERBOD.	(HU)	A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.
(EL)	ΛΕΞΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.	(LT)	PAVOJAUS, PRIVALOMŪJŲ IR DRAUDŽIAMŪJŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
(RO)	LEGENDA INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE OBLIGARE ȘI DE INTERZICERE.	(ET)	OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
(SV)	BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, BÅDUD OCH FÖRBUD.	(LV)	BĪSTĀMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA ZĪMJU PASKAIDROJUMI.
(CS)	VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLŮM NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.	(BG)	ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ЗАБРАНА.
(HR-SR)	LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA.	(TR)	TEHLİKE, ZORUNLULUK VE YASAK İŞARETLERİNİN AÇIKLAMASI.
		(AR)	مفاتيح رموز الخطر والإلزام والحظر

	(EN) DANGER OF ELECTRIC SHOCK - (IT) PERICOLO SHOCK ELETTRICO - (FR) RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - (ES) PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - (DE) STROMSCHLÄGGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - (PT) PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO - (NL) GEVAAR ELEKTROSHOCK - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ - (RO) PERICOL DE ELECTROCUTARE - (SV) FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - (CS) NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM - (HR-SR) OPASNOST STRUJNOG UDARA - (PL) NIEBEZPECZENSTWO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - (FI) SÄHKÖISKUN VAARA - (DA) FARE FOR ELEKTRISK STØD - (NO) FARE FOR ELEKTRISK STØT - (SL) NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA - (SK) NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRŮDOM - (HU) ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE - (LT) ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS - (ET) ELEKTRILÕÕGIHT - (LV) ELEKTROŠOKA BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР - (TR) ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ - (AR) خطر الصدمة الكهربائية
	(EN) DANGER OF WELDING FUMES - (IT) PERICOLO FUMI DI SALDATURA - (FR) DANGER FUMÉES DE SOUDAGE - (ES) PELIGRO HUMOS DE SOLDADURA - (DE) GEFAHR DER ENTWICKLUNG VON RAUCHGASEN BEIM SCHWEISSEN - (RU) ОПАСНОСТЬ ДЫМОВ СВАРКИ - (PT) PERIGO DE FUMAÇAS DE SOLDAGEM - (NL) GEVAAR LASROOK - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΠΝΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - (RO) PERICOL DE GAZE DE SUDURĂ - (SV) FARA FÖR RÖK FRÅN SVETSNING - (CS) NEBEZPEČÍ SVAROVACÍCH DŮMŮ - (HR-SR) OPASNOST OD DIMA PRILIKOM VARENJA - (PL) NIEBEZPECZENSTWO OPARÓW SPAWALNICZYCH - (FI) HITAUSSAUVUJEN VAARA - (DA) FARE P.G.A. SVEJSEDAMPE - (NO) FARE FOR SVEISERØYK - (SL) NEVARNOST VARILNEGA DIMA - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝPAROV ZO ZVÁRANIA - (HU) HEGESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT FŰST VESZÉLYE - (LT) SUVIRINIMO DŪMŲ PAVOJUS - (ET) KEEVITAMISEL SUITSU OHT - (LV) METINĀŠANAS IZVAIKOJUMU BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ПУШЕКА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ - (TR) KAYNAK DUMANI TEHLİKESİ - (AR) خطر أدخنة اللحام
	(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D'EXPLOSION - (ES) PELIGRO EXPLOSIÓN - (DE) EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSAO - (NL) GEVAAR ONTPLOFFING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - (RO) PERICOL DE EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - (CS) NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (HR-SR) OPASNOST OD EKSPLOZIJE - (PL) NIEBEZPECZENSTWO WYBUCHU - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE FOR EKSPLOSJON - (SL) NEVARNOST EKSPLOZIJE - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (LT) SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATSOHT - (LV) SPRĀDZIENBĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ - (TR) PATLAMA TEHLİKESİ - (AR) خطر الانفجار
	(EN) WEARING PROTECTIVE CLOTHING IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI - (FR) PORT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE LLEVAR ROPA DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN VON SCHUTZKLEIDUNG IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ - (PT) OBRIGATORIO O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO - (NL) VERPLICHT BESCHERMENDE KLEDU TE DRAGEN - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - (RO) FOLOSIREA ÎMBRĂCĂMINTEI DE PROTECȚIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSHANDSKAR - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNIH RUKAVICA - (PL) NAKAZ NOSZENIA RĘKAWIC OCHRONNYCH - (FI) SUOJAJAATETUKSEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESTØJ - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNETØY - (SL) OBEZVNO OBLICITE ZAŠČITNA OBLAČILA - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV - (HU) VÉDŐRUHA HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA DĖVėti APSAUGINĖ APRANGA - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSERIIETUST - (LV) PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGTĒRPU - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО - (TR) KORUYUCU GİYİŞİ GYMKE ZORUNLUDUR - (AR) الالتزام بارتداء الملابس الواقية
	(EN) WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - (FR) PORT DES GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE LLEVAR GUANTES DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - (PT) OBRIGATORIO O USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - (NL) VERPLICHT BESCHERMENDE HANDSCHOEIEN TE DRAGEN - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - (RO) FOLOSIREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSHANDSKAR - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - (HR-SR) OBAVEZNO KORIŠTENJE ZAŠTITNIH RUKAVICA - (PL) NAKAZ NOSZENIA RĘKAWIC OCHRONNYCH - (FI) SUOJAJÄSINEIDEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEHANSKER - (SL) OBEZVNO NADENITE ZAŠČITNE ROKAVICE - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÝCH RUKAVIC - (HU) VÉDŐKÉSZTYŰ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA MŪVETI APSAUGINES PIRŠTINES - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAID - (LV) PIENĀKUMS ĢĒRBT AIZSARGCĪMĒDUS - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКAVИЦИ - (TR) KORUYUCU ELDİVEN KULLANMAK ZORUNLUDUR - (AR) الالتزام بارتداء القفازات الواقية
	(EN) DANGER OF ULTRAVIOLET RADIATION FROM WELDING - (IT) PERICOLO RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE DA SALDATURA - (FR) DANGER RADIATIONS ULTRAVIOLETTES DE SOUDAGE - (ES) PELIGRO RADIACIONES ULTRAVIOLETAS - (DE) GEFAHR ULTRAVIOLETT STRAHLUNGEN BEIM SCHWEISSEN - (RU) ОПАСНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВАРКИ - (PT) PERIGO DE RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS DE SOLDADURA - (NL) GEVAAR ULTRAVIOLET STRALEN VAN HET LASSEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΙΦΩΛΕΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ - (RO) PERICOL DE RADIIȚII ULTRAVIOLETE DE LA SUDURĂ - (SV) FARA FÖR ULTRAVIOLET STRÅLNING FRÅN SVETSNING - (CS) NEBEZPEČÍ ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ ZE SVAŘOVÁNÍ - (HR-SR) OPASNOST OD ULTRALJUBIČASTIH ZRAKA PRILIKOM VARENJA - (PL) NIEBEZPECZENSTWO PROMIENIOWANIA NADFIOLETOWEGO PODCZAS SPAWANIA - (FI) HITAUSMATTOMAN ULTRAVIOLETTISÄTELYN VAARA - (DA) FARE FOR ULTRAVIOLETTE SVEJSESTRÅLER - (NO) FARE FOR ULTRAFIOLETT STRÅLNING UNDER SVEISINGSPROSEDYREN - (SL) NEVARNOST SEVANJA ULTRAVIOLETNIH ŽARKOV ZARADI VARENJA - (SK) NEBEZPEČENSTVO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA ZO ZVÁRANIA - (HU) HEGESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN LETRÉJÖTTI IBOLYVÁNTÚLI SUGÁRZÁS VESZÉLYE - (LT) ULTRAVIOLETINIO SPINDULIAVIMO SUVIRINIMO METU PAVOJUS - (ET) KEEVITAMISEL ERALDUMA ULTRAVIOLETTKIIRGUSEOHT - (LV) METINĀŠANAS ULTRAVIOLETĀ IZSTAROJUMA BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ - (TR) KAYNAKTAN ULTRAVIOLE İŞIMA TEHLİKESİ - (AR) خطر التعرض للاشعة تحت البنفسجية الناتجة عن اللحام
	(EN) DANGER OF FIRE - (IT) PERICOLO INCENDIO - (FR) RISQUE D'INCENDIE - (ES) PELIGRO DE INCENDIO - (DE) BRANDGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА - (PT) PERIGO DE INCENDIO - (NL) GEVAAR VOOR BRAND - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - (RO) PERICOL DE INCENDIU - (SV) BRANDRISK - (CS) NEBEZPEČÍ POŽÁRU - (HR-SR) OPASNOST OD POŽARA - (PL) NIEBEZPECZENSTWO POŻARU - (FI) TULIPALON VAARA - (DA) BRANDFARE - (NO) BRANNFARE - (SL) NEVARNOST POŽARA - (SK) NEBEZPEČENSTVO POŽIARU - (HU) TŰZVESZÉLYE - (LT) GAISRO PAVOJUS - (ET) TULEOHT - (LV) UGUNSGRĒKA BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР - (TR) YANGIN TEHLİKESİ - (AR) خطر التسبب في إندلاع حريق
	(EN) DANGER OF BURNS - (IT) PERICOLO DI USTIONI - (FR) RISQUE DE BRÛLURES - (ES) PELIGRO DE QUEMADURAS - (DE) VERBRENNUNGSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ - (PT) PERIGO DE QUEIMADURAS - (NL) GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - (RO) PERICOL DE ARSURI - (SV) RISK FÖR BRÄNSKADA - (CS) NEBEZPEČÍ POPALENIN - (HR-SR) OPASNOST OD OPEKLINA - (PL) NIEBEZPECZENSTWO OPARZEN - (FI) PALOVAMMOJEN VAARA - (DA) FARE FOR FORBRÆNDINGER - (NO) FARE FOR FORBRENNINGER - (SL) NEVARNOST OPEKLIN - (SK) NEBEZPEČENSTVO POPALENÍN - (HU) ÉGÉSİ SÉRŰLÉS VESZÉLYE - (LT) NUSIDĖGINIMO PAVOJUS - (ET) PÕLETUSHAAVADE SAAMISE OHT - (LV) APDEGUMU GŪŠANAS BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ - (TR) YANIK TEHLİKESİ - (AR) خطر التعرض لحوروق
	(EN) DANGER OF NON-IONISING RADIATION - (IT) PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI - (FR) DANGER RADIATIONS NON IONISANTES - (ES) PELIGRO RADIACIONES NO IONIZANTES - (DE) GEFAHR NICHT IONISIERENDER STRAHLUNGEN - (RU) ОПАСНОСТЬ НЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ - (PT) PERIGO DE RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES - (NL) GEVAAR NIET IONISERENDE STRALEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ - (RO) PERICOL DE RADIIȚII NEIONIZANTE - (SV) FARA FÖR ICKE JONISERANDE - (CS) NEBEZPEČÍ NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ - (HR-SR) OPASNOST NEIONIZIRAJUĆIH ZRAKA - (PL) ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM NIEIONIZUJĄCYM - (FI) IONISOMATTOMAN SÄTELYN VAARA - (DA) FARE FOR IKKE-IONISERENDE STRÅLER - (NO) FARE FOR UJONISERT STRÅLNING - (SL) NEVARNOST NEJONIZIRANEGA SEVANJA - (SK) NEBEZPEČENSTVO NEJONIZUJÚCEHO ŽIARENIA - (HU) NEM IONOG N SUGÁRZÁS VESZÉLYE - (LT) NEJONIZUOTO SPINDULIAVIMO PAVOJUS - (ET) MITTEIONISEERITUDKIIRGUSTE OHT - (LV) NEJONIZĒJOŠA IZSTAROJUMA BĪSTĀMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ НЕ ИОНИЗИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ - (TR) İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYON TEHLİKESİ - (AR) خطر التعرض لاشعاعات غير مؤينة
	(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE) GEFAHR ALLGEMEINER ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO GERAL - (NL) ALGEMEEN GEVAAR - (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) ALLMÄN FARA - (CS) VŠEOBECNĚ NEBEZPEČÍ - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (PL) OGÓLNE NIEBEZPECZENSTWO - (FI) YLEINEN VAARA - (DA) ALMENN FARE - (NO) GENERISK FARE STRÅLNING - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (SK) VŠEOBECNĚ NEBEZPEČENSTVO - (HU) ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTĀMĪBA - (BG) ОБЩИ ОПАСНОСТИ - (TR) GENEL TEHLİKE - (AR) خطر عام
	(EN) DO NOT USE THE HANDLE TO HANG THE WELDING MACHINE. - (IT) VIETATO UTILIZZARE LA MANIGLIA COME MEZZO DI SOSPENSIONE DELLA SALDATRICE - (FR) INTERDIT D'UTILISER LA POIGNÉE COMME MOYEN DE SUSPENSION DU POSTE DE SOUDAGE - (ES) SE PROHIBE UTILIZAR LA MANILLA COMO MEDIO DE SUSPENSION DE LA SOLDADORA - (DE) ES IST UNTERSAGT, DEN GRIFF ALS MITTEL ZUM AUFHÄNGEN DER SCHWEISSMASCHINE ZU BENUTZEN - (RU) ЗАПРЕЩЕНО ПОДВЕШИВАТЬ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ЗА РУЧКУ - (PT) É PROIBIDO UTILIZAR A MAÇANETA COMO MEIO DE SUSPENSÃO DO APARELHO DE SOLDAR - (NL) DE HANDGREEP MAG NIET WORDEN GEBRUIKT OM HET LASAPPARAAT AAN OP TE HANGEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - (RO) SE INTERZIC FOLOSIREA MĂNERULUI CA MJLUC DE SUSȚINERE A APARATULUI DE SUDURĂ - (SV) DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA HANDTAGET FÖR ATT HÄNGA UPP SVETSEN - (CS) JE ZAKÁZANO POUŽÍVAT RUKOJEŤ JAKO PROSTŘEDEK K ZAVĚŠENÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE - (HR-SR) ZABRANJENO JE UPOTREBLJAVATI RUČKU ZA PODIZANJE STROJA ZA VARENJE - (PL) ZABRANIA SIE UŻYWANIA UCHWYTU JAKO ŚRODKA DO ZAWIESZANIA SPAWARKI - (FI) ON KIELLETTYÄ KÄYTTÄÄ KÄSIKÄNHVÄÄ HITAUSLAITTEEN RIPUSTUSVÄLINEENÄ - (DA) DET ER FORBUDT AT ANVENDE HÅNDRÉBET TIL AT HÆVE SVEJSEMASKINEN - (NO) DET ER FORBUDT Å BRUKE HÅNDTAGET FOR Å HENGE SVEISEMASKINEN OPP - (SL) ROČAJA NE SMETE UPORABLJATI ZA OBEŠANJE VARILNEGA APARATA - (SK) JE ZAKÁZANÉ VEŠAŤ ZVÁRACÍ PŘÍSTROJ ZA RUKOVĚŤ - (HU) TILOS A HEGESZTŐGÉP ET A FOGANYÚJÁNÁL FOGVA FELAKASZTANI - (LT) DRAUDŽIAMA NAUDOTI RANKENA KAIP PRIEMONĖVINIRIMO APARATO SUSTABDYMUI - (ET) ON KEELATUD RIPUTADA KEEVITUSSEADET KASUTADES SELLEKS KÄEPIDET - (LV) IR AIZLIEGTS IZMANTOT ROKTURI METINĀŠANAS APARĀTA PIĒKĀRSANAI - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЪКОХВАТКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ОКАЧВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИЯ АПАРАТ - (TR) KAYNAK MAKİNESİNİ SAPINDAN ASMAYIN - (AR) يحظر استخدام المقبض كوسيلة لتعليق أداة اللحام
	(EN) EYE PROTECTIONS MUST BE WORN - (IT) OBBLIGO DI INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI - (FR) PORT DES LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE USAR GAFAS DE PROTECCIÓN - (DE) DAS TRAGEN EINER SCHUTZBRILLE IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАННОСТЬ НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ - (PT) OBRIGAÇÃO DE VESTIR ÓCULOS DE PROTECÇÃO - (NL) VERPLICHT DRAGEN VAN BESCHERMENDE BRIL - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ - (RO) ESTE OBLIGATORIE PURTAREA OCHELARILOR DE PROTECȚIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT ANVÄNDA SKYDDSGLASÖGON - (CS) POVINNOST POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH BRÝLÍ - (HR-SR) OBAVEZNO UPOTREBA ZAŠTITNIH NAČALCA - (PL) NAKAZ NOSZENIA OKULARÓW OCHRONNYCH - (FI) SUOJALSIÄSIEN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSEBRILLER - (NO) DET ER OBLIGATORISKT Å HA PÅ SEG VERNBRILLER - (SL) OBEZVNA UPORABA ZAŠČITNIH OČAL - (SK) POVINNOST POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH OKULIAROV - (HU) VÉDŐSZEMÜVEG VISELETÉ KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA DIRBTI SU APSAUGINIAIS AKINIAMS - (ET) KOHUSTUS KANDA KAITSEPRILLE - (LV) PIENĀKUMS VILKT AIZSARGBRILLES - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСИТ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА - (TR) KORUYUCU GÖZLÜK KULLANILMALDIR - (AR) الالتزام بارتداء نظارات واقية
	(EN) NO ENTRY FOR UNAUTHORISED PERSONNEL - (IT) DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - (FR) ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES - (ES) PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - (DE) UNBEFUGTEN PERSONEN IST DER ZUTRITT VERBOTEN - (RU) ЗАПРЕТ ДЛЯ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ ЛИЦ - (PT) PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS - (NL) TOEGANGSVERBOD VOOR NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ - (RO) ACCESUL PERSOANELOR NEAUTORIZATE ESTE INTERZIS - (SV) TILLTRÄDE FÖRBJUDET FÖR ICKE AUKTORISERADE PERSONER - (CS) ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HR-SR) ZABRANA PRISTUPA NEOVLASTENIM OSOBAMA - (PL) ZAKAZ DOSTĘPU OSOBOM NIEUPOWIĄZANIONYM - (FI) PÄÄSY KIELLETTY ASIATTOIMILTA - (DA) ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE - (NO) PERSONER SOM IKKE ER AUTORISERTE MÅ IKKE HA ADGANG TIL APPARATEN - (SL) DOSTOP PREPOVEDAN NEPOVOLANĖNIM OSOBAM - (SK) ZÁKAZ NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K OSOB - (HU) FEL NEM JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA TILOS A BELÉPÉS - (LT) PAŠALINIAMS JEITI DRAUDŽIAMA - (ET) SELLEKS VOLITAMATA ISIKUTEL ON TÕÕALAS VIIBIMINE KEELATUD - (LV) NEPIEDEROŠĀM PERSONĀM IEĒJA AIZLIEGTA - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ДОСТЪПЪТ НА НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА - (TR) YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER GİRMEZ - (AR) يحظر الدخول على الأشخاص الغير مصرح لهم

	<p>(EN) WEARING A PROTECTIVE MASK IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO USARE MASCHERA PROTETTIVA - (FR) PORTER UN MASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE USAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN - (DE) DER GEBRAUCH EINER SCHUTZMASKE IST PFLICHT - (RU) ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ - (PT) OBRIGATORIO O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO - (NL) VERPLICHT GEBRUIK VAN BESCHERMEND MASKER - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ - (RO) FOLOSIREA MAȘTI DE PROTECȚIE OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT BÄRA SKYDDSMASK - (CS) POVINNÉ POUŽITÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU - (HR-SR) OBAVEZNO KORISTENJE ZAŠTITNE MASKE - (PL) NAKAZ UŻYWANIA MASKI OCHRONNEJ - (FI) SUOJAMASKIN KÄYTTÖ PAKOLLISTA - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSMASKE - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE VERNEBRILLER - (SL) OBEVZNOST UPORABI ZAŠČITNE MASKE - (SK) POVINNÉ POUŽITIE OCHRANNÉHO ŠTÍTU - (HU) VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMA UŽSIDĖTI APSAUGINĖ KAUKĖ - (ET) KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEMASKI - (LV) PIENĀKUMS IZMANTOT AIZSARGMASKU - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА ЗАВАРЪЧНА МАСКА - (TR) KORUYUCU MASKE TAKMAK ZORUNLUDUR - (AR) الالتزام باستخدام قناع واقي</p>
	<p>(EN) WEARING EAR PROTECTORS IS COMPULSORY - (IT) OBBLIGO PROTEZIONE DELL'UDITO - (FR) PROTECTION DE L'OUÏE OBLIGATOIRE - (ES) OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN DEL OÍDO - (DE) DAS TRAGENVONGEHÖRSCHUTZISTPFLICHT - (RU) ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СЛУХ - (PT) OBRIGATORIO PROTEGER O OUVIDO - (NL) VERPLICHT OORBESCHERMING - (EL) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ - (RO) PROTECȚIA AUZULUI OBLIGATORIE - (SV) OBLIGATORISKT ATT SKYDDA HÖRSELN - (CS) POVINNOST OCHRANY SLUCHU - (HR-SR) OBAVEZNA ZAŠTITA SLUHA - (PL) NAKAZ OCHRONY SŁUCHU - (FI) KUULOSUOJAJAS PAKOLLINEN - (DA) PLIGT TIL AT ANVENDE HØREVERN - (NO) FORPLIKTELSE Å BRUKE HØRSELVERN - (SL) OBEVZNA UPORABA GLUŠNIKOV - (SK) POVINNÁ OCHRANA SLUCHU - (HU) HALLÁSVÉDELEM KÖTELEZŐ - (LT) PRIVALOMOS APSAUGOS PRIEMONĖS KLAUSOS ORGANAMS - (ET) KOHUSTUSKANDAKAULMISKAITSEVAHENDID - (LV) PIENĀKUMS AIZSARGĀT DZIRDĒS ORGANUS - (BG) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСЯТ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУХА - (TR) KORUYUCU KULAKLIK KULLANMAK ZORUNLUDUR - (AR) الالتزام بحماية الأذن</p>
	<p>(EN) USERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS MUST NEVER USE THE MACHINE - (IT) VIETATO L'USO DELLA MACCHINA AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - (FR) L'UTILISATION DE LA MACHINE EST DÉCONSEILLÉE AUX PORTEURS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES MÉDICAUX - (ES) PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS PORTADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES - (DE) TRÄGERN LEBENSERHALTENDER ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE IST DER GEBRAUCH DER MASCHINE UNTERSAGT - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЗАПРЕЩЕНО ЛИЦАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ЭЛЕКТРОННУЮ И ЭЛЕКТРОАППАРАТУРУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - (PT) É PROIBIDO O USO DA MÁQUINA AOS PORTADORES DE APARELHAGENS ELÉTRICAS E ELECTRÓNICAS VITAIS - (NL) HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IS VERBODEN AAN DRAGERS VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE VITALE APPARATUUR - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - (RO) SE INTERZICE FOLOSIREA MAȘINII DE CĂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE VITALE - (SV) FÖRBJUDET FÖR ANVÄNDARE AV LIVSUPPÅHÅLLANDE ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA APPARATER ATT ANVÄNDA DENNA MASKIN - (CS) ZÁKAZ POUŽITÍ STROJE NOSITELŮM DŮLEŽITÝCH A ELEKTRONICKÝCH ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ZAŘÍZENÍ - (HR-SR) ZABRANJENO JE UPOTREBLJAVATI STROJ OSOBAMA KOJE IMAJU UGRADENE VITALNE ELEKTRICNE ILI ELEKTRONICKE UREĐAJE - (PL) ZABRONIONE JEST UŻYWANIE URZĄDZENIA OSOBOM STUJĄCYM ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA WSPOMAGAJCĄ FUNKCJE ŻYCIOWE - (FI) KONEEN KÄYTTÖKIELTO SÄHKÖISTEN JA ELEKTRONISTEN HENKILÖNSUOJALAITTEIDEN KÄYTTÄJILLE - (DA) DET ER FORBUDT FOR PERSONER, DER ANVENDER LIVSVIGTIGT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK APPARATUR, AT ANVENDE MASKINEN - (NO) DET ER FORBUDT FOR PERSONER SOM BRUKER LIVSVIKTIGE ELEKTRISKE ELLER ELEKTRONISKE APPARATER Å BRUKE MASKINEN - (SL) PREPOVEDANA UPORABA STROJA ZA UPORABNIKE ŽIVLJENJSKO POMEMBNIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIKH NAPRAV - (SK) ZÁKAZ POUŽÍVANIA STROJA OSOBAM SO ŽIVOTNE DŮLEŽITÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENAMI - (HU) TILOS A GÉP HASZNÁLATA MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK SZERVEZETÉBEN ÉLETFENNTARTÓ ELEKTROMOS VAGY ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK VAN BEÉPÍTVE - (LT) GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA SU ĮRANGA DIRBTI ASMENIMS, BESINAUDOJANTIEMS GYVYBIŠAI SVARBIAIS ELEKTRINIAIS AR ELEKTRONINIAIS PRIETAISAIS - (ET) SEADET EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD MEDITSIINILISE ELEKTRI-JA ELEKTRONIKASEADMEID - (LV) ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO MEDICINISKO IERĪČU LIETOTĀJIEM IR AIZLIEGTS IZMANTOT MAŠĪNU - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ПОЛЗВАНЕТО НА МАШИНАТА ОТ ЛИЦА, НОСИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОНИИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА - (TR) HAYATI ELEKTRIKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZ KULLANANLAR MAKİNEYİ KULLANMAMALIDIR - (AR) يحظر استخدام الآلة لحاملي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحيوية</p>
	<p>(EN) PEOPLE WITH METAL PROSTHESES ARE NOT ALLOWED TO USE THE MACHINE - (IT) VIETATO L'USO DELLA MACCHINA AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE - (FR) UTILISATION INTERDITE DE LA MACHINE AUX PORTEURS DE PROTHÈSES MÉTALLIQUES - (ES) PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS PORTADORES DE PRÓTESIS METÁLICAS - (DE) TRÄGERN VON METALLPROTHESEN IST DER UMGANG MIT DER MASCHINE VERBOTEN - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТЕЗЫ - (PT) PROIBIDO O USO DA MÁQUINA AOS PORTADORES DE PRÓTESES METÁLICAS - (NL) HET GEBRUIK VAN DE MACHINE IS VERBODEN AAN DE DRAGERS VAN METALEN PROTHESEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - (RO) SE INTERZICE FOLOSIREA MAȘINII DE CĂTRE PERSOANELE PURTĂTOARE DE PROTEZE METALICE - (SV) FÖRBJUDET FÖR PERSONER SOM BÄR METALLPROTES ATT ANVÄNDA MASKINEN - (CS) ZÁKAZ POUŽITÍ STROJE NOSITELŮM KOVOVÝCH PROTEZ - (HR-SR) ZABRANJENA UPOTREBA STROJA OSOBAMA KOJE NOSE METALNE PROTEZE - (PL) ZAKAZ UŻYWANIA URZĄDZENIA OSOBOM STUJĄCYM KARTY PROTEZY METALOWE - (FI) KONEEN KÄYTTÖ KIELLETTY METALLIPROTEESIEN KANTAJILTA - (DA) DET ER FORBUDT FOR PERSONER MED METALPROTESER AT BENYTTTE MASKINEN - (NO) BRUK AV MASKINEN ER IKKE TILLATT FOR PERSONER MED METALLPROTESER - (SL) PREPOVEDANA UPORABA STROJA ZA NOSILCE KOVINSKIH PROTEZ - (SK) ZÁKAZ POUŽÍVANIA STROJA OSOBAM S KOVOVÝMI PROTEZAMI - (HU) TILOS A GÉP HASZNÁLATA FÉMPROTEZIST VISELŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - (LT) SU SUVIRINIMO APARATU DRAUDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS METALINIUS PROTEZUS - (ET) SEADET EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD METALLPROTEESE - (LV) CILVĒKIEM AR METĀLA PROTĒZĒM IR AIZLIEGTS LIETOT IERĪCI - (BG) ЗАБРАНЕНО Е УПОТРЕБАТА НА МАШИНАТА ОТ НОСИТЕЛИ НА МЕТАЛНИ ПРОТЕЗИ - (TR) METAL PROTEZLİ İNSANLAR MAKİNEYİ KULLANAMAZ - (AR) يحظر استخدام الآلة على مستخدمي أجهزة السمع المعدنية</p>
	<p>(EN) DO NOT WEAR OR CARRY METAL OBJECTS, WATCHES OR MAGNETISED CARDS - (IT) VIETATO INDOSSARE OGGETTI METALLICI, OROLOGI E SCHEDE MAGNETICHE - (FR) INTERDICTION DE PORTER DES OBJETS MÉTALLIQUES, MONTRES ET CARTES MAGNÉTIQUES - (ES) PROHIBIDO LLEVAR OBJETOS METÁLICOS, RELOJES, Y TARJETAS MAGNÉTICAS - (DE) DAS TRAGEN VON METALLOBJKTEN, UHREN UND MAGNETKARTEN IST VERBOTEN - (RU) ЗАПРЕЩАЕТСЯ НОСИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ, ЧАСЫ ИЛИ МАГНИТНЫЕ ПЛАТЫЮ - (PT) PROIBIDO VESTIR OBJECTOS METÁLICOS, RELÓGIOS E FICHAS MAGNÉTICAS - (NL) HET IS VERBODEN METALEN VOORWERPEN, UURWERKEN EN MAGNETISCHE FICHES TE DRAGEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΟΡΑΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ - (RO) ESTE INTERZISĂ PURTAREA OBIECTELOR METALICE, A CEASURILOR ȘI A CARTELELOR MAGNETICE - (SV) FÖRBJUDET ATT BÄRA METALLFÖREMÅL, KLOCKOR OCH MAGNETKORT - (CS) ZÁKAZ NOŠENÍ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ, HODINEK A MAGNETICKÝCH KARET - (HR-SR) ZABRANJENO NOŠENJE METALNIH PREDMETA, SATOVA I MAGNETSKIH ČIPOVA - (PL) ZAKAZ NOSZENIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH, ZEGARKÓW I KART MAGNETYCZNYCH - (FI) METALLISTEN ESINEIDEN, KELLOJEN JA MAGNEETIKORTTIEN MUKANA PITÄMINEN KIELLETTY - (DA) FORBUD MOD AT BÆRE METALGENSTANDE, URE OG MAGNETISKE KORT - (NO) FORBUDT Å HA PÅ SEG METALLFORMÅL, KLOKKER OG MAGNETISKE KORT - (SL) PREPOVEDANO NOŠENJE KOVINSKIH PREDMETOV, UR IN MAGNETNIH KARTIC - (SK) ZÁKAZ NOSENIA KOVOVÝCH PREDMETOV, HODINIEK A MAGNETICKÝCH KARIET - (HU) TILOS FÉMTÁRGYAK, KARÓRÁK VISELÉTE ÉS MÁGNESES KÁRTYAK MAGUKNÁL TARTÁSA - (LT) DRAUDŽIAMA PRIE SAVĖS TURĖ TI METALINIŲ DAIKTŲ, LAIKRODŽIŲ AR MAGNETINIŲ PLOKŠTELIŲ - (ET) KEELATUD ON KANDA METALLESEMI, KEELASID JA MAGNETKAARTE - (LV) IR AIZLIEGTS VILKT METĀLA PRIEKŠMETUS, PULKSTENUS UN ŅĒMĻĪDZI MAGNĒTISKĀS KARTES - (BG) ЗАБРАНЕНО Е НОСЕНОТО НА МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЧАСОВНИЦИ И МАГНИТНИ СХЕМИ - (TR) METAL NESNELER, SAATLER YA DA MANYETİK KARTLARI KULLANMAYIN VEYA TAŞIMAYIN - (AR) يحظر استخدام أشياء معدنية، ساعات وطاقات مغناطية</p>
	<p>(EN) NOT TO BE USED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL - (IT) VIETATO L'USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE - (FR) UTILISATION INTERDITE AU PERSONNEL NON AUTORISÉ - (ES) PROHIBIDO EL USO A PERSONAS NO AUTORIZADAS - (DE) DER GEBRAUCH DURCH UNBEGUFTE PERSONEN IST VERBOTEN - (RU) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮДЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ РАЗРЕШЕНИЯ - (PT) PROIBIDO O USO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS - (NL) HET GEBRUIK IS VERBODEN AAN NIET GEAUTORISEERDE PERSONEN - (EL) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΤΡΑΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ - (RO) FOLOSIREA DE CĂTRE PERSOANELE NEAUTORIZATE ESTE INTERZISĂ - (SV) FÖRBJUDET FÖR ICKE AUKTORISERADE PERSONER ATT ANVÄNDA APPARATEN - (CS) ZÁKAZ POUŽITÍ NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HR-SR) ZABRANJENA UPOTREBA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA - (PL) ZAKAZ UŻYWANIA OSOBOM NIEAUTORYZOWANYM - (FI) KÄYTTÖ KIELLETTY VALTUUTTAMATTOMILLA HENKILÖILTÄ - (DA) DET ER FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE AT ANVENDE MASKINEN - (NO) BRUK ER IKKE TILLATT FOR UAUOTORISERTE PERSONER - (LV) NEPOVLAŠĀŠĒNIEM OSOBAM UPORABA PREPOVEDANA - (SK) ZÁKAZ POUŽITIA NEPOVOLANÝM OSOBÁM - (HU) TILOS A HASZNÁLATA A FEL NEM JOGOSÍTOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA - (LT) PAŠALINIAMS NAUDOTIS DRAUDŽIAMA - (ET) SELLEKS VOLITAMATA ISIKUTEL ON SEADME KASUTAMINE KEELATUD - (LV) NEPILVAROTĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTS IZMANTOT APARĀTU - (BG) ЗАБРАНЕНО Е ПОЛЗВАНЕТО ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА - (TR) YETKİSİZ PERSONEL TARAFINDAN KULLANILAMAZ - (AR) يحظر الاستخدام من قبل الأشخاص الغير مصرح لهم</p>
	<p>(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - (RU) Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - (PT) Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - (NL) Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη διαφορετική συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μικτό στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε ειδικευμένα κέντρα συλλογής. - (RO) Símbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. - (SV) Symbol som indikerar separat sortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsaffall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - (CS) Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizovanou sběrný. - (HR-SR) Símbol koji označava posebno skupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za skupljanje. - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady - (FI) Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntyä valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välittää laitetta kunnallisena sekajätteenä. - (DA) Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfall, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingsentraler. - (SL) Símbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpad, ampak se mora obrniti na pooblaščen centre za zbiranje. - (SK) Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovanej zberní. - (HU) Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelék hulladékkal együttessen gyűjteni, hanem erre engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - (LT) Simbolis, nurodantis atskirų nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - (ET) Símbol, mis tähistab elektril- ja elektroniikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöõrduda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte kätitleda seda aparati kui munitsipaalne segajätet. - (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmest šo aparāturu mūcīpalājā cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - (BG) Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронната апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове - (TR) Atık toplama için elektrikli ve elektronik cihazların ayrılmasını belirten sembol. Kullanıcının bu cihazları kati, karışık kentsel atık olarak bertaraf etmesine izin verilmez, bertaraf yetkilii çöp toplama merkezlerince yapılmalıdır. - (AR) رمز يُشير إلى التجميع المنفصل للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يجب على المستخدم عدم التخلص من هذا الجهاز وكأنه نفايات البلدية الصلبة المختلطة، بل عليه التوجه إلى مراكز تجميع النفايات المُصرح بها</p>

 	INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE.....pag. 5 WARNING! BEFORE USING THE WELDING MACHINE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY!	EN
 	ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE.....pag. 10 ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE LA SALDATRICE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE!	IT
 	INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....pag. 15 ATTENTION! AVANT TOUTE UTILISATION DU POSTE DE SOUDAGE, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS!	FR
 	INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO.....pág. 21 ATENCIÓN! ANTES DE UTILIZAR LA SOLDADORA LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!	ES
 	BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG.....S. 27 ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DER SCHWEISSMASCHINE LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE BETRIEBSANLEITUNG!	DE
 	ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.....стр. 33 ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!	RU
 	INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO.....pág. 39 CUIDADO! ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SOLDA LER CUIDADOSAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES !	PT
 	INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD.....pag. 44 OPGELET! VOORDAT MEN DE LASMACHINE GEBRUIKT MOET MEN AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN!	NL
 	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.....σελ. 50 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!	EL
 	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE.....pag. 56 ATENȚIE: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI DE SUDURĂ!	RO
 	INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL.....sid. 61 VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER SVETSEN!	SV
 	NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ.....str. 66 UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!	CS
 	UPUTSTVA ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE.....str. 71 POZOR: PRIJE UPOTREBE STROJA ZA VARENJE POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU!	HR SR
 	INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI.....str. 76 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!	PL
 	KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET.....s. 82 HUOM! ENNEN HITSAUSKONEEN KÄYTTÖÄ LUE HUOLELLISESTI KÄYTTÖOHJEKIRJA!	FI
 	BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING.....sd. 87 GIV AGT! LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG!	DA
 	INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD.....s. 92 ADVARSEL! FØR DU BRUKER SVEISEBRENNEREN MÅ DU LESE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE!	NO
 	NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE.....str. 97 POZOR: PRED UPORABO VARILNE NAPRAVE POZORNO PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO!	SL
 	NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU.....str. 102 UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ZVÁRACIEHO PŘÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!	SK
 	HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK.....oldal 107 FIGYELEM: A HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!	HU
 	EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS.....psl. 113 DĖMESIO: PRIEŠ NAUDOJANT SUVIRINIMO APARATĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJŲ KNYGELĘ!	LT
 	KASUTUSJUHENDID JA HOOLDUS.....lk. 118 TÄHELEPANU: ENNE KEEVITUSAPARAADI KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI!	ET
 	IZMANTOŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATA.....lpp. 123 UZMANĪBU: PIRMS METINĀŠANAS APARĀTA IZMANTOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!	LV
 	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА.....стр. 128 ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ.	BG
 	KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI.....sayfa 134 UYARI! KAYNAK MAKİNESİNİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUNUZ!	TR
 	139. صفحة.....تعليمات للاستخدام والصيانة إتبه! اقرأ بعناية دليل الارشادات قبل استخدام آلة اللحام!	AR

(EN) GUARANTEE AND CONFORMITY - (IT) GARANZIA E CONFORMITÀ - (FR) GARANTIE ET CONFORMITÉ - (ES) GARANTÍA Y CONFORMIDAD - (DE) GARANTIE UND KONFORMITÄT - (RU) ГАРАНТИЯ И СООТВЕТСТВИЕ - (PT) GARANTIA E CONFORMIDADE - (NL) GARANTIE EN CONFORMITEIT - (EL) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - (RO) GARANȚIE ȘI CONFORMITATE - (SV) GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE - (CS) ZÁRUKA A SHODA - (HR-SR) GARANCIJA I SUKLADNOST - (PL) GWARANCJA I ZGODNOŚĆ - (FI) TAKUU JA VAATIMUSTENMUKAISUUS - (DA) GARANTI OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - (NO) GARANTI OG KONFORMITET - (SL) GARANCIJA IN UDOBJE - (SK) ZÁRUKA A ZHODA - (HU) GARANCIA ÉS A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG - (LT) GARANTIJA IR ATITIKTIS - (ET) GARANTII JA VASTAVUS - (LV) GARANTIJA UN ATBILSTĪBA - (BG) ГАРАНЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ - (TR) GARANTİ VE UYGUNLUK - (AR) الضمان والتوافق151-152

	page		page
1. GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS FOR ARC WELDING	5	5.4.1 TIG welding.....	8
2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION	5	5.4.2 MMA WELDING.....	8
2.1 INTRODUCTION.....	5	6. WELDING: DESCRIPTION OF THE PROCEDURE	8
2.2 OPTIONAL ACCESSORIES	5	6.1 TIG WELDING	8
3. TECHNICAL DATA	6	6.1.1 HF and LIFT strike	8
3.1 DATA PLATE.....	6	6.1.2 TIG DC welding.....	9
3.2 OTHER TECHNICAL DATA.....	6	6.1.3 TIG AC welding	9
4. DESCRIPTION OF THE WELDING MACHINE	6	6.1.4 Procedure.....	9
4.1 BLOCK DIAGRAM.....	6	6.2 MMA WELDING.....	9
4.2 CONTROL, ADJUSTMENT AND CONNECTION DEVICES	6	6.2.1 Procedure.....	9
4.2.1 BACK PANEL (FIG. C)	6	7. MAINTENANCE.....	9
4.2.2 Front panel FIG. D1	6	7.1 ROUTINE MAINTENANCE	9
4.2.3 Front panel FIG. D2	7	7.1.1 Torch.....	9
4.3 STORING AND RECALLING OF PERSONALISED PROGRAMS.....	8	7.2 EXTRAORDINARY MAINTENANCE.....	9
4.4 G.R.A. water cooling unit ENABLING and DISABLING instructions (where applicable).....	8	8. TROUBLESHOOTING	9
5. INSTALLATION.....	8		
5.1 PREPARATION	8		
5.1.1 Assembling the return cable-clamp (FIG. E).....	8		
5.1.2 Assembling the welding cable-electrode holder clamp (FIG. E).....	8		
5.2 POSITION OF THE WELDING MACHINE	8		
5.3 CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY	8		
5.3.1 Plug and outlet.....	8		
5.4 CONNECTION OF THE WELDING CABLES.....	8		

INVERTER WELDING MACHINES FOR TIG AND MMA WELDING DESIGNED FOR INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL USE.

Note: In the following text the term "welding machine" will be used.

1. GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS FOR ARC WELDING

The operator should be properly trained to use the welding machine safely and should be informed about the risks related to arc welding procedures, the associated protection measures and emergency procedures.

(Please refer to the applicable standard "EN 60974-9: Arc welding equipment. Part 9: Installation and Use).



- Avoid direct contact with the welding circuit: the no-load voltage supplied by the welding machine can be dangerous under certain circumstances.
- When the welding cables are being connected or checks and repairs are carried out the welding machine should be switched off and disconnected from the power supply outlet.
- Switch off the welding machine and disconnect it from the power supply outlet before replacing consumable torch parts.
- Make the electrical connections and installation according to the safety rules and legislation in force.
- The welding machine should be connected only and exclusively to a power source with the neutral lead connected to earth.
- Make sure that the power supply plug is correctly connected to the earth protection outlet.
- Do not use the welding machine in damp or wet places and do not weld in the rain.
- Do not use cables with worn insulation or loose connections.



- Do not weld on containers or piping that contains or has contained flammable liquid or gaseous products.
- Do not operate on materials cleaned with chlorinated solvents or near such substances.
- Do not weld on containers under pressure.
- Remove all flammable materials (e.g. wood, paper, rags etc.) from the working area.
- Provide adequate ventilation or facilities for the removal of welding fumes near the arc; a systematic approach is needed in evaluating the exposure limits for the welding fumes, which will depend on their composition, concentration and the length of exposure itself.
- Keep the gas bottle (if used) away from heat sources, including direct sunlight.



- Use electric insulation that is suitable for the torch, the workpiece and any metal parts that may be placed on the ground and nearby (accessible). This can normally be done by wearing gloves, footwear, head protection and clothing that are suitable for the purpose and by using insulating boards or mats.
- Always protect your eyes with the relative filters, which must comply with UNI EN 169 or UNI EN 379, mounted on masks or use helmets that comply with UNI EN 175. Use the relative fire-resistant clothing (compliant with UNI EN 11611) and welding gloves (compliant with UNI EN 12477) without exposing the skin to the ultraviolet and infrared rays produced by the arc; the protection must extend to other people who are near the arc by way of screens or non-reflective sheets.
- Noise: If the daily personal noise exposure (LEPd) is equal to or higher than 85 dB(A) because of particularly intensive welding operations, suitable personal protective means must be used (Tab. 1).



ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS MAY BE DANGEROUS

Electric current flowing through any conductor causes localized electric and magnetic fields (EMF). Welding current creates an EMF field around welding and welding equipment.

EMF fields may interfere with some medical implants (e.g. pacemakers, respiratory equipment, metallic prostheses etc.).

Protective measures for persons wearing medical implants have to be taken.

For example, access restrictions for passers-by or individual risk assessment for welders.

This welding machine complies with technical product standards for exclusive use in an industrial environment for occupational use. It does not assure compliance with the restrictions for use by layman.

All operators should follow the rules listed herebelow, in order to minimize exposure to EMF fields from the welding circuit:

- route the welding cables together. Secure them with tape when possible;
- place your trunk and head as far away as possible from the welding circuit;
- never coil welding cables around metal objects or your body;
- do not place your body between welding cables;
- keep welding cables on the same side of your body;
- connect the work clamp to the work piece as close as possible to the area being welded;
- do not work next to welding power sources;
- all operators should keep the required minimum distances as given in the EMF data sheet;
- distance from the EMF source to a point beyond which the exposure is less than 20% of the lowest permissible value: $d = 65 \text{ cm}$.



- Class A equipment:

This welding machine conforms to technical product standards for exclusive use in an industrial environment and for professional purposes. It does not assure compliance with electromagnetic compatibility in domestic dwellings and in premises directly connected to a low-voltage power supply system feeding buildings for domestic use.



EXTRA PRECAUTIONS

- **WELDING OPERATIONS:**
 - In environments with increased risk of electric shock.
 - In confined spaces.
 - In the presence of flammable or explosive materials. MUST BE evaluated in advance by an "Expert supervisor" and must always be carried out in the presence of other people trained to intervene in emergencies. All protective technical measures MUST be taken as provided in 7.10; A.8; A.10 of the applicable standard EN 60974-9: Arc welding equipment. Part 9: Installation and Use".
- The operator MUST NOT BE ALLOWED to weld in raised positions unless safety platforms are used.
- **VOLTAGE BETWEEN ELECTRODE HOLDERS OR TORCHES:** working with more than one welding machine on a single piece or on pieces that are connected electrically may generate a dangerous accumulation of no-load voltage between two different electrode holders or torches, the value of which may reach double the allowed limit. An expert coordinator must be designated to measuring the apparatus to determine if any risks subsist and suitable protection measures can be adopted, as foreseen by section 7.9 of the applicable standard "EN 60974-9: Arc welding equipment. Part 9: Installation and Use".



RESIDUAL RISKS

- **IMPROPER USE:** it is hazardous to use the welding machine for any work other than that for which it was designed (e.g. de-icing mains water pipes).

2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION

2.1 INTRODUCTION

This welding machine is a power source for arc welding, made specifically for TIG (DC) (AC/DC) welding with HF or LIFT strike and MMA welding with coated electrodes (rutile, acid, basic).

The particular features of this welding machine (INVERTER), such as high-speed and precise adjustment, result in excellent quality welds.

The inverter system of regulation at the power supply input (primary) also leads to a drastic decrease in the volume of both the transformer and the levelling reactance so that it is possible to build a considerably smaller, lighter welding machine, highlighting its advantages of easy handling and transport.

2.2 OPTIONAL ACCESSORIES

- Argon bottle adapter.
- Welding current return cable complete with earth clamp.
- Manual remote control with 1 potentiometer.

- Manual remote control with 2 potentiometers.
- Pedal remote control.
- MMA welding kit.
- TIG welding kit.
- Self-darkening mask: with fixed or adjustable filter.
- Gas connector and pipe for hook-up with Argon bottle.
- Pressure reducing valve with gauge.
- Torch for TIG welding.

3. TECHNICAL DATA

3.1 DATA PLATE

The most important data regarding use and performance of the welding machine are summarised on the rating plate and have the following meaning:

Fig. A

- 1- EUROPEAN standard of reference, for safety and construction of arc welding machines.
- 2- manufacturer's name and address.
- 3- product model.
- 4- Symbol for internal structure of the welding machine.
- 5- Symbol for welding procedure provided.
- 6- Symbol **S**: indicates that welding operations may be carried out in environments with heightened risk of electric shock (e.g. very close to large metallic volumes).
- 7- Symbol for power supply line:
 - 1~: single phase alternating voltage;
 - 3~: 3-phase alternating voltage.
- 8- Protection rating of the covering.
- 9- Technical specifications for power supply line:
 - U_1 : Alternating voltage and power supply frequency of welding machine (allowed limit $\pm 10\%$).
 - $I_{1\max}$: Maximum current absorbed by the line.
 - $I_{1\text{eff}}$: effective current supplied.
- 10- Performance of the welding circuit:
 - U_0 : maximum no-load voltage (open welding circuit).
 - I_a/U_a : current and corresponding normalised voltage that the welding machine can supply during welding.
 - **X**: Duty cycle: indicates the time for which the welding machine can supply the corresponding current (same column). It is expressed as %, based on a 10 min. cycle (e.g. 60% = 6 minutes working, 4 minutes pause, and so on).
If the usage factors (on the plate, referring to a 40°C environment) are exceeded, the thermal safeguard will trigger (the welding machine will remain in standby until its temperature returns within the allowed limits).
 - **A/V-A/V**: shows the range of adjustment for the welding current (minimum maximum) at the corresponding arc voltage.
- 11- Manufacturer's serial number for welding machine identification (indispensable for technical assistance, requesting spare parts, discovering product origin).
- 12- : Size of delayed action fuses to be used to protect the power line.
- 13- Symbols referring to safety regulations, whose meaning is given in chapter 1 "General safety considerations for arc welding".

Note: The data plate shown above is an example to give the meaning of the symbols and numbers; the exact values of technical data for the welding machine in your possession must be checked directly on the data plate of the welding machine itself.

3.2 OTHER TECHNICAL DATA

- **WELDING MACHINE:** see table 1 (TAB.1).

- **TORCH:** see table 2 (TAB.2).

The welding machine weight is shown in table 1 (TAB. 1).

4. DESCRIPTION OF THE WELDING MACHINE

4.1 BLOCK DIAGRAM

The welding machine consists basically of power and control modules made on PCB's and optimised to achieve perfect reliability and reduced maintenance.

This welding machine is controlled by a microprocessor that allows a large number of parameter settings so as to achieve perfect welding in any condition and with any material. However, to make the best use of its properties it is necessary to be fully aware of its possibilities.

Description (FIG. B)

- 1- **Single phase power supply input, rectifier unit and levelling capacitors.**
- 2- **Transistor (IGBT) switching bridge and drivers;** commutes the rectified power supply voltage to high frequency alternating voltage and adjusts the power according to the required welding current/voltage.
- 3- **High frequency transformer;** the voltage converted by block 2 powers the primary winding; its function is to adjust the voltage and current to the values needed for the arc welding procedure and at the same time to form galvanic separation of the welding circuit from the power supply line.
- 4- **Secondary rectifier bridge with levelling inductance;** commutes the alternating voltage / current supplied by the secondary winding into very low ripple direct current / voltage.
- 5- **Transistor (IGBT) switching bridge and drivers;** transforms the secondary output current from DC to AC for TIG AC welding (if present).
- 6- **Control and adjustment electronics;** controls the welding current value instantaneously and compares it with the operator's setting; modulates the control impulses from the IGBT drivers that make the adjustment.
- 7- **Welding machine operation control logic;** sets the welding cycles, controls the actuators, supervises the safety systems.
- 8- **Settings panel** and display of parameters and operating modes.
- 9- **HF strike generator** (if present).
- 10- **Protective gas solenoid valve EV.**
- 11- **Welding machine cooling fan.**
- 12- **Remote control.**

4.2 CONTROL, ADJUSTMENT AND CONNECTION DEVICES

4.2.1 BACK PANEL (FIG. C)

- 1- Power supply cable (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Main switch O/OFF - I/ON.
- 3- Gas pipe connector (bottle pressure reducing valve welding machine).
- 4- Remote control connector:
Using the special 14-pin connector on the back, it is possible to attach 3 different types of remote control to the welding machine. Each device will be recognised automatically and can be used to adjust the following parameters:
 - **Remote control with one potentiometer:** turning the potentiometer knob will change the main current from the minimum to the maximum. The main current is adjusted only and exclusively by the remote control.
 - **Pedal remote control:** The current value is determined by the position of the pedal. In addition, in TIG 2-STROKE mode pressing the pedal gives the start command to the machine instead of the torch button.

- Remote control with two potentiometers:

the first potentiometer adjusts the main current. The second potentiometer adjusts another parameter, depending on the active welding mode. When this potentiometer is turned the display will show the changing value of the parameter (which can no longer be controlled with the knob on the panel). The meaning of the second potentiometer is: ARC FORCE if in MMA mode and END SLOPE if in TIG mode.

- Controller for TIG torch with potentiometer (where applicable):

the TIG controller enables current adjustment using the torch with potentiometer.

 
 

4.2.2 Front panel FIG. D1

- 1- Positive (+) quick latch to connect the welding cable.
- 2- Negative (-) quick latch to connect the welding cable.
- 3- Connector for connecting the torch pushbutton cable.
- 4- Fitting for connecting the gas pipe of the TIG torch.
- 5- Controls panel.
- 6- Welding modes selection pushbuttons:
 - 6a **REMOTE COMMAND**
Allows the transfer of the control of the welding parameters to the remote control.
 - 6b **MMA-TIG LIFT**
Operating mode: coated electrode welding (MMA), and TIG welding with contact arc lift strike (TIG LIFT).
- 7- **Pushbutton for the selection of parameters to be set.**
Button selects the parameter to be adjusted through Encoder knob (8);

the value and unit of measure are visualised respectively on display (10) and led (9).
N.B.: Setting of parameters is free. However, there are value combinations that have no practical meaning for the welding; in this case the welding machine could operate incorrectly.

N.B.: RE-SETTING OF ALL FACTORY PARAMETERS (RESET)

By pressing pushbutton (7) at switch-on, all welding parameters are returned to default value.

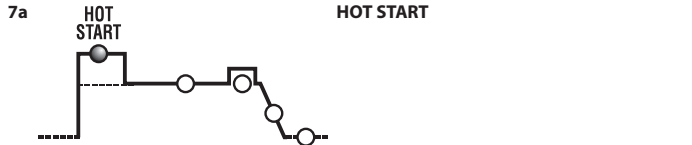

- 8- Encoder knob for setting the welding parameters, selectable by means of pushbutton (7).
 - 9- Red led, indication of the unit of measure.
 - 10- Alphanumeric display.
 - 11- **ALARM-signalling LED (the machine is blocked).**
Reset is automatic upon cessation of the cause that triggered the alarm.
Alarm messages appearing on display (10):
 - "A. 1": primary circuit thermal protection tripping.
 - "A. 2": secondary circuit thermal protection tripping.
 - "A. 3": power supply line protection against over-voltage tripping.
 - "A. 4": power supply line protection against under-voltage tripping.
 - "A. 5": primary over-temperature protection tripping.
 - "A. 6": protection tripping for power supply line phase missing.
 - "A. 7": excessive deposit of dust within the welding machine, resetting by:
 - inner cleaning of machine;
 - control panel display button.
 - "A. 8": Auxiliary voltage out of range.
- Upon switching off of the welding machine, the "OFF" signalling could continue for several seconds.

N.B.: ALARMS STORAGE AND DISPLAY

With every alarm the machine's settings are stored. It is possible to recall the last 10 alarms as follows:

- Press pushbutton (6a) "REMOTE COMMAND" for a few seconds
- Code "AY.X" is displayed, where "Y" indicates the alarm number (A0 most recent, A9 oldest) and "X" indicates the type of alarm recorded (from 1 to 8, see AY.1 ... AY.8).

12- Green led, power on.

4.2.3 Front panel FIG. D2

- 1- Positive quick latch (+) to connect the welding cable.
- 2- Negative quick latch (-) to connect the welding cable.
- 3- Connector for cable connection of the TIG torch button (FIG. D2-a) and TIG controller (FIG. D2-b).
- 4- Fitting for connecting the gas pipe of the TIG torch.
- 5- Controls panel.
- 6- Welding modes selection pushbuttons:

6a REMOTE COMMAND



Allows the transfer of the control of the welding parameters to the remote control.

6b TIG - MMA



 
Operating mode: coated electrode welding (MMA), TIG welding with contact arc lift strike (TIG HF) and TIG welding with contact arc lift strike (TIG LIFT).

6c AC/DC



In TIG mode it allows selection between direct current (DC) welding and alternate current (AC) welding (function present only on AC/DC models).

6d 2T - 4T - SPOT



In TIG mode it allows selection between 2-stroke or 4-stroke command, or with spot welding timer (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



In TIG mode the operator can choose between pulse, easy pulse or bi-level pulse welding processes. The LEDs are OFF when the machine is in standard welding mode.

7- Pushbutton for the selection of parameters to be set.

Pushbutton selects the parameter to be adjusted through the Encoder knob (9);

the value and unit of measure are shown respectively on display (10) and led (11).

N.B.: The setting of parameters is free. Nevertheless, there are value combinations that don't have any practical meaning for the welding; in this case the welding machine could operate incorrectly.

N.B.: RE-SETTING OF ALL FACTORY PARAMETERS (RESET)

 
Press all buttons (8) together at start-up to reset the welding parameters to default settings.

7a PRE-GAS



In TIG/HF mode it represents the PRE-GAS time in seconds (adjustment range from OFF, 0.1÷10 seconds). It improves the welding start.

7b START CURRENT (I_s)




In TIG 2-stroke and SPOT modes this represents the start current I_s maintained for a set time with the torch button pressed (regulation in Ampere).
In 4-stroke TIG mode it represents the initial current I_s maintained for the whole time during which the torch pushbutton is pressed (adjustment in Amperes).
In MMA mode it represents the "HOT START" dynamic over-current (adjustment range 0÷100%) with indication on display of the percentage increase in relation to the value of the pre-selected welding current. This adjustment improves the weld fluidity.

7c INITIAL SLOPE (t_{START})




In TIG mode this represents the start current slope up time (from I_s to I₂) (adjustment 0.1÷10sec.). The slope is no present when switched OFF.
The I_{START} and t_{START} parameters can be used even with the pedal remote control, but must be adjusted before activating the control itself.

 7d MAIN CURRENT (I₂)



In TIG AC/DC and in the MMA modes, it represents the output current I₂. In PULSED and in BI-LEVEL modes it is the highest level current (maximum). The parameter is measured in Amperes.

 7e BASE CURRENT - ARC FORCE



In 4-stroke TIG in the BI-LEVEL and in PULSED modes, I₁ represents the value of the current, which can be alternated to the main I₂ during welding. The value is expressed in Amperes.

 
In MMA mode, it represents the "ARC-FORCE" dynamic over-current (adjustment range 0÷100%) with indication on display of the percentage increase in relation to the value of the pre-selected welding current. This adjustment improves the weld fluidity and avoids the electrode sticking to the piece being welded.

7f FREQUENCY



In PULSED TIG mode, it represents the pulsing frequency. For the AC/DC models, in the TIG AC mode (with pulsing disabled) it represents the welding current's frequency.

7g BALANCE




When in the TIG PULSED mode, this is the ratio (as a percentage) between the time during which the current is at its highest level (main welding current) and the total pulse period. In addition, when the AC/DC models are in the TIG AC mode (with pulsation disabled), the parameter represents a ratio between the time with positive current and the time with negative current: if the parameter value is positive surface cleaning is greater and electrode heat increases, while if the parameter value is null there is balance between the negative and positive currents during the AC frequency period. (TAB. 4).

7h SPOT TIME



In TIG (SPOT) mode, it represents the duration of the welding (adjustment range 0.1÷10sec.).

 7k END SLOPE (t_{END})



In TIG mode this represents the final current slope down time (from I₂ a I_e) (adjustment 0.1÷10sec.). The slope is not present when switched OFF.

7l END CURRENT (I_{END})



In TIG 2-stroke mode, it represents the end current I_e only if the END SLOPE (7k) is set on a value greater than zero (>0.1 sec.).

In TIG 4-stroke mode, it represents the end current I_e for the whole time during which the torch pushbutton is pressed. Magnitudes are expressed in Amperes.

7m POSTGAS



In TIG mode, it represents the POSTGAS time in seconds (adjustment range OFF, 0.1÷10sec.) and protects the electrode and the weld pool from oxidation.

7n ELECTRODE PREHEATING



In TIG mode, AC represents the result of the current multiplied by the Tungsten electrode preheating time from when the arc is switched on.

8- JOB



"RECALL" and "SAVE" pushbuttons to store and recall personalised programs.

9- Encoder knob for the setting of welding parameters that can be selected by means of button (7).

10- Alphanumeric display.

11- Red led, indication of the unit of measure.

12- Green led, power on.

13- ALARM signalling LED (the machine is blocked).

Reset is automatic upon the cessation of the alarm motive.

Alarm messages appear on display (10):

- "A. 1" : primary circuit thermal protection tripping.
- "A. 2" : secondary circuit thermal protection tripping.
- "A. 3" : power supply line protection against over-voltage tripping.
- "A. 4" : power supply line protection against under-voltage tripping.
- "A. 5" : primary over-temperature protection tripping.
- "A. 6" : protection tripping for power supply line phase missing.
- "A. 7" : excessive deposit of dust within the welding machine, resetting by:
 - inner cleaning of the machine;
 - control panel display button.
- "A. 8" : Auxiliary voltage out of range.
- "A. 9" : safeguard triggered due to low pressure in water-cooled circuit in torch. Resetting is not automatic.

Upon switching off of the welding machine, the "OFF" signalling could continue for several seconds

N.B.: ALARMS STORING AND DISPLAY

With every alarm the machine's settings are recorded. It is possible to recall the last 10 alarms as follows:

Press pushbutton (6a) "REMOTE COMMAND" for a few seconds.

Code "AY.X" is displayed, where "Y" indicates the alarm number (A0 most recent, A9 oldest) and "X" indicates the type of alarm recorded (from 1 to 9, see AY.1 ... AY.9).

4.3 STORING AND RECALLING OF PERSONALISED PROGRAMS

Introduction

The welding machine allows the storing (SAVE) of personalised work programs relative to a set of parameters applicable to a defined welding process. Each personalised program can be accessed (RECALL) at any time thus allowing the user to have the welding machine "ready for use" for a specific work cycle optimised previously. The welding machine allows the saving of up to 9 personalised programs.

Storing procedure (SAVE)

After having adjusted the welding machine with an optimal set-up for a specific type of welding job, proceed as follows (FIG. D2):

- Press the "SAVE" button (8) for 3 seconds.
- Code "S_" is displayed (10) together with a number ranging between 1 and 9.
- By rotating knob (9), select the number with which the program is going to be stored.
- Press the "SAVE" button (8) again:
 - if the "SAVE" button is pressed for more than 3 seconds, the program is correctly stored and caption "YES" is displayed;
 - if the "SAVE" button is pressed for less than 3 seconds, the program does not get stored and caption "no" is displayed.

Recalling procedure (RECALL)

Proceed as follows (see FIG. D2):

- Press the "RECALL" button (8) for 3 seconds.
- "r_" appears on display (10) together with a number between 1 and 9.
- By rotating knob (9), select the number with which the program that we now intend using was stored.
- Press "RECALL" button (8) again:
 - if the "RECALL" button is pressed for more than 3 seconds, the program is correctly recalled and caption "YES" is displayed;
 - if the "RECALL" button is pressed for less than 3 seconds, the program does not get recalled correctly and caption "no" is displayed.

NOTES:

- DURING OPERATIONS WITH THE "SAVE" AND "RECALL" BUTTONS, LED "PRG" IS SWITCHED ON.**
- A RECALLED PROGRAM CAN BE MODIFIED AT WILL BY THE OPERATOR, BUT THE MODIFIED VALUES ARE NOT AUTOMATICALLY STORED. SHOULD THE NEW VALUES ON THE SAME PROGRAM HAVE TO BE STORED, THE STORING PROCEDURE MUST BE PERFORMED.**
- RECORDING OF PERSONALISED PROGRAMS RELATIVE TO THE SCHEDULING (SAVING) OF ASSOCIATED PARAMETERS, IS THE USER'S RESPONSIBILITY.**

4.4 G.R.A. water cooling unit ENABLING and DISABLING instructions (where applicable)

Disabling procedure:

- Press the main switch (2-FIG. C) simultaneously with the right button on the front panel to turn the machine on (6e-FIG. D2).
 - The code "G.ra - on" will appear on the display after the machine is turned on (factory settings: cooling unit disabled).
 - Turn the encoder knob (9-FIG. D2) until the code "G.ra - OFF" appears on the display.
 - Press the button once to confirm the selection (7-FIG. D2).
- The cooling unit will thereby be disabled, the welding machine can be used without G.R.A. and without the polarised plug.



ATTENTION! IF THE WELDING MACHINE IS USED IN "G.ra - OFF" MODE WITH THE COOLING UNIT CONNECTED, THE COOLING UNIT IS NOT COMPLETELY PROTECTED FROM MALFUNCTIONING.

Enabling procedure:

Repeat the same sequence confirming the code "G.ra. - on" to enable the unit.

NB: If the welding machine is set to "G.ra. - on" mode, but no cooling unit has been connected, the cooling circuit malfunction protection will be triggered after a couple of seconds of operation (code "A. 9").
Factory setting: "G.ra - on".

5. INSTALLATION



WARNING! CARRY OUT ALL INSTALLATION OPERATIONS AND ELECTRICAL CONNECTIONS WITH THE WELDING MACHINE COMPLETELY SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY OUTLET. THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE MADE ONLY AND EXCLUSIVELY BY AUTHORISED OR QUALIFIED PERSONNEL.

5.1 PREPARATION

Unpack the welding machine, assemble the separate parts contained in the package.

5.1.1 Assembling the return cable-clamp (FIG. E)

5.1.2 Assembling the welding cable-electrode holder clamp (FIG. E)


5.2 POSITION OF THE WELDING MACHINE


Choose the place to install the welding machine so that the cooling air inlets and outlets are not obstructed (forced circulation by fan, if present); at the same time make sure that conductive dusts, corrosive vapours, humidity etc. will not be sucked into the machine. Leave at least 250mm free space around the welding machine.



WARNING! Position the welding machine on a flat surface with sufficient carrying capacity for its weight, to prevent it from tipping or moving hazardously.

5.3 CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY

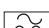- Before making any electrical connection, make sure the rating data of the welding machine correspond to the mains voltage and frequency available at the place of installation.
- The welding machine should only be connected to a power supply system with the neutral conductor connected to earth.
- To ensure protection against indirect contact use residual current devices of the following types:
 - Type A () for single phase machines;

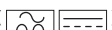- Type B () for 3-phase machines.

- To comply with the requirements of the EN 61000-3-11 (Flicker) standard we recommend connecting the welding machine to interface points of the power supply that have an impedance of less than $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- The welding machine falls within the requisites of IEC/EN 61000-3-12 standard.

5.3.1 Plug and outlet

Connect a normalised plug (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) - having sufficient capacity- to the power cable and prepare a mains outlet fitted with fuses or an automatic circuit-breaker; the special earth terminal should be connected to the earth conductor (yellow-green) of the power supply line. Table (TAB. 1) shows the recommended delayed fuse sizes in amps, chosen according to the max. nominal current supplied by the welding machine, and the nominal voltage of the main power supply.



WARNING! Failure to observe the above rules will make the (Class 1) safety system installed by the manufacturer ineffective with consequent serious risks to persons (e.g. electric shock) and objects (e.g. fire).

5.4 CONNECTION OF THE WELDING CABLES



WARNING! BEFORE MAKING THE FOLLOWING CONNECTIONS MAKE SURE THE WELDING MACHINE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY OUTLET.

Table (TAB. 1) gives the recommended values for the welding cables (in mm²) depending on the maximum current supplied by the welding machine.

5.4.1 TIG welding

Connecting the torch

- Insert the torch current cable into the appropriate quick terminal (-)/~. Connect the three-pin connector (torch button) to the appropriate socket. Connect the torch gas pipe to the appropriate connector.

Connecting the welding current return cable

- This is connected to the piece to be welded or to the metal bench on which it rests, as close as possible to the joint being made.
 - This cable is connected to the terminal with the (+) symbol (~ for TIG machines designed for AC welding).

Connecting the gas bottle

- Screw the pressure reducing valve to the gas bottle valve, first inserting the special reduction accessory supplied when argon gas is used.
- Connect the gas inflow hose to the pressure reducing valve and tighten the hose clamp supplied.
- Loosen the ringnut for adjusting the pressure reducing valve before opening the valve on the bottle.
- Open the valve on the bottle and adjust the quantity of gas (l/min) according to the suggestions for use given in the table (TAB. 4); if it is necessary to adjust the gas flow during welding this should always be done by adjusting the ring nut on the pressure reduction valve. Make sure there are no leaks in the piping and connectors.
WARNING! Always close the gas bottle valve at the end of the job.

5.4.2 MMA WELDING

Almost all coated electrodes are connected to the positive pole (+) of the power source; as an exception to the negative pole (-) for acid coated electrodes.

Connecting the electrode-holder clamp welding cable

On the end take a special terminal that is used to close the uncovered part of the electrode. This cable is connected to the terminal with the symbol (+)

Connecting the welding current return cable

This is connected to the piece being welded or to the metal bench supporting it, as close as possible to the joint being made.
This cable is connected to the terminal with the symbol (-)

Warnings:

- Turn the welding cable connectors right down into the quick connections (if present), to ensure a perfect electrical contact; otherwise the connectors themselves will overheat, resulting in their rapid deterioration and loss of efficiency.
- The welding cables should be as short as possible.
- Do not use metal structures which are not part of the workpiece to substitute the return cable of the welding current: this could jeopardise safety and result in poor welding.

6. WELDING: DESCRIPTION OF THE PROCEDURE

6.1 TIG WELDING

TIG welding is a welding procedure that exploits the heat produced by the electric arc that is struck, and maintained, between a non-consumable electrode (tungsten) and the piece to be welded. The tungsten electrode is supported by a torch suitable for transmitting the welding current to it and protecting the electrode itself and the weld pool from atmospheric oxidation, by the flow of an inert gas (usually argon: Ar 99.5) which flows out of the ceramic nozzle (FIG. G).

To achieve a good weld it is absolutely necessary to use the exact electrode diameter with the exact current, see the table (TAB. 3).

The electrode usually protrudes from the ceramic nozzle by 2-3mm, but this may reach 8mm for corner welding.

Welding is achieved by fusion of the edges of the joint. For properly prepared thin pieces (up to about 1mm) weld material is not needed (FIG. H).

For thicker pieces it is necessary to use filler rods of the same composition as the base material and with an appropriate diameter, preparing the edges correctly (FIG. I). To achieve a good weld the pieces should be carefully cleaned and free of oxidation, oil, grease, solvents etc.

6.1.1 HF and LIFT strike

HF strike:

The electric arc is struck without contact between the tungsten electrode and the piece being welded, by means of a spark generated by a high frequency device. This strike mode does not entail either tungsten inclusions in the weld pool or electrode wear and gives an easy start in all welding positions.

Procedure:

Press the torch button, bringing the tip of the electrode close to the piece (2-3mm), wait for the arc strike transferred by the HF pulses and, when the arch has struck, form the weld pool on the piece and proceed along the joint.

If there are difficulties in striking the arc even though the presence of gas is confirmed and the HF discharges are visible, do not insist for long in subjecting the electrode to HF action, but check the integrity of the surface and the shape of the tip, dressing it on the grinding wheel if necessary. At the end of the cycle the current will fall at the slope down setting.

LIFT strike:

The electric arc is struck by moving the tungsten electrode away from the piece to be welded. This strike mode causes less electrical-radiation disturbance and reduces tungsten inclusions and electrode wear to a minimum.

Procedure:

Place the tip of the electrode on the piece, using gentle pressure. Press the torch button right down and lift the electrode 2-3mm with a few moments' delay, thus striking the arc. Initially the welding machine supplies a current I_{LIFT} , after a few moments the welding

current setting will be supplied. At the end of the cycle the current will fall to zero at the slope down setting.

6.1.2 TIG DC welding

TIG DC welding is suitable for all low- and high-carbon steels and the heavy metals, copper, nickel, titanium and their alloys.

For TIG DC welding with the electrode to the (-) terminal the electrode with 2% thorium (red band) is usually used or else the electrode with 2% cerium (grey band).

It is necessary to sharpen the tungsten electrode axially on the grinding wheel, as shown in **FIG. L**, making sure that the tip is perfectly concentric to prevent arc deviation. It is important to carry out the grinding along the length of the electrode. This operation should be repeated periodically, depending on the amount of use and wear of the electrode, or when the electrode has been accidentally contaminated, oxidised or used incorrectly. In TIG DC mode 2-stroke (2T) and 4-stroke (4T) operation are possible.

6.1.3 TIG AC welding

This type of welding can be used to weld metals such as aluminium and magnesium, which form a protective, insulating oxide on their surface. By reversing the welding current polarity it is possible to "break" the surface layer of oxide by means of a mechanism called "ionic sandblasting". The voltage on the tungsten electrode alternates between positive (EP) and negative (EN). During the EP period the oxide is removed from the surface ("cleaning" or "pickling") allowing formation of the pool. During the EN period there is maximum heat transfer to the piece, allowing welding. The possibility of varying the balance parameter in AC means that it is possible to reduce the EP current period to a minimum, allowing quicker welding.

Higher balance values give quicker welding, greater penetration, a more concentrated arc, a narrower weld pool and limited heating of the electrode. Lower values give a cleaner piece. If the balance value is too low this will widen the arc and the de-oxidised part, overheat the electrode with consequent formation of a sphere on the tip making it more difficult to strike the arc and control its direction. If the balance value is too high this will create a "dirty" weld pool with dark inclusions.

The table (**TAB. 4**) summarises the effects of parameter changes in AC welding.

In TIG AC mode 2-stroke (2T) and 4-stroke (4T) operation are possible.

The instructions for this welding procedure are also valid.

The table (**TAB. 3**) shows suggested values for welding on aluminium; the most suitable electrode is a pure tungsten electrode (green band).

6.1.4 Procedure

- Use the knob to adjust the welding current to the desired value; if necessary adjust during welding to the actual required heat transfer.
- Press the torch button and make sure the gas flow from the torch is correct; if necessary, adjust pre-gas and postgas times; these times should be adjusted according to operating conditions, the postgas delay in particular should be long enough to allow the electrode and weld pool to cool at the end of welding without coming into contact with the atmosphere (oxidation and contamination).

TIG mode with 2T sequence:

- Press the torch button (P.T.) right down to strike the arc with a current of I_{START} . The current will increase according to the START SLOPE UP setting to the welding current value.
- To interrupt welding, release the torch button so that either the current gradually decreases (if the FINAL SLOPE DOWN parameter has been enabled) or the arc is extinguished immediately, followed by postgas.

TIG mode with 4T sequence:

- The first time the button is pressed it will strike the arc with a current equal to I_{START} . When the button is released the current will increase according to the START SLOPE UP setting to the welding current value; this value is maintained even with the button is released. When the button is pressed again the current will decrease according to the FINAL SLOPE DOWN setting, until it reaches I_{END} . The I_{END} current will be maintained until the button is released to terminate the welding cycle and start the postgas phase. If, on the other hand, the button is released while the FINAL SLOPE DOWN function is proceeding, the welding cycle will terminate immediately and the postgas phase will start.

TIG mode with 4T and BI-LEVEL sequence:

- The first time the button is pressed it will strike the arc with a current equal to I_{START} . When the button is released the current will increase according to the START SLOPE UP setting to the welding current value; this value is maintained even when the button is released. Now, every time the button is pressed (the time between pressure and release should be short) the current will change between the setting for the BI-LEVEL I_1 parameter and the main current value I_2 .
- When the button is kept pressed down for a longer space of time the current will decrease according to the FINAL SLOPE DOWN setting, until it reaches I_{END} . The I_{END} current will be maintained until the button is released to terminate the welding cycle and start the postgas phase. If, on the other hand, the button is released while the FINAL SLOPE DOWN function is proceeding, the welding cycle will terminate immediately and the postgas phase will start (**FIG.M**).

6.2 MMA WELDING

- It is most important that the user refers to the maker's instructions indicated on the stick electrode packaging. This will indicate the correct polarity of the stick electrode and the most suitable current.
- The welding current must be regulated according to the diameter of the electrode in use and the type of the joint to be carried out: see below the currents corresponding to various electrode diameters:

Ø Electrode (mm)	Welding current (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- The user must consider that, according to the electrode diameter, higher current values must be used for flat welding, whereas for vertical or overhead welds lower current values are necessary.
- As well as being determined by the chosen current intensity, the mechanical characteristics of the welded joint are also determined by the other welding parameters i.e. arc length, working rate and position, electrode diameter and quality (to store the electrodes correctly, keep them in a dry place protected by their packaging or containers).
- The properties of the weld also depend on the ARC-FORCE value (dynamic behaviour) of the welding machine. The setting for this parameter can be made either on the panel or using the remote control with 2 potentiometers.
- It should be noted that high ARC-FORCE values achieve better penetration and allow welding in any position typically with basic electrodes, low ARC-FORCE values give a softer, spray-free arc typically with rutile electrodes.

The welding machine is also equipped with HOT START and ANTI STICK devices to guarantee easy starts and to prevent the electrode from sticking to the piece.

6.2.1 Procedure

- Holding the mask IN FRONT OF THE FACE, strike the electrode tip on the workpiece as if you were striking a match. This is the correct strike-up method.
WARNING: do not hit the electrode on the workpiece, this could damage the electrode and make strike-up difficult.
- As soon as arc is ignited, try to maintain a distance from the workpiece equal to the diameter of the electrode in use. Keep this distance as much constant as possible for the duration of the weld. Remember that the angle of the electrode as it advances should be of 20-30 degrees.
- At the end of the weld bead, bring the end of the electrode backward, in order to fill the weld crater, quickly lift the electrode from the weld pool to extinguish the arc (**CHARACTERISTICS OF THE WELD BEAD - FIG. N**).

7. MAINTENANCE



WARNING! BEFORE CARRYING OUT MAINTENANCE OPERATIONS MAKE SURE THE WELDING MACHINE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY.

7.1 ROUTINE MAINTENANCE

ROUTINE MAINTENANCE OPERATIONS CAN BE CARRIED OUT BY THE OPERATOR.

7.1.1 Torch

- Do not put the torch or its cable on hot pieces; this would cause the insulating materials to melt, making the torch unusable after a very short time.
- Make regular checks on the gas pipe and connector seals.
- Accurately match collet and collet body with the selected electrode diameter in order to avoid overheating, bad gas diffusion and poor performance.
- At least once a day check the terminal parts of the torch for wear and make sure they are assembled correctly: nozzle, electrode, electrode-holder clamp, gas diffuser.

7.2 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

EXTRAORDINARY MAINTENANCE MUST ONLY BE CARRIED OUT BY TECHNICIANS WHO ARE EXPERT OR QUALIFIED IN THE ELECTRIC-MECHANICAL FIELD, AND IN FULL RESPECT OF THE IEC/EN 60974-4 TECHNICAL DIRECTIVE.



WARNING! BEFORE REMOVING THE WELDING MACHINE PANELS AND WORKING INSIDE THE MACHINE MAKE SURE THE WELDING MACHINE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY OUTLET.

If checks are made inside the welding machine while it is live, this may cause serious electric shock due to direct contact with live parts and/or injury due to direct contact with moving parts.

- Periodically, and in any case with a frequency in keeping with the utilisation and with the environment's dust conditions, inspect the inside of the welding machine and remove the dust deposited on the electronic boards with a very soft brush or with appropriate solvents.
- At the same time make sure the electrical connections are tight and check the wiring for damage to the insulation.
- At the end of these operations re-assemble the panels of the welding machine and screw the fastening screws right down.
- Never, ever carry out welding operations while the welding machine is open.
- After having carried out maintenance or repairs, restore the connections and wiring as they were before, making sure they do not come into contact with moving parts or parts that can reach high temperatures. Tie all the wires as they were before, being careful to keep the high voltage connections of the primary transformer separate from the low voltage ones of the secondary transformer.
Use all the original washers and screws when closing the casing.

8. TROUBLESHOOTING

IN CASE OF UNSATISFACTORY FUNCTIONING, BEFORE SERVICING MACHINE OR REQUESTING ASSISTANCE, CARRY OUT THE FOLLOWING CHECK:

- Check that the welding current is correct for the diameter and electrode type in use.
- Check that when general switch is ON the relative lamp is ON. If this is not the case then the problem is located on the mains (cables, plugs, outlets, fuses, etc.).
- Check that the yellow led (ie. thermal protection interruption- either over or undervoltage or short circuit) is not lit.
- Check that the nominal intermittance ratio is correct. In case there is a thermal protection interruption, wait for the machine to cool down, check that the fan is working properly.
- Check the mains voltage: if the value is too high or too low the welding machine will be stopped.
- Check that there is no short-circuit at the output of the machine: if this is the case eliminate the inconvenience.
- Check that all connections of the welding circuit are correct, particularly that the work clamp is well attached to the workpiece, with no interfering material or surface-coverings (ie. Paint).
- Protective gas must be of appropriate type (Argon 99.5%) and quantity.

	pag.		pag.
1. SICUREZZA GENERALE PER LA SALDATURA AD ARCO	10	5.4 CONNESSIONI DEL CIRCUITO DI SALDATURA.....	13
2. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE.....	10	5.4.1 Saldatura TIG.....	13
2.1 INTRODUZIONE.....	10	5.4.2 Saldatura MMA.....	13
2.2 ACCESSORI A RICHIESTA.....	10	6. SALDATURA: DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	13
3. DATI TECNICI	11	6.1 SALDATURA TIG.....	13
3.1 TARGA DATI.....	11	6.1.1 Innesco HF e LIFT.....	13
3.2 ALTRI DATI TECNICI.....	11	6.1.2 Saldatura TIG DC.....	14
4. DESCRIZIONE DELLE SALDATRICI	11	6.1.3 Saldatura TIG AC.....	14
4.1 SCHEMA A BLOCCHI.....	11	6.1.4 Procedimento.....	14
4.2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE E CONNESSIONE.....	11	6.2 SALDATURA MMA.....	14
4.2.1 Pannello posteriore (FIG. C).....	11	6.2.1 Procedimento.....	14
4.2.2 Pannello anteriore FIG. D1.....	11	7. MANUTENZIONE	14
4.2.3 Pannello anteriore FIG. D2.....	12	7.1 MANUTENZIONE ORDINARIA.....	14
4.3 MEMORIZZAZIONE E RICHIAMO DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI.....	13	7.1.1 Torcia.....	14
4.4 Modalità ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE Gruppo raffreddamento acqua G.R.A. (se previsto).....	13	7.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	14
5. INSTALLAZIONE	13	8. RICERCA GUASTI	14
5.1 ALLESTIMENTO.....	13		
5.1.1 Assemblaggio cavo di ritorno-pinza (FIG. E).....	13		
5.1.2 Assemblaggio cavo di saldatura-pinza portaelettrodo (FIG. F).....	13		
5.2 UBICAZIONE DELLA SALDATRICE.....	13		
5.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE.....	13		
5.3.1 Spina e presa.....	13		

SALDATRICI AD INVERTER PER LA SALDATURA TIG ED MMA PREVISTE PER USO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE.

Nota: Nel testo che segue verrà impiegato il termine "saldatrice".

1. SICUREZZA GENERALE PER LA SALDATURA AD ARCO

L'operatore deve essere sufficientemente edotto sull'uso sicuro della saldatrice ed informato sui rischi connessi ai procedimenti per saldatura ad arco, alle relative misure di protezione ed alle procedure di emergenza.

(Fare riferimento anche alla norma "EN 60974-9: Apparecchiature per saldatura ad arco. Parte 9: Installazione ed uso").



- Evitare i contatti diretti con il circuito di saldatura; la tensione a vuoto fornita dalla saldatrice può essere pericolosa in talune circostanze.
- La connessione dei cavi di saldatura, le operazioni di verifica e di riparazione devono essere eseguite a saldatrice spenta e scollegata dalla rete di alimentazione.
- Piegare la saldatrice e scollegarla dalla rete di alimentazione prima di sostituire i particolari d'usura della torcia.
- Eseguire l'installazione elettrica secondo le previste norme e leggi antinfortunistiche.
- La saldatrice deve essere collegata esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione sia correttamente collegata alla terra di protezione.
- Non utilizzare la saldatrice in ambienti umidi o bagnati o sotto la pioggia.
- Non utilizzare cavi con isolamento deteriorato o con connessioni allentate.



- Non saldare su contenitori, recipienti o tubazioni che contengano o che abbiano contenuto prodotti infiammabili liquidi o gassosi.
- Evitare di operare su materiali puliti con solventi clorurati o nelle vicinanze di dette sostanze.
- Non saldare su recipienti in pressione.
- Allontanare dall'area di lavoro tutte le sostanze infiammabili (p.es. legno, carta, stracci, etc.).
- Assicurarsi un ricambio d'aria adeguato o di mezzi atti ad asportare i fumi di saldatura nelle vicinanze dell'arco; è necessario un approccio sistematico per la valutazione dei limiti all'esposizione dei fumi di saldatura in funzione della loro composizione, concentrazione e durata dell'esposizione stessa.
- Mantenere la bombola al riparo da fonti di calore, compreso l'irraggiamento solare (se utilizzata).



- Adottare un adeguato isolamento elettrico rispetto la torcia, il pezzo in lavorazione ed eventuali parti metalliche messe a terra poste nelle vicinanze (accessibili). Ciò è normalmente ottenibile indossando guanti, calzature, copricapo ed indumenti previsti allo scopo e mediante l'uso di pedane o tappeti isolanti.
- Proteggere sempre gli occhi con gli appositi filtri conformi alla UNI EN 169 o UNI EN 379 montati su maschere o caschi conformi alla UNI EN 175. Usare gli appositi indumenti ignifughi protettivi (conformi alla UNI EN 11611) e guanti di saldatura (conformi alla UNI EN 12477) evitando di esporre l'epidermide ai raggi ultravioletti ed infrarossi prodotti dall'arco; la protezione deve essere estesa ad altre persone nelle vicinanze dell'arco per mezzo di schermi o tende non riflettenti.
- Rumorosità: Se a causa di operazioni di saldatura particolarmente intensive viene verificato un livello di esposizione quotidiana personale (LEPd) uguale o maggiore a 85dB(A), è obbligatorio l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale (Tab. 1).



I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI

La corrente elettrica che scorre attraverso un qualsiasi conduttore provoca campi elettrici e magnetici (EMF) localizzati. La corrente di saldatura crea un campo EMF nei dintorni del circuito di saldatura e della saldatrice stessa.

I campi elettromagnetici possono interferire con alcune apparecchiature mediche (ad esempio pacemaker, apparecchiature respiratorie, protesi metalliche ecc.).

Devono essere prese adeguate misure protettive nei confronti dei portatori di queste

apparecchiature. Ad esempio proibire l'accesso all'area di utilizzo della saldatrice o valutazione del rischio individuale per i saldatori.

Questa saldatrice soddisfa gli standard tecnici di prodotto per l'uso esclusivo in ambiente industriale a scopo professionale. Non è assicurata la rispondenza ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici in ambiente domestico. Tutti gli operatori devono seguire le regole elencate di seguito, al fine di ridurre al minimo l'esposizione ai campi EMF dal circuito di saldatura:

- avvicinare tra loro i cavi di saldatura. Fissarli con nastro adesivo quando possibile;
- mantenere la testa ed il tronco del corpo il più distante possibile dal circuito di saldatura;
- non avvolgere mai i cavi di saldatura attorno a oggetti metallici o al corpo;
- non saldare con il corpo in mezzo al circuito di saldatura;
- tenere entrambi i cavi di saldatura sullo stesso lato del corpo;
- collegare il cavo di ritorno della corrente di saldatura al pezzo da saldare il più vicino possibile al giunto in esecuzione;
- non saldare vicino alla saldatrice;
- tutti gli operatori dovrebbero rispettare le distanze minime richieste come indicato nella scheda dati EMF;
- distanza dalla sorgente EMF in un punto oltre il quale l'esposizione è inferiore al 20% del valore minimo consentito: $d = 65 \text{ cm}$.



- Apparecchiatura di classe A:

Questa saldatrice soddisfa i requisiti dello standard tecnico di prodotto per l'uso esclusivo in ambiente industriale e a scopo professionale. Non è assicurata la rispondenza alla compatibilità elettromagnetica negli edifici domestici e in quelli direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici per l'uso domestico.



PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI

- **LE OPERAZIONI DI SALDATURA:**
 - In ambiente a rischio accresciuto di shock elettrico
 - In spazi confinati
 - In presenza di materiali infiammabili o esplosivi
- DEVONO essere preventivamente valutate da un "Responsabile esperto" ed eseguite sempre con la presenza di altre persone istruite per interventi in caso di emergenza. DEVONO essere adottati i mezzi tecnici di protezione descritti in 7.10; A.8; A.10. della norma "EN 60974-9: Apparecchiature per saldatura ad arco. Parte 9: Installazione ed uso".
- DEVE essere proibita la saldatura con operatore sollevato da terra, salvo eventuale uso di piattaforme di sicurezza.
- **TENSIONE TRA PORTAELETTRODI O TORCE:** lavorando con più saldatrici su di un solo pezzo o su più pezzi collegati elettricamente si può generare una somma pericolosa di tensioni a vuoto tra due differenti portaelettrodi o torce, ad un valore che può raggiungere il doppio del limite ammissibile. E' necessario che un coordinatore esperto esegua la misura strumentale per determinare se esiste un rischio e possa adottare misure di protezione adeguate come indicato in 7.9 della norma "EN 60974-9: Apparecchiature per saldatura ad arco. Parte 9: Installazione ed uso".



RISCHI RESIDUI

- **USO IMPROPRIO:** è pericolosa l'utilizzazione della saldatrice per qualsiasi lavorazione diversa da quella prevista (es. congelazione di tubazioni dalla rete idrica).

2. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

2.1 INTRODUZIONE

Questa saldatrice è una sorgente di corrente per la saldatura ad arco, realizzata specificatamente per la saldatura TIG (DC) (AC/DC) con innesco HF oppure LIFT e la saldatura MMA di elettrodi rivestiti (rutili, acidi, basici).

Le caratteristiche specifiche di questa saldatrice (INVERTER), quali alta velocità e precisione della regolazione, le conferiscono eccellenti qualità nella saldatura.

La regolazione con sistema "inverter" all'ingresso della linea di alimentazione (primario) determina inoltre una riduzione drastica di volume sia del trasformatore che della reattanza di livellamento permettendo la costruzione di una saldatrice di volume e peso estremamente contenuti esaltandone le doti di maneggevolezza e trasportabilità.

2.2 ACCESSORI A RICHIESTA

- Adattatore bombola Argon.
- Cavo di ritorno corrente di saldatura completo di morsetto di massa.

- Comando a distanza manuale 1 potenziometro.
- Comando a distanza manuale 2 potenziometri.
- Comando a distanza a pedale.
- Kit saldatura MMA.
- Kit saldatura TIG.
- Maschera autoscurante: con filtro fisso o regolabile.
- Ricordo gas e tubo gas per allacciamento alla bombola Argon.
- Riduttore di pressione con manometro.
- Torcia per saldatura TIG.

3. DATI TECNICI

3.1 TARGA DATI

I principali dati relativi all'impiego e alle prestazioni della saldatrice sono riassunti nella targa caratteristiche col seguente significato:

Fig. A

- 1- Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione delle macchine per saldatura ad arco.
- 2- Nome e indirizzo del costruttore.
- 3- Nome del modello.
- 4- Simbolo della struttura interna della saldatrice.
- 5- Simbolo del procedimento di saldatura previsto.
- 6- Simbolo **S**: indica che possono essere eseguite operazioni di saldatura in un ambiente con rischio accresciuto di shock elettrico (p.es. in stretta vicinanza di grandi masse metalliche).
- 7- Simbolo della linea di alimentazione:
1~: tensione alternata monofase;
3~: tensione alternata trifase.
- 8- Grado di protezione dell'involucro.
- 9- Dati caratteristici della linea di alimentazione:
 - **U₀**: Tensione alternata e frequenza di alimentazione della saldatrice (limiti ammessi $\pm 10\%$).
 - **I_{1 max}**: Corrente massima assorbita dalla linea.
 - **I_{1 eff}**: Corrente effettiva di alimentazione.
- 10- Prestazioni del circuito di saldatura:
 - **U₀**: tensione massima a vuoto (circuito di saldatura aperto).
 - **I₁/U₁**: Corrente e tensione corrispondente normalizzata che possono venire erogate dalla saldatrice durante la saldatura.
 - **X**: Rapporto d'intermittenza: indica il tempo durante il quale la saldatrice può erogare la corrente corrispondente (stessa colonna). Si esprime in %, sulla base di un ciclo di 10min (p.es. 60% = 6 minuti di lavoro, 4 minuti sosta; e così via).
Nel caso i fattori d'utilizzo (di targa, riferiti a 40°C ambiente) vengano superati si determinerà l'intervento della protezione termica (la saldatrice rimane in stand-by sinché la sua temperatura non rientri nei limiti ammessi).
 - **A/V-A/V**: Indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura (minimo - massimo) alla corrispondente tensione d'arco.
- 11- Numero di matricola per l'identificazione della saldatrice (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).
- 12- : Valore dei fusibili ad azionamento ritardato da prevedere per la protezione della linea.
- 13- Simboli riferiti a norme di sicurezza il cui significato è riportato nel capitolo 1 "Sicurezza generale per la saldatura ad arco".

Nota: L'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici della saldatrice in vostro possesso devono essere rilevati direttamente sulla targa della saldatrice stessa.

3.2 ALTRI DATI TECNICI

- **SALDATRICE:** vedi tabella (TAB. 1).
- **TORCIA:** vedi tabella (TAB. 2).

Il peso della saldatrice è riportato in tabella 1 (TAB. 1).

4. DESCRIZIONE DELLE SALDATRICI

4.1 SCHEMA A BLOCCHI

La saldatrice è costituita essenzialmente da moduli di potenza e di controllo realizzati su circuiti stampati ed ottimizzati per ottenere massima affidabilità e ridotta manutenzione. Questa saldatrice è controllata da un microprocessore che permette di impostare un elevato numero di parametri per consentire una saldatura ottimale in ogni condizione e su ogni materiale. E' necessario però, per utilizzarne appieno le caratteristiche, conoscerne le possibilità operative.

Descrizione (FIG. B)

- 1- **Ingresso linea di alimentazione monofase, gruppo raddrizzatore e condensatori di livellamento.**
- 2- **Ponte switching a transistors (IGBT) e drivers;** commuta la tensione di linea raddrizzata in tensione alternata ad alta frequenza ed effettua la regolazione della potenza in funzione della corrente/tensione di saldatura richiesta.
- 3- **Trasformatore ad alta frequenza;** l'avvolgimento primario viene alimentato con la tensione convertita dal blocco 2; esso ha la funzione di adattare tensione e corrente ai valori necessari al procedimento di saldatura ad arco e contemporaneamente di isolare galvanicamente il circuito di saldatura dalla linea di alimentazione.
- 4- **Ponte raddrizzatore secondario con induttanza di livellamento;** commuta la tensione / corrente alternata fornita dall'avvolgimento secondario in corrente / tensione continua a bassissima ondulazione.
- 5- **Ponte switching a transistors (IGBT) e drivers;** trasforma la corrente di uscita al secondario da DC ad AC per la saldatura TIG AC (se previsto).
- 6- **Elettronica di controllo e regolazione;** controlla istantaneamente il valore della corrente di saldatura e lo confronta con il valore impostato dall'operatore; modula gli impulsi di comando dei drivers degli IGBT che effettuano la regolazione.
- 7- **Logica di controllo del funzionamento della saldatrice:** imposta i cicli di saldatura, comanda gli attuatori, supervisiona i sistemi di sicurezza.
- 8- **Pannello di impostazione e visualizzazione dei parametri e dei modi di funzionamento.**
- 9- **Generatore innesco HF** (se previsto).
- 10- **Elettrovalvola gas protezione EV.**
- 11- **Ventilatore di raffreddamento della saldatrice.**
- 12- **Regolazione a distanza.**

4.2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE E CONNESSIONE

4.2.1 Pannello posteriore (FIG. C)

- 1- Cavo di alimentazione (2P + T (Monofase)), (3P + T (Trifase)).
- 2- Interruttore generale O/OFF - I/ON.
- 3- Raccordo per collegamento tubo gas (riduttore pressione bombola - saldatrice).
- 4- Connettore per comandi a distanza:

E' possibile applicare alla saldatrice, tramite apposito connettore a 14 poli presente sul retro, 3 tipi diversi di comando a distanza. Ciascun dispositivo viene riconosciuto automaticamente e permette di regolare i seguenti parametri:

- Comando a distanza con un potenziometro:

ruotando la manopola del potenziometro si varia la corrente principale dal minimo al massimo. La regolazione della corrente principale è esclusiva del comando a distanza.

- Comando a distanza a pedale:

il valore della corrente viene determinato dalla posizione del pedale. In modo TIG 2 TEMPI, inoltre, la pressione del pedale agisce da comando di start per la macchina al posto del pulsante torcia.

- Comando a distanza con due potenziometri:

il primo potenziometro regola la corrente principale. Il secondo potenziometro regola un'altro parametro che dipende dal modo di saldatura attivo. Ruotando tale potenziometro viene visualizzato il parametro che si sta variando (che non è più controllabile con la manopola del pannello). Il significato del secondo potenziometro è: ARC FORCE se in modo MMA e RAMPA FINALE se in modo TIG.

- Controller per torcia TIG con potenziometro (se previsto):

il controller TIG permette di regolare la corrente tramite la torcia con potenziometro.

4.2.2 Pannello anteriore FIG. D1

- 1- Presa rapida positiva (+) per connettere cavo di saldatura.
- 2- Presa rapida negativa (-) per connettere cavo di saldatura.
- 3- Connettore per collegamento cavo pulsante torcia.
- 4- Raccordo per collegamento tubo gas della torcia TIG.
- 5- Pannello comandi.
- 6- Pulsanti di selezione modi di saldatura:

6a **COMANDO REMOTO**



Permette di trasferire il controllo dei parametri di saldatura al comando a distanza.

6b **MMA - TIG LIFT**



Modo di funzionamento: saldatura ad elettrodo rivestito (MMA), e saldatura TIG con innesco dell'arco a contatto (TIG LIFT).

7- Pulsante di selezione parametri da impostare.

Il pulsante seleziona il parametro da regolare con la manopola Encoder (8);


il valore e l'unità di misura sono visualizzati rispettivamente dai display (10) e led (9).

N.B.: L'impostazione dei parametri è libera. Esistono tuttavia delle combinazioni di valori che non hanno alcun significato pratico per la saldatura; in tal caso la saldatrice potrebbe non funzionare correttamente.

N.B.: REIMPOSTAZIONE DI TUTTI I PARAMETRI DI FABBRICA (RESET)


Premendo il pulsante (7) alla accensione si riportano al valore di default tutti i parametri di saldatura.

7a **HOT START**

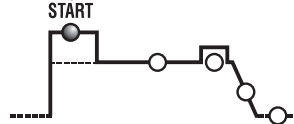


In modo MMA rappresenta la sovralimentazione iniziale "HOT START" (regolazione 0÷100) con indicazione sul display dell'incremento percentuale rispetto al valore della corrente di saldatura selezionata. Questa regolazione migliora la partenza.

 7b **CORRENTE PRINCIPALE (I₁)**




In modo TIG, MMA rappresenta la corrente di saldatura, misurata in Ampere.

7c **ARC-FORCE**

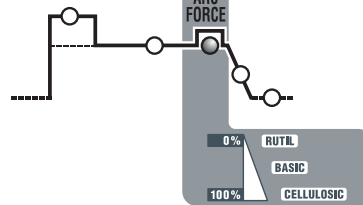


In modo MMA rappresenta la sovralimentazione dinamica "ARC-FORCE" (regolazione 0÷100%) con indicazione sul display dell'incremento percentuale rispetto al valore della corrente di saldatura preselezionata. Questa regolazione migliora la fluidità della saldatura, evita l'incollamento dell'elettrodo al pezzo e permette l'uso di diversi tipi di elettrodi.

 7d **RAMPA FINALE (t_e)**



In modo TIG rappresenta il tempo della rampa finale (regolazione 0.1÷10sec.); evita il crateri finale del cordone di saldatura (da I₁ a 0).

 7e **POSTGAS**



In modo TIG rappresenta il tempo di postgas in secondi (regolazione OFF, 0.1÷10sec.); protegge elettrodo e bagno di fusione dall'ossidazione.

- 8- Manopola encoder per l'impostazione dei parametri di saldatura selezionabili con il tasto (7).
- 9- Led rosso, indicazione unità di misura.
- 10- Display alfanumerico.
- 11- **LED di segnalazione ALLARME (la macchina è bloccata).**

Il ripristino è automatico alla cessazione della causa d'allarme.

Messaggi di allarme indicati sul display (10):

- "A. 1": intervento protezione termica del circuito primario.
- "A. 2": intervento protezione termica del circuito secondario.
- "A. 3": intervento protezione per sovratensione della linea di alimentazione.
- "A. 4": intervento protezione per sottotensione della linea di alimentazione.
- "A. 5": intervento protezione sovratensione primaria.
- "A. 6": intervento protezione per mancanza fase della linea di alimentazione.
- "A. 7": eccessivo deposito di polvere interno alla saldatrice, ripristino con:
 - pulizia interna della macchina;
 - tasto display del pannello di controllo.

- "A. 8" : Tensione ausiliaria fuori range.

Allo spegnimento della saldatrice può verificarsi, per alcuni secondi, la segnalazione "OFF".

N.B.: MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI

Ad ogni allarme sono memorizzate le impostazioni della macchina. È possibile richiamare gli ultimi 10 allarmi come segue:

Premere per qualche secondo il pulsante (6a) "COMANDO REMOTO".

 
Sul display compare la scritta "AY.X" dove "Y" indica il numero dell'allarme (A0 più recente, A9 più datato) e "X" indica il tipo di allarme registrato (da 1 a 8, vedi AY.1 ... AY.8).

12- Led verde, potenza accesa.

4.2.3 Pannello anteriore FIG. D2

- 1- Presa rapida positiva (+) per connettere cavo di saldatura.
- 2- Presa rapida negativa (-) per connettere cavo di saldatura.
- 3- Connettore per collegamento cavo pulsante torcia TIG (FIG. D2-a) e controller TIG (FIG. D2-b).
- 4- Raccordo per collegamento tubo gas della torcia TIG.
- 5- Pannello comandi.
- 6- Pulsanti di selezione modi di saldatura:

6a COMANDO REMOTO




Permette di trasferire il controllo dei parametri di saldatura al comando a distanza.

6b TIG - MMA




Modo di funzionamento: saldatura ad elettrodo rivestito (MMA), saldatura TIG con innescio dell'arco ad alta frequenza (TIG HF) e saldatura TIG con innescio dell'arco a contatto (TIG LIFT).

 6c AC/DC



In modo TIG permette di scegliere tra saldatura in corrente continua (DC) e saldatura in corrente alternata (AC) (funzionalità presente solamente nei modelli AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT



In modo TIG permette di scegliere tra comando a 2 tempi, 4 tempi o con temporizzatore di puntatura (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



In modo TIG permette di scegliere tra il processo di saldatura pulsato, pulsato predefinito o bi-level. A led spenti corrisponde al processo di saldatura standard.

7- Pulsante di selezione parametri da impostare.

Il pulsante seleziona il parametro da regolare con la manopola Encoder (9);

il valore e l'unità di misura sono visualizzati rispettivamente dai display (10) e led (11).

N.B.: L'impostazione dei parametri è libera. Esistono tuttavia delle combinazioni di valori che non hanno alcun significato pratico per la saldatura; in tal caso la saldatrice potrebbe non funzionare correttamente.

N.B.: REIMPOSTAZIONE DI TUTTI I PARAMETRI DI FABBRICA (RESET)

 
Premendo contemporaneamente i pulsanti (8) alla accensione si riportano al valore di default tutti i parametri di saldatura.

7a PRE-GAS



In modo TIG/HF rappresenta il tempo di PRE-GAS in secondi (regolazione da OFF, 0.1÷10 sec). Migliora la partenza della saldatura.

7b CORRENTE INIZIALE (I_{START})



In modo TIG 2 tempi e SPOT rappresenta la corrente iniziale I_s mantenuta per un tempo fisso con il pulsante torcia premuto (regolazione in Ampere).

In modo TIG 4 tempi rappresenta la corrente iniziale I_s mantenuta per tutto il tempo in cui è premuto il pulsante torcia (regolazione in Ampere).

In modo MMA rappresenta la sovracorrente dinamica "HOT START" (regolazione 0÷100%). Con indicazione sul display dell'incremento percentuale rispetto al valore della corrente di saldatura preselezionata. Questa regolazione migliora la fluidità della saldatura.

 
7c RAMPA INIZIALE (t_{START})



In modo TIG rappresenta il tempo della rampa iniziale della corrente (da I_s a I₂) (regolazione 0.1÷10sec). In OFF rampa non presente.


I parametri I_{START} e t_{START} possono essere utilizzati anche con comando remoto a pedale, la regolazione, però, deve essere effettuata prima di attivare il comando stesso.

7d CORRENTE PRINCIPALE (I₂)



In modo TIG AC/DC, MMA rappresenta la corrente I₂ di uscita. In modo PULSATO BI-LEVEL è la corrente a livello più alto (massima). Il parametro è misurato in Ampere.

 7e CORRENTE DI BASE - ARC FORCE



In modo TIG 4 tempi BI-LEVEL e PULSATO, I₁ rappresenta il valore di corrente che può essere alternato a quello principale I₂ durante la saldatura. Il valore è espresso in Ampere.

In modo MMA rappresenta la sovracorrente dinamica "ARC-FORCE" (regolazione 0÷100%) con indicazione sul display dell'incremento percentuale rispetto il valore della corrente di saldatura preselezionata. Questa regolazione migliora la fluidità della saldatura ed evita l'incollamento dell'elettrodo al pezzo.

7f FREQUENZA



In modo TIG PULSATO rappresenta la frequenza di pulsazione. Per i modelli AC/DC, nel modo TIG AC (con pulsazione disabilitata), rappresenta la frequenza della corrente di saldatura.

7g BALANCE



 
In modo TIG PULSATO, rappresenta il rapporto (in percentuale) tra il tempo in cui la corrente si trova a livello maggiore (corrente principale di saldatura) e il periodo totale di pulsazione. Inoltre, per i modelli AC/DC, nel modo TIG AC (con pulsazione disabilitata), il parametro rappresenta un rapporto tra tempo con corrente positiva e tempo con corrente negativa: se il valore del parametro è negativo si ottiene maggior riscaldamento e penetrazione sul pezzo, se il valore del parametro è positivo si ottiene maggior pulizia superficiale e maggior riscaldamento dell'elettrodo, se il valore del parametro è nullo si ottiene equilibrio tra corrente negativa e corrente positiva nel periodo della frequenza AC. (TAB. 4).

7h TEMPO DI SPOT



In modo TIG (SPOT) rappresenta la durata della saldatura (regolazione 0.1÷10sec).

7k RAMPA FINALE (t_{END})



In modo TIG rappresenta il tempo della rampa finale della corrente (da I₂ a I_e) (regolazione 0.1÷10sec). In OFF rampa non presente.

7l CORRENTE FINALE (I_{END})

 


In modo TIG 2 tempi rappresenta la corrente finale I_e solo se la RAMPA FINALE (7k) è impostata su un valore maggiore di zero (>0.1 sec).

In modo TIG 4 tempi rappresenta la corrente finale I_e per tutto il tempo in cui è premuto il pulsante torcia.

Le grandezze sono espresse in Ampere.

7m POSTGAS



In modo TIG rappresenta il tempo di POSTGAS in secondi (regolazione OFF, 0.1÷10sec) e protegge elettrodo e bagno di fusione dall'ossidazione.

7n PRERISCALDO ELETTRODO



In modo TIG AC rappresenta il valore del prodotto corrente * tempo di preriscaldamento dell'elettrodo di Tungsteno all'accensione dell'arco.

8- JOB



Pulsanti "RECALL" e "SAVE" per la memorizzazione e richiamo di programmi personalizzati.

9- Manopola encoder per l'impostazione dei parametri di saldatura selezionabili con il tasto (7).

10- Display alfanumerico.

11- Led rosso, indicazione unità di misura.

12- Led verde, potenza accesa.

13- LED di segnalazione ALLARME (la macchina è bloccata).

Il ripristino è automatico alla cessazione della causa d'allarme.

Messaggi di allarme indicati sul display (10):

- "A. 1" : intervento protezione termica del circuito primario.
- "A. 2" : intervento protezione termica del circuito secondario.
- "A. 3" : intervento protezione per sovratensione della linea di alimentazione.
- "A. 4" : intervento protezione per sottotensione della linea di alimentazione.
- "A. 5" : intervento protezione sovratemperatura primaria.
- "A. 6" : intervento protezione per mancanza fase della linea di alimentazione.
- "A. 7" : eccessivo deposito di polvere interno alla saldatrice, ripristino con:
 - pulizia interna della macchina;
 - tasto display del pannello di controllo.

- "A. 8" : tensione ausiliaria fuori range.

- "A. 9" : intervento protezione per pressione insufficiente del circuito raffreddamento ad acqua della torcia. Ripristino non automatico.

Allo spegnimento della saldatrice può verificarsi, per alcuni secondi, la segnalazione "OFF".

N.B.: MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DEGLI ALLARMI

Ad ogni allarme sono memorizzate le impostazioni della macchina. È possibile richiamare gli ultimi 10 allarmi come segue:

Premere per qualche secondo il pulsante (6a) "COMANDO REMOTO".

Sul display compare la scritta "AY.X" dove "Y" indica il numero dell'allarme (A0 più recente, A9 più datato) e "X" indica il tipo di allarme registrato (da 1 a 9, vedi AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORIZZAZIONE E RICHIAMO DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Introduzione

La saldatrice permette di memorizzare (SAVE) programmi di lavoro personalizzati relativi ad un set di parametri validi per una determinata saldatura. Ogni programma personalizzato può essere richiamato (RECALL) in un qualunque momento mettendo così a disposizione dell'utilizzatore la saldatrice "pronta all'uso" per un specifico lavoro ottimizzato in precedenza. La saldatrice permette la memorizzazione di 9 programmi personalizzati.

Procedura di memorizzazione (SAVE)

Dopo aver regolato la saldatrice in modo ottimale per una determinata saldatura, procedere come segue (FIG. D2):

- Premere il tasto (8) "SAVE" per 3 secondi.
- Appare "S_" sul display (10) ed un numero compreso tra 1 e 9.
- Ruotando la manopola (9) scegliere il numero con cui si desidera memorizzare il programma.
- Premere nuovamente il tasto (8) "SAVE":
 - se il tasto "SAVE" viene premuto per un tempo superiore ai 3 secondi il programma è stato memorizzato correttamente e appare la scritta "YES";
 - se il tasto "SAVE" viene premuto per un tempo inferiore ai 3 secondi il programma non è stato memorizzato e appare la scritta "no".

Procedura di richiamo (RECALL)

Procedere come segue (vedi FIG. D2):

- Premere il tasto (8) "RECALL" per 3 secondi.
- Appare "r_" sul display (10) ed un numero compreso tra 1 e 9.
- Ruotando la manopola (9) scegliere il numero col quale si era memorizzato il programma che ora si intende utilizzare.
- Premere nuovamente il tasto (8) "RECALL":
 - se il tasto "RECALL" viene premuto per un tempo superiore ai 3 secondi il programma è stato richiamato correttamente e appare la scritta "YES";
 - se il tasto "RECALL" viene premuto per un tempo inferiore ai 3 secondi il programma non è stato richiamato e appare la scritta "no".

NOTE:

- DURANTE LE OPERAZIONI CON IL TASTO "SAVE" E "RECALL" IL LED "PRG" E' ILLUMINATO.**
- UN PROGRAMMA RICHIAMATO PUO' ESSERE MODIFICATO A PIACIMENTO DALL'OPERATORE, MA I VALORI MODIFICATI NON VENGONO SALVATI AUTOMATICAMENTE. SE SI DESIDERANO MEMORIZZARE I NUOVI VALORI SULLO STESSO PROGRAMMA E' NECESSARIO ESEGUIRE LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE.**
- LA REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI PERSONALIZZATI E LA RELATIVA SCHEDULAZIONE DEI PARAMETRI ASSOCIATI E' A CURA DELL'UTILIZZATORE.**

4.4 Modalità ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE Gruppo raffreddamento acqua G.R.a. (se previsto)

Procedura disattivazione:

- Accendere la macchina tramite interruttore generale (2-FIG. C) mantenendo contemporaneamente premuto il pulsante destro su pannello anteriore (6e-FIG. D2).
- Sul display, dopo la sequenza di accensione, apparirà la sigla "G.r.a - on" (configurazione di fabbrica: gruppo di raffreddamento attivato).
- Ruotare la manopola dell'encoder (9-FIG. D2) in modo che sul display venga visualizzata la sigla "G.r.a - OFF".
- Confermare la selezione premendo una volta il tasto (7-FIG. D2). Il gruppo di raffreddamento sarà così disattivato, la saldatrice può essere usata senza G.R.a. e senza spina di polarizzazione.



ATTENZIONE! SE SI USA LA SALDATRICE NELLA MODALITÀ "G.r.a - OFF" CON GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO COLLEGATO, IL GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO NON È COMPLETAMENTE PROTETTO DA MALFUNZIONAMENTI.

Procedura attivazione:

Ripetere la stessa sequenza ed impostare la sigla "G.r.a - on" qualora si volesse attivarlo.

N.B.: Se la saldatrice è impostata in modalità "G.r.a - on" ma non si è provveduto a collegare nessun gruppo di raffreddamento, dopo alcuni secondi di lavoro, interverrà la protezione per malfunzionamento del circuito di raffreddamento (sigla "A. 9"). Impostazione di fabbrica: "G.r.a - on".

5. INSTALLAZIONE



ATTENZIONE! ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE ED ALLACCIAMENTI ELETTRICI CON LA SALDATRICE RIGOROSAMENTE SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE. GLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO.

5.1 ALLESTIMENTO

Disimballare la saldatrice, eseguire il montaggio delle parti staccate, contenute nell'imballo.

5.1.1 Assemblaggio cavo di ritorno-pinza (FIG. E)

5.1.2 Assemblaggio cavo di saldatura-pinza portaelettrodo (FIG. F)

5.2 UBICAZIONE DELLA SALDATRICE

Individuare il luogo d'installazione della saldatrice in modo che non vi siano ostacoli in corrispondenza della apertura d'ingresso e d'uscita dell'aria di raffreddamento (circolazione forzata tramite ventilatore, se presente); accertarsi nel contempo che non vengano aspirate polveri conduttive, vapori corrosivi, umidità, etc..
Mantenere almeno 250mm di spazio libero attorno alla saldatrice.





ATTENZIONE! Posizionare la saldatrice su di una superficie piana di portata adeguata al peso per evitarne il ribaltamento o spostamenti pericolosi.

5.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE

- Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, verificare che i dati di targa della saldatrice corrispondano alla tensione e frequenza di rete disponibili nel luogo d'installazione.
- La saldatrice deve essere collegata esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra.

- Per garantire la protezione contro il contatto indiretto usare interruttori differenziali del tipo:

- Tipo A () per macchine monofasi;

- Tipo B () per macchine trifasi.

- Al fine di soddisfare i requisiti della Norma EN 61000-3-11 (Flicker) si consiglia il collegamento della saldatrice ai punti di interfaccia della rete di alimentazione che presentano un'impedenza minore di $Z_{max} = 0.228 \text{ ohm (1-)}, Z_{max} = 0.283 \text{ ohm (3-)}$.
- La saldatrice rientra nei requisiti della norma IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Spina e presa

Collegare al cavo di alimentazione una spina normalizzata, (2P + T (1-)), (3P + T (3-)) di portata adeguata e predisporre una presa di rete dotata di fusibili o interruttore automatico; l'apposito terminale di terra deve essere collegato al conduttore di terra (giallo-verde) della linea di alimentazione. La tabella 1 (TAB.1) riporta i valori consigliati in amperes dei fusibili ritardati di linea scelti in base alla max. corrente nominale erogata dalla saldatrice, e alla tensione nominale di alimentazione.



ATTENZIONE! L'inosservanza delle regole sopraesposte rende inefficace il sistema di sicurezza previsto dal costruttore (classe I) con conseguenti gravi rischi per le persone (es. shock elettrico) e per le cose (es. incendio).

5.4 CONNESSIONI DEL CIRCUITO DI SALDATURA



ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE I SEGUENTI COLLEGAMENTI ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

La Tabella (TAB. 1) riporta i valori consigliati per i cavi di saldatura (in mm²) in base alla massima corrente erogata dalla saldatrice.

5.4.1 Saldatura TIG

Collegamento torcia

- Inserire il cavo portacorrente nell'apposito morsetto rapido (-) / ~. Collegare il connettore a tre poli (pulsante torcia) all'apposita presa. Collegare il tubo gas della torcia all'apposito raccordo.

Collegamento cavo di ritorno della corrente di saldatura

- Va collegato al pezzo da saldare o al banco metallico su cui è appoggiato, il più vicino possibile al giunto in esecuzione.

Questo cavo va collegato al morsetto con il simbolo (+) (~ per macchine TIG che prevedono la saldatura in AC).

Collegamento alla bombola gas

- Avvitare il riduttore di pressione alla valvola della bombola gas interponendo la riduzione apposita fornita come accessorio (quando venga utilizzato gas Argon).
- Collegare il tubo di entrata del gas al riduttore e serrare la fascetta in dotazione.
- Allentare la ghiera di regolazione del riduttore di pressione prima di aprire la valvola della bombola.

- Aprire la bombola e regolare la quantità di gas (l/min) secondo i dati orientativi d'impiego, vedi tabella (TAB. 4); eventuali aggiustamenti dell'efflusso gas potranno essere eseguiti durante la saldatura agendo sempre sulla ghiera del riduttore di pressione. Verificare la tenuta di tubazioni e raccordi.

ATTENZIONE! Chiudere sempre la valvola della bombola gas a fine lavoro.

5.4.2 Saldatura MMA

La quasi totalità degli elettrodi rivestiti va collegata al polo positivo (+) del generatore; eccezionalmente al polo negativo (-) per elettrodi con rivestimento acido.

Collegamento cavo di saldatura pinza-portaelettrodo

Porta sul terminale un speciale morsetto che serve a serrare la parte scoperta dell'elettrodo. Questo cavo va collegato al morsetto con il simbolo (+).

Collegamento cavo di ritorno della corrente di saldatura

Va collegato al pezzo da saldare o al banco metallico su cui è appoggiato, il più vicino possibile al giunto in esecuzione.

Questo cavo va collegato al morsetto con il simbolo (-).

Raccomandazioni:

- Ruotare a fondo i connettori dei cavi di saldatura nelle prese rapide (se presenti), per garantire un perfetto contatto elettrico; in caso contrario si produrranno surriscaldamenti dei connettori stessi con relativo loro rapido deterioramento e perdita di efficienza.
- Utilizzare i cavi di saldatura più corti possibile.
- Evitare di utilizzare strutture metalliche non facenti parte del pezzo in lavorazione, in sostituzione del cavo di ritorno della corrente di saldatura; ciò può essere pericoloso per la sicurezza e dare risultati insoddisfacenti per la saldatura.

6. SALDATURA: DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

6.1 SALDATURA TIG

La saldatura TIG è un procedimento di saldatura che sfrutta il calore prodotto dall'arco elettrico che viene innescato, e mantenuto, tra un elettrodo infusibile (Tungsteno) ed il pezzo da saldare. L'elettrodo di Tungsteno è sostenuto da una torcia adatta a trasmettervi la corrente di saldatura e proteggere l'elettrodo stesso ed il bagno di saldatura dall'ossidazione atmosferica mediante un flusso di gas inerte (normalmente Argon: Ar 99.5%) che fuoriesce dall'ugello ceramico (FIG. G).

E' indispensabile per una buona saldatura impiegare l'esatto diametro di elettrodo con l'esatta corrente, vedi tabella (TAB.3).

La sporgenza normale dell'elettrodo dall'ugello ceramico è di 2-3mm e può raggiungere 8mm per saldature ad angolo.

La saldatura avviene per fusione dei lembi del giunto. Per spessori sottili opportunamente preparati (fino a 1mm ca.) non serve materiale d'apporto (FIG. H).

Per spessori superiori sono necessarie bacchette della stessa composizione del materiale base e di diametro opportuno, con preparazione adeguata dei lembi (FIG. I). E' opportuno, per una buona riuscita della saldatura, che i pezzi siano accuratamente puliti ed esenti da ossido, oli, grassi, solventi, etc.

6.1.1 Innesco HF e LIFT

Innesco HF:

L'accensione dell'arco elettrico avviene senza il contatto tra elettrodo di tungsteno e pezzo da saldare, tramite una scintilla generata da un dispositivo ad alta frequenza.

Tale modalità di innesco non comporta ne inclusioni di tungsteno nel bagno di saldatura, ne urcia dell'elettrodo ed offre una partenza facile in tutte le posizioni di saldatura.

Procedimento:

Premere il pulsante torcia avvicinando al pezzo la punta dell'elettrodo (2-3mm), attendere l'innesco dell'arco trasferito dagli impulsi HF e, ad arco acceso, formare il bagno di fusione sul pezzo e procedere lungo il giunto.

Nel caso si riscontrino delle difficoltà d'innesco dell'arco nonostante sia accertata la presenza di gas e siano visibili le scariche HF, non insistere a lungo nel sottoporre l'elettrodo all'azione dell'HF, ma verificarne l'integrità superficiale e la conformazione della punta, eventualmente ravvivandola alla mola. Al termine del ciclo la corrente si annulla con rampa di discesa impostata.

Innesco LIFT:

L'accensione dell'arco elettrico avviene allontanando l'elettrodo di tungsteno dal pezzo da saldare. Tale modalità di innesco causa meno disturbi elettro-irradiati e riduce al minimo le

inclusioni di tungsteno e l'usura dell'elettrodo.

Procedimento:

Appoggiare la punta dell'elettrodo sul pezzo, con leggera pressione. Premere a fondo il pulsante torcia e sollevare l'elettrodo di 2-3mm con qualche istante di ritardo, ottenendo così l'innescò dell'arco. La saldatrice inizialmente eroga una corrente I_{LIFT} , dopo qualche istante, verrà erogata la corrente di saldatura impostata. Al termine del ciclo la corrente si annulla con rampa di discesa impostata.

6.1.2 Saldatura TIG DC

La saldatura TIG DC è adatta a tutti gli acciai al carbonio basso-legati e alto-legati e ai metalli pesanti rame, nichel, titanio e loro leghe. Per la saldatura in TIG DC con elettrodo al polo (-) è generalmente usato dell'elettrodo con il 2% di Torio (banda colorata rossa) o l'elettrodo con il 2% di Cerio (banda colorata grigia). E' necessario appuntire assialmente l'elettrodo di Tungsteno alla mola, vedi **FIG. L**, avendo cura che la punta sia perfettamente concentrica onde evitare deviazioni dell'arco. E' importante effettuare la molatura nel senso della lunghezza dell'elettrodo. Tale operazione andrà ripetuta periodicamente in funzione dell'impiego e dell'usura dell'elettrodo oppure quando lo stesso sia stato accidentalmente contaminato, ossidato oppure impiegato non correttamente. In modo TIG DC è possibile il funzionamento 2 tempi (2T) e 4 tempi(4T).

6.1.3 Saldatura TIG AC

Questo tipo di saldatura permette di saldare su metalli come l'alluminio e il magnesio che formano sulla loro superficie un ossido protettivo e isolante. Invertendo la polarità della corrente di saldatura si riesce a "rompere" lo strato superficiale di ossido attraverso un meccanismo detto "sabbatura ionica". La tensione è alternativamente positiva (EP) e negativa (EN) sull'elettrodo di tungsteno. Durante il tempo EP l'ossido viene rimosso dalla superficie ("pulizia" o "decapaggio") permettendo la formazione del bagno. Durante il tempo EN avviene il massimo apporto termico al pezzo permettendo la saldatura. La possibilità di variare il parametro balance in AC permette di ridurre il tempo della corrente EP al minimo consentendo una saldatura più veloce. Maggiori valori di balance permettono una saldatura più veloce, maggiore penetrazione, arco più concentrato, bagno di saldatura più stretto, e limitato riscaldamento dell'elettrodo. Minori valori permettono una maggiore pulizia del pezzo. Usare un valore di balance troppo basso comporta un allargamento dell'arco e della parte disossidata, un surriscaldamento dell'elettrodo con conseguente formazione di una sfera sulla punta e degradazione della facilità di innescò e della direzionalità dell'arco. Usare un valore eccessivo di balance comporta un bagno di saldatura "sporco" con inclusioni scure. La tabella (**TAB. 4**) riassume gli effetti di variazione dei parametri in saldatura AC. In modo TIG AC è possibile il funzionamento 2 tempi (2T) e 4 tempi (4T). Sono inoltre valide le istruzioni riguardanti il procedimento di saldatura. In tabella (**TAB. 3**) sono riportati i dati orientativi per la saldatura su alluminio; il tipo di elettrodo più adatto è l'elettrodo al tungsteno puro (striscia di colore verde).

6.1.4 Procedimento

- Regolare la corrente di saldatura al valore desiderato per mezzo della manopola; adeguare eventualmente durante la saldatura al reale apporto termico necessario.
- Premere il pulsante torcia verificando il corretto flusso del gas dalla torcia; tarare, se necessario, il tempo di pre-gas e di postgas; questi tempi vanno regolati in funzione delle condizioni operative, in particolare il ritardo del postgas deve essere tale da permettere, a fine saldatura il raffreddamento dell'elettrodo e del bagno senza che entrino in contatto con l'atmosfera (ossidazioni e contaminazioni).

Modo TIG con sequenza 2T:

- Premendo a fondo il pulsante torcia (P.T.) fa innescare l'arco con una corrente I_{START} . Successivamente la corrente aumenta secondo la funzione RAMPA INIZIALE fino al valore della corrente di saldatura.
- Per interrompere la saldatura rilasciare il pulsante della torcia dando luogo all'annullamento graduale della corrente (se inserita la funzione RAMPA FINALE) o all'estinzione immediata dell'arco con susseguente postgas.

Modo TIG con sequenza 4T:

- La prima pressione del pulsante fa innescare l'arco con una corrente I_{START} . Al rilascio del pulsante la corrente aumenta secondo la funzione RAMPA INIZIALE fino al valore della corrente di saldatura; tale valore viene mantenuto anche a pulsante rilasciato. Quando si riprese il pulsante la corrente diminuisce secondo la funzione RAMPA FINALE fino I_{END} . Quest'ultimo viene mantenuto fino al rilascio del pulsante che termina il ciclo di saldatura iniziando il periodo di postgas. Invece, se durante la funzione RAMPA FINALE si rilascia il pulsante, il ciclo di saldatura termina immediatamente e inizia il periodo di postgas.

Modo TIG con sequenza 4T e BI-LEVEL:

- La prima pressione del pulsante fa innescare l'arco con una corrente I_{START} . Al rilascio del pulsante la corrente aumenta secondo la funzione RAMPA INIZIALE fino al valore della corrente di saldatura; tale valore viene mantenuto anche a pulsante rilasciato. Ad ogni seguente pressione del pulsante (il tempo che intercorre tra pressione e rilascio deve essere di breve durata) la corrente varierà tra il valore impostato nel parametro BI-LEVEL I_1 ed il valore della corrente principale I_2 .
- Mantenendo premuto il pulsante per un tempo prolungato la corrente diminuisce secondo la funzione RAMPA FINALE fino I_{END} . Quest'ultimo viene mantenuto fino al rilascio del pulsante che termina il ciclo di saldatura iniziando il periodo di postgas. Invece, se durante la funzione RAMPA FINALE si rilascia il pulsante, il ciclo di saldatura termina immediatamente e inizia il periodo di postgas (**FIG. M**).

6.2 SALDATURA MMA

- E' indispensabile, rifarsi alle indicazioni del fabbricante riportate sulla confezione degli elettrodi utilizzati indicanti la corretta polarità dell'elettrodo e la relativa corrente ottimale.
- La corrente di saldatura va regolata in funzione del diametro dell'elettrodo utilizzato ed al tipo di giunto che si desidera eseguire; a titolo indicativo le correnti utilizzabili per i vari diametri di elettrodo sono:

Ø Elettrodo (mm)	Corrente di saldatura (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Si osservi che a parità di diametro dell'elettrodo, valori elevati di corrente saranno utilizzati per saldature in piano, mentre per saldature in verticale o sopratesta dovranno essere utilizzate correnti più basse.
- Le caratteristiche meccaniche del giunto saldato sono determinate, oltre che dall'intensità di corrente scelta, dagli altri parametri di saldatura quali lunghezza dell'arco, velocità e posizione di esecuzione, diametro e qualità degli elettrodi (per una corretta conservazione mantenere gli elettrodi al riparo dall'umidità, protetti dalle apposite confezioni o contenitori).

- Le caratteristiche della saldatura dipendono anche dal valore di ARC-FORCE (comportamento dinamico) della saldatrice. Tale parametro è impostabile da pannello, oppure è impostabile con comando a distanza a 2 potenziometri.
- Si osservi che valori alti di ARC-FORCE danno maggior penetrazione e permettono la saldatura in qualsiasi posizione tipicamente con elettrodi basilici, valori bassi di ARC-FORCE permettono un arco più morbido e privo di spruzzi tipicamente con elettrodi rutili. La saldatrice è inoltre equipaggiata di dispositivi HOT START e ANTI STICK che garantiscono partenze facili e assenza di incollamento dell'elettrodo al pezzo.

6.2.1 Procedimento

- Tenendo la maschera DAVANTI AL VISO, strofinare la punta dell'elettrodo sul pezzo da saldare eseguendo un movimento come si dovesse accendere un fiammifero; questo è il metodo più corretto per innescare l'arco. ATTENZIONE: NON PICCHIARE l'elettrodo sul pezzo; si rischierebbe di danneggiarne il rivestimento rendendo difficoltoso l'innescò dell'arco.
- Appena innescato l'arco, cercare di mantenere una distanza dal pezzo equivalente al diametro dell'elettrodo utilizzato e mantenere questa distanza la più costante possibile durante l'esecuzione della saldatura; ricordare che l'inclinazione dell'elettrodo nel senso dell'avanzamento dovrà essere di circa 20-30 gradi.
- Alla fine del cordone di saldatura, portare l'estemità dell'elettrodo leggermente indietro rispetto la direzione di avanzamento, al di sopra del cratere per effettuare il riempimento, quindi sollevare rapidamente l'elettrodo dal bagno di fusione per ottenere lo spegnimento dell'arco (**Aspetti del cordone di saldatura - FIG. N**).

7. MANUTENZIONE



ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

7.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POSSONO ESSERE ESEGUITE DALL'OPERATORE.

7.1.1 Torcia

- Evitare di appoggiare la torcia e il suo cavo su pezzi caldi; ciò causerebbe la fusione dei materiali isolanti mettendola rapidamente fuori servizio.
- Verificare periodicamente la tenuta della tubazione e raccordi gas.
- Accoppiare accuratamente pinza sera elettrodo, mandrino porta pinza con il diametro dell'elettrodo scelto onde evitare surriscaldamenti, cattiva diffusione del gas e relativo mal funzionamento.
- Controllare, almeno una volta al giorno, lo stato di usura e la correttezza di montaggio delle parti terminali della torcia: ugello, elettrodo, pinza serraelettrodo, diffusore gas.

7.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO IN AMBITO ELETTRICO-MECCANICO E NEL RISPETTO DELLA NORMA TECNICA IEC/EN 60974-4.



ATTENZIONE! PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DELLA SALDATRICE ED ACCEDERE AL SUO INTERNO ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

Eventuali controlli eseguiti sotto tensione all'interno della saldatrice possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione e/o lesioni dovute al contatto diretto con organi in movimento.

- Periodicamente e comunque con frequenza in funzione dell'utilizzo e della polverosità dell'ambiente, ispezionare l'interno della saldatrice e rimuovere la polvere depositatasi su schede elettroniche con una spazzola molto morbida od appropriati solventi.
- Con l'occasione verificare che le connessioni elettriche siano ben serrate ed i cablaggi non presentino danni all'isolamento.
- Al termine di dette operazioni rimontare i pannelli della saldatrice serrando a fondo le viti di fissaggio.
- Evitare assolutamente di eseguire operazioni di saldatura a saldatrice aperta.
- Dopo aver eseguito la manutenzione o la riparazione ripristinare le connessioni ed i cablaggi com'erano in origine avendo cura che questi non vadano a contatto con parti in movimento o parti che possano raggiungere temperature elevate. Fascettare tutti i conduttori com'erano in origine avendo cura di tenere ben separati tra di loro i collegamenti del primario in alta tensione da quelli secondari in bassa tensione. Utilizzare tutte le rondelle e le viti originali per la richiusura della carpenteria.

8. RICERCA GUASTI

NELL'EVENTUALITA' DI FUNZIONAMENTO INSODDISFACENTE, E PRIMA DI ESEGUIRE VERIFICHE PIU' SISTEMATICHE O RIVOLGERVI AL VOSTRO CENTRO ASSISTENZA CONTROLLARE CHE:

- La corrente di saldatura sia adeguata al diametro e al tipo di elettrodo utilizzato.
- Con interruttore generale in "ON" la lampada relativa sia accesa; in caso contrario il difetto normalmente risiede nella linea di alimentazione (cavi, presa e/o spina, fusibili, etc.).
- Non sia acceso il led giallo segnalante l'intervento della sicurezza termica di sovra o sottotensione o di corto circuito.
- Assicurarsi di aver osservato il rapporto di intermittenza nominale; in caso di intervento della protezione termostatica attendere il raffreddamento naturale della macchina, verificare la funzionalità del ventilatore.
- Controllare la tensione di linea, se il valore è troppo alto o troppo basso la saldatrice rimane in blocco.
- Controllare che non vi sia un cortocircuito all'uscita della saldatrice: in tal caso procedere all'eliminazione dell'inconveniente.
- I collegamenti del circuito di saldatura siano effettuati correttamente, particolarmente che la pinza del cavo di massa sia effettivamente collegata al pezzo e senza interposizione di materiali isolanti (p.e. Vernici).
- Il gas di protezione usato sia corretto (Argon 99.5%) e nella giusta quantità.

1. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LE SOUDAGE À L'ARC	pag. 15
2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE	16
2.1 INTRODUCTION	16
2.2 ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE	16
3. DONNÉES TECHNIQUES	16
3.1 PLAQUETTE D'INFORMATIONS	16
3.2 AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES	16
4. DESCRIPTION DU POSTE DE SOUDAGE	16
4.1 SCHÉMA FONCTIONNEL	16
4.2 DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, RÉGULATION ET CONNEXION	16
4.2.1 Panneau postérieur (FIG. C)	16
4.2.2 Panneau antérieur FIG. D1	16
4.2.3 Panneau antérieur FIG. D2	17
4.3 MÉMORISATION ET RAPPEL DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS	18
4.4 Modalité d'ACTIVATION et d'EXCLUSION Groupe refroidissement eau G.R.A. (si prévu)	18
5. INSTALLATION	18
5.1 INSTALLATION	18
5.1.1 Assemblage câble de retour - pince (FIG. E)	18
5.1.2 Assemblage câble de soudage - pince porte-électrode (FIG. F)	18
5.2 POSITIONNEMENT DU POSTE DE SOUDURE	18
5.3 BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ALIMENTATION SECTEUR	18
5.3.1 Fiche et prise	18
5.4 CONNEXIONS DU CIRCUIT DE SOUDAGE	18

5.4.1 Soudage TIG	pag. 18
5.4.2 Soudage MMA	18
6. SOUDAGE: DESCRIPTION DU PROCÉDÉ	19
6.1 SOUDAGE TIG	19
6.1.1 Amorçage HF et LIFT	19
6.1.2 Soudage TIG CC	19
6.1.3 Soudage TIG CA	19
6.1.4 Procédé	19
6.2 SOUDAGE MMA	19
6.2.1 Exécution	19
7. ENTRETIEN	19
7.1 ENTRETIEN DE ROUTINE	19
7.1.1 Torche	19
7.2 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE	19
8. RECHERCHE DES PANNES	20

POSTES DE SOUDAGE À INVERSEUR POUR SOUDAGE TIG ET MMA PRÉVUS POUR UTILISATION INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE.

Remarque: le terme "poste de soudage" sera ensuite utilisé dans le texte.

1. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LE SOUDAGE À L'ARC

L'opérateur doit être informé de façon adéquate sur l'utilisation en toute sécurité du poste de soudage, ainsi que sur les risques liés aux procédés de soudage à l'arc, les mesures de précaution et les procédures d'urgence devant être adoptées. (Se référer aussi à la norme « EN 60974-9 : Appareillages pour soudage à l'arc : Installation et utilisation »).



- Éviter tout contact direct avec le circuit de soudage; dans certains cas, la tension à vide fournie par le poste de soudage peut être dangereuse.
- Éteindre le poste de soudage et le débrancher de la prise secteur avant de procéder au branchement des câbles de soudage et aux opérations de contrôle et de réparation.
- Éteindre le poste de soudage et le débrancher de la prise secteur avant de remplacer les pièces de la torche sujettes à usure.
- L'installation électrique doit être effectuée conformément aux normes et à la législation sur la prévention des accidents du travail.
- Le poste de soudage doit exclusivement être connecté à un système d'alimentation avec conducteur de neutre relié à la terre.
- S'assurer que la prise d'alimentation est correctement reliée à la terre.
- Ne pas utiliser le poste de soudage dans des lieux humides, sur des sols mouillés ou sous la pluie.
- Ne pas utiliser de câbles à l'isolation défectueuse ou aux connexions desserrées.



- Ne pas souder sur emballages, récipients ou tuyauteries contenant ou ayant contenu des produits inflammables liquides ou gazeux.
- Éviter de souder sur des matériaux nettoyés avec des solvants chlorurés ou à proximité de ce type de produit.
- Ne pas souder sur des récipients sous pression.
- Ne laisser aucun matériau inflammable à proximité du lieu de travail (par exemple bois, papier, chiffons, etc.).
- Prévoir un renouvellement d'air adéquat des locaux ou installer à proximité de l'arc des appareils assurant l'élimination des fumées de soudage; une évaluation systématique des limites d'exposition aux fumées de soudage en fonction de leur composition, de leur concentration et de la durée de l'exposition elle-même est indispensable.
- Protéger la bonbonne de gaz des sources de chaleur, y compris des rayons UV (si prévue).



- Adopter une isolation électrique adéquate par rapport à la torche, à la pièce à usiner et aux éventuelles parties métalliques mises à la terre placées dans les environs (accessibles). Ceci peut s'obtenir normalement en portant des gants, des chaussures, un couvre-chef et des vêtements prévus à cet effet et en utilisant des plates-formes ou des tapis isolants.
- Toujours protéger les yeux à l'aide des filtres appropriés conformes à la norme UNI EN 169 ou UNI EN 379 montés sur des masques ou des casques conformes à la norme UNI EN 175. Utiliser les vêtements de protection ignifuges appropriés (conformes à la norme UNI EN 11611) et des gants de soudage (conformes à la norme UNI EN 12477) en évitant toujours d'exposer l'épiderme aux rayons ultraviolets et infrarouges produits par l'arc; la protection doit être étendue à d'autres personnes dans les environs de l'arc au moyen d'afficheurs ou de rideaux antireflets.
- Bruit: Si, à cause d'opérations de soudage particulièrement intensives, on constate un niveau d'exposition acoustique quotidien (LEPd) égal ou supérieur à 85 dB(A), il est obligatoire d'utiliser des moyens adéquats de protection individuelle (Tab. 1).



LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX

Le courant électrique qui circule dans un quelconque conducteur provoque des champs électriques et magnétiques (CEM) localisés. Le courant de soudage crée un champ CEM aux alentours du circuit de soudage et du poste de soudage.

Les champs électromagnétiques peuvent avoir des interférences avec certains dispositifs médicaux (ex. pacemakers, appareils respiratoires, prothèses métalliques, etc.).

Il faut prendre les mesures de protection adéquates à l'égard des personnes porteuses de ces dispositifs. Exemple : interdire l'accès à la zone d'utilisation du poste à souder ou évaluer le risque personnel pour les soudeurs.

Ce poste de soudage satisfait les standards techniques de produit pour l'utilisation en milieu industriel à but professionnel. La conformité aux limites de base en matière d'exposition humaine aux champs électromagnétiques en environnement domestique n'est pas garantie.

Tous les opérateurs doivent suivre les règles ci-après, afin de réduire au minimum l'exposition aux champs CEM provenant du circuit de soudage :

- rapprocher les câbles de soudage les uns des autres. Les fixer avec du ruban adhésif si possible ;
- maintenir la tête et le tronc le plus loin possible du circuit de soudage ;
- ne jamais enrouler les câbles de soudage autour d'objets métalliques ou autour du corps ;
- ne pas souder avec le corps au milieu du circuit de soudage ;
- tenir les deux câbles de soudage sur le même côté du corps ;
- brancher le câble de retour du courant de soudage à la pièce à souder le plus près possible du joint en exécution ;
- ne pas souder à proximité du poste de soudage ;
- tous les opérateurs doivent respecter les distances minimales indiquées sur la fiche de données CEM ;
- distance de la source CEM sur un point au-delà duquel l'exposition est inférieure à 20 % de la valeur minimale autorisée : $d = 65 \text{ cm}$.



- Appareils de classe A :

Ce poste de soudage répond aux exigences de la norme technique de produit pour une utilisation exclusive dans des environnements industriels à usage professionnel. La conformité à la compatibilité électromagnétique dans les immeubles domestiques et dans ceux directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension des immeubles pour usage domestique n'est pas garantie.



PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- TOUTE OPÉRATION DE SOUDAGE:
 - Dans des lieux comportant des risques accrus de choc électrique.
 - Dans des lieux fermés.
 - En présence de matériaux inflammables ou comportant des risques d'explosion. DOIT être soumise à l'approbation préalable d'un "Responsable expert", et toujours effectuée en présence d'autres personnes formées pour intervenir en cas d'urgence. IL FAUT utiliser les moyens techniques de protection décrits aux points 7.10; A.8 ; A.10 de la norme « EN 60974-9 : Appareillages pour soudage à l'arc. Partie 9 : Installation et utilisation ».
 - Tout soudage par l'opérateur en position surélevée est interdit, sauf en cas d'utilisation de plates-formes de sécurité.
 - TENSION ENTRE PORTE-ÉLECTRODE OU TORCHES: toute intervention effectuée avec plusieurs postes de soudage sur la même pièce ou sur plusieurs pièces connectées électriquement peut entraîner une accumulation de tension à vide dangereuse entre deux porte-électrode ou torches pouvant atteindre le double de la limite admissible. Il est nécessaire qu'un coordinateur expert exécute le mesurage instrumental pour déterminer s'il existe un risque et s'il peut adopter des mesures de protection adéquates comme l'indique le point 7.9 de la norme « EN 60974-9: Appareillages pour soudage à l'arc. Partie 9 : Installation et utilisation ».



RISQUES RÉSIDUELS

- **UTILISATION INCORRECTE: il est dangereux d'utiliser le poste de soudage pour d'autres applications que celles prévues (ex.: décongélation des tuyauteries du réseau hydrique).**

2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1 INTRODUCTION

Ce poste de soudage est une source de courant pour le soudage à l'arc spécifiquement réalisée pour le soudage TIG (CC) (CA/CC) avec amorçage HF ou LIFT et le soudage MMA d'électrodes enrobées (rutiles, acides et basiques).

Les caractéristiques spécifiques de ce poste de soudage (INVERSEUR), comme une haute vitesse et une grande précision de régulation lui confèrent d'excellentes qualités de soudage.

Le réglage par système "Inverseur" à l'entrée de la ligne d'alimentation (primaire) signifie également une réduction draconienne du volume du transformateur et de la réactance de mise à niveau, et donc la réduction du volume et du poids du poste de soudage, facilitant le déplacement et le transport de cette dernière.

2.2 ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Adaptateur bouteille Argon.
- Câble de retour courant de soudage équipé de borne de masse.
- Commande à distance manuelle à 1 potentiomètre.
- Commande à distance manuelle à 2 potentiomètres.
- Commande à distance à pédale.
- Kit soudage MMA.
- Kit soudage TIG.
- Masque auto-assombrissant : avec filtre fixe ou réglable.
- Raccord gaz et tube gaz pour connexion à bouteille d'Argon.
- Réducteur de pression avec manomètre.
- Torche pour soudage TIG.

3. DONNÉES TECHNIQUES

3.1 PLAQUETTE D'INFORMATIONS

Les principales informations concernant les performances du poste de soudure sont résumées sur la plaque des caractéristiques avec la signification suivante:

Fig. A

- 1- Norme EUROPÉENNE de référence pour la sécurité et la construction des postes de soudure pour soudure à l'arc.
- 2- Nom et adresse du fabricant.
- 3- Nom du modèle.
- 4- Symbole de la structure interne du poste de soudure.
- 5- Symbole du procédé de soudage prévu.
- 6- Symbole **S**: indique qu'il est possible d'effectuer des opérations de soudage dans un milieu présentant des risques accrus de choc électrique (par ex. à proximité immédiate de grandes masses métalliques).
- 7- Symbole de la ligne d'alimentation
1~: tension alternative monophasée
3~: tension alternative triphasée
- 8- Degré de protection de la structure.
- 9- Informations caractéristiques de la ligne d'alimentation:
 - U_0 : Tension alternative et fréquence d'alimentation du poste de soudure (limites admises $\pm 10\%$).
 - I_{max} : courant maximal absorbé par la ligne
 - I_{eff} : courant d'alimentation efficace
- 10- Performances du circuit de soudage:
 - U_0 : Tension maximale à vide (circuit de soudage ouvert).
 - I_2/U_2 : Courant et tension correspondante normalisée pouvant être distribués par la machine durant le soudage.
 - **X**: Rapport d'intermittence: indique le temps durant lequel la machine peut distribuer le courant correspondant (même colonne). S'exprime en % sur la base d'un cycle de 10 mn (par exemple: 60% = 6 minutes de travail, 4 minutes de pause; et ainsi de suite). En cas de dépassement des facteurs d'utilisation (figurant sur la plaquette et indiquant 40%), la protection thermique se déclenche et le poste de soudure se place en veille tant que la température ne rentre pas dans les limites autorisées.
 - **A/V-A/V**: indique la plage de régulation du courant de soudage (minimum - maximum) à la tension d'arc correspondante.
- 11- Numéro d'immatriculation pour l'identification du poste de soudure (indispensable en cas de nécessité d'assistance technique, demande pièces de rechange, recherche provenance du produit).
- 12- : Valeur des fusibles à commande retardée à prévoir pour la protection de la ligne.
- 13- Symboles se référant aux normes de sécurité dont la signification figure au chapitre 1 "Consignes générales de sécurité pour le soudure à l'arc".

Note: La plaquette représentée indique la signification des symboles et des chiffres; les valeurs exactes des informations techniques du poste de soudure doivent être vérifiées directement sur la plaquette du poste de soudure.

3.2 AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

- **POSTE DE SOUDAGE:** voir tableau 1 (TAB.1).
 - **TORCHE:** voir tableau 2 (TAB.2).
- Le poids du poste de soudage est indiqué au tableau 1 (TAB.1).

4. DESCRIPTION DU POSTE DE SOUDAGE.

4.1 SCHÉMA FONCTIONNEL

Le poste de soudage est essentiellement composé de modules de puissance et de contrôle réalisés sur circuits imprimés et optimisés pour une fiabilité extrême et un entretien réduit. Ce poste de soudage est contrôlé par un microprocesseur permettant la configuration d'un grand nombre de paramètres de soudage et la réalisation d'un soudage optimal en toutes conditions et sur tous types de matériaux. Pour une utilisation complète des caractéristiques de l'appareil, il est cependant nécessaire d'en connaître les possibilités opérationnelles.

Description (FIG. B)

- 1- **Entrée ligne d'alimentation monophasée, groupe redresseur et condensateurs de nivellement.**
- 2- **Pont de commutation à transistors (IGBT) et pilotes;** commute la tension de ligne redressée en tension alternative haute fréquence et procède au réglage de la puissance en fonction du courant/tension de soudage nécessaire.
- 3- **Transformateur haute fréquence:** l'enroulement primaire est alimenté avec la tension convertie par le bloc 2; ce dernier a pour fonction d'adapter tension et courant aux valeurs nécessaires au procédé de soudage à l'arc et, simultanément, d'isoler galvaniquement le circuit de soudage de la ligne d'alimentation.
- 4- **Pont redresseur secondaire avec inductance de nivellement;** commute la tension/le courant alternatif fourni par l'enroulement secondaire en tension/courant continu à

très basse ondulation.

- 5- **Pont de commutation à transistors (IGBT) et pilotes;** transforme le courant de sortie du secondaire de CC en CA pour le soudage TIG CA (si prévues).
- 6- **Partie électronique de contrôle et de régulation;** contrôle instantanément la valeur du courant de soudage et la compare à la valeur configurée par l'opérateur; module les impulsions de commande des pilotes des IGBT chargés de la régulation.
- 7- **Logique de contrôle du fonctionnement du poste de soudage;** configure les cycles de soudage, commande les actionneurs et supervise les systèmes de sécurité.
- 8- **Panneau de configuration** et d'affichage des paramètres et des modes de fonctionnement.
- 9- **Générateur amorçage HF** (si prévues).
- 10- **Électrovanne gaz protection EV.**
- 11- **Ventilateur de refroidissement du poste de soudage.**
- 12- **Régulation à distance.**

4.2 DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, RÉGULATION ET CONNEXION

4.2.1 Panneau postérieur (FIG. C)

- 1- Câble d'alimentation (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Interrupteur général O/OFF - I/ON.
- 3- Raccord pour connexion tube gaz (réducteur pression bouteille - poste de soudage).
- 4- Connecteur pour commandes à distance:

Au moyen du connecteur à 14 pôles prévu sur la partie postérieure, il est possible d'appliquer au poste de soudage 3 types de commandes à distance. Chaque dispositif est automatiquement reconnu et permet de réguler les paramètres suivants:

- **Commande à distance à un potentiomètre.**
tourner la poignée du potentiomètre pour modifier le courant principal de la valeur minimale à maximale. La régulation du courant principal exclut la commande à distance.
- **Commande à distance à pédale:**
la valeur du courant est définie par la position de la pédale. En mode TIG 2 TEMPS, la pression de la pédale agit en outre comme commande de démarrage pour la machine au lieu du poussoir torche.
- **Commande à distance à deux potentiomètres:**
le premier potentiomètre régule le courant principal. Le second potentiomètre régule un autre paramètre en fonction du mode de soudage activé. Tourner ce potentiomètre pour afficher le paramètre en cours de modification (ne pouvant plus être contrôlé au moyen de la poignée du panneau). La signification du second potentiomètre est ARC FORCE en mode MMA, et RAMPE FINALE en mode TIG.
- **Contrôleur pour torche TIG avec potentiomètre (s'il est prévu):**
le contrôleur TIG permet de régler le courant à l'aide de la torche avec potentiomètre.

4.2.2 Panneau antérieur FIG. D1

- 1- Prise rapide positive (+) pour connecter le câble de soudage.
- 2- Prise rapide négative (-) pour connecter le câble de soudage.
- 3- Connecteur pour la connexion du câble poussoir torche.
- 4- Raccord pour la connexion du tube gaz de la torche TIG.
- 5- Panneaux des commandes
- 6- Bouton de sélection modes de soudage:

6a REMOTE COMMANDE À DISTANCE



Permet de transférer le contrôle des paramètres de soudage à la commande à distance.

6b MMA-TIG LIFT



Mode de fonctionnement: soudage avec électrode enrobée (MMA), et soudage TIG avec amorçage de l'arc par contact (TIG LIFT).

7- Bouton de sélection des paramètres à configurer.


Le bouton sélectionne le paramètre à régler au moyen du bouton Codeur (8);

la valeur et l'unité de mesure sont affichées respectivement par l'écran (10) et la Del (9).
N.B.: La configuration des paramètres est libre. Il existe toutefois des combinaisons de valeurs qui n'ont aucune signification pratique pour le soudage; dans ce cas, le poste de soudage risque de ne pas fonctionner correctement.

N.B.: RECONFIGURATION DE TOUS LES PARAMÈTRES D'USINE (RESET)


La pression du bouton (7) lors de la mise en service rétablit tous les paramètres de soudage aux valeurs par défaut.

7a HOT START

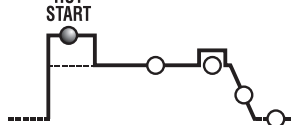

En mode MMA, représente la surintensité initiale "HOT START" (régulation 0=100) avec indication sur l'écran du pourcentage d'incrément par rapport à la valeur du courant de soudage sélectionnée. Ce type de réglage améliore le démarrage.

 7b COURANT PRINCIPAL (I₂)




En mode TIG, MMA représente le courant de soudage exprimé en ampères.

7c ARC-FORCE




 En mode MMA, représente la surintensité dynamique "ARC-FORCE" (régulation 0=100%) avec indication sur l'écran du pourcentage d'incrément par rapport à la valeur de courant de soudage sélectionnée. Cette régulation améliore la fluidité du soudage, évite le collage de l'électrode à la pièce et permet d'utiliser différents types d'électrodes.



RAMPE FINALE (t_e)

 En mode TIG, représente le temps de la rampe finale (régulation 0.1÷10sec.) et évite le cratère final du cordon de soudage (de I_1 à 0).



POSTGAS

En mode TIG, représente le temps de postgas en secondes (régulation OFF, 0.1÷10sec.) et protège l'électrode et le bain de fusion de l'oxydation.

8- Poignée codeur pour la configuration des paramètres de soudage sélectionnables au moyen de la touche (7).

9- Del rouge d'indication de l'unité de mesure.

10- Écran alphanumérique.

11- DEL de signalisation ALARME (la machine est bloquée).

Le rétablissement est automatique dès disparition de la cause de l'alarme.

Messages d'alarme indiqués sur l'écran (10) :

- "A. 1" : intervention protection thermique du circuit primaire.
 - "A. 2" : intervention protection thermique du circuit secondaire.
 - "A. 3" : intervention protection pour surtension de la ligne d'alimentation.
 - "A. 4" : intervention protection pour sous-tension ligne d'alimentation
 - "A. 5" : intervention protection surtempérature primaire.
 - "A. 6" : intervention protection pour manque de phase de la ligne d'alimentation.
 - "A. 7" : dépôt de poussière excessif à l'intérieur du poste de soudage, rétablissement via :
 - nettoyage interne de la machine ;
 - touche écran du panneau de contrôle.
 - "A. 8" : Tension auxiliaire hors plage.
- Lors de l'extinction du poste de soudage, le message "OFF" peut s'afficher durant quelques secondes.

N.B. : MÉMORISATION ET AFFICHAGE DES ALARMES

Chaque alarme entraîne la mémorisation des configurations de la machine.

Les dix dernières alarmes peuvent être rappelées comme suit :

Enfoncer durant quelques secondes le bouton (6a) "COMMANDE À DISTANCE".

L'écran affiche "AY.X", "Y" indiquant le numéro de l'alarme (A0 correspondant à la plus récente, A9 à la plus ancienne) et "X" indique le type d'alarme enregistré (de 1 à 8, voir AY.1 ... AY.8).

12- DEL verte de puissance allumée.

4.2.3 Panneau antérieur FIG. D2

- 1- Prise rapide positive (+) pour connecter le câble de soudage.
- 2- Prise rapide négative (-) pour connecter le câble de soudage.
- 3- Connecteur pour branchement câble bouton de la torche TIG (FIG. D2-a) et contrôleur TIG (FIG. D2-b).
- 4- Raccord pour la connexion du tube gaz de la torche TIG.
- 5- Panneau des commandes
- 6- Bouton de sélection modes de soudage :

6a REMOTE ON **COMMANDE À DISTANCE**



 
Permet de transférer le contrôle des paramètres de soudage à la commande à distance.

6b TIG HF TIG LIFT MMA **TIG - MMA**




Mode de fonctionnement : soudage avec électrode enrobée (MMA), soudage TIG avec amorçage de l'arc à haute fréquence (TIG HF) et soudage TIG avec amorçage de l'arc par contact (TIG LIFT).

6c DC AC **AC/DC**



En mode TIG, permet de sélectionner le soudage en courant continu (DC) ou en courant alternatif (AC) (fonctionnalité uniquement prévue sur les modèles AC/DC).

 6d 2t 4t SPOT **2T - 4T - SPOT**



En mode TIG, permet de sélectionner entre commande à 2 temps, 4 temps ou avec temporisateur de soudage par point (SPOT).

6e ON PULSE EASY BILEVEL **PULSE - PULSE EASY - BILEVEL**



En mode TIG, cela permet de choisir entre le processus de soudage pulsé, pulsé pré-défini ou bi-level. Quand les voyants sont éteints, cela correspond au processus de soudage standard.

7- Bouton de sélection des paramètres à configurer.

Le bouton sélectionne le paramètre à régler au moyen du bouton Codeur (9) ;

la valeur et l'unité de mesure sont affichées respectivement par l'écran (10) et la Del (11).

N.B. : La configuration des paramètres est libre. Il existe toutefois des combinaisons de valeurs qui n'ont aucune signification pratique pour le soudage ; dans ce cas, le poste de soudage risque de ne pas fonctionner correctement.

 
N.B. : RECONFIGURATION DE TOUS LES PARAMÈTRES D'USINE (RESET)

En appuyant en même temps sur les boutons (8) lors de l'allumage, on reporte à la valeur standard tous les paramètres de soudage.

7a **PRE-GAS**



En mode TIG/HF, représente le temps de PRE-GAS exprimé en secondes (régulation de OFF, 0.1÷10 sec.). Améliore le démarrage du soudage.



COURANT INITIAL ($I_{s\text{START}}$)

 
En mode TIG 2 temps et SPOT, cela représente le courant initial I_s maintenu pendant une durée fixe avec le bouton torche enfoncé (réglage en Ampères).
En mode TIG 4 temps, représente le courant initial I_s maintenu durant tout le temps d'enfoncement du poussoir torche (régulation en ampères).
En mode MMA, représente la surintensité dynamique "HOT START" (régulation 0÷100%). Avec indication sur l'écran du pourcentage d'incrément par rapport à la valeur de courant de soudage sélectionnée. Cette régulation améliore la fluidité du soudage.

7c **RAMPE INITIALE ($t_{s\text{START}}$)**



En mode TIG, cela représente la durée de la rampe initiale du courant (de I_s à I_2) (réglage 0.1÷10sec.). Sur OFF rampe non présente.
Les paramètres $I_{s\text{START}}$ et $t_{s\text{START}}$ peuvent aussi être utilisés avec commande à distance à pédale, dont le réglage doit cependant être effectué avant son activation.

7d **COURANT PRINCIPAL (I_2)**



En mode TIG AC/DC, MMA représente le courant I_2 de sortie. En mode PULSÉ BI-LEVEL, le courant est au niveau le plus haut (maximal). Le paramètre est mesuré en ampères.

7e **COURANT DE BASE - ARC FORCE**



En mode TIG 4 temps BI-LEVEL et PULSÉ, représente la valeur de courant pouvant être alternée à la valeur de courant principal I_2 durant le soudage. La valeur est exprimée en ampères.

 
En mode MMA, représente la surintensité dynamique "ARC FORCE" (régulation 0÷100%) avec indication sur l'écran du pourcentage d'incrément par rapport à la valeur de courant de soudage sélectionnée. Cette régulation améliore la fluidité du soudage et évite le collage de l'électrode à la pièce.

7f **FRÉQUENCE**




En mode TIG PULSÉ, représente la fréquence de pulsation. Pour les modèles AC/DC, en mode TIG AC (avec pulsation désactivée), représente la fréquence du courant de soudage.

7g **BALANCE**



En mode TIG PULSÉ, il représente le rapport (en pourcentage) entre le temps durant lequel le courant se trouve au niveau le plus haut (courant principal de soudage) et la période totale de pulsation. En outre, pour les modèles AC/DC, en mode TIG AC (avec pulsation exclue), le paramètre représente un rapport entre durée en courant positif et durée en courant négatif : si la valeur du paramètre est négative, on obtient plus de réchauffement et de pénétration sur la pièce, si la valeur du paramètre est positive, on obtient plus de propreté en surface et plus de réchauffement de l'électrode, si la valeur du paramètre est nulle, on obtient l'équilibre entre courant négatif et courant positif durant la période de la fréquence AC. (TAB. 4).

 7h **TEMPS DE SPOT**




En mode TIG (SPOT), représente la durée du soudage (régulation 0.1÷10sec.).

7k **RAMPE FINALE ($t_{e\text{END}}$)**



En mode TIG, cela représente la durée de la rampe finale du courant (de I_2 à 0) (réglage 0.1÷10sec.). Sur OFF rampe non présente

 7l **COURANT FINAL ($I_{e\text{END}}$)**




En mode TIG 2 temps, représente le courant final uniquement si la RAMPE FINALE (7k) est configurée à une valeur supérieure à zéro (>0.1 sec.).

En mode TIG 4 temps, représente le courant initial le durant la durée d'enfoncement du poussoir torche.


Les grandeurs sont exprimées en ampères.

 7m **POSTGAS**




En mode TIG, représente le temps de POSTGAS en secondes (régulation OFF, 0.1÷10sec.) et protège l'électrode et le bain de fusion de l'oxydation.

 7n PRÉCHAUFFAGE ÉLECTRODE



 En mode TIG AC, il représente la valeur du produit courant * temps de préchauffage de l'électrode de Tungstène à l'allumage de l'arc.



Boutons "RECALL" et "SAVE" pour la mémorisation et le rappel de programmes personnalisés.

9- **Poignée codeur pour la configuration des paramètres de soudage sélectionnables au moyen de la touche (7).**

10- **Écran alphanumérique.**

11- **DEL rouge d'indication de l'unité de mesure.**

12- **DEL verte de puissance allumée.**

13- **DEL de signalisation ALARME (la sortie de la machine est bloquée).**

Le rétablissement est automatique dès disparition de la cause de l'alarme.

Messages d'alarme indiqués sur l'écran (10) :

- "A. 1" : intervention protection thermique du circuit primaire.
- "A. 2" : intervention protection thermique du circuit secondaire.
- "A. 3" : intervention protection pour surtension de la ligne d'alimentation.
- "A. 4" : intervention protection pour sous-tension ligne d'alimentation
- "A. 5" : intervention protection surtempérature primaire.
- "A. 6" : intervention protection pour manque de phase de la ligne d'alimentation.
- "A. 7" : dépôt de poussière excessif à l'intérieur du poste de soudage, rétablissement avec :
 - nettoyage interne de la machine ;
 - touché écran du panneau de contrôle.
- "A. 8" : Tension auxiliaire hors plage.
- "A. 9" : intervention de protection pour pression insuffisante du circuit de refroidissement à eau de la torche. Rétablissement non automatique.

Lors de l'extinction du poste de soudage, le message "OFF" peut s'afficher durant quelques secondes.

N.B. : MÉMORISATION ET AFFICHAGE DES ALARMES

Chaque alarme entraîne la mémorisation des configurations de la machine. Les dix dernières alarmes peuvent être rappelées comme suit :
Enfoncer durant quelques secondes le bouton (6a) "COMMANDE À DISTANCE".
L'écran affiche "AY.X", "Y" indiquant le numéro de l'alarme (A0 correspondant à la plus récente, A9 à la plus ancienne) et "X" indique le type d'alarme enregistré (de 1 à 9, voir AY.1 ... AY.9).

4.3 MÉMORISATION ET RAPPEL DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Introduction

Le poste de soudage permet de mémoriser (SAVE) des programmes de travail personnalisés correspondant à un jeu de paramètres valides pour un soudage donné. Chacun des programmes mémorisés peut être rappelé (RECALL) à tout moment, et l'opérateur dispose ainsi d'un poste de soudage "prêt à l'utilisation" pour un travail spécifique optimisé au préalable. Le poste de soudage permet de mémoriser 9 programmes personnalisés.

Procédure de mémorisation (SAVE)

Après avoir réglé le poste de soudage de façon optimale en vue d'un soudage déterminé, procéder comme suit (FIG. D2) :

- a) Enfoncer le bouton (8) "SAVE" pendant 3 secondes.
- b) "S_" s'affiche sur l'écran (10) ainsi qu'un numéro compris entre 1 et 9.
- c) Tourner le bouton (9) pour sélectionner le numéro pour la mémorisation du programme.
- d) Enfoncer à nouveau le bouton (8) "SAVE" :
 - si le bouton "SAVE" est enfoncé durant plus de 3 secondes, le programme a été correctement mémorisé et le message "YES" s'affiche ;
 - si le bouton "SAVE" est enfoncé durant moins de 3 secondes, le programme n'a pas été correctement mémorisé et le message "NO" s'affiche ;

Procédure de rappel (RECALL)

Procéder comme suit (voir FIG. D2) :

- a) Enfoncer le bouton (8) "RECALL" pendant 3 secondes.
- b) "r_" s'affiche sur l'écran (10) ainsi qu'un numéro compris entre 1 et 9.
- c) Tourner le bouton (9) et sélectionner le numéro sous lequel a été mémorisé le programme devant être utilisé.
- d) Enfoncer à nouveau le bouton (8) "RECALL" :
 - si le bouton "RECALL" est enfoncé durant plus de 3 secondes, le programme a été correctement mémorisé et le message "YES" s'affiche ;
 - si le bouton "RECALL" est enfoncé durant moins de 3 secondes, le programme n'a pas été correctement mémorisé et le message "NO" s'affiche ;

REMARQUE :

- DURANT LES OPÉRATIONS AVEC LES BOUTONS "SAVE" ET "RECALL" LA DEL "PRG" S'ALLUME.
- UN PROGRAMME RAPPÉLÉ PEUT ÊTRE MODIFIÉ À VOLONTÉ PAR L'OPÉRATEUR, MAIS LES VALEURS MODIFIÉES NE SONT PAS AUTOMATIQUÉMENT MÉMORISÉES. POUR MÉMORISER LES NOUVELLES VALEURS SUR LE MÊME PROGRAMME, IL EST NÉCESSAIRE D'EFFETUER LA PROCÉDURE DE MÉMORISATION.
- L'ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES PERSONNALISÉS ET LA PROGRAMMATION CORRESPONDANTE DES PARAMÈTRES ASSOCIÉS DOIVENT ÊTRE EFFETUÉS PAR L'UTILISATEUR.

4.4 Modalité d'ACTIVATION et d'EXCLUSION Groupe refroidissement eau G.R.A. (si prévu)

Procédure d'exclusion :

- 1- Allumer la machine à l'aide de l'interrupteur général (2-FIG. C) en maintenant en même temps la pression sur le bouton droit du panneau antérieur (6e-FIG. D2).
 - 2- Sur l'afficheur, après la séquence d'allumage, apparaîtra le sigle « G.ra - on » (configuration d'usine : groupe de refroidissement activé).
 - 3- Tourner la poignée de l'encodeur (9-FIG. D2) de façon à ce que sur l'afficheur apparaisse le sigle « G.ra - OFF ».
 - 4- Confirmer la sélection en appuyant une fois sur la touche (7-FIG. D2).
- Le groupe de refroidissement sera ainsi désactivé, le poste de soudage peut être utilisé sans G.R.A. et sans fiche de polarisation.

ATTENTION ! SI ON UTILISE LE POSTE DE SOUDAGE EN MODALITÉ « G.ra - OFF » AVEC GROUPE DE REFROIDISSEMENT BRANCHÉ, LE GROUPE DE REFROIDISSEMENT N'EST PAS COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ CONTRE DES DYSFONCTIONNEMENTS.

Procédure d'activation :

Répéter la même séquence et programmer le sigle « G.ra - on » si on veut l'activer.

N.B. : Si le poste de soudage est programmé en modalité « G.ra - on » mais que l'on n'a branché aucun groupe de refroidissement, après quelques secondes de travail, la protection interviendra pour dysfonctionnement du circuit de refroidissement (sigle « A. 9 »).
Programmation en usine : « G.ra - on ».

5. INSTALLATION

ATTENTION! EFFECTUER EXCLUSIVEMENT LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION ET TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC LE POSTE DE SOUDAGE ÉTEINT ET ISOLÉ DE LA LIGNE D'ALIMENTATION SECTEUR. LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFETUÉS PAR UN PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ.

5.1 INSTALLATION

Déballer la machine et procéder au montage des parties contenues.

5.1.1 Assemblage câble de retour - pince (FIG. E)



5.1.2 Assemblage câble de soudage - pince porte-électrode (FIG. F)

5.2 POSITIONNEMENT DU POSTE DE SOUDURE

Choisir un lieu d'installation ne comportant aucun obstacle face à l'ouverture d'entrée et de sortie de l'air de refroidissement (circulation forcée par ventilateur, si prévu); s'assurer qu'aucune poussière conductrice, vapeur corrosive, humidité, etc., n'est aspirée. Laisser un espace dégagé minimum de 250mm autour de la machine.

ATTENTION: Installer le poste de soudure sur une surface horizontale d'une portée correspondant à son poids pour éviter tout risque de déplacement ou de renversement.

5.3 BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'ALIMENTATION SECTEUR

- Avant de procéder aux raccordements électriques, contrôler que les informations figurant sur la plaquette de la machine correspondent à la tension et à la fréquence de réseau disponibles sur le lieu d'installation.
- Le poste de soudage doit exclusivement être connecté à un système d'alimentation avec conducteur de neutre branché à la terre.
- Pour garantir la protection contre le contact indirect, utiliser des interrupteurs différentiels de type suivant :
 - Type A () pour machines monophasées ;
 - Type B () pour machines triphasées.
- Pour répondre aux exigences de la Norme EN 61000-3-11 (Flicker), il est conseillé de connecter le poste de soudage aux points d'interface du réseau d'alimentation présentant une impédance inférieure à $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Le poste de soudage répond aux exigences de la norme IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Fiche et prise

Brancher une fiche normalisée (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) de portée adéquate au câble d'alimentation, et installer une prise de réseau munie de fusibles ou d'un interrupteur automatique. La borne de terre prévue doit être reliée au conducteur de terre (jaune-vert) de la ligne d'alimentation. Le tableau (TAB. 1) indique les valeurs conseillées, exprimées en ampères, des fusibles retardés de ligne sélectionnés en fonction du courant nominal max. distribué par le poste de soudage et de la tension nominale d'alimentation.

ATTENTION! La non-observation des règles indiquées ci-dessus annule l'efficacité du système de sécurité prévu par le constructeur (classe I) et peut entraîner des risques importants pour les personnes (risques de choc électrique) et les appareils (risques d'incendie).

5.4 CONNEXIONS DU CIRCUIT DE SOUDAGE

ATTENTION! TOUTES LES OPÉRATIONS DE CONNEXION DU CIRCUIT DOIVENT ÊTRE EFFETUÉES AVEC LE POSTE DE SOUDAGE ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Le tableau (TAB. 1) indique les valeurs conseillées pour les câbles de soudage (en mm²) en fonction du courant maximal distribué par le poste de soudage.

5.4.1 Soudage TIG

Connexion torche

- Insérer le câble porte-courant dans la borne rapide prévue (-)/~. Connecter le connecteur à trois pôles (poussoir torche) à la prise prévue. Connecter le tube gaz de la torche au raccord prévu.

Connexion câble de retour du courant de soudage

- Doit être connecté à la pièce à souder ou au banc métallique sur lequel elle est posée, le plus près possible du raccord en cours d'exécution.
Ce câble doit être connecté à la borne portant le symbole (+) (~ pour machines TIG prévoyant le soudage en CA).

Connexion à la bouteille de gaz

- Visser le réducteur de pression à la valve de la bouteille de gaz en interposant la réduction fournie comme accessoire en cas d'utilisation de gaz Argon.
 - Connecter le tube d'entrée du gaz au réducteur et serrer le collier fourni.
 - Desserrer la bague de régulation du réducteur de pression avant d'ouvrir la valve de la bouteille.
 - Ouvrir la bouteille et réguler la quantité de gaz (l/min) selon les données indicatives d'utilisation, voir tableau (TAB. 4) ; il est possible de régler si nécessaire le débit de gaz durant le soudage au moyen de la bague du réducteur de pression. Contrôler la tenue des conduites et raccords.
- ATTENTION ! Toujours fermer la valve de la bouteille de gaz à la fin de l'opération.**

5.4.2 Soudage MMA

La quasi-totalité des électrodes enrobées doivent être connectées au pôle positif (+) du générateur, à l'exception des électrodes acides, lesquelles doivent être connectées au pôle négatif.

Connexion câble de soudage/pince porte-électrode

Une borne spéciale permettant de serrer la partie exposée de l'électrode est prévue sur l'extrémité du câble.

Le câble doit être connecté à la borne portant le symbole (+)

Connexion câble de retour du courant de soudage

Doit être connecté à la pièce à souder ou au banc métallique de support, le plus près possible du raccord en cours d'exécution.

Le câble doit être connecté à la borne portant le symbole (-).

Recommandations:

- Tourner à fond les connecteurs des câbles de soudage dans les prises rapides (si prévues) pour garantir un contact électrique parfait; dans le cas contraire, les connecteurs risquent de surchauffer et de se détériorer rapidement, entraînant une perte d'efficacité.

- Utiliser des câbles de soudage les plus courts possibles.
- Éviter d'utiliser des structures métalliques ne faisant pas partie de la pièce à souder en remplacement du câble de retour du courant de soudage: outre les dangers présentés par cette intervention, cette dernière entraînerait également de mauvais résultats de soudage.

6. SOUDAGE: DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

6.1 SOUDAGE TIG

Le soudage TIG est un procédé de soudage utilisant la chaleur produite par l'arc électrique amorcé et maintenu entre une électrode infusible (tungstène) et la pièce à souder. L'électrode au tungstène est supportée par une torche prévue pour lui transmettre le courant de soudage et protéger l'électrode et le bain de soudage de l'oxydation atmosphérique au moyen d'un flux de gaz inerte (généralement de l'Argon : Ar 99.5%) en sortie de la tuyère en céramique (FIG. G).

Pour un soudage correct, il est indispensable d'utiliser le diamètre d'électrode correspondant exactement au courant, voir le tableau (TAB. 3).

La saillie normale de l'électrode de la tuyère en céramique est de 2-3mm, et peut atteindre 8mm pour les soudages en angle.

Le soudage s'effectue par fusion des bords du joint. Pour les épaisseurs réduites préparées de façon adéquate (jusqu'à 1mm env.), aucun matériel d'apport n'est nécessaire (FIG. H).

Pour les épaisseurs supérieures, il est nécessaire d'utiliser des baguettes de même composition que le matériau de base et de diamètre adéquat, avec une préparation correcte des bords (FIG. I). Pour un soudage correct, les pièces doivent être soigneusement nettoyées et ne présenter aucune trace d'oxyde, huiles, gras, solvants, etc.

6.1.1 Amorçage HF et LIFT

Amorçage HF :

L'allumage de l'arc électrique s'effectue sans contact entre l'électrode de tungstène et la pièce à souder au moyen d'une étincelle produite par un dispositif à haute fréquence. Ce mode d'amorçage ne comporte aucune inclusion de tungstène dans le bain de soudage et aucune usure de l'électrode, et permet un démarrage aisé en toutes positions de soudage.

Procédé :

Enfoncer le poussoir torche en approchant la pointe de l'électrode de la pièce (2 - 3mm), attendre l'amorçage de l'arc transféré par les impulsions HF et, une fois l'arc allumé, former le bain de fusion sur la pièce et procéder le long du joint.

En cas de difficultés à amorcer l'arc malgré la présence du gaz et des décharges HF, ne pas soumettre l'électrode à plusieurs reprises à l'action de la HF, mais contrôler l'intégrité de surface et la conformation de la pointe, et meuler cette dernière si nécessaire. À la fin du cycle, le courant est annulé avec la rampe de descente configurée.

Amorçage LIFT :

L'allumage de l'arc électrique s'effectue en éloignant l'électrode de tungstène de la pièce à souder. Ce mode d'amorçage réduit les perturbations irradiées électriquement et réduit au minimum les inclusions de tungstène et l'usure de l'électrode.

Procédé :

Appuyer la pointe de l'électrode sur la pièce en exerçant une légère pression. Enfoncer à fond le poussoir torche et soulever l'électrode de 2-3mm avec quelques instants de retard, entraînant ainsi l'amorçage de l'arc. Le poste de soudage distribue initialement un courant I_{LIFT} , après quelques instants, le courant de soudage configuré. À la fin du cycle, le courant s'annule selon la rampe de descente configurée.

6.1.2 Soudage TIG CC

Le soudage TIG CC convient à tous les alliages légers et lourds des aciers au carbone et aux métaux lourds : cuivre, nickel, titane et leurs alliages.

Pour le soudage en TIG CC avec électrode au pôle (-), est généralement utilisée l'électrode avec 2% de thorium (bande rouge) ou l'électrode avec 2% de cérium (bande grise).

Il est nécessaire de meuler en pointe axialement l'électrode de tungstène comme indiqué à la FIG. L, en ayant soin que la pointe soit parfaitement concentrique pour éviter toute déviation de l'arc. Il est important de procéder au meulage dans le sens de la longueur de l'électrode. Cette opération doit être effectuée périodiquement en fonction de l'utilisation et de l'usure de l'électrode ou en cas de contamination accidentelle, oxydation ou utilisation incorrecte de cette dernière. Le mode TIG CC permet d'utiliser le fonctionnement 2 temps (2T) et 4 temps (4T).

6.1.3 Soudage TIG CA

Ce type de soudage permet de souder sur des métaux comme l'aluminium et le magnésium qui forment en surface un oxyde isolant et de protection. L'inversion de la polarité du courant de soudage permet de "casser" la couche superficielle d'oxyde au moyen d'un mécanisme nommé "sablage ionique". La tension est en alternance positive (EP) et négative (EN) sur l'électrode de tungstène. Durant le temps EP, l'oxyde est éliminé de la surface ("nettoyage" ou "décapage") et permet la formation du bain. Durant le temps EN s'effectue l'apport thermique maximal à la pièce permettant le soudage. La possibilité de modifier le paramètre balance en CA permet de réduire le temps du courant EP au minimum et un soudage plus rapide.

Des valeurs de balance majeures permettent un soudage plus rapide, une meilleure pénétration, un arc plus concentré, un bain de soudage plus dense et une surchauffe limitée de l'électrode. Des valeurs plus basses permettent une plus grande propreté de la pièce. L'utilisation d'une valeur de balance trop basse comporte l'élargissement de l'arc et de la partie désoxydée, la surchauffe de l'électrode avec la formation conséquente d'une sphère sur la pointe, et compromet la facilité de l'amorçage et de la directionnalité de l'arc. L'utilisation d'une valeur excessive de balance comporte un bain de soudage "sale" avec des inclusions foncées.

Le tableau (TAB. 4) résume les effets de variation des paramètres de soudage CA.

Le mode TIG CA permet un fonctionnement 2 temps (2T) et 4 temps (4T).

Les instructions concernant le procédé de soudage sont en outre valables.

Sur le tableau (TAB. 3) figurent les données indicatives pour le soudage sur aluminium, le type d'électrode le plus adapté est celle au tungstène pur (bande de couleur verte).

6.1.4 Procédé

- Régler le courant de soudage à la valeur désirée au moyen du bouton ; si nécessaire, adapter durant le soudage à l'apport thermique effectif nécessaire.
- Enfoncer le bouton torche en vérifiant le débit de gaz de la torche ; si nécessaire, tarer le temps de pré-gaz et de post-gaz ; ces derniers doivent être réglés en fonction des conditions d'exploitation et, en particulier, le retard du post-gaz doit permettre, à la fin du soudage, le refroidissement de l'électrode et du bain sans que ces derniers n'entrent en contact avec l'atmosphère (oxydation et contamination).

Mode TIG avec séquence 2T :

- En appuyant à fond sur le bouton torche (P.T.) cela déclenche l'arc avec un courant I_{START} . Successivement le courant augmente selon la fonction RAMPE INITIALE jusqu'à la valeur du courant de soudage.

- Pour interrompre le soudage, relâcher le bouton de la torche, ce qui entraîne l'annulation graduelle du courant (si la fonction RAMPE FINALE est insérée) ou l'extinction immédiate de l'arc et le post-gaz successif.

Mode TIG avec séquence 4T :

- La première pression du bouton entraîne l'amorçage de l'arc avec courant I_{START} . Avec le relâchement du bouton, le courant augmente selon la fonction RAMPE INITIALE jusqu'à la valeur du courant de soudage; cette valeur est maintenue également si le bouton est relâché. Une nouvelle pression du bouton entraîne la diminution du courant selon la fonction RAMPE FINALE jusqu'à I_{END} . Ce dernier est maintenu jusqu'au relâchement du bouton qui termine le cycle de soudage et démarre la période de post-gaz. En revanche,

si le bouton est relâché durant la fonction RAMPE FINALE, le cycle de soudage est immédiatement interrompu et la période de post-gaz commence.

Mode TIG avec séquence 4T et BI-LEVEL :

- La première pression du bouton entraîne l'amorçage de l'arc avec courant I_{START} . Au relâchement du bouton, le courant augmente selon la fonction RAMPE INITIALE jusqu'à la valeur du courant de soudage ; cette valeur est maintenue également si le bouton est relâché. À chaque pression du bouton (le temps s'écoulant entre la pression et le relâchement doit être de courte durée), le courant varie entre la valeur configurée au paramètre BI-LEVEL I, et la valeur du courant principal I_1 .
- Le maintien prolongé du bouton entraîne la diminution du courant selon la fonction RAMPE FINALE jusqu'à I_{END} . Ce dernier est maintenu jusqu'au relâchement du bouton, qui termine le cycle de soudage et démarre la période de post-gaz. En revanche, si le bouton est relâché durant la fonction RAMPE FINALE, le cycle de soudage est immédiatement interrompu et la période de post-gaz commence (FIG.M).

6.2 SOUDAGE MMA

- Il est indispensable, de suivre les indications du fabricant reportées sur la boîte des électrodes utilisées et qui indiquent la polarité correcte de l'électrode et son courant optimal relatif.
- Le courant de soudage se règle en fonction du diamètre de l'électrode utilisée et du type de joint que l'on désire effectuer; à titre indicatif, les courants utilisables pour les différents diamètres d'électrodes sont:

Ø Électrode (mm)	Courant de soudage (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Il ne faut pas oublier que, à diamètre d'électrode égal, des valeurs élevées de courant seront utilisées pour le soudage horizontal, alors que pour le soudage vertical ou au-dessus de la tête il faudra utiliser des courants plus bas.
- Les caractéristiques mécaniques du raccord soudé sont fonction de l'intensité de courant sélectionnée, mais également d'autres paramètres de soudage, comme longueur de l'arc, vitesse et position d'exécution, diamètre et qualité des électrodes (pour une conservation correcte, conserver les électrodes à l'abri de l'humidité dans les emballages spécifiquement prévus).
- Les caractéristiques du soudage dépendent également de la valeur d'ARC-FORCE (comportement dynamique) de la machine. Ce paramètre peut être configuré sur le panneau ou avec la commande à distance à 2 potentiomètres.
- Ne pas oublier que des valeurs élevées d'ARC-FORCE permettent une majeure pénétration et un soudage en toute position, typiquement avec électrodes basiques, tandis que des valeurs basses d'ARC-FORCE permettent un arc plus souple et sans projection (avec électrodes rutiles).
- Le poste de soudage est en outre équipé des dispositifs HOT START et ANTI STICK garantissant des démarrages aisés et l'absence de collage de l'électrode à la pièce.

6.2.1 Exécution

- En tenant le masque DEVANT LE VISAGE, frottez la pointe de l'électrode sur la pièce à souder en effectuant un mouvement comme pour craquer une allumette; c'est la méthode la plus correcte pour amorcer l'arc.
ATTENTION: NE PAS TAPOTER l'électrode sur la pièce; vous risqueriez d'abîmer le revêtement en rendant l'amorçage de l'arc plus difficile.
- Dès que vous avez amorcé l'arc, essayez de maintenir une distance équivalente au diamètre de l'électrode utilisée et tenez cette distance constante le plus possible pendant l'exécution de la soudure; rappelez-vous que l'inclinaison de l'électrode dans le sens de l'avancement devra être d'environ 20-30 degrés.
- À la fin du cordon de soudure, tirez l'extrémité de l'électrode légèrement vers l'arrière par rapport à la direction d'avancement, au-dessus du cratère pour effectuer le remplissage, puis soulevez rapidement l'électrode du bain de fusion pour éteindre l'arc (ASPECTS DU CORDON DE SOUDURE - FIG. N).

7. ENTRETIEN



ATTENTION: AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN, S'ASSURER QUE LE POSTE DE SOUDAGE EST ÉTEINT ET L'ALIMENTATION SECTIONNÉE.

7.1 ENTRETIEN DE ROUTINE

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DE ROUTINE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR L'OPÉRATEUR.

7.1.1 Torche

- Éviter de poser la torche et son câble sur des éléments chauds, pour éviter la fusion et l'endommagement rapide des matériaux isolants.
- Contrôler périodiquement l'étanchéité des tuyauteries et raccords de gaz.
- Accoupler soigneusement la pince porte-électrode et le mandrin porte-pince avec le diamètre de l'électrode choisie pour éviter toute surchauffe ou mauvaise diffusion du gaz risquant d'entraîner des dysfonctionnements.
- Contrôler au moins une fois par jour l'état d'usure et le montage des parties terminales de la torche: buse, électrode, pince porte-électrode, diffuseur gaz.

7.2 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE, ET DANS LE RESPECT DU RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE CEI/EN 60974-4.



ATTENTION! ÉTEINDRE LE POSTE DE SOUDAGE ET LE DÉBRANCHER DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE RETIRER LES PANNEAUX DU POSTE DE SOUDAGE ET D'ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DE CE DERNIER.

Tout contrôle exécuté sous tension à l'intérieur du poste de soudage risque de provoquer des chocs électriques graves dus au contact direct avec les parties sous tension et/ou des blessures dues au contact direct avec les organes en mouvement.

- Périodiquement et, dans tous les cas, à une fréquence dépendant de l'utilisation et des poussières contenues dans l'atmosphère ambiante, inspecter l'intérieur du poste de soudage et retirer la poussière déposée sur les cartes électroniques au moyen d'un jet d'air comprimé ou d'un solvant adapté.
- Contrôler également que les connexions électriques sont correctement serrées et vérifier l'état de l'isolement des câblages.
- À la fin des opérations, remonter les panneaux de la machine en serrant à fond les vis de

fixation.

- Ne jamais procéder aux opérations de soudage avec le poste de soudage ouvert.
 - Après avoir exécuté l'entretien ou la réparation, rétablir les connexions et les câblages comme ils étaient à l'origine en faisant attention que ces derniers n'entrent pas en contact avec des parties en mouvement ou des parties qui peuvent atteindre des températures élevées. Gainer tous les conducteurs comme ils l'étaient à l'origine en faisant attention de bien séparer les branchements du transformateur primaire en haute tension et les branchements des transformateurs secondaires en basse tension.
- Utiliser toutes les rondelles et les vis originales pour refermer le carter.

8. RECHERCHE DES PANNES

DANS L'EVENTUALITE D'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, ET AVANT D'EFFECTUER DES VERIFICATIONS PLUS SYSTEMATIQUES OU DE VOUS ADRESSER A VOTRE CENTRE D'ASSISTENCE, CONTROLEZ QUE:

- Le courant de soudage corresponde au diamètre et au type d'électrode utilisé.
- L'Interrupteur général étant sur "ON", le témoin relatif est allumé; dans le cas contraire la panne réside normalement dans la ligne d'alimentation (câbles, prise et/ou fiche, fusibles, etc.).
- Vérifier que le voyant lumineux jaune signalant l'intervention de la sécurité thermique contrôlant les surtensions, les chutes de tension ou les courts-circuits n'est pas allumé.
- S'assurer d'avoir observé le rapport d'intermittence nominale. En cas d'intervention de la protection thermostatique attendre le refroidissement naturel de la machine. Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur.
- Contrôler la tension de ligne : une valeur trop élevée ou trop basse entraîne le blocage du poste de soudage.
- Contrôler qu'il n'y a pas un court-circuit en sortie de machine. Si tel est le cas, procéder à l'élimination de l'inconvénient.
- Les raccords du circuit de soudage soient correctement effectués, spécialement que la pince du câble de masse soit effectivement reliée à la pièce, sans interposition de matériaux isolants (par exemple des peintures).
- Que le gaz de protection utilisé soit correct (Argon 99.5%) et dans la juste quantité.

1. SEGURIDAD GENERAL PARA LA SOLDADURA POR ARCO	21
2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL	22
2.1 INTRODUCCIÓN	22
2.2 ACCESORIOS SUMINISTRADOS BAJO SOLICITUD	22
3. DATOS TÉCNICOS	22
3.1 CHAPA DE DATOS	22
3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS	22
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLDADORA	22
4.1 ESQUEMA DE BLOQUES	22
4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y CONEXIÓN	22
4.2.1 PANEL POSTERIOR (FIG.C)	22
4.2.2 Panel anterior FIG. D1	22
4.2.3 Panel anterior FIG. D2	23
4.3 MEMORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS	24
4.4 Modalidad de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN Grupo refrigeración agua G.R.A. (si se ha previsto)	24
5. INSTALACIÓN	24
5.1 PREPARACIÓN	24
5.1.1 Ensamblaje del cable de retorno-pinza (FIG. E)	24
5.1.2 Ensamblaje del cable de soldadura-pinza portaelectrodo, (FIG. F)	24
5.2 UBICACIÓN DE LA SOLDADORA	24
5.3 CONEXIÓN A LA RED	24
5.3.1 Enchufe y toma	24
5.4 CONEXIONES DEL CIRCUITO DE SOLDADURA	24

5.4.1 Soldadura TIG	24
5.4.2 Soldadura MMA	24
6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	25
6.1 SOLDADURA TIG	25
6.1.1 Cebado HF y LIFT	25
6.1.2 Soldadura TIG DC	25
6.1.3 Soldadura TIG AC	25
6.1.4 Procedimiento	25
6.2 SOLDADURA MMA	25
6.2.1 Procedimiento	25
7. MANTENIMIENTO	25
7.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO	25
7.1.1 Soplete	25
7.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO	25
8. BUSQUEDA DE DAÑOS	26

SOLDADORAS POR INVERTER PARA LA SOLDADURA TIG Y MMA PREVISTAS PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL.

Nota: En el texto que sigue se empleará el término "soldadora".

1. SEGURIDAD GENERAL PARA LA SOLDADURA POR ARCO

El operador debe tener un conocimiento suficiente sobre el uso seguro del aparato y debe estar informado sobre los riesgos relacionados con los procedimientos de soldadura por arco, las relativas medidas de protección y los procedimientos de emergencia. (Referirse también a la norma "EN 60974-9: Equipos para soldadura de arco. Parte 9: Instalación y uso").



- Evitar los contactos directos con el circuito de soldadura; la tensión sin carga suministrada por la soldadora puede ser peligrosa en algunas circunstancias.
- La conexión de los cables de soldadura, las operaciones de comprobación y de reparación deben ser efectuadas con la soldadora apagada y desenchufada de la red de alimentación.
- Apagar la soldadora y desconectarla de la red de alimentación antes de sustituir los elementos desgastados del soplete.
- Hacer la instalación eléctrica respetando las normas y leyes de prevención de accidentes previstas.
- La soldadora debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra.
- Asegurarse de que la toma de corriente esté correctamente conectada a la tierra de protección.
- No utilizar la soldadora en ambientes húmedos o mojados o bajo la lluvia.
- No utilizar cables con aislamiento deteriorado o conexiones mal realizadas.



- No soldar sobre contenedores, recipientes o tuberías que contengan o hayan contenido productos inflamables líquidos o gaseosos.
- Evitar trabajar sobre materiales limpiados con disolventes clorurados o en las cercanías de dichos disolventes.
- No soldar en recipientes a presión.
- Alejar del área de trabajo todas las sustancias inflamables (por ejemplo, madera, papel, trapos, etc.).
- Asegurarse de que hay un recambio de aire adecuado o de que existen medios aptos para eliminar los humos de soldadura en la cercanía del arco; es necesario adoptar un enfoque sistemático para la valoración de los límites de exposición a los humos de soldadura en función de su composición, concentración y duración de la exposición.
- Mantener la bombona protegida de fuentes de calor, incluso de los rayos solares (si se utiliza).



- Adoptar un aislamiento eléctrico adecuado con respecto a la antorcha, la pieza en elaboración y las posibles partes metálicas conectadas a tierra situadas cerca (accesibles). Eso normalmente puede obtenerse utilizando guantes, calzados, gorros e indumentaria idóneos para este objetivo y a través del uso de plataformas o cintas aislantes.
- Siempre proteger los ojos con los filtros específicos conformes a las normas UNI EN 169 o UNI EN 379 montados en máscaras o cascos conformes con la norma UNI EN 175. Utilizar la indumentaria de protección ignífuga específica (conforme con la norma UNI EN 11611) y guantes de soldadura (conformes con la norma UNI EN 12477) evitando exponer la piel a los rayos ultravioletas e infrarrojos producidos por el arco; la protección tiene que extenderse a otras personas situadas cerca por medio de pantallas o cortinas no reflejantes.
- Ruido: si a causa de operaciones de soldadura especialmente intensivas se detecta un nivel de exposición diaria personal (LEPd) igual o mayor a 85 dB(A), es obligatorio el uso de medios de protección personal (Tab. 1).



LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS

La corriente eléctrica que pasa por cualquier conductor genera campos eléctricos y magnéticos (CEM) localizados. La corriente de soldadura crea un campo CEM en los alrededores del circuito de soldadura y de la soldadora misma.

Los campos electromagnéticos pueden interferir con algunos aparatos médicos (por ejemplo, marcapasos, respiradores, prótesis metálicas, etc.).

Las personas que utilicen estos aparatos deben tomar medidas de protección adecuadas. Por ejemplo, prohibir el acceso al área de utilización de la soldadora o valorar el riesgo individual para los encargados de la soldadura.

Esta soldadora cumple las normas técnicas de producto para el uso exclusivo en ambiente industrial con objetivo profesional. No se asegura que cumpla los límites de base relativos a la exposición humana a los campos electromagnéticos en ambiente doméstico.

Todos los operadores deben respetar las reglas que se indican a continuación, para reducir al mínimo la exposición a los campos CEM del circuito de soldadura:

- acercarse entre ellos los cables de soldadura. Fijarlos con cinta adhesiva cuando sea posible;
- mantener la cabeza y el tronco del cuerpo lo más lejos posible del circuito de soldadura;
- no enrollar nunca los cables de soldadura alrededor de objetos metálicos o del cuerpo;
- no soldar con el cuerpo en medio del circuito de soldadura;
- mantener ambos cables de soldadura en el mismo lado del cuerpo;
- conectar el cable de retorno de corriente de soldadura a la pieza que se debe soldar lo más cerca posible de la junta en ejecución;
- no soldar cerca de la soldadora;
- todos los operadores deberían respetar las distancias mínimas necesarias como se indica en la ficha de datos CEM;
- distancia respecto a la fuente CEM en un punto más allá del cual la exposición es inferior al 20% del valor mínimo permitido: d = 65 cm.



- Aparato de clase A:

Esta soldadora satisface los requisitos del estándar técnico de producto para su uso exclusivo en ambiente industrial y con objetivos profesionales. No se asegura el cumplimiento de la compatibilidad electromagnética en los edificios domésticos y en los directamente conectados a una red de alimentación de baja tensión que alimenta los edificios para el uso doméstico.



PRECAUCIONES SUPLEMENTARIAS

- LAS OPERACIONES DE SOLDADURA:
 - En ambiente con mayor riesgo de descarga eléctrica.
 - En espacios cerrados.
 - En presencia de materiales inflamables o explosivos.
- Estas situaciones DEBEN ser valoradas a priori por un "Responsable experto" y efectuarse siempre con la presencia de otras personas preparadas para efectuar las necesarias intervenciones en caso de emergencia.
- TIENEN que adoptarse los medios técnicos de protección que se describen en 7.10; A-8; A.10. de la norma "EN 60974-9: Equipos para soldadura de arco. Parte 9: Instalación y uso".
- DEBE prohibirse la soldadura mientras el operador esté elevado del suelo, excepto si se usan plataformas de seguridad.
- TENSIÓN ENTRE PORTAELECTRODOS O SOPLETES: trabajando con varias soldadoras en una sola pieza o varias piezas conectadas eléctricamente se puede generar una suma peligrosa de tensiones en vacío entre dos portaelectrodos o sopletes diferentes, con un valor que puede alcanzar el doble del límite admisible. Es necesario que un coordinador experto realice la medición instrumental para determinar si existe un riesgo y pueda adoptar medidas de protección adecuadas como indicado en el punto 7.9 de la norma "EN 60974-9: Equipos para soldadura de arco. Parte 9: Instalación y uso".



RIESGOS RESTANTES

- **USO IMPROPIO:** es peligrosa la utilización de la soldadora para cualquier elaboración diferente de la prevista (Ej. descongelación de tuberías de la red hídrica).

2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Esta soldadora es una fuente de corriente para la soldadura por arco, realizada específicamente para la soldadura TIG (DC) (AC/DC) con cebado HF o LIFT y la soldadura MMA de electrodos revestidos (rútulos, ácidos, básicos). Las características específicas de esta soldadora (INVERTER), como alta velocidad y precisión de la regulación, le confieren una excelente calidad en la soldadura. La regulación con sistema "inverter" en la entrada de la línea de alimentación (primario) determina además una reducción drástica del volumen tanto del transformador como de la reactancia de nivelación permitiendo la fabricación de una soldadora con un volumen y un peso extremadamente contenidos, beneficiando de esta manera sus características de manejabilidad y facilidad para su transporte.

2.2 ACCESORIOS SUMINISTRADOS BAJO SOLICITUD

- Adaptador bombona Argón.
- Cable de retorno de corriente de soldadura con borne de masa.
- Mando a distancia manual de 1 potenciómetro.
- Mando a distancia manual de 2 potenciómetros.
- Mando a distancia a pedal.
- Kit de soldadura MMA.
- Kit de soldadura TIG.
- Máscara de oscurecimiento automático: con filtro fijo o regulable.
- Racor de gas y tubo de gas para conexión a la bombona de Argón.
- Reductor de presión con manómetro.
- Soplete para soldadura TIG.

3. DATOS TÉCNICOS

3.1 CHAPA DE DATOS

Los principales datos relativos al empleo y a las prestaciones de la soldadora se resumen en la chapa de características con el siguiente significado:

Fig. A

- Norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la fabricación de las máquinas para soldadura por arco.
- Nombre y dirección del fabricante.
- Nombre del modelo.
- Símbolo de la estructura interna de la soldadora.
- Símbolo del procedimiento de soldadura previsto.
- Símbolo **S**: indica que pueden efectuarse operaciones de soldadura en un ambiente con riesgo aumentado de descarga eléctrica (por ejemplo, cerca de grandes masas metálicas).
- Símbolo de la línea de alimentación:
 - 1~: tensión alterna monofásica;
 - 3~: tensión alterna trifásica.
- Grado de protección del envoltorio:
- Datos de las características de la línea de alimentación:
 - U_1 : Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la soldadora /límites admitidos $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Corriente máxima absorbida por la línea.
 - I_{1eff} : Corriente efectiva de alimentación
- Prestaciones del circuito de soldadura:
 - U_0 : tensión máxima en vacío (circuito de soldadura abierto).
 - I_2/U_2 : Corriente y tensión correspondiente normalizada que pueden ser distribuidas por la soldadora durante la soldadura.
 - X**: Relación de intermitencia: indica el tiempo durante el cual la soldadora puede distribuir la corriente correspondiente (misma columna). Se expresa en % sobre la base de un ciclo de 10min (por ejemplo 60% = 6 minutos de trabajo, 4 minutos parada; y así sucesivamente).
En el caso que los factores de utilización sean superados (de chapa, referidos a 40°C ambiente) se producirá la intervención de la protección térmica (la soldadora permanece en stand-by hasta que su temperatura entra dentro de los límites admitidos).
 - A/V-A/V**: Indica la gama de regulación de la corriente de soldadura (mínimo - máximo) a la correspondiente tensión de arco.
- Número de matrícula para la identificación de la soldadora (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambio, búsqueda del origen del producto).
- : Valor de los fusibles de accionamiento retardado a preparar para la protección de la línea.
- Símbolos referidos a normas de seguridad cuyo significado se indica en el capítulo 1 "Seguridad general para la soldadura por arco".

Nota: El ejemplo de chapa incluido es una indicación del significado de los símbolos y de las cifras; los valores exactos de los datos técnicos de la soldadora en su posesión deben controlarse directamente en la chapa de la misma soldadora.

3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS

- **SOLDADORA:** vea tabla 1 (TAB. 1).

- **SOPLETE:** vea tabla 2 (TAB. 2).

El peso de la soldadora se indica en la tabla 1 (TAB.1).

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLDADORA

4.1 ESQUEMA DE BLOQUES

La soldadora está formada esencialmente por módulos de potencia y de control realizados sobre circuitos impresos y optimizados para obtener la máxima fiabilidad y un mantenimiento reducido.

Esta soldadora está controlada por un microprocesador que permite programar un elevado número de parámetros para permitir una soldadura óptima en cualquier condición y sobre cualquier material. Sin embargo, es necesario aprovechar de manera plena las características y conocer sus posibilidades operativas.

Descripción (FIG.B)

- Entrada de la línea de alimentación monofásica, grupo rectificador y condensadores de nivelación.**
- Puente switching de transistores (IGBT) y drivers:** cambia la tensión de línea rectificadas en tensión alterna de alta frecuencia y efectúa la regulación de la potencia en función de la corriente/tensión de soldadura requerida.
- Transformador de alta frecuencia:** el bobinado primario es alimentado con la tensión convertida del bloque 2; éste tiene la función de adaptar la tensión y la corriente a los valores necesarios para el procedimiento de soldadura por arco y al mismo tiempo aislar galvánicamente el circuito de soldadura de la línea de alimentación.
- Puente rectificador secundario con inductancia de nivelación:** cambia la tensión

/ corriente alterna suministrada por el bobinado secundario en corriente / tensión continua de bajísima ondulación.

- Puente switching de transistores (IGBT) y drivers:** transforma la corriente de salida al secundario de CC a CA para la soldadura TIG AC (si están presentes).
- Electrónica de control y regulación:** controla instantáneamente el valor de la corriente de soldadura y lo compara con el valor fijado por el operador; modula los impulsos de mando de los drivers de los IGBT que efectúan la regulación.
- Lógica de control del funcionamiento de la soldadora:** programa los ciclos de soldadura, controla los actuadores, supervisa los sistemas de seguridad.
- Panel de programación** y visualización de los parámetros y de los modos de funcionamiento.
- Generador de cebado HF** (si están presentes).
- Electroválvula del gas de protección EV.**
- Ventilador de enfriamiento de la soldadora.**
- Regulación a distancia.**

4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y CONEXIÓN

4.2.1 PANEL POSTERIOR (FIG.C)

- Cable de alimentación (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- Interruptor general O/OFF - I/ON.
- Racor para conexión del tubo de gas (reductor de presión de la bombona - soldadora).
- Conector para los mandos a distancia:
 - Se puede aplicar a la soldadora, con el relativo conector de 14 polos presente en la parte posterior, 3 tipos diferentes de mando a distancia. Cada dispositivo es reconocido automáticamente y permite regular los siguientes parámetros:
 - Mando a distancia con un potenciómetro:** girando el mando del potenciómetro se varía la corriente principal del mínimo al máximo. La regulación de la corriente principal es exclusiva del mando a distancia.
 - Mando a distancia a pedal:** la posición del pedal determina el valor de la corriente. En modo TIG 2 TIEMPOS, además, la presión del pedal actúa como mando de inicio para la máquina en lugar del pulsador de soplete.
 - Mando a distancia con dos potenciómetros:** el primer potenciómetro regula la corriente principal. El segundo potenciómetro regula otro parámetro que depende del modo de soldadura activo. Girando dicho potenciómetro se muestra el parámetro que se está variando (que no se puede controlar con el mando del panel). El significado del segundo potenciómetro es: ARC FORCE si está en modo MMA y RAMPA FINAL si está en modo TIG.
 - Controlador para antorcha TIG con potenciómetro (si está previsto):** el controlador TIG permite regular la corriente mediante la antorcha con potenciómetro.

4.2.2 Panel anterior FIG. D1

 
- Toma rápida positiva (+) para conectar el cable de soldadura.
- Toma rápida negativa (-) para conectar el cable de soldadura.
- Conector para la conexión del cable pulsador del soplete.
- Racor para la conexión del tubo del gas del soplete TIG.
- Panel de mandos.
- Pulsador de selección de modos de soldadura

6a MANDO REMOTO



Permite transferir el control de los parámetros de soldadura al mando a distancia.

6b MMA-TIG LIFT



Modo de funcionamiento: soldadura por electrodo revestido (MMA), y soldadura TIG con cebado del arco por contacto (TIG LIFT).

7- Pulsador de selección de los parámetros que se deben configurar.

El pulsador selecciona el parámetro que se debe regular con el mando


Codificador (8); el valor y la unidad de medida se muestran respectivamente en las pantallas (10) y led (9).

Nota importante: La configuración de los parámetros es libre. En cualquier caso, existen combinaciones de valores que no tienen ningún significado práctico para la soldadura; en este caso la soldadora podría no funcionar correctamente.

Nota importante: RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA (RESET)


Apretando el pulsador (7) en el encendido se ponen en el valor predeterminado todos los parámetros de soldadura.

7a HOT START

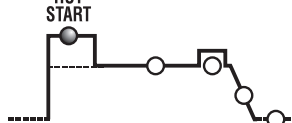


En modo MMA representa la sobrecorriente inicial "HOT START" (regulación 0÷100) con indicación en la pantalla del aumento en porcentaje respecto al valor de la corriente de soldadura seleccionada. Esta regulación mejora el inicio.

 7b CORRIENTE PRINCIPAL (I₂)




En modo TIG, MMA representa la corriente de soldadura, medida en amperios.


7c ARC-FORCE

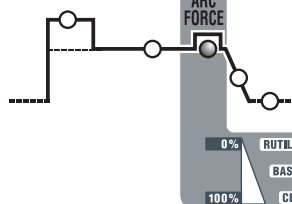

 En modo MMA representa la sobrecorriente dinámica "ARC-FORCE" (regulación 0÷100%) con indicación en la pantalla del aumento en porcentaje respecto al valor de la corriente de soldadura seleccionada. Esta regulación mejora la fluidez de la soldadura, evita que se seque el electrodo a la pieza y permite el uso de diferentes tipos de electrodos.



 En modo TIG representa el tiempo de la rampa final (regulación 0.1÷10seg.); evita el cráter final del cordón de soldadura (de I_1 a 0).



En modo TIG representa el tiempo de postgas en segundos (regulación OFF, 0.1÷10 seg.); protege el electrodo y el baño de fusión de la oxidación.

8- Mando codificador para la programación de los parámetros de soldadura que se pueden seleccionar con la tecla (7).

9- Led rojo, indicación de unidad de medida.

10- Pantalla alfanumérica.

11- LED de señalación ALARMA (la máquina está bloqueada).

El restablecimiento es automático cuando finaliza la causa de la alarma.

Mensajes de alarma indicados en la pantalla (10):

- "A. 1" : intervención de la protección térmica del circuito primario.
- "A. 2" : intervención de la protección térmica del circuito secundario.
- "A. 3" : intervención de la protección por subida de tensión de la línea de alimentación.
- "A. 4" : intervención de la protección por bajada de tensión de la línea de alimentación.
- "A. 5" : intervención de la protección de sobretensión primaria.
- "A. 6" : intervención de la protección por falta de fase de la línea de alimentación.
- "A. 7" : depósito excesivo de polvo dentro de la soldadora, restablecimiento con:
 - limpieza interna de la máquina;
 - tecla de pantalla del panel de control.
- "A. 8" : Tensión auxiliar fuera de rango.

Cuando se apaga la soldadora puede producirse, durante unos segundos, la señalación "OFF".

Nota importante: MEMORIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS ALARMAS

En cada alarma se memorizan las configuraciones de la máquina. Se pueden recuperar las últimas 10 alarmas de la siguiente manera:

Pulsar durante unos segundos el pulsador (6a) "MANDO REMOTO".

En la pantalla aparece el mensaje "AY.X" donde "Y" indica el número de la alarma (A0 más reciente, A9 más antiguo) y "X" indica el tipo de alarma registrado (de 1 a 8, véase AY.1 ... AY.8).

12- Led verde, potencia encendida.

4.2.3 Panel anterior FIG. D2

- 1- Toma rápida positiva (+) para conectar el cable de soldadura.
- 2- Toma rápida negativa (-) para conectar el cable de soldadura.
- 3- Conector para conexión del cable pulsador antorcha TIG (FIG. D2-a) y controlador TIG (FIG. D2-b).
- 4- Racor para la conexión del tubo del gas del soplete TIG.
- 5- Panel de mandos.
- 6- Pulsadores de selección de modos de soldadura:

6a REMOTE MANDO REMOTO



Permite transferir el control de los parámetros de soldadura al mando a distancia.

6b TIG HF TIG MMA



 
Modo de funcionamiento: soldadura por electrodo revestido (MMA), soldadura TIG con cebado del arco por alta frecuencia (TIG HF) y soldadura TIG con cebado del arco por contacto (TIG LIFT).

6c DC AC/DC



En modo TIG se puede elegir entre soldadura en corriente continua (CC) y soldadura en corriente alterna (CA) (función presente sólo en los modelos CA/CC).

6d 2t 4t SPOT



En modo TIG permite elegir entre mando de 2 tiempos, 4 tiempos o con temporizador de soldadura por puntos (SPOT).

6e ON PULSE EASY BILEVEL



En modo TIG permite escoger entre el proceso de soldadura pulsado, pulsado predeterminado o bi-level. Los leds apagados corresponden al proceso de soldadura estándar.

7- Pulsador de selección de los parámetros que se deben configurar.

 
El pulsador selecciona el parámetro que se debe regular con el mando

Codificador (9); el valor y la unidad de medida se muestran respectivamente en las pantallas (10) y led (11).


Nota importante: La configuración de los parámetros es libre. En cualquier caso, existen combinaciones de valores que no tienen ningún significado práctico para la soldadura; en este caso la soldadora podría no funcionar correctamente.

Nota importante: RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA (RESET)

Apretando contemporáneamente los pulsadores (8), en el momento del encendido todos los parámetros de soldadura regresan al valor predeterminado.



 
En modo TIG/HF representa el tiempo de PRE-GAS en segundos (regulación de OFF, 0.1÷10 seg.). Mejora el inicio de la soldadura.



En modo TIG 2 tiempos y SPOT, representa la corriente inicial I_s mantenida durante un tiempo fijo con el pulsador antorcha apretado (regulación en Amperios).


En modo TIG 4 tiempos representa la corriente inicial I_s mantenida durante todo el tiempo que está apretado el pulsador soplete (regulación en amperios).

 En modo MMA representa la sobrecorriente dinámica "HOT START" (regulación 0÷100%) con indicación en la pantalla del aumento en porcentaje respecto al valor de la corriente de soldadura seleccionada. Esta regulación mejora la fluidez de la soldadura.




En modo TIG representa el tiempo de la rampa inicial de la corriente (de I_s a I_2) (regulación 0.1÷10seg.). En OFF la rampa no está presente.

 Los parámetros t_{START} y t_{START} pueden utilizarse incluso con control remoto de pedal; sin embargo, la regulación tiene que realizarse antes de activar el control mismo.



 En modo TIG AC/DC, MMA representa la corriente I_2 de salida. En modo PULSADO BI-LEVEL es la corriente a nivel más alto (máxima). El parámetro se mide en amperios.




En modo TIG 4 tiempos BI-LEVEL y PULSADO, I_1 representa el valor de corriente que puede alternarse con el principal I_2 durante la soldadura. El valor se expresa en amperios.


En modo MMA representa la sobrecorriente dinámica "ARC-FORCE" (regulación 0÷100%) con indicación en la pantalla del aumento en porcentaje respecto al valor de la corriente de soldadura seleccionada. Esta regulación mejora la fluidez de la soldadura y evita que se pegue el electrodo a la pieza.



 
En modo TIG PULSADO representa la frecuencia de pulsación. Para los modelos CA/CC, en el modo TIG AC (con pulsación deshabilitada), representa la frecuencia de la corriente de soldadura.




En modo TIG PULSADO representa la relación (en porcentaje) entre el tiempo en que la corriente se encuentra en el nivel mayor (corriente principal de soldadura) y el periodo total de pulsación. Además, para los modelos AC/DC, en el modo TIG AC (con la pulsación inhabilitada), el parámetro representa una relación entre el tiempo con corriente positiva y el tiempo con corriente negativa; si el valor del parámetro es negativo se obtiene un mayor calentamiento y una penetración en la pieza; si el valor del parámetro es positivo se obtiene una mayor limpieza superficial y un mayor calentamiento del electrodo; si el valor del parámetro es nulo se obtiene equilibrio entre la corriente negativa y la corriente positiva en el período de la frecuencia AC. (TAB. 4).

 

 En modo TIG (SPOT) representa la duración de la soldadura (regulación 0.1÷10seg.).



 
En modo TIG representa el tiempo de la rampa final de la corriente (de I_2 a I_e) (regulación 0.1÷10seg.). En OFF la rampa no está presente.



En modo TIG 2 tiempos representa la corriente final I_e solo si la RAMPA FINAL (7k) está configurada en un valor superior a cero (>0.1 seg.).


En modo TIG 4 tiempos representa la corriente final I_e mantenida durante todo el tiempo que está apretado el pulsador soplete. Los tamaños se expresan en amperios.

 7m **POSTGAS**



En modo TIG representa el tiempo de POSTGAS en segundos (regulación OFF, 0.1 ± 10 seg.); protege el electrodo y el baño de fusión de la oxidación.

 7n **PRECALENTAMIENTO DEL ELECTRODO**



En modo TIG AC representa el valor del producto entre la corriente por el tiempo de precalentamiento del electrodo de Tungsteno en el momento del encendido del arco.

8- JOB



Pulsadores "RECALL" y "SAVE" para la memorización y recuperación de programas personalizados.

9- Mando codificador para la programación de los parámetros de soldadura que se pueden seleccionar con la tecla (7).

10- Pantalla alfanumérica.

11- Led rojo, indicación de unidad de medida.

12- Led verde, potencia encendida.

13- LED de señalación ALARMA (la máquina está bloqueada).

El restablecimiento es automático cuando finaliza la causa de la alarma.

Mensajes de alarma indicados en la pantalla (10):

- "A. 1" : intervención de la protección térmica del circuito primario.
- "A. 2" : intervención de la protección térmica del circuito secundario.
- "A. 3" : intervención de la protección por subida de tensión de la línea de alimentación.
- "A. 4" : intervención de la protección por bajada de tensión de la línea de alimentación.
- "A. 5" : intervención de la protección de sobretensión primaria.
- "A. 6" : intervención de la protección por falta de fase de la línea de alimentación.
- "A. 7" : depósito excesivo de polvo dentro de la soldadora, restablecimiento con:
 - limpieza interna de la máquina;
 - tecla de pantalla del panel de control.
- "A. 8" : Tensión auxiliar fuera de rango.
- "A. 9" : intervención de la protección por presión insuficiente del circuito de refrigeración con agua de la antorcha. Restablecimiento no automático.

Cuando se apaga la soldadora puede producirse, durante unos segundos, la señalación "OFF".

Nota importante: MEMORIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS ALARMAS

En cada alarma se memorizan las configuraciones de la máquina. Se pueden recuperar las últimas 10 alarmas de la siguiente manera:

Pulsar durante unos segundos el pulsador (6a) "MANDO REMOTO".

En la pantalla aparece el mensaje "AYX" donde "Y" indica el número de la alarma (A0 más reciente, A9 más antiguo) y "X" indica el tipo de alarma registrado (de 1 a 9, véase AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS

Introducción

La soldadora permite memorizar (SAVE) programas de trabajo personalizados relativos a un conjunto de parámetros válidos para una soldadura determinada. Cada programa personalizado puede recuperarse (RECALL) en cualquier momento poniendo de esta manera a disposición del utilizador la soldadora "preparada para su uso" para un trabajo específico que se había optimizado antes. La soldadora permite la memorización de 9 programas personalizados.

Procedimiento de memorización (SAVE)

Después de haber regulado la soldadora de manera óptima para una determinada soldadura, seguir los siguientes pasos (FIG.D2):

- Pulsar la tecla (8) "SAVE" durante 3 segundos.
- Aparece "S_" en el display (10) y un número comprendido entre 1 y 9.
- Girando el mando (9) elegir un número con el que se desea memorizar el programa.
- Pulsar de nuevo la tecla (8) "SAVE":
 - si la tecla "SAVE" se pulsa durante un tiempo superior a 3 segundos, el programa se ha memorizado correctamente y aparece el mensaje "YES";
 - si la tecla "SAVE" se pulsa durante un tiempo inferior a 3 segundos, el programa no se ha memorizado y aparece el mensaje "no";

Procedimiento de recuperación (RECALL)

Seguir los siguientes pasos (véase FIG.D2):

- Pulsar la tecla (8) "RECALL" durante 3 segundos.
- Aparece "r_" en el display (10) y un número comprendido entre 1 y 9.
- Girando el mando (9) elegir el número con el que estaba memorizado el programa que ahora se quiere utilizar.
- Pulsar de nuevo la tecla (8) "RECALL":
 - si la tecla "RECALL" se pulsa durante un tiempo superior a 3 segundos, el programa se ha recuperado correctamente y aparece el mensaje "YES";
 - si la tecla "RECALL" se pulsa durante un tiempo inferior a 3 segundos, el programa no se ha recuperado y aparece el mensaje "no";

NOTA:

- DURANTE LAS OPERACIONES CON LA TECLA "SAVE" Y "RECALL" SE ILUMINA EL LED "PRG".
- UN PROGRAMA RECUPERADO PUEDE MODIFICARSE A PLACER POR EL OPERADOR, PERO LOS VALORES MODIFICADOS NO SE GUARDAN AUTOMÁTICAMENTE. SI SE QUIEREN MEMORIZAR LOS NUEVOS VALORES EN EL MISMO PROGRAMA ES NECESARIO EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE MEMORIZACIÓN.
- EL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS Y LA PLANIFICACIÓN RELATIVA DE LOS PARÁMETROS ASOCIADOS ESTÁN A CARGO DEL UTILIZADOR.

4.4 Modalidad de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN Grupo refrigeración agua G.R.A. (si se ha previsto)

Procedimiento de desactivación:

- Encender la máquina con el interruptor general (2-FIG. C) manteniendo contemporáneamente apretado el pulsador derecho en el panel anterior (6e-FIG. D2).
- En la pantalla, después de la secuencia de encendido, aparecerá la sigla "G.r.a - on" (configuración de fábrica: grupo de refrigeración activado).
- Girar la empuñadura del encoder (9-FIG. D2) de manera que en la pantalla se muestre la

sigla "G.r.a - OFF".

- Confirmar la selección apretando una vez la tecla (7-FIG. D2). Así se desactivará el grupo de enfriamiento, la soldadora puede usarse sin G.R.A. y sin enchufe de polarización.



¡ATENCIÓN! SI SE USA LA SOLDADORA EN LA MODALIDAD "G.r.a - OFF" CON GRUPO DE ENFRÍAMIENTO CONECTADO, EL GRUPO DE ENFRÍAMIENTO NO ESTÁ COMPLETAMENTE PROTEGIDO DEL MAL FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento de activación:

Repetir la misma secuencia y configurar la sigla "G.r.a - on" si se desea activarlo.

CUIDADO: Si la soldadura se ha configurado en modalidad "G.r.a - on" pero no se ha conectado ningún grupo de refrigeración, después de unos segundos de trabajo interviene la protección por mal funcionamiento del circuito de refrigeración (sigla "A. 9"). Configuración de fábrica: «G.r.a - on».

5. INSTALACIÓN



¡ATENCIÓN! EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LA SOLDADORA RIGUROSAMENTE APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN. LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CUALIFICADO.

5.1 PREPARACIÓN

Desembalar la soldadora, efectuar el montaje de las partes que están separadas, contenidas en el embalaje.

5.1.1 Ensamblaje del cable de retorno-pinza (FIG. E)

5.1.2 Ensamblaje del cable de soldadura-pinza portaelectrodo, (FIG. F)

5.2 UBICACIÓN DE LA SOLDADORA



Localizar el lugar de instalación de la soldadora de manera que no haya obstáculos cerca de la apertura de entrada y de salida del aire de enfriamiento (circulación forzada a través de ventilador, si está presente); asegúrese al mismo tiempo que no se aspiran polvos conductivos, vapores corrosivos, humedad, etc...

Mantener al menos 250 mm de espacio libre alrededor de la soldadora.



¡ATENCIÓN! Coloque la soldadora encima de una superficie plana con una capacidad adecuada para el peso, para evitar que se vuelque o se desplace peligrosamente.

5.3 CONEXIÓN A LA RED

- Antes de efectuar cualquier conexión eléctrica, compruebe que los datos de la chapa de la soldadora correspondan a la tensión y frecuencia de red disponibles en el lugar de instalación.
- La soldadora debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra.
- Para garantizar la protección contra el contacto indirecto usar interruptores diferenciales de tipo:
 - Tipo A () para máquinas monofásicas;
 - Tipo B () para máquinas trifásicas.
- Para satisfacer los requisitos de la Norma EN 61000-3-11 (Flicker) se aconseja la conexión de la soldadora a los puntos de interfaz de la red de alimentación que presentan una impedancia menor que $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- La soldadora cumple los requisitos de la norma IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Enchufe y toma

conectar al cable de alimentación un enchufe normalizado, (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) de capacidad adecuada y preparar una toma de red dotada de fusibles o interruptor automático; el relativo terminal de tierra debe conectarse al conducto de tierra (amarillo-verde) de la línea de alimentación. La tabla (TAB.1) indica los valores aconsejados en amperios de los fusibles retrasados en base a la corriente máxima nominal distribuida por la soldadora, y a la tensión nominal de alimentación.



¡ATENCIÓN! La falta de respeto de las reglas antes expuestas hace ineficaz el sistema de seguridad previsto por el fabricante (clase I) con los consiguientes graves riesgos para las personas (Ej. Descarga eléctrica) y para las cosas (Ej. incendio).

5.4 CONEXIONES DEL CIRCUITO DE SOLDADURA



¡ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR LAS SIGUIENTES CONEXIONES ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÁ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

La Tabla (TAB.1) indica los valores aconsejados para los cables de soldadora (en mm²) en base a la máxima corriente distribuida por la soldadora.

5.4.1 Soldadura TIG

Conexión del soplete

- Introducir el cable portacorriente en el relativo borne rápido (-)/~. Conectar el conector de tres polos (pulsador soplete) en la toma relativa. Conectar el tubo de gas del soplete en el racor relativo.

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

- Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la junta en ejecución.

Este cable se conecta al borne con el símbolo (+) (~ para máquina TIG que prevén la soldadura en CA).

Conexión a la bombona de gas

- Atornillar el reductor de presión a la válvula de la bombona de gas poniendo la reducción adecuada suministrada como accesorio, cuando se utilice gas Argón.

- Conectar el tubo de entrada del gas al reductor y ajustar la brida incluida.

- Aflojar la abrazadera de regulación del reductor de presión antes de abrir la válvula de la bombona.

- Abrir la bombona y regular la cantidad de gas (l/min) según los datos de orientación de empleo, véase la tabla (TAB.4); eventuales ajustes del flujo de gas pueden efectuarse durante la soldadura usando siempre la abrazadera del reductor de presión. Comprobar la estanqueidad de tuberías y racores.

¡ATENCIÓN! Cerrar siempre la válvula de la bombona de gas al final del trabajo.

5.4.2 Soldadura MMA

La casi totalidad de los electrodos revestidos se conecta al polo positivo (+) del generador; excepcionalmente al polo negativo (-) para electrodos con revestimiento ácido.

Conexión del cable de soldadura-pinza-portaelectrodo

Llevar en el terminal un borne especial que sirve para ajustar la parte descubierta del electrodo.

Este cable se conecta al borne con el símbolo (+).

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la junta en ejecución.

Este cable se conecta al borne con el símbolo (-).

Recomendaciones:

- Girar a fondo los conectores de los cables de soldadura en las tomas rápidas (si están presentes) para garantizar un contacto eléctrico perfecto; en caso contrario se producirán sobrecalentamientos de los mismos conectores lo que tendrá como resultado un rápido deterioro y pérdida de eficiencia.
- Utilizar cables de soldadura lo más cortos posible.
- Evitar utilizar estructuras metálicas que no formen parte de la pieza en elaboración, en sustitución del cable de retorno de la corriente de soldadura; esto puede ser peligroso para la seguridad y provocar una soldadura no satisfactoria.

6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 SOLDADURA TIG

La soldadura TIG es un procedimiento de soldadura que aprovecha el calor producido por el arco eléctrico que se ceba, y se mantiene, entre un electrodo infusible (tungsteno) y la pieza a soldar. El electrodo de tungsteno está sostenido por un soplete adecuado para transmitir la corriente de soldadura y proteger el mismo electrodo y el baño de soldadura de la oxidación atmosférica mediante un flujo de gas inerte (normalmente argón: Ar 99.5%) que sale de la boquilla cerámica (FIG. G).

Es indispensable para una buena soldadura emplear el diámetro exacto del electrodo con la corriente exacta, véase la tabla (TAB. 3).

Normalmente el saliente del electrodo de la boquilla cerámica es de 2-3 mm y puede alcanzar los 8 mm para soldaduras en ángulo.

La soldadura se produce por fusión de los extremos de la junta. Para espesores finos adecuadamente preparados (hasta 1 mm aprox.) no es necesario material de aporte (FIG. H).

Para espesores superiores son necesarias varillas que tengan la misma composición que el material base y un diámetro adecuado con preparación adecuada de los extremos (FIG. I). Es conveniente, para conseguir una buena soldadura, que las piezas se limpien cuidadosamente y que no tengan óxido, grasas, solventes, etc.

6.1.1 Cebado HF y LIFT

Cebado HF:

El encendido del arco eléctrico se produce sin el contacto entre el electrodo de tungsteno y la pieza a soldar, con una chispa generada por un dispositivo de alta frecuencia. Dicha modalidad de cebado no comporta ni inclusiones de tungsteno en el baño de soldadura, ni el desgaste del electrodo y ofrece un inicio fácil en todas las posiciones de soldadura.

Procedimiento:

Apretar el pulsador soplete acercando a la pieza la punta del electrodo (2-3 mm), esperar el cebado del arco transferido por los impulsos HF y, con el arco encendido, formar el baño de fusión en la pieza y proceder después de la junta.

En caso que se detecten dificultades de cebado el arco a pesar de que se haya comprobado la presencia de gas y se vean las descargas HF, no insistir durante demasiado tiempo para no someter el electrodo a la acción del HF, comprobar la integridad de la superficie y la forma de la punta, si es necesario afilándola con la muela. Al final del ciclo la corriente se anula con rampa de bajada programada.

Cebado LIFT:

El encendido del arco eléctrico se produce alejando el electrodo de tungsteno de la pieza a soldar. Dicha modalidad de cebado causa menos molestias de irradiación eléctrica y reduce al mínimo las inclusiones de tungsteno y el desgaste del electrodo.

Procedimiento:

Apoyar la punta del electrodo en la pieza, con una ligera presión. Apretar a fondo el pulsador soplete y subir el electrodo 2-3 mm con unos instantes de retraso, obteniendo de esta manera el cebado del arco. La soldadura inicialmente distribuye una corriente I_{LIFT} , después de unos instantes, se distribuirá la corriente de soldadura programada. Al final del ciclo la corriente se anula con rampa de bajada programada.

6.1.2 Soldadura TIG DC

La soldadura TIG DC es adecuada para todos los aceros al carbono con aleaciones bajas y altas y para los metales pesados, cobre, níquel, titanio y sus aleaciones.

Para la soldadura en TIG DC con electrodo en el polo (-) generalmente se usa el electrodo con el 2% de Torio (banda de color rojo) o el electrodo con el 2% de Cerio (banda de color gris).

Es necesario sacar punta axialmente el electrodo de tungsteno en la muela, véase la FIG. L, teniendo cuidado de que la punta sea perfectamente concéntrica para evitar desviaciones del arco. Es importante efectuar el desbarbado con muela en el sentido de la longitud del electrodo. Dicha operación se repetirá periódicamente en función del empleo y del desgaste del electrodo o cuando el mismo se haya contaminado accidentalmente, oxidado o no se haya empleado correctamente. En modo TIG DC es posible el funcionamiento 2 tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).

6.1.3 Soldadura TIG AC

Este tipo de soldadura permite soldar en metales como el aluminio y el magnesio que forman en su superficie un óxido de protección y aislante. Invertiendo la polaridad de la corriente de soldadura, se consigue "romper" la capa superficial de óxido a través de un mecanismo llamado "ataque con iones". La tensión es de forma alterna positiva (EP) y negativa (EN) en el electrodo de tungsteno. Durante el tiempo EP el óxido se quita de la superficie ("limpieza" o "decapado") permitiendo la formación del baño. Durante el tiempo EN se produce el aporte máximo térmico a la pieza permitiendo la soldadura. La posibilidad de variar el parámetro balance en CA permite reducir el tiempo de la corriente EP al mínimo permitiendo una soldadura más rápida.

Mayores valores de balance permiten una soldadura más rápida, mayor penetración, un arco más concentrado, un baño de soldadura más estrecho y un limitado calentamiento del electrodo. Menores valores permiten una mayor limpieza de la pieza. Usar un valor de balance demasiado bajo comporta un ensanchamiento del arco y de la parte desoxidada, un sobrecalentamiento del electrodo con la consiguiente formación de una esfera en la punta y la degradación de la facilidad de cebado y de la direccionalidad del arco. Usar un valor excesivo de balance comporta un baño de soldadura "sucio" con inclusiones oscuras.

La tabla (TAB.4) resume los efectos de variación de los parámetros en soldadura CA. En modo TIG AC es posible el funcionamiento 2 tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).

Además son válidas las instrucciones relativas al procedimiento de soldadura. En la tabla (TAB.3) se indican los datos de orientación para la soldadura en aluminio; el tipo de electrodo más adecuado es el electrodo al tungsteno puro (tira de color verde).

6.1.4 Procedimiento

- Regular la corriente de soldadura en el valor deseado con el mando; adecuar eventualmente durante la soldadura al aporte térmico real necesario.
- Apretar el pulsador soplete comprobando que el gas fluya correctamente del soplete; calibrar, si es necesario, el tiempo de pre-gas y de postgas; estos tiempos se regulan en función de las condiciones operativas, en especial el retraso de postgas debe ser tal que permita, al final de la soldadura, el enfriamiento del electrodo y del baño sin que entren en contacto con la atmósfera (oxidaciones y contaminaciones)

Modo TIG con secuencia 2T:

- Apretando con fuerza el pulsador de antorcha (P.T.) hace cebar el arco con una corriente I_{START} . Sucesivamente la corriente aumenta según la función RAMPA INICIAL hasta el valor

de la corriente de soldadura.

- Para interrumpir la soldadura soltar el pulsador del soplete dando lugar al apagado gradual de la corriente (si se ha conectado la función RAMPA FINAL) o al apagado inmediato del arco con el subsiguiente postgas.

Modo TIG con secuencia 4T:

- La primera presión del pulsador hace cebar el arco con una corriente I_{START} . Al soltar el pulsador, aumenta la corriente según la función RAMPA INICIAL hasta el valor de la corriente de soldadura; dicho valor se mantiene también con el pulsador soltado. Cuando se vuelve a apretar el pulsador la corriente disminuye según la función RAMPA FINAL hasta I_{END} . Este último se mantiene hasta que se suelta el pulsador que termina el ciclo de soldadura comenzando el periodo de postgas. En cambio, si durante la función RAMPA FINAL se suelta el pulsador, el ciclo de soldadura termina inmediatamente e inicia el periodo de postgas.

Modo TIG con secuencia 4T y BI-LEVEL:

- La primera presión del pulsador hace cebar el arco con una corriente I_{START} . Al soltar el pulsador, aumenta la corriente según la función RAMPA INICIAL hasta el valor de la corriente de soldadura; dicho valor se mantiene también con el pulsador soltado. Con cada presión siguiente del pulsador (el tiempo que transcurre entre la presión y la liberación debe ser de breve duración) la corriente variará entre el valor fijado en el parámetro BI-LEVEL I_1 y el valor de la corriente principal I_2 .
- Manteniendo apretado el pulsador durante un tiempo prolongado, la corriente disminuye según la función RAMPA FINAL hasta I_{END} . Este último se mantiene hasta que se suelta el pulsador que termina el ciclo de soldadura comenzando el periodo de postgas. En cambio, si durante la función RAMPA FINAL se suelta el pulsador, el ciclo de soldadura termina inmediatamente e inicia el periodo de postgas (FIG. M).

6.2 SOLDADURA MMA

- Es imprescindible, en cada caso, seguir las indicaciones del fabricante de la confección de los electrodos utilizados, que indican la correcta polaridad del electrodo y la relativa corriente adecuada.
- La corriente de soldadura va regulada en función del diámetro del electrodo utilizado y del tipo de junta que se desea realizar. A título indicativo, las corrientes utilizables, para los distintos tipos de electrodo, son:

Ø Electrodo (mm)	Corriente de soldadura (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Tener presente que, a igualdad de diámetro de electrodo, se utilizarán valores elevados de corriente para la soldadura en llano; mientras que para soldadura en vertical o sobrepuesta, deberán utilizarse corrientes más bajas.
- Las características mecánicas de la junta soldada están determinadas, además de por la intensidad de la corriente elegida, por otros parámetros de soldadura como la longitud del arco, la velocidad y posición de la ejecución, el diámetro y la calidad de los electrodos (para una correcta conservación mantener los electrodos al resguardo de la humedad protegidos en sus paquetes o contenedores).
- Las características de la soldadura dependen también del valor de ARC-FORCE (comportamiento dinámico) de la soldadura. Dicho parámetro se puede programar desde el panel, o se puede programar con mando a distancia de 2 potenciómetros.
- Nótese que valores altos de ARC-FORCE dan mayor penetración y permiten la soldadura en cualquier posición típicamente con electrodos básicos, valores bajos de ARC-FORCE permiten un arco más suave y sin salpicaduras típicamente con electrodos rutilos. La soldadura, además, está equipada con los dispositivos HOT START y ANTI STICK que garantizan inicios fáciles y una ausencia de pegado del electrodo a la pieza.

6.2.1 Procedimiento

- Teniendo la máscara DELANTE DE LA CARA, rozar la punta del electrodo sobre la pieza a soldar, siguiendo un movimiento, como si debiese encender un cerillo; éste es el método más correcto para cebar el arco.
- ATENCION: NO PUNTEAR el electrodo sobre la pieza, se corre el riesgo de dañar el revestimiento, haciendo dificultoso el cebado del arco.
- Una vez cebado el arco, intentar mantener una distancia con la pieza, equivalente al diámetro del electrodo utilizado, y mantener esta distancia la más constante posible, durante la ejecución de la soldadura; recordar que la inclinación del electrodo, en el sentido de avance, deberá ser de cerca de 20-30 grados.
- Al final del cordón de soldadura, llevar el extremo del electrodo ligeramente hacia atrás, respecto a la dirección de avance, por encima del cráter, para efectuar el relleno; después levantar rápidamente el electrodo del baño de fusión, para obtener el apagado del arco (ASPECTOS DEL CORDON DE SOLDADURA - FIG. N).

7. MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

7.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PUEDEN SER EFECTUADAS POR EL OPERADOR.

7.1.1 Soplete

- Evitar apoyar el soplete y su cable en piezas a alta temperatura; esto causaría la fusión de los materiales aislantes dejándolo rápidamente fuera de servicio.
- Comprobar periódicamente la estanqueidad de las tuberías y racores de gas.
- Acoplar cuidadosamente la pinza de ajuste del electrodo, mandril porta pinza con el diámetro del electrodo elegido para evitar un recalentamiento, una mala difusión del gas y el consiguiente funcionamiento anómalo.
- Controlar al menos una vez al día si las partes terminales del soplete están gastadas y correctamente montadas: boquilla, electrodo, pinza sujeta-electrodo, difusor de gas.

7.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO TIENEN QUE SER EJECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CAPACITADO EN ÁMBITO ELÉCTRICO MECÁNICO Y CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS IEC/EN 60974-4.



¡ATENCIÓN! ANTES DE QUITAR LOS PANELES DE LA SOLDADORA Y ACCEDER A SU INTERIOR ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

Los controles que se puedan realizar bajo tensión en el interior de la soldadora pueden

causar una descarga eléctrica grave originada por el contacto directo con partes en tensión y/o lesiones debidas al contacto directo con órganos en movimiento.

- Periódicamente y en cualquier caso con una cierta frecuencia en función de la utilización y del nivel de polvo del ambiente, revisar el interior de la soldadora y quitar el polvo depositado en las tarjetas electrónicas con un cepillo muy suave o disolventes adecuados.
- Aprovechar la ocasión para comprobar que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas y que los cableados no presenten daños en el aislamiento.
- Al final de estas operaciones volver a montar los paneles de la soldadora ajustando a fondo los tornillos de fijación.
- Evitar absolutamente efectuar operaciones de soldadura con la soldadora abierta.
- Después de haber ejecutado el mantenimiento o la reparación, restablecer las conexiones y los cableados como eran originariamente, prestando atención a que los mismos no entren en contacto con partes en movimiento o componentes que puedan alcanzar temperaturas elevadas. Clasificar todos los conductores como lo estaban originariamente, prestando atención a mantener bien separadas las conexiones del primario de alta tensión con respecto a los conductores secundarios de baja tensión. Utilizar todas las arandelas y los tornillos originales para volver a cerrar la carcasa de la máquina.

8. BUSQUEDA DE DAÑOS

EN EL CASO DE FUNCIONAMIENTO INSATISFACTORIO, Y ANTES DE EFECTUAR COMPROBACIONES MAS SISTEMATICAS, O DIRIGIRSE A VUESTRO CENTRO DE ASISTENCIA, COMPROBAR QUE:

- La corriente de soldadura sea adecuada al diámetro y al tipo de electrodo utilizado.
- Con el interruptor general en "ON", se enciende la lámpara correspondiente; en caso contrario, el defecto normalmente reside en la línea de alimentación (cables, toma y/o clavija, fusibles, etc.).
- No está iluminado el led amarillo que señala la intervención de la seguridad térmica de sobretensión, de tensión baja y la de cortocircuito.
- Ha sido observada la relación de intermitencia nominal; en caso de intervención de la protección termostática es preciso esperar el enfriamiento natural de la máquina; compruebe la funcionalidad del ventilador.
- Controlar la tensión de línea: si el valor es demasiado elevado o demasiado bajo la soldadora queda bloqueada.
- Compruebe que no hay cortocircuito a la salida de la máquina; en tal caso proceda a la eliminación de este inconveniente.
- Las conexiones del circuito de soldadura se efectúan correctamente, particularmente, que la pinza del cable de masa esté efectivamente conectada a la pieza, y sin interposición de materiales aislantes (p.ej. Barnices).
- El gas de protección usado sea correcto (Argón 99.5%) y en la justa cantidad.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZUM LICHTBOGENSCHWEISSEN	27	5.4 ANSCHLÜSSE DES SCHWEISSSTROMKREISES	30
2. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	28	5.4.1 WIG-Schweißen	30
2.1 EINFÜHRUNG	28	5.4.2 MMA-Schweißen	30
2.2 AUF ANFRAGE ERHÄLTliches ZUBEHÖR	28	6. SCHWEISSEN: VERFAHRENSBESCHREIBUNG	31
3. TECHNISCHE DATEN	28	6.1 WIG-SCHWEISSEN	31
3.1 TYPENSCHILD	28	6.1.1 HF- und LIFT-Zündung	31
3.2 SONSTIGE TECHNISCHE DATEN	28	6.1.2 WIG DC-Schweißen	31
4. BESCHREIBUNG DER SCHWEISSMASCHINE	28	6.1.3 WIG-AC-Schweißen	31
4.1 BLOCKSCHALTBILD	28	6.1.4 Vorgehensweise	31
4.2 STEUERUNGS-, REGELUNGS UND VERBINDUNGSEINRICHTUNGEN	28	6.2 MMA SCHWEISSEN	31
4.2.1 HINTERE TAFEL (ABB. C)	28	6.2.1 Arbeitsvorgang	31
4.2.2 Vorderes Bedienfeld ABB. D1	28	7. WARTUNG	31
4.2.3 Vorderes Bedienfeld Abb. D2	29	7.1 PLANMÄSSIGE WARTUNG	31
4.3 SPEICHERN UND AUFRUFEN INDIVIDUELLER PROGRAMME	30	7.1.1 Brenner	31
4.4 Vorgehensweise für die AKTIVIERUNG und DEAKTIVIERUNG des Wasserkühlaggregats G.R.A. (falls ein solches vorhanden ist)	30	7.2 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG	32
5. INSTALLATION	30	8. FEHLERSUCHE	32
5.1 EINRICHTUNG	30		
5.1.1 Zusammensetzen Stromrückleitungskabel und Klemme (ABB. E)	30		
5.1.2 Zusammensetzen Schweißkabel und Elektrodenklemme (ABB. F)	30		
5.2 AUFSTELLUNG DER SCHWEISSMASCHINE	30		
5.3 NETZANSCHLUSS	30		
5.3.1 Stecker und Buchse	30		

INVERTERSCHWEISSMASCHINEN ZUM WIG- UND MMA-SCHWEISSEN IN INDUSTRIE UND GEWERBE.

Anmerkung: Im folgenden Text wird der Begriff "Schweißmaschine" gebraucht.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZUM LICHTBOGENSCHWEISSEN

Der Bediener muß im sicheren Gebrauch der Schweißmaschine ausreichend unterwiesen sein. Er muß über die Risiken bei den Lichtbogenschweißverfahren, über die Schutzvorkehrungen und das Verhalten im Notfall informiert sein. (Siehe auch die Norm „EN 60974-9: Lichtbogenschweißeinrichtungen. Teil 9: Errichten und Betreiben“).



- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Schweißstromkreis; die von der Schweißmaschine bereitgestellte Leerlaufspannung ist unter bestimmten Umständen gefährlich.
- Das Anschließen der Schweißkabel, Prüfungen und Reparaturen dürfen nur ausgeführt werden, wenn die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Versorgungsnetz genommen ist.
- Bevor Verschleißteile des Brenners ausgetauscht werden, muß die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Versorgungsnetz genommen werden.
- Die Elektroinstallation ist im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und Unfallverhütungsbestimmungen vorzunehmen.
- Die Schweißmaschine darf ausschließlich an ein Versorgungsnetz mit geerdetem Nullleiter angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, daß die Strombuchse korrekt mit der Schutzerde verbunden ist.
- Die Schweißmaschine darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung oder bei Regen benutzt werden.
- Keine Kabel mit verschlissener Isolierung oder gelockerten Verbindungen benutzen.



- Schweißen Sie nicht auf Containern, Gefäßen oder Rohrleitungen, die entflammare Flüssigkeiten oder Gase enthalten oder enthalten haben.
- Arbeiten Sie nicht auf Werkstoffen, die mit chlorierten Lösungsmitteln gereinigt worden sind. Arbeiten Sie auch nicht in der Nähe dieser Lösungsmittel.
- Nicht an Behältern schweißen, die unter Druck stehen.
- Entfernen Sie alle entflammaren Stoffe (z. B. Holz, Papier, Stoffetzen o. ä.).
- Sorgen Sie für ausreichenden Luftaustausch oder geeignete Hilfsmittel, um die beim Schweißen in Lichtbogennähe freiwerdenden Rauchgase abzuführen. Es ist systematisch zu untersuchen, welche Grenzwerte für die jeweilige Zusammensetzung, Konzentration und Einwirkungsdauer der Schweißabgase gelten.
- Die Gasflasche (falls benutzt) muß vor Wärmequellen einschließlich Sonneneinstrahlung geschützt werden.



- Der Brenner, das Werkstück und eventuell geerdete (und zugängliche) Metallteile in der Nähe sind elektrisch sachgerecht zu isolieren. Dies kann normalerweise erreicht werden durch das Anlegen von für diesen Zweck vorgesehenen Handschuhen, Schuhen, Kopfbedeckungen und Kleidungsstücken und durch den Einsatz von Trittbrettern oder isolierenden Matten.
- Die Augen sind stets mit geeigneten, den Normen UNI EN 169 oder UNI EN 379 entsprechenden und auf Masken montierten Filtern oder mit Helmen zu schützen, die der Norm UNI EN 175 genügen. Verwenden Sie feuerhemmende Schutzkleidung (nach der Norm UNI EN 11611) und Schweißhandschuhe (nach der Norm UNI EN 12477), um zu vermeiden, dass die Haut der vom Lichtbogen ausgehenden ultravioletten und infraroten Strahlung ausgesetzt wird. Auch andere, sich in der Nähe aufhaltende Personen sind mit nicht reflektierenden Schirmen und Vorhängen zu schützen.
- Geräuschemission: Wenn aufgrund besonders intensiver Schweißarbeiten ein persönlicher täglicher Expositionspegel (LEPd) von mindestens 85 dB(A) ermittelt wird, ist die Verwendung sachgerechter persönlicher Schutzmittel vorgeschrieben (Tab. 1).



DIE ELEKTROMAGNETISCHEN FELDER KÖNNEN GEFÄHRlich SEIN

Der elektrische Strom, der durch jeden Leiter fließt, erzeugt beschränkte elektromagnetische Felder (EMF). Der Schweißstrom erzeugt ein elektromagnetisches Feld (EMF) in der Umgebung des Schweißstromkreises und der Schweißmaschine selbst.

Durch die elektromagnetischen Felder können Interferenzen mit einigen medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Atemgeräte und Metallprothesen) auftreten.

Im Hinblick auf Träger dieser Geräte müssen geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Beispielsweise den Zugang zum Anwendungsbereich der Schweißmaschine verbieten oder das individuelle Risiko für die Schweißer bewerten.

Diese Schweißmaschine erfüllt die technischen Produktstandards für die ausschließlich gewerbliche fachmännische Nutzung. Die Übereinstimmung mit den Basisgrenzwerten im Hinblick auf die entsprechende menschliche Exposition bei den elektromagnetischen Feldern in häuslicher Umgebung ist nicht sichergestellt.

Alle Bediener müssen die nachfolgend aufgelisteten Regeln befolgen, um die Exposition gegenüber den elektromagnetischen Feldern (EMF) durch den Schweißstromkreis auf ein Minimum zu reduzieren:

- Die Schweißkabel untereinander annähern. Sie mit einem Klebeband, wann immer möglich, festmachen.
- Den Kopf und den Rumpf des Körpers so weit wie möglich vom Schweißstromkreis entfernt halten.
- Die Schweißkabel nie um Metallgegenstände oder den Körper wickeln.
- Nicht schweißen, wenn sich der Körper mitten im Schweißstromkreis befindet.
- Die beiden Schweißkabel auf derselben Körperseite halten.
- Das Schweißstromrückleitungskabel am zu schweißenden Werkstück so nah wie möglich mit der auszuführenden Naht verbinden.
- Nicht in der Nähe der Schweißmaschine schweißen.
- Alle Bediener sollten die im EMF-Datenblatt angegebenen Mindestabstände einhalten.
- Abstand von der Quelle des EMF an einem Punkt, oberhalb dessen die Exposition niedriger als 20% des zugelassenen Mindestwertes ist: $d = 65 \text{ cm}$.



- Gerät der Klasse A:

Diese Schweißmaschine genügt den Anforderungen des technischen Produktstandards für den ausschließlichen Gebrauch im Gewerbebereich und zu beruflichen Zwecken. Die elektromagnetische Verträglichkeit in Wohngebäuden einschließlich solcher Gebäude, die direkt über das öffentliche Niederspannungsnetz versorgt werden, ist nicht sichergestellt.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- SCHWEISSARBEITEN:

- in Umgebungen mit erhöhter Stromschlaggefahr.
 - in beengten Räumen.
 - in Anwesenheit entflammbarer oder explosionsgefährlicher Stoffe.
- MUSS ein "verantwortlicher Fachmann" eine Abwägung der Umstände vornehmen. Diese Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit weiterer Personen durchgeführt werden, die im Notfall eingreifen können.
- Es MÜSSEN die technischen Schutzmittel verwendet werden, die in 7.10: A.8; A.10. der Norm „EN 60974-9: Lichtbogenschweißeinrichtungen. Teil 9: Errichten und Betreiben“ genannt sind.
- MUSS das Schweißen untersagt werden, wenn der Bediener über Bodenhöhe tätig wird, es sei denn, er benutzt eine Sicherheitsplattform.
 - SPANNUNG ZWISCHEN ELEKTRODENKLEMMEN ODER BRENNERN: Wird mit mehreren Schweißmaschinen an einem einzigen Werkstück oder an mehreren, elektrisch miteinander verbundenen Werkstücken gearbeitet, können sich die Leerlaufspannungen zwischen zwei verschiedenen Elektrodenklemmen oder Brennern gefährlich aufsummieren bis hin zum Doppelten des zulässigen Grenzwertes.
- Ein Fachkoordinator hat eine Instrumentenmessung vorzunehmen, um festzustellen, ob ein Risiko besteht und ob die angemessenen Schutzmaßnahmen nach Punkt 7.9 der Norm „EN 60974-9: Lichtbogenschweißeinrichtungen. Teil 9: Errichten und Betreiben“ angewendet werden können.



RESTRISIKEN

- **UNSAHNGEMÄSSER GEBRAUCH: der Gebrauch der Schweißmaschine für andere als die vorgesehenen Arbeiten ist gefährlich (z. B. Auftauen von Wasserleitungen).**

2. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2.1 EINFÜHRUNG

Diese Schweißmaschine ist eine Stromquelle für das Lichtbogenschweißen, speziell für das WIG-Schweißen (DC) (AC/DC) mit HF- oder LIFT-Zündung und das MMA-Schweißen von umhüllten Elektroden (Rutil, sauer, basisch).

Wegen ihrer spezifischen Merkmale wie der hohen Geschwindigkeit und den präzisen Einstellungsmöglichkeiten werden mit dieser Schweißmaschine (INVERTER) ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.

Die Regelung am Eingang der Versorgungsleitung (Hauptleitung) mit "Invertersystem" ermöglicht zudem drastische Platzersparnis sowohl beim Volumen des Transformators, als auch bei dem der Nivellierungsreaktanz. Entstanden ist eine handliche und transportfreundliche Schweißmaschine mit äußerst geringem Volumen und Gewicht.

2.2 AUF ANFRAGE ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Adapter Argonflasche.
- Stromrückleitungskabel komplett mit Masseklemme.
- Handfernsteuerung 1 Potentiometer.
- Handfernsteuerung 2 Potentiometer.
- Pedal-Fernsteuerung.
- MMA-Schweißsatz.
- WIG-Schweißsatz.
- Selbstverdunkelnde Maske mit festem oder einstellbarem Filter.
- Gasanschlußstück und Gasleitung für die Verbindung mit der Argonflasche.
- Druckverminderer mit Manometer.
- WIG-Schweißbrenner.

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 TYPENSCHILD

Die wichtigsten Angaben über die Bedienung und Leistungen der Schweißmaschine sind auf dem Typenschild zusammengefaßt:

Abb. A

- 1- EUROPÄISCHE Referenznorm für die Sicherheit und den Bau von Lichtbogenschweißmaschinen.
- 2- Name und Anschrift des Herstellers.
- 3- Modellname.
- 4- Symbol für den inneren Aufbau der Schweißmaschine.
- 5- Symbol für das vorgesehene Schweißverfahren.
- 6- Symbol S: Weist darauf hin, daß Schweißarbeiten in einer Umgebung mit erhöhter Stromschlaggefahr möglich sind (z. B. in der Nähe großer metallischer Massen).
- 7- Symbol der Versorgungsleitung:
1~: Wechselspannung einphasig;
3~: Wechselspannung dreiphasig.
- 8- Schutzart der Umhüllung.
- 9- Kenndaten der Versorgungsleitung:
- U_1 : Wechselspannung und Frequenz für die Versorgung der Schweißmaschine (Zulässige Grenzen $\pm 10\%$):
- I_{1max} : Maximale Stromaufnahme der Leitung.
- I_{1eff} : Tatsächliche Stromversorgung
- 10- Leistungen des Schweißstromkreises:
- U_0 : Maximale Leerlaufspannung (geöffneter Schweißstromkreis).
- I_0/U_0 : Entsprechender Strom und Spannung, normalisiert, die von der Schweißmaschine während des Schweißvorganges bereitgestellt werden können.
- X: Einschaltdauer: Gibt die Dauer an, für welche die Schweißmaschine den entsprechenden Strom bereitstellen kann (gleiche Spalte). Wird ausgedrückt in % basierend auf einem 10-minütigen Zyklus (Bsp: 60% = 6 Minuten Arbeit, 4 Minuten Pause usw.).
Werden die Gebrauchsfaktoren (Angaben des Typenschildes bezogen auf auf eine Raumtemperatur von 40°C) überschritten, schreitet die thermische Absicherung ein (die Schweißmaschine wird in den Stand-by-Modus versetzt, bis die Temperatur den Grenzwert wieder unterschritten hat).
- A/V-A/V: Gibt den Regelbereich des Schweißstroms (Minimum - Maximum) bei der entsprechenden Lichtbogenleistung an.
- 11- Seriennummer für die Identifizierung der Schweißmaschine (wird unbedingt benötigt für die Anforderung des Kundendienstes, die Bestellung von Ersatzteilen und die Nachverfolgung der Produktherkunft).
- 12- : Für den Leitungsschutz erforderlicher Wert der zu tragenden Sicherungen.
- 13- Symbole mit Bezug auf Sicherheitsnormen. Die Bedeutung ist im Kapitel 1 "Allgemeine Sicherheit für das Lichtbogenschweißen" erläutert.

Anmerkung: Das Typenschild in diesem Beispiel gibt nur die Bedeutung der Symbole und Ziffern wieder, die genauen Werte der technischen Daten für Ihre eigene Schweißmaschine ist unmittelbar dem dort sitzenden Typenschild zu entnehmen.

3.2 SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

- SCHWEISSMASCHINE: siehe Tabelle 1 (TAB. 1).

- BRENNER: siehe Tabelle 2 (TAB. 2).

Das Gewicht der Schweißmaschine ist in Tabelle 1 (TAB. 1) aufgeführt.

4. BESCHREIBUNG DER SCHWEISSMASCHINE

4.1 BLOCKSCHALTBIld

Die Schweißmaschine besteht im Wesentlichen aus Leistungs- und Steuermodulen auf gedruckten und optimierten Schaltungen, die sehr zuverlässig arbeiten und wartungsfreundlich sind.

Diese Schweißmaschine wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der die Einstellung einer großen Anzahl von Parametern und dadurch ein optimales Schweißergebnis unter allen Bedingungen und auf jedem Material erlaubt. Um ihre Merkmale voll auszunutzen, muß man sich jedoch mit den Betriebsmöglichkeiten auseinandersetzen.

Beschreibung (ABB. B)

- 1- Eingang einphasige Versorgungsleitung, Gleichrichteraggregat und Ausgleichskondensatoren.
- 2- Transistor- und Treiberschaltbrücke (IGBT): Schaltet die gleichgerichtete Leitungsspannung in hochfrequente Wechselspannung um und regelt die Leistung in Abhängigkeit vom erforderlichen Schweißstrom/-spannung.
- 3- Hochfrequenz-Transformator: Die Primärwicklung wird mit der von Block 2 umgeformten Spannung gespeist; ihre Aufgabe ist es, Spannung und Strom an die Werte anzupassen, die für das Lichtbogen-Schweißverfahren notwendig sind und gleichzeitig den Schweißstromkreis galvanisch von der Versorgungsleitung zu trennen.
- 4- Sekundär-Gleichrichterbrücke mit Glättungs-drossel: Schaltet die von der Sekundärwicklung bereitgestellte Wechselspannung / den bereitgestellten

Wechselstrom in Gleichstrom/-spannung mit sehr niedriger Welligkeit um.

- 5- **Transistor- und Treiberschaltbrücke (IGBT):** Wandelt den Ausgangsstrom der Sekundärwicklung für das WIG-AC-Schweißen von DC in AC um (falls vorhanden).
- 6- **Steuer- und Regelelektronik:** Steuert den momentanen Wert des Schweißstromes und vergleicht ihn mit dem vom Bediener eingestellten Wert; moduliert die Steuerimpulse der IGBT-Treiber und führt die Regelung durch.
- 7- **Steuerlogik des Schweißmaschinenbetriebes:** gibt die Schweißzyklen vor, steuert die Stellglieder, überwacht die Sicherheitssysteme.
- 8- **Tafel für die Einstellung** und Anzeige der Betriebsparameter und Betriebsarten.
- 9- **HF-Zündgenerator** (falls vorhanden).
- 10- **Elektroventil Schutzgas EV.**
- 11- **Kühlhüfiter der Schweißmaschine.**
- 12- **Fernregelung.**

4.2 STEUERUNGS-, REGELUNGS UND VERBINDUNGSEINRICHTUNGEN

4.2.1 HINTERE TAFEL (ABB. C)

- 1- Versorgungskabel (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Hauptschalter O/OFF - I/ON.
- 3- Verbindungsstück für Gasleitung (Druckverminderer Flasche - Schweißmaschine).
- 4- Steckverbindung für Fernsteuerungen:
Mit der 14-poligen Steckbuchse auf der Rückseite lassen sich 3 verschiedene Fernbedienungen an der Schweißmaschine anwenden. Jede Einrichtung wird automatisch erkannt und gestattet die Regelung der folgenden Parameter:
- **Fernsteuerung mit einem Potentiometer:**
Durch Drehen am Potentiometerregler wird der Hauptstrom in einem Bereich vom Mindest- bis zum Höchstwert verstellt. Die Einstellung des Hauptstroms wird ausschließlich mit der Fernsteuerung bewerkstelligt.
- **Pedal-Fernsteuerung:**
Der Stromwert wird von der Pedalstellung bestimmt. Im 2-TAKT WIG-Modus gibt die Betätigung des Pedals anstelle des Brennerknopfes den Startbefehl für die Maschine.
- **Fernsteuerung mit zwei Potentiometern:**
Der erste Potentiometer regelt den Hauptstrom. Der zweite Potentiometer regelt einen anderen Parameter, der vom aufgerufenen Schweißmodus abhängt. Beim Drehen dieses Potentiometers wird der gerade verstellte Parameter angezeigt (der nicht mehr mit dem Regler auf der Schalttafel gesteuert werden kann). Das zweite Potentiometer hat die folgenden Funktionen: ARC FORCE im Modus MMA und ENDRAMPE im Modus WIG.
- **Kontrollor für WIG-Brenner mit Potenziometer (falls vorgesehen):**
Der WIG-Kontrollor ermöglicht die Einstellung des Stroms durch den Brenner mit Potenziometer.

4.2.2 Vorderes Bedienfeld ABB. D1

 
- 1- Schnellsteckbuchse Plus (+) für den Stecker des Schweißkabels.
- 2- Schnellsteckbuchse minus (-) für den Stecker des Schweißkabels.
- 3- Stecker für den Anschluss des Brennerknopfes.
- 4- Verbindungsstück für den Anschluss des für den WIG-Brenner benutzten Gasschlauches.
- 5- Bedienfeld.
- 6- Knöpfe für die Auswahl des Schweißverfahrens:

6a FERNSTEUERUNG



Gestattet es, die Schweißparameter im Wege der Fernbedienung zu steuern.

6b MMA-WIG LIFT



Betriebsart: Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA) und WIG-Schweißen mit Kontaktzündung des Lichtbogens (WIG LIFT).

7- Knopf für die Auswahl der einzustellenden Parameter.

Knopf dient zur Auswahl des Parameters, der mit dem Encoderknopf (8)



eingestellt wird.


Der Wert und die Maßeinheit werden vom Display (10) und der Led (9) angezeigt.

Zur Beachtung: Die Parameter lassen sich beliebig einstellen. Es gibt jedoch Wertekombinationen, die für das Schweißen keine praktische Bedeutung haben und bei denen die Möglichkeit besteht, dass die Schweißmaschine nicht einwandfrei arbeitet.

Zur Beachtung: WIEDERHERSTELLUNG SÄMTLICHER WERKSEINSTELLUNGEN (RESET)


Drückt man beim Einschalten den Knopf (7), werden alle Schweißparameter auf den Anfangswert zurückgesetzt.

7a HOT START

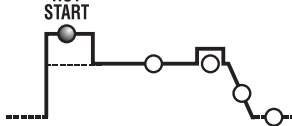


Im Modus MMA ist dies der anfängliche Überstrom "HOT START" (Einstellbereich 0 bis 100). Auf dem Display wird angezeigt, um wie viel Prozent der Wert den eingestellten Schweißstrom überschreitet. Diese Einstellung erleichtert den Start.

 7b HAUPTSTROM (I₂)




Im Modus WIG und MMA ist dies der Schweißstrom in Ampere.


7c ARC-FORCE

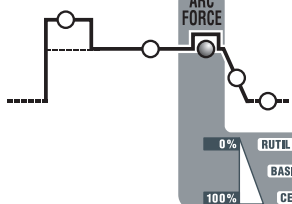

Im Modus MMA ist dies der dynamische Überstrom "ARC-FORCE" (Einstellbereich 0 bis 100%). Auf dem Display wird angezeigt, um wie viel Prozent der Wert den vorgewählten Schweißstrom überschreitet. Durch diese Einstellung kann flüssiger geschweißt werden, dem Verkleben der Elektrode am Werkstück wird entgegengewirkt, außerdem lassen sich mehreren Elektrodenarten nutzen.

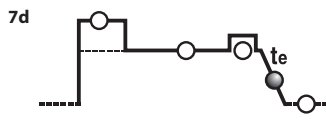

 Im WIG-Modus ist dies die Dauer der Endrampe (Einstellbereich 0.1 bis 10sec.). Mit ihr wird der Schweißkrater am Ende der Naht vermieden (von I₂ auf 0).



Im Modus WIG ist dies die Gasnachströmdauer in Sekunden (Einstellbereich OFF, 0.1÷10sec.). Sie schützt die Elektrode und das Schmelzbad vor Oxidation.

8- Drehknopf des Encoders für die Einstellung der mit der Taste (7) anwählbaren Schweißparameter.

9- Rote Led, weist die Maßeinheit aus.

10- Alphanumerisches Display.

11- LED zur ALARMMELDUNG (Störabschaltung der Maschine).

Die Rückstellung erfolgt automatisch bei Beseitigung der Alarmursache.

Mögliche Alarmmeldungen auf dem Display (10):

- "A. 1" : Der Thermoerschutz des Primärkreises hat ausgelöst.
 - "A. 2" : Der Thermoerschutz des Sekundärkreises hat ausgelöst.
 - "A. 3" : Der Überspannungsschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 4" : Der Unterspannungsschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 5" : Der primäre Übertemperaturschutz hat ausgelöst.
 - "A. 6" : Der Phasenausfallschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 7" : Übermäßige Staubablagerungen im Innern der Schweißmaschine, Rückstellung durch:
 - Reinigung des Maschineninnern;
 - Taste Display der Bedientafel.
 - "A. 8" : Hilfsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs.
- Beim Abschalten der Schweißmaschine kann für einige Sekunden der Hinweis "OFF" erscheinen.

Zur Beachtung: SPEICHERUNG UND ANZEIGE DER ALARME

Mit jedem Alarm werden auch die zum Zeitpunkt des Alarms bestehenden Maschineneinstellungen gespeichert. Die letzten 10 Alarme lassen sich wie folgt aufrufen:

Einige Sekunden lang den Knopf (6a) "FERNSTEUERUNG" drücken.

Auf dem Display erscheint "AY.X", wobei "Y" für die Alarmnummer (A0 ist der am kürzesten zurückliegende, A9 der am weitesten zurückliegende Alarm) und "X" für die Art des registrierten Alarms steht (1 bis 8, siehe AY.1 ... AY.8).

12- Grüne Led, Netzversorgung ist hergestellt.

4.2.3 Vorderes Bedienfeld Abb. D2

- 1- Schnellsteckbuchse Plus (+) für den Stecker des Schweißkabels.
- 2- Schnellsteckbuchse minus (-) für den Stecker des Schweißkabels.
- 3- Steckbuchse für den Anschluss des WIG-Brennerknopf-kabels (ABB. D2-a) und des WIG-Kontrollers (ABB. D2-b).
- 4- Verbindungsstück für den Anschluss des Gasschlauches des WIG-Brenners.
- 5- Bedienfeld.
- 6- Knöpfe für die Auswahl des Schweißverfahrens:

6a FERNBEDIENUNG



Gestattet es, die Schweißparameter im Wege der Fernbedienung zu steuern.

6b WIG - MMA



Betriebsart: Schweißen mit umhüllter Elektrode (MMA), WIG-Schweißen mit Hochfrequenzzündung des Lichtbogens (WIG HF) und WIG-Schweißen mit Kontaktzündung des Lichtbogens (WIG LIFT).

6c AC/DC



Im Modus WIG kann zwischen dem Gleichstromschweißen (DC) und dem Wechselstromschweißen (AC) gewählt werden (diese Funktion ist nur bei den AC/DC-Modellen vorhanden).

6d 2T - 4T - SPOT



Im WIG-Modus kann zwischen 2-Takt-Steuerung, 4-Takt-Steuerung oder Punktschweißtaktgeber (SPOT) gewählt werden.

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



Im WIG-Modus gestattet es der Knopf, zwischen den Schweißverfahren "pulsiert", "pulsiert vordefiniert" oder "Bi-Level" zu wählen. Wenn die LEDs erloschen sind, entspricht er dem Standardschweißprozess.

7- Knopf für die Auswahl der einzustellenden Parameter.


Der Knopf dient zur Auswahl des Parameters, der mit dem Encoderdrehknopf (9) eingestellt wird.

Der Wert und die Maßeinheit werden vom Display (10) und der Led (11) angezeigt.


Zur Beachtung: Die Parameter lassen sich beliebig einstellen. Es gibt jedoch Wertkombinationen, die für das Schweißen keine praktische Bedeutung haben und bei denen die Möglichkeit besteht, dass die Schweißmaschine nicht einwandfrei arbeitet.

Zur Beachtung: WIEDERHERSTELLUNG SÄMTLICHER WERKSEINSTELLUNGEN (RESET)

Drückt man die Knöpfe (8) beim Einschalten gleichzeitig, werden alle Schweißparameter auf den Standardwert zurückgesetzt.

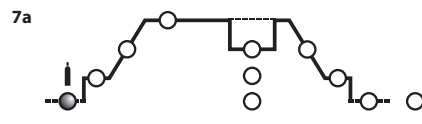

 
Im Modus WIG/HF ist dies die Gasvorströmdauer (PRE-GAS) in Sekunden (Einstellbereich OFF, 0.1÷10 sec.). Dadurch wird der Start erleichtert.



Im 2-Takt-WIG-Modus und im SPOT-Modus der Anfangsstrom I_s, der bei gedrücktem Brennerknopf für eine festgelegte Zeit aufrechterhalten wird (Einstellung in Ampere).


Im Modus 4-Takt-WIG ist dies der anfängliche Stromwert I_s, der für die gesamte Betätigungsdauer des Brennerknopfes aufrechterhalten wird (in Ampere).

 Im Modus MMA ist dies der dynamische Überstrom "HOT-START" (Einstellbereich 0 bis 100%). Auf dem Display wird angezeigt, um wie viel Prozent der Wert den vorgewählten Schweißstrom überschreitet. Durch diese Einstellung kann flüssiger geschweißt werden.




Im WIG-Modus die Dauer der Anfangsstromrampe (von I_s bis I₂) (Einstellbereich 0.1 bis 10sec.). Bei OFF ist keine Rampe vorhanden.

Die Parameter I_{START} und t_{START} können auch mit Pedalferrnsteuerung verwendet werden. Jedoch ist die Einstellung vor Betätigung des Steuerpedals vorzunehmen.

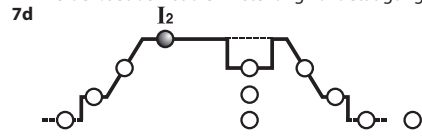


 In den Modi WIG AC/DC und MMA ist dies der Ausgangsstrom I₂. In den Modi PULSIERT und BI-LEVEL ist dies der höchste Strom (Maximalstrom). Der Parameter wird in Ampere gemessen.




In den Modi WIG 4-Takt BI-LEVEL und WIG 4-Takt PULSIERT ist I₁ der Stromwert, der während des Schweißens mit dem Hauptstromwert I₂ abwechseln kann. Der Wert wird in Ampere ausgedrückt.

 
Im Modus MMA ist dies der dynamische Überstrom "ARC-FORCE" (Einstellbereich 0 bis 100%). Auf dem Display wird angezeigt, um wie viel Prozent der Wert den vorgewählten Schweißstrom überschreitet. Durch diese Einstellung wird der Schweißvorgang flüssiger, dem Verkleben der Elektrode am Werkstück wird entgegengewirkt.



 
Im Modus WIG PULSIERT ist dies die Pulsationsfrequenz. Bei den AC/DC-Modellen ist dies im Modus WIG AC (bei abgeschalteter Pulsation) die Frequenz des Schweißstroms.




Im PULSIERTEN WIG-Modus ist dies das (prozentuale) Verhältnis zwischen der Zeit, in der sich der Strom auf dem höheren Pegel befindet (Hauptschweißstrom) und der gesamten Pulsationsperiode. Darüber hinaus bezeichnet der Parameter bei den AC/DC-Modellen im Modus WIG AC (bei deaktivierter Pulsation) ein Verhältnis zwischen der Zeit mit positivem Strom und der Zeit mit negativem Strom: Bei einem negativen Parameter ist die Erhitzung und der Einbrand in das Werkstück größer. Bei positivem Parameter ist die Schweißung oberflächlich sauberer, die Elektrode wird stärker erhitzt. Bei einem Wert von Null besteht in der AC-Frequenzperiode ein Gleichgewicht zwischen negativem und positivem Strom. (TAB. 4).

 

 Im Modus WIG (SPOT) ist dies die Schweißdauer (Einstellbereich 0.1 bis 10sec.).




 Im WIG-Modus die Dauer der Stromendrampe (von I₂ bis I_e) (Einstellbereich 0.1 bis 10sec.). Bei OFF ist keine Rampe vorgegeben.




Im Modus WIG 2-Takt ist dies der Endstrom I_e nur, wenn die ENDRAMPE (7k) auf einen Wert von über null eingestellt ist (>0.1 sec.).

 
Im Modus WIG 4-Takt ist dies der Endstrom I_e für die gesamte Betätigungsdauer des Brennerknopfes. Die Größen werden in Ampere ausgedrückt.



 Im Modus WIG die Gasnachströmdauer in Sekunden (Einstellbereich OFF, 0.1÷10sec.). Dadurch werden Elektrode und Schmelzbad vor Oxidation geschützt.



 Im Modus WIG AC ist dies das Produkt aus Strom * Vorheizzeit der Wolframelektrode beim Zünden des Lichtbogens.



Knöpfe "RECALL" und "SAVE" für die Speicherung und den Aufruf von individuellen Programmen.

9- Drehknopf des Encoders für die Einstellung der mit der Taste (7) anwählbaren Schweißparameter.

10- Alphanumerisches Display.

11- Rote Led für die Maßeinheit.

12- Grüne Led, Netzversorgung eingeschaltet.

13- LED zur ALARMMELDUNG (Störabschaltung der Maschine).

Die Rückstellung erfolgt automatisch bei Beseitigung der Alarmursache.

Mögliche Alarmmeldungen auf dem Display (10):

- "A. 1" : Der Thermoschutz des Primärkreises hat ausgelöst.
 - "A. 2" : Der Thermoschutz des Sekundärkreises hat ausgelöst.
 - "A. 3" : Der Überspannungsschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 4" : Der Unterspannungsschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 5" : Der primäre Übertemperaturschutz hat ausgelöst.
 - "A. 6" : Der Phasenausfallschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
 - "A. 7" : Übermäßige Staubablagerungen im Innern der Schweißmaschine, Rückstellung durch:
 - Reinigung des Maschineninneren;
 - Taste Display der Bedientafel.
 - "A. 8" : Hilfsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs.
 - "A. 9" : Auslösung der Schutzeinrichtung wegen zu geringen Drucks im Wasserkühlkreis des Brenners. Die Rückstellung erfolgt nicht automatisch.
- Beim Abschalten der Schweißmaschine kann für einige Sekunden der Hinweis "OFF" erscheinen.

Zur Beachtung: SPEICHERUNG UND ANZEIGE DER ALARME

Mit jedem Alarm werden auch die zum Zeitpunkt des Alarms bestehenden Maschineneinstellungen gespeichert. Die letzten 10 Alarme lassen sich wie folgt aufrufen:

Einige Sekunden lang den Knopf (6a) "FERNBEDIENUNG" drücken. Auf dem Display erscheint "AY.X", wobei "Y" für die Alarmnummer (A0 ist der am kürzesten zurückliegende, A9 der am weitesten zurückliegende Alarm) und "X" für die Art des registrierten Alarms steht (1 bis 9, siehe AY.1 ... AY.9).

4.3 SPEICHERN UND AUFRUFEN INDIVIDUELLER PROGRAMME

Einführung

Mit der Schweißmaschine lassen sich individuelle Arbeitsprogramme mit einem Parametersatz speichern (SAVE), der für eine bestimmte Schweißung gilt. Jedes eigene Programm kann jederzeit aufgerufen werden (RECALL), sodass der Benutzer die Schweißmaschine für eine bestimmte, bereits optimierte Arbeit "gebrauchsfertig" vorfindet. Die Schweißmaschine gestattet die Speicherung von 9 individuellen Programmen.

Vorgehensweise beim Speichern (SAVE)

Nach der optimalen Einstellung der Schweißmaschine für eine bestimmte Schweißung ist wie folgt vorzugehen (ABB. D2):

- a) Die Taste (8) "SAVE" 3 Sekunden lang drücken.
- b) Auf dem Display (10) erscheint "S_" und eine Nummer zwischen 1 und 9.
- c) Durch Drehen des Knopfes (9) die Nummer wählen, unter der das Programm gespeichert werden soll.
- d) Nochmals die Taste (8) "SAVE" drücken:
 - Wenn die Taste "SAVE" länger als 3 Sekunden gedrückt wird, ist das Programm korrekt gespeichert und es erscheint "YES";
 - Wird die Taste "SAVE" kürzer als 3 Sekunden gedrückt, ist das Programm nicht gespeichert und es erscheint "no".

Vorgehensweise beim Aufrufen (RECALL)

Wie folgt vorgehen (siehe ABB. D2):

- a) Die Taste (8) "RECALL" 3 Sekunden lang drücken.
- b) Auf dem Display (10) erscheint "r_" und eine Nummer zwischen 1 und 9.
- c) Durch Drehen des Knopfes (9) die Nummer wählen, unter der das zur Benutzung vorgesehene Programm gespeichert ist.
- d) Nochmals die Taste (8) "RECALL" drücken:
 - Wenn die Taste "RECALL" länger als 3 Sekunden gedrückt wird, ist das Programm korrekt aufgerufen worden und es erscheint "YES";
 - Wird die Taste "RECALL" kürzer als 3 Sekunden gedrückt, ist das Programm nicht aufgerufen worden und es erscheint "no".

ANMERKUNGEN:

- WÄHREND DER VORGÄNGE MIT DEN TASTEN "SAVE" UND "RECALL" IST DIE LED "PRG" ERLEUCHTET.
- EIN AUFGERUFENES PROGRAMM KANN BELIEBIG VOM BEDIENER GEÄNDERT WERDEN, ABER DIE GEÄNDERTEN WERTE WERDEN NICHT AUTOMATISCH GESPEICHERT. SOLLEN DIE NEUEN WERTE IM SELBEN PROGRAMM GESPEICHERT WERDEN, MUSS DER SPEICHERVORGANG DURCHFÜHRT WERDEN.
- DIE REGISTRIERUNG DER INDIVIDUELLEN PROGRAMME UND DIE ZUGEHÖRIGE SPEICHERUNG IHRER PARAMETER IST SACHE DES BETREIBERS.

4.4 Vorgehensweise für die AKTIVIERUNG und DEAKTIVIERUNG des Wasserkühlaggregats G.R.A. (falls ein solches vorhanden ist)

Vorgehensweise für die Deaktivierung:

- 1- Die Maschine mit dem Hauptschalter (2-ABB. C) einschalten. Hierzu gleichzeitig den rechten Knopf auf dem vorderen Feld (6e-ABB. D2) gedrückt halten.
- 2- Auf dem Display erscheint nach der Einschaltsequenz das Kürzel „G.ra - on“ (in der Werkseinstellung ist das Kühlaggregat aktiviert).
- 3- Den Einstellknopf des Encoders (9-ABB. D2) so drehen, dass auf dem Display „G.ra - OFF“ angezeigt wird.

4- Die Einstellung durch einmaliges Drücken der Taste (7-ABB. D2) bestätigen. Das Kühlaggregat wird so deaktiviert. Die Schweißmaschine kann ohne G.R.A. und ohne verpolten Stecker verwendet werden.

ACHTUNG! BEI VERWENDUNG DER SCHWEISSMASCHINE MIT ANGESCHLOSSEMEM KÜHLAGGREGAT IM MODUS „G.ra - OFF“ IST DAS KÜHLAGGREGAT NICHT VOLLSTÄNDIG VOR FEHLFUNKTIONEN GESCHÜTZT.

Vorgehensweise für die Aktivierung:

Die Reihenfolge wiederholen und das Kürzel „G.ra - on“ einstellen, wenn das Kühlaggregat aktiviert werden soll.

Anmerkung: Befindet sich die Schweißmaschine im Modus „G.ra - on“ und es ist aber kein Kühlaggregat angeschlossen, löst nach einigen Sekunden der Schutz wegen einer Fehlfunktion des Kühlkreislaufes aus (Kürzel „A. 9“).
Werkseinstellungen: „G.ra - on“.

5. INSTALLATION

ACHTUNG! VOR BEGINN ALLER ARBEITEN ZUR INSTALLATION UND ZUM ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG MUSS DIE SCHWEISSMASCHINE UNBEDINGT AUSGESCHALTET UND VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN. DIE STROMANSCHLÜSSE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHKUNDIGEM PERSONAL DURCHFÜHRT WERDEN.

5.1 EINRICHTUNG

Die Schweißmaschine von der Verpackung befreien, die lose gelieferten Teile sind zu montieren.

5.1.1 Zusammensetzen Stromrückleitungskabel und Klemme (ABB. E)

5.1.2 Zusammensetzen Schweißkabel und Elektrodenklemme (ABB. F)

5.2 AUFSTELLUNG DER SCHWEISSMASCHINE

Suchen Sie den Installationsort der Schweißmaschine so aus, daß der Ein- und Austritt der Kuhlflut nicht behindert wird (Zwangsumwälzung mit Ventilator, falls vorhanden); stellen Sie gleichzeitig sicher, daß keine leitenden Stäube, korrosiven Dämpfe, Feuchtigkeit u. a. angesaugt werden.

Um die Schweißmaschine herum müssen mindestens 250 mm Platz frei bleiben.


ACHTUNG! Die Schweißmaschine ist auf einer flachen, ausreichend tragfähigen Oberfläche aufzustellen, um das Umkippen und Verschieben der Maschine zu verhindern.


5.3 NETZANSCHLUSS

- Bevor die elektrischen Anschlüsse hergestellt werden, ist zu prüfen, ob die Daten auf dem Typenschild der Schweißmaschine mit der Netzspannung und frequenz am Installationsort übereinstimmen.

- Die Schweißmaschine darf ausschließlich mit einem Speisesystem verbunden werden, das einen geerdeten Nullleiter hat.

- Zum Schutz vor indirektem Kontakt müssen folgende Differenzialschalertypen benutzt werden:

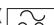- Typ A () für einphasige Maschinen;

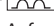- Typ B () für dreiphasige Maschinen.

- Um den Anforderungen der Norm EN 61000-3-11 (Flicker) gerecht zu werden, empfiehlt es sich, die Schweißmaschinen an den Schnittstellen des Versorgungsnetzes anzuschließen, die eine Impedanz von unter $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~) haben.

- Die Schweißmaschine genügt den Anforderungen der Norm IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Stecker und Buchse

Verbinden Sie mit dem Versorgungskabel einen Normstecker (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) mit ausreichender Stromfestigkeit und richten Sie eine Netzdose ein mit Schmelzsicherungen oder Leistungsschalter. Der zugehörige Erdungsanschluß muß mit dem Schutzleiter (gelbgrün) verbunden der Versorgungsleitung verbunden werden. In Tabelle (TAB.1) sind die empfohlenen Amperewerte der trägen Leitungssicherungen aufgeführt, die auszuwählen sind nach dem von der Schweißmaschine abgegebenen max. Nennstrom und der Versorgungsnennspannung.

ACHTUNG! Bei Mißachtung der obigen Regeln wird das herstellereitig vorgesehene Sicherheitssystem (Klasse I) ausgehebelt. Schwere Gefahren für die beteiligten Personen (z. B. Stromschlag) und Sachwerte (z. B. Brand) sind die Folge.

5.4 ANSCHLÜSSE DES SCHWEISSSTROMKREISES

ACHTUNG! BEVOR DIE FOLGENDEN ANSCHLÜSSE VORGENOMMEN WERDEN, IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGNUNGSNETZ GENOMMEN IST.

In Tabelle (TAB. 1) sind für den jeweiligen maximal abgegebenen Schweißstrom der Schweißmaschine die empfohlenen Werte für den Querschnitt des Schweißkabels aufgeführt (in mm²).

5.4.1 WIG-Schweißen

Anschluß des Brenners

- Das stromführende Kabel in die zugehörige Schnellanschlußklemme (-)/~ einfügen. Den dreipoligen Stecker (Brennerknopf) in die zugehörige Buchse einfügen. Die Gasleitung des Brenners mit dem zugehörigen Anschlußstück verbinden.

Anschluß Schweißstromrückleitungskabel

- Es ist möglichst nahe der Schweißstelle an das Werkstück oder die Metallbank anzuschließen, auf der das Werkstück ruht. Dieses Kabel muß an die Klemme mit dem Symbol (+) angeschlossen werden (~ für WIG-Maschinen, die das AC-Schweißen zulassen).

Anschluß an die Gasflasche

- Den Druckverminderer auf das Flaschenventil schrauben. Wenn mit Argongas gearbeitet wird, das zugehörige, als Zubehör erhältliche Reduzierstück zwischenschalten.

- Die Gaszuleitung an das Reduzierstück anschließen und die mitgelieferte Schelle festziehen.

- Die Stell-Ringmutter des Druckverminderers lockern, bevor das Flaschenventil geöffnet wird.

- Die Flasche öffnen und die Gasmenge (l/min) gemäß den Orientierungsdaten regeln, siehe Tabelle (TAB. 4); der Gaszustrom läßt sich bei Bedarf während des Schweißens mit der Ringmutter des Druckverminderers nachstellen. Prüfen Sie, ob die Leitungen und Anschlußstücke festsitzen.

ACHTUNG! Bei Abschluß der Arbeiten stets das Gasflaschenventil schließen.

5.4.2 MMA-Schweißen

Fast alle umhüllten Elektroden müssen mit dem Pluspol (+) des Generators verbunden werden, nur sauerumhüllte Elektroden mit dem Minuspol (-).

Anschluß Schweißkabel mit Elektrodenhalter

Das Schweißkabel hat am Ende eine spezielle Klemme zum Festhalten des nicht umhüllten Elektrodenteils.

Dieses Kabel wird an die Klemme mit dem Symbol (+) angeschlossen.

Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel

Es wird mit dem Werkstück oder der Metallbank verbunden, auf dem es aufliegt, und zwar so nah wie möglich an der Schweißnaht.

Dieses Kabel ist an die Klemme mit dem Symbol (-) anzuschließen.

Empfehlungen:

- Drehen Sie die Stecker der Schweißkabel so tief es geht in die Schnellanschlüsse (falls vorhanden), damit ein einwandfreier elektrischer Kontakt sichergestellt ist; andernfalls überhitzen sich die Stecker, verschleifen vorzeitig und büßen an Wirkung ein.
- Verwenden Sie möglichst kurze Schweißkabel.
- Vermeiden Sie es, anstelle des Schweißstrom-Rückleitungskabels metallische Strukturen zu verwenden, die nicht zum Werkstück gehören; dadurch wird die Sicherheit beeinträchtigt und möglicherweise nicht zufriedenstellende Schweißergebnisse hervorgebracht.

6. SCHWEISSEN: VERFAHRENSBESCHREIBUNG

6.1 WIG-SCHWEISSEN

Das WIG-Schweißen ist ein Verfahren, das die vom elektrischen Lichtbogen ausgehende Wärme nutzt. Der Bogen wird gezündet und aufrechterhalten zwischen einer nicht abschmelzenden Elektrode (Wolfram) und dem Werkstück. Die Wolframelektrode wird von einem Brenner gehalten, der geeignet ist, den Schweißstrom zu übertragen und die Elektrode ebenso wie das Schweißbad durch Inertgas (normalerweise Argon Ar 99.5%), das aus der Keramikdüse austritt, vor der atmosphärischen Oxidation zu schützen (ABB. G).

Damit die Schweißung gelingt, muß unbedingt der exakt richtige Elektrodendurchmesser mit dem exakt richtigen Stromwert verwendet werden, siehe Tabelle (TAB. 3).

Der normale Überstand der Elektrode über der Keramikdüse beträgt 2-3mm und kann beim Winkelschweißen bis zu 8mm erreichen.

Die Schweißung erfolgt durch Verschmelzen der beiden Nahränder. Für dünnwandige Werkstoffe, die auf geeignete Weise vorbereitet wurden (etwa bis zu 1 mm Dicke) ist kein Zusatzmaterial erforderlich (FIG. H).

Für größere Dicken sind Schweißstäbe erforderlich, die genauso zusammengesetzt sind wie der Grundwerkstoff und den geeigneten Durchmesser haben. Die Ränder sind auf geeignete Weise zu präparieren (ABB. I). Damit die Schweißung gelingt, sollten die Werkstücke sorgfältig gereinigt werden und frei von Oxiden, Öl, Fett, Lösungsmitteln etc. sein.

6.1.1 HF- und LIFT-Zündung

HF-Zündung:

Der Lichtbogen wird ohne Kontakt zwischen der Wolframelektrode und dem Werkstück von einem Funken gezündet, der von einem Hochfrequenzgenerator erzeugt wird. Diese Art der Zündung hat den Vorteil, daß keine Wolframeinschlüsse das Schweißbad verunreinigen und sich die Elektrode nicht abnutzt. Außerdem ist die einfache Zündung in allen Schweißlagen gewährleistet.

Vorgehensweise:

Bei der Annäherung der Elektrodenspitze an das Werkstück (2-3 mm) den Brennerknopf drücken. Die Zündung des von den HF-Impulsen übertragenen Lichtbogens abwarten, nach der Zündung des Lichtbogens das Schmelzbad bilden und entlang der Schweißnaht vorgehen.

Falls Schwierigkeiten mit der Zündung des Lichtbogens auftreten, obwohl sichergestellt ist, daß Gas zugeführt wird und obwohl die HF-Entladungen sichtbar sind, setzen Sie die Elektrode nicht zu lange der HF-Wirkung aus, sondern prüfen Sie, ob die Oberfläche unbeschädigt und wie die Spitze beschaffen ist. Bei Bedarf die Elektrode mit der Schleifscheibe abrichten. Am Ende des Zyklus sinkt der Stromwert mit der vorgegebenen Abstiegskennlinie auf Null.

LIFT-Zündung:

Der elektrische Lichtbogen wird gezündet, indem man die Wolframelektrode vom Werkstück entfernt. Diese Art der Zündung verursacht weniger Störungen durch elektrische Abstrahlungen und verringert die Wolframeinschlüsse und den Elektrodenschleiß auf ein Minimum.

Vorgehensweise:

Die Elektrodenspitze mit leichtem Druck auf dem Werkstück aufsetzen. Den Brennerknopf ganz durchdrücken und die Elektrode mit einigen Augenblicken Verzögerung um 2-3 mm anheben, bis der Lichtbogen gezündet ist. Die Schweißmaschine gibt anfänglich einen Strom I_{LIFT} . Nach einigen Momenten wird der eingestellte Schweißstrom bereitgestellt. Am Ende des Zyklus sinkt der Stromwert mit der vorgegebenen Abstiegskennlinie auf Null.

6.1.2 WIG DC-Schweißen

Das WIG DC-Verfahren eignet sich zum Schweißen sämtlicher niedrig und hoch legierten Kohlenstoffstähle sowie der Schwermetalle Kupfer, Nickel, Titan und ihrer Legierungen.

Zum WIG DC-Schweißen mit Elektrodenanschluß am Pol (-) wird grundsätzlich eine Elektrode mit 2% Thoriumanteil (roter Farbstreifen) oder eine Elektrode mit 2% Ceriumanteil (grauer Farbstreifen) benutzt.

Die Wolframelektrode muß axial mit der Schleifscheibe angespitzt werden, siehe ABB. L; achten Sie darauf, daß die Spitze genau konzentrisch ist, um die Ablenkung des Lichtbogens zu verhindern. Es ist wichtig, daß in Längsrichtung der Elektrode geschliffen wird. Die Elektrode ist - je nach Gebrauchsintensität und Verschleiß wiederholt in regelmäßigen Abständen nachzuschleifen. Geschliffen werden muß auch, wenn sie versehentlich verunreinigt, oxidiert, oder nicht korrekt verwendet wurde. Im Modus WIG DC kann im 2-Takt- (2T) oder im 4-Takt-Betrieb (4T) gearbeitet werden.

6.1.3 WIG-AC-Schweißen

Dieses Verfahren gestattet das Schweißen auf Metallen wie Aluminium und Magnesium, die auf ihrer Oberfläche eine schützende und isolierende Oxidschicht bilden. Wenn man den Schweißstrom umpolt, läßt sich mit Hilfe eines speziellen Mechanismus, "ionische Sandstrahlung" genannt, die oberflächliche Oxidschicht "aufbrechen". Die Spannung der Wolframelektrode ist abwechselnd positiv (EP) und negativ (EN). Während der Dauer EP wird das Oxid von der Oberfläche entfernt ("Reinigung" oder "Entzundern"), was die Bildung des Schweißbades ermöglicht. Während der Dauer EN ist die Schweißung möglich, weil der größte Wärmeeintrag in das Werkstück erreicht wird. Die Verstellbarkeit des Parameters Balance im Modus AC gestattet es, die Stromdauer EP auf ein Minimum zu reduzieren und den Schweißvorgang zu beschleunigen.

Größere Balance-Werte gestatten ein schnelleres Schweißen, tieferen Einbrand, einen stärker konzentrierten Lichtbogen, ein enger begrenztes Schweißbad und die geringe Erhitzung der Elektrode. Bei geringeren Werten wird das Werkstück sauberer. Wird mit einer zu niedrigen Balance gearbeitet, geraten der Lichtbogen und der deoxidierende Bereich breiter, die Elektrode überhitzt sich und bildet an der Spitze eine Kugel. Ferner wird die Zündfreundlichkeit und die Richtfähigkeit des Lichtbogens beeinträchtigt. Wird ein zu hoher Balance-Wert benutzt, so "verschmutzt" das Schweißbad mit dunklen Einschlüssen. Die Tabelle (TAB. 4) bietet eine Übersicht darüber, welche Auswirkungen es hat, wenn die Parameter beim AC-Schweißen verändert werden.

Im Modus WIG AC kann im 2-Takt- (2T) oder im 4-Takt-Betrieb (4T) gearbeitet werden.

Ferner gelten die Anleitungen zum Schweißverfahren.

In der Tabelle (TAB. 3) sind Orientierungsdaten aufgeführt für das Schweißen auf Aluminium. Am besten geeignet ist die Elektrode aus reinem Wolfram (Grüner Streifen).

6.1.4 Vorgehensweise

- Den Schweißstrom mit dem Griffknopf auf den gewünschten Wert regeln und bei Bedarf während des Schweißens an den tatsächlich erforderlichen Wärmeeintrag anpassen.
- Den Brennerknopf drücken und prüfen, ob das Gas einwandfrei aus dem Brenner strömt. Bei Bedarf die Zeiten der Gasvorströmung und Gasnachströmung vorgeben. Ihr Wert hängt von den Arbeitsbedingungen ab: Die Verzögerung der Gasnachströmung muss so bemessen sein, dass sich die Elektrode und das Bad nach Abschluss des Schweißvorgangs abkühlen können, ohne mit der Atmosphäre in Kontakt zu kommen (Oxidation und Verunreinigung wären die Folge).

Modus WIG mit 2Takt-Sequenz:

- Drückt man den Brennerknopf (P.T.) ganz durch, wird der Lichtbogen mit einem Strom I_{START} gezündet. Anschließend steigt die Stromstärke nach der Funktion der ANFANGSRAMPE bis auf den Wert des Schweißstroms.
- Zur Unterbrechung des Schweißvorgangs den Brennerknopf loslassen. Dadurch wird die gleitende Rückführung des Schweißstroms (falls die Funktion der ENDRAMPE aktiviert ist) oder das sofortige Erlöschen des Lichtbogens mit Gasnachströmung eingeleitet.

Modus WIG mit 4-Takt-Sequenz:

- Bei der ersten Betätigung des Knopfes wird der Lichtbogen mit dem Strom I_{START} gezündet. Wird der Knopf losgelassen, steigt die Stromstärke nach der Funktion der ANFANGSRAMPE bis zum Wert des Schweißstroms an. Dieser Wert wird auch dann aufrechterhalten, wenn der Knopf unbetätigt ist. Wenn der Knopf erneut gedrückt wird, sinkt die Stromstärke gemäß der ENDRAMPENFUNKTION bis auf I_{END} . Dieser Wert wird aufrechterhalten, bis der Knopf losgelassen, dadurch der Schweißzyklus beendet und die Gasnachströmung eingeleitet wird. Wird der Knopf hingegen in der Phase der ENDRAMPE losgelassen, endet der Schweißzyklus augenblicklich unter Einleitung der Gasnachströmung.

Modus WIG mit 4-Takt-Sequenz und BI-LEVEL:

- Bei der ersten Betätigung des Knopfes wird der Lichtbogen mit einem Stromwert von I_{START} gezündet. Beim Loslassen des Knopfes steigt der Strom gemäß der ANFANGSRAMPE auf den Schweißstromwert an. Dieser Wert wird auch dann aufrechterhalten, wenn der Knopf unbetätigt ist. Bei jeder nun folgenden Betätigung des Knopfes (der Abstand zwischen Betätigung und Loslassen darf nur kurz sein), schwankt der Strom zwischen dem Sollwert des Parameters BI-LEVEL I_1 und dem Hauptstromwert I_2 .
- Hält man den Knopf länger gedrückt, nimmt der Schweißstrom gemäß der ENDRAMPENFUNKTION bis auf I_{END} ab. Letzterer Wert wird aufrechterhalten, bis der Knopf losgelassen und dadurch der Schweißzyklus unter Einleitung der Gasnachströmung beendet wird. Lässt man den Knopf dagegen während der Phase der ENDRAMPE los, endet der Schweißvorgang augenblicklich und die Gasnachströmung wird eingeleitet (ABB. M).

6.2 MMA SCHWEISSEN

- Befolgen Sie auf jeden Fall die Angaben des Herstellers über die Art der Elektrode, die richtige Polarität sowie den optimalen Stromwert.
- Der Schweißstrom wird in Abhängigkeit zum Elektrodendurchmesser und zum verwendeten Arbeitsstück bestimmt. In der Folge die Stromwerte im Vergleich zum Durchmesser:

Ø Elektrodendurchmesser (mm)	Schweißstrom (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Beachten Sie, daß bei gleichbleibendem Elektrodendurchmesser höhere Stromwerte für Schweißarbeiten in der Ebene und niedrigere Werte für Schweißen in der Vertikale oder über dem Kopf vorwendet werden müssen.
- Die mechanischen Eigenschaften der Schweißnaht werden nicht nur von der gewählten Stromstärke bestimmt, sondern auch von den anderen Schweißparametern wie der Lichtbogenlänge, der Ausführungsgeschwindigkeit und, dem Durchmesser und der Güte der Elektroden (Elektroden werden am besten in den entsprechenden Packungen oder Behältern aufbewahrt, wo sie vor Feuchtigkeit geschützt sind).
- Die Schweißseigenschaften hängen auch vom ARC-FORCE-Wert (dynamisches Verhalten) der Schweißmaschine ab. Dieser Parameter kann am Bedienfeld oder über die Fernbedienung mit Hilfe von 2 Potentiometern eingestellt werden.
- Bitte beachten Sie, daß hohe Werte der Funktion ARC-FORCE einen höheren Einbrand hervorrufen und das Schweißen in jeder Lage typischerweise mit basischen Elektroden ermöglichen. Niedrige ARC-FORCE-Werte bringen einen weichen Lichtbogen ohne Spritzer hervor, gearbeitet wird typischerweise mit Rutilelektroden.
- Die Schweißmaschine ist zudem mit den Vorrichtungen HOT START und ANTI STICK ausgestattet, die den Start unterstützen und verhindern, daß die Elektrode mit dem Werkstück verklebt.

6.2.1 Arbeitsvorgang

- Halten Sie sich die Maske VOR DAS GESICHT und reiben Sie die Elektrodenspitze auf dem Werkstück so, als ob Sie ein Zündholz anzünden. Das ist die korrekte Art, den Bogen zu zünden.

ACHTUNG: STECHEN SIE NICHT mit der Elektrode am Werkstück herum, da sonst der Mantel der Elektrode beschädigt werden könnte und damit das Entzünden des Bogens erschwert wird.

- Sobald sich der Bogen entzündet hat, halten Sie die Elektrode in dem Abstand, dem dem Elektrodendurchmesser entspricht, vom Werkstück entfernt. Halten Sie nun diesen Abstand so konstant wie möglich während des Schweißens ein. Beachten Sie, daß der Stellwinkel der Elektrode in Arbeitsrichtung ungefähr 20-30 Grad betragen soll.
- Am Ende der Schweißnaht führen Sie die Elektrode leicht gegen die Arbeitsrichtung zurück, um den Krater zu füllen. Dann heben Sie ruckartig die Elektrode aus dem Schweißbad, um so den Bogen auszuschließen (ANSICHTEN DER SCHWEISSNAHT - ABB. N).

7. WARTUNG



ACHTUNG! VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGNUNGSNETZ GETRENNT IST.

7.1 PLANMÄSSIGE WARTUNG

Die planmäßigen Wartungstätigkeiten können vom Schweißer übernommen werden.

7.1.1 Brenner

- Der Brenner und sein Kabel sollten möglichst nicht auf heiße Teile gelegt werden, weil das Isoliermaterial schmelzen würde und der Brenner bald betriebsunfähig wäre.
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob die Leitungen und Gasanschlüsse dicht sind.

- Verbinden Sie sorgfältig die Elektrodenklemme und die Zangentragspindel mit dem Durchmesser der gewählten Elektrode, um Überhitzungen, widrige Gasverteilung und damit zusammenhängende Fehlfunktionen zu verhindern.
- Mindestens einmal täglich ist der Brenner auf seinen Abnutzungszustand und daraufhin zu prüfen, ob die Endstücke des Brenners richtig angebracht sind: Düse, Elektrode, Elektrodenhalter, Gasdiffusor.

7.2 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

UNTER DIE AUSSERORDENTLICHE WARTUNG FALLENDE TÄTIGKEITEN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHLEUTEN IM BEREICH DER ELEKTROMECHANIK UND NACH DER TECHNISCHEN NORM IEC/EN 60974-4 AUSGEFÜHRT WERDEN.



VORSICHT! BEVOR DIE TAFELN DER SCHWEISSMASCHINE ENTFERNT WERDEN, UM AUF IHR INNERES ZUZUGREIFEN, IST SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ABGESCHALTET UND VOM VERSORGNUNGSNETZ GETRENNT IST.

Werden Kontrollen durchgeführt, während das Innere der Schweißmaschine unter Spannung steht, besteht die Gefahr eines schweren Stromschlages bei direktem Kontakt mit spannungsführenden Teilen oder von Verletzungen beim direkten Kontakt mit Bewegungselementen.

- In regelmäßigen Zeitabständen, die von den Einsatzbedingungen und dem Staubgehalt in der Umgebung abhängen, muss das Innere der Schweißmaschine inspiziert werden. Staubablagerungen auf elektronischen Platinen sind mit einer sehr weichen Bürste und geeigneten Lösemitteln zu entfernen.
- Wenn Gelegenheit besteht, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse festsitzen und ob die Kabelisolierungen unversehrt sind.
- Nach Beendigung dieser Arbeiten werden die Tafeln der Schweißmaschine wieder angebracht und die Feststellschrauben wieder vollständig angezogen.
- Vermeiden Sie unter allen Umständen, bei geöffneter Schweißmaschine zu arbeiten.
- Nach Abschluss der Wartung oder Reparatur sind die Anschlüsse und Verkabelungen wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Achten Sie darauf, dass diese nicht mit beweglichen Teilen oder solchen Teilen in Berührung kommen, die hohe Temperaturen erreichen können. Alle Leiter wieder wie zuvor bündeln, wobei darauf zu achten ist, dass die Hochspannungsanschlüsse des Primärtrafos von den Niederspannungsanschlüssen der Sekundärtrafos getrennt gehalten werden. Verwenden Sie alle originalen Unterlegscheiben und Schrauben, um das Gehäuse wieder zu schließen.

8. FEHLERSUCHE

FALLS DAS GERÄT UNBEFRIEDIGEND ARBEITET, SOLLTEN SIE, BEVOR SIE EINE SYSTEMATISCHE PRÜFUNG VORNEHMEN ODER SICH AN EIN SERVICEZENTRUM WENDEN FOLGENDES BEACHTEN:

- Der Schweißstrom muß an den Durchmesser und den Typ der Elektrode angepaßt werden.
- Wenn der Hauptschalter auf ON steht, die Korrekte Lampe angeschaltet ist, wenn dem nicht so ist, liegt der Fehler normaler weise an der Versorgungsleitung (Kabel, Stecker u/o Steckdose, Sicherungen etc.).
- Der gelbe Led, der den Eingriff der thermischen Sicherheit der Ober- und Unterspannung oder von einem Kurzschluss anzeigt, nicht eingeschaltet ist.
- Sich versichern, dass das Verhältnis der nominalen Intermittenz beachtet worden ist; im Fall des Eingriffs des thermischen Schutzes auf die natürliche Abkühlung der Maschine warten und die Funktion des Ventilators kontrollieren.
- Kontrollieren Sie die Leitungsspannung: Wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, bleibt die Schweißmaschine ausgeschalte.
- Kontrollieren, dass kein Kurzschluss am Ausgang der Maschine ist, in diesem Fall muss man die Störung beseitigen.
- Die Anschlüsse an den Schweißstromkreis müssen korrekt durchgeführt worden sein. Vorallem die Massekabelklemme sollte fest am Werkstück befestigt sein und keine Isoliermaterialien (z.B. Lack) dazwischen liegen.
- Das Schutzgas soll korrekt (Argon 99.5%) und in der richtigen Menge verwendet werden.

	стр.		стр.
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ	33	5.4.1 Сварка TIG	37
2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	34	5.4.2 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ	37
2.1 ВВЕДЕНИЕ	34	6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	37
2.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ	34	6.1 СВАРКА TIG	37
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	34	6.1.1 Возбуждение HF и LIFT	37
3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ	34	6.1.2 Сварки TIG DC	37
3.2 ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	34	6.1.3 Сварка TIG AC	37
4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА	34	6.1.4 Процедура	37
4.1 БЛОК-СХЕМА	34	6.2 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ	37
4.2 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ	34	6.2.1 Выполнение	37
4.2.1 Задняя панель (PIS.C)	34	7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38
4.2.2 Передняя панель PIS.D1	34	7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	38
4.2.3 Передняя панель PIS.D2	35	7.1.1 Горелка	38
4.3 СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ	36	7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	38
4.4 Режим ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ узла охлаждения воды G.R.A. (если предусмотрено)	36	8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	38
5. УСТАНОВКА	36		
5.1 СБОРКА	36		
5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима (PIS.E)	36		
5.1.2 Сборка кабеля/сварки - зажима держателя электрода (PIS.F)	36		
5.2 Расположение аппарата	36		
5.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ	36		
5.3.1 ВИЛКА И РОЗЕТКА	36		
5.4 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ	36		

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С ИНВЕРТОРОМ ДЛЯ СВАРКИ TIG И MMA ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Примечание: В приведенном далее тексте используется термин варочный аппарат".

1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ

Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным использованием сварочного аппарата и ознакомлен с рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с соответствующими нормами защиты и аварийными ситуациями.

(См. также стандарт "EN 60974-9: Оборудование для дуговой сварки. Часть 9: Установка и использование").



- Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, подаваемое генератором, возрастает и может быть опасно.
- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед проведением любых работ по соединению кабелей сварки, мероприятий по проверке и ремонту.
- Выключать сварочный аппарат и отсоединять питание перед тем, как заменить изношенные детали сварочной горелки.
- Выполнить электрическую установку в соответствии с действующим законодательством и правилами техники безопасности.
- Соединять сварочную машину только с сетью питания с нейтральным проводником, соединенным с заземлением.
- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с заземлением защиты.
- Не пользоваться аппаратом в сырых и мокрых помещениях, и не производите сварку под дождем.
- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с плохим контактом в соединениях.



- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержат жидкие или газообразные горючие вещества.
- Не проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлоросодержащими растворителями или вблизи от указанных веществ.
- Не проводить сварку на резервуарах под давлением.
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумагу, тряпки и т.д.).
- Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. Необходимо систематически проверять воздействие дымов сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.
- Избегайте нагревания баллона различными источниками тепла, в том числе и прямыми солнечными лучами (если используется).



- Обеспечьте должную электрическую изоляцию между горелкой, обрабатываемой деталью и заземленными металлическими деталями, которые могут находиться вблизи (в радиусе досягаемости). Как правило, это можно обеспечить, используя перчатки, обувь, головные уборы и одежду, предусмотренные для этих целей и посредством использования изоляционных подставок или ковриков.
- Всегда защищайте глаза, используя соответствующие фильтры, соответствующие требованиям стандартов UNI EN 169 или UNI EN 379, установленные на масках или касках, соответствующих требованиям стандарта UNI EN 175.
- Используйте специальную защитную огнестойкую одежду (соответствующую требованиям стандарта UNI EN 11611) и сварочные перчатки (соответствующие требованиям стандарта UNI EN 12477), следя за тем, чтобы эпидермис не подвергся бы воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, излучаемых дугой; необходимо также защитить людей, находящихся вблизи сварочной дуги, используя неотражающие экраны или тенты.
- Уровень шума: Если вследствие выполнения особенно интенсивной сварки ежедневный уровень воздействия на работников (LEPd) равен или превышает 85 дБ(А), необходимо использовать индивидуальные средства защиты (таб. 1).



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ

Электрический ток, протекающий через любой проводник, создает локальные электромагнитные поля (ЭМП). Сварочный ток создает ЭМП вокруг сварочной цепи и сварочного аппарата.

Электромагнитные поля могут мешать работе некоторых медицинских устройств (например, электрокардиостимуляторов, респираторного оборудования, металлических протезов и др.).

Необходимо предпринять надлежащие меры предосторожности по отношению к пользователям этих устройств. Например, запретите им приближаться к зоне использования сварочного аппарата или проведите индивидуальную оценку рисков для сварщиков.

Этот сварочный аппарат соответствует требованиям технических стандартов для изделий, предназначенных исключительно для использования в промышленной среде и в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие требованиям о предельном воздействии электромагнитных полей на людей в бытовых условиях.

Все операторы должны соблюдать перечисленные ниже правила, чтобы свести к минимуму воздействие ЭМП сварочной цепи:

- расположите сварочные кабели вблизи друг от друга. По возможности скрепите их клейкой лентой;
- следите за тем, чтобы ваша голова и туловище находилось как можно дальше от сварочной цепи;
- категорически запрещается оборачивать сварочные кабели вокруг металлических предметов или тела;
- не выполняйте сварку, находясь внутри сварочной цепи;
- следите за тем, чтобы оба сварочных кабеля находились с одной стороны тела;
- подключите кабель возврата сварочного тока к свариваемой детали как можно ближе к выполняемому соединению;
- не осуществляйте сварку рядом со сварочным аппаратом;
- все операторы должны соблюдать требуемое минимальное расстояние, указанное в листке данных ЭМП;
- расстояние от источника ЭМП в точке, за пределами которой воздействие составляет менее 20% от минимального допустимого значения: $d = 65$ см.



Оборудование класса A:

Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому стандарту изделия для использования исключительно в промышленной среде в профессиональных целях. Не гарантируется соответствие требованиям электромагнитной совместимости в бытовых помещениях и в помещениях, прямо соединенных с электросетью низкого напряжения, подающей питание в бытовые помещения.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПЕРАЦИИ СВАРКИ:

- в помещении с высоким риском электрического разряда.
 - в пограничных зонах.
 - при наличии возгораемых и взрывчатых материалов.
- НЕОБХОДИМО, чтобы "ответственный эксперт" предварительно оценил риски и работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в ситуации тревоги.
- НЕОБХОДИМО использовать технические средства защиты, описанные в разделах 7.10; A.8; A.10. стандарта "EN 60974-9: Оборудование для дуговой сварки. Часть 9: Установка и использование".
- НЕОБХОДИМО запретить сварку, когда рабочий приподнят над полом, за исключением случаев, когда используются платформы безопасности.
 - НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ ГОРЕЛКАМИ: работа с несколькими сварочными аппаратами на одной детали или на соединенных электрически деталях возможна генерация опасной суммы "холостого" напряжения между двумя различными держателями электродов или горелками, до значения, могущего в два раза превысить допустимый предел. Квалифицированному специалисту необходимо поручить приборное измерение для выявления рисков и выбора подходящих средств защиты согласно разделу 7.9. стандарта "EN 60974-9: Оборудование для дуговой сварки. Часть 9: Установка и использование".



ИСТАТОЧНЫЙ РИСК

ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от предусмотренных (напр. Размораживание труб водопроводной сети).

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Этот сварочный аппарат является источником тока для дуговой сварки, специально изготовленный для выполнения сварки TIG (DC) (AC/DC с возбуждением HF или LIFT для сварки MMA электродами с покрытием (рутиловые, кислотные, щелочные)).

Особыми характеристиками данного сварочного аппарата (ИНВЕРТЕР), являются высокая скорость и точность регулирования, которые обеспечивают прекрасное качество сварки.

Регулирование системой "инвертер" на входе в линию питания (первичную) приводит к резкому сокращению объема, как трансформатора, так и выпрямляющего сопротивления, позволяя создать сварочный аппарат очень небольшого веса и объема, подчеркивая качества подвижности и легкости в работе.

2.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ

- Адаптер баллона с аргонном.
- Обратный кабель тока сварки, укомплектованный зажимом заземления.
- Ручное дистанционное управление при помощи 1 потенциометра.
- Ручное дистанционное управление 2 потенциометрами.
- Дистанционное управление при помощи педали.
- Набор для сварки MMA.
- Набор для сварки TIG.
- Само-затемняющаяся маска: с фиксированным или регулируемым фильтром.
- Патрубок для газа и газовая трубка для соединения баллона с аргонном.
- Редуктор давления с манометром.
- Горелка для сварки TIG.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ

Технические данные, характеризующие работу и пользование аппаратом, приведены на специальной табличке, их разъяснение дается ниже:

Рис. А

- 1- Соответствует Европейским нормам безопасности и требованиям к конструкции дуговых сварочных аппаратов.
- 2- Наименование и адрес изготовителя.
- 3- Название модели.
- 4- Внутренняя структурная схема сварочного аппарата.
- 5- Символ предусмотренного типа сварки.
- 6- Символ S: указывает, что можно выполнять сварку в помещении с повышенным риском электрического шока (например, рядом с металлическими массами).
- 7- Символ питающей сети:
Однофазное переменное напряжение.
Трехфазное переменное напряжение.
- 8- Степень защиты корпуса.
- 9- Параметры электрической сети питания:
- U_1 : переменное напряжение и частота питающей сети аппарата (максимальный допуск $\pm 10\%$).
- $I_{1\text{ макс}}$: максимальный ток, потребляемый от сети.
- $I_{1\text{ эф}}$: эффективный ток, потребляемый от сети.
- 10- Параметры сварочного контура:
- U_2 : максимальное напряжение без нагрузки (открытый контур сварки).
- I_2/U_2 : ток и напряжение, соответствующие нормализованным производимые аппаратом во время сварки.
- X: коэффициент прерывистости работы. Показывает время, в течении которого аппарат может обеспечить указанный в этой же колонке ток. Коэффициент указывается в % к основному 10 - минутному циклу. (например, 60 % равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным перерывом, и т. Д.).
В случае превышения рабочих параметров (указанных для температуры окружающей среды 40°C) срабатывают устройства термической защиты (сварочный аппарат остается в режиме ожидания, пока температура не вернется в допустимый диапазон).
- A/V-A/V: указывает диапазон регулировки тока сварки (минимальный/максимальный) при соответствующем напряжении дуги.
- 11- Серийный номер. Идентификация машины (необходим при обращении за технической помощью, запасными частями, проверке оригинальности изделия).
- 12- : Величина плавких предохранителей замедленного действия, предусматриваемых для защиты линии.
- 13- Символы, соответствующие правилам безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая техника безопасности для дуговой сварки".

Примечание: Пример идентификационной таблички является указательным для объяснения значения символов и цифр: точные значения технических данных вашего аппарата приведены на его табличке.

3.2 ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- **СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ:** смотри таблицу 1 (ТАБ.1).
- **ГОРЕЛКА:** смотри таблицу 2 (ТАБ.2).

Вес сварочного аппарата указан в таблице 1 (ТАБ.1).

4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

4.1 БЛОК-СХЕМА

Сварочный аппарат в основном состоит из силовых блоков и блоков управления, изготовленных на базе печатных плат и оптимизированных для обеспечения максимальной надежности и снижения техобслуживания.

Этот сварочный аппарат управляется микропроцессором, позволяющим задавать большое количество параметров для того, чтобы обеспечить оптимальную сварку в любых условиях и на любом материале. Для того, чтобы полностью использовать характеристики, необходимо знать рабочие возможности.

Описание (РИС. В)

- 1- Вход однофазной линии питания, блок выпрямителя и сглаживающих конденсаторов.
- 2- Мост переключения на транзисторах (IGBT) и приводы; переключает выпрямленное напряжение линии на переменное напряжение с высокой частотой, а также выполняет регулирование мощности, в зависимости от требуемого тока/напряжения сварки.
- 3- Трансформатор с высокой частотой; первичная обмотка получает питание в виде преобразованного напряжения от блока 2; он выполняет функцию адаптации напряжения и тока к величинам, необходимым для выполнения дуговой сварки и одновременно для гальванической изоляции цепи сварки от линии питания.

- 4- Вторичный мост-выпрямитель со сглаживающим индуктивным сопротивлением; переключает напряжение / переменный ток, подаваемые на вторичную обмотку, на постоянный ток / напряжение с очень низкими колебаниями.
- 5- Мост переключения на транзисторах (IGBT) и приводы; преобразует вторичный выходной ток с постоянного на переменный, для сварки TIG AC (если имеются).
- 6- Электронное оборудование для контроля и регулирования; мгновенно контролирует величину тока сварки и сравнивает ее с заданной оператором величиной; модулирует управляющие импульсы приводов IGBT, которые выполняют регулирование.
- 7- Логика управления работой сварочного аппарата: устанавливает циклы сварки, управляет исполнительными механизмами, ведет наблюдение за системами безопасности.
- 8- Панель установки и визуализации параметров и режимов функционирования.
- 9- Генератор зажигания HF (если имеются).
- 10- Электрореле защитного газа EV.
- 11- Вентилятор охлаждения сварочного аппарата.
- 12- Дистанционное регулирование.

4.2 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ

4.2.1 Задняя панель (РИС. С)

- 1- Кабель питания (2 полюса + заземление (1~)), (3 полюса + заземление (3~)).
- 2- Главный выключатель O/OFF - I/O.N.
- 3- Патрубок для соединения газовой трубки (редуктор давления баллона - сварочного аппарата).
- 4- Соединитель для дистанционного управления: 14 полюсами, расположенными на задней части, к сварочному аппарату можно присоединять 3 различных типа дистанционного управления. Каждое устройство распознается автоматически и позволяет регулировать следующие параметры:
- Дистанционное управление с одним потенциометром: повернув рукоятку потенциометра, можно изменять главный ток с минимума на максимум. Регулирование главного тока исключительно для дистанционного управления.
- Дистанционное управление с педалью: величина тока определяется положением педали. В режиме TIG 2 TEMPI (2 ЦИКЛА), давление на педаль дополнительно выполняет функцию команды пуска машины, вместо кнопки горелки.
- Дистанционное управление с двумя потенциометрами: Первый потенциометр регулирует главный ток. Второй потенциометр регулирует другой параметр, который зависит от включенного режима сварки. Повернув данный потенциометр, показывается параметр, который изменяется (который уже невозможно контролировать рукояткой панели). Значение второго потенциометра следующее: ARC FORCE (СИЛА ДУГИ), в режиме MMA, и КОНЕЧНАЯ РАМПА в режиме TIG.
- Контроллер горелки TIG с потенциометром (если предусмотрено): контроллер TIG позволяет регулировать ток, используя горелку с потенциометром.

4.2.2 Передняя панель РИС. D1

- 1- Быстрая положительная розетка (+) для соединения кабеля сварки.
- 2- Быстрая отрицательная розетка (-) для соединения кабеля сварки.
- 3- Соединитель для соединения кабеля кнопки горелки.
- 4- Соединитель для соединения трубы газа горелки TIG.
- 5- Панель управления.
- 6- Кнопки для выбора режима сварки:

6a ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Позволяет осуществлять управление параметрами сварки с дистанционного устройства управления.

6b MMA TIG LIFT



Режим работы: сварка электродом с покрытием (MMA) и сварка TIG с возбуждением дуги при контакте (TIG LIFT).

7- Кнопка для выбора задаваемых параметров.

Кнопка выбирает параметр для регулирования при помощи ручки кодера (8);


Величина и единица измерения показываются соответственно на дисплее (10) и на индикаторе (9).

ПРИМ.: Настройка параметров свободна. Однако существуют сочетания значений, которые не имеют никакого практического значения для сварки; в таком случае сварочный аппарат может работать неправильно.

ПРИМ.: ПЕРЕНАСТРОЙКА ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ, ЗАДАННЫХ НА ЗАВОДЕ (СБРОС - RESET)


Нажав на кнопку (7) при включении возвращаются значения по умолчанию всех параметров сварки.

7a HOT START

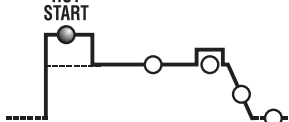


В режиме MMA представляет начальный сверхток "HOT START" (регулирование 0-100) с указанием на дисплее процентного возрастания, относительно выбранной величины тока сварки. Эта настройка улучшает пуск.

 7b ГЛАВНЫЙ ТОК (I₂)




В режиме TIG, MMA представляет ток сварки, измеренный в амперах.

7с **ARC-FORCE (Сила дуги)**

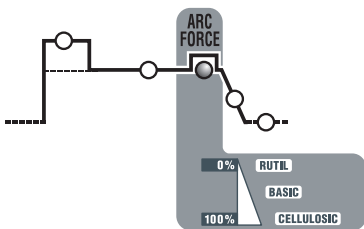


В режиме MMA представляет динамический сверхток "ARC-FORCE" (регулирование 0÷100%) с указанием на дисплее процентного возрастания, относительно выбранной ранее величины тока сварки. Это регулирование улучшает текучесть сварки, помогает избежать приклеивания электрода к детали и позволяет использовать различные типы электродов.

 7d **КОНЕЧНАЯ РАМПА (t_f)**



В режиме TIG представляет время конечной ramпы (регулирование 0.1÷10 сек.); позволяет избежать формирования кратера в конце сварочного шва (от I_2 до 0).

 7e **POSTGAS (ГАЗ ПОСЛЕ СВАРКИ)**



В режиме TIG представляет время подачи газа после сварки, выраженное в секундах (регулирование OFF, 0.1÷10 сек.); защищает электрод и расплав сварки от окисления.

- 8- Ручка кодера для настройки параметров сварки, выбираемых кнопкой (7);
- 9- Красный индикатор, указывает единицы измерения.
- 10- Буквенно-цифровой дисплей.
- 11- **СВЕТОДИОД СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ (машина заблокирована).** Восстановление автоматическое после устранения причины, вызвавшей тревогу. Сообщения тревоги, показываемые на дисплее (10):
 - "A. 1" : срабатывание температурной защиты первичного контура.
 - "A. 2" : срабатывание температурной защиты вторичного контура.
 - "A. 3" : срабатывание защиты от сверхнапряжения линии питания.
 - "A. 4" : срабатывание защиты от низкого напряжения линии питания.
 - "A. 5" : срабатывание защиты от слишком высокой температуры первичного контура.
 - "A. 6" : срабатывание защиты от отсутствия фазы линии питания.
 - "A. 7" : избыточное отложение пыли внутри сварочного аппарата, восстановление при помощи:
 - внутренняя очистка машины;
 - кнопка дисплея панели управления.
 - "A. 8" : Вспомогательное напряжение вне нужного диапазона.
 После отключения сварочного аппарата в течение нескольких секунд может быть видна сигнализация "OFF".

ПРИМ.: ЗАПОМИНАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОГ

При каждой тревоге запоминаются настройки машины. Можно вызывать последние 10 тревог, как указано далее:
 В течение нескольких секунд нажать на кнопку (6а) "AY.X", где "Y" указывает на номер тревоги (A0 более поздняя тревога, A9 более ранняя тревога) и "X" указывает на тип зарегистрированной тревоги (от 1 до 8, смотри AY.1 ... AY.8).

12- **Зеленый индикатор, мощность подключена.**

4.2.3 **Передняя панель PIS. D2**

- 1- Быстрая положительная розетка (+) для соединения кабеля сварки.
- 2- Быстрая отрицательная розетка (-) для соединения кабеля сварки.
- 3- Соединитель для подключения кабеля кнопки горелки TIG (PIS. D2-a) и контроллера TIG (PIS. D2-b).
- 4- Соединитель для соединения трубы газа горелки TIG.
- 5- Панель управления.
- 6- Кнопки для выбора режима сварки:

6а **ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



Позволяет перенести управление параметрами сварки на дистанционное устройство управления.

6b **TIG - MMA**



 
Режим работы: сварка электродом с покрытием (MMA), сварка TIG с возбуждением дуги с высокой частотой (TIG HF) и сварка TIG с возбуждением дуги при контакте (TIG LIFT).

6с **AC/DC**



В режиме TIG позволяет выбирать между сваркой при постоянном токе (DC) и сваркой при переменном токе (AC) (эта функция имеется только у моделей AC/DC).

6d **2T - 4T - SPOT**



В режиме TIG позволяет выбирать между двухтактным, четырехтактным управлением или синхронизатором точечной сварки (SPOT).

6е **PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL**



В режиме TIG позволяет выбирать между процессом импульсной сварки, заранее заданной импульсной сварки или двухуровневой сварки (bi-level). При наличии выключенных индикаторов используется процесс стандартной сварки.

7- **Кнопка для выбора задаваемых параметров.**

Кнопка выбирает параметр для регулирования при помощи ручки кодера (9);

 
Величина и единица измерения показывается соответственно на дисплее (10) и на индикаторе (11).

ПРИМ.: Настройка параметров свободная. Однако существуют сочетания значений, которые не имеют никакого практического значения для сварки; в таком случае сварочный аппарат может работать неправильно.

ПРИМ.: ПЕРЕНАСТРОЙКА ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ, ЗАДАННЫХ НА ЗАВОДЕ (СБРОС - RESET)

Одновременно нажав на кнопку (8) при включении возвращаются значения по умолчанию для всех параметров сварки.

7а **PRE-GAS (ГАЗ ПЕРЕД СВАРКОЙ)**



В режиме TIG/HF представляет собой время предварительной подачи газа в секундах (регулирование OFF, 0.1÷10 сек.). Улучшает пуск сварки.

7b **НАЧАЛЬНЫЙ ТОК (I_{START})**



В режиме TIG 2 такта и SPOT представляет собой начальный ток I_S , который поддерживается в течение определенного времени, при нажатии на кнопку горелки (регулирование в амперах).

В режиме TIG 4 такта представляет собой начальный ток I_S , который поддерживается в течение всего времени нажатия на кнопку горелки (регулирование в амперах).

В режиме MMA представляет собой динамический сверхток "HOT START" (регулирование 0÷100%). С указанием на дисплее процентного возрастания, относительно выбранной величины тока сварки. Эта настройка улучшает текучесть сварки.

 
7с **НАЧАЛЬНАЯ РАМПА (t_{START})**



В режиме TIG представляет собой время начальной ramпы тока (от I_S до I_2) (регулирование 0.1÷10 секунд). В режиме OFF (ВЫКЛ.) ramпа отсутствует.


Параметры I_{START} и t_{START} можно использовать также с педалью дистанционного управления, но регулировку в этом случае необходимо осуществить перед использованием этой функции.

7d **ГЛАВНЫЙ ТОК (I_2)**



В режиме TIG AC/DC и MMA представляет собой выходной ток I_2 . В режиме ДВУХУРОВНЕВОЙ СВАРКИ и ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ это ток с более высоким уровнем (максимум). Параметр измеряется в амперах.

 7е **БАЗОВЫЙ ТОК - ARC FORCE**




В режиме ДВУХУРОВНЕВОЙ четырехтактной сварки TIG и ИМПУЛЬСНОЙ сварки, параметр I_1 представляет собой величину тока, который может чередоваться с величиной главного тока I_2 во время сварки. Значение выражено в амперах. В режиме MMA представляет динамический сверхток "ARC-FORCE" (регулирование 0÷100%) с указанием на дисплее процентного возрастания, относительно выбранной ранее величины тока сварки. Это регулирование улучшает текучесть сварки и помогает избежать приклеивания электрода к детали.

7f **ЧАСТОТА**




В режиме TIG ИМПУЛЬСНАЯ СВАРКА представляет собой частоту импульсов. Для моделей AC/DC, в режиме TIG AC (с отключенной пульсацией) представляет собой частоту тока сварки.

 7g **БАЛАНС**




В режиме ИМПУЛЬСНЫЙ TIG соответствует соотношению (процентному) времени, которое ток находится на более высоком уровне (главный сварочный ток) и общего периода пульсации. Кроме того, в случае моделей AC/DC, в режиме TIG AC (с выключенной пульсацией), этот параметр характеризует отношение длительности положительного тока и отрицательного тока: если значение параметра является отрицательным, обеспечивается больший нагрев и проникновение в деталь, если значение параметра является положительным, поверхность остается более чистой, а электрод нагревается сильнее, в свою очередь, если значение параметра нулевое, то обеспечивается равновесие между отрицательным и положительным полупериодом тока в периоде частоты переменного тока. (ТАБ. 4).

 7h **ВРЕМЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ**




В режиме TIG (SPOT - ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА) представляет продолжительность сварки (регулирование 0.1÷10 сек.).

 7k КОНЕЧНАЯ РАМПА (t_{END})



В режиме TIG представляет собой конечную ramпу тока (от I_2 до I_e) (регулирование 0.1÷10 секунд). В режиме OFF (ВЫКЛ.) ramпа отсутствует.

 
7l КОНЕЧНЫЙ ТОК (I_{END})



В режиме двухтактной сварки TIG представляет конечный ток, только в том случае, если КОНЕЧНАЯ РАМПА (7k) задана на величину выше нуля (>0.1 сек.). В режиме четырехтактной сварки TIG представляет собой конечный ток I_e , который поддерживается в течение всего времени нажатия на кнопку горелки.

Значение выражено в амперах.

 7m POSTGAS (ГАЗ ПОСЛЕ СВАРКИ)



В режиме TIG представляет время POSTGAS подачи газа после сварки, выраженное в секундах (регулирование OFF, 0.1÷10 сек.); защищает электрод и расплав сварки от окисления.

7n ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОДА



В режиме TIG AC соответствует произведению значения тока и времени предварительного нагрева вольфрамового электрода в момент зажигания дуги.

8- JOB



Кнопки "RECALL" и "SAVE" для запоминания и вызова выбранных программ.

9- Ручка кодера для настройки параметров сварки, выбираемых кнопкой (7);

10- Буквенно-цифровой дисплей.

11- Красный индикатор, указывает единицы измерения.

12- Зеленый индикатор, мощность подключена.

13- СВЕТОДИОД СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ (машина заблокирована).

Восстановление автоматическое после устранения причины, вызвавшей тревогу.

Сообщения тревоги, показываемые на дисплее (10):

- "A. 1" : срабатывание температурной защиты первичного контура.
- "A. 2" : срабатывание температурной защиты вторичного контура.
- "A. 3" : срабатывание защиты от сверхнапряжения линии питания.
- "A. 4" : срабатывание защиты от низкого напряжения линии питания.
- "A. 5" : срабатывание защиты от слишком высокой температуры первичного контура.
- "A. 6" : срабатывание защиты от отсутствия фазы линии питания.
- "A. 7" : избыточное отложение пыли внутри сварочного аппарата, восстановление при помощи:
 - внутренняя очистка машины;
 - кнопка дисплея панели управления.
- "A. 8" : Вспомогательное напряжение вне диапазона.
- "A. 9" : срабатывает защита из-за недостаточного давления контура водяного охлаждения горелки. Восстановление после сбоя не автоматическое.

После отключения сварочного аппарата в течение нескольких секунд может быть видна сигнализация "OFF".

ПРИМ.: ЗАПОМИНАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОГ

При каждой тревоге запоминаются настройки машины. Можно вызывать последние 10 тревог, как указано далее:

В течение нескольких секунд следует нажать на кнопку (6a) "ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ".

На дисплее появляется надпись "AY.X", где "Y" указывает на номер тревоги (A0 - более поздняя тревога, A9 - более ранняя тревога) и "X" указывает на тип зарегистрированной тревоги (от 1 до 9, смотри AY.1 ... AY.9).

4.3 СОХРАНЕНИЕ И ВЫЗОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Введение

Сварочный аппарат позволяет сохранить (SAVE) индивидуальные программы работы, относящиеся к набору параметров, годных для определенной сварки. Каждая индивидуальная программа может быть вызвана (RECALL) в любой момент, предоставляя в распоряжение пользователя сварочный аппарат "готовый к работе" для конкретной работы, оптимизированной ранее. Сварочный аппарат позволяет запоминание 9 индивидуальных программ сварки.

Процедура сохранения (SAVE)

После того, как сварочный аппарат был оптимально отрегулирован для проведения определенного вида сварки, действовать, как описано далее (PИС. D2):

- Нажать на кнопку (8) "SAVE" в течение 3 секунд.
- Появляется "S_" на дисплее (10) и цифра от 1 до 9.
- Повернув рукоятку (9) нужно выбрать номер, под которым вы собираетесь сохранить программу.
- Вновь нажать на кнопку (8) "SAVE":
 - если кнопка "SAVE" нажимается в течение более 3 секунд, программа сохраняется правильно и появляется надпись "YES" (ДА);
 - если кнопка "SAVE" нажимается в течение менее 3 секунд, программа не сохраняется и появляется надпись "no" (нет).

Процедура вызова (RECALL)

Действовать, как описано ниже (смотри PИС. D2):

- Нажать на кнопку (8) "RECALL" в течение 3 секунд.
- Появляется "r_" на дисплее (10) и цифра от 1 до 9.
- Повернув рукоятку (9) нужно выбрать номер, под которым была сохранена программа, которую вы собираетесь использовать.
- Вновь нажать на кнопку (8) "RECALL":
 - если кнопка "RECALL" нажимается в течение более 3 секунд, программа вызывается правильно и появляется надпись "YES" (ДА);

- если кнопка "RECALL" нажимается в течение менее 3 секунд, программа не вызывается и появляется надпись "no" (нет).

Примечания:

- **ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КНОПОК "SAVE" И "RECALL", ГОРИТ ИНДИКАТОР "PRG".**
- **ВЫЗВАННАЯ ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ПО ЖЕЛАНИЮ ОПЕРАТОРА, НО ИЗМЕНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В ТОЙ ЖЕ САМОЙ ПРОГРАММЕ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАПОМИНАНИЯ.**
- РЕГИСТРАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАПОМИНАНИЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПАРАМЕТРОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ САМИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

4.4 Режим ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ узла охлаждения воды G.R.A. (если предусмотрено)

Процедура выключения:

- Включите машину при помощи главного выключателя (2-PIС. C), одновременно с этим удерживая в нажатом состоянии правую кнопку на передней панели (6e-PIС. D2).
 - После выполнения последовательности включения на дисплее появляется надпись "G.ra - on" (заводская настройка: узел охлаждения выключен).
 - Поверните ручку регулятора (9-PIС. D2), чтобы на дисплее высветилось сообщение "G.ra - OFF".
 - Подтвердите выбор, один раз нажав кнопку (7-PIС. D2).
- В результате узел охлаждения выключится, сварочный аппарат можно использовать без G.R.A. (узла охлаждения) и без поляризирующего штепселя.



ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВАРОЧНОГО АППАРАТА В РЕЖИМЕ "G.ra - OFF" (узел охлаждения выключен) С ПОДКЛЮЧЕННЫМ УЗЛОМ ОХЛАЖДЕНИЯ, ПОСЛЕДНИЙ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ СБОЕВ В РАБОТЕ.

Процедура включения:

Повторите эту процедуру, чтобы высветилось сообщение "G.ra - on", если хотите включить узел.

Примечание: Если сварочный аппарат установлен в режим "G.ra - on", но узел охлаждения не подключен, через несколько секунд работы включается защита из-за сбоя в контуре ограждения (код "A. 9").
Заводская настройка: "G.ra - on".

5. УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ, ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

5.1 СБОРКА

Снять со сварочного аппарата упаковку, выполнить сборку отсоединенных частей, имеющихся в упаковке.

5.1.1 Сборка кабеля возврата - зажима (PIС. E)

5.1.2 Сборка кабеля/сварки - зажима держателя электрода (PIС. F)

5.2 Расположение аппарата

Располагайте аппарат так, чтобы не перекрывать приток и отток охлаждающего воздуха к аппарату (принудительная вентиляция при помощи вентилятора): следите также за тем, чтобы не происходило всасывания проводящей пыли, коррозионных паров, влаги и т. д.

Вокруг сварочного аппарата следует оставить свободное пространство минимум 250 мм.



ВНИМАНИЕ! Установить сварочный аппарат на плоскую поверхность с соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.

5.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ

- Перед подсоединением аппарата к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты сети в месте установки техническим характеристикам, приведенным на этикетке аппарата.
- Сварочный аппарат должен соединяться только с системой питания с нулевым проводником, подсоединенным к заземлению.
- Для обеспечения защиты от непрямого контакта использовать дифференциальные выключатели типа:
 - Тип A () для однофазных машин;
 - Тип B () для трехфазных машин.
- Для того, чтобы удовлетворять требованиям Стандарта EN 61000-3-11 (Мерцание изображения) рекомендуется производить соединения сварочного аппарата с точками интерфейса сети питания, имеющими импеданс менее $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Сварочный аппарат соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 ВИЛКА И РОЗЕТКА

соединить кабель питания со стандартной вилкой (2полюса + заземление (1~)), (3полюса + заземление (3~)), рассчитанной на потребляемый аппаратом ток. Необходимо подключать к стандартной сетевой розетке, оборудованной плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания. В таблице (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, рекомендуемые для предохранителей линии замедленного действия, выбранных на основе макс. номинального тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального напряжения питания.



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указанных выше правил существенно снижает эффективность электросзащиты, предусмотренной изготовителем (класс I) и может привести к серьезным травмам у людей (напр., электрический шок) и нанесению материального ущерба (напр., пожару).

5.4 СОЕДИНЕНИЕ КОНТУРА СВАРКИ



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

В таблице (ТАБ. 1) имеются значения, рекомендуемые для кабелей сварки (в мм²) в соответствие с максимальным током сварочного аппарата.

5.4.1 Сварка TIG

Соединение горелки

- Вставить кабель, по которому поступает ток, в соответствующую быструю клемму (-)/~. Соединить соединитель с тремя полюсами (кнопка горелки) с соответствующей розеткой. Соединить трубу газа горелки со специальным патрубком.

Соединения обратного кабеля тока сварки

- Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором он лежит, как можно ближе к выполняемому соединению. Этот кабель соединяется с клеммой (+) (~ для машин TIG, предусматривающих сварку при AC).

Соединения с газовым баллоном

- Привинтить редуктор давления к клапану газового баллона, установив поставленный в качестве принадлежности редуктор, когда используется газ аргон.
- Соединить трубу входа газа с редуктором и затянуть прилагаемый в комплекте хомут.
- Ослабить регулировочное кольцо редуктора давления перед тем, как открыть клапан баллона.
- Открыть баллон и отрегулировать количество газа (л/мин), согласно ориентировочным данным, смотри таблицу (ТАБ. 4); возможные регулирования потока газа могут быть выполнены во время сварки, воздействуя на кольцо редуктора давления. Проверить герметичность трубы и патрубков.
ВНИМАНИЕ! Всегда закрывать клапан газового баллона в конце работы.

5.4.2 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

Почти все электроды с покрытием соединяются с положительным полюсом (+) генератора; за исключением электродов с кислотным покрытием, соединяемых с отрицательным полюсом (-).

Соединение кабеля сварки держателя электрода

На конце имеется специальный зажим, который нужен для закручивания открытой части электрода.

Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (+).

Соединение кабеля возврата тока сварки

Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварному соединению.

Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

Рекомендации:

- Закрутить до конца соединители кабелей сварки в быстрых соединениях (если имеются), для обеспечения хорошего электрического контакта; в противном случае произойдет перегрев самих соединителей с их последующим быстрым износом и потерей эффективности.
- Использовать как можно более короткие кабели сварки.
- Избегать пользоваться металлическими структурами, не относящимися к обрабатываемой детали, вместо кабеля возврата тока сварки; это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке.

6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

6.1 СВАРКА TIG

Сварка TIG это процедура сварки, использующая температуру, производимую электрической дугой, которая возбуждается и поддерживается, между неплавящимся электродом (вольфрамовым электродом) и свариваемой деталью. Вольфрамовый электрод поддерживается горелкой, подходящей для передачи тока сварки и защиты самого электрода и расплава сварки от атмосферного окисления, при помощи потока инертного газа (обычно, аргона: Ar 99.5 %), выходящего из керамического сопла (РИС. G).

Для хорошей сварки незаменимо использовать точный диаметр электрода с применением точной величины тока, смотри таблицу (ТАБ. 3).

Нормальный выход наружу электрода из керамического сопла составляет 2-3 мм и может достигать 8 мм для угловой сварки.

Сварка происходит для расплавления краев соединения. Для небольших толщин с соответствующей подготовкой (до 1 мм кажд.), не требуется материал припоя (РИС. H). Для больших толщин требуются палочки с таким же составом материала основы и соответствующего диаметра, с адекватной подготовкой краев (РИС. I). Для хорошего результата сварки следует тщательно очистить детали, чтобы на них не было окиси, масла, консистентной смазки, растворителей, и т. д.

6.1.1 Возбуждение HF и LIFT

Возбуждение HF :

Возбуждение электрической дуги происходит без контакта между вольфрамовым электродом и свариваемой деталью, посредством одной искры, генерируемой устройством с высокой частотой. Это способ возбуждения не приводит к включениям вольфрама в расплав сварки, а также не способствует износу электрода и обеспечивает простой пуск в любом положении сварки.

Процедура:

Нажать кнопку горелки, приблизив к детали наконечник электрода (2-3 мм), подождать возбуждения дуги, передаваемой импульсами HF и, при возбужденной дуге, образовать расплав на детали и продолжать сварку вдоль шва.

Если возникнут трудности при возбуждении дуги, даже если было проверено наличие газа, и видны разряды HF, не пытаться долго подвергать электрод действию HF, но проверить поверхность целостность и форму наконечника, при необходимости, заточив его на шлифовальном диске. По завершении цикла ток аннулируется с заданной рампы спуска.

Возбуждение LIFT :

Включение электрической дуги происходит, отдавая вольфрамовый электрод от свариваемой детали. Этот режим возбуждения вызывает меньше электроизлучающих помех и сводит к минимуму включения вольфрама и изнашивание электрода.

Процедура:

Поместить наконечник электрода на деталь, оказывая легкий нажим. До конца нажать на кнопку горелки и поднять электрод на 2-3 мм с несколькими секундами опоздания, добившись таким образом возбуждения дуги. Сварочный аппарат в начале производит ток I_{LIFT} , спустя несколько секунд будет подан заданный ток сварки. По окончании цикла ток отключается, по заданной рампе спуска.

6.1.2 Сварки TIG DC

Сварка TIG DC подходит для любой углеродистой низколегированной и высоколегированной стали и для тяжелых металлов: меди, никеля, титана и их сплавов. Для сварки TIG DC электродом на полюсе (-) обычно применяется электрод с 2 % тория (полоса красного цвета) или электрод с 2 % церия (полоса серого цвета). Необходимо заточить вольфрамовый электрод по оси на шлифовальном диске, смотри РИС. L, чтобы наконечник был совершенно концентрическим, во избежание отклонений дуги. Необходимо выполнить шлифование в направлении длины электрода. Эта операция должна периодически повторяться, в зависимости от режима работы и степени износа электрода или когда он был случайно загрязнен, окислен или использовался неправильно. В режиме TIG DC возможно функционирование 2 цикла (2T) и 4 цикла (4T).

6.1.3 Сварка TIG AC

Этот тип сварки позволяет проводить сварку на таких металлах, как алюминий и магний, формирующих на поверхности защитный и изолирующий оксид. Изменяя полярность

тока сварки удается "разбить" поверхностный слой оксида, при помощи механизма, называемого "ионная пескоструйная обработка". Напряжение на вольфрамовом электроде меняется поочередно на положительное (EP) и отрицательное (EN). Во время EP оксид удаляется с поверхности ("очистка" или "травление"), позволяя сформировать расплав. Во время EN происходит максимальная подача температуры к детали, позволяя провести ее сварку. Возможность изменять баланс параметров при переменном токе и снизить время тока EP до минимума позволяет проводить более быструю сварку.

Большие величины баланса позволяют более быструю сварку, большую глубину проникновения, более концентрированную дугу, более узкий бассейн сварки, и ограниченный нагрев электрода. Меньшие цифры позволяют большую чистоту детали. Использование слишком низкой величины баланса приводит к расширению дуги и части без оксида, перегрев электрода с формированием сферы на наконечнике и деградация легкости возбуждения и направления дуги. Использование слишком низкой величины баланса приводит к «грязному» расплаву сварки с темными включениями.

Таблица (ТАБ. 4) обобщает эффекты изменения параметров сварки при переменном токе.

При режиме TIG AC возможно функционирование в 2 цикла (2T) и 4 цикла (4T).

Также действительны инструкции, касающиеся процедуры сварки.

В таблице (ТАБ. 3) приведены ориентировочные данные для сварки алюминия; наиболее подходящий тип электрода это чисто вольфрамовый электрод (полоса зеленого цвета).

6.1.4 Процедура

- Отрегулировать ток сварки на требуемую величину при помощи ручки; при необходимости во время сварки адаптировать к реальной величине температуры.
- Нажать на кнопку горелки для получения правильного потока газа из горелки; при необходимости откалибровать время предварительной подачи газа и последующей подачи газа; это время должно регулироваться в зависимости от рабочих условий, в частности задержка газа после сварки должна быть таковой, чтобы позволить в конце сварки охладить электрод и расплав, без того, чтобы они вступали в контакт с атмосферой (окисление и загрязнение).

Режим TIG с последовательностью 2T:

- Нажав до конца на кнопку горелки (P.T.) приводит к розжигу дуги с током I_{START} . В дальнейшем ток возрастает, в зависимости от функции НАЧАЛЬНАЯ РАМПА, до достижения значения тока сварки.

- Для прерывания сварки необходимо отпустить кнопку горелки, приводя к постепенному аннулированию тока (если включена функция КОНЕЧНАЯ РАМПА) или к немедленному прерыванию дуги с последующим газом.

Режим TIG с последовательностью 4T:

- Первое нажатие на кнопку приводит к возбуждению дуги с током I_{START} . При отпускании кнопки ток возрастает в соответствии с функцией НАЧАЛЬНАЯ РАМПА, до величины тока сварки; эта величина сохраняется также при отпущенной кнопке. При повторном нажатии на кнопку ток уменьшается в соответствии с функцией КОНЕЧНОЙ РАМПА, до I_{END} . Эта величина поддерживается до момента отпускания кнопки, прерывающей цикл сварки, начиная период последующего газа. Наоборот, если во время функции КОНЕЧНОЙ РАМПА отпускают кнопку, цикл сварки прекращается немедленно и начинается период последующего газа.

Режим TIG с последовательностью 4T и BI-LEVEL:

- Первое нажатие на кнопку приводит к возбуждению дуги с током I_{START} . При отпускании кнопки ток возрастает в соответствии с функцией НАЧАЛЬНАЯ РАМПА, до величины тока сварки; эта величина сохраняется также при отпущенной кнопке. При каждом повторном нажатии на кнопку (время, проходящее между нажатием и отпусканием, должно быть коротким) ток будет изменяться между заданным значением в параметре BI-LEVEL I_1 и величиной главного тока I_2 .
- Держа нажатой кнопку в течение длительного времени, ток уменьшается в соответствии с функцией КОНЕЧНОЙ РАМПА до I_{END} . Эта величина поддерживается до момента отпускания кнопки, прерывающей цикл сварки, начиная период последующего газа. Наоборот, если во время функции КОНЕЧНОЙ РАМПА отпускают кнопку, цикл сварки прекращается немедленно и начинается период последующего газа (РИС. M).

6.2 ОПЕРАЦИИ СВАРКИ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

- Рекомендуем всегда читать инструкцию производителя электродов, так как в ней указаны и полярность подсоединения и оптимальный ток сварки для данных электродов.

- Ток сварки должен выбираться в зависимости от диаметра электрода и типа выполняемых сварочных работ. Ниже приводится таблица допустимых токов сварки в зависимости от диаметра электродов:

Ø Диаметр электрода (мм)	Ток сварки, А	
	ми.	мак.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Помните, что механические характеристики сварочного шва зависят не только от величины выбранного тока сварки, но и других параметров сварки, таких как диаметр и качество электродов.

- Механические характеристики сварочного шва определяются, помимо интенсивности выбранного тока, другими параметрами сварки: длиной дуги, скоростью и положением выполнения, диаметром и качеством электродов (для лучшей сохранности хранить электроды в защищенном от влаги месте, в специальных упаковках или контейнерах).

- Характеристики сварки зависят также от величины СИЛЫ ДУГИ (динамическое поведение) сварочного аппарата. Этот параметр задается на панели или при помощи дистанционного управления, с 2 потенциометрами.

- Следует заметить, что высокие значения СИЛЫ ДУГИ дают большее проникновение и позволяют проводить сварку в любом положении обычно щелочными электродами, а низкие значения СИЛЫ ДУГИ дают более плавную дугу и без брызг, обычно с рутитовыми электродами. Сварочный аппарат дополнительно оборудован устройствами HOT START и ANTI STICK, обеспечивающими легкий пуск и отсутствие приклеивания электрода к детали.

6.2.1 Выполнение

- Держа маску ПЕРЕД ЛИЦОМ, прикоснитесь к месту сварки концом электрода, движение вашей руки должно быть похоже на то, каким вы зажигаете спичку. Это и есть правильный метод зажигания дуги.

Внимание: Не стучите электродом по детали, так как это может привести к повреждению покрытия и затруднит зажигание дуги.

- Как только появится электрическая дуга, попытайтесь удерживать расстояние до шва равным диаметру используемого электрода. В процессе сварки удерживайте это расстояние постоянно для получения равномерного шва. Помните, что наклон оси электрода в направлении движения должен составлять около 20-30 градусов.
- Заканчивая шов, отведите электрод немного назад, по отношению к направлению сварки, чтобы заполнился сварочный кратер, а затем резко поднимите электрод из расплава для исчезновения дуги (**Параметры сварочных швов - Рис. N**).

7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ .

7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

7.1.1 Горелка

- Не оставляйте горелку или её кабель на горячих предметах, это может привести к расплавлению изоляции и сделает горелку и кабель непригодными к работе.
- Регулярно проверяйте крепление труб и патрубков подачи газа.
- Аккуратно соединить зажим, закручивающий электрод, шпindel, несущий зажим, с диаметром электрода, выбранным так. Чтобы избежать перегрева, плохого распределения газа и соответствующей плохой работы.
- Проверять, минимум раз в день, степень износа и правильность монтажа концевых частей горелки: сопла, электрода, держателя электрода, газового диффузора.

7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛОМ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ НОРМЫ IEC/EN 60974-4.



ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, НЕ ОТСОЕДИНИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Выполнение проверок под напряжением может привести к серьезным электротравмам, так как возможен непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата и/или повреждениям вследствие контакта с частями в движении.

- Периодически с частотой, зависящей от использования и наличия пыли окружающей среды, следует проверять внутреннюю часть аппарата сварки для удаления пыли, откладывающейся на электронных платах, при помощи очень мягкой щетки или специальных растворителей.
 - Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо закручены и на кабелепроводе отсутствуют повреждения изоляции.
 - После окончания операции техобслуживания верните панели аппарата на место и хорошо закрутите все крепежные винты.
 - Никогда не проводите сварку при открытой машине.
 - После выполнения техобслуживания или ремонта подсоедините обратно соединения и кабели так, как они были подсоединены изначально, следя за тем, чтобы они не соприкасались с подвижными частями или частями, температура которых может значительно повыситься. Закрепите все провода стяжками, вернув их в первоначальный вид, следя за тем, чтобы соединения первичной обмотки высокого напряжения были бы должным образом отделены от соединений вторичной обмотки низкого напряжения.
- Для закрытия металлоконструкции установите обратно все гайки и винты.

8. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случаях неудовлетворительной работы аппарата, перед ПРОВЕДЕНИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И обращением в сервисный центр, проверьте следующее:

- Убедиться со ссылкой на градуированную в амперах шкалу, соответствует диаметру и типу используемого электрода.
- Убедиться, что основной выключатель включен и горит соответствующая лампа. Если это не так, то напряжение сети не доходит до аппарата, поэтому проверьте линию питания (кабель, вилку и/или розетку, предохранитель и т. д.).
- Проверить, не загорелась ли желтая индикаторная лампа, которая сигнализирует о срабатывании защиты от перенапряжения или недостаточного напряжения или короткого замыкания.
- Для отдельных режимов сварки необходимо соблюдать номинальный временной режим, т. е. делать перерывы в работе для охлаждения аппарата. В случаях срабатывания термозащиты подождите, пока аппарат не остынет естественным образом, и проверьте состояние вентилятора.
- Проверить напряжение сети. Если напряжение обслуживания слишком высокое или слишком низкое, то аппарат не будет работать.
- Проверить напряжение линии: если значение слишком высокое или слишком низкое, сварочный аппарат остается заблокированным.
- Убедиться, что на выходе аппарата нет короткого замыкания, в случае его наличия, устранили его.
- Проверить качество и правильность соединений сварочного контура, в особенности зажим кабеля массы должен быть соединен с деталью, без наложения изолирующего материала (например, красок).
- Защитный газ должен быть правильно подобран по типу и процентному специальных упаковках или контейнерах), содержанию (Аргон 99.5%).

1. SEGURANÇA GERAL PARA A SOLDAGEM A ARCO.....	pág. 39
2. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL.....	39
2.1 INTRODUÇÃO.....	39
2.2 ACESSÓRIOS FORNECIDOS SOB ENCOMENDA.....	39
3. DADOS TÉCNICOS.....	40
3.1 PLACA DE DADOS.....	40
3.2 OUTROS DADOS TÉCNICOS.....	40
4. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR.....	40
4.1 ESQUEMA EM BLOCOS.....	40
4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROLO, REGULAÇÃO E CONEXÃO.....	40
4.2.1 PAINEL TRASEIRO (FIG. C).....	40
4.2.2 Painel dianteiro FIG. D1.....	40
4.2.3 Painel dianteiro FIG. D2.....	41
4.3 MEMORIZAÇÃO E ABERTURA DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS.....	42
4.4 Modalidade ATIVAÇÃO e DESATIVAÇÃO do Grupo de Arrefecimento Água G.R.A. (se previsto).....	42
5. INSTALAÇÃO.....	42
5.1 INSTALAÇÃO.....	42
5.1.1 Montagem do cabo de retorno-piça (FIG. E).....	42
5.1.2 Montagem do cabo de soldagem-piça porta eletrodo (FIG. F).....	42
5.2 LOCALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA.....	42

5.3 LIGAÇÃO À REDE.....	pág. 42
5.3.1 Plugue e tomada.....	42
5.4 LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE SOLDAGEM.....	42
5.4.1 Soldadura TIG.....	42
5.4.2 SOLDAGEM MMA.....	42
6. SOLDAGEM: DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO.....	42
6.1 SOLDADURA TIG.....	42
6.1.1 Desencadeamento HF e LIFT.....	42
6.1.2 Soldadura TIG DC.....	43
6.1.3 Soldadura TIG AC.....	43
6.1.4 Procedimento.....	43
6.2 SOLDAGEM MMA.....	43
6.2.1 Procedimento.....	43
7. MANUTENÇÃO.....	43
7.1 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA.....	43
7.1.1 Tocha.....	43
7.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA.....	43
8. BUSCA DEFEITOS.....	43

MÁQUINAS DE SOLDAR COM INVERTER PARA A SOLDADURA TIG E MMA PREVISTAS PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL.

Nota: No texto a seguir será utilizada a frase “máquina de solda”.

1. SEGURANÇA GERAL PARA A SOLDAGEM A ARCO

O operador deve ser suficientemente informado sobre o uso seguro da máquina de solda e informado sobre os riscos ligados aos procedimentos com soldagem a arco, às relativas medidas de proteção e aos procedimentos de emergência.

(Consultar também a norma “EN 60974-9: Aparelhagens para a soldadura por arco. Parte 9: Instalação e uso”).



- Evitar os contatos diretos com o circuito de solda; a tensão em vazio fornecida pela máquina de soldar pode ser perigosa em algumas circunstâncias.
- A conexão dos cabos de solda, as operações de verificação e de reparação devem ser executadas com a máquina de soldar desligada e desconectada da rede de alimentação.
- Desligar a máquina de soldar e desconectá-la da rede de alimentação antes de substituir as partes desgastadas pela tocha.
- Efetuar a instalação elétrica de acordo com as normas e leis de prevenção e acidentes em vigor.
- A máquina de soldar deve ser ligada exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.
- Certificar-se que a tomada de alimentação esteja ligada corretamente à terra de proteção.
- Não utilizar a máquina de solda em ambientes úmidos ou molhados ou com chuva.
- Não utilizar fios com isolamento deteriorado ou com conexões afrouxadas.



- Não soldar sobre reservatórios, recipientes ou tubulações que contenham ou que contiveram produtos inflamáveis ou combustíveis líquidos ou gasosos.
- Evitar de trabalhar sobre materiais limpos com solventes clorados ou nas proximidades de tais substâncias.
- Não soldar recipientes sob pressão.
- Afastar da área de trabalho todas as substâncias inflamáveis (p.ex. madeira, papel, panos, etc.)
- Verificar que haja uma circulação de ar adequada ou de equipamentos capazes de eliminar as fumaças de solda nas proximidades do arco; é necessário um controle sistemático para a avaliação dos limites à exposição das fumaças de solda em função da sua composição, concentração e duração da própria exposição.
- Manter o cilindro protegido de fontes de calor, inclusive a irradiação solar (se utilizada).



- Adotar um isolamento eléctrico adequado em relação à tocha, a peça em processamento e eventuais partes metálicas colocadas no chão situadas nas proximidades (acessíveis). Isto normalmente pode ser obtido usando luvas, calçados, capacete e roupas previstas para tal fim e por meio do uso de estrados ou tapetes isolantes.
- Proteger sempre os olhos com os filtros específicos conformes com a UNI EN 169 ou UNI EN 379 montados em máscaras ou capacetes conformes à UNI EN 175. Usar os dispositivos protetores apropriados à prova de fogo (conformes à UNI EN 11611) e luvas de soldadura (conformes à UNI EN 12477) evitando de expor a epiderme aos raios ultravioletas e infravermelhos produzidos pelo arco; a proteção deve ser estendida a outras pessoas próximas ao arco por meio de proteções ou cortinas não reflexivas.
- Ruído: Se por causa de operações de soldadura muito intensivas for verificado um nível de exposição diária pessoal (LEPd) igual ou maior de 85 db(A), é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual adequados (Tab. 1).



OS CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS PODEM SER PERIGOSOS
A corrente eléctrica que passa através de qualquer condutor provoca campos eléctricos e magnéticos (EMF) localizados. A corrente de soldadura cria um campo EMF em redor do circuito de soldadura e do próprio aparelho de soldar.
Os campos eletromagnéticos podem interferir com alguns aparelhos médicos (por ex., pacemakers, aparelhos de respiração, próteses metálicas, etc.).
Devem ser tomadas medidas adequadas de proteção relativamente aos portadores destes aparelhos. Por exemplo, proibir o acesso à área de utilização do aparelho de

soldar ou avaliação do risco individual para os soldadores.

Este aparelho de soldar satisfaz os requisitos técnicos de produto para o uso exclusivo em ambiente industrial com finalidade profissional. Não é assegurado o cumprimento dos limites de base relativos à exposição humana aos campos eletromagnéticos em ambiente doméstico.

Todos os operadores devem seguir as regras indicadas em seguida, para reduzir ao mínimo a exposição aos campos EMF do circuito de soldadura:

- aproximar entre si os cabos de soldadura. Fixá-los com fita adesiva quando possível;
- manter a cabeça e o tronco do corpo o mais afastados possível do circuito de soldadura;
- nunca enrolar os cabos de soldadura a objetos metálicos ou ao corpo;
- não soldar com o corpo no meio do circuito de soldadura;
- manter os cabos de soldadura no mesmo lado do corpo;
- ligar o cabo de retorno da corrente de soldadura ao objeto a soldar o mais próximo possível da junção em execução;
- não soldar junto ao aparelho de soldar;
- todos os operadores devem respeitar as distâncias mínimas exigidas, tal como indicado na ficha de dados EMF;
- distância da fonte EMF num ponto além do qual a exposição é inferior a 20% do valor mínimo permitido: $d = 65 \text{ cm}$.



- Aparelho de classe A:

Este aparelho de solda satisfaz os requisitos do standard técnico de produto para o uso exclusivo em ambiente industrial e com finalidade profissional. Não é garantida a correspondência à compatibilidade eletromagnética nos edifícios domésticos e naqueles ligados directamente a uma rede de alimentação de baixa tensão que alimenta os edifícios para o uso doméstico.



CUIDADOS SUPLEMENTARES

- **AS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM:**
 - Em ambiente a risco acrescido de choque eléctrico.
 - Em espaços confinados.
 - Na presença de materiais inflamáveis ou explosivos.
- DEVEM ser previamente avaliadas por um “Responsável qualificado” e executadas sempre na presença de outras pessoas instruídas para intervenções em caso de emergência.
- DEVEM ser adotados os meios técnicos de proteção descritos em 7.10; A.8; A.10. da norma “EN 60974-9: Aparelhagens para a soldadura por arco. Parte 9: Instalação e uso”.
- DEVE ser proibida a soldagem com operador suspenso do chão, salvo eventual uso de plataformas de segurança.
- **TENSÃO ENTRE PORTA ELETRODOS OU TOCHAS:** trabalhando com mais máquinas de solda sobre uma peça só ou sobre mais peças ligadas eletricamente pode-se gerar uma soma perigosa de tensões em vazio entre dois diferentes porta eletrodos ou tochas, a um valor que pode atingir o dobro do limite permitido.
É necessário que um coordenador experiente execute a medição instrumental para estabelecer se existe um risco e possa adotar medidas de proteção adequada como indicado em 7.9 da norma “EN 60974-9: Aparelhagens para a soldadura por arco. Parte 9: Instalação e uso”.



RISCOS RESÍDUOS

- **USO IMPRÓPRIO:** é perigoso o uso da máquina de solda para qualquer usinagem diferente daquela prevista (ex. descongelamento de tubulações da rede hídrica).

2. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL

2.1 INTRODUÇÃO

Este aparelho de soldar é uma fonte de corrente para a soldadura por arco, realizado especificamente para a soldadura TIG (DC) (AC/DC) com desencadeamento HF ou LIFT e a soldadura MMA de electrodos revestidos (rutílios, ácidos, básicos).

As características específicas deste aparelho de soldar (INVERTER), tais como alta velocidade e precisão da regulação, conferem excelentes qualidades na soldadura.

A regulação com sistema “inverter” na entrada da linha de alimentação (primário) determina também uma redução drástica de volume tanto do transformador quanto da reactância de nivelamento permitindo a fabricação de uma máquina de solda com volume e peso extremamente reduzidos realçando suas propriedades de fácil manuseio e de transporte.

2.2 ACESSÓRIOS FORNECIDOS SOB ENCOMENDA

- Adaptador da garrafa de Argónio.
- Cabo de retorno corrente de soldadura com borne de massa.
- Comando à distância manual 1 potenciômetro.
- Comando à distância manual 2 potenciômetros.
- Comando à distância a pedal.

- Kit de Soldadura MMA.
- Kit de Soldadura TIG.
- Máscara com auto-escurecimento: com filtro fixo ou regulável.
- Junta de gás e tubo de gás para ligação à garrafa de Argónio.
- Redutor de pressão com manómetro.
- Tocha de Soldadura TIG.

3. DADOS TÉCNICOS

3.1 PLACA DE DADOS

Os principais dados relativos ao uso e às prestações da máquina de solda são resumidos na placa de características com o seguinte significado:

FIG. A

- 1- Norma EUROPEIA de referência para a segurança e a fabricação das máquina de solda a arco.
- 2- Nome e morada do fabricante.
- 3- Nome do modelo.
- 4- Símbolo da estrutura interna da máquina de solda.
- 5- Símbolo do procedimento de soldagem previsto.
- 6- Símbolo **S**: indica que podem ser executadas operações de soldagem num ambiente com risco acrescido de choque elétrico (p.ex. muito próximo de grandes massas metálicas).
- 7- Símbolo da linha de alimentação:
 - 1~: tensão alternada monofásica;
 - 3~: tensão alternada trifásica.
- 8- Grau de proteção do invólucro.
- 9- Dados característicos da linha de alimentação:
 - U_1 : Tensão alternada e frequência de alimentação da máquina de solda (limites admitidos $\pm 10\%$).
 - $I_{1\max}$: Corrente máxima absorvida da linha.
 - I_{eff} : Corrente efetiva de alimentação.
- 10- Prestações do circuito de soldagem:
 - U_0 : tensão máxima em vazio (circuito de soldagem aberto).
 - I_p/U_2 : Corrente e tensão correspondente normalizada que podem ser distribuídas pela máquina de solda durante a soldagem.
 - **X**: Relação de intermitência: indica o tempo durante o qual a máquina de solda pode distribuir a corrente correspondente (mesma coluna). Expressa-se em %, na base de um ciclo de 10min (p.ex. 60% = 6 minutos de trabalho, 4 minutos de parada; e assim por diante).
No caso em que fatores de utilização (de placa, referidos a 40°C ambiente) sejam ultrapassados se determinará a intervenção da proteção térmica (a máquina de solda permanece em stand-by até quando a sua temperatura retorna nos limites admitidos).
 - **A/V-A/V**: Indica a série de regulação da corrente de soldagem (mínimo - máximo) à correspondente tensão de arco.
- 11- Número de matrícula para a identificação da máquina de solda (indispensável para a assistência técnica, pedido de peças de reposição, busca da origem do produto).
- 12- : Valor dos fusíveis com acionamento retardado que devem ser instalados para proteger a linha.
- 13- Símbolos referidos a normas de segurança cujo significado está contido no capítulo 1 "Segurança geral para a soldagem a arco".

Nota: O exemplo de placa reproduzido é indicativo do significado dos símbolos e dos dígitos; os valores exatos dos dados técnicos da máquina de solda em seu poder devem ser detectados diretamente na placa da própria máquina de solda.

3.2 OUTROS DADOS TÉCNICOS

- MÁQUINA DE SOLDA: ver tabela 1 (TAB.1).

- TOCHA: ver tabela 2 (TAB.2).

O peso do aparelho de solda está contido na tabela 1 (TAB.1).

4. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR

4.1 ESQUEMA EM BLOCOS

O aparelho de soldar é essencialmente composto por módulos de potência e de controlo realizados sobre circuitos impressos e otimizados para obter a máxima fiabilidade e manutenção reduzida.

Este aparelho de soldar é controlado por um microprocessador que permite de configurar um número elevado de parâmetros para possibilitar uma soldadura excelente em qualquer condição e com qualquer material. Para poder usar totalmente as características é porém necessário, conhecer suas possibilidades operacionais.

Descrição (FIG. B)

- 1- **Entrada da linha de alimentação monofásica, conjunto retificador e condensadores de nivelamento.**
- 2- **Ponte switching com transistores (IGBT) e drivers;** comuta a tensão de linha rectificada em tensão alterna de alta frequência e efectua a regulação da potência em função da corrente/tensão de soldadura exigida.
- 3- **Transformador de alta frequência:** o enrolamento primário é alimentado com a tensão convertida pelo bloco 2; o mesmo tem a função de adaptar tensão e corrente aos valores necessários para o processo de soldadura por arco e simultaneamente de isolar galvanicamente o circuito de solda da linha de alimentação.
- 4- **Ponte rectificadora secundária com indutância de nivelamento;** comuta a tensão/corrente alterna fornecida pelo enrolamento secundário em corrente/ tensão continua com baixíssima ondulação.
- 5- **Ponte switching com transistores (IGBT) e drivers;** transforma a corrente de saída ao secundário de DC para AC para a soldadura TIG AC (se presentes).
- 6- **Electrónica de controlo e regulação:** controla instantaneamente o valor da corrente de soldadura e o compara com o valor configurado pelo operador; modula os impulsos de comando dos drivers dos IGBT que efectuam a regulação.
- 7- **Lógica de controlo do funcionamento do aparelho de soldar:** configura os ciclos de soldadura, comanda os actuadores, supervisiona os sistemas de segurança.
- 8- **Painel de configuração e visualização** dos parâmetros e dos modos de funcionamento.
- 9- **Gerador de desencadeamento HF** (se presentes).
- 10- **Electroválvula gás de protecção EV.**
- 11- **Ventilador de arrefecimento do aparelho de soldar.**
- 12- **Regulação à distância.**

4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROLO, REGULAÇÃO E CONEXÃO

4.2.1 PAINEL TRASEIRO (FIG. C)

- 1- Cabo eléctrico (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Interruptor geral ON/OFF - I/ON.
- 3- Junta para a ligação do tubo de gás (reductor de pressão garrafa - aparelho de soldar).
- 4- Conector para os comandos à distância:
É possível aplicar ao aparelho de soldar, através do conector apropriado de 14 pólos existente na parte traseira, 3 tipos diferentes de comando à distância. Cada dispositivo é reconhecido automaticamente e permite de regular os seguintes parâmetros:
 - **Comando à distância com um potenciómetro.**
virando o manipulo do potenciómetro varia-se a corrente principal do mínimo ao máximo. A regulação da corrente principal é exclusiva do comando à distância.
 - **Comando à distância a pedal:**

o valor da corrente é determinado pela posição do pedal. No modo TIG 2 TEMPOS, para além disso, a pressão do pedal age pelo comando de start à máquina no lugar do botão tocha.

- Comando à distância com dois potenciómetros:

o primeiro potenciómetro regula a corrente principal. O segundo potenciómetro regula outro parâmetro que depende do modo de soldadura activo. Virando esse potenciómetro é exibido o parâmetro que se está variando (que não pode mais ser controlado com o manipulo do painel). O significado do segundo potenciómetro é: ARC FORCE se no modo MMA e RAMPA FINAL se no modo TIG.

 
- Controlador para tocha TIG com potenciómetro (se previsto):

o controlador TIG permite regular a corrente através da tocha com potenciómetro.

4.2.2 Painel dianteiro FIG. D1

- 1- Tomada rápida positiva (+) para conectar o cabo de soldadura.
- 2- Tomada rápida negativa (-) para conectar o cabo de soldadura.
- 3- Conector de conexão do cabo do botão da tocha.
- 4- Junta para a ligação do tubo de gás da tocha TIG.
- 5- Painel de controlos.
- 6- Botões de selecção dos modos de soldadura:

6a **CONTROLO REMOTO**



Permite de controlar os parâmetros de soldadura à distância.

6b **MMA-TIG LIFT**



Modo de funcionamento: soldadura com eléctrodo revestido (MMA), e soldadura TIG com ignição do arco em contacto (TIG LIFT).

7- Botão de selecção de parâmetros a configurar.


O botão selecciona o parâmetro a regular com o manipulo Encoder (8);

o valor e a unidade de medida são visualizados respectivamente nos ecrãs (10) e led (9). **OBS.:** A configuração dos parâmetros é livre. Todavia, existem algumas combinações de valores que não têm nenhum sentido prático para a soldadura; nesse caso o aparelho de soldar poderá não funcionar correctamente.

OBS.: RECONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS DE FÁBRICA (RESET)


Carregando o botão (7) ao ligar todos os parâmetros de soldadura voltam no valor de default.

7a **HOT START**

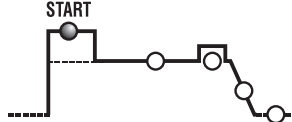


No modo MMA representa a sobrecarga de corrente inicial "HOT START" (regulação 0÷100) com a indicação do incremento percentual no ecrã em relação ao valor da corrente de soldadura seleccionada. Esta regulação melhora o arranque.

 7b **CORRENTE PRINCIPAL (I₂)**




No modo TIG, MMA representa a corrente de soldadura medida em Ampère.

7c **ARC-FORCE**

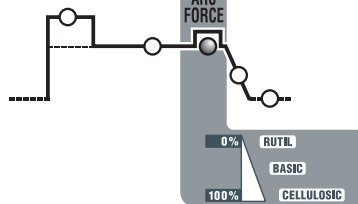


No modo MMA representa a sobrecarga de corrente dinâmica "ARC-FORCE" (regulação 0÷100%) com indicação no ecrã do incremento percentual em relação ao valor da corrente de soldadura pré-seleccionada. Esta regulação melhora a fluidez da soldadura, evita a colagem do eléctrodo à peça e permite o uso de vários tipos de eléctrodos.

 7d **RAMPA FINAL (t₂)**



No modo TIG representa o tempo da rampa final (regulação 0.1÷10seg.); evita a cratera final do cordão de soldadura (de I₂ até 0).

 7e **PÓS-GÁS**



No modo TIG representa o tempo de pós-gás em segundos (regulação OFF, 0.1÷10seg.); protege eléctrodo e banho de fusão contra a oxidação.

- 8- Manipulo encoder para a configuração dos parâmetros de soldadura seleccionáveis com a tecla (7).
- 9- Led vermelho, indicação da unidade de medida.
- 10- Ecrã alfanumérico.

11- LED de sinalização ALARME (a máquina está bloqueada)

A restauração da máquina é automática quando é eliminada a causa do alarme. Mensagens de alarme indicadas no ecrã (10):

- "A. 1" : intervenção da protecção térmica do circuito primário.
- "A. 2" : intervenção da protecção térmica do circuito secundário.
- "A. 3" : intervenção da protecção devido à sobrecarga de tensão da linha de alimentação.
- "A. 4" : intervenção da protecção devido à baixa tensão da linha de alimentação.
- "A. 5" : intervenção da protecção de sobreaquecimento primário.
- "A. 6" : intervenção da protecção devido à falha de fase da linha de alimentação.
- "A. 7" : depósito excessivo de poeira no interior do aparelho de soldar, restaurar com:
 - limpeza interna do aparelho;

- tecla ecrã do painel de controlo.
 - "A. 8" : Tensão auxiliar fora de limite.
 Ao desligar o aparelho de soldar pode ocorrer, durante alguns segundos, a sinalização "OFF".

OBS.: GRAVAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALARMES

Para cada alarme são gravadas as configurações da máquina. É possível abrir os últimos 10 alarmes conforme a seguir:
 Carregar durante alguns segundos o botão (6a) "CONTROLO REMOTO".
 No ecrã aparece a escrita "AY.X" onde "Y" indica o número do alarme (A0 mais recente, A9 mais antigo) e "X" indica o tipo de alarme registado (de 1 até 8, ver AY.1 ... AY.8).

12- Led verde, potência acesa.

4.2.3 Painel dianteiro FIG. D2

- 1- Tomada rápida positiva (+) para conectar o cabo de soldadura.
- 2- Tomada rápida negativa (-) para conectar o cabo de soldadura.
- 3- Conector para ligação do cabo do botão da tocha TIG (FIG. D2-a) e controlador TIG (FIG. D2-b).
- 4- Junta para a ligação do tubo de gás da tocha TIG.
- 5- Painel de controlos.
- 6- Botões de selecção dos modos de soldadura:



 
6a CONTROLO REMOTO

Permite de controlar os parâmetros de soldadura à distância.




6b TIG - MMA

Modo de funcionamento: soldadura com eléctrodo revestido (MMA), soldadura TIG com ignição do arco em alta frequência (TIG HF) e soldadura TIG com ignição do arco em contacto (TIG LIFT).



6c AC/DC

 No modo TIG permite escolher entre soldadura em corrente contínua (DC) e soldadura em corrente alternada (AC) (função presente somente nos modelos AC/DC).



6d 2T - 4T - SPOT

No modo TIG permite de escolher entre comando de 2 tempos, 4 tempos ou com temporizador de soldadura por pontos (SPOT).



6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL

No modo TIG pode-se escolher entre o processo de soldadura pulsado, pulsado predefinido ou bi-level. Com os leds apagados corresponde ao processo de soldadura standard.

7- Botão de selecção de parâmetros a configurar.

O botão selecciona o parâmetro a regular com o manípulo Encoder (9);

o valor e a unidade de medida são visualizados respectivamente nos ecrãs (10) e led (11).

OBS.: A configuração dos parâmetros é livre. Todavia, existem algumas combinações de valores que não têm nenhum sentido prático para a soldadura; nesse caso o aparelho de soldar poderá não funcionar correctamente.

OBS.: RECONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS DE FÁBRICA (RESET)

Carregando simultaneamente os botões (8) quando acende, todos os parâmetros de soldadura são recolocados no valor de default.

7a PRÉ-GÁS



No modo TIG/HF representa o tempo de PRÉ-GÁS em segundos (regulação de OFF, 0.1 ÷ 10 seg.). Melhora o arranque da Soldadura.

7b CORRENTE INICIAL (I_{START})



No modo TIG 2 tempos e SPOT representa a corrente inicial I_s mantida durante um tempo fixo com o botão tocha carregado (regulação em Ampère).

No modo TIG de 4 tempos representa a corrente inicial I_s mantida durante todo o tempo no qual é carregado o botão tocha (regulação em Ampère).

No modo MMA representa a sobrecarga de corrente dinâmica "HOT START" (regulação 0÷100%). Com indicação no ecrã do incremento percentual em relação ao valor da corrente de soldadura pré-seleccionada. Esta regulação melhora a fluidez da soldadura.

 
7c RAMPA INICIAL (t_{START})



No modo TIG representa o tempo da rampa inicial da corrente (de I_s até I₂) (regulação 0.1 ÷ 10seg.). Em OFF rampa não presente.

Os parâmetros I_{START} e t_{START} podem ser utilizados também com controlo remoto a pedal, a regulação, porém, deve ser efetuada antes de acionar o próprio controlo.


7d CORRENTE PRINCIPAL (I₂)



No modo TIG AC/DC, MMA representa a corrente I₂ de saída. No modo PULSADO BI-

LEVEL é a corrente no nível mais alto (máxima). O parâmetro é medido em Ampère.

 7e CORRENTE DE BASE - ARC FORCE



No modo TIG de 4 tempos BI-LEVEL e PULSADO, I₁ representa o valor da corrente que pode ser alternado ao valor principal I₂ durante a soldadura. O valor é expresso em Ampère.

No modo MMA representa a sobrecarga de corrente dinâmica "ARC-FORCE" (regulação 0÷100%) com indicação no ecrã do incremento percentual em relação ao valor da corrente de soldadura pré-seleccionada. Esta regulação melhora a fluidez da soldadura e evita a colagem do eléctrodo à peça.

7f FREQUÊNCIA



No modo TIG PULSADO representa a frequência de pulsado. Para os modelos AC/DC, no modo TIG AC (com pulsado desabilitado), representa a frequência da corrente de soldadura.

7g BALANCE

 


No modo TIG PULSADO, representa a relação (em percentual) entre o tempo no qual a corrente está em nível maior (corrente principal de soldadura) e o tempo total de pulsado. Para além disso, para os modelos AC/DC, no modo TIG AC (com pulsado desabilitado), o parâmetro representa uma relação entre tempo com corrente positiva e tempo com corrente negativa: se o valor do parâmetro é negativo obtém-se maior aquecimento e penetração na peça, se o valor do parâmetro é positivo obtém-se maior limpeza superficial e maior aquecimento do eléctrodo, se o valor do parâmetro é nulo obtém-se equilíbrio entre corrente negativa e corrente positiva no período da frequência AC. (TAB. 4).

7h TEMPO DE SPOT



7k RAMPA FINAL (t_{END})



No modo TIG representa o tempo da rampa final da corrente (de I₂ até I_e) (regulação 0.1 ÷ 10seg.). Em OFF rampa não presente.

7l CORRENTE FINAL (I_{END})

 


No modo TIG de 2 tempos representa a corrente final somente se a RAMPA FINAL (7k) for configurada num valor acima de zero (>0.1 seg.).

No modo TIG de 4 tempos representa a corrente final é mantida durante todo o tempo no qual é carregado o botão tocha.

As grandezas são expressas em Ampère.

7m PÓS-GÁS



No modo TIG representa o tempo de PÓS-GÁS em segundos (regulação OFF, 0.1 ÷ 10seg.) e protege eléctrodo e banho de fusão contra a oxidação.

7n PRAQUECIMENTO ELÉCTRODO



No modo TIG AC representa o valor do produto da corrente * tempo de preaquecimento do eléctrodo de Tungsténio no acendimento do arco.

8- JOB



Botões "RECALL" e "SAVE" para a gravação e abertura de programas personalizados.

9- Manípulo encoder para a configuração dos parâmetros de soldadura seleccionáveis com a tecla (7).

10- Ecrã alfanumérico.

11- Led vermelho, indicação da unidade de medida.

12- Led verde, potência acesa.

13- LED de sinalização ALARME (a máquina está bloqueada).

A restauração é automática quando é eliminada a causa do alarme.

Mensagens de alarme indicadas no ecrã (10):

- "A. 1" : intervenção da protecção térmica do circuito primário.
- "A. 2" : intervenção da protecção térmica do circuito secundário.
- "A. 3" : intervenção da protecção devido à sobrecarga de tensão da linha de alimentação.
- "A. 4" : intervenção da protecção devido à baixa tensão da linha de alimentação.
- "A. 5" : intervenção da protecção de sobreaquecimento primário.
- "A. 6" : intervenção da protecção devido à falha de fase da linha de alimentação.
- "A. 7" : depósito excessivo de poeira no interior do aparelho de soldar, restaurar com:
 - limpeza interna do aparelho;
 - tecla ecrã do painel de controlo.
- "A. 8" : Tensão auxiliar fora de limite.
- "A. 9" : intervenção protecção por pressão insuficiente do circuito de resfriamento a água da tocha. Restauração não automática.

Ao desligar o aparelho de soldar pode ocorrer, durante alguns segundos, a sinalização "OFF".

OBS.: GRAVAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS ALARMES

Para cada alarme são gravadas as configurações da máquina. É possível abrir os últimos 10 alarmes conforme a seguir:

Carregar durante alguns segundos o botão (6a) "CONTROLO REMOTO".

No ecrã aparece a escrita "AY.X" onde "Y" indica o número do alarme (A0 mais recente, A9 mais antigo) e "X" indica o tipo de alarme registado (de 1 até 9, ver AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORIZAÇÃO E ABERTURA DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS

Introdução

O aparelho de soldar permite de gravar (SAVE) programas de trabalho personalizados relativos a um grupo de parâmetros válidos para uma determinada soldadura. Cada programa personalizado pode ser aberto (RECALL) em qualquer momento colocando assim à disposição do utilizador o aparelho de soldar "pronto ao uso" para um trabalho específico otimizado anteriormente. O aparelho de soldar permite a gravação de 9 programas personalizados.

Procedimento de memorização (SAVE)

Após ter regulado o aparelho de soldar de maneira excelente para uma determinada soldadura, efectuar quanto a seguir (FIG. D2):

- Carregar a tecla (8) "SAVE" durante 3 segundos.
- Aparece "S_" no ecrã (10) e um número compreendido entre 1 e 9.
- Virando o manípulo (9) escolher o número com o qual se deseja gravar o programa.
- Carregar de novo a tecla (8) "SAVE":
 - se a tecla "SAVE" for carregada por mais de 3 segundos o programa foi memorizado correctamente e aparece a escrita "YES";
 - se a tecla "SAVE" for carregada por menos de 3 segundos o programa não foi gravado correctamente aparece a escrita "no".

Procedimento de abertura (RECALL)

Proceder conforme a seguir (ver FIG. D2):

- Carregar a tecla (8) "RECALL" durante 3 segundos.
- Aparece "r_" no ecrã (10) e um número compreendido entre 1 e 9.
- Virando o manípulo (9) escolher o número com o qual se deseja gravar o programa que se quer utilizar agora.
- Carregar de novo a tecla (8) "RECALL":
 - se a tecla "RECALL" for carregada por mais de 3 segundos o programa foi aberto correctamente e aparece a escrita "YES";
 - se a tecla "RECALL" for carregada por menos de 3 segundos o programa não foi aberto correctamente e aparece a escrita "no".

OBSERVAÇÕES:

- DURANTE AS OPERAÇÕES COM A TECLA "SAVE" E "RECALL" O LED "PRG" ESTÁ ILUMINADO.**
- UM PROGRAMA ABERTO PODE SER MODIFICADO COMO DESEJADO PELO OPERADOR, MAS OS VALORES ALTERADOS NÃO SÃO GRAVADOS AUTOMATICAMENTE. SE DESEJAR GRAVAR OS NOVOS VALORES NO MESMO PROGRAMA É NECESSÁRIO EXECUTAR O PROCESSO DE GRAVAÇÃO.**
- O REGISTO DOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS E A RELATIVA GRAVAÇÃO DOS PARÂMETROS ASSOCIADOS DEVEM SER EFECTUADOS PELO UTILIZADOR.**

4.4 Modalidade ATIVAÇÃO e DESATIVAÇÃO do Grupo de Arrefecimento Água G.R.A. (se previsto)

Procedimento de desativação:

- Ligar a máquina com o interruptor geral (2-FIG. C) mantendo apertado simultaneamente o botão direito no painel dianteiro (6e-FIG. D2).
 - No ecrã, depois da sequência de ligação, irá aparecer a sigla "G.ra - on" (configuração de fábrica: grupo de arrefecimento ativado).
 - Rodar o manípulo do codificador (9-FIG. D2) de forma que seja visualizada a sigla "G.ra - OFF" no ecrã.
 - Confirmar a seleção pressionando uma vez a tecla do codificador (7-FIG. D2).
- O grupo de arrefecimento será assim desativado, o aparelho de soldar pode ser utilizado sem G.R.A. e sem ficha de polarização.

ATENÇÃO! CASO SE UTILIZE O APARELHO DE SOLDAR NA MODALIDADE "G.r.a - OFF" COM O GRUPO DE ARREFECIMENTO LIGADO, O GRUPO DE ARREFECIMENTO NÃO FICA COMPLETAMENTE PROTEGIDO DE AVARIAS.

Procedimento de ativação:

Repetir a mesma sequência e configurar a sigla "G.ra - on" se porventura desejar desativá-lo.

OBS.: Se o aparelho de soldar está configurado na modalidade "G.ra - on" mas não foi ligado nenhum grupo de arrefecimento, depois de alguns segundos de trabalho, irá intervir a protecção contra avarias do circuito de arrefecimento (sigla "A. 9").
Configuração de fábrica: "G.ra - on".

5. INSTALAÇÃO

ATENÇÃO! EXECUTAR TODAS AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS COM A MÁQUINA DE SOLDAR RIGOROSAMENTE DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO. AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU QUALIFICADO.

5.1 INSTALAÇÃO

Desembalar a máquina de solda, efectuar a montagem das partes separadas, contidas na embalagem.

5.1.1 Montagem do cabo de retorno-piça (FIG. E)

5.1.2 Montagem do cabo de soldagem-piça porta eletrodo (FIG. F)

5.2 LOCALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA


Determinar o lugar da instalação da máquina de solda de modo que não haja obstáculos na correspondência da abertura de entrada e de saída do ar de arrefecimento (circulação forçada através do ventilador, se presente); certificar-se ao mesmo tempo que não sejam aspirados póis condutores, vapores corrosivos, umidade, etc..
Manter pelo menos 250mm de espaço livre ao redor da máquina de solda.


ATENÇÃO! Colocar a máquina de solda numa superfície plana de capacidade adequada ao peso para evitar sua queda ou deslocamentos perigosos.

5.3 LIGAÇÃO À REDE

- Antes de efectuar qualquer ligação elétrica, verificar que os dados da placa da máquina de solda correspondam à tensão e frequência de rede disponíveis no local de instalação.
- A máquina de solda deve ser ligada exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.
- Para garantir a protecção contra o contacto indirecto, usar interruptores diferenciais do

tipo:

- Tipo A () para máquinas monofásicas;

- Tipo B () para máquinas trifásicas.

- Para cumprir os requisitos da Norma EN 61000-3-11 (Flicker) aconselha-se a conexão do aparelho de soldar aos pontos de interface da rede de alimentação que apresentam uma impedância menor de $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- O aparelho de soldar contém os requisitos da norma IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Plugue e tomada

Ligar ao cabo de alimentação um plugue normalizado, (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) com capacidade adequada e instalar uma tomada de rede dotada de fusíveis ou interruptor automático; o terminal apropriado de terra deve ser ligado ao condutor de terra (amarelo-verde) da linha de alimentação. A tabela (TAB.1) contém os valores recomendados em ampères dos fusíveis retardados de linha escolhidos de acordo com a max. corrente nominal distribuída pela máquina de solda, e à tensão nominal de alimentação.



ATENÇÃO! A falta de observação das regras acima citadas torna ineficiente o sistema de segurança previsto pelo fabricante (classe I) com consequentes graves riscos para as pessoas (ex. choque elétrico) e para as coisas (ex. incêndio).

5.4 LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE SOLDAGEM



ATENÇÃO! ANTES DE EXECUTAR AS SEGUINTES LIGAÇÕES VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

A tabela (TAB. 1) contém os valores recomendados para os cabos de soldagem (em mm²) de acordo com a corrente máxima distribuída pela máquina de solda.

5.4.1 Soldadura TIG

Ligação tocha

- Introduzir o cabo portador de corrente no borne rápido apropriado (-)/~. Ligar o conector a três pólos (botão tocha) à tomada específica. Ligar o tubo de gás da tocha à conexão apropriada.

Ligação do cabo de retorno da corrente de soldadura

- Deve ser ligado à peça que deve ser soldada ou na bancada metálica onde está apoiado, o mais próximo possível da junta em execução.
Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (+) (~ para máquinas TIG que prevêm a soldadura em AC).

Ligação à garrafa de gás

- Aparafusar o redutor de pressão à válvula da garrafa de gás interpondo a redução apropriada fornecida como acessório, quando for utilizado gás Argônio.
- Ligar o tubo de entrada do gás ao redutor e apertar a abraçadeira fornecida.
- Afrouxar o aro de regulação do redutor de pressão antes de abrir a válvula da garrafa.
- Abriar a garrafa e regular a quantidade de gás (l/min) segundo os dados indicados de uso, ver tabela (TAB. 4); eventuais ajustes do fluxo de gás poderão ser executados durante a soldadura agindo sempre no aro do redutor de pressão. Verificar a vedação de tubagens e conexões.

ATENÇÃO! Fechar sempre a válvula da garrafa de gás no fim do trabalho.

5.4.2 SOLDAGEM MMA

Quase a totalidade dos eletrodos revestidos deve ser ligada ao pólo positivo (+) do gerador; excepcionalmente ao pólo negativo (-) para eletrodos com revestimento ácido.

Ligação do cabo de soldagem piça-porta eletrodo

No terminal tem um borne especial que serve para apertar a parte descoberta do eletrodo. Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (+).

Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem

Deve ser ligado à peça a ser soldada ou à bancada metálica onde está apoiada, o mais próximo possível da junta que está sendo executada.
Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (-).

Recomendações:

- Virar a fundo os conectores dos cabos de soldagem nos engates rápidos (se presentes), para garantir um perfeito contato elétrico; em caso contrário haverá superaquecimentos dos próprios conectores com a relativa deterioração dos mesmos e a perda de eficiência.
- Utilizar os cabos de soldagem mais curtos possíveis.
- Evitar de utilizar estruturas metálicas que não fazem parte da peça em usinagem, em substituição do cabo de retorno da corrente de soldagem; isto pode ser perigoso para a segurança e dar resultados insatisfatórios para a soldagem

6. SOLDAGEM: DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

6.1 SOLDADURA TIG

A soldadura TIG é um processo de solda que aproveita o calor produzido pelo arco eléctrico que é desencadeado, e mantido, entre um eléctrodo infusível (Tungsténio) e a peça a soldar. O eléctrodo de Tungsténio é sustentado por uma tocha adequada para transmitir-lhe a corrente de soldadura e proteger o próprio eléctrodo e o banho de solda da oxidação atmosférica mediante um fluxo de gás inerte (normalmente Argônio: Ar 99.5%) que sai pelo bico cerâmico (FIG. G).

Para uma boa soldadura é indispensável usar o diâmetro exacto de eléctrodo com a corrente exacta, ver tabela (TAB. 3).

A projecção normal do eléctrodo pelo bico cerâmico é de 2-3 mm e pode atingir 8mm para soldaduras de canto.

A soldadura é efectuada pela fusão das abas da junta. Para espessuras finas preparadas oportunamente (até cerca de 1 mm) não é necessário material de enchimento (FIG. H).

Para espessuras superiores são necessárias varetas com a mesma composição do material base e com diâmetro adequado, com preparação específica para abas (FIG. I) Para um bom resultado da soldadura, é oportuno que as peças estejam rigorosamente limpas e sem óxido, óleos, gorduras, solventes, etc.

6.1.1 Desencadeamento HF e LIFT

Desencadeamento HF:

O acendimento do arco eléctrico é efectuado sem o contacto entre o eléctrodo de tungsténio e a peça a soldar, através de uma faísca gerada por um dispositivo de alta frequência. Esse sistema de desencadeamento não causa nem inclusões de tungsténio no banho de soldadura, nem desgaste do eléctrodo e oferece um arranque fácil em todas as posições de soldadura.

Procedimento

Carregar o botão da tocha aproximando à peça a ponta do eléctrodo (2-3 mm), esperar o desencadeamento do arco transferido pelos impulsos HF e, com o arco aceso, formar o banho de fusão na peça e proceder ao longo da junta.

Se forem encontradas dificuldades de desencadeamento do arco apesar de ter verificado a presença de gás e as descargas HF estão visíveis, não insistir por muito tempo ao submeter o eléctrodo à acção do HF, mas verificar a sua integridade superficial e o formato da ponta, eventualmente rectificando-a no rebolo. No fim do ciclo a corrente se anula com a rampa de descida configurada.

Desencadeamento LIFT:

O acendimento do arco eléctrico é efectuado afastando o eléctrodo de tungsténio da peça a soldar. Esse sistema de desencadeamento causa menos interferências electro-radiadas e reduz ao mínimo as inclusões de tungsténio e o desgaste do eléctrodo.

Procedimento

Apoiar a ponta do eléctrodo na peça, com pressão leve. Carregar a fundo o botão da tocha e levantar o eléctrodo de 2-3mm mm com algum tempo de atraso, obtendo assim o desencadeamento do arco. O aparelho de soldar distribui inicialmente uma corrente I_{LIFT} , depois de alguns instantes, será distribuída a corrente de soldadura configurada. No fim do ciclo a corrente se anula com a rampa de descida configurada.

6.1.2 Soldadura TIG DC

A soldadura TIG DC é apropriada a todos os aços de carbono de baixa-liga e alta-liga e aos metais pesados cobre, níquel, titânio e suas ligas. Para a soldadura em TIG DC com eléctrodo ao pólo (-) é geralmente usado o eléctrodo com 2% de Tório (banda vermelha) ou o eléctrodo com 2% de Cério (banda cinza). É necessário apontar axialmente o eléctrodo de Tungsténio à mola, ver na **FIG. L**, tomando o cuidado que a ponta esteja perfeitamente concêntrica a fim de evitar desvios do arco. É importante efectuar o desbaste no sentido do comprimento do eléctrodo. Essa operação deverá ser repetida periodicamente em função do uso e do desgaste do eléctrodo ou quando o mesmo tiver sido contaminado acidentalmente, oxidado ou usado não correctamente. No modo TIG DC é possível o funcionamento 2 tempos (2T) e 4 tempos (4T).

6.1.3 Soldadura TIG AC

Este tipo de soldadura permite de soldar sobre metais como o alumínio e o magnésio que formam sobre a sua superfície um óxido protector e isolante. Invertendo a polaridade da corrente de soldadura consegue-se "romper" a camada superficial de óxido através de um mecanismo denominada "jactamento iónico". A tensão é alternadamente positiva (EP) e negativa (EN) no eléctrodo de tungsténio. Durante o tempo EP o óxido é removido da superfície ("limpeza" ou "decapagem") permitindo a formação do banho. Durante o tempo EN é efectuado o fornecimento térmico máximo à peça permitindo a soldadura. A possibilidade de variar o parâmetro balance em AC permite de reduzir o tempo da corrente EP ao mínimo possibilitando uma soldadura mais rápida. Valores maiores de balance permitem uma soldadura mais rápida, maior penetração, arco mais concentrado, banho de soldadura mais estreito e aquecimento limitado do eléctrodo. Valores menores permitem uma limpeza maior da peça. Usar um valor de balance muito baixo implica num alargamento do arco e da parte desoxidada, um superaquecimento do eléctrodo com por conseguinte a formação de uma esfera sobre a ponta e redução da facilidade de desencadeamento e do direccionamento do arco. Usar um valor excessivo de balance causa um banho de soldadura "sujo" com inclusões escuras. A tabela (**TAB. 4**) resume os efeitos de variação dos parâmetros em soldadura AC. No modo TIG AC é possível o funcionamento 2 tempos (2T) e 4 tempos (4T). São também válidas as instruções relativas ao procedimento de soldadura. Na tabela (**TAB. 3**) estão reproduzidos os dados indicados para a soldadura em alumínio; o tipo de eléctrodo mais apropriado é o eléctrodo de tungsténio puro (faixa de cor verde).

6.1.4 Procedimento

- Regular a corrente de soldadura no valor desejado através do manípulo; adaptar eventualmente durante a soldadura o fornecimento real térmico necessário.
- Carregar o botão tocha verificando o fluxo correcto do gás da tocha; calibrar, se necessário, o tempo de pré-gás e de pós-gás; estes tempos devem ser regulados em função das condições operacionais, sobretudo o atraso de pós-gás, deve ser de modo a permitir, no fim da soldadura o arrefecimento do eléctrodo e do banho sem que entrem em contacto com a atmosfera (oxidações e contaminações).

Modo TIG com sequência 2T:

- Carregando a fundo o botão tocha (P.T.) faz desencadear o arco com uma corrente I_{START} . Sucessivamente a corrente aumenta segundo a função RAMPA INICIAL até o valor da corrente de soldadura.
- Para interromper a soldadura soltar o botão da tocha causando a anulação gradual da corrente (se introduzida a função RAMPA FINAL) ou a extinção imediata do arco com sucessivo pós-gás.

Modo TIG com sequência 4T:

- A primeira pressão do botão faz o arco desencadear com uma corrente I_{START} . Ao soltar o botão a corrente sobe segundo a função RAMPA INICIAL até o valor da corrente de soldadura; esse valor é mantido também com o botão solto. Quando se carrega o botão a corrente diminui segundo a função RAMPA FINAL até I_{END} . Este valor é mantido até soltar o botão que termina o ciclo de soldadura iniciando o período de pós-gás. Por outro lado, se durante a função RAMPA FINAL solta-se o botão, o ciclo de soldadura termina imediatamente e inicia o período de pós-gás.

Modo TIG com sequência 4T e BI-LEVEL:

- A primeira pressão do botão faz o arco desencadear com uma corrente I_{START} . Ao soltar o botão a corrente sobe segundo a função RAMPA INICIAL até o valor da corrente de soldadura; esse valor é mantido também com o botão solto. A cada carregamento sucessivo do botão (o tempo que passa entre a pressão e a soltura deve ser de curta duração) a corrente variará entre o valor configurado no parâmetro BI-LEVEL I_1 e o valor da corrente principal I_2 .
- Mantendo carregado o botão durante um tempo prolongado a corrente diminui segundo a função RAMPA FINAL até I_{END} . Este valor é mantido até soltar o botão que termina o ciclo de soldadura iniciando o período de pós-gás. Por outro lado, se durante a função RAMPA FINAL solta-se o botão, o ciclo de soldadura termina imediatamente e inicia o período de pós-gás (**FIG. M**).

6.2 SOLDAGEM MMA

- É indispensável, em qualquer caso, seguir as indicações do fabricante relacionadas na confecção dos eléctrodos utilizados, que indiquem a correcta polaridade do eléctrodo e a relativa corrente optimal.
- A corrente de soldagem deve ser regulada em função do diâmetro do eléctrodo utilizado e ao tipo de junção que se deseje efectuar; indicamos a seguir as correntes utilizáveis segundo os varios diâmetros dos eléctrodos:

Ø Eléctrodo (mm)	Corrente de soldagem (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Tenha presente que em paridade do diâmetro do eléctrodo, valores elevados de corrente serão utilizados para soldagens em superfícies planas, enquanto para soldagens em vertical ou pra cima deverão ser utilizadas correntes mais baixas.
- As características mecânicas da junta soldada são determinadas, além que pela intensidade de corrente escolhida, pelos outros parâmetros de soldadura como: comprimento do arco, velocidade e posição de execução, diâmetro e qualidade dos eléctrodos (para uma correcta conservação guardar os eléctrodos ao abrigo da humidade, protegidos pelas apropriadas embalagens ou pelos apropriados recipientes).
- As características da soldadura dependem também do valor ARC-FORCE (comportamento

dinâmico) do aparelho de soldar. Tal parâmetro pode ser configurado pelo painel, ou pode ser configurado com o controlo à distância com 2 potenciômetros.

- Deve ser observado que valores altos de ARC-FORCE dão maior penetração e permitem a soldadura em qualquer posição tipicamente com eléctrodos básicos, valores baixos de ARC-FORCE permitem um arco mais macio e sem pulverizados tipicamente com eléctrodos rutilios.
O aparelho de soldar é também equipado com dispositivos HOT START e ANTI STICK que garantem arranques fáceis e ausência de colagem do eléctrodo à peça.

6.2.1 Procedimento

- Mantendo a máscara NA FRENTE DO ROSTO, encostar com a ponta do eléctrodo na peça que deve ser soldada fazendo um movimento como se fosse acender um palito de fósforo; este é o melhor método para accionar o arco.
ATENÇÃO: NÃO GOLPEAR com o eléctrodo na peça; pois deste jeito se corre o risco de danificar o revestimento rendendo dificultoso o accionamento do arco.
- Uma vez accionado o arco, procurar de manter uma distância da peça, equivalente ao diâmetro do eléctrodo utilizado e manter esta distância o mais constante possível durante a execução da soldadura; lembre-se que a inclinação do eléctrodo na direcção de avance deverá ser de aproximadamente 20-30 graus.
- No final do cordão de soldadura, levar a extremidade do eléctrodo levemente pra trás em respeito a direcção de avance, para cima da cratera para efectuar o preenchimento, e então levantar rapidamente o eléctrodo do banho de fusão para obter o desligamento do arco (**ASPECTOS DO CORDÃO DE SOLDAGEM - FIG. N**).

7. MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! ANTES DE EXECUTAR AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

7.1 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA PODEM SER EXECUTADAS PELO OPERADOR.

7.1.1 Tocha

- Evitar de apoiar a tocha e seu cabo sobre peças quentes; isto causará a fusão dos materiais isolantes colocando-a rapidamente fora de serviço.
- Verificar periodicamente a vedação da tubulação e conexões de gás.
- Acoplar cuidadosamente pinça para apertar o eléctrodo, mandril porta-pinça com o diâmetro do eléctrodo escolhido para evitar superaquecimentos, distribuição defeituosa do gás e relativo mau funcionamento.
- Controlar, pelo menos uma vez por dia, o estado de desgase e a montagem correcta das partes terminais da tocha: bico, eléctrodo, pinça porta-eléctrodo, difusor de gás.

7.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL EXPERIENTE OU QUALIFICADO NO ÂMBITO ELÉTRICO E MECÂNICO E NO RESPEITO DA NORMA TÉCNICA IEC/EN 60974-4.



ATENÇÃO! ANTES DE REMOVER OS PAINÉIS DA MÁQUINA DE SOLDA E ACESSAR À SUA PARTE INTERNA VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

Eventuais controlos efetuados sob tensão dentro da máquina de solda podem causar choque elétrico grave provocado por contato direto com partes sob tensão e/ou lesões devido ao contato direto com órgãos em movimento.

- Periodicamente e, de qualquer maneira com frequência, em função da utilização e do conteúdo de poeira do ambiente, inspecionar a parte interior do aparelho de soldar e remover a poeira depositada nas placas electrónicas com uma escova muito macia ou solventes apropriados.
- Na ocasião verificar que as ligações elétricas estejam bem apertadas e as cablagens não apresentem danos ao isolamento.
- No final de tais operações remontar os painéis da máquina de solda apertando a fundo os parafusos de fixação.
- Evitar absolutamente de executar operações de soldagem com a máquina de solda aberta.
- Depois de ter efetuado a manutenção ou a reparação restaurar as conexões e as fiações como eram inicialmente tomando o cuidado para que estas não entrem em contacto com partes em movimento ou partes que podem ser atingidas por temperaturas elevadas. Colocar abraçadeiras em todos os condutores como eram inicialmente, tomando o cuidado de manter bem separadas entre si as ligações do primário em alta tensão daqueles secundários em baixa tensão.
Utilizar todas as anilhas e os parafusos originais para o fechamento da caldeiraria.

8. BUSCA DEFEITOS

EM CASO DE MAL FUNCIONAMENTO, E ANTES DE EFETUAR VERIFICAÇÕES SISTEMÁTICAS OU DE PROCURAR UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA, CONTROLAR QUE:

- A corrente de soldadura seja adequada ao diâmetro e ao tipo de eléctrodo utilizado.
- Com o interruptor geral em "ON" a lâmpada relativa deve acender-se; em caso contrário o defeito está na linha de alimentação (fios, tomada fixa ou móvel, fusíveis, etc...)
- Non seja aceso o led amarelo marcador do intervento da segurança térmica de sobretensão ou queda de tensão ou de curto circuito.
- Assegurar-se de haver observado a relação de intermitência nominal; em caso de intervento da proteção termostática esperar o resfriamento natural da máquina, controlar a funcionalidade do ventilador.
- Controlar a tensão de linha: se o valor for demasiado alto ou demasiado baixo a máquina de soldar fica bloqueada.
- Controlar que não tenha um curto circuito na saída da máquina: em tal caso proceder à eliminação do inconveniente.
- Os coligamentos do circuito de soldagem sejam efetuados correctamente, sobretudo que a pinça de massa seja efectivamente coligada na peça com ausência de materiais isolantes (por ex: vernizes).
- O gás de protecção usado seja correcto (Argon 99,5%) e na justa quantidade.

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET BOOGLASSEN	pag. 44
2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING	44
2.1 INLEIDING	44
2.2 ACCESSOIRES GELEVERD OP AANVRAAG	45
3. TECHNISCHE GEGEVENS	45
3.1 KENTEKENPLAAT	45
3.2 ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS	45
4. BESCHRIJVING VAN DE LASMACHINE	45
4.1 BLOKJESSHEMA	45
4.2 INRICHTINGEN VAN CONTROLE, REGELING EN VERBINDING	45
4.2.1 ACHTERSTE PANEEL (FIG. C)	45
4.2.2 Voorste paneel FIG. D1	45
4.2.3 Voorste paneel FIG. D2	46
4.3 OPSLAG EN OPROEPEN VAN VERPERSOONLIJKE PROGRAMMA'S	47
4.4 Modus INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN waterkoelingsgroep G.R.A. (indien aanwezig)	47
5. INSTALLATIE	47
5.1 INRICHTING	47
5.1.1 Assemblage retourkabel- tang (FIG. E)	47
5.1.2 Assemblage laskabel -tang elektrodenhouder (FIG. F)	47
5.2 PLAATSING VAN DE LASMACHINE	47
5.3 AANSLUITING OP HET NET	47
5.3.1 Stekker en contact	47
5.4 VERBINDINGEN VAN HET LASCIRCUIT	47

5.4.1 TIG-lassen	pag. 47
5.4.2 MMA-LASSEN	47
6. LASSEN: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE	48
6.1 TIG-lassen	48
6.1.1 Ontsteking HF en LIFT	48
6.1.2 TIG DC-lassen	48
6.1.3 TIG AC-lassen	48
6.1.4 Procedure	48
6.2 MMA-LASSEN	48
6.2.1 Werkwijze	48
7. ONDERHOUD	48
7.1 GEWOON ONDERHOUD	48
7.1.1 Toorts	48
7.2 BUITENGEWOON ONDERHOUD	48
8. PROBLEEMOPLOSSINGEN	49

LASMACHINES MET INVERTER VOOR HET TIG- EN MMA LASSEN VOORZIEN VOOR HET INDUSTRIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Opmerking: In de volgende tekst zal de term "lasmachine" gebruikt worden .

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET BOOGLASSEN

De operator moet voldoende ingelicht zijn voor wat betreft een veilig gebruik van de lasmachine en over de risico's in verband met de procedures van het booglassen, de desbetreffende beschermingsmaatregelen en procedures bij noodgevallen. (Ook de norm "EN 60974-9 raadplegen: Apparatuur voor booglassen. Deel 9: Installatie en gebruik").



- Rechtstreeks contact met de lascircuits vermijden; de nullastspanning geleverd door de lasmachine kan in bepaalde gevallen gevaarlijk zijn.
- De verbinding van de laskabels, de operaties van nazicht en reparatie moeten uitgevoerd worden met een uitgeschakelde lasmachine die losgekoppeld is van het voedingsnet.
- De lasmachine uitschakelen en loskoppelen van het voedingsnet voordat men de versleten elementen van de toorts vervangt.
- De elektrische installatie uitvoeren volgens de voorziene ongevalpreventienormen en -wetten.
- De lasmachine mag uitsluitend verbonden worden met een voedingsnet met een neutraalgeleider verbonden met de aarde.
- Verifiëren of het voedingscontact correct verbonden is met de beschermende aarde.
- De lasmachine niet gebruiken in vochtige of natte ruimten of in de regen.
- Geen kabels met een versleten isolering of met loszittende verbindingen gebruiken.



- Niet lassen op containers, bakken of leidingen die vloeibare of gasachtige ontvlambare producten bevatten of bevat hebben.
- Vermijden te werken op materialen die schoongemaakt zijn met chloorhoudende oplosmiddelen of in de nabijheid van dergelijke producten.
- Niet lassen op bakken onder druk.
- Alle ontvlambare producten uit de werkzone verwijderen (vb. hout, papier, voden, enz.).
- Zorgen voor een adequate ventilatie of voor geschikte middelen voor de afvoer van de lasrook in de nabijheid van de boog; er is een systematische benadering nodig voor de evaluatie van de limieten van blootstelling aan de lasrook in functie van hun samenstelling, concentratie en tijdsduur van de blootstelling zelf.
- De gasfles (indien gebruikt) beschermen tegen warmtebronnen, inbegrepen zonnestralen).



- Gebruik een geschikte elektrische isolatie voor de toorts, het werkstuk en eventuele metalen onderdelen die in de buurt of de grond staan of liggen (die aangeraakt kunnen worden). Dit gebeurt gewoonlijk door het dragen van speciaal hiervoor geschikte handschoenen, schoenen, een hoofddeksel en kleding en door het gebruik van isolerende planken of tapijten.
- Bescherm de ogen altijd met de juiste filters die voldoen aan UNI EN 169 of UNI EN 379, aangebracht op maskers of helmen die voldoen aan UNI EN 175. Gebruik speciale brandwerende beschermende kleding (volgens UNI EN 11611) en lashandschoenen (volgens UNI EN 12477) om te voorkomen dat de huid wordt blootgesteld aan de ultraviolette en infraroodstraling van de lasboog; andere personen die zich in de buurt van de lasboog bevinden, moeten worden beschermd door middel van niet-reflecterende schermen of gordijnen.
- Geluid: Als er door bijzonder intensieve laswerkzaamheden een niveau van dagelijkse blootstelling (LEPD) bestaat van 85 dB(A) of hoger, is het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (Tab. 1).



ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN
Elektrische stroom die door een geleider stroomt, veroorzaakt plaatselijke elektrische

en magnetische velden (EMV). De lasstroom creëert een EMV in de buurt van het lascircuit en het lasapparaat zelf.

Elektromagnetische velden kunnen sommige medische apparatuur (bijv. pacemakers, ademhalingsapparatuur, metalen protheses, enz.) verstoren. Er moeten geschikte beveiligingsmaatregelen worden getroffen voor dragers van dit soort apparatuur. Verbied bijvoorbeeld de toegang tot het gebruiksgebied van het lasapparaat of voer een individuele risicobeoordeling uit voor lassers.

Dit lasapparaat voldoet aan de technische productstandaards voor exclusief gebruik in een industriële omgeving voor professionele doeleinden. De naleving van de basislumieten met betrekking tot de blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden in een huishoudelijke omgeving wordt niet gewaarborgd.

Alle gebruikers moeten de hieronder vermelde regels opvolgen, om de blootstelling aan EMV's uit het lascircuit tot een minimum te beperken:

- de laskabels naar elkaar toe brengen. Ze bevestigen met plakband als dat mogelijk is;
- hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd houden van het lascircuit;
- de laskabels nooit rondom metalen voorwerpen of om uw lichaam wikkelen;
- niet lassen met uw lichaam in het midden van het lascircuit;
- de beide laskabels aan dezelfde kant van uw lichaam houden;
- de retourkabel van de lasstroom aansluiten op het te lassen werkstuk, zo dicht mogelijk bij de uitgevoerde las;
- niet dichtbij het lasapparaat lassen;
- alle gebruikers moeten de vereiste minimumafstanden in acht nemen, zoals aangegeven op het EMV-datablad;
- afstand tot de EMV-bron op een punt waarboven de blootstelling minder is dan 20% van de toegestane minimumwaarde is: $d = 65 \text{ cm}$.



Apparatuur van klasse A:

Deze lasmachine beantwoordt aan de vereisten van de technische standaard van het product voor het uitsluitend gebruik op industriële plaatsen en voor professionele doeleinden. De overeenstemming met de elektromagnetische compatibiliteit is niet gegarandeerd in de gebouwen voor huiselijk gebruik en in gebouwen die rechtstreeks verbonden zijn met een voedingsnet aan lage spanning dat de gebouwen voor huiselijk gebruik voedt.



SUPPLEMENTAIRE VOORZORGSMATREGELEN

- DE OPERATIES VAN HET LASSEN:

- In een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock.
- In aangrenzende ruimten.
- In aanwezigheid van ontvlambare of ontplofende materialen. MOETEN vooraf geëvalueerd worden door een "Verantwoordelijke expert" en altijd uitgevoerd worden in aanwezigheid van andere personen die opgeleid zijn voor ingrepen in noodgeval.
- De technische beschermingsmiddelen beschreven in 7.10; A.8; A.10 van de norm "EN 60974-9: Apparatuur voor booglassen. Deel 9: Installatie en gebruik" MOETEN gebruikt worden.
- Het lassen MOET verboden zijn met een operator die van de grond opgeheven staat, behoudens het eventueel gebruik van een veiligheidsplatform.
- SPANNING TUSSEN ELEKTRODENHOUDER OF TOORTSEN: wanneer men werkt met meerdere lasmachines op een enkel stuk of op meerdere elektrisch verbonden stukken, kan er een gevaarlijke som van nullastspanningen tussen twee verschillende elektrodenhouders of toortsen gegeneerd worden, aan een waarde die het dubbel van de toegelaten limiet kan bereiken. Het is noodzakelijk dat een ervaren coördinator de instrumentmeting uitvoert om te bepalen of er een risico bestaat, zodanig dat hij de geschikte beschermingsmaatregelen kan treffen zoals wordt aangeduid in 7.9 van de norm "EN 60974-9: Apparatuur voor booglassen. Deel 9: Installatie en gebruik".



RESIDU RISICO'S

- **ONUJST GEBRUIK:** het gebruik van de lasmachine is gevaarlijk voor gelijk welke bewerking die verschilt van diegene die voorzien zijn (vb. ontvriezen van buizen van de waterleiding).

2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1 INLEIDING

Deze lasmachine is een stroombron voor het booglassen, speciaal gerealiseerd voor het TIG (DC) (AC/DC) lassen met ontstekingsmechanisme HF of LIFT en het MMA lassen met

beklede elektroden (rutiel, zure, basische).

De specifieke karakteristieken van deze lasmachine (INVERTER), zoals de hoge snelheid en de precisie van afstelling, geven haar buitengewone kwaliteiten van lassen.

De regeling met het systeem "inverter" aan de ingang van de voedingslijn (primaire) bepaalt bovendien een drastische reductie van volume zowel van de transformator als van de reactantie van nivellering waarbij de bouw van een lasmachine wordt mogelijk gemaakt met een uitzonderlijk beperkt volume en gewicht en met een benadrukking van de eigenschappen van gemakkelijke manipulatie en comfortabel vervoer.

2.2 ACCESSOIRES GELEVERD OP AANVRAAG

- Kit MMA-lassen.
- Adaptor gasflus Argon.
- Kabel retour lasstroom volledig met massaklem.
- Manuele afstandbediening 1 potentiometer.
- Manuele afstandbediening 2 potentiometers.
- Afstandbediening met pedaal.
- Laskit MMA.
- Laskit TIG.
- Zelfverdonkerend masker met vaste of regelbare filter.
- Gasaansluiting en gasbuis voor aansluiting op de gasflus Argon.
- Drukreductor met manometer.
- Toorts voor TIG lassen.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

3.1 KENTEKENPLAAT

De belangrijkste gegevens m.b.t. het gebruik en de prestaties van de lasmachine zijn samengevat op de kentekenplaat met de volgende betekenis:

Fig. A

- 1- EUROPESE referentienorm voor de veiligheid en de bouw van de machines voor booglassen.
- 2- Naam en adres van de constructeur.
- 3- Naam van het model.
- 4- Symbool van de binnenstructuur van de lasmachine.
- 5- Symbool van de voorziene lasprocedure.
- 6- Symbool **S**: wijst erop dat er lasoperaties mogen uitgevoerd worden in een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock (vb. in de onmiddellijke nabijheid van grote metalen massa's).
- 7- Symbool van de voedingslijn:
 - 1~: eenfase wisselspanning;
 - 3~: driefasen wisselspanning.
- 8- Beschermingsgraad van het omhulsel.
- 9- Kentekens van de voedingslijn:
 - U_1 : Wisselspanning en voedingsfrequentie van de lasmachine (toegelaten limieten $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maximum stroom verbruikt door de lijn.
 - I_{1eff} : Effectieve voedingsstroom.
- 10- Prestaties van het lascircuit:
 - U_0 : maximum spanning piek leeg (lascircuit open).
 - I_1/U_2 : Genormaliseerde overeenstemmende stroom en spanning die door de lasmachine tijdens het lassen kunnen verdeeld worden.
 - **X**: Verhouding intermittentie: duidt de tijd aan dat de machine de overeenstemmende stroom kan verdelen (zelfde kolom). Wordt uitgedrukt in %, op basis van een cyclus van 10min (vb. 60% = 6 minuten werk, 4 minuten pauze; en zo verder).
Ingeval de gebruiksfactoren (van de kentekenplaat, die verwijzen naar 40°C ruimte) overschreden worden, wordt de ingreep van de thermische beveiliging bepaald (de lasmachine blijft in stand-by tot haar temperatuur terug binnen de toegestane limieten ligt).
 - **A/V-A/V**: Duidt de gamma aan van de regeling van de lasstroom (minimum - maximum) aan de overeenstemmende boogspanning.
- 11- Inschrijvingsnummer voor de identificatie van de lasmachine (noodzakelijk voor de technische service, de aanvraag van reserve onderdelen en het opzoeken van de oorsprong van het product).
- 12- : De waarde van de zekeringen met vertraagde werking moet voorzien worden voor de bescherming van de lijn.
- 13- Symbolen m.b.t. de veiligheidsnormen waarvan de betekenis aangeduid is in hoofdstuk 1 "Algemene veiligheid voor het booglassen".

Opmerking: Het aangegeven voorbeeld van de kentekenplaat geeft een indicatieve aanwijzing van de betekenis van de symbolen en van de cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van de lasmachine in uw bezit moeten rechtstreeks genomen worden van de kentekenplaat van de lasmachine zelf.

3.2 ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

- **LASMACHINE**: zie tabel 1 (TAB.1).
- **TOORTS**: zie tabel 2 (TAB.2).

Het gewicht van de lasmachine staat aangeduid in tabel 1 (TAB.1).

4. BESCHRIJVING VAN DE LASMACHINE

4.1 BLOKJESSHEMA

De lasmachine bestaat hoofdzakelijk uit modules van vermogen en controle gerealiseerd op gedrukte en geoptimaliseerde circuits voor het bekomen van een maximum bedrijfszekerheid en een beperkt onderhoud.

Deze lasmachine wordt gecontroleerd door een microprocessor die toestaat een groot aantal parameters in te stellen teneinde een optimaal lassen in alle omstandigheden en op alle materiaal toe te staan. Om de kenmerken ten volle te kunnen gebruiken, is het echter noodzakelijk de operationele mogelijkheden ervan te kennen.

Beschrijving (FIG. B)

- 1- **Ingang eenfase voedingslijn, groep gelijkrichter en condensators van nivellering.**
- 2- **Switching brug met transistors (IGBT) en drivers;** verwisselt de gelijkgerichte lijnspanning in wisselspanning met hoge frequentie en voert de regeling van het vermogen uit in functie van de gevraagde stroom/spanning van het lassen.
- 3- **Transformateur van hoge frequentie;** de primaire winding wordt gevoed met de spanning geconverteerd door het blok 2; deze heeft de functie de spanning en de stroom aan te passen aan de waarden noodzakelijk voor de procedure van het booglassen en tegelijkertijd het lascircuit galvanisch te isoleren van de voedingslijn.
- 4- **Brug secundaire gelijkrichter met inductie van nivellering;** verandert de wisselspanning/-stroom geleverd door de secundaire winding in continue stroom/spanning met heel lage golven.
- 5- **Switching brug met transistors (IGBT) en drivers;** transformeert de uitgangsstroom naar de secundaire van DC naar AC voor het TIG AC lassen (indien aanwezig).
- 6- **Elektronica van controle en afstelling;** controleert onmiddellijk de waarde van de lasstroom en vergelijkt deze met de waarde ingesteld door de operator; moduleert de impulsen van bediening van de drivers van de IGBT die de regeling uitvoeren.
- 7- **Logica van controle van de werking van de lasmachine:** stelt de lascyclussen in, bedient de aandrijvers, controleert de veiligheidssystemen.
- 8- **Paneel van instelling en visualisering van de parameters en van de werkwijzen.**
- 9- **Generator ontstekingsmechanisme HF** (indien aanwezig).

10- Elektroklep gas bescherming EV.

11- Ventilator voor koeling van de lasmachine.

12- Regeling op afstand.

4.2 INRICHTINGEN VAN CONTROLE, REGELING EN VERBINDING

4.2.1 ACHTERSTE PANEEL (FIG. C)

- 1- Voedingskabel (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Hoofdschakelaar O/OFF - I/ON.
- 3- Aansluiting voor verbinding gasbuis (drukreductor gasflus - lasmachine).
- 4- Connector voor afstandbedieningen:
Het is mogelijk, middels een speciaal daartoe bestemde connector met 14 polen aanwezig op de achterkant, op de lasmachine 3 verschillende types van afstandbedieningen aan te brengen. Iedere inrichting wordt automatisch herkend en staat toe de volgende parameters te regelen:
 - **Afstandbediening met een potentiometer:** wanneer men aan de knop van de potentiometer draait, verandert men de hoofdstroom van het minimum naar het maximum. De regeling van de hoofdstroom wordt uitsluitend door de afstandbediening uitgevoerd.
 - **Afstandbediening met pedaal:** de waarde van de stroom wordt bepaald door de stand van de pedaal. In de modaliteit TIG 2 TIJDEN, werkt de pedaal bovendien als startbediening voor de machine in plaats van de drukknoop toorts.
 - **Afstandbediening met twee potentiometers:** de eerste potentiometer regelt de hoofdstroom. De tweede potentiometer regelt een andere parameter die afhangt van de actieve lasmodaliteit.. Wanneer men aan deze potentiometer draait, wordt de parameter gevisualiseerd die men aan het veranderen is (die niet meer kan gecontroleerd worden met de knop van het paneel). De betekenis van de tweede potentiometer is: ARC FORCE indien in de modaliteit MMA en EINDHELLING indien in de modaliteit TIG.
 - **Controller voor TIG-toorts met potentiometer (indien voorzien):** met de TIG-controller kan de stroom worden geregeld via de toorts met potentiometer.

4.2.2 Voorste paneel FIG. D1

- 1- Positieve snafmofverbinding (+) om de laskabel te verbinden.
- 2- Negatieve snafmofverbinding (-) om de laskabel te verbinden.
- 3- Connector voor verbinding kabel drukknoop toorts.
- 4- Aansluiting voor verbinding gasbuis van de toorts TIG.
- 5- Bedieningspaneel.
- 6- Drukknoppen voor selectie van manieren van lassen:

6a REMOTE **AFSTANDSBDIENING**



Staat toe de controle van de parameters van het lassen over te brengen naar de afstandbediening.

6b MMA-TIG LIFT



Werkwijze: lassen met beklede elektrode (MMA), en lassen TIG met ontsteking van de boog met contact (TIG LIFT).

7- Drukknop voor selectie in te stellen parameters.

De drukknoop selecteert de parameter die geregeld moet worden met de knop

Encoder (8);


De waarde en de meeteenheid worden gevisualiseerd respectievelijk door de displays (10) en de leds (9).

N.B.: De instelling van de parameters is vrij. Er bestaan evenwel combinaties van waarden die geen enkele praktische betekenis voor het lassen hebben; in dit geval is het mogelijk dat de lasmachine niet correct werkt.

N.B.: HERINSTELLING VAN ALLE PARAMETERS FABRIEKSAF (RESET)


Met een druk op de drukknoop (7) bij de aanschakeling worden alle parameters van het lassen terug naar de waarde van default gebracht.

7a HOT START

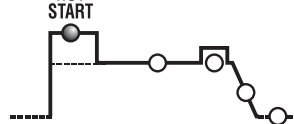


In de modaliteit MMA, stelt de te grote startstroom "HOT START" voor (regeling 0÷100) met aanduiding op de display van de procentuele vermeerdering in vergelijking met de waarde van de geselecteerde lasstroom. Deze regeling verbetert de start.

 7b HOOFDSTROOM (I_2)




In de modaliteit TIG, MMA, stelt de lasstroom voor, gemeten in Ampères.

7c ARC-FORCE

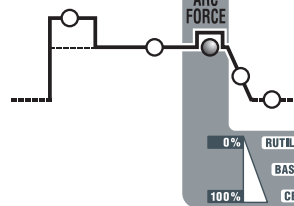


In de modaliteit MMA, stelt de te grote dynamische stroom "ARC-FORCE" voor (regeling 0÷100%) met aanduiding op de display van de procentuele vermeerdering in vergelijking met de waarde van de voorgeselecteerde lasstroom. Deze regeling verbetert de vloeibaarheid van het lassen, voorkomt het vastkleven van de elektrode aan het stuk en staat het gebruik toe van verschillende typen van elektroden.

 7d EINDHELLING (t_e)



 In de modaliteit TIG, stelt de tijd van de eindhelling voor (regeling 0.1÷10sec.); voorkomt de eindkrater van de lasnaad (van I_2 tot 0).



In de modaliteit TIG, stelt de tijd van postgas in seconden voor (regeling OFF, $0.1 \div 10 \text{sec.}$); beschermt de elektrode en het smeltbad tegen oxidatie.

- 8- Knop encoder voor de instelling van de parameters van het lassen die geselecteerd kunnen worden met de toets (7).
- 9- Rode led, aanduiding meeteenheid.
- 10- Alfumerieke display.

11- LED van signalering ALARM (de machine is geblokkeerd).

Het herstel is automatisch wanneer de oorzaak van het alarm ophoudt.

Alarmmeldingen aangeduid op de display (10):

- "A. 1" : ingreep thermische bescherming van het primair circuit.
- "A. 2" : ingreep thermische bescherming van het secundair circuit.
- "A. 3" : ingreep bescherming voor te grote spanning van de voedingslijn.
- "A. 4" : ingreep bescherming voor te lage spanning van de voedingslijn.
- "A. 5" : ingreep bescherming te hoge primaire temperatuur.
- "A. 6" : ingreep bescherming wegens gebrek fase van de voedingslijn.
- "A. 7" : te grote afzet van stof aan de binnenkant van de lasmachine, herstel met:
 - schoonmaak binnenkant machine;
 - toets display van het controlepaneel.
- "A. 8" : Hulpspanning buiten rang.

Bij de uitschakeling van de lasmachine kan er zich, gedurende enkele seconden, de melding "OFF" voordoen.

N.B.: OPSLAG EN VISUELE WEERGAVE VAN DE ALARMEN

Bij elk alarm worden de instellingen van de machine in het geheugen opgeslagen. Het is mogelijk de laatste 10 alarmen op te roepen op de volgende manier:

Gedurende enkele seconden drukken op de drukknop (6a) "AFSTANDSBEDIENING". Op de display verschijnt het opschrift "AY.X" waar "Y" het nummer van het alarm aanduidt (A0 meest recente, A9 oudste) en "X" het type van geregistreerd alarm aanduidt (van 1 tot 8, zie AY.1 ... AY.8).

- 12- Groene led, vermogen aangeschakeld

4.2.3 Voorste paneel FIG. D2

- 1- Positieve snapmofverbinding (+) om de laskabel te verbinden.
- 2- Negatieve snapmofverbinding (-) om de laskabel te verbinden.
- 3- Connector voor aansluiting van de kabel voor de TIG-toortsknop (FIG. D2-a) en de TIG-controller (FIG. D2-b).
- 4- Aansluiting voor verbinding gasbuis van de toorts TIG.
- 5- Bedieningspaneel.
- 6- Drukknoppen voor selectie van manieren van lassen:

6a AFSTANDSBEDIENING



 
Staat toe de controle van de parameters van het lassen over te brengen naar de afstandsbediening.

6b TIG - MMA




Werkwijze: lassen met beklede elektrode (MMA), lassen TIG met ontsteking van de boog aan hoge frequentie (TIG HF) en lassen TIG met ontsteking van de boog met contact (TIG LIFT).

6c AC/DC



In de modaliteit TIG, staat toe te kiezen tussen lassen in continue stroom (DC) en lassen in wisselstroom (AC) (werking alleen aanwezig in de modellen AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT



In de modaliteit TIG, staat toe te kiezen tussen de bediening met 2 tijden, 4 tijden of met timer van puntlassen (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



Staat toe in de werkwijze TIG te kiezen tussen het proces van gepulseerd, voorbepaald gepulseerd of bi-level lassen. Met uitgeschakelde leds beantwoordt dit aan het proces van standaard lassen.

7- Drukknop van selectie in te stellen parameters.

De drukknop selecteert de parameter die geregeld moet worden met de knop



Encoder (9); de waarde en de meeteenheid zijn gevisualiseerd respectievelijk door de displays (10) en de leds (11).

N.B.: De instelling van de parameters is vrij. Er bestaan evenwel combinaties van waarden die geen enkele praktische betekenis voor het lassen hebben; in dit geval is het mogelijk dat de lasmachine niet correct werkt.

N.B.: HERINSTELLING VAN ALLE PARAMETERS FABRIEKSAF (RESET)

 
Wanneer men tegelijkertijd op de drukknoppen (8) drukt worden bij het aanschakelen alle lasparameters terug naar de waarde van default gebracht.

7a PRE-GAS



In de modaliteit TIG/HF, stelt de tijd van PRE-GAS in seconden voor (regeling van OFF, $0.1 \div 10 \text{sec.}$). Verbeterd het vertrek van het lassen.

7b STARTSTROOM (I_s)



Vertegenwoordigt in de werkwijze TIG 2 tijden en SPOT de startstroom I_s behouden

gedurende een vaste tijd met de drukknop toorts ingedrukt (regeling in Ampères). In de modaliteit TIG 4 tijden, stelt de startstroom I_s voor het behouden voor tijdens de hele tijd dat de drukknop toorts ingedrukt is (regeling in Ampères). In de modaliteit MMA, stelt de te hoge dynamische stroom "HOT START" voor (regeling $0 \div 100\%$). Met aanduiding op de display van de procentuele vermeerdering in vergelijking met de waarde van de voorgeselecteerde lasstroom. Deze regeling verbetert de vloeibaarheid van het lassen.

 
7c STARTHELLING (t_s)



Vertegenwoordigt in de werkwijze TIG de tijd van de starthelling van de stroom (van I_s tot I_1) (regeling $0.1 \div 10 \text{sec.}$). In OFF helling niet aanwezig.


De parameters I_{START} en t_{START} kunnen ook gebruikt worden met een afstandsbediening met pedaal, de regeling moet echter worden uitgevoerd voordat de bediening wordt geactiveerd.

7d HOOFDSTROOM (I_2)



In de modaliteiten TIG AC/DC en MMA stelt de stroom I_2 van uitgang voor. In de modaliteiten GEPULSEERD en BI-LEVEL is de stroom op het hoogste niveau (maximum). De parameter is gemeten in Ampères.

 7e BASISSTROOM - ARC FORCE



In de modaliteit TIG 4 tijden BI-LEVEL en GEPULSEERD I_1 , stelt de waarde van stroom voor die afgewisseld kan worden met de hoofdstroom I_2 tijdens het lassen. De waarde wordt uitgedrukt in Ampères.

In de modaliteit MMA, stelt de te hoge dynamische stroom "ARC-FORCE" voor (regeling $0 \div 100\%$) met aanduiding op de display van de procentuele vermeerdering in vergelijking met de waarde van de voorgeselecteerde lasstroom. Deze regeling verbetert de vloeibaarheid van het lassen en voorkomt het vastkleven van de elektrode aan het stuk.

7f FREQUENTIE



 
In de modaliteit TIG GEPULSEERD, stelt de puls frequentie voor. Voor de modellen AC/DC, in de modaliteit TIG AC (met gedesactiveerd pulsen), stelt de frequentie van de lasstroom voor.

7g BALANCE




In de modus TIG PULS geeft dit de verhouding weer (in percentage) tussen de tijd waarin de stroom zich op het hoogste niveau bevindt (hoofd-lasstroom) en de totale pulsperiode. Verder geeft de parameter voor de modellen AC/DC, in de modus TIG AC (met pulsatie uitgeschakeld) een verhouding weer tussen tijd met positieve stroom en tijd met negatieve stroom: als de waarde van de parameter negatief is, wordt er meer verwarming en penetratie van het werkstuk verkregen en als de waarde van de parameter positief is, wordt er een schoner oppervlak en meer verwarming van de elektrode verkregen; als de waarde van de parameter nul is, wordt er evenwicht bereikt tussen negatieve en positieve stroom in de periode van de AC-frequentie. (TAB. 4).

7h TIJD VAN SPOT




In modaliteit TIG (SPOT), stelt de tijdsduur van het lassen voor (regeling $0.1 \div 10 \text{sec.}$).

 7k EINDHELLING (t_{END})



Vertegenwoordigt in de werkwijze TIG de tijd van de eindhelling van de stroom (van I_2 tot I_e) (regeling $0.1 \div 10 \text{sec.}$). In OFF helling niet aanwezig.

 7l EINDSTROOM (I_{END})



In de modaliteit TIG 2 tijden, stelt de eindstroom voor alleen indien de EINDHELLING (7k) ingesteld is op een waarde groter dan nul ($>0.1 \text{ sec.}$).

In modaliteit TIG 4 tijden, stelt de eindstroom voor gedurende de hele tijd dat de drukknop toorts ingedrukt is.

 
De groottes zijn uitgedrukt in Ampères.

7m POSTGAS



In de modaliteit TIG, stelt de tijd van POSTGAS in seconden voor (regeling OFF, $0.1 \div 10 \text{sec.}$) en beschermt de elektrode en het smeltbad tegen oxidatie.

7n VOORVERWARMING ELEKTRODE



In de werkwijze TIG AC, geeft de waarde van het product stroom * tijd van voorverwarming van de elektrode van Tungsteen bij het ontsteken van de boog.



Drukkknoppen "RECALL" en "SAVE" voor de opslag en het oproepen van verspersoonlijkste programma's.

9- Knop encoder voor de instelling van de parameters van lassen die geselecteerd kunnen worden met de toets (7).

10- Alfanumerieke display.

11- Rode led, aanduiding meeteenheid.

12- Groene led, vermogen aangeschakeld.

13- **LED van signalering ALARM (de machine is geblokkeerd).**

Het herstel is automatisch wanneer de oorzaak van het alarm ophoudt.

Alarmmeldingen aangeduid op de display (10):

- "A. 1" : ingreep thermische bescherming van het primair circuit.
- "A. 2" : ingreep thermische bescherming van het secundair circuit.
- "A. 3" : ingreep bescherming voor te hoge spanning van de voedingslijn.
- "A. 4" : ingreep bescherming voor te lage spanning van de voedingslijn.
- "A. 5" : ingreep bescherming te hoge primaire temperatuur.
- "A. 6" : ingreep bescherming wegens gebrek fase van de voedingslijn.
- "A. 7" : te grote afzet van stof aan de binnenkant van de lasmachine, herstel met:
 - schoonmaak binnenkant van de machine;
 - toets display van het controlepaneel.
- "A. 8" : Hulpspanning buiten rang.
- "A. 9" : ingreep bescherming wegens onvoldoende druk van het watergekoeld circuit van de toorts. Herstel niet automatisch.

Bij de uitschakeling van de lasmachine kan zich, gedurende enkele seconden, de signalering "OFF" voordoen.

N.B.: OPSLAG EN VISUALISERING VAN DE ALARMEN

Bij ieder alarm worden de instellingen van de machine in het geheugen opgeslagen. Het is mogelijk de laatste 10 alarmen op te roepen op de volgende manier:

Gedurende enkele seconden drukken op de drukknop (6a) "AFSTANDSBEDIENING".

Op de display verschijnt het opschrift "AY.X" waar "Y" het nummer van het alarm aanduidt (A0 het meest recente, A9 het oudste) en "X" het type van geregistreerd alarm aanduidt (van 1 tot 9, zie AY.1 ... AY.9).

4.3 OPSLAG EN OPROEPEN VAN VERPERSOONLIJKTE PROGRAMMA'S

Inleiding

De lasmachine staat toe verspersoonlijkste werkprogramma's op te slaan (SAVE) m.b.t. een set van parameters geldig voor een bepaalde lasoperatie. Ieder verspersoonlijk programma kan opgeroepen worden (RECALL) op gelijk welk ogenblik, waarbij de lasmachine "klaar voor het gebruik" ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld voor een specifiek werk dat eerder werd geoptimaliseerd. De lasmachine staat de opslag van 9 verspersoonlijkste programma's toe.

Procedure van opslag (SAVE)

Nadat men de lasmachine op een optimale manier heeft geregeld voor een bepaalde lasoperatie, moet men als volgt tewerk gaan (FIG. D2):

- Drukken op de toets (8) "SAVE" gedurende 3 seconden.
- Op de display verschijnt "S_" (10) en een cijfer begrepen tussen 1 en 9.
- Door te draaien aan de knop (9) kan men het cijfer kiezen waarmee men het programma in het geheugen wenst op te slaan.
- Opnieuw drukken op de toets (8) "SAVE":
 - indien de toets "SAVE" ingedrukt wordt gedurende een tijd langer dan 3 seconden, wordt het programma correct opgeslagen en verschijnt het opschrift "YES";
 - indien de toets "SAVE" ingedrukt wordt gedurende een tijd korter dan 3 seconden, wordt het programma niet opgeslagen en verschijnt het opschrift "no".

Procedure van oproepen (RECALL)

Tewerk gaan als volgt (zie FIG. D2):

- Drukken op de toets (8) "RECALL" gedurende 3 seconden.
- "r_" verschijnt op de display (10) en een cijfer begrepen tussen 1 en 9.
- Door te draaien aan de knop (9) kan men het cijfer kiezen waarmee het programma werd opgeslagen dat men nu wenst te gebruiken.
- Opnieuw drukken op de toets (8) "RECALL":
 - indien de toets "RECALL" ingedrukt wordt gedurende een tijd langer dan 3 seconden, werd het programma correct opgeroepen en verschijnt het opschrift "YES";
 - indien de toets "RECALL" ingedrukt wordt gedurende een tijd korter dan 3 seconden, werd het programma niet opgeroepen en verschijnt het opschrift "no".

OPMERKINGEN:

- **TIDENS DE OPERATIES MET DE TOETS "SAVE" EN "RECALL" IS DE LED "PRG" VERLICHT.**
- **EEN OPGEROEPEN PROGRAMMA KAN NAAR BELIEVEN DOOR DE OPERATOR GEWIJZIGD WORDEN, MAAR DE GEWIJZIGDE WAARDEN WORDEN NIET AUTOMATISCH OPGESLAGEN. INDIEN MEN DE NIEUWE WAARDEN OP HETZELFDE PROGRAMMA WENST OP TE SLAAN, MOET MEN DE PROCEDURE VAN OPSLAG UITVOEREN.**
- **DE REGISTRATIE VAN DE VERPERSOONLIJKTE PROGRAMMA'S EN DE DESBETREFFENDE OPSLAG VAN DE ERAAN GEKOPPELDE PARAMETERS IS TEN LASTE VAN DE GEBRUIKER.**

4.4 Modus INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN waterkoelingsgroep G.R.A. (indien aanwezig)

Uitschakelprocedure:

- De machine inschakelen met de hoofdschakelaar (2-FIG. C) en tegelijkertijd de rechtertoets op het voorpaneel ingedrukt houden (6e-FIG. D2).
- Op het display verschijnt, na de inschakelprocedure, de tekst "G.ra - on" (fabrieksconfiguratie: koelingsgroep ingeschakeld).
- Aan de knop van de encoder (9-FIG. D2) draaien zodat op het display de tekst "G.ra - OFF" verschijnt.
- De selectie bevestigen door eenmaal op de toets te drukken (7-FIG. D2).

De koelingsgroep wordt zo uitgeschakeld, het lasapparaat kan worden gebruikt zonder G.R.A. en zonder polarisatiestekker.

OPGELET! ALS HET LASAPPARAAT WORDT GEBRUIKT IN DE MODUS "G.ra. - OFF" MET DE KOELINGSGROEP AANGESLOTEN, IS DE KOELINGSGROEP NIET VOLLEDIG BESCHERMD TEGEN STORINGEN.

Inschakelprocedure:

Dezelfde procedure herhalen en de tekst "G.ra. - on" instellen als u de groep wilt inschakelen.

N.B.: Als het lasapparaat is ingesteld op de modus "G.ra. - on" maar er geen koelingsgroep is aangesloten, wordt na enkele seconden werking de beveiliging door defect aan het koelcircuit ingeschakeld (tekst "A. 9").
Fabrieksinstellingen: "G.ra. - on".

5. INSTALLATIE



OPGELET! ALLE OPERATIES VAN INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN UITVOEREN MET DE LASMACHINE VOLLEDIG UITGESCHAKELD EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET. DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOETEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVAREN OF GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

5.1 INRICHTING

De lasmachine uitpakken, de montage van de losgemaakte gedeelten bevat in de verpakking uitvoeren.

5.1.1 Assemblage retourkabel- tang (FIG. E)

5.1.2 Assemblage laskabel -tang elektrodenhouder (FIG. F)

5.2 PLAATSING VAN DE LASMACHINE

De plaats van installatie van de lasmachine identificeren zodanig dat er zich geen hindernissen bevinden ter hoogte van de opening van de ingang en de uitgang van de koellucht (geforceerde circulatie middels ventilators, indien aanwezig); tegelijkertijd controleren of er geen geleidend stof, corrosieve dampen, vocht, enz. aangezogen worden. Minstens 250mm ruimte vrijhouden rond de lasmachine.




OPGELET! De lasmachine plaatsen op een horizontaal oppervlak met een adequaat draagvermogen voor het gewicht teneinde de kanteling of gevaarlijke verplaatsingen te voorkomen.


5.3 AANSLUITING OP HET NET

- Voordat men gelijk welke elektrische aansluiting uitvoert, moet men verifiëren of de gegevens van de kenteckenplaat overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net die beschikbaar zijn op de plaats van installatie.

- De lasmachine moet uitsluitend aangesloten worden op een voedingsstelsel met een neutraalgeleider verbonden met de aarde.

- Om de bescherming tegen onrechtstreeks contact te garanderen, differentiaalschakelaars gebruiken van het type:

- Type A () voor eenfasemachines;

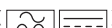- Type B () voor driefasemachines.

- Teneinde te voldoen aan de vereisten van de Norm EN 61000-3-11 (Flicker) raad men aan de lasmachine te verbinden met de punten van interface van het voedingsnet die een impedantie hebben kleiner dan $Z_{max} = 0.228\Omega$ (1~), $Z_{max} = 0.283\Omega$ (3~).

- De lasmachine valt onder de vereisten van de norm IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Stekker en contact

Een genormaliseerde stekker, (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) met een adequaat vermogen met de voedingskabel verbinden en een contact van het net voorinstellen uitgerust met zekeringen of een automatische schakelaar; een speciale terminal van de aarde moet verbonden worden met de aardegeleider (geel-groen) van de voedingslijn. De tabel (TAB. 1) geeft de aanbevolen waarden in ampères van de vertraagde zekeringen van de lijn gekozen op basis van de max. nominale stroom verdeeld door de lasmachine en van de nominale voedingsspanning.



OPGELET! Het niet in acht nemen van de voornoemde regels maakt het door de fabrikant voorzien veiligheidssysteem inefficiënt (klasse I) met daaruit volgende zware risico's voor de personen (vb. elektroshock) en voor de dingen (vb. brand).

5.4 VERBINDINGEN VAN HET LASCIRCUIT



OPGELET! VOORDAT MEN DE VOLGENDE VERBINDINGEN UITVOERT, MOET MEN CONTROLEREN OF DE LASMACHINE UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET.

De tabel (TAB. 1) geeft de aanbevolen waarden voor de laskabels (in mm²) op basis van de maximum stroom verdeeld door de lasmachine.

5.4.1 TIG-lassen

Verbinding toorts

- De stroomdragende kabel invoeren in de desbetreffende klem snapmofverbinding (-)/~. De connector met drie polen (drukknop toorts) verbinden met de desbetreffende verbinding. De gasbuis van de toorts verbinden met de desbetreffende aansluiting.

Verbinding kabel retour van de lasroom

- Moet verbonden worden met het te lassen stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de koppeling in uitvoering.

Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (+) (~ voor machines TIG die het lassen in AC voorzien).

Verbinding met de gasfles

- De drukreductor vastdraaien op de klep van de gasfles en hierbij de desbetreffende reductie ertussen plaatsen die als accessoire geleverd wordt, wanneer het Argongas gebruikt wordt.

- De ingangsbuis van het gas verbinden met de reductor en het strookje in dotatie vastdraaien.

- De beslagring van afstelling van de drukreductor loszetten voordat men de klep van de gasfles opent.

- De gasfles openen en de hoeveelheid gas regelen (l/min) volgens de indicatieve gegevens van gebruik, zie tabel (TAB. 4); eventuele bijregelingen van de gastoevoer kunnen uitgevoerd worden tijdens het lassen waarbij men steeds moet ingrijpen op de beslagring van de drukreductor. De dichting van de leidingen en aansluitingen verifiëren.

OPGELET! De klep van de gasfles altijd sluiten op het einde van de werkzaamheden.

5.4.2 MMA-LASSEN

Bijna alle beklede elektroden moeten verbonden worden met de positieve pool (+) van de generator; uitzonderlijk met de negatieve pool (-) voor elektroden met zure bekleding.

Verbinding laskabel tang-elektrodenhouder

Brengt op de terminal een speciale klem die dient om het onbedekt gedeelte van de elektrode vast te zetten.

Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (+).

Verbinding retourkabel van de lasroom

Moet verbonden worden met het te lassen stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de koppeling in uitvoering.

Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (-).

Aanbevelingen:

- De connectors van de laskabels tot op het einde toe draaien in de snapmofverbindingen (indien aanwezig), om een perfect elektrisch contact te garanderen; zoniet zullen er zich verhittingen van de connectors zelf voordoen met een bijhorende snelle slijtage en verlies van efficiëntie.

- De kortst mogelijke laskabels gebruiken.

- Vermijden metalen structuren te gebruiken die geen deel uitmaken van het stuk in

bewerking, ter vervanging van de retourkabel van de lasroom; dit kan gevaarlijk zijn voor de veiligheid en onbevredigende resultaten geven voor het lassen.

6. LASSEN: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE

6.1 TIG-lassen

Het TIG-lassen is een lasprocedure die de warmte gebruikt geproduceerd door de elektrische boog die ontstoken en onderhouden wordt tussen een onsmeltbare elektrode (Tungsteen) en het te lassen stuk. De Tungsteen elektrode wordt ondersteund door een toorts die geschikt is om de lasroom erop over te brengen en de elektrode zelf en het lasbad te beschermen tegen de atmosferische oxidatie middels een flux van inert gas (gewoonlijk Argon: Ar 99.5%) dat uit de keramiek sproeier komt (FIG. G).

Voor goede lasoperaties is het noodzakelijk dat men de juiste diameter van elektrode gebruikt met de juiste stroom, zie tabel (TAB. 3).

Het uitsteken van de elektrode uit de keramiek sproeier bedraagt normaal 2-3mm en kan 8mm bereiken voor hoeklassen.

Het lassen geschiedt wegens het smelten van de boorden van de koppeling. Voor speciaal voorbereide dunne diktes (tot 1mm ca.) is er geen toevoermateriaal nodig (FIG. H).

Voor grotere diktes zijn er staafjes nodig die dezelfde samenstelling hebben als het basismateriaal met een adequate diameter, met een geschikte voorbereiding van de boorden (FIG. I). Voor een goed resultaat van de lasoperaties is het best dat de stukken zorgvuldig worden schoongemaakt en geen sporen van oxide, oliën, vetten, solventen, enz. vertonen.

6.1.1 Ontsteking HF en LIFT

Ontsteking HF :

De ontsteking van de elektrische boog geschiedt zonder het contact tussen de elektrode van tungsteen en het te lassen stuk, middels een vonk gegenereerd door een inrichting met hoge frequentie. Deze modaliteit van ontsteking heeft geen inclusies van tungsteen in het lasbad, noch slijtage van de elektrode tot gevolg en biedt een gemakkelijk vertrek in alle standen van het lassen.

Procedure:

De drukknop toorts indrukken en hierbij de punt van de elektrode naar het stuk brengen (2 - 3mm), wachten op de ontsteking van de boog overgebracht door de impulsen HF en, met een ontstoken boog, het smeltbad vormen op het stuk en teweerk gaan langs de koppeling. Ingeval men moeilijkheden ondervindt bij de ontsteking van de boog ondanks het feit dat de aanwezigheid van gas gegarandeerd is en dat de ontladingen HF zichtbaar zijn, moet men niet lang aandringen op het onderwerpen van de elektrode aan de werking van de HF, maar de oppervlakte-integriteit en de vorm van de punt ervan verifiëren, door ze eventueel naar de slijpsteen te brengen. Op het einde van de cyclus wordt de stroom geannuleerd met een ingestelde helling van daling.

Ontsteking LIFT :

De ontsteking van de elektrische boog geschiedt door de elektrode van tungsteen te verwijderen van het te lassen stuk. Deze modaliteit van ontsteking geeft minder elektrisch uitgestraalde storingen en beperkt tot een minimum de inclusies van tungsteen en de slijtage van de elektrode.

Procedure:

De punt van de elektrode doen steunen op het stuk, met een lichte druk. De drukknop toorts helemaal indrukken en de elektrode 2-3mm opheffen met enkele ogenblikken vertraging, waarbij men de ontsteking van de boog bekomt. De lasmachine verdeelt aanvankelijk een stroom I_{LIFT} , einde van de cyclus wordt de stroom geannuleerd met een ingestelde helling van daling.

6.1.2 TIG DC-lassen

Het TIG DC-lassen is geschikt voor alle gelegeerde koolstofstaalsoorten en hooggeleerde koolstofstaalsoorten en zware metalen koper, nikkel, titanium en bijbehorende legeringen.

Voor het lassen in TIG DC met elektrode naar de pool (-) wordt gewoonlijk de elektrode met 2% Torium (rood gekleurde strook) gebruikt of de elektrode met 2% Cerium (grijs gekleurde strook).

Men moet de elektrode van Tungsteen axiaal met de slijpsteen scherpen, zie FIG. L, en ervoor zorgen dat de punt perfect concentrisch is teneinde afwijkingen van de boog te voorkomen. Het is van belang het slijpen uit te voeren in de richting van de lengte van de elektrode. Deze operatie moet regelmatig herhaald worden in functie van het gebruik en de slijtage van de elektrode ofwel wanneer deze toevallig vervuild, geoxideerd of niet correct gebruikt wordt. In de modaliteit TIG DC is de werking 2 tijden (2T) en 4 tijden (4T) mogelijk.

6.1.3 TIG AC-lassen

Dit type van lassen staat toe te lassen op metalen zoals aluminium en magnesium die op hun oppervlakken een beschermende en isolerende oxide vormen. Door de polariteit van de lasroom om te keren, slaagt men erin de oppervlaktelaag van de oxide te "breken" middels een mechanisme genoemd "ionische verzanding". De spanning is afwisselend positief (EP) en negatief (EN) op de elektrode van tungsteen. Tijdens de tijd EP wordt de oxide verwijderd van het oppervlak ("schoonmaak" of "afbranden") en staat hierbij de vorming van het bad toe. Tijdens de tijd EN geschiedt de maximum thermische toevoer naar het stuk waarbij het lassen mogelijk is. De mogelijkheid om de parameter balance te veranderen in AC staat toe de tijd van de stroom EP tot een minimum te beperken en maakt hierbij snelle lasoperaties mogelijk.

Grotere waarden van balance staan snellere lasoperaties toe, een grotere penetratie, een meer geconcentreerde boog, een nauwer lasbad, en een beperkte verwarming van de elektrode. Kleinere waarden staan een grotere schoonmaak van het stuk toe. Een te lage waarde van balance gebruiken heeft een verbreding van de boog van het gedeoxideerd gedeelte tot gevolg, een verhitting van de elektrode met een bijbehorende vorming van een sfeer op de punt en een bemoeilijking van de ontsteking en van de richtbaarheid van de boog. Een excessieve waarde van balance gebruiken heeft een "vuil" lasbad met donkere inclusies tot gevolg.

De tabel (TAB. 4) vat de effecten van verandering van de parameters in het AC-lassen samen.

In de modaliteit TIG AC is de werking 2 tijden (2T) en 4 tijden (4T) mogelijk.

Ook de instructies m.b.t. de lasprocedure zijn geldig.

In de tabel (TAB. 3) zijn de indicatieve gegevens aangeduid voor het lassen op aluminium; het meest geschikte type van elektrode is de elektrode van pure tungsteen (strook met groene kleur).

6.1.4 Procedure

- De lasroom regelen aan de gewenste waarde middels de knop; eventueel aanpassen tijdens het lassen aan de nodige reële thermische toevoer.
- Drukken op de drukknop toorts en hierbij de correcte gasflux uit de toorts controleren; indien nodig, de tijd van pre-gas en van post-gas iken; deze tijden moeten geregeld worden in functie van de bedrijfsomstandigheden, in het bijzonder de vertraging van het post-gas moet zodanig zijn dat het op het einde van het lassen de koeling van de elektrode en van het bad toestaat zonder dat deze in contact komen met de atmosfeer (oxideringen en vervuilingen).

Modaliteit TIG met sequens 2T:

- Wanneer men de drukknop toorts (P.T.) volledig indrukt, doet dit de boog ontsteken met een stroom I_{START} . Vervolgens vermeerdert de stroom volgens de functie STARTHELLING tot aan de waarde van de lasroom.
- Om het lassen te onderbreken de drukknop van de toorts loslaten en hierbij plaats maken voor de stapsgewijze annulering van de stroom (indien de functie EINDHELLING is ingevoerd) of voor de onmiddellijke uitdoving van de boog bij het daarop volgende post-gas.

Modaliteit TIG met sequens 4T:

- De eerste druk van de drukknop doet de boog ontsteken met een stroom I_{START} . Bij het loslaten van de drukknop vermeerdert de stroom volgens de functie BEGINHELLING tot aan de waarde van de lasroom; deze waarde wordt behouden ook met losgelaten drukknop. Wanneer men de opnieuw drukt op de drukknop, vermindert de stroom volgens de functie EINDHELLING tot aan I_{END} . Deze laatste wordt behouden tot aan het loslaten van de drukknop die de lascyclus beëindigt en hierbij de periode van post-gas begint. Integendeel, indien men tijdens de functie EINDHELLING de drukknop loslaat, stopt de lascyclus onmiddellijk en begint de periode van post-gas.

Modaliteit TIG met sequens 4T en BI-LEVEL:

- De eerste druk van de drukknop doet de boog ontsteken met een stroom I_{START} . Bij het loslaten van de drukknop vermeerdert de stroom volgens de functie BEGINHELLING tot aan de waarde van de lasroom; deze waarde wordt behouden ook met losgelaten drukknop. Bij iedere volgende druk van de drukknop (de tijd die verstrijkt tussen druk en loslaten moet van korte duur zijn) zal de stroom variëren tussen de waarde ingesteld in de parameter BI-LEVEL I_1 en de waarde van de hoofdstroom I_2 .
- Wanneer men de drukknop ingedrukt houdt gedurende lange tijd, vermindert de stroom volgens de functie EINDHELLING tot aan I_{END} . Deze laatste wordt behouden tot aan het loslaten van de drukknop die de lascyclus beëindigt en hierbij de periode van post-gas begint. Daarentegen, indien men tijdens de functie EINDHELLING de drukknop loslaat, eindigt de lascyclus onmiddellijk en begint de periode van post-gas (FIG.M).

6.2 MMA-LASSEN

- De, op de verpakking van de gebruikte elektroden vermelde instructies moeten in ieder geval worden geraadpleegd.
- De lasroom wordt afhankelijk van de doorsnede van de gebruikte elektrode en het gewenste type lasverbinding ingesteld; als richtlijn gelden de volgende stroomwaarden voor de gebruikte elektrodendiktes:

Ø Elektrode (mm)	Lasroom (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat bij overeenkomstige elektrodendiktes hoge stroomwaarden zullen worden gebruikt voor horizontaal lassen, terwijl voor het verticale of boven het hoofd lassen lagere stroomwaarden zullen worden gebruikt.
- De mechanische karakteristieken van de gelaste koppeling worden bepaald, niet alleen door de gekozen intensiteit van stroom, maar ook door andere parameters van het lassen zoals de lengte van de boog, de snelheid en de stand van uitvoering, de diameter en de kwaliteit van de elektroden (voor een correcte bewaring moet men de elektroden uit de buurt van vochtigheid houden beschermd door speciale verpakkingen of containers).
- De karakteristieken van de lasmachine hangen ook af van de waarde van ARC-FORCE (dynamisch gedrag) van de lasmachine. Deze parameter kan ingesteld worden vanop het paneel, ofwel met de afstandsbediening met 2 potentiometers.
- Men merkt hierbij op dat hoge waarden van ARC-FORCE een grotere penetratie geven en het lassen mogelijk maken in gelijk welke stand typisch met basische elektroden; lage waarden van ARC-FORCE maken een zachtere boog zonder spatten mogelijk typisch met rutiel elektroden. De lasmachine is bovendien uitgerust met inrichtingen HOT START en ANTI STICK die gemakkelijke vertrekken en afwezigheid van vastlijmen van de elektrode aan het stuk garanderen.

6.2.1 Werkwijze

- Met de laskap VOOR HET GEZICHT, de punt van de elektrode over het te lassen stuk bewegen en daarbij 11n beweging makend alsof u een lucifer aansteekt; dit is de meest correcte methode om de boog te trekken.
- LET OP!: NIET MET DE ELEKTRODE OP HET STUK SLAAN; de mogelijkheid bestaat dat u de bekleding beschadigt waardoor het trekken van de boog wordt bemoeilijkt.
- Zodra de boog is getrokken moet een afstand overeenkomstig de dikte van de gebruikte elektrode in acht worden genomen, en tijdens het lassen moet deze afstand zo goed mogelijk worden gehandhaafd; onthoud dat de hoek van de elektrode in de beweegrichting ongeveer 20-30 graden dient te bedragen.
- Op het eind van de lasnaad, de punt van de elektrode, ten opzichte van de beweegrichting, een weinig terugtrekken tot boven het kratertje, om deze te vullen, vervolgens de elektrode snel uit het smeltbad trekken om de boog te onderbreken (VOORBEELDEN VAN LASNADEN - FIG. N)

7. ONDERHOUD



OPGELET! VOORDAT MEN DE ONDERHOUDSOPERATIES UITVOERT, MOET MEN VERIFIËREN OF DE LASMACHINE UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET.

7.1 GEWOON ONDERHOUD

DE OPERATIES VAN GEWOON ONDERHOUD KUNNEN UITGEVOERD WORDEN DOOR DE OPERATOR.

7.1.1 Toorts

- Vermijden de toorts en haar kabel te doen steunen op warme stukken; dit zou het smelten van de isolerende materialen kunnen veroorzaken en bijgevolg de toorts snel buiten werking stellen.
- Regelmatig de dichtheid van de leiding en de gasaansluitingen controleren.
- De tang elektrodhouder, de boorhouder tanghouder zorgvuldig koppelen aan de diameter van de gekozen elektrode teneinde oververhittingen, een slechte verspreiding van het gas en een bijbehorende slechte werking te voorkomen.
- Minstens een keer per dag de staat van slijtage en de correcte montage van de eindgedeelten van de toorts controleren: sproeier, elektrode, tang elektrodoklemmer, gasverspreider.

7.2 BUITENGEWOON ONDERHOUD

DE OPERATIES VAN BUITENGEWOON ONDERHOUD MOETEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVAREN OF GESCHOOLD PERSONEEL OP HET GEBIED VAN ELEKTRONICA-MECHANICA EN OVEREENKOMSTIG DE TECHNISCHE NORM IEC/EN 60974-4.



OPGELET! VOORDAT MEN DE PANELEN VAN DE LASMACHINE WEGNEEMT EN NAAR DE BINNENKANT ERVAN GAAT, MOET MEN CONTROLEREN OF DE LASMACHINE UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET. Eventuele controles uitgevoerd onder spanning aan de binnenkant van de lasmachine kunnen zware elektroshocks veroorzaken gegenereerd door een rechtstreeks contact

met gedeelten onder spanning en/of kwetsingen te wijten aan een rechtstreeks contact met organen in beweging.

- Regelmatig en alleszins met een frequentie in functie van het gebruik en de aanwezigheid van stof in het milieu, de binnenkant van de lasmachine controleren en met een heel zachte borstel of met geschikte oplosmiddelen het stof wegnemen dat zich heeft afgezet op de elektronische kaarten.
 - Bij gelegenheid verifiëren of de elektrische verbindingen goed vastgedraaid zijn en of de bekabelingen geen beschadigingen aan de isolering vertonen.
 - Op het einde van deze operaties moet men de panelen van de lasmachine terug monteren en hierbij de stelschroeven tot op het einde toe vastdraaien.
 - Strikt vermijden de lasoperaties uit te voeren met een open lasmachine.
 - Nadat men het onderhoud of de reparatie heeft uitgevoerd, de verbindingen en bekabelingen herstellen zoals ze oorspronkelijk waren en erop letten dat ze niet in contact komen met componenten in beweging of met componenten die hoge temperaturen kunnen bereiken. Alle geleiders omwikkelen zoals ze oorspronkelijk waren en erop letten dat de verbindingen van de primaire transformator in hoge spanning goed gescheiden zijn van die van de secundaire transformators in lage spanning.
- Alle aanpasstukken en de originele schroeven gebruiken om de constructie terug te sluiten.

8. PROBLEEMOPLOSSINGEN

BIJ SLECHTE PRESTATIES EN ALVORENS SYSTEMATISCHE CONTROLES UIT VOEREN OF DE HULP VAN EEN SERVICECENTRUM IN TE ROEPEN, CONTROLEREN OF:

- De lasstroom geschikt is voor de dikte en het type van de gebruikte elektrode.
- Met de hoofdschakelaar op "ON"; het betreffende controlelampje brandt; als dit niet het geval mocht zijn is het waarschijnlijk dat de oorzaak van het probleem in de netvoeding (kabels, stopcontact, stekker, zekeringen enz.) dient te worden gezocht.
- Controleer of het gele controlelampje, dat de inwerkingtreding van de thermische beveiliging voor over- of onderspanning of kortsluiting aangeeft, wel uit is.
- Controleer of de nominale intermittenieverhouding juist is. In het geval dat de thermostatische beveiliging in werking treedt, dient de machine uit zichzelf af te koelen. Controleer de werking van de ventilator.
- De spanning van de lijn controleren: indien de waarde te hoog of te laag is blijft de lasmachine geblokkeerd.
- Controleer of er geen kortsluiting is aan de uitgang van de machine. Mocht dat het geval zijn, los deze storing dan op.
- De aansluitingen van het lascircuit op correcte wijze zijn uitgevoerd, vooral of de massaklem goed, zonder tussenkomst van isolerende materialen (bijv. verf), aan het stuk is bevestigd.
- Het gebruikte beschermingsgas juist is (Argon 99.5% en in de juiste hoeveelheid).

	σελ.		σελ.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ.....	50	5.4.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΙΓ.....	54
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	51	6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	54
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	51	6.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΙΓ.....	54
2.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.....	51	6.1.1 Εμπύρευμα HF και LIFT.....	54
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	51	6.1.2 Συγκόλληση ΤΙΓ DC.....	54
3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ.....	51	6.1.3 Συγκόλληση ΤΙΓ AC.....	54
3.2 ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	51	6.1.4 Διαδικασία.....	54
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ.....	51	6.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΜΑ.....	54
4.1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ.....	51	6.2.1 Διαδικασία.....	54
4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.....	51	7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	54
4.2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΩ (ΕΙΚ. C).....	51	7.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	54
4.2.2 Μηροστινός πίνακας ΕΙΚ. D1.....	51	7.1.1 Λάμπα.....	55
4.2.3 Μηροστινός πίνακας ΕΙΚ. D2.....	52	7.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	55
4.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	53	8. ΨΑΞΙΜΟ ΒΛΑΒΗΣ.....	55
4.4 Τρόπος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψυκτική μονάδα νερού G.R.A. (αν προβλέπεται).....	53		
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	53		
5.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.....	53		
5.1.1 Συναρμολόγηση καλωδίου επιστροφής-λαβίδας (ΕΙΚ. Ε).....	53		
5.1.2 Συναρμολόγηση καλωδίου συγκόλλησης-λαβίδας ηλεκτροδίου (ΕΙΚ. F).....	53		
5.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ.....	53		
5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.....	53		
5.3.1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ.....	53		
5.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.....	53		
5.4.1 Συγκόλληση ΤΙΓ.....	53		

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΙΝΒΕΡΤΕΡ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΙΓ ΚΑΙ ΜΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Σημείωση: Στο κείμενο που ακολουθεί θα χρησιμοποιείται ο όρος "συγκολλητής".

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ

Ο χειριστής πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος πάνω στην ασφαλή χρήση του συγκολλητή και πληροφορημένος ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαδικασίες συγκόλλησης τόξου, τα σχετικά μέτρα προστασίας και επέμβασης σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου.

(Κάντε αναφορά και στον κανονισμό "EN 60974-9: Συσσκευές για συγκόλληση τόξου. Μέρος 9: Εγκατάσταση και χρήση").



- Αποφεύγετε άμεσες επαφές με το κύκλωμα συγκόλλησης. Η τάση σε ανοικτό κύκλωμα που παρέχεται από το συγκολλητή σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης, οι ενέργειες επαλήθευσης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται με το συγκολλητή σβηστό και αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο τροφοδοσίας.
- Ξβήστε το συγκολλητή και αποσυνδέστε τον από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν αντικαταστήσετε τμήματα λόγω φθοράς.
- Εκτελέστε την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Ο συγκολλητής πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο ουδέτερο αγωγό.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένη στη γείωση προστασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το συγκολλητή σε υγρά περιβάλλοντα ή κάτω από βροχή.



- Μην συγκολλείτε σε δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή που περιείχαν εύφλεκτα υγρά ή αέρια προϊόντα.
- Αποφύγετε να εργάζεστε σε υλικά που καθαρίστηκαν με χλωρούχα διαλυτικά ή κοντά σε παρόμοιες ουσίες.
- Μην συγκολλείτε σε δοχεία υπό πίεση.
- Απμακρύνετε από την περιοχή εργασίας όλες τις εύφλεκτες ουσίες (π.χ. ξύλο, χαρτί, πανιά κλπ.)
- Εξασφαλίστε την κατάλληλη κυκλοφορία αέρα ή μέσα κατάλληλα για να αφαιρούν τους καπνούς συγκόλλησης κοντά στο τόξο. Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη με συστηματικότητα τα όρια έκθεσης στους καπνούς συγκόλλησης σε συνάρτηση της σύνθεσης, συγκέντρωσης και της διάρκειας της ίδιας της έκθεσης.



- Υιοθετείτε μια κατάλληλη ηλεκτρική μόνωση σε σχέση με τη λάμπα, το υλικό υπό κατεργασία και ενδεχόμενα γειωμένα μεταλλικά μέρη τοποθετημένα κοντά (προσιτά).
- Αυτό επιτυγχάνεται κανονικά φορώντας γάντια, υποδήματα, κάλυμμα κεφαλιού και ενδύματα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό και μέσω της χρήσης διαπέδων και μονωτικών τάπητων.
- Προστατεύετε πάντα τα μάτια με τα ειδικά φίλτρα ανταποκρινόμενα σε UNI EN 169 ή UNI EN 379 τοποθετημένα πάνω σε μάσκες ή κράνη ανταποκρινόμενα σε UNI EN 175.

Χρησιμοποιείτε ειδικά προστατευτικά ενδύματα κατά της φωτιάς (ανταποκρινόμενα σε UNI EN 11611) και γάντια συγκόλλησης (ανταποκρινόμενα σε UNI EN 12477) αποφεύγοντας να εκθέτετε την επιδερμίδα στις υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες που παράγονται από το τόξο. Η προστασία πρέπει να επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα κοντά στο τόξο δια μέσου τοιχωμάτων ή μη αντακλαστικών κορτινών.

- Θορυβότητα: Αν εξαιτίας ειδικά έντονων ενεργειών συγκόλλησης διαπιστώνεται μια ημερήσια στάθμη ατομικής έκθεσης (LEPD) ίση ή ανώτερη των 85 dB(A), είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (Πιν. 1).



ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Το ηλεκτρικό ρεύμα που διανύει έναν οποιοδήποτε αγωγό προκαλεί τοπικά ηλεκτρικά

και μαγνητικά πεδία (EMF). Το ρεύμα συγκόλλησης δημιουργεί ένα πεδίο EMF γύρω από το κύκλωμα συγκόλλησης και από την ίδια συσκευή συγκόλλησης.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να παρέμβουν με ορισμένες ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα βηματοδότες, αναπνευστικές συσκευές, μεταλλικές προθέσεις κλπ.). Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προληπτικά μέτρα σε σχέση με άτομα που φέρουν αυτού του είδους συσκευές. Για παράδειγμα απαγορεύεται την είσοδο στην περιοχή χρήσης της συσκευής ή αξιολογείτε τον ατομικό κίνδυνο που προέρχεται στους συγκολλητές.

Αυτή η συσκευή συγκόλλησης ικανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις προϊόντος για χρήση αποκλειστική σε βιομηχανικό περιβάλλον για επαγγελματικό σκοπό. Δεν εγγυάται η αντιστοιχία στα βασικά όρια σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε οικιακό περιβάλλον.

Όλοι οι χειριστές πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες, ώστε να ελαττώσουν στο ελάχιστο την έκθεση στα πεδία από το κύκλωμα συγκόλλησης:

- πλησιάζετε μεταξύ τους τα πεδία συγκόλλησης. Στερεώστε τα με αυτοκόλλητη ταινία όταν είναι δυνατόν,
- διατηρείτε κεφάλι και κορμό όσο το δυνατόν πιο μακριά από το κύκλωμα συγκόλλησης,
- μην τυλιγόνται ποτέ τα καλώδια συγκόλλησης γύρω από μεταλλικά αντικείμενα ή το σώμα,
- μην συγκολλείτε με το σώμα ανάμεσα στο κύκλωμα συγκόλλησης,
- διατηρείτε αμφοτέρωτα τα καλώδια συγκόλλησης στο ίδιο μέρος του σώματος,
- συνδέετε το καλώδιο επιστροφής ρεύματος συγκόλλησης στο κομμάτι υλικού που πρέπει να συγκολληθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης υπό εκτέλεση,
- μην συγκολλείτε κοντά στη συσκευή συγκόλλησης,
- όλοι οι χειριστές θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις υποδεικνύεται στο δελτίο στοιχείων EMF,
- απόσταση από πηγή EMF σε σημείο πέραν του οποίου η έκθεση είναι κατώτερη του 20% της ελάχιστης επιτρεπόμενης τιμής: $d = 65 \text{ cm}$.



- Συσκευή κατηγορίας A:

Αυτή η συγκολλητική μηχανή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του τεχνικού στάνταρντ προϊόντος για αποκλειστική χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για επαγγελματικό σκοπό. Δεν εγγυάται η ανταπόκριση στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε οικιακό περιβάλλον και όπου υπάρχει άμεση σύνδεση σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κατοικίες.



ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:

- σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροληξίας,
- σε περιορισμένους χώρους,
- σε παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

ΠΡΕΠΕΙ προηγουμένως να εκτιμηθούν από έναν "Τεχνικό Υπεύθυνο" και να εκτελούνται πάντα παρουσία άλλων ατόμων εκπαιδευμένων ως προς τις επιβαρύνσεις σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

ΠΡΕΠΕΙ να υιοθετούνται τα τεχνικά μέσα προστασίας που περιγράφονται στο 7.10; A.8; A.10. του κανονισμού "EN 60974-9: Συσσκευές για συγκόλληση τόξου. Μέρος 9: Εγκατάσταση και χρήση".

- ΠΡΕΠΕΙ να απαγορεύεται η συγκόλληση αν ο χειριστής βρίσκεται ανυψωμένος σε σχέση με το δάπεδο, εκτός αν χρησιμοποιούνται ειδικά δάπεδα ασφαλείας.

- ΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Η ΛΑΜΠΕΣ: κατά την εργασία με περισσότερους συγκολλητές πάνω στο ίδιο κομμάτι ή σε περισσότερα κομμάτια συνδεδεμένα ηλεκτρικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο άθροισμα τάσεων εν κενώ ανάμεσα σε δυο διαφορετικές βάσεις ηλεκτροδίων ή λάμπες, σε τιμή που μπορεί να φτάσει ως το διπλό του επιτραπέζιου ορίου.

Είναι αναγκαίο ένας πεπειραμένος συντονιστής να εκτελέσει τη μέτρηση με όργανα ώστε να καθοριστεί αν υπάρχει κίνδυνος και να μπορεί να υιοθετηθεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως περιγράφεται στο 7.9 του κανονισμού "EN 60974-9: Συσσκευές για συγκόλληση τόξου. Μέρος 9: Εγκατάσταση και χρήση".



ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ: είναι επικίνδυνη η εγκατάσταση του συγκολλητή για οποιαδήποτε εργασία διαφορετική από την προβλεπόμενη (π.χ. ξεπάγωμα σωληνώσεων από το ιδρικό δίκτυο).

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο συγκολλητής είναι μια πηγή ρεύματος για τη συγκόλληση τόξου, ειδικά κατασκευασμένη για τη συγκόλληση TIG (DC) (AC/DC) με εμπύρευμα HF ή LIFT και τη συγκόλληση MMA επικαλυμμένων ηλεκτροδίων (ρουτίλιου, οξεία, βασικά). Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του συγκολλητή (INVERTER), όπως υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια ρύθμισης, προσδίδουν εξαιρετικές αποδόσεις στη συγκόλληση. Η ρύθμιση με σύστημα "Inverter" στην είσοδο της γραμμής τροφοδοσίας (πρωταρχική) καθορίζει μια δραστηρή ελάττωση όγκου τόσο του μετασχηματιστή όσο της επαγωγικής αντίστασης ισοπέδωσης, επιτρέποντας την κατασκευή ενός συγκολλητή όγκου και βάρους άκρως περιορισμένων και καθιστώντας ευκολότερα το χειρισμό και τη μεταφορά.

2.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙΑ


- Προσαρμοστής φιάλης Argon.
- Καλώδιο επιστροφής ρεύματος συγκόλλησης συμπληρωμένο με ακροδέκτη σώματος.
- Χειροκίνητος χειρισμός εξ αποστάσεως 1 ποτενσιόμετρο.
- Χειροκίνητος χειρισμός εξ αποστάσεως 2 ποτενσιόμετρων.
- Χειρισμός εξ αποστάσεως με πεντάλ.
- Κιτ συγκόλλησης MMA.
- Κιτ συγκόλλησης TIG.
- Φωτοχρωμική μάσκα: με σταθερό ή ρυθμιζόμενο φίλτρο.
- Σύνδεσμος αερίου και σωλήνα αερίου για σύνδεση στη φιάλη Argon.
- Μειωτήρας πίεσης με μανόμετρο.
- Λάμπα για συγκόλληση TIG.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Τα κύρια στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση και τις αποδόσεις του συγκολλητή συνοψίζονται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων με την ακόλουθη έννοια:

ΕΙΚ. Α

- 1- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ Κανονισμός αναφοράς για την ασφάλεια και την κατασκευή μηχανών για συγκόλληση τόξου.
- 2- Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.
- 3- Όνομα του μοντέλου.
- 4- Σύμβολο εσωτερικής δομής συγκολλητή.
- 5- Σύμβολο προβλεπόμενης διαδικασίας.
- 6- Σύμβολο S: δείχνει ότι μπορούν να εκτελούνται συγκολλήσεις σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας (π.χ. πολύ κοντά σε μεταλλικά σώματα).
- 7- Σύμβολο γραμμής τροφοδοσίας:
1~: εναλλασσόμενη μονοφασική τάση.
3~: εναλλασσόμενη τριφασική τάση.
- 8- Βαθμός προστασίας πλαισίου.
- 9- Τεχνικά χαρακτηριστικά της γραμμής τροφοδοσίας:
- U_0 : Εναλλασσόμενη τάση και συχνότητα τροφοδοσίας συγκολλητή (αποδεκτά όρια $\pm 10\%$).
- I_{1max} : Ανώτατο απορροφημένο ρεύμα από τη γραμμή.
- I_{eff} : Πραγματικό ρεύμα τροφοδοσίας.
- 10- Αποδόσεις κυκλώματος συγκόλλησης:
- U_0 : ανώτατη τάση σε ανοιχτό κύκλωμα.
- I_0/U_0 : Κανονικοποιημένο ρεύμα και αντίστοιχη τάση που μπορούν να παρέχονται από το συγκολλητή κατά τη συγκόλληση.
- X: Σχέση διαλείπουσας λειτουργίας: δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο ο συγκολλητής μπορεί να παρέχει το αντίστοιχο ρεύμα (ίδια κολόνα). Εκφράζεται σε % βάσει ενός κύκλου 10min (π.χ. 60% = 6 λεπτά εργασίας, 4 λεπτά παύσης κλπ.).
Σε περίπτωση που ξεπεραστούν οι παράγοντες χρήσης (τεχνικού πίνακα, αναφερόμενοι σε 40°C περιβάλλοντος), επεμβαίνει η θερμική προστασία (ο συγκολλητής μένει σε stand-by μέχρι που η θερμοκρασία του δεν κατεβεί στα επιτρεπόμενα όρια).
- A/V-A/V: Δείχνει την κλίμακα ρύθμισης του ρεύματος συγκόλλησης (ελάχιστο - μέγιστο) στην αντίστοιχη τάση τόξου.
- 11- Αριθμός μητρώου για την αναγνώριση του συγκολλητή (απαραίτητο για την τεχνική συμμόρφωση, ζήτηση ανταλλακτικών, αναζήτηση κατασκευής του προϊότος).
- 12- : Αξία των ασφαλειών καθυστερημένης ενεργοποίησης που πρέπει να προβλεφτεί για την προστασία της γραμμής.
- 13- Σύμβολα αναφερόμενα σε κανόνες ασφαλείας η σημασία των οποίων αναφέρεται στο κεφ. 1 "Γενική ασφάλεια για τη συγκόλληση τόξου".

Σημείωση: Το αναφερόμενο παράδειγμα της ταμπέλας είναι ενδεικτικό της σημασίας των συμβόλων και των ψηφίων. Οι ακριβείς τιμές των τεχνικών στοιχείων του συγκολλητή στην κατοχή σας πρέπει να διαβαστούν κατευθείαν στον τεχνικό πίνακα του ίδιου του συγκολλητή.

3.2 ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ: βλέπε πίνακα 1 (PIN. 1).
- ΛΑΜΠΑ: βλέπε πίνακα 2 (PIN. 2).

Το βάρος του συγκολλητή αναγράφεται στον πίνακα 1 (PIN. 1).

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

4.1 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο συγκολλητής αποκαλείται ουσιαστικά από μονάδες ισχύος και ελέγχου, κατασκευασμένες σε τυπωμένα κυκλώματα και βελτιστοποιημένες ώστε να επιτυγχάνονται μέγιστη αξιοπιστία και ελαττωμένη συντήρηση. Αυτός ο συγκολλητής ελέγχεται από έναν μικροεπεξεργαστή που επιτρέπει τη ρύθμιση ενός μεγάλου αριθμού παραμέτρων ώστε να επιτυγχάνεται μια βέλτιστη συγκόλληση σε κάθε καθεστώς και υλικό. Είναι αναγκαίο όμως, για να εκμεταλλεύονται πλήρως οι αποδόσεις του, να γνωρίζονται καλά οι λειτουργικές ικανότητες.

Περιγραφή (ΕΙΚ. Β)

- 1- **Είσοδος γραμμής τροφοδοσίας μονοφασική, ομάδα ανορθωτή και συμπυκνωτές επιπέδωσης.**
- 2- **Γέφυρα switching με τρανζίστορες (IGBT) και ντράϊβερς.** Μετατρέπει την ανορθωμένη τάση γραμμής σε εναλλασσόμενη τάση υψηλής συχνότητας και πραγματοποιεί τη ρύθμιση της ισχύος σε συνάρτηση του ζητούμενου ρεύματος/τάσης συγκόλλησης.
- 3- **Μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας:** η πρωτεύουσα τύλιξη τροφοδοτείται με την μετατρεπόμενη τάση από το μπλοκ 2. Χρειάζεται για να προσαρμόζει τάση και ρεύμα στις τιμές που είναι απαραίτητες στη διαδικασία συγκόλλησης τόξου και, συγχρόνως, να μονώνει γαλβανικά το κύκλωμα συγκόλλησης της γραμμής τροφοδοσίας.
- 4- **Δευτερεύουσα γέφυρα ανόρθωσης με επαγωγική επιπέδωση:** μετατρέπει την τάση / εναλλασσόμενο ρεύμα που προμηθεύεται από τη δευτερεύουσα τύλιξη σε συνεχές ρεύμα / τάση πολύ χαμηλού κυματισμού.
- 5- **Γέφυρα switching με τρανζίστορες (IGBT) και ντράϊβερς,** μετατρέπει το ρεύμα εξόδου σε δευτερεύον από DC σε AC για τη συγκόλληση TIG AC (αν υπάρχουν).
- 6- **Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και ρύθμισης.** Ελέγχει στιγμιαία την τιμή του ρεύματος συγκόλλησης και το συγκρίνει με την τιμή που προδιορίστηκε από το χειριστή. Διαμορφώνει τους παλμούς ελέγχου των drivers των IGBT που πραγματοποιούν τη ρύθμιση.
- 7- **Λογική ελέγχου λειτουργίας του συγκολλητή:** προγραμματίζει τους κύκλους

συγκόλλησης, προστάζει τους ενεργοποιητές, επιθεωρεί τα συστήματα ασφαλείας.

8- Πίνακας προγραμματισμού και εμφάνισης των παραμέτρων και τρόπων λειτουργίας.

9- Γεννήτρια εμπύρευματος HF (αν υπάρχουν).

10- Ηλεκτροβαλβίδα αερίου προστασίας EV.

11- Ανεμιστήρας ψύξης του συγκολλητή.

12- Ρύθμιση εξ αποστάσεως.

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

4.2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΩ (ΕΙΚ. C)

- 1- Καλώδιο τροφοδοσίας (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Γενικός διακόπτης O/OFF - I/ON.
- 3- Σύνδεση σωλήνα αερίου (μειωτήρας πίεσης φιάλης - συγκολλητή).
- 4- **Σύνδεσμος για χειρισμούς εξ αποστάσεως:**
Είναι δυνατόν να εφαρμόσετε στο συγκολλητή, μέσω ειδικού συνδέσμου 14 πόλων που βρίσκεται στο πίσω μέρος, 3 διαφορετικού τύπου χειρισμού εξ αποστάσεως. Αυτός ο μηχανισμός αναγνωρίζεται αυτόματα και επιτρέπει να ρυθμίσετε τα ακόλουθα παραμέτρους:
- **Χειρισμός εξ αποστάσεως με ένα ποτενσιόμετρο:** περιστρέφοντας το διακόπτη του ποτενσιόμετρου μετατρέπεται το κύριο ρεύμα από ελάχιστο σε μέγιστο. Η ρύθμιση του κυρίου ρεύματος είναι αποκλειστική του χειρισμού εξ αποστάσεως.
- **Χειρισμός εξ αποστάσεως με πεντάλ:** η τιμή ρεύματος καθορίζεται από τη θέση του πεντάλ. Σε τρόπο TIG 2 ΧΡΟΝΩΝ, επίσης, η πίεση του πεντάλ ενεργεί ως χειρισμός σταντ για το μηχανήμα στη θέση του πλήκτρου λάμπας.
- **Χειρισμός εξ αποστάσεως με 2 ποτενσιόμετρα:** το πρώτο ποτενσιόμετρο ρυθμίζει το κύριο ρεύμα. Το δεύτερο ποτενσιόμετρο ρυθμίζει μια άλλη παράμετρο που εξαρτάται από τον ενεργό τρόπο συγκόλλησης. Περιστρέφοντας το ποτενσιόμετρο αυτό εμφανίζεται η παράμετρος που μεταβάλλεται εκείνη τη στιγμή (και που δεν ελέγχεται πια με το περιστροφικό διακόπτη του πίνακα). Η έννοια του δευτέρου ποτενσιόμετρου είναι: ARC FORCE σε τρόπο MMA και ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ σε τρόπο TIG.
- **Controller για λάμπα TIG με ποτενσιόμετρο (αν προβλέπεται):** το controller TIG επιτρέπει τη ρύθμιση του ρεύματος μέσω της λάμπας με ποτενσιόμετρο.

4.2.2 Μπροστινός πίνακας ΕΙΚ. D1

- 1- Ταχεία θετική πρίζα (+) για σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης.
- 2- Ταχεία αρνητική πρίζα (-) για σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης.
- 3- Σύνδεσμος για σύνδεση καλωδίου πλήκτρου λάμπας.
- 4- Σύνδεσμος για σύνδεση σωλήνα αερίου λάμπας TIG.
- 5- Πίνακας χειρισμών.
- 6- Πλήκτρα επιλογής τρόπων συγκόλλησης:

6a ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ




Επιτρέπει να μεταφέρετε τον έλεγχο των παραμέτρων συγκόλλησης στο χειρισμό εξ αποστάσεως.

6b MMA-TIG LIFT



Τρόπος λειτουργίας: συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο (MMA), και συγκόλληση TIG με εμπύρευμα τόξου δια επαφής (TIG LIFT).

7- Πλήκτρο επιλογής παραμέτρων προς ρύθμιση.

Το πλήκτρο  επιλέγει την παράμετρο προς ρύθμιση με τον περιστροφικό


διακόπτη Encoder (8).

Η τιμή και η μονάδα μετρήσεως εμφανίζονται αντίστοιχα στις οθόνες (10) και λυχνίες (9).


Προσοχή: Η ρύθμιση των παραμέτρων είναι ελεύθερη. Υπάρχουν όμως συνδυασμοί τιμών που δεν έχουν πρακτικά καμία έννοια για τη συγκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η συγκολλητική μηχανή θα μπορούσε να μην λειτουργήσει σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (RESET)
Πιέζοντας το πλήκτρο (7) κατά την ενεργοποίηση, επαναφέρονται στην τιμή default όλες οι παράμετροι συγκόλλησης.

7a HOT START

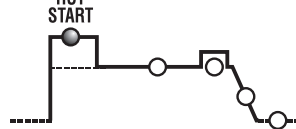


 Σε τρόπο MMA αντιπροσωπεύει το αρχικό υπερρεύμα "HOT START" (ρύθμιση 0=100) με ένδειξη στην οθόνη της ποσοστιαίας αύξησης σε σχέση με την τιμή του επιλεγμένου ρεύματος συγκόλλησης. Αυτή η ρύθμιση βελτιώνει την εκκίνηση.





Σε τρόπο TIG, MMA αντιπροσωπεύει το ρεύμα συγκόλλησης, μετρημένο σε Ampere.

7c ARC-FORCE

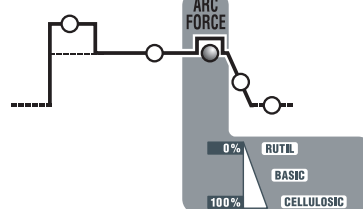

Σε τρόπο MMA αντιπροσωπεύει το δυναμικό υπερρεύμα "ARC-FORCE" (ρύθμιση 0=100%) με ένδειξη στην οθόνη της ποσοστιαίας αύξησης σε σχέση με την τιμή του προεπιλεγμένου ρεύματος συγκόλλησης. Αυτή η ρύθμιση βελτιώνει τη ρευστότητα της συγκόλλησης, αποφεύγει το κόλλημα του ηλεκτροδίου στο μέταλλο και επιτρέπει τη χρήση διαφόρων τύπων ηλεκτροδίων.

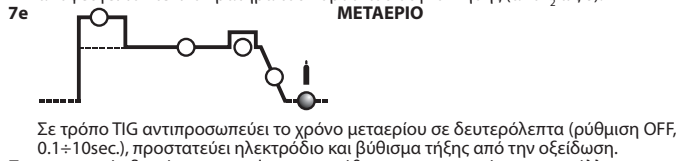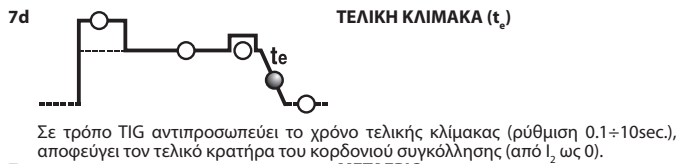

8- Περιστροφικός διακόπτης encoder για τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης που επιλέγονται με το πλήκτρο (7).

9- Κόκκινη λυχνία, ένδειξη μονάδας μετρήσεως.

10- Αλφαριθμητική οθόνη.

11- ΛΥΧΝΙΑ σήμανσης ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (η μηχανή είναι μπλοκαρισμένη).

Η αποκατάσταση είναι αυτόματη με την παύση της αιτίας συναγερμού.

Μηνύματα συναγερμού που εμφανίζονται στην οθόνη (10):

- "A. 1" : παρέμβαση θερμικής προστασίας πρωταρχικού κυκλώματος.
- "A. 2" : παρέμβαση θερμικής προστασίας δευτερεύοντος κυκλώματος.
- "A. 3" : παρέμβαση προστασίας για υπέρταση της γραμμής τροφοδοσίας.
- "A. 4" : παρέμβαση προστασίας για υπόταση της γραμμής τροφοδοσίας.
- "A. 5" : παρέμβαση προστασίας πρωταρχικής υπερθερμοκρασίας.
- "A. 6" : παρέμβαση προστασίας για έλλειψη φάσης της γραμμής τροφοδοσίας.
- "A. 7" : υπερβολικό εναπόθεμα σκόνης στο εσωτερικό της συγκολλητικής μηχανής, αποκατάσταση με:
 - εσωτερικό καθαρισμό μηχανής,
 - πλήκτρο display πίνακα ελέγχου.
- "A. 8" : Βοηθητική τάση εκτός range.

Κατά το σβήσιμο της συγκολλητικής μηχανής μπορεί να εμφανιστεί, για μερικά δευτερόλεπτα, το μήνυμα "OFF".

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Σε κάθε συναγερμό είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις της μηχανής. Μπορείτε να επανακαλέσετε τους τελευταίους 10 συναγερμούς ως εξής:

Πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο (6a) "ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ".

Στην οθόνη εμφανίζεται "AY.X" όπου "Y" δείχνει τον αριθμό του συναγερμού (A0 πιο πρόσφατος, A9 πιο παλιός) και "X" δείχνει τον καταχωρημένο τύπο συναγερμού (από 1 ως 8, βλέπε AY.1 ... AY.8).

12- Πράσινη λυχνία, ισχύς αναμμένη.

4.2.3 Μπροστινός πίνακας ΕΙΚ. D2

- 1- Ταχεία θετική πρίζα (+) για σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης.
- 2- Ταχεία αρνητική πρίζα (-) για σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης.
- 3- Σύνδεσμος για σύνδεση καλωδίου πλήκτρου λάμπας TIG (ΕΙΚ. D2-a) και controller TIG (ΕΙΚ. D2-b).
- 4- Σύνδεσμος για σύνδεση σωλήνα αερίου λάμπας TIG.
- 5- Πίνακας χειρισμών.
- 6- Πλήκτρα επιλογής τρόπων συγκόλλησης:

6a ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ



Επιτρέπει να μεταφέρετε τον έλεγχο των παραμέτρων συγκόλλησης στο χειρισμό εξ αποστάσεως.

6b TIG HF TIG - MMA



 
Τρόπος λειτουργίας: συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο (MMA), συγκόλληση TIG με εμπύρευμα τόξου υψηλής τάσης (TIG HF) και συγκόλληση TIG με εμπύρευμα τόξου δια επαφής (TIG LIFT).

6c DC AC/DC



Σε τρόπο TIG επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε συγκόλληση σε συνεχές ρεύμα (DC) και συγκόλληση σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) (λειτουργία που υπάρχει μόνο στα μοντέλα AC/DC).

6d 2t - 4t - SPOT



Σε τρόπο TIG επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε χειρισμό 2 χρόνων, 4 χρόνων ή με χρονοδιακόπτη πονταρίσματος (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



Σε τρόπο TIG επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε διαδικασία παλμικής συγκόλλησης, προκαθορισμένης παλμικής ή bi-level. Με σβηστά led αντιστοιχεί σε διαδικασία συγκόλλησης standard.

7- Πλήκτρο επιλογής παραμέτρων προς ρύθμιση.

Το πλήκτρο επιλέγει την παράμετρο που ρυθμίζεται με τον περιστροφικό διακόπτη Encoder (9).


Η τιμή και η μονάδα μετρήσεως εμφανίζονται αντίστοιχα στις οθόνες (10) και λυχνίες (11).

Προσοχή: Η ρύθμιση των παραμέτρων είναι ελεύθερη. Υπάρχουν όμως συνδυασμοί τιμών που δεν έχουν πρακτικά καμία έννοια για τη συγκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η συγκολλητική μηχανή θα μπορούσε να μην λειτουργήσει σωστά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (RESET)

Πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα (8) στην ενεργοποίηση, όλες οι παράμετροι συγκόλλησης επανέρχονται στην τιμή default.


7a ΠΡΟ-ΑΕΡΙΟ

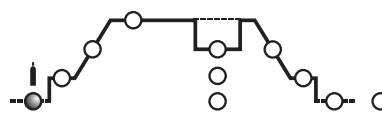


7b ΑΡΧΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (I_{START})

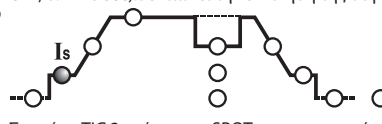


7c ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (t_{START})

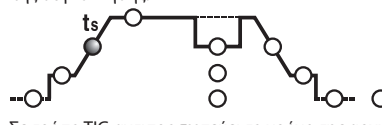

7d ΚΥΡΙΟ ΡΕΥΜΑ (I_2)

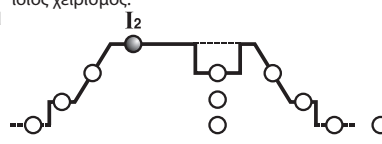

7e ΡΕΥΜΑ ΒΑΣΗΣ - ARC FORCE

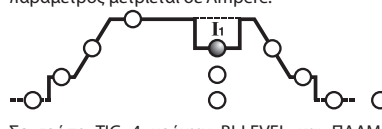


7f ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ




7g BALANCE




7h ΧΡΟΝΟΣ SPOT

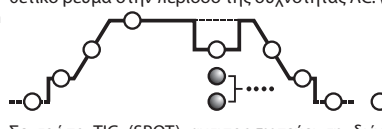


7k ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (t_{END})

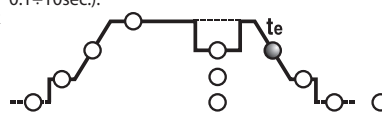

7l ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (I_{END})

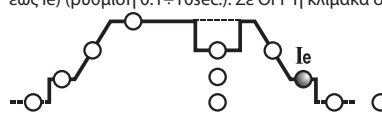

7m METAERPIO

 

Σε τρόπο TIG αντιπροσωπεύει το χρόνο METAERPIOY σε δευτερόλεπτα (ρύθμιση OFF, 0.1±10sec.) και προστατεύει ηλεκτρόδιο και βύθισμα τήξης από την οξείδωση.

7m ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ



Σε τρόπο TIG AC αντιπροσωπεύει την τιμή του αριθμητικού προϊόντος του ρεύματος επί το χρόνο προθέρμανσης του ηλεκτροδίου από Βολφράμιο κατά την ανάφλεξη του τόξου.

8- JOB



Πλήκτρα "RECALL" και "SAVE" για την αποθήκευση και επανάκληση εξατομικευμένων προγραμμάτων.

9- Περιτροφικός διακόπτης encoder για ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης που επιλέγονται με το πλήκτρο (7).

- 10- Αλφαριθμητική οθόνη.
- 11- Κόκκινη λυχνία, ένδειξη μονάδας μετρήσεων.
- 12- Πράσινη λυχνία, ισχύς αναμμένη.
- 13- **ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (η μηχανή είναι μπλοκαρισμένη).**
Η αποκατάσταση είναι αυτόματη κατά την παύση της αιτίας συναγερμού. Μηνύματα συναγερμού που εμφανίζονται στην οθόνη (10):
 - "A. 1" : παρέμβαση θερμικής προστασίας πρωταρχικού κυκλώματος.
 - "A. 2" : παρέμβαση θερμικής προστασίας δευτερεύοντος κυκλώματος.
 - "A. 3" : παρέμβαση προστασίας για υπέρταση της γραμμής τροφοδοσίας.
 - "A. 4" : παρέμβαση προστασίας για υπόταση της γραμμής τροφοδοσίας.
 - "A. 5" : παρέμβαση προστασίας πρωταρχικής υπερθερμοκρασίας.
 - "A. 6" : παρέμβαση προστασίας για έλλειψη φάσης της γραμμής τροφοδοσίας.
 - "A. 7" : υπερβολικό εναπόθεμα σκόνης στο εσωτερικό της συγκολλητικής μηχανής, αποκατάσταση με:
 - εσωτερικό καθαρισμό της μηχανής.
 - πλήκτρο display του πίνακα ελέγχου.
 - "A. 8" : Βοθητική τάση εκτός range.
 - "A. 9" : παρέμβαση προστασίας για ανεπαρκή πίεση του κυκλώματος ψύξης νερού της λάμπας. Αποκατάσταση όχι αυτόματα.

Κατά το σβήσιμο της συγκολλητικής μηχανής μπορεί να εμφανιστεί, για μερικά δευτερόλεπτα, το μήνυμα "OFF".

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Σε κάθε συναγερμό είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις της μηχανής. Μπορείτε να επανακαλέσετε τους τελευταίους 10 συναγερμούς ως εξής:
Πιέστε για μερικά δευτερόλεπτα το πλήκτρο (6a) "ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ". Στην οθόνη εμφανίζεται "AYX" όπου "Y" δείχνει τον αριθμό του συναγερμού (A0 πιο πρόσφατος, A9 πιο παλιός) και "X" δείχνει τον καταχωρημένο τύπο συναγερμού (από 1 ως 9, βλέπε AY.1 ... AY.9).

4.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή
Η συγκολλητική μηχανή επιτρέπει να αποθηκεύσετε (SAVE) εξατομικευμένα προγράμματα εργασίας σχετικά με ένα σετ παραμέτρων που ισχύουν για μια συγκεκριμένη συγκόλληση. Κάθε εξατομικευμένο πρόγραμμα μπορεί να επανακαλείται (RECALL) σε οποιαδήποτε στιγμή θέτοντας έτσι στη διάθεση του χρήστη τη συγκολλητική μηχανή "έτοιμη για τη χρήση" για μια συγκεκριμένη εργασία που έχει προηγουμένως βελτιστοποιηθεί. Η συγκολλητική μηχανή επιτρέπει την αποθήκευση 9 εξατομικευμένων προγραμμάτων.

Διαδικασία αποθήκευσης (SAVE)

Αφού ρυθμίσετε τη συγκολλητική μηχανή σε τρόπο βέλτιστο για μια συγκεκριμένη συγκόλληση, ενεργήστε ως εξής (ΕΙΚ. D2):

- α) Πιέστε το πλήκτρο (8) "SAVE" για 3 δευτερόλεπτα.
- β) Εμφανίζεται "S_" στην οθόνη (10) και ένας αριθμός μεταξύ 1 και 9.
- γ) Περιστρέφοντας το διακόπτη (9) επιλέξτε τον αριθμό όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα.
- δ) Πιέστε πάλι το πλήκτρο (8) "SAVE":
 - Αν το πλήκτρο "SAVE" πιέζεται για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα το πρόγραμμα αποθηκεύεται σωστά και εμφανίζεται "YES".
 - αν το πλήκτρο "SAVE" πιέζεται για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα το πρόγραμμα δεν αποθηκεύεται σωστά και εμφανίζεται "no".

Διαδικασία επανάκλησης (RECALL)

Ενεργήστε ως εξής (βλέπε ΕΙΚ. D2):

- α) Πιέστε το πλήκτρο (8) "RECALL" για 3 δευτερόλεπτα.
- β) Εμφανίζεται "r_" στην οθόνη (10) και ένας αριθμός μεταξύ 1 και 9.
- γ) Περιστρέφοντας το διακόπτη (9) επιλέξτε τον αριθμό όπου αποθηκεύσατε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- δ) Πιέστε πάλι το πλήκτρο (8) "RECALL":
 - αν το πλήκτρο "RECALL" πιέζεται για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα το πρόγραμμα επανακαλείται σωστά και εμφανίζεται "YES".
 - αν το πλήκτρο "RECALL" πιέζεται για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα το πρόγραμμα δεν επανακαλείται και εμφανίζεται "no".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "SAVE" ΚΑΙ "RECALL" Η ΛΥΧΝΙΑ "PRG" ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ.**
- **ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.**
- **Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.**

4.4 Τρόπος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ψυκτική μονάδα νερού G.R.A. (αν προβλέπεται)

Διαδικασία απενεργοποίησης:

- 1- Ανάψτε τη μηχανή μέσω του γενικού διακόπτη (2-ΕΙΚ. C) διατηρώντας ταυτόχρονα πιεσμένο το δεξί πλήκτρο στον μπροστινό πίνακα (6ε-ΕΙΚ. D2).
- 2- Στην οθόνη, μετά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία, θα εμφανιστεί το μήνυμα "G.r.a - on" (ρύθμιση εργοστασία: ψυκτική μονάδα ενεργοποιημένη).
- 3- Περιστρέψτε το διακόπτη του ενκόντερ (9-ΕΙΚ. D2) ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί το

μήνυμα "G.r.a - OFF".

- 4- Επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο (7-ΕΙΚ. D2). Η ψυκτική μονάδα έτσι θα απενεργοποιηθεί, η συγκολλητική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς G.R.A. και χωρίς βύσμα πόλωσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΟΠΟ "G.r.a. - OFF" ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, Η ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

Διαδικασία ενεργοποίησης:

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και ρυθμίστε σε "G.r.a - on" αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η συσκευή συγκόλλησης είναι ρυθμισμένη σε τρόπο "G.r.a - on" αλλά δεν είναι συνδεδεμένη καμία μονάδα ψύξης, μετά από μερικά δευτερόλεπτα εργασίας, θα επέμβει η προστασία για δυσλειτουργία του κυκλώματος ψύξης (μήνυμα "A. 9"). Ρύθμιση εργοστασία: "G.r.a - on".

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΠΡΟΣΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

5.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αποσυσκευάστε το συγκολλητή, εκτελέστε τη συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων που περιέχονται στη συσκευασία.

5.1.1 Συναρμολόγηση καλωδίου επιστροφής-λαβίδας (ΕΙΚ. E)

5.1.2 Συναρμολόγηση καλωδίου συγκόλλησης-λαβίδας ηλεκτροδίου (ΕΙΚ. F)



5.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Εντοπίστε τον τόπο τοποθέτησης του συγκολλητή ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια σε σχέση με το άνοιγμα εισόδου και εξόδου του αέρα ψύξης (εξαντακαυμένη κυκλοφορία μέσω ανεμιστήρα, αν υπάρχει). Βεβαιωθείτε ταυτόχρονα ότι δεν ανανορροφούνται επαγωγικές σκόρες, διαβρωτικοί ατμοί, υγρασία κλπ.. Διατηρείτε τουλάχιστον 250mm ελεύθερου χώρου γύρω από το συγκολλητή.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετήστε το συγκολλητή σε οριζόντιο επίπεδο κατάλληλης ικανότητας ικανότητας ρος το βάρος ώστε να αποφευχθούν το αναποδογύρισμα ή επικίνδυνες μετακινήσεις.

5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στον τεχνικό πίνακα του συγκολλητή αντιστοιχούν στην τάση και συχνότητα του δικτύου που διατίθενται στον τόπο εγκατάστασης.
- Ο συγκολλητής πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε ένα σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο αγωγό ουδέτερου.
- Για να εξασφαλίσετε την προστασία από την έμμεση επαφή, χρησιμοποιείτε διαφορικούς διακόπτες όπως:
 - Τύπου A () για μονοφασικά μηχανήματα,
 - Τύπου B () για τριφασικά μηχανήματα.
- Για να ικανοποιούνται οι συνθήκες του Κανονισμού EN 61000-3-11 (Flicker) συνιστάται η σύνδεση της συγκολλητικής μηχανής στα σημεία διασπαφής του δικτύου τροφοδοσίας που παρουσιάζουν σύνθετη αντίσταση κατώτερη από $Z_{max} = 0.2280hm (1-), Z_{max} = 0.2830hm (3-)$.
- Η συγκολλητική μηχανή περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις του κανονισμού IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ:

συνδέστε στο καλώδιο τροφοδοσίας έναν κανονικοποιημένο ρευματολήπτη (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) κατάλληλης ικανότητας και προδιαθέστε μια πρίζα δικτύου εφοδιασμένη με ασφαλείες και αυτόματο διακόπτη. Το ειδικό τερματικό γείωσης πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό γείωσης (κίτρινο-πράσινο) της γραμμής τροφοδοσίας. Ο πίνακας (ΠΙΝ.1) αναφέρει τις τιμές των καθυστερημένων ασφαλειών σε ampere που συμβουλευόμαστε βάσει του ανώτατου ονομαστικού ρεύματος που παρέχεται από το συγκολλητή και της ονομαστικής τάσης τροφοδοσίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μη τήρηση των παραπάνω κανόνων καθιστά αναποτελεσματικό το σύστημα ασφαλείας που προβλέπεται από τον κατασκευαστή (κατηγορία I) με επακόλουθους σοβαρούς κινδύνους για άτομα (π.χ. ηλεκτροπληξία) και αντικείμενα (π.χ. πυρκαγιά).

5.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

Ο Πίνακας (ΠΙΝ. 1) αναφέρει τις τιμές που συμβουλευόμαστε για τα καλώδια συγκόλλησης (σε mm²) βάσει του μέγιστου ρεύματος που παρέχεται από το συγκολλητή.

5.4.1 Συγκόλληση TIG

Σύνδεση λάμπας
- Εισάγετε το καλώδιο ρεύματος στον ειδικό ακροδέκτη (-)/~. Συνδέστε το σύνδεσμο 3 πόλων (πλήκτρο λάμπα) στην ειδική πρίζα. Συνδέστε το σωλήνα αερίου της λάμπας στον ειδικό σύνδεσμο.

Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης

- Πρέπει να συνδεθεί στο μέταλλο προς συγκόλληση ή στο μεταλλικό πάγκο όπου στηρίζεται, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σύνδεση υπό εκτέλεση. Αυτό το καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με το σύμβολο (+) (~ για μηχανήματα TIG που προβλέπουν συγκόλληση σε AC).

Σύνδεση στη φιάλη αερίου

- Βιδώστε το μειωτήρα πίεσης στη βαλβίδα της φιάλης αερίου τοποθετώντας την ειδική ελάττωση που προμηθεύεται ως εξάρτημα, όταν χρησιμοποιείται αέριο Argon.
- Συνδέστε το σωλήνα εισόδου αερίου στο μειωτήρα και ασφαλίστε την προμηθευόμενη λωρίδα.
- Λασκάρετε το δακτύλιο ρύθμισης του μειωτήρα πίεσης πριν ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης.
- Ανοίξτε τη φιάλη και ρυθμίστε την ποσότητα αερίου (l/min) σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία χρήσης, βλέπε πίνακα (ΠΙΝ. 4). Ενδεχόμενες διορθώσεις της εκροής αερίου θα μπορούν να εκτελεστούν κατά τη συγκόλληση ενεργώντας πάντα στο δακτύλιο του μειωτήρα πίεσης. Επαληθεύστε το κράτημα σωληνών και συνδέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κλείνετε πάντα τη βαλβίδα της φιάλης αερίου στο τέλος της εργασίας.

5.4.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA

Σχεδόν όλα τα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια συνδέονται στο θετικό πόλο (+) της γεννήτριας. Εξαιρετικά στον αρνητικό πόλο (-) για ηλεκτρόδια επενδεδυμένα με οξύ.

Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης λαβίδας-βάρσης ηλεκτροδίου

Φέρνει στο τερματικό έναν ειδικό ακροδέκτη που σφραγίζει το ξεσκέπαστο μέρος του ηλεκτροδίου.

Αυτό το καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο (+).

Σύνδεση καλωδίου επιστροφής ρεύματος συγκόλλησης

Συνδέεται στο μέταλλο προς συγκόλληση ή στο μεταλλικό πάγκο όπου στηρίζεται, όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης υπό επεξεργασία. Αυτό το καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο (-).

Συστάσεις:

- Περιστρέψτε μέχρι το βάθος τους συνδέσμους των καλωδίων συγκόλλησης στις ταχείες πρίζες (αν υπάρχουν) για να εξασφαλίσετε μια τέλεια ηλεκτρική επαφή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν υπερθερμάνσεις των ιδίων των συνδέσμων με γρήγορη φθορά τους και απώλεια αποτελεσματικότητας.
- Χρησιμοποιείτε καλώδια συγκόλλησης όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μεταλλικά μέρη που δεν ανήκουν στο κομμάτι προς συγκόλληση, ως αντικατάσταση του καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και να δώσει μη ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη συγκόλληση.

6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG

Η συγκόλληση TIG είναι μια διαδικασία συγκόλλησης που εκμεταλλεύεται τη θερμότητα παραγόμενη από το έμπυρο ηλεκτρικό τόξο, που διατηρείται ανάμεσα σε ένα άητο ηλεκτρόδιο (Βολφραμίου) και το μέταλλο προς συγκόλληση. Το ηλεκτρόδιο Βολφραμίου στηρίζεται από μια λάμπα, κατάλληλη για να του μεταδίδει το ρεύμα συγκόλλησης και να προστατεύει το ίδιο το ηλεκτρόδιο και το μπάνιο συγκόλλησης από την ατμοσφαιρική οξείδωση μέσω της ροής αδρανούς αερίου (κανονικά Argon: Ar 99.5%) που βγαίνει από το κεραμικό μπεκ (**EIK. G**).

Για μια καλή συγκόλληση, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείτε την ακριβή διαμέτρο ηλεκτροδίου με το ακριβές ρεύμα, βλέπετε πίνακα (**ΠΙΝ. 3**).

Η κανονική προεξοχή του ηλεκτροδίου από το κεραμικό μπεκ είναι 2-3mm και μπορεί να φτάσει 8mm για γωνιακές συγκολλήσεις.

Η συγκόλληση πραγματοποιείται μέσω της τήξης των χειλών της σύνδεσης. Για λεπτά πάχη κατάλληλα προετοιμασμένα (μέχρι 1mm ca.) δεν χρειάζεται υλικό εισαγωγής (**EIK. H**).

Για μεγαλύτερα πάχη είναι απαραίτητες ράβδοι ίδιας σύνθεσης του βασικού υλικού και κατάλληλης διαμέτρου, με ειδική προετοιμασία των χειλών (**EIK. I**). Είναι αναγκαίο, για την επιτυχία της συγκόλλησης, τα κομμάτια να έχουν καθαριστεί προσεκτικά και να μην παρουσιάζουν οξείδιο, λάδια, γκράσα, διαλύτες κλπ.

6.1.1 Εμπύρευμα HF και LIFT

Εμπύρευμα HF :

Το εμπύρευμα του ηλεκτρικού τόξου γίνεται χωρίς την επαφή μεταξύ ηλεκτροδίου βολφραμίου και μέταλλο προς συγκόλληση, μέσω μιας σπithας παραγόμενης από έναν μηχανισμό υψηλής συχνότητας. Ο τρόπος αυτός εμπυρεύματος δεν συνεπάγεται ούτε ενσωματώσεις βολφραμίου στο μπάνιο συγκόλλησης, ούτε φθορά του ηλεκτροδίου και προσφέρει ένα εύκολο ξεκίνημα σε όλες τις θέσεις συγκόλλησης.

Διαδικασία:

Πιέστε το πλήκτρο λάμπας πλησιάζοντας στο μέταλλο την αιχμή του ηλεκτροδίου (2 - 3mm), αναμένετε το εμπύρευμα του τόξου που μεταδίδεται από τους παλμούς HF και, με αναμμένο τόξο, σχηματίστε το μπάνιο τήξης στο μέταλλο και συνεχίστε κατά το μήκος της σύνδεσης. Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολίες στο εμπύρευμα τόξου, παρά ότι τίς βεβαιώσατε την παρουσία αερίου και είναι εμφανείς οι εκκενώσεις HF, μην επιμένετε πολύ στο να υποβάλετε το ηλεκτρόδιο στη δράση του HF, αλλά επαληθεύστε την επιφανειακή ακεραιότητα και τη διαμόρφωση της αιχμής ενδεχομένως ζυμωρούσαν την με ακόνισμα. Στο τέλος του κύκλου το ρεύμα μηδενίζεται με ρυθμιζόμενη κλίμακα καθόδου.

Εμπύρευμα LIFT :

Το εμπύρευμα του ηλεκτρικού τόξου γίνεται απομακρύνοντας το ηλεκτρόδιο βολφραμίου από το μέταλλο προς συγκόλληση. Αυτός ο τρόπος εμπυρεύματος προκαλεί λιγότερες ηλεκτρο-ακτινοβόλες εννοήσεις και ελαττώνει στο ελάχιστο τις ενσωματώσεις βολφραμίου και τη φθορά του ηλεκτροδίου.

Διαδικασία:

Ακουμπήστε την αιχμή του ηλεκτροδίου στο μέταλλο, με ελαφρά πίεση. Πιέστε βαθιά το πλήκτρο λάμπας και σηκώστε το ηλεκτρόδιο κατά 2-3mm με μικρή καθυστέρηση, επιτυγχάνοντας έτσι το εμπύρευμα του τόξου. Ο συγκολλητής αρχικά παράγει ένα ρεύμα I_{LIFT} , μετά από λίγο θα παραχθεί το ρυθμιζόμενο ρεύμα συγκόλλησης. Στο τέλος του κύκλου το ρεύμα μηδενίζεται με τη ρυθμιζόμενη κλίμακα καθόδου.

6.1.2 Συγκόλληση TIG DC

Η συγκόλληση TIG DC είναι κατάλληλη για όλους τους ανθρακούχους χαλύβες χαμηλής και υψηλών κραμάτων και τα βαριά μέταλλα, χαλκό, νικέλιο, τιτάνιο και κράματά τους.

Για τη συγκόλληση σε TIG DC με ηλεκτρόδιο στον πόλο (-) χρησιμοποιείται γενικά ηλεκτρόδιο με 2% Θορίου (ταινία χρωματισμένη κόκκινη) ή το ηλεκτρόδιο με 2% Κερίου (ταινία χρωματισμένη γκρι).

Είναι αναγκαίο να ακονίσετε αξονικά το ηλεκτρόδιο βολφραμίου, βλέπε **eik. FIG. L**, προσέχοντας ώστε η αιχμή να είναι εντελώς ομόκεντρο για να αποφευχθούν εκτροπές τόξου. Το ακόνισμα πρέπει να εκτελείται κατά το μήκος του ηλεκτροδίου. Αυτή η ενέργεια θα επαναλαμβάνεται περιοδικά σε συνάρτηση της χρήσης και της φθοράς του ηλεκτροδίου ή όταν το ίδιο κηλιδώθηκε απρόβλεπτα, οξείδωθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά. Σε τρόπο TIG DC είναι δυνατή η λειτουργία 2 χρόνων (2T) και 4 χρόνων(4T).

6.1.3 Συγκόλληση TIG AC

Αυτός ο τύπος συγκόλλησης επιτρέπει να συγκολλείτε σε μέταλλα όπως αλουμίνιο και μαγνήσιο που σχηματίζουν στην επιφάνεια ένα προστατευτικό και μονωτικό οξείδιο. Ανατρέποντας την πολικότητα του ρεύματος συγκόλλησης καθορθώνεται να "σπάσετε" το επιφανειακό στρώμα οξειδίου μέσω ενός μηχανισμού που λέγεται "ιονική αμμοβολή". Η τάση είναι εναλλακτικά θετική (EP) και αρνητική (EN) στο ηλεκτρόδιο βολφραμίου. Κατά το χρόνο EP το οξείδιο αφαιρείται από την επιφάνεια ("καθαρισμός" ή "ντεκαπάζ") επιτρέποντας το σχηματισμό του μπάνιου. Κατά το χρόνο EN γίνεται η μέγιστη θερμική εισφορά στο μέταλλο επιτρέποντας τη συγκόλληση. Η δυνατότητα να μεταβείτε την παράμετρο balance σε AC επιτρέπει να ελαττώσετε το χρόνο του ρεύματος EP στο ελάχιστο επιτρέποντας μια πιο γρήγορη συγκόλληση.

Μεγαλύτερες τιμές balance επιτρέπουν μια πιο γρήγορη συγκόλληση, μεγαλύτερη διείσδυση, πιο συμπαγές τόξο, πιο στενό μπάνιο συγκόλλησης καθώς και περιορισμένη θέρμανση του ηλεκτροδίου. Μικρότερες τιμές επιτρέπουν μια μεγαλύτερη καθαριότητα του κομματιού. Η χρήση μιας τιμής balance πολύ χαμηλή συνεπάγεται τη διείσδυση του τόξου και του αποξείδωμένου μέρους, την υπερθέρμανση του ηλεκτροδίου με επακόλουθο σχηματισμό μιας σφαιρας στην αιχμή και ελάττωση της ευκολίας εμπυρεύματος καθώς και της κατευθυντικότητας του τόξου. Η χρήση μιας υπερβολικής τιμής balance συνεπάγεται ένα μπάνιο συγκόλλησης "λερωμένο" με σκούρες ενσωματώσεις.

Ο πίνακας (**ΠΙΝ. 4**) συνοψίζει τις συνδέσεις μεταβολής των παραμέτρων στη συγκόλληση AC.

Σε τρόπο TIG AC είναι δυνατή η λειτουργία 2 χρόνων (2T) και 4 χρόνων (4T).

Ισχύουν επίσης οι οδηγίες αφορούμενες τη διαδικασία συγκόλλησης.

Στον πίνακα (**ΠΙΝ. 3**) αναγράφονται τα ενδεικτικά στοιχεία για τη συγκόλληση σε αλουμίνιο. Ο καταλληλότερος τύπος ηλεκτροδίου είναι το ηλεκτρόδιο καθαρού βολφραμίου (λιωρίδα πράσινου χρώματος).

6.1.4 Διαδικασία

- Ρυθμίστε το ρεύμα συγκόλλησης στην τιμή που επιθυμείτε με τον περιστρεφόμενο διακόπτη. Προσαρμόστε ενδεχομένως κατά τη συγκόλληση στην πραγματική αναγκαία θερμική εισφορά.

- Πιέστε το πλήκτρο λάμπας ελέγχοντας τη σωστή ροή του αερίου από τη λάμπα. Ρυθμίστε, αν είναι απαραίτητο, το χρόνο προ-αερίου και μετα-αερίου. Οι χρόνοι αυτοί ρυθμίζονται ανάλογα με τις λειτουργικές συνθήκες και, ειδικά η καθυστέρηση του μετα-αερίου πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει, στο τέλος της συγκόλλησης, να κρυσώσουν το ηλεκτρόδιο και το βύθισμα χωρίς να έρθουν σε επαφή με την ατμόσφαιρα (οξειδώσεις και κηλιδώσεις).

Τρόπος TIG με συχνότητα 2T:

- Πιέζοντας μέχρι το τέρμα το πλήκτρο λάμπας (P.T.) προκαλεί το εμπύρευμα του τόξου με ρεύμα I_{START} . Στη συνέχεια το ρεύμα αυξάνεται σύμφωνα με τη συνάρτηση ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μέχρι την τιμή του ρεύματος συγκόλλησης.

- Για να διακόψετε τη συγκόλληση αφήστε το πλήκτρο της λάμπας προκαλώντας τη βαθμιαία ακύρωση του ρεύματος (αν ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ) ή το άμεσο σβήσιμο του τόξου με επακόλουθο μετα-αέριο.

Τρόπος TIG με διαδοχή 4T:

- Η πρώτη πίεση του πλήκτρου προκαλεί την ανάφλεξη του τόξου με ρεύμα I_{START} . Στην ελεύθερωση του πλήκτρου το ρεύμα αυξάνεται κατά τη λειτουργία ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μέχρι την τιμή ρεύματος συγκόλλησης. Η τιμή αυτή διατηρείται και όταν το πλήκτρο ελευθερώνεται. Όταν πιέζεται ξανά το πλήκτρο το ρεύμα αρχίζει να ελαττώνεται κατά τη λειτουργία ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μέχρι I_{END} . Αυτή διατηρείται μέχρι να ελευθερωθεί το πλήκτρο που ολοκληρώνει τον κύκλο συγκόλλησης αρχίζοντας την περίοδο μετά-αερίου. Αντιθέτως, αν κατά τη λειτουργία ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ελευθερώνεται το πλήκτρο, ο κύκλος συγκόλλησης τελειώνει αμέσως και αρχίζει η περίοδος μετα-αερίου.

Τρόπος TIG με διαδοχή 4T και BI-LEVEL:

- Η πρώτη πίεση του πλήκτρου προκαλεί την ανάφλεξη του τόξου με ρεύμα I_{START} . Στην ελεύθερωση του πλήκτρου το ρεύμα αυξάνεται κατά τη λειτουργία ΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μέχρι την τιμή ρεύματος συγκόλλησης. Η τιμή αυτή διατηρείται και όταν το πλήκτρο ελευθερώνεται. Σε κάθε επόμενη πίεση του πλήκτρου (ο χρόνος μεταξύ πίεσης και ελευθέρωσης πρέπει να είναι σύντομος διάρκειας) το ρεύμα θα μεταβάλλεται μεταξύ της τιμής που ρυθμίστηκε στην παράμετρο BI-LEVEL I, και την τιμή κυρίου ρεύματος I_2 . Διατηρώντας πεισμένο το πλήκτρο για παρατεταμένο χρόνο, το ρεύμα ελαττώνεται κατά τη λειτουργία ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ μέχρι I_{END} . Αυτή διατηρείται μέχρι να ελευθερωθεί το πλήκτρο που ολοκληρώνει τον κύκλο συγκόλλησης αρχίζοντας την περίοδο μετά-αερίου. Αντιθέτως, αν κατά τη λειτουργία ΤΕΛΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ελευθερώνεται το πλήκτρο, ο κύκλος συγκόλλησης τελειώνει αμέσως και αρχίζει η περίοδος μετα-αερίου (**EIK. M**).

6.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MMA

- Είναι αναγκαίο να αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία των χρησιμοποιούμενων ηλεκτροδίων που δείχνουν τη σωστή πολικότητα του ηλεκτροδίου και το σχετικό βέλτιστο ρεύμα.

- Το ρεύμα συγκόλλησης πρέπει να ρυθμιστεί σε συνάρτηση με τη διάμετρο του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται και τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να εκτελέσετε. Ενδεικτικά τα ρεύματα που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες διαμέτρους ηλεκτροδίου είναι:

Ø Ηλεκτρόδιο (mm)	Ρεύμα συγκόλλησης (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Παρατηρήστε ότι με ίση διάμετρο ηλεκτροδίου, υψηλές τιμές ρεύματος θα χρησιμοποιούνται για επίπεδες συγκολλήσεις, ενώ για κάθεται ή αναστροφές συγκολλήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο χαμηλά ρεύματα.

- Τα μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης συγκόλλησης καθορίζονται, πέρα από την επιλεγμένη ένταση ρεύματος, από τις άλλες παραμέτρους συγκόλλησης όπως μήκος τόξου, ταχύτητα και θέση εκτέλεσης, διάμετρο και ποιότητα των ηλεκτροδίων (για τη σωστή συντήρηση προστατεύετε τα ηλεκτρόδια από την υγρασία με ειδικές συσκευασίες ή θήκες).

- Τα χαρακτηριστικά της συγκόλλησης εξαρτώνται και από την τιμή του ARC-FORCE (δυναμική συμπεριφορά) της συγκολλητικής μηχανής. Η παράμετρος αυτή ρυθμίζεται από τον πίνακα, ή ρυθμίζεται με χειρισμό εξ αποστάσεως 2 ποτενσιόμετρων.

- Παρατηρήστε ότι υψηλές τιμές ARC-FORCE προσδίδουν μεγαλύτερη διείσδυση και επιτρέπουν τη συγκόλληση σε οποιαδήποτε θέση συνήθως με βασικά ηλεκτρόδια, χαμηλές τιμές ARC-FORCE επιτρέπουν ένα τόξο πιο μαλακό και χωρίς πιτσιλιές συνήθως με ηλεκτρόδια ρουτίλιου.

Η συγκολλητική μηχανή είναι επίσης εφοδιασμένη με συστήματα HOT START και ANTI STICK που εγγυώνται εύκολες εκκινήσεις και εμποδίζουν το κόλλημα του ηλεκτροδίου στο μέταλλο.

6.2.1 Διαδικασία

- Κρατώντας τη μάσκα ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, τριψέτε την αιχμή του ηλεκτροδίου πάνω στο κομμάτι προς συγκόλληση εκτελώντας μια κίνηση σαν να ανάβετε ένα σίρτο. Αυτή είναι η πιο σωστή μέθοδος για την ανάφλεξη του τόξου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΤΥΠΑΤΕ το ηλεκτρόδιο πάνω στο μέταλλο διότι θα μπορούσατε να βλάψετε την ενδύση καθασιότητας δυσκόλη την ανάφλεξη του τόξου.

- Μόλις ανάψει το τόξο, προσπαθήστε να διατηρήσετε μια απόσταση από το μέταλλο ίση με τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου και διατηρήστε αυτή την απόσταση όσο το δυνατόν πιο σταθερή κατά την εκτέλεση της συγκόλλησης. Θυμηθείτε ότι η κλίση του ηλεκτροδίου στην κατεύθυνση του προχωρήματος θα πρέπει να είναι περίπου 20-30 μοίρες.

- Στο τέλος του κορδονιού συγκόλλησης, φέρτε την άκρη του ηλεκτροδίου ελαφρώς προς τα πίσω σε σχέση με την κατεύθυνση προχωρήματος, πάνω από τον κρατήρα για να εκτελέσετε τη γέμιση, στη συνέχεια σηκώστε γρήγορα το ηλεκτρόδιο από το βύθισμα τήξης για να επιτευχθεί το σβήσιμο του τόξου (Όψεις του κορδονιού συγκόλλησης - **EIK. N**).

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

7.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ.

7.1.1 Λάμπα

- Μην ακουμπάτε τη λάμπα και το καλώδιο της σε θερμά κομμάτια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τήξη των μονωτικών υλικών θέτοντας γρήγορα τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχετε περιοδικά το κράτημα της σωλήνωσης και των συνδέσεων αερίου.
- Ζευγαρώστε προσεκτικά λάμπα σφάλισης ηλεκτροδίου, τσοκ λάμπας με τη διάμετρο του ηλεκτροδίου επιλεγμένη ώστε να αποφεύγονται υπερθερμάνσεις, κακή διάδοση του αερίου και σχετική δυσλειτουργία.
- Ελέγχετε, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, την κατάσταση φθοράς και τη σωστή συναρμολόγηση των τερματικών μερών της λάμπας: στόμιο, ηλεκτρόδιο, λαβίδα, σφάλισμα ηλεκτροδίου, διανομέας αερίου.

7.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΙΕΣ/ΕΝ 60974-4.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

Ενδεχόμενοι έλεγχοι με ηλεκτρική τάση στο εσωτερικό του συγκολλητή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία από άμεση επαφή με μέρη υπό τάση και/ή τραύματα οφειλόμενα σε άμεση επαφή με όργανα σε κίνηση.

- Περιοδικά και πάντως ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης η τη ποσότητα σκόνης του περιβάλλοντος, επιθεωρήστε το εσωτερικό της συγκολλητικής μηχανής και αφαιρέστε τη σκόνη που τοποθετήθηκε στις ηλεκτρονικές πλακέτες με πολύ μαλακιά βούρτσα η κατάλληλα διαλυτικά
- Με την ευκαιρία ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλισμένες και τα καμπλαρίσματα δεν παρουσιάζουν βλάβες στη μόνωση.
- Στο τέλος αυτών των ενεργειών ξανατοποθετήστε τις πλάκες του συγκολλητή σφραλίζοντας μέχρι το τέρμα τις βίδες στερέωσης.
- Αποφεύγετε απολύτως να εκτελείτε ενέργειες συγκόλλησης με ανοιχτό συγκολλητή.
- Αφού εκτελέσατε τη συντήρηση ή την επισκευή, αποκαταστήστε τις συνδέσεις και τα καμπλαρίσματα όπως ήταν στην αρχή προσέχοντας ώστε αυτά να μην έρθουν σε επαφή με μέρη που κινούνται ή που μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Δείτε με τις λωρίδες όλους τους αγωγούς όπως στην αρχική διάταξη προσέχοντας να διατηρηθούν απολύτως μονωμένες οι συνδέσεις πρωτεύοντος σε υψηλή τάση από τις δευτερεύοντες σε χαμηλή τάση.
- Χρησιμοποιήστε όλες τις αυθεντικές ροδέλες και βίδες για να ξανακλείσετε την κατασκευή.

8. ΨΑΞΙΜΟ ΒΛΑΒΗΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΝ:

- Το ρεύμα συγκόλλησης είναι κατάλληλο για τη διάμετρο και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου.
- Με το γενικό διακόπτη σε «ON» η σχετική λάμπα είναι αναμμένη· σε αντίθετη περίπτωση η βλάβη συνήθως βρίσκεται στη γραμμή τροφοδότησης ρεύματος (καλώδια, πρίζα και / ή φίσα, ασφάλειες, κλπ.).
- Το κίτρινο LED που σημαίνει την επέμβαση της θερμικής ασφάλειας υπέρ ή υπό-τάση Η βραχυκυκλώματος δεν είναι αναμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθήσατε τη σχέση Ονομαστικής διάλκιψης σε περίπτωση επέμβασης της θερμοστατικής προστασίας αναμένετε τη φυσική ψύξη της συσκευής, επαληθεύσατε τη λειτουργικότητα του ανεμιστήρα.
- Ελέγξτε την τάση της γραμμής: αν η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή ο συγκολλητής παραμένει μπλοκαρισμένος.
- Ελέγξτε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο βραχυκύκλωμα κατά την έξοδο της συσκευής: σ' αυτή τη περίπτωση προβείτε στον αποκλεισμό του απρόοπτου.
- Οι συνδέσεις του κυκλώματος συγκόλλησης έχουν γίνει σωστά, ειδικά αν η λαβίδα του καλωδίου μάζας είναι πράγματι συνδεδεμένη στο κομμάτι και χω ρίς παρεμβολή μονωτικών υλικών (π.χ. Βερνίκια).
- Το αέριο της προστασίας που χρησιμοποιείτε είναι σωστό και στη σωστή ποσότητα. (Argon 99.5%).

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
1. MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL SUDURII CU ARC	56	5.4.1 Sudura TIG	59
2. INTRODUCERE ȘI DESCRIERE GENERALĂ	56	5.4.2 Sudarea MMA	59
2.1 INTRODUCERE	56	6. SUDAREA: DESCRIEREA PROCEDEULUI	59
2.2 ACCESORII LA CERERE	57	6.1 SUDURA TIG	59
3. DATE TEHNICE	57	6.1.1 Aprindere HF și LIFT	59
3.1 PLACĂ INDICATOARE	57	6.1.2 Sudura TIG CC	60
3.2 ALTE DATE TEHNICE	57	6.1.3 Sudura TIG CA	60
4. DESCRIEREA APARATULUI DE SUDURĂ	57	6.1.4 Procedeu	60
4.1 SCHEMĂ BLOC	57	6.2 SUDAREA MMA	60
4.2 DISPOZITIVE DE CONTROL, REGLARE ȘI CONECTARE	57	6.2.1 Procedeu	60
4.2.1 Panou posterior (FIG. C)	57	7. ÎNTREȚINERE	60
4.2.2 Panoul anterior FIG. D1	57	7.1 ÎNTREȚINERE OBȘNUITĂ:	60
4.2.3 Panoul anterior FIG. D2	58	7.1.1 ÎNTREȚINEREA PISTOLETULUI DE SUDURĂ	60
4.3 MEMORIZAREA ȘI APELAREA PROGRAMELOR PERSONALIZATE	59	7.2 ÎNTREȚINEREA SPECIALĂ	60
4.4 Modalitatea ACTIVARE ȘI DEZACTIVARE Grup de răcire apă G.R.A. (dacă este prevăzută)	59	8. DEPISTAREA DEFECTELOR	60
5. INSTALARE	59		
5.1 PREGĂTIRE	59		
5.1.1 Asamblarea cablului de masă - clește (FIG. E)	59		
5.1.2 Asamblarea cablului de sudură - clește portelectrod (FIG. F)	59		
5.2 POZIȚIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ	59		
5.3 CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE	59		
5.3.1 Ștecăr și priză	59		
5.4 CONECTĂRILE CIRCUITULUI DE SUDURĂ	59		

APARATE DE SUDURĂ CU INVERTOR PENTRU SUDURA TIG ȘI MMA DESTINATE UZULUI INDUSTRIAL ȘI PROFESIONAL.

Observație: În textul care urmează se va utiliza termenul „aparat de sudură”.

1. MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL SUDURII CU ARC

Operatorul trebuie să fie destul de instruit pentru folosirea în siguranță a aparatului și informat asupra riscurilor care pot proveni din sudura cu arc, asupra măsurilor de protecție corespunzătoare și asupra măsurilor de urgență.

(Consultați, de asemenea, norma „EN 60974-9: Echipament pentru sudare cu arc. Partea 9: Instalare și utilizare”).



- Evitați contactul direct cu circuitul de sudură; tensiunea în gol transmisă de generator poate fi periculoasă în anumite cazuri.
- Conectarea cablurilor de sudură, operațiile de control precum și reparațiile trebuie efectuate cu aparatul de sudură oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare.
- Oprii aparatul de sudură și deconectați-l de la rețeaua de alimentare înainte de a înlocui componentele pistolului de sudură predispuse la uzură.
- Realizați instalația electrică corespunzător normelor și legilor în vigoare referitor la prevenirea accidentelor de muncă
- Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Asigurați-vă că priza de alimentare este corect conectată la pământarea de protecție.
- Nu folosiți aparatul de sudură în medii cu umiditate, igrasie sau sub ploaie.
- Nu folosiți cabluri cu izolare deteriorată sau cu conectoare slăbite.



- Nu sudați containere, recipiente sau tubulaturi care conțin sau care au conținut produse inflamabile lichide sau gazoase.
- Evitați operarea aparatului pe materiale curățate cu solvenți clorurați sau în vecinătatea substanțelor de acest gen.
- Nu sudați pe recipiente sub presiune.
- Îndepărtați de zona de lucru toate substanțele inflamabile (de exemplu lemn, hârtie, cărpe, etc.).
- Asigurați-vă că există un schimb de aer adecvat sau alte mijloace capabile să elimine gazele de sudură din vecinătatea arcului; este necesară o abordare sistematică pentru a evalua limitele de expunere la gazele de sudură în funcție de compoziția lor, concentrația și durata expunerii respective.
- Păstrați butelia departe de surse de căldură, inclusiv iradiția solară (dacă se utilizează).



- Efectuați o izolare electrică adecvată față de pistol, piesa în lucru și față de alte părți metalice legate la pământ, situate în apropiere (accesibile). Acest lucru se obține în mod normal prin protejarea cu mănuși, încălțăminte, măști și îmbrăcăminte adecvate acestui scop și prin utilizarea de platforme sau de covoraie izolante.
- Protejați-vă întotdeauna ochii cu filtre conforme cu UNI EN 169 sau cu UNI EN 379 montate pe măști sau pe căști conforme cu UNI EN 175. Folosiți îmbrăcăminte ignifugă de protecție adecvată (conformă cu UNI EN 11611) și mănuși de sudură (conforme cu UNI EN 12477) și evitați expunerea epidermei la razele ultraviolete și infraroșii produse de arc; protecția trebuie să fie extinsă și la alte persoane din apropierea arcului prin intermediul ecranelor de protecție sau a perdelelor nereflectorizante.
- Zgomot: Dacă, din cauza operațiilor de sudură deosebit de intensive, se constată un nivel de expunere personală zilnică (LEPd) egală sau mai mare de 85 db(A), este obligatorie folosirea unor echipamente adecvate de protecție individuală (Tab. 1).



CÂMPURILE ELECTRICE ȘI MAGNETICE POT FI PERICULOASE

Curentul electric care trece printr-un conductor oarecare generează câmpuri electrice și magnetice (CEM) locale. Curentul de sudură generează un câmp CEM în imediata apropiere a circuitului de sudură și a aparatului de sudură.

Câmpurile electromagnetice pot interfera cu anumite dispozitive medicale (de exemplu stimulatori cardiace, aparaturi de respirație asistată, proteze metalice, etc.). Trebuie luate măsuri de protecție corespunzătoare, menite să protejeze persoanele care poartă aceste dispozitive. De exemplu, se va interzice accesul în zona în care este folosit aparatul de sudură sau se va efectua o evaluare individuală a riscurilor la care sunt supuși sudorii.

Acest aparat de sudură corespunde standardelor tehnice privind produsele destinate utilizării exclusive în scop industrial și profesional. Nu se garantează conformitatea cu restricțiile de bază privind expunerea umană la câmpurile electromagnetice în gospodărie.

Toți operatorii trebuie să respecte regulile de mai jos, pentru a reduce la minimum expunerea la CEM generat de circuitul de sudură:

- apropiați între ele cablurile de sudură. Fixați-le cu bandă adezivă, dacă acest lucru este posibil;
- țineți capul și trunchiul cât mai departe posibil de circuitul de sudură;
- este strict interzisă înfășurarea cablurilor de sudură în jurul obiectelor metalice sau în jurul corpului;
- nu începeți sudura dacă corpul se află în interiorul circuitului de sudură;
- țineți ambele cabluri de sudură de aceeași parte a corpului;
- conectați cablul de masă la piesa care urmează a fi sudată, cât mai aproape posibil de îmbinarea executată;
- nu sudați aproape de aparatul de sudură;
- toți lucrătorii trebuie să respecte distanțele minime indicate în fișa tehnică CEM;
- distanța de la sursa CEM până la un punct dincolo de care expunerea este mai mică de 20% din valoarea minimă permisă: $d = 65 \text{ cm}$.



- Aparat de clasă A:

Acest aparat de sudură corespunde cerințelor standardului tehnic de produs pentru folosirea exclusivă în medii industriale și în scop profesional. Nu este asigurată compatibilitatea electromagnetică în clădirile de locuințe și în cele conectate direct la o rețea de alimentare de joasă tensiune care alimentează clădirile pentru uz casnic.



MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPPLEMENTARE

- OPERAȚIILE DE SUDARE:
 - în medii cu risc ridicat de electrocutare
 - în spații îngrădite
 - în prezența materialelor inflamabile sau explozive
- TREBUIE să fie evaluate preventiv de către un “responsabil expert” și să fie efectuate întotdeauna în prezența altor persoane calificate pentru intervenții în caz de urgență.
- TREBUIE să fie adoptate mijloacele tehnice de protecție descrise la 7.10; A.8; A.10. din norma „EN 60974-9: Echipament pentru sudare cu arc. Partea 9: Instalare și utilizare”.
- TREBUIE să fie interzisă sudura cu operatorul situat la înălțime față de sol, în afară de cazul în care se folosesc platforme de siguranță.
- TENSIUNE ÎNTRE PORTELECTROZI SAU PISTOLETE DE SUDURĂ: dacă se lucrează cu mai multe aparate de sudură la o singură piesă sau la mai multe piese conectate electric se poate crea o sumă periculoasă de tensiuni în gol între doi portelectrozi sau pistolete de sudură diferite, atingând o valoare care poate fi dublul limitei admise.
- Este necesar ca un coordonator experimentat să efectueze măsurarea cu instrumente corespunzătoare pentru a determina dacă există un risc și să poată lua măsuri de protecție adecvate după cum se arată la punctul 7.9 din norma „EN 60974-9: Echipament pentru sudare cu arc. Partea 9: Instalare și utilizare”.



ALTE RISCURI

- FOLOSIRE IMPROPRIE: utilizarea aparatului de sudură în scopuri diferite față de cel pentru care a fost destinat (de ex. decongelarea tubulaturilor din rețeaua hidrică) este periculoasă.

2. INTRODUCERE ȘI DESCRIERE GENERALĂ

2.1 INTRODUCERE

Acest aparat de sudură este o sursă de curent pentru sudura cu arc electric, realizată în mod special pentru sudura TIG (CC) (CA/CC) cu aprindere HF sau LIFT și pentru sudura MMA cu electrozi înveliți (rutilici, acizi, bazici).

Caracteristicile specifice ale acestui aparat de sudură (INVERTER), precum viteza

considerabilă și precizia reglării, permit calitatea excelentă a operației de sudură. Reglarea prin intermediul sistemului cu „inverter” la priză de alimentare (primar) permite în plus o reducere drastică de volum al transformatorului și a reacțanței de nivelare, adică reducerea volumului și greutatea aparatului de sudură, facilitând astfel manevrarea și transportul acestuia.

2.2 ACCESORII LA CERERE

- Set sudură MMA.
- Set sudură TIG.
- Adaptor butelie cu Argon.
- Reductor de presiune.
- Pistolet de sudură TIG.
- Mască auto-obscurantă: cu filtru fix sau reglabil.
- Cablu de masă pentru curent de sudură dotat cu clemă de masă.
- Comandă de la distanță manuală 1 potențiomtru.
- Comandă de la distanță manuală 2 potențiometri.
- Comandă de la distanță cu pedală.
- Racord de gaz și tub de gaz pentru conectarea la butelie cu Argon.

3. DATE TEHNICE

3.1 PLACĂ INDICATOARE

Principalele date referitoare la utilizarea și randamentul aparatului de sudură sunt menționate pe placa indicatoare a acestuia cu următoarele semnificații:

Fig. A

- 1- Normă EUROPEANĂ de referință pentru siguranța și construcția aparatelor de sudură cu arc electric.
- 2- Numele și adresa fabricantului.
- 3- Numele modelului.
- 4- Simbolul structurii interne a aparatului de sudură.
- 5- Simbolul procedurii de sudură prevăzută.
- 6- Simbolul **S**: indică faptul că se pot efectua operații de sudare într-un mediu cu risc de electrocutare ridicat (de ex. foarte aproape de mase metalice considerabile).
- 7- Simbolul prizei de alimentare:
 - 1~: tensiune alternativă monofazică;
 - 3~: tensiune alternativă trifazică.
- 8- Gradul de protecție a carcasei.
- 9- Date caracteristice ale prizei de alimentare:
 - U_1 : Tensiunea alternativă și frecvența de alimentare a aparatului de sudură (limitele admise $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Curent maxim absorbit din priză.
 - I_{1eff} : Curentul efectiv de alimentare.
- 10- Randamentul circuitului de sudură:
 - U_0 : tensiune maximă în gol (circuit de sudură deschis).
 - I_2/U_2 : Curent și tensiune conform normelor, care pot fi transmise de aparatul de sudură în timpul sudurii.
 - **X**: Raportul de intermitență: indică perioada în care aparatul de sudură poate transmite curentul corespunzător (aceeași perioadă). Se exprimă în % pe baza unui ciclu de 10 minute (de exemplu $60\% = 6$ minute de funcționare, 4 minute de staționare, ș.a.m.d.). În cazul în care se vor depăși parametrii de utilizare (de pe placa indicatoare, raportați la temperatura mediului ambiant de 40°C), intervine protecția termică a aparatului (aparatul rămâne în stand-by până când temperatura acestuia revine la valorile admise).
 - **A/V-A/V**: indică gama de reglare a curentului de sudură (minim - maxim) la tensiunea arcului corespunzătoare.
- 11- Numărul de înregistrare pentru identificarea aparatului de sudură (indispensabil pentru asistența tehnică, solicitarea pieselor de schimb, identificarea originii produsului).
- 12- : Valoarea siguranțelor cu temporizare prevăzute pentru protecție.
- 13- Simboluri care se referă la normele de siguranță a semniificații este indicată în capitolul 1 „Măsurile de siguranță generale pentru sudura cu arc electric”.

Observație: Exemplul de placă indicatoare prezentat este orientativ în ceea ce privește semnificația simbolurilor și a cifrelor; valorile exacte ale datelor tehnice ale aparatului de sudură achiziționat trebuie să fie indicate direct pe placa indicatoare a aparatului respectiv.

3.2 ALTE DATE TEHNICE:

- **APARAT DE SUDURĂ:** a se vedea tabelul 1 (TAB. 1).
 - **PISTOLET DE SUDURĂ:** a se vedea tabelul 2 (TAB. 2).
- Greutatea aparatului de sudură este indicată în tabelul 1 (TAB. 1).

4. DESCRIEREA APARATULUI DE SUDURĂ

4.1 SCHEMĂ BLOC

Aparatul de sudură este alcătuit din module de putere realizate pe circuit imprimat, menite să optimizeze siguranța funcționării cu un minim de întreținere. Acest aparat de sudură este controlat de un microprocesor care permite setarea unui număr ridicat de parametri pentru a permite o sudură optimă în orice condiții și pe orice material. Totuși, pentru a profita din plin de caracteristicile sale, este necesară cunoașterea capacităților sale operative.

Semnificația (FIG. B)

- 1- **Intrare priză de alimentare cu caracteristică monofazică**, grup redresor și condensatori de filtrare.
- 2- **Punte de comutare cu tranzistori (IGBT) și tiristori**; comută tensiunea redresată în tensiune alternativă de înaltă frecvență și reglează puterea în funcție de curentul / tensiunea de sudură necesare.
- 3- **Transformator de înaltă frecvență**: bobinajul primar este alimentat cu tensiunea convertită de la blocul 2; acesta are funcția de a adapta tensiunea și curentul la valorile necesare operației de sudură cu arc electric și, în același timp, de a izola galvanic circuitul de sudură de rețeaua de alimentare.
- 4- **Punte redresoare secundară cu inductanță de filtrare**: comută tensiunea / curentul alternativ furnizat/-ă de bobinajul secundar în curent /tensiune continuu /-ă cu ondulație foarte redusă.
- 5- **Punte de comutare cu tranzistori (IGBT) și driveri**; transformă curentul de ieșire la circuitul secundar de la curentul continuu (CC) la curentul alternativ (CA) pentru sudura TIG CA (dacă sunt prezente).
- 6- **Panou electronic de control și reglare**; verifică instantaneu valoarea curentului de sudură comparând-o cu cea setată de către operator; modulează impulsurile de comandă a driverilor corespunzătorii punții de comutare IGBT care efectuează reglarea.
- 7- **Logică de control a funcționalității aparatului de sudură**: setează ciclurile de sudură, comandă sistemele de acționare, supervizează sistemele de siguranță.
- 8- **Panou de setare** și vizualizare a parametrilor și a modurilor de funcționare.
- 9- **Generator aprindere HF** (dacă sunt prezente).
- 10- **Supapă electrică pentru gaz cu protecție EV**.
- 11- **Ventilator pentru răcirea aparatului de sudură**.
- 12- **Reglare de la distanță**.

4.2 DISPOZITIVE DE CONTROL, REGLARE ȘI CONECTARE

4.2.1 Panou posterior (FIG. C)

- 1- Cablu de alimentare (2P + PE) (1~) sau (3P + PE) (3~).
- 2- Întrerupător general O/OFF - I/ON.

3- Racord pentru conectarea tubului de gaz (reductor presiune butelie aparat de sudură).

4- Conector pentru comenzi de la distanță:

Prin intermediul conectorului corespunzător de 14 poli situat în partea posterioară, se poate transmite aparatului de sudură diferite tipuri de comenzi de la distanță. Fiecare dispozitiv este recunoscut în mod automat și permite reglarea următorilor parametri:

- **Comandă de la distanță cu un potențiomtru:**

rotind de butonul potențiometrului se variază curentul principal de la valoarea minimă la cea maximă absolută. Reglarea curentului principal este posibilă numai prin comanda de la distanță.

- **Comandă de la distanță cu pedală:**

valoarea curentului este determinată de poziția pedalei (de la cea minimă la cea maximă setată pe potențiomtru principal). În modul TIG 2 TIMPL, apăsarea pedalei are funcție de comandă de start pentru aparatul de sudură în locul butonului pistolului (dacă este prevăzut acest lucru).

- **Comandă de la distanță cu doi potențiometri:**

Primul potențiomtru reglează curentul principal. Al doilea potențiomtru reglează un alt parametru care depinde de modul de sudură activ. Prin rotirea acestui potențiomtru se vizualizează parametru care se modifică (care nu mai este controlabil cu butonul de rotire de la panou). Semnificația celui de-al doilea potențiomtru este: ARC FORCE dacă este în modul MMA și RAMPĂ FINALĂ dacă este în modul TIG.

- **Controller pentru pistol TIG cu potențiomtru (dacă este prevăzut):**

controllerul TIG permite reglarea curentului de la pistolul cu potențiomtru.

4.2.2 Panoul anterior FIG. D1

1- Priză rapidă pozitivă (+) pentru a conecta cablu de sudură.

2- Priză rapidă negativă (-) pentru a conecta cablu de sudură.

3- Conector pentru conectarea cablului butonului pistolului.

4- Racord pentru conectarea tubului de gaz al pistolului TIG.

5- Panou comenzi.

6- Butoane de selectare a modurilor de sudură:

6a **COMANDĂ LA DISTANȚĂ**



Permite transferul controlului parametrilor de sudură la comanda la distanță.

6b **MMA-TIG LIFT**



Modul de funcționare: sudura cu electrod învelit (MMA) și sudura TIG cu amorsarea arcului prin contact (TIG LIFT).

7- **Buton de selectare a parametrilor de reglat.**

Butonul selectează parametrul de reglat cu maneta Encoder (8);




valoarea și unitatea de măsură sunt afișate respectiv pe display (10) și led (9).

N.B.: Reglarea parametrilor este liberă. Există, totuși, anumite combinații de valori care nu au nicio semnificație practică pentru sudură; în acest caz, aparatul de sudură ar putea să nu funcționeze corect.

N.B.: RESETAREA TUTUROR PARAMETRILOR DIN FABRICĂ (RESET)


Apăsând butonul (7) la pornire, toți parametrii de sudură revin la valoarea prestabilită.

7a **HOT START**

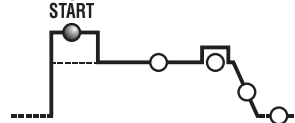


În modul MMA reprezintă supracurentul inițial "HOT START" (reglare 0÷100) cu indicarea pe display a creșterii procentuale față de valoarea curentului de sudură selectat. Această reglare îmbunătățește pornirea.

 7b **CURENTUL PRINCIPAL (I₂)**




În modul TIG, MMA reprezintă curentul de sudură măsurat în amperi.

7c **ARC-FORCE**

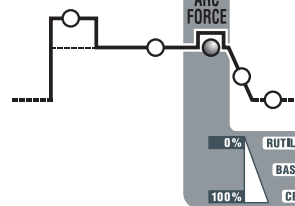


În modul MMA reprezintă supracurentul dinamic "ARC-FORCE" (reglare 0÷100%) cu indicarea pe display a creșterii procentuale față de valoarea curentului de sudură preselectat. Această reglare îmbunătățește fluiditatea sudurii, evită lipirea electrodului de piesă și permite folosirea unor tipuri diferite de electrozi.

 7d **RAMPĂ FINALĂ (t_f)**



În modul TIG reprezintă timpul rampei finale (reglare 0.1÷10sec.); evită craterul final al cordonului de sudură (de la I₂ la 0).

 7e **POST-GAZ**



În modul TIG reprezintă timpul de post-gaz în secunde (reglare OFF, 0.1÷10sec.); protejează electrodul și baia de sudură împotriva oxidării.

8- Maneta encoder pentru setarea parametrilor de sudură selecționabili cu tasta (7).

9- Led roșu, indicarea unității de măsură.

10- Display alfanumeric.

11- **LED de semnalare ALARMĂ (aparatul este blocat).**

Restabilirea este automată la încetarea cauzei alarmei.

Mesaje de alarmă indicate pe display (10):

- "A. 1" : intervenția protecției termice a circuitului primar.

- "A. 2" : intervenția protecției termice a circuitului secundar.
 - "A. 3" : intervenția protecției în caz de supratensiune a liniei de alimentare.
 - "A. 4" : intervenția protecției în caz de subtensiune a liniei de alimentare.
 - "A. 5" : intervenția protecției supratemperatură primară.
 - "A. 6" : intervenția protecției datorită lipsei fazei liniei de alimentare.
 - "A. 7" : depunere excesivă de praf în interiorul aparatului de sudură, restabilire cu:
 - curățarea internă a mașinii;
 - tasta display de pe panoul de control.
 - "A. 8" : Tensiune auxiliară în afara intervalului.
- La stingerea aparatului de sudură se poate manifesta, timp de câteva secunde, semnalarea "OFF".

N.B.: MEMORIZAREA ȘI AFIȘAREA ALARMELOR

La fiecare alarmă sunt memorizate setările aparatului. Pot fi apelate ultimele 10 alarme după cum urmează:

Apăsând, timp de câteva secunde, butonul (6a) "COMANDĂ LA DISTANȚĂ". Pe display apare mesajul "AY.X" unde "Y" indică numărul alarmei (A0 mai recentă, A9 mai veche), iar "X" indică tipul alarmei înregistrate (de la 1 la 8, vezi AY.1 ... AY.8).

12- Led verde, putere aprinsă.

4.2.3 Panoul anterior FIG. D2

- 1- Priză rapidă pozitivă (+) pentru a conecta cablul de sudură.
- 2- Priză rapidă negativă (-) pentru a conecta cablul de sudură.
- 3- Conector pentru conectare cablu buton pistol TIG (FIG. D2-a) și controller TIG (FIG. D2-b).
- 4- Racord pentru conectarea tubului de gaz al pistolului TIG.
- 5- Panou comenzi.
- 6- Butoane de selectare a modurilor de sudură:

6a COMANDĂ LA DISTANȚĂ



 
Permite transferul controlului parametrilor de sudură la comanda la distanță.

6b TIG - MMA




Modul de funcționare: sudura cu electrod învelit (MMA), sudura TIG cu amorsarea arcului la înaltă frecvență (TIG HF) și sudura TIG cu amorsarea arcului prin contact (TIG LIFT).

6c AC/DC



În modul TIG permite alegerea între sudura cu curent continuu (DC) și sudura cu curent alternativ (AC) (funcție prezentă numai la modelele AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT




În modul TIG permite alegerea între comanda în 2 timpi, 4 timpi sau cu temporizator de punctare (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



În modul TIG permite alegerea între procesul de sudură pulsant, pulsant predefinit sau bi-level. Cu ledurile stinse, corespunde procesului de sudură standard.

7- Buton de selectare a parametrilor de reglat.

Butonul  selectează parametrul de reglat cu maneta Encoder (9);

valoarea și unitatea de măsură sunt afișate respectiv pe display (10) și led (11).

N.B.: Reglarea parametrilor este liberă. Există, totuși, anumite combinații de valori care nu au nicio semnificație practică pentru sudură; în acest caz, aparatul de sudură ar putea să nu funcționeze corect.

N.B.: RESETAREA TUTUROR PARAMETRIILOR DIN FABRICĂ (RESET)

Apăsând în același timp butoanele (8) la pornire, toți parametrii de sudură revin la valoarea prestabilită.

7a PRE-GAZ



 
În modul TIG/HF reprezintă timpul de PRE-GAZ în secunde (reglare de OFF, 0.1÷10 sec). Îmbunătățește pornirea sudurii.

7b CURENT ÎNȚĂL (I_{START})




În modul TIG 2 timpi și SPOT reprezintă curentul inițial I_s menținut pentru un timp fix cu butonul pistolului apăsat (reglare în amperi).
În modul TIG 4 timpi reprezintă curentul inițial I_s menținut pentru tot timpul în care este apăsat butonul pistolului (reglare în amperi).
În modul MMA reprezintă supracurentul dinamic "HOT START" (reglare 0÷100%). Cu indicarea pe display a creșterii procentuale față de valoarea curentului de sudură preselectat. Această reglare îmbunătățește fluiditatea sudurii.

7c RAMPA ÎNȚĂLĂ (t_{START})



În modul TIG reprezintă timpul rampei inițiale a curentului (de la I_s la I₂) (reglare 0.1÷10sec.). În OFF rampa nu este prezentă.
Parametrii t_{START} și t_{START} pot fi utilizați și cu comanda la distanță cu pedală, reglarea, însă, trebuie să fie efectuată înainte de a activa comanda.

7d CURENTUL PRINCIPAL (I₂)

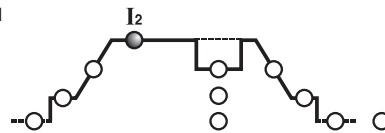

În modul TIG AC/DC, MMA reprezintă curentul I₂ la ieșire. În modul PULSAT BI-LEVEL este curentul la nivelul cel mai înalt (maxim). Parametrul este măsurat în amperi.

7e CURENT DE BAZĂ - ARC FORCE



În modul TIG 4 timpi BI-LEVEL și PULSAT, I₁ reprezintă valoarea de curent care poate fi alternată cu cea principală I₂ în timpul sudurii. Valoarea este exprimată în amperi.
În modul MMA reprezintă supracurentul dinamic "ARC-FORCE" (reglare 0÷100%) cu indicarea pe display a creșterii procentuale față de valoarea curentului de sudură preselectat. Această reglare îmbunătățește fluiditatea sudurii și evită lipirea electrodului de piesă.

7f FRECVENȚĂ



În modul TIG PULSATO reprezintă frecvența de pulsare. Pentru modelele AC/DC, în modul TIG AC (cu pulsare dezactivată), reprezintă frecvența curentului de sudură.

7g BALANCE



În modul TIG PULSAT, reprezintă raportul (în procent) dintre timpul în care curentul se află la nivel mai mare (curent principal de sudură) și perioada totală de pulsare. În plus, pentru modelele AC/DC, în modul TIG AC (cu pulsare dezactivată), parametrul reprezintă un raport între timpul cu curent pozitiv și timpul cu curent negativ: dacă valoarea parametrului este pozitivă se obține mai multă încălzire și penetrare pe piesă, dacă valoarea parametrului este negativă se obține mai multă curățare superficială și o mai mare încălzire a electrodului, dacă valoarea parametrului este nulă, se obține echilibru între curentul negativ și curentul pozitiv în perioada frecvenței AC. (TAB. 4).

7h TIMP DE SPOT



În modul TIG (SPOT) reprezintă durata sudurii (reglare 0.1÷10sec.).

7k RAMPA FINALĂ (t_{END})



În modul TIG reprezintă timpul rampei finale a curentului (de la I₂ la I₁) (reglare 0.1÷10sec.). În OFF rampa nu este prezentă.

7l CURENTUL FINAL (I_{END})



În modul TIG 2 timpi reprezintă curentul final I_e numai dacă RAMPA FINALĂ (7k) este setată la o valoare mai mare de zero (>0.1 sec.).

În modul TIG 4 timpi reprezintă curentul final I_e pentru tot timpul în care este apăsat butonul pistolului.

Mărimile sunt exprimate în amperi.

7m POST-GAZ



În modul TIG reprezintă timpul de POST-GAZ în secunde (reglare OFF, 0.1÷10sec.) și protejează electrodul și baia de sudură împotriva oxidării.

7n PREÎNCĂLZIRE ELECTROD



În modul TIG AC reprezintă valoarea produsului curent * timp de preîncălzire al electrodului de Tungsten la aprinderea arcului.

8- JOB



Butoanele "RECALL" și "SAVE" pentru memorizarea și apelarea programelor personalizate.

9- Maneta encoder pentru setarea parametrilor de sudură selecționabili cu tasta (7).

10- Display alfanumeric.

11- Led roșu, indicarea unității de măsură.

12- Led verde, putere aprinsă.

13- LED de semnalare ALARMĂ (aparatură este blocată).

Restabilirea este automată la încetarea cauzei alarmei.

Mesaje de alarmă indicate pe display (10):

- "A. 1" : intervenția protecției termice a circuitului primar.
- "A. 2" : intervenția protecției termice a circuitului secundar.
- "A. 3" : intervenția protecției în caz de supratensiune a liniei de alimentare.
- "A. 4" : intervenția protecției în caz de subtensiune a liniei de alimentare.
- "A. 5" : intervenția protecției supratemperatură primară.
- "A. 6" : intervenția protecției datorită lipsei fazei liniei de alimentare.
- "A. 7" : depunere excesivă de praf în interiorul aparatului de sudură, restabilire cu:
 - curățarea internă a aparatului;

- tasta display de pe panoul de control.
 - **"A. 8"** : Tensiune auxiliară în afara intervalului.
 - **"A. 9"** : intervenția protecției în caz de presiune insuficientă a circuitului de răcire cu apă al pistolului. Restabilirea nu se face automat.
- La stingerea aparatului de sudură se poate manifesta, timp de câteva secunde, semnalarea **"OFF"**.

N.B.: MEMORIZAREA ȘI AFIȘAREA ALARMELOR

La fiecare alarmă sunt memorizate setările aparatului. Pot fi apelate ultimele 10 alarme după cum urmează:

Apăsați, timp de câteva secunde, butonul (6a) **"COMANDĂ LA DISTANȚĂ"**. Pe display apare mesajul "AY.X" unde "Y" indică numărul alarmei (A0 mai recentă, A9 mai veche), iar "X" indică tipul alarmei înregistrate (de la 1 la 9, vezi AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORIZAREA ȘI APELAREA PROGRAMELOR PERSONALIZATE

Introducere

Aparatul de sudură permite memorizarea (SAVE) programelor de sudură personalizate referitoare la un set de parametri valabili pentru o anumită sudură. Fiecare program personalizat poate fi apelat (RECALL) în orice moment, punând astfel la dispoziția utilizatorului aparatul de sudură gata de folosire pentru o lucrare specifică optimizată dinainte. Aparatul de sudură permite memorizarea a 9 programe personalizate.

Procedura de memorizare (SAVE)

După reglarea aparatului de sudură în mod optim pentru o anumită sudură, procedați după cum urmează (FIG. D2):

- Apăsați tasta (8) "SAVE" timp de 3 secunde.
- Apare "S_" pe display (10) și un număr cuprins între 1 și 9.
- Rotind maneta (9) alegeți numărul cu care doriți să memorigizați programul.
- Apăsați din nou tasta (8) "SAVE":
 - dacă tasta "SAVE" este apăsată pentru mai mult de 3 secunde, programul a fost memorizat corect și apare scris YES;
 - dacă tasta "SAVE" este apăsată pentru mai puțin de 3 secunde, programul nu a fost memorizat și apare scris no".

Procedura de apelare (RECALL)

Procedați după cum urmează (vezi FIG. D2):

- Apăsați tasta (8) "RECALL" timp de 3 secunde.
- Apare "r_" pe display (10) și un număr cuprins între 1 și 9.
- Rotind maneta (9) alegeți numărul cu care a fost memorizat programul pe care doriți să-l utilizați acum.
- Apăsați din nou tasta (8) "RECALL":
 - dacă tasta "RECALL" este apăsată pentru mai mult de 3 secunde, programul a fost apelat corect și apare scris YES;
 - dacă tasta "RECALL" este apăsată pentru mai puțin de 3 secunde, programul nu a fost apelat și apare scris no".

NOTĂ:

- **ÎN TIMPUL OPERAȚIUNILOR CU TASTA "SAVE" ȘI "RECALL" LEDUL "PRG" ESTE ILUMINAT.**
- **UN PROGRAM APELAT POATE FI MODIFICAT DUPĂ VOIA OPERATORULUI, DAR VALORILE MODIFICATE NU SUNT SALVATE AUTOMAT. DACĂ SE DOREȘTE MEMORIZAREA NOILOR VALORI ÎN ACELAȘI PROGRAM ESTE NECESARĂ EFECTUAREA PROCEDURII DE MEMORIZARE.**
- **ÎNREGISTRAREA PROGRAMELOR PERSONALIZATE ȘI SETAREA PARAMETRILOR ASOCIAȚI ESTE ÎN SARCINA UTILIZATORULUI.**

4.4 Modalitatea ACTIVARE ȘI DEZACTIVARE Grup de răcire apă G.R.A. (dacă este prevăzută)

Procedura de dezactivare:

- Porniți mașina de la întrerupătorul general (2-FIG. C) ținând apăsat în același timp butonul drept de pe panoul anterior (6e-FIG. D2).
- Pe display, după secvența de pornire, va apărea sigla "G.r.a - on" (configurație din fabrică: grup de răcire activat).
- Rotiți butonul encoderului (9-FIG. D2) astfel încât pe display să se vizualizeze sigla "G.r.a - OFF".
- Confirmați selecția apăsând o dată tasta (7-FIG. D2).

Grupul de răcire va fi astfel dezactivat, aparatul de sudură poate fi utilizat fără G.R.A. și fără ștecher de polarizare.

ATENȚIE! DACĂ FOLOȘIȚI APARATUL DE SUDURĂ ÎN MODALITATEA "G.r.a - OFF" CU GRUPUL DE RĂCIRE CONECTAT, GRUPUL DE RĂCIRE NU ESTE COMPLET PROTEJAT ÎMPOTRIVA DEFEȚIUNILOR.

Procedura de activare:

Repețați aceeași secvență și setați sigla "G.r.a - on" dacă doriți să îl activați.

N.B.: Dacă aparatul de sudură este setat în modalitatea "G.r.a - on" dar nu ați conectat niciun grup de răcire, după câteva secunde de lucru, va interveni protecția pentru funcționare greșită a circuitului de răcire (sigla "A. 9").
Setare din fabrică: "G.r.a - on".

5. INSTALARE

ATENȚIE! EFECTUAȚI TOATE OPERAȚIILE DE INSTALARE ȘI CONECTARE A APARATULUI DE SUDURĂ NUMAI CÂND ACESTA ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE. LEGĂTURILE ELECTRICE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL EXPERT SAU CALIFICAT.

5.1 PREGĂTIRE

Înlăturați aparatul de sudură din ambalajul său original și montați piesele aferente prezente în ambalaj.

5.1.1 Asamblarea cablului de masă - clește (FIG. E)

5.1.2 Asamblarea cablului de sudură - clește portelectrod (FIG. F)

5.2 POZIȚIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ

Stabiliți locul de instalare al aparatului de sudură astfel încât să nu existe vreun obstacol în fața deschizăturii pentru intrarea și ieșirea aerului de răcire (circulare forțată prin intermediul ventilatorului dacă există); în același timp asigurați-vă că nu se aspiră praf, aburi corosivi, umiditate, etc.


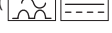
Lăsați un spațiu liber de cel puțin 250 mm în jurul aparatului de sudură.

ATENȚIE! Poziționați aparatul de sudură pe o suprafață plană corespunzătoare pentru a suporta greutatea acestuia și pentru a preveni răsturnarea sau deplasările periculoase ale aparatului.

5.3 CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

- Înainte de efectuarea oricărei legături electrice, controlați ca tensiunea și frecvența de

rețea disponibile în locul de instalare să corespundă cu placa indicatoare a aparatului de sudură.

- Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Pentru a garanta protecția față de contactul indirect folosiți întrerupătoare diferențiale de tipul:
 - Tipul A () pentru mașini monofază;
 - Tipul B () pentru mașini trifază.
- Pentru a fi în conformitate cu cerințele normei EN 61000-3-11 (Flicker) se recomandă conectarea aparatului de sudură la o rețea de alimentare care are o impedanță la borne inferioară valorii $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Aparatul de sudură corespunde cerințelor normei IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Ștecă și priză

Conectați la cablul de alimentare un ștecă conform normelor (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) și corespunzător curentului indicat și asigurați o priză de rețea dotată cu siguranțe sau întrerupător automat; clema de împământare corespunzătoare trebuie să fie legată la firul de împământare (galben-verde) al cablului de alimentare. Tabelul (TAB. 1) indică valorile recomandate în amper pentru siguranțele cu temporizare, alese în baza curentului nominal maxim transmis de aparatul de sudură și în baza tensiunii nominale de alimentare.

ATENȚIE! Nerespectarea regulilor mai sus menționate poate duce la nefuncționarea sistemului de siguranță prevăzut de fabricant (clasa I) cu riscuri grave pentru persoane (de ex. electrocutare) sau pentru obiecte (de ex. incendiu).

5.4 CONECTĂRILE CIRCUITULUI DE SUDURĂ

ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA CONECTĂRILOR DE MAI JOS, ASIGURAȚI-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

Tabelul (TAB. 1) indică valorile recomandate pentru cablurile de sudură (în mm²) în baza curentului maxim transmis de aparatul de sudură.

5.4.1 Sudura TIG

Conectarea pistolului de sudură

- introduceți cablul de alimentare cu curent în clema rapidă corespunzătoare (-) / (~).
- Conectați conectorul cu 3 poli (buton pistol de sudură) la priză corespunzătoare.
- Conectați tubul de gaz al pistolului de sudură la racordul corespunzător.

Conectarea cablului de masă al curentului de sudare

- Se conectează la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care este sprijinit, cât mai aproape posibil de joncțiunea de sudat.
- Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (+) (~ pentru aparate TIG care prevăd sudură în CA).

Conectarea la butelia cu gaz (dacă se utilizează).

- Strângeți reductorul de presiune de la ventilul buteliei cu gaz intercalând reductorul de presiune corespunzător furnizat ca accesoriu, atunci când se folosește gaz Argon.
- Conectați tubul de intrare al gazului la reductor și strângeți inelul din dotare.
- Slăbiți piulița de reglare a reductorului de presiune înainte de a deschide ventilul buteliei.
- Deschideți butelia și reglați cantitatea de gaz (l/min) în funcție de datele orientative de folosire, după cum este indicat în tabel (TAB. 4); eventualele reglări de flux ale gazului pot fi efectuate în timpul sudurii prin acționarea piuliței reductorului de presiune. Verificați etanșeitatea tuburilor și a racordurilor.
- **ATENȚIE! Închideți întotdeauna supapa buteliei cu gaz la terminarea lucrului.**

5.4.2 Sudura MMA

Majoritatea electrozilor înveliți se conectează la polul pozitiv (+) al generatorului; electrozii care conțin un înveliș cu caracter acid se conectează numai la polul negativ (-).

Conectare cablu de sudură - clește portelectrod

Cablul este dotat la capăt cu o clemă specială care servește la apucarea părții neacoperite a electrodului.

Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (+).

Conectarea cablului de masă al curentului de sudare

Se conectează la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care este sprijinit, cât mai aproape posibil de joncțiunea de sudat.

Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (-).

Recomandări:

- Rotiți la maxim conectorii cablurilor de sudură în prizele rapide (dacă sunt prezente), pentru a garanta un contact electric perfect; în caz contrar se poate produce o supraîncălzire a conectorilor respectivi rezultând în deteriorarea rapidă a acestora și pierderea eficacității lor.
- Folosiți cele mai scurte cabluri de sudură posibile.
- Evitați folosirea structurilor metalice care nu fac parte din piesa în lucru în locul cablului de masă al curentului de sudare; acest lucru poate fi periculos pentru măsurile de siguranță și poate avea rezultate nesatisfăcătoare pentru sudură.

6. SUDAREA: DESCRIEREA PROCEDEULUI

6.1 SUDURA TIG

Sudura TIG este un procedeu de sudură care folosește căldura produsă de arcul electric care este aprins și menținut între un electrod nefuzibil (de Tungsten) și piesa de sudat. Electrocul de Tungsten este susținut de un pistol de sudură corespunzător în măsură să transmită curentul de sudare și să protejeze electrodul și baia de sudare de oxidarea atmosferică prin intermediul unui flux de gaz inert (de obicei Argon: Ar 99.5%) care se scurge prin ajutorul ceramic. (FIG. G).

Este indispensabil ca pentru o bună sudură, să se folosească diametrul exact de electrod cu tipul de curent corespunzător, precum este prezentat în tabel (TAB. 3).

Protuberanța normală a electrodului din ajutor ceramic este de 2-3 mm și poate atinge 8 mm pentru sudările în unghi.

Sudura se efectuează prin fuziunea celor două margini ale joncțiunii. Pentru grosimi subțiri preparate în acest scop (de până la 1 mm circa) nu este necesară folosirea materialului de adaos (FIG. H).

Pentru grosimi mai mari, este necesară folosirea de bare din aceeași compoziție cu materialul de bază și cu un diametru corespunzător, și o pregătire adecvată a marginilor de sudat (FIG. I). Pentru o mai bună reușită a sudurii este necesar ca piesele de sudat să fie foarte bine curățate, fără urme de oxizi, uleiuri, grăsimi, solvenți, etc.

6.1.1 Aprindere HF și LIFT

Aprindere HF:

Aprinderea arcului electric are loc fără un contact între electrodul de Tungsten și piesa de sudat, ci printr-o scântee generată de un dispozitiv de înaltă frecvență.

Această modalitate de aprindere nu implică nici angajarea electrodului de Tungsten în baia de sudură, nici uzura electrodului și permite o pornire ușoară în toate pozițiile de sudură.

Procedeu:

Apăsați pe butonul pistolului de sudură, apropiind vârful electrodului de piesa de sudat (2-3 mm); așteptați aprinderea arcului prin impulsurile HF, și, cu arcul aprins, formați baia de sudare pe piesă, continuând apoi pe lungimea joncțiunii.

În cazul în care apar dificultăți la aprinderea arcului, chiar dacă se constată prezența gazului și sunt vizibile descărcările HF, nu insistați prea mult să sunați electrodul la acțiunea impulsurilor HF, ci verificați integritatea de la suprafață și conformația vârfului, eventual reascutându-l la polizor. La terminarea ciclului de sudură, curentul se stinge prin setarea rampei de reducere a curentului.

Aprindere LIFT:

Aprinderea arcului electric are loc prin îndepărtarea electrodului de Tungsten de piesa de sudat. Această modalitate de aprindere provoacă mai puține dereglări electro-iradiante și reduce la minimum angajarea electrodului de Tungsten, și deci uzura acestuia.

Procedeu:

Situați vârful electrodului pe piesă, apăsând ușor. Apăsăți complet butonul pistolului de sudură și ridicați electrodul la 2-3 mm cu câteva secunde de întârziere, obținând astfel aprinderea arcului. Aparatul de sudură degajă inițial un curent I_{LIFT} după câteva secunde se va transmite curentul de sudură setat. La terminarea ciclului de sudură, curentul se stinge prin setarea rampei de reducere a curentului.

6.1.2 Sudura TIG CC

Sudura TIG CC este prevăzută pentru toate tipurile de oțel carbon slab aliate și înalt aliate și pentru metalele grele, cupru, nichel, titan și aliajele acestora. Pentru sudura în TIG CC cu electrodul la polul (-) se folosește de obicei electrodul cu 2% Toriu (bandă colorată roșie) sau electrodul cu 2% Ceriu (bandă colorată gri). Este necesar să se ascuț axial vârful electrodului de Tungsten la polizor, așa cum este prezentat în FIG. L, având grijă ca vârful să fie perfect concentric pentru a evita devieri ale arcului în timpul sudurii. Este necesară efectuarea ascuțirii electrodului în sensul lungimii acestuia. Această operație se va repeta periodic în funcție de folosirea și uzura electrodului, sau când acesta a fost contaminat sau oxidat în mod accidental, sau folosit în mod incorect. În modul TIG CC este posibilă funcționarea cu 2 timpi (2T) și cu 4 timpi (4T).

6.1.3 Sudura TIG CA

Acest tip de sudură permite sudura pe metale precum aluminiu și magneziu care formează pe suprafețele lor un strat de oxid protector și izolan. Inversând polaritatea curentului de sudură este posibilă „ruperea” stratului superficial de oxid printr-un mecanism denumit „sabla ionică”. Tensiunea este alternativ pozitivă (EP) și negativă (EN) pe electrodul de Tungsten. În timpul timpului EP oxidul este înlăturat de pe suprafață („curățare” sau „decapare”) permițând formarea băii. În timpul timpului EN se înregistrează un aport termic maxim asupra piesei, ceea ce permite sudura. Posibilitatea varierii parametrului de balanță în CA permite reducerea timpului curentului EP la minim, permițând o sudură mai rapidă. Valorile superioare de balanță permit o sudură mai rapidă, o penetrare mai bună, un arc de sudură mai concentrat, o baie de sudură mai restrânsă și o încălzire mai limitată a electrodului. Valorile inferioare permit o curățare mai bună a piesei. Folosirea unei valori prea scăzute de balanță provoacă o lărgire a arcului și a părții dezoxidate, o supraîncălzire a electrodului cu consecința formării unei sfere pe vârf și deteriorarea ușurii de aprindere și direcționării arcului. Folosirea unei valori excesive de balanță provoacă o baie de sudură „murdară” cu incluziuni întunecate.

Tabelul (TAB. 4) rezumă efectele de variație a parametrilor în sudura CA.

În modul TIG CA este posibilă funcționarea cu 2 timpi (2T) și cu 4 timpi (4T).

În plus sunt valabile instrucțiunile referitoare la procedeele de sudură.

În tabelul (TAB. 3) sunt prezentate datele orientative pentru sudura pe aluminiu; tipul de electrod mai potrivit este electrodul de Tungsten pur (fâșie de culoare verde).

6.1.4 Procedeu

- Reglați curentul de sudură la valoarea dorită cu ajutorul manetei; adaptați-l, eventual, în timpul sudurii la aportul termic necesar real.
- Apăsăți butonul pistolului, verificând fluxul corect de gaz de la pistol; reglați, dacă trebuie, timpul de pre-gaz și de post-gaz; acești timpi trebuie să fie reglați în funcție de condițiile operative, îndeosebi întârzierea post-gaz trebuie să fie de așa natură încât să permită, la sfârșitul sudurii, răcirea electrodului și a băii fără a intra în contact cu atmosfera (oxidări și contaminări).

Mod TIG cu secvența 2T:

- Apăsând până la capăt butonul pistolului (P.T.) amorsează arcul cu un curent I_{START} . În continuare, curentul crește potrivit funcției RAMPĂ INIȚIALĂ până la valoarea curentului de sudură.

- Pentru a întrerupe sudura, eliberați butonul pistolului, determinând anularea treptată a curentului (dacă este cuplată funcția RAMPĂ FINALĂ) sau stingerea imediată a arcului cu post-gazul următor.

Mod TIG cu secvența 4T:

- La prima apăsare a butonului se amorsează arcul cu un curent I_{START} . La eliberarea butonului, curentul crește potrivit funcției RAMPĂ INIȚIALĂ până la valoarea curentului de sudură; aceasta valoare se menține și după eliberarea butonului. Când se apasă din nou butonul, curentul scade potrivit funcției RAMPĂ FINALĂ până la I_{END} . Acesta din urmă se menține până la eliberarea butonului care termină ciclul de sudură, începând perioada de post-gaz. În schimb, dacă în timpul funcției RAMPĂ FINALĂ se eliberează butonul, ciclul de sudură se termină imediat și începe perioada de post-gaz.

Mod TIG cu secvența 4T și BI-LEVEL:

- La prima apăsare a butonului se amorsează arcul cu un curent I_{START} . La eliberarea butonului, curentul crește potrivit funcției RAMPĂ INIȚIALĂ până la valoarea curentului de sudură; aceasta valoare se menține și după eliberarea butonului. La fiecare apăsare următoare a butonului (timpul dintre apăsări și eliberare trebuie să fie de scurtă durată), curentul va varia între valoarea setată în parametrul BI-LEVEL I_1 și valoarea curentului principal I_2 .

- Când țineți apăsat butonul timp îndelungat, curentul scade potrivit funcției RAMPĂ FINALĂ până la I_{END} . Acesta din urmă se menține până la eliberarea butonului care termină ciclul de sudură, începând perioada de post-gaz. În schimb, dacă în timpul funcției RAMPĂ FINALĂ se eliberează butonul, ciclul de sudură se termină imediat și începe perioada de post-gaz (FIG.M).

6.2 SUDAREA MMA

- Este necesară respectarea indicațiilor producătorului de pe ambalajul electrozilor utilizați indicând polaritatea corectă a electrozilor precum și curentul optim de sudare (de obicei aceste indicații sunt prezente pe ambalajul electrozilor).
- Curentul de sudare se reglează în funcție de diametrul electrodului utilizat și de tipul de sudură care se dorește să se efectueze; în scop informativ, curentul utilizat pentru diferitele tipuri de diametru de electrozi este:

Ø Electrode (mm)	Curentul de sudare (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- De reținut este faptul că pentru electrozi de același diametru se vor utiliza valori de curent

ridicate pentru suduri pe orizontală, în timp ce pentru suduri pe verticală sau deasupra capului se vor utiliza valori de curent mai scăzute.

- Caracteristicile mecanice ale joncțiunii sudate sunt determinate pe lângă intensitatea curentului ales și de alți parametri de sudare precum lungimea arcului, viteza și poziția în timpul executării, diametrul și calitatea electrodului (pentru a conserva corectă a electrozilor ferizi de sursele de umiditate prin intermediul ambalajelor sau recipientelor corespunzătoare).
- Caracteristicile sudurii depind și de valoarea ARC-FORCE (comportament dinamic) a aparatului de sudură. Acest parametru este reglabil de la panou, sau este reglabil prin comanda de la distanță cu 2 potențiometri.
- Rețineți că valorile ridicate de ARC-FORCE oferă o mai bună penetrare și permit sudura în orice poziție, tipic pentru electrozii bazici, pe când valorile joase de ARC-FORCE permit un arc mai moale și fără scântei, tipic pentru electrozii rutilici. Aparatul de sudură este în plus dotat cu dispozitive HOT START și ANTI STICK care garantează porniri ușoare și evitarea lipirii electrodului de piesă.

6.2.1 Procedeu

- Cu masca ÎN FAȚA OCHILOR, frecați vârful electrodului de piesa de sudat, efectuând o mișcare similară a aprinderii unui chibrit; aceasta este metoda cea mai corectă pentru declanșarea arcului. ATENȚIE: NU LOVIȚI electrodul de piesă; se riscă dăunarea învelișului electrodului îngreunând declanșarea arcului.
- Imediat ce s-a declanșat arcul, încercați să mențineți o oarecare distanță față de piesă egală cu diametrul electrodului utilizat și mențineți această distanță destul de constant posibil în timpul sudurii; amintiți-vă că înclinația electrodului în direcția de avansare trebuie să fie de aproximativ 20-30 grade.
- La sfârșitul cordonului de sudură, orientați extremitatea electrodului înapoi față de direcția de avansare, deasupra craterului format pentru a-l umple și ridicați electrodul imediat de la baie de sudare pentru stingerea arcului (ASPECTE ALE CORDONULUI DE SUDURĂ - FIG. N).

7. ÎNTREȚINERE



ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

7.1 ÎNTREȚINERE OBIȘNUIȚĂ:

OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE OBIȘNUIȚĂ POT FI EFECTUATE DE CĂTRE OPERATOR.

7.1.1 ÎNTREȚINEREA PISTOLETULUI DE SUDURĂ

- Evitați să sprijiniți pistolul de sudură și cablul acestuia pe piese metalice calde; acest lucru poate cauza fuziunea materialelor izolate și scoaterea din funcțiune a bobinei.
- Verificați periodic etanșeitatea tubulaturii și racordurile de gaz.
- Cuplați corespunzător cleștele de strângere a electrodului, mandrina de prindere a cleștelui, cu diametrul electrodului ales pentru a evita supraîncălzirea, difuzarea necorespunzătoare a gazului și respectiva nefuncționare a sudurii.
- Verificați înainte de fiecare utilizare statul de uzură și montarea corectă a extremităților pistolului de sudură: ajutați, electrod, cleștele de strângere a electrodului, difuzorul de gaz.

7.2 ÎNTREȚINEREA SPECIALĂ

OPERAȚIUNILE DE ÎNTREȚINERE SPECIALĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT SAU EXPERIMENTAT ÎN DOMENIUL ELECTRIC ȘI MECANIC, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL TEHNIC IEC/EN 60974-4.



ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNLĂȚURA PLĂCILE CARCASEI APARATULUI DE SUDURĂ PENTRU A AVEA ACCES LA INTERIORUL ACESTUIA, ASIGURAȚI-VĂ CĂ APARATUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

Eventualele verificări efectuate sub tensiune în interiorul aparatului de sudură pot cauza electrocutări grave datorate contactului direct cu părțile sub tensiune și/ sau leziuni datorate contactului direct cu piesele în mișcare.

- Verificați interiorul aparatului de sudură periodic sau frecvent, în funcție de utilizare și de gradul de praf din mediul în care se lucrează cu acesta și înlăturați praful depozitat pe fișele electronice, cu o perie foarte moale sau cu solvenți adecvați.
- În timpul acestei operații verificați ca legăturile electrice să fie strânse bine și cablurile să nu prezinte daune la nivelul izolării.
- La terminarea acestor operații, re poziționați panourile aparatului de sudură, strângând bine șuruburile de fixare.
- Evitați întotdeauna efectuarea operațiilor de sudare cu aparatul deschis.
- După efectuarea întreținerii sau reparației, restabiliți conexiunile și cablajele cum erau inițial, având grijă ca acestea să nu intre în contact cu piesele în mișcare sau cu piesele care pot atinge temperaturi ridicate. Înăfșurați toți conductorii cum erau inițial, având grijă să țineți separate între ele conexiunile transformatorului primar de înaltă tensiune de cele ale transformatoarelor secundare de joasă tensiune.
- Folosiți toate șabilele și șuruburile originale pentru închiderea carcasei.

8. DEPISTAREA DEFECTELOR

ÎN CAZUL ÎN CARE FUNCȚIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ NU ESTE CORESPUNZĂTOARE ȘI ÎNAINTE EFECTUĂRII ORICĂRUI CONTROL MAI SISTEMATIC SAU ÎNAINTE DE A CONTACTA UN CENTRU DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT, CONTROLAȚI CA:

- Curentul de sudură, reglat prin intermediul potențiometrului referitor la scala gradată în amperi să fie conform diametrului și tipului de electrod utilizat.
- Prin acționarea întrerupătorului general „ON”, lampa corespunzătoare să fie aprinsă; în caz contrar defectul este de obicei la nivelul rețelei de alimentare (cabluri, priză și/ sau ștecăr, siguranțe, etc.).
- Să nu fie aprins LED-ul galben care indică intervenția siguranței termice în caz de supra-tensiune, căderi de tensiune sau de scurt circuit.
- Asigurați-vă că raportul de intermitență nominală este corespunzător; în caz de intervenție a protecției termostatică, așteptați răcirea naturală a aparatului de sudură; verificați funcționalitatea ventilatorului.
- Controlați tensiunea rețelei de alimentare: dacă valoarea acesteia este prea ridicată sau prea scăzută, aparatul de sudură rămâne blocat.
- Verificați să nu fie vreun scurt circuit la ieșirea din aparatul de sudură: în acest caz înlăturați dauna corespunzătoare.
- Legăturile circuitului de sudură să fie efectuate în mod corespunzător; în special verificați ca clema cablului pentru legare la masă să fie efectiv conectată la piesă fără să fie interpus alte materiale izolate (ca de ex. vopsele).
- Gazul de protecție utilizat să fie cel corect (Argon 99.5%) și într-o cantitate corespunzătoare.

	sid.		sid.
1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BÅGSVETSNING	61	5.3 ANSLUTNING TILL ELNÄTET	64
2. INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING	61	5.3.1 Stickpropp och uttag	64
2.1 INLEDNING	61	5.4 ANSLUTNING AV SVETSKRETSEN	64
2.2 TILLBEHÖR SOM LEVERERAS PÅ BESTÄLLNING	61	5.4.1 TIG-svetsning	64
3. TEKNISKA DATA	62	5.4.2 MMA-SVETSNING	64
3.1 INFORMATIONSSKYLT	62	6. SVETSNING: BESKRIVNING AV TILLVÄGÅNGSSÄTT	64
3.2 ANDRA TEKNISKA DATA	62	6.1 TIG-SVETSNING	64
4. BESKRIVNING AV SVETSEN	62	6.1.1 HF- och LIFT-tändning	64
4.1 BLOCKSCHEMA	62	6.1.2 TIG DC-svetsning	65
4.2 ANORDNINGAR FÖR KONTROLL, REGLERING OCH ANSLUTNING	62	6.1.3 TIG AC-svetsning	65
4.2.1 BAKRE KONTROLLTAVLA (FIG. C)	62	6.1.4 Tillvägagångssätt	65
4.2.2 Frontpanel FIG. D1	62	6.2 MMA-SVETSNING	65
4.2.3 Frontpanel FIG. D2	63	6.2.1 Svetsning	65
4.3 LAGRING OCH HÄMTNING AV KUNDANPASSADE PROGRAM	64	7. UNDERHÅLL	65
4.4 Tillvägagångssätt för att AKTIVERA och AVAKTIVERA Vattenkylningsenheter G.R.A. (i förekommande fall)	64	7.1 ORDINARIE UNDERHÅLL	65
7.1.1 Skärbrännare	65	7.2 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL	65
5. INSTALLATION	64	8. FELSÖKNING	65
5.1 IORDNINGSTÄLLNING	64		
5.1.1 Montering av återledarkabel-tång (FIG. E)	64		
5.1.2 Montering av svetskabel-elektrodhållartång (FIG. F)	64		
5.2 PLACERING AV SVETSEN	64		

SVETS MED VÄXELRIKTARE FÖR TIG- OCH MMA-SVETSNING AVSEDD FÖR INDUSTRIELLT OCH PROFESSIONELLT BRUK.

Anmärkning: i den text som följer kommer vi att använda oss av termen "svets".

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BÅGSVETSNING

Operatören måste vara väl insatt i hur svetsen ska användas på ett säkert sätt, vidare måste han vara informerad om riskerna i samband med bågs svetsning, om de respektive skyddsåtgärderna och nödfallsprocedurerna. (Se även norm "EN 60974-9: Apparater för bågs svetsning. Del 9: Installation och användning").



- Undvik direktkontakt med svetskretsen: spänningen på tomgång från svetsen kan under vissa förhållanden vara farlig.
- Stäng av svetsen och drag ut stickproppen ur uttaget innan du ansluter svetskablarna eller utför några kontroller eller reparationer.
- Stäng av svetsen och koppla från den från elnätet innan du byter ut försättningsdetaljer på skärbrännaren.
- Utför den elektriska installationen i enlighet med gällande normer och säkerhetslagstiftning.
- Svetsen får endast anslutas till ett matningssystem med en neutral ledning ansluten till jord.
- Försäkra er om att nätuttaget är korrekt anslutet till jord.
- Använd inte svetsen i fuktig eller våt miljö eller i regn.



- Svetsa inte på behållare eller rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarliga ämnen i vätske- eller gasform.
- Undvik att arbeta på material som rengjorts med klorhaltiga lösningsmedel eller i närheten av sådana ämnen.
- Svetsa aldrig på behållare under tryck.
- Avlägsna alla brandfarliga ämnen (t.ex. trä, papper, trasor m.m.) från arbetsområdet.
- Försäkra er om att ventilationen är tillfredsställande eller använd er av något hjälpmedel för utsugning av svetsgaserna i närheten av bågen; det är nödvändigt med en systematisk kontroll för att bedöma gränserna för exponeringen för rök från svetsningen, beroende på rökens sammansättning och koncentration samt exponeringslängd.
- Håll gastuben på avstånd från värmekällor, inklusive solljus (om sådan används).



- Använd en lämplig elektrisk isolering i förhållande till svetsbrännaren, stycket som bearbetas och eventuella jordade metalldelar som finns i närheten (tillgängliga). Detta gör man normalt genom att ha på sig handskar, skor, hjälm och kläder som förutses för användningen och genom att använda ramper eller isoleringsmattor.
- Skydda alltid ögonen med särskilda filter som överensstämmer med bestämmelserna i UNI EN 169 eller UNI EN 379 som är monterade på visir eller hjälmar som uppfyller kraven i UNI EN 175. Använd särskilda brandskyddskläder (som uppfyller kraven i UNI EN 11611) och svetshandskar (som uppfyller kraven i UNI EN 12477) och undvik att exponera huden för ultraviolet strålning och infraröd strålning som produceras av båden; skyddet ska även gälla personer i närheten via skärmar eller gardiner som inte reflekterar ljus.
- Buller: Om en daglig personlig exponeringsnivå uppstår på grund av särskild intensiva svetsningar (LEPd) som motsvarar eller överstiger 85 dB(A), är det obligatoriskt att använda lämpliga individuella skyddsutrustningar (Tab. 1).



ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA

Elektrisk ström som går genom en ledare orsakar lokala elektriska och magnetiska fält (EMF). Svetsström skapar ett EMF-fält omkring svetskretsen och själva svetsmaskinen. De elektromagnetiska fälten kan förorsaka störningar på viss medicinteknisk utrustning (t.ex. pacemaker, respiratorer, metallproteser osv.).

Lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas för personer som bär sådan utrustning. Förbjud t.ex. tillträde till svetsmaskinens användningsområde eller gör en individuell riskbedömning för svetsare.

Denna svetsmaskin uppfyller tekniska produktstandarder för professionell

användning i industriella miljöer enbart. Överensstämmelse med de grundläggande gränserna för mänsklig exponering för elektromagnetiska fält i hemmiljö garanteras inte.

Alla operatörer ska följa reglerna nedan för att minimera exponering för EMF-fält från svetskretsen:

- Håll svetskablarna nära varandra. Fäst dem med tejp om möjligt.
- Huvudet och överkroppen ska hållas på så långt avstånd som möjligt från svetskretsen.
- Linda inte svetskablarna omkring metallföremål eller kroppen.
- Svetsa inte med kroppen i mitten av svetskretsen.
- Håll båda svetskablarna på samma sida av kroppen.
- När svetsströmmens återledarkabel ansluts till detaljen som ska svetsas ska det göras så nära den aktuella fogen som möjligt.
- Svetsa inte nära svetsmaskinen.
- Alla operatörer ska respektera de minimiavstånd som krävs enligt EMF-databladet.
- Avstånd från EMF-källan på en punkt över vilken exponeringen är lägre än 20% minsta tillåtna värde: $d = 65 \text{ cm}$.



- Apparat av klass A:

Denna svets uppfyller kraven i tekniska normer för produkter som endast är avsedda att användas inom industrin och för professionellt bruk. Överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet i hushållsbyggnader och i byggnader som är direkt kopplade till ett elnät med lågspänning för eldistribution till hushållsbyggnader garanteras inte.



EXTRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

SVETSNINGARBETE:

- i miljö med ökad risk för elektrisk stöt.
- i angränsande utrymmen.
- i närvaro av brandfarligt eller explosivt material.

MÅSTE först bedömas av en "Ansvarig expert" och alltid utföras i närvaro av andra personer som är skolade för ett eventuellt ingrepp i en nödsituation.

Man MÅSTE använda sig av de tekniska skyddsmedel som beskrivs i 7.10; A.8; A.10. I normen "EN 60974-9: Apparater för bågs svetsning. Del 9: Installation och användning".

- det MÅSTE vara förbjudet att svetsa med operatören upplyft från marken, förutom vid en eventuell användning av en säkerhetsplattform.

- SPÄNNING MELLAN ELEKTRODHÅLLARE ELLER SKÄRBRÄNNARE: om man arbetar med flera svetsar på samma stycke eller på flera elektriskt sammankopplade stycken kan detta ge upphov till en sammanlagd farlig spänning på tomgång mellan två olika elektrodhållare eller skärbrännare, ända upp till ett värde som kan uppnå det dubbla jämfört med den tillåtna gränsen.

Det är nödvändigt att en erfaren koordinator utför instrumentmätningen för att avgöra om det finns någon risk, för att kunna använda skyddsåtgärder som är lämpliga så som indikeras i 7.9 i normen "EN 60974-9: Apparater för bågs svetsning. Del 9: Installation och användning".



ÅTERSTÅENDE RISKER

- FELAKTIG ANVÄNDNING: det är farligt att använda svetsen för något annat än vad den är avsedd för (t.ex. för att tina upp vattenrör).

2. INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING

2.1 INLEDNING

Denna svets är en strömkälla för bågs svetsning, särskilt tillverkad för TIG-svetsning (DC) (AC/DC) med tändning av typen HF eller LIFT och för MMA-svetsning med belagda elektroder (rutilelektroder, sura, basiska).

Svetsens specifika egenskaper (VÄXELRIKTARE), som t.ex. regleringens höga hastighet och precision, gör att svetsen erbjuder en utmärkt svetskvalitet.

Regleringen med hjälp av ett "växelriktarsystem" vid inmatningen från matningslinjen (primär) möjliggör dessutom en drastisk minskning av både transformatorns och avvägningens reaktansens volym. Detta, i sin tur, gör det möjligt att konstruera en svets av extremt begränsad volym och vikt och framhäva dess lätthanterlighet och transporterbarhet.

2.2 TILLBEHÖR SOM LEVERERAS PÅ BESTÄLLNING

- Adapter för Argon-gastub.
- Återledarkabel för svetsström komplett utrustad med klämma för massa.
- Manuellt fjärrkommando med 1 potentiometer.
- Manuellt fjärrkommando med 2 potentiometrar.
- Fjärrkommando med pedal.
- Kit för MMA-svetsning.

- Kit för TIG-svetsning.
- Mask som mörknar automatiskt: med fast eller reglerbart filter.
- Anslutningsdon och slang för gas för anslutning till Argon-gastuben.
- Tryckregulator med manometer.
- Skärbrännare för TIG-svetsning.

3. TEKNISKA DATA

3.1 INFORMATIONSSKYLT

Den viktigaste informationen gällande användningen av svetsen och dess prestationer finns sammanfattad på en informations skylt med följande betydelse:

Fig. A

- 1- EUROPEISK referensnorm gällande säkerhet och konstruktion av maskiner för bågsvetsning.
- 2- Tillverkarens namn och adress.
- 3- Modellens namn.
- 4- Symbol för maskinens inre struktur.
- 5- Symbol för den svetsningsprocess som förutses.
- 6- Symbolen **S**: indikerar att svetsning kan utföras i miljö med ökad risk för elektrisk stöt (t. ex. i närheten av stora metallmassor).
- 7- Symbol för matningslinjen:
 - 1~: enfas växelspanning;
 - 3~: trefas växelspanning.
- 8- Höljets skyddsgrad.
- 9- Matningslinjens egenskaper:
 - U_1 : Växelspanning och frekvens för matning av maskinen (tillåtna gränser $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maximal ström som absorberas av linjen.
 - I_{eff} : Reell matningsström.
- 10- Svetsningskretsens prestationer:
 - U_0 : Maximal spänningstopp på tomgång (svetsningskretsen öppen).
 - I_2/U_2 : Motsvarande normaliserad ström och spänning som kan fördelas av svetsen under svetsningen.
 - **X**: Intermittensförhållande: indikerar den tid under vilken svetsen kan fördela den motsvarande strömmen (samma kolonn). Detta uttrycks i %, baserat på en cykel på 10 min (t. ex. 60% = 6 minuters arbete, 4 minuters vila; och så vidare). Om utnyttjningsfaktorerna (värden på skylten, refererar till 40°C omgivande temperatur) överskrider kommer det termiska skyddet att ingripa (svetsen kommer att vara i stand-by tills dess temperatur ligger inom gränserna).
 - **A/V-A/V**: Indikerar skalan för inställning av svetsströmmen (minimum - maximum) och motsvarande bågspänning.
- 11- Serienummer för identifiering av svetsen (oumbärlig vid teknisk service, beställning av reservdelar, sökning efter produktens ursprung).
- 12- : Värde för de fördröjda säkringar som ska användas för att skydda linjen.
- 13- Symboler som hänvisar till säkerhetsnormer vars betydelse förklaras i kapitel 1 "Allmänna säkerhetsanvisningar för bågsvetsning".

Anmärkning: I det exempel på skylt som finns här är symbolernas och siffrornas betydelse indikativ; de exakta värdena för er svets tekniska data måste avläsas direkt på den skylt som finns på själva svetsen.

3.2 ANDRA TEKNISKA DATA

- **SVETS:** se tabell 1 (TAB.1).
 - **SKÄRBRÄNNARE:** se tabell 2 (TAB.2).
- Svetsens vikt indikeras i tabell 1 (TAB.1).

4. BESKRIVNING AV SVETSEN

4.1 BLOCKSCHEMA

Svetsen består huvudsakligen av effekt- och kontrollmoduler framställda på tryckta kretsar, som optimerats för att uppnå bästa möjliga driftsäkerhet och minsta möjliga underhåll. Svetsen styrs av en mikroprocessor som gör det möjligt att ställa in ett stort antal parametrar för att möjliggöra en optimal svetsning under alla olika förhållanden och på alla olika typer av material. Man måste dock känna till svetsens funktionsmöjligheter för att kunna använda dess egenskaper fullt ut.

Beskrivning (FIG. B)

- 1- **Inmatning enfass matningslinje, likriktarenhet och kondensatorer för nivellering.**
- 2- **Switch-transistorbrygga (IGBT) och drivers:** växlar om den likriktade matningsspänningen till växelspanning med hög frekvens och reglerar effekten i enlighet med den svetsström/spänning som ställts in.
- 3- **Högfrekvens transformator:** den primära lindningen matas med den omvandlade spänningen från block 2. Den har till uppgift att anpassa spänning och ström till de värden som krävs för bågsvetsningen och att samtidigt isolera svetskretsen galvaniskt från matningslinjen.
- 4- **Sekundär brygg-likriktare med induktans för nivellering:** omvandlar växelspanningen/strömmen som fördelas av den sekundära lindningen till likström/spänning med mycket låg strömkrukning.
- 5- **Switch-transistorbrygga (IGBT) och drivers:** omvandlar utströmmen till den sekundära från likström till växelström för TIG AC-svetsning (om sådana finns).
- 6- **Elektronik för kontroll och reglering:** kontrollerar värdet för svetsströmmen omedelbart, och jämför det med det värde som ställts in av operatören. Anpassar styrimpulserna från IGBT:s drivers som utför regleringen.
- 7- **Logik för kontroll av svetsens funktion:** ställer in svetscyklerna, styr manövreringsorganen, kontrollerar säkerhetssystemen.
- 8- **Panel för inställning och visualisering av parametrarna och funktionssätten.**
- 9- **Generator för HF-tändning** (om sådana finns).
- 10- **Elektriskt manövrerad ventil skyddsgas EV.**
- 11- **Fläkt för kylning av svetsen.**
- 12- **Fjärrstyrning.**

4.2 ANORDNINGAR FÖR KONTROLL, REGLERING OCH ANSLUTNING

4.2.1 BAKRE KONTROLLTAVLA (FIG. C)

- 1- Matningskabel (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Huvudströmbrytare O/OFF - I/ON.
- 3- Anslutningsdon för gas slang (tryckregulator gastub - svets).
- 4- Kopplingsdon för fjärrkommando:

Man kan ansluta 3 olika typer av fjärrkommandon till svetsen genom det för detta avsedda kopplingsdonet med 14 poler som sitter på baksidan. De olika anordningarna känns igen automatiskt och gör det möjligt att reglera följande parametrar:

- **Fjärrkommando med en potentiometer:** genom att vrida på ratten på potentiometern kan man variera huvudströmmen från minimum till maximum. Regleringen av huvudströmmen kan enbart göras från fjärrkommandot.
- **Fjärrkommando med pedal:** värdet för strömmen bestäms av pedalens läge. Vid funktionssättet TIG i 2 TAKTER fungerar dessutom pedalen som kommando för start av maskinen i stället för knappen på skärbrännaren.
- **Fjärrkommando med två potentiometrar:** den första potentiometern reglerar huvudströmmen. Den andra potentiometern reglerar en annan parameter som beror på den aktiva svetsfunktionen. När man

vrider på denna potentiometer visas den parameter som man håller på att ändra (som inte längre kan styras med hjälp av ratten på kontrolltavlan). Den andra potentiometern har betydelsen: ARC FORCE i funktionsläget MMA och SLUTRAMP i funktionsläget TIG.

- **Kontrollenhet för TIG-brännare med potentiometer (i förekommande fall):** TIG-kontrollenheten tillåter att justera strömmen med brännaren med potentiometern.

4.2.2 Frontpanel FIG. D1

 
- 1- Snabbkontakt med pluspol (+) för anslutning av svetskabel.
- 2- Snabbkontakt med minuspol (-) för anslutning av svetskabel.
- 3- Kontakt för kabelns anslutning till brännarens knapp.
- 4- Koppling för anslutning av gasrör till svetsbrännare TIG.
- 5- Manöverpanel.
- 6- Knapp för val av svetsningens funktionsläge:

6a FJÄRRSTYRNING



Gör det möjligt att ändra på svetsparametrarna via fjärrkontroll.

6b MMA-TIG LIFT



Funktionsläge: svetsning med belagd elektrod (MMA) och TIG-svetsning med kontakttändning av bågen (TIG LIFT).

7- Knapp för att välja parametrar att ställa in.


Med knappen väljs den parameter som du önskar justera med encoder-ratten (8);

det aktuella värdet och mättenheten anges på display (10) och av kontrollampa (9). **OBS:** Parametrarna har fri inställning. Det förekommer dock vissa värdekompositioner som inte har någon praktisk betydelse för svetsningen. Vid inställning av sådana värden kan det hända att svetsen inte fungerar korrekt.

OBS: ÅTERSTÄLLNING AV SAMTLIGA PARAMETRAR TILL FABRIKINSTÄLLDA VÄRDEN (RESET)


Genom att trycka på knappen (7) kommer samtliga svetsparametrar att vid påsättningen ställas om till deras standardvärden.

7a HÖT START

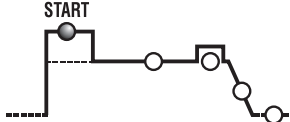


I funktionsläget MMA utgör den överströmmen vid start "HOT START" (inställningsområde 0÷100) och den procentuella ökningen i förhållande till det inställda svetsströmvärdet visas på displayen. Denna inställning förbättrar startskedet.

 7b HUVUDSTRÖM (I₂)




I funktionslägena TIG och MMA utgör den svetsströmmen uppmätt i ampere.

7c ARC-FORCE

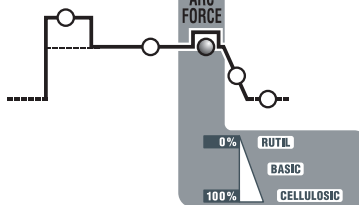


I funktionsläget MMA utgör den dynamiska överströmmen "ARC-FORCE" (inställningsområde 0÷100%) och den procentuella ökningen i förhållande till det förvalda svetsströmvärdet visas på displayen. Denna inställning förbättrar svetsflödet, förhindrar att elektroden bränner fast vid arbetsstycket och tillåter användningen av flera olika typer av elektroder.

 7d SLUTRAMP (t_s)



I funktionsläget TIG utgör den slutrampens tid (inställningsområde 0.1÷10sek.). Denna inställning undviker kraterbildning vid svetsfogens slut (från I₂ till 0).

 7e POST-GAS



I funktionsläget TIG utgör den tiden för gasflödet efter svetsningen uttryckt i sekunder (inställningsområde OFF, 0.1÷10sek.). Denna inställning skyddar elektroden och smältbadet från oxidering.

- 8- Encoder-ratt för inställning av de svetsparametrar som kan väljas med knappen (7).
- 9- Röd lysdiod, anger mättenheten.
- 10- Alfanumerisk display.

11- LYSDIOD som påvisar LARMLÄGE (maskinen är i spärrat läge).

Maskinen återställs automatiskt när larmets orsak har åtgärdats. Larmmeddelanden som visas på skärmbilden (10):

- "A. 1" : Överhettningsskyddet på primärkretsen har utlöst.
- "A. 2" : Överhettningsskyddet på sekundärkretsen har utlöst.
- "A. 3" : Överspänningsskyddet på matarledningen har utlöst.
- "A. 4" : Underspänningsskyddet på matarledningen har utlöst.
- "A. 5" : Primärt överhettningsskydd har utlöst.
- "A. 6" : Skydd för saknad av fas på matarledningen har utlöst.
- "A. 7" : För mycket dammsamling inuti svetsen. Larmet återställs genom att:
 - rengöra maskinens insida
 - trycka på knappen på manöverpanelens display.
- "A. 8" : Hjälpström utanför mätområdet.

När svetsen stängs av kan det hända att meddelandet "OFF" visas i några sekunder.

OBS: LAGRING OCH VISNING AV LARM

Vid varje larm lagras maskinens inställningar i minnet. Gör på följande sätt för att visa de senaste 10 larmen:

Tryck in knappen (6a) "FJÄRRSTYRNING" i några sekunder.

På displayen visas texten "AY.X" där "Y" anger larmets nummer (A0 är det nyaste larmet, A9 det äldsta) och "X" anger den typ av larm som registrerats (från 1 till 8, se AY.1 ... AY.8).

12- Grön lysdiod, tillslagen effekt

4.2.3 Frontpanel FIG. D2

- 1- Snabbkontakt med pluspol (+) för anslutning av svetskabel.
- 2- Snabbkontakt med minuspol (-) för anslutning av svetskabel.
- 3- Kontaktton för anslutning av kabeln till TIG-svetsknappen (FIG. D2-a) och TIG-kontrollenheten (FIG. D2-b).
- 4- Koppling för anslutning av gasrör till svetsbrännare TIG.
- 5- Manöverpanel.
- 6- Knapp för val av svetsningens funktionsläge:

6a REMOTE FJÄRRSTYRNING



Gör det möjligt att kontrollera svetsparametrarna via fjärrstyrning.

6b TIG HF TIG - MMA



 
Funktionsläge: svetsning med belagd elektrod (MMA), TIG-svetsning med högfrekvenständning av bågen (TIG HF) och TIG-svetsning med kontakttändning av bågen (TIG LIFT).

6c DC AC/DC



I funktionsläget TIG går det att välja mellan likströmssvetsning (DC) och växelströmssvetsning (AC) (funktionen förekommer endast på modellerna AC/DC).

6d 2t 4t SPOT 2T - 4T - SPOT



I funktionsläget TIG går det att välja mellan 2T-kontroll, 4T-kontroll eller kontroll med punktsvetstimer (SPOT).

6e ON PULSE EASY BILEVEL PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



I TIG-läge, gör denna funktion att du kan välja mellan pulserad svetsprocess, fördefinierad pulserad effekt och bi-level. Då LED-indikatorerna är släckta har standardsvetsningsprocessen aktiverats.

7- Knapp för att välja parametrar att ställa in.

Med knappen väljs den parameter som du önskar justera med encoder-ratten (9);

 
det aktuella värdet och måttenheten anges på display (10) och av kontrollampa (11).

OBS: Parametrarna har fri inställning. Det förekommer dock vissa värdekombinationer som inte har någon praktisk betydelse för svetsningen. Vid inställning av sådana värden kan det hända att svetsen inte fungerar korrekt.

OBS: ÅTERSTÄLLNING AV SAMTLIGA PARAMETRAR TILL FABRIKINSTÄLLDA VÄRDEN (RESET)


Om du samtidigt trycker på knapparna (8) vid igångsättningen, återgår alla svetsparametrarna till standardvärdet.

7a PRE-GAS



I funktionsläget TIG/HF anger den förgasens tid uttryckt i sekunder (inställningsområde från OFF, 0.1÷10 sek). Inställningen förbättrar svetsningens start.

 7b STARTSTRÖM (I_{START})




I TIG-läge 2 faser och SPOT visas den inledande strömmen I_s som bibehålls under en fast tid med nedtryckt brännarknapp (reglering i Ampere).

I funktionsläget TIG 4T utgör den startströmmen I_s som bibehålls under hela den tid som knappen på brännaren hålls intryckt (inställning i ampere).

I funktionsläget MMA utgör den dynamiska överströmmen "HOT START" (inställningsområde 0÷100%). Den procentuella ökningen i förhållande till det förvalda svetsströmsvärdet visas på displayen. Denna inställning förbättrar svetsflödet.

 7c STARTRAMP (t_{START})



I TIG-läge representerar detta tiden för strömmens inledande ramp (från I_s till I_2) (reglering 0.1÷10 sek.). I OFF är rampen inte närvarande.

 
Parametrarna I_{START} och t_{START} kan även användas med fjärrstyrd pedalkontroll. Regleringen måste utföras innan själva kommandot aktiveras.

7d HUVUDSTRÖM (I_2)



I funktionslägena TIG AC/DC och MMA utgör den utgångsströmmen I_2 . I funktionslägena PULS och BILEVEL är det den högsta strömnivån (maxströmmen). Parametern uppmäts i ampere.

7e BASSTRÖM - ARC FORCE




I funktionsläget TIG 4T med BI-LEVEL och PULS utgör I_1 den det strömvärde som under svetsningen kan alterneras med huvudströmmen I_2 . Värdet uttrycks i ampere. I funktionsläget MMA utgör den den dynamiska överströmmen "ARC-FORCE" (inställningsområde 0÷100%) och den procentuella ökningen i förhållande till det förvalda svetsströmsvärdet visas på displayen. Denna inställning förbättrar svetsflödet och förhindrar att elektroden bränns fast vid arbetsstycket.

7f FREKVENNS



I funktionsläget TIG PULS utgör den pulsfrekvensen. På modellerna AC/DC, i funktionsläget TIG AC (med avaktiverad pulsfunktion) utgör den svetsströmmens frekvens.

 7g BALANCE




I TIG PULSERAT läge, representerar det förhållandet (i procent) mellan tiden där strömmen befinner sig på en högre nivå (huvudsvetsström) och den totala impulsperioden. Dessutom, för modellerna AC / DC i TIG AC-läget (med puls inaktiverad), representerar parametern ett förhållande mellan tid med positiv ström och tid med negativ ström; om parametervärdet är negativt, får du mer värming och penetration av stycket; men om parametervärdet är positivt får du en högre ytrensning av elektroden. Om parametervärdet är noll får du en balans mellan negativ ström och positiv ström i frekvensperioden AC. (TAB. 4).

7h PUNKTSVETSTID



I funktionsläget TIG (SPOT) utgör den svetsningens varaktighet (inställningsområde 0.1÷10sek.).

 7k SLUTRAMP (t_{END})



I TIG-läge representerar detta tiden för strömmens slutramp (från I_2 till I_e) (reglering 0.1÷10sek.). I OFF är rampen inte närvarande.

 
7l SLUTSTRÖM (I_{END})



I funktionsläget TIG 2T utgör den slutströmmen I_e endast i de fall SLUTRAMPEN (7k) är inställd på ett värde över noll (>0.1 sek.).

I funktionsläget TIG 4T utgör den slutströmmen I_e för hela den tid som knappen på brännaren hålls intryckt. Värdena uttrycks i ampere.

7m POST-GAS



I funktionsläget TIG utgör den tiden för gasflödet efter svetsningen uttryckt i sekunder (inställningsområde OFF, 0.1÷10sek.). Denna inställning skyddar elektroden och smältbadet från oxidering.

7n FÖRUPPVÄRMNINGSELEKTROD



I TIG-läget representerar AC värdet för strömmen multiplicerat med föruppvärmningstiden av tungstenelektroden då bågen tänds.

8- JOB



Knapparna "RECALL" och "SAVE" för att spara och för att hämta de kundanpassade programmen.

9- Encoder-ratt för inställning av de svetsparametrar som kan väljas med knappen (7).

10- Alfanumerisk display.

11- Röd lysdiod, anger måttenheten.

12- Grön lysdiod, tillslagen effekt

13- LYSDIOD som påvisar LARMLÄGE (maskinen är i spärrat läge).

Maskinen återställs automatiskt när larmets orsak har åtgärdats.

Larmmeddelanden som visas på skärmbilden (10):

- "A. 1" : Överhettningsskyddet på huvudkretsen har utlöst.
- "A. 2" : Överhettningsskyddet på sekundärkretsen har utlöst.
- "A. 3" : Överspänningsskyddet på matarledningen har utlöst.
- "A. 4" : Underspänningsskyddet på matarledningen har utlöst.
- "A. 5" : Primärt överhettningsskydd har utlöst.
- "A. 6" : Skydd för saknad av fas på matarledningen har utlöst.
- "A. 7" : För mycket dammansamling inuti svetsen. Larmet återställs genom att:
 - rengöra maskinens insida
 - trycka på knappen på manöverpanelens display.
- "A. 8" : Hjälpström utanför mätområdet.
- "A. 9" : aktivering av skyddet för otillräckligt tryck i brännarens vattenkylkrets. Återställningen sker inte automatiskt.

När svetsen stängs av kan det hända att meddelandet "OFF" visas i några sekunder.

OBS: LAGRING OCH VISNING AV LARM

Vid varje larm lagras maskinens inställningar i minnet. Gör på följande sätt för att visa de senaste 10 larmen:

Tryck in knappen (6a) "FJÄRRSTYRNING" i några sekunder.

På displayen visas texten "AY.X" där "Y" anger larmets nummer (A0 är det nyaste larmet, A9 det äldsta) och "X" anger den typ av larm som registrerats (från 1 till 9, se AY.1 ... AY.9).

4.3 LAGRING OCH HÄMTNING AV KUNDANPASSADE PROGRAM

Inledning

Svetsen ger möjligheten att spara (SAVE) kundanpassade arbetsprogram, vilka utgörs av en samling parametrar som gäller för ett speciellt svetsningsförfarande. De kundanpassade programmen kan hämtas (RECALL) i vilken stund som helst och sätter således svetsen i läget "redo för användning" för utförandet av specifika arbeten som utarbetats i ett tidigare skede. Svetsen ger möjligheten att spara 9 kundanpassade program.

Hur du sparar (SAVE)

När de optimala inställningarna för en speciell svetsning har utförts på svetsen, ska du göra på följande sätt (FIG. D2):

- Tryck på knappen (8) "SAVE" i 3 sekunder.
- Texten "S_" visas på displayen (10) samt ett nummer från 1 till 9.
- Vrid på ratten (9) och välj det nummer som du önskar spara programmet med.
- Tryck återigen på knappen (8) "SAVE":
 - om knappen "SAVE" trycks in i mer än 3 sekunder kommer programmet att sparas korrekt och texten "YES" visas.
 - om knappen "SAVE" trycks in i mindre än 3 sekunder kommer programmet inte att sparas och texten "no" visas.

Hur du hämtar (RECALL)

Gör på följande sätt (se FIG. D2):

- Tryck på knappen (8) "RECALL" i 3 sekunder.
- Texten "r_" visas på displayen (10) samt ett nummer från 1 till 9.
- Vrid på ratten (9) och välj det nummer som programmet som du önskar att använda är sparad under.
- Tryck återigen på knappen (8) "RECALL":
 - om knappen "RECALL" trycks in i mer än 3 sekunder kommer programmet att hämtas korrekt och texten "YES" visas.
 - om knappen "RECALL" trycks in i mindre än 3 sekunder kommer programmet inte att hämtas och texten "no" visas.

OBS:

- NÄR KNAPPARNA "SAVE" OCH "RECALL" ANVÄNDS KOMMER LYSDIODEN "PRG" ATT VARA TÄND.
- ETT PROGRAM SOM HÄMTATS KAN ÄNDRAS ENLIGT OPERATÖRENS ÖNSKEMÅL, MEN DE UTFÖRDA ÄNDRINGARNA KOMMER INTE ATT SPARAS AUTOMATISKT. OM DU ÖNSKAR ATT SPARA DE UTFÖRDA ÄNDRINGARNA UNDER SAMMA PROGRAM, MÅSTE SPARANDET UTFÖRAS PÅ NYTT.
- INSTALLNINGEN AV DE KUNDANPASSADE PROGRAMMEN OCH SPARANDET AV DE TILLHÖRANDE PARAMETRARNA SKA OMBESÖRJAS AV ANVÄNDAREN.

4.4 Tillvägagångssätt för att AKTIVERA och AVAKTIVERA Vattenkylningseenheten G.R.A. (i förekommande fall)

För att aktivera:

- Sätt på maskinen med huvudströmbrytaren (2-FIG. C) samtidigt som högerknappen på frontpanelen hålls intryckt (6e-FIG. D2).
 - Efter startsekvensen visas beteckningen "G.ra - on" på displayen (fabrikinställning: aktiverad kylvilhet).
 - Vrid encoderratten (9-FIG. D2) så att displayen visar beteckningen "G.ra - OFF".
 - Bekräfta valet genom att trycka en gång på knappen (7-FIG. D2).
- Då aktiveras kylvilheten och svetsmaskinen kan användas utan G.R.A. och utan polariserad kontakt.

OBSERVERA! OM SVETSMASKINEN ANVÄNDS I LÄGET "G.ra - OFF" MED ANSLUTEN KYLENHET KOMMER INTE KYLENHETEN ATT VARA HELT SKYDDAD FRÅN FUNKTIONSTÖRNINGAR.

För att aktivera:

Upprepa samma sekvens och ställ in beteckningen "G.ra - on" för att aktivera den.

OBS! Om svetsen är inställd på läget "G.ra - on" utan att någon kylvilhet har anslutits, kommer skyddsanordningen för problem på kylkretsen att utlösa efter några sekunders arbete (beteckning "A. 9").
Fabrikinställning: "G.ra - on".

5. INSTALLATION

VIKTIGT! UTFÖR SAMTLIGA ARBETSSKEDEN FÖR INSTALLATION OCH ELEKTRISK ANSLUTNING MED SVETSEN AVSTÄNGD OCH FRÅNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET. DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGARNA MÅSTE ALLTID UTFÖRAS AV KUNNIG OCH KVALIFICERAD PERSONAL.

5.1 IORDNINGSTÄLLNING

Packa upp svetsen och montera ihop de separata komponenterna som finns i förpackningen.

5.1.1 Montering av återledarkabel-tång (FIG. E)



5.1.2 Montering av svetskabel-elektrodhållartång (FIG. F)

5.2 PLACERING AV SVETSEN

Placera svetsen på en plats där öppningarna för in- och utmatning av kylflödet (forcerad kylning med fläkt, om sådan finns) inte riskerar att blockeras, försäkra er också om att elektriskt ledande damm, korrosiv ånga, fukt, m.m inte kan sugas in i svetsen. Lämna alltid ett fritt utrymme på 250 mm runt omkring svetsen.

VIKTIGT! Placera svetsen på en plan yta av lämplig bärcapacitet för dess vikt för att undvika att den tippar eller rör sig på ett farligt sätt.

5.3 ANSLUTNING TILL ELNÄTET

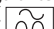- Innan den elektriska anslutningen sker måste man försäkra sig om att de värden som indikeras på informationsskylten på svetsen motsvarar den nätspänning och -frekvens som finns tillgängliga på installationsplatsen.
- Svetsen får bara anslutas till ett matningssystem som är utrustat med en neutral ledare ansluten till jord.
- För att garantera ett gott skydd mot indirekt kontakt, använd differentialbrytare av typen:
 - Typ A () för enfas maskiner;
 - Typ B () för trefas maskiner.
- För att uppfylla föreskrifterna i normen EN 61000-3-11 (Flicker), rekommenderar vi er att

ansluta svetsen till de punkter för inkoppling till elnätet som har en impedans på mindre än $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).

- Svetsen omfattas av kraven i standard IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Stickpropp och uttag

Anslut nätkabeln till en stickpropp av standardmodell (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~). av lämplig kapacitet och förbered ett eluttag utrustat med sänkringar eller med en automatisk brytare, terminalen för jord måste anslutas till matningslinjens jordledare (gul/grön). I tabell (TAB.1) indikeras de rekommenderade värdena i ampere för linjens fördröjda sänkringar, som valts på basis av den maximala nominella ström som fördelas av svetsen samt av elnätets nominella matningsspänning.

VIKTIGT! Om ovanstående regler inte följs har säkerhetssystemet som konstruerats av tillverkaren (klass 1) ingen effekt, vilket betyder att det finns risk för skador på personer (t.ex. elektrisk stöt) och för saker (t.ex. brand).

5.4 ANSLUTNING AV SVETSKRETSEN

VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÅNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI UTFÖR FÖLJANDE ANSLUTNINGAR.

I tabell (TAB. 1) indikeras de rekommenderade värdena för svetskablarna (i mm²) på basis av den maximala ström som fördelas av svetsen.

5.4.1 TIG-svetsning

Anslutning av skärbrännaren

För in den strömledande kabeln i det för detta avsedda snabbfästet (-)/~. Anslut kopplingsdonet med tre poler (knapp på skärbrännaren) till det för detta avsedda fästet. Anslut skärbrännarens gasslang till det för detta avsedda anslutningsdonet.

Anslutning av återledarkabel för svetsström

Kabeln ska anslutas till det stycke som ska svetsas eller till den metallbänk på vilken stycket ligger, så nära den svetsfog som ska utföras som möjligt. Kabeln ska anslutas till fästet med symbolen (+) (~ för TIG-maskiner avsedda för svetsning i AC).

Anslutning till gastuben

Skruva fast tryckregulatorn på ventilen på gastuben, placera den för detta avsedda reduccerventilen som levereras som tillbehör emellan, när ni använder Argon-gas.

Anslut slangens för inmatning av gas till reduccerventilen och drag åt det medföljande bandet.

Lösa på lagret för reglering av tryckregulatorn innan ni öppnar ventilen på gastuben.

Öppna gastuben och reglera mängden gas (l/min) i enlighet med de indikativa värdena i tabellen (TAB. 4). En eventuell justering av gasflödet kan göras under svetsningen genom att vrida på lagret på tryckregulatorn. Kontrollera att slangar och anslutningar är täta.

VIKTIGT! Stäng alltid ventilen på gastuben efter arbetets slut.

5.4.2 MMA-SVETSNING

I stort sett alla belagda elektroder ska anslutas till generatorns positiva pol (+); enbart elektroder med sur beläggning ska anslutas till den negativa polen (-).

Anslutning av svetskabel med elektrodhållartång

På terminalen finns en speciell klämma som används för att låsa fast den nakna delen av elektroden.

Denna kabel ska anslutas till klämman med symbolen (+).

Anslutning av återledarkabel för svetsström

Denna kabel ska anslutas till svetsstycket eller till den arbetsbänk på vilken stycket är placerat, så nära den fog man håller på att svetsa som möjligt.

Denna kabel ska anslutas till klämman med symbolen (-).

Rekommendationer:

- Vrid svetskablarnas kopplingsdon ända in i snabbkopplingarna (om sådana finns), detta för att garantera en perfekt elektrisk kontakt; i annat fall kan det leda till en överhettning av själva kopplingsdonen, som i sin tur leder till att de blir förstörda snabbt och att svetsens effektivitet minskar.
- Använd så korta svetskablar som möjligt.
- Undvik att använda metallstrukturer som inte är en del av stycket som bearbetas som ersättning för återledningskabeln för svetsström; detta skulle kunna sätta säkerheten på spel och ge upphov till otillfredsställande svetsningsresultat.

6. SVETSNING: BESKRIVNING AV TILLVÄGÅNGSSÄTT

6.1 TIG-SVETSNING

TIG-svetsning är ett tillvägagångssätt som utnyttjar den värme som bildas av den elektriska bågen som tänds, och upprätthålls, mellan en osmältbar elektrod (Tungsten) och det stycke som ska svetsas. Tungstenselektroden hålls fast av en skärbrännare som är anpassad för att överföra svetsströmmen till elektroden och skydda densamma och smältbadet från atmosfärisk oxidering med hjälp av ett flöde inert gas (i normala fall Argon: Ar 99.5%) som kommer ut ur munstycket av keramik (FIG.G).

För att uppnå ett gott resultat, måste man använda en elektrod av rätt diameter med rätt ström, se tabell (TAB. 3).

Det nominella värdet för längden på elektrodens utskjutande del från keramikmunstycket är 2-3 mm, men det kan ökas till 8 mm för svetsning i vinkel.

Svetsningen sker genom att fogens kanter smälter. För tunna material (upp till ca. 1 mm) som förberetts på ett lämpligt sätt behövs inget material för påsvetsning (FIG. H).

För tjockare material måste man använda stavar av lämplig diameter och av samma sammansättning som basmaterialet, och kanterna som ska svetsas måste förberedas på ett lämpligt sätt (FIG. I). Styckena bör, för att ge ett gott resultat, vara noggrant rengjorda och fria från oxid, olja, fett, lösningsmedel, etc.

6.1.1 HF- och LIFT-tändning

HF-tändning :

Tändningen av den elektriska bågen sker utan kontakt mellan tungstenselektroden och stycket som ska svetsas, med hjälp av en gnista som framställs av en högfrekvensanordning. Detta tändnings sätt medför varken inneslutning av tungsten i smältbadet eller förlitning av elektroden, och utgör ett enkelt sätt att starta i alla olika lägen.

Tillvägagångssätt:

Närma elektrodens spets mot stycket som ska svetsas (2-3 mm) och tryck på knappen på skärbrännaren. Vänta tills bågen tänds av HF-impulserna, skapa sedan ett smältbad på stycket med bågen tänd, och arbeta er vidare längs svetsfog.

Om det skulle vara svårt att tända bågen, trots att ni kontrollerat närvaron av gas och att HF-urledningarna är synliga, ska ni inte insistera för länge med att utsätta elektroden för HF, utan kontrollera i stället om elektrodens yta är hel och hur spetsen är formad. Vässa den eventuellt med en slipsten. Efter cykelns slut stängs strömmen av med den sänkingsramp som ställts in.

LIFT-tändning :

Tändningen av den elektriska bågen sker genom att man avlägsnar tungstenselektroden från det stycke som ska svetsas. Detta tändnings sätt ger upphov till mindre elektriska störningar och minskar inneslutningen av tungsten och förlitningen av elektroden till minimum.

Tillvägagångssätt:

Tryck elektrodens spets lätt mot stycket. Tryck knappen på skärbrännaren ända in och lyft elektroden 2-3 mm med något ögonblicks försening, varvid bågen tänds. Svetsen fördelar till att börja med en ström I_{LIFT} . Efter några ögonblick kommer den svetsström som ställts in

att fördelas. Efter cykelns slut stängs strömmen av med den sänkingsramp som ställts in.

6.1.2 TIG DC-svetsning

TIG DC-svetsning är lämplig för alla typer av läglegerat och höglegerat kolstål och för de tunga metallerna koppar, nickel, titan och deras legeringar.

För TIG-svetsning i DC med elektroden ansluten till polen (-) använder man sig i allmänhet av en elektrod med 2% torium (rött färgat band) eller en elektrod med 2% cerium (grått färgat band).

Tungstenelektroden måste vässas axiellt mot slipstenen, se **FIG. L**, spetsen måste vara perfekt koncentrisk för att undvika att bågen förskjuts. Det är viktigt att slipningen sker i elektrodens längdriktning. Detta arbetsmoment ska upprepas med jämna mellanrum beroende på användningen och på hur sliten elektroden är, liksom när elektroden oavsiktligt blivit förorenad, oxiderad eller använd på ett felaktigt sätt. Vid TIG-svetsning i DC kan svetsen fungera i 2 takter (2T) eller 4 takter (4T).

6.1.3 TIG AC-svetsning

Denna typ av svetsning gör det möjligt att svetsa på metaller som aluminium och magnesium, som bildar en skyddande och isolerande oxid på ytan. Genom att vända om svetsströmmens polaritet kan man "bryta sönder" lagret av oxid på ytan med hjälp av en teknik som kallas "jonblästring". Spänningen är alternerande positiv (EP) och negativ (EN) på tungstenelektroden. Under tiden EP avlägsnas oxiden från ytan ("rengöring" eller "betning"), vilket gör det möjligt för ett smältbad att bildas. Under tiden EN sker en maximal termisk påsvetsning på stycket vilket möjliggör svetsningen. Möjligheten att variera parametern balance i AC gör det möjligt att minska tiden för strömmen EP till ett minimum, vilket i sin tur tillåter en snabbare svetsning.

Högre balance-värden tillåter snabbare svetsning, större penetration, en mer koncentrerad båge, ett smalare smältbad och begränsad upphettning av elektroden. Lägre värden tillåter en bättre rengöring av stycket. Om man använder ett för lågt balance-värde, ger detta upphov till att bågen och den desoxiderade delen av stycket breddas, till att elektroden överhettas och att det följaktligen bildas en kula på spetsen, och till att enkelheten att tända bågen och bågens inriktning försämras. Om man använder för höga balance-värden bildas ett "smutsigt" smältbad med mörka delar. Tabell (**TAB. 4**) sammanfattar effekterna av variationen av svetsparametrarna vid svetsning i AC.

Vid funktionsläget TIG AC kan svetsen fungera i 2 takter (2T) eller i 4 takter (4T).

För övrigt är instruktionerna gällande tillvägagångssättet för svetsning gällande.

I tabell (**TAB. 3**) indikeras ungefärliga värden för svetsning på aluminium. Den elektrod som är mest lämplig att använda är en ren tungstenelektrod (grönt färgband).

6.1.4 Tillvägagångssätt

- Ställ in det önskade värdet på svetsströmmen med hjälp av ratten. Under svetsningen går det att justera in värdet efter det faktiska strömbehovet.
- Tryck in brännarens knapp och kontrollera att gasen flödar som den ska från brännaren. Reglerna om nödvändigt tiden för förgas och eftergas. Dessa tider ska justeras efter de olika driftförhållandena, t ex ska eftergasens fördröjning vara inställd så att elektroden och badet kyls ned vid svetsningens slut utan att de kommer i kontakt med atmosfären (oxidering och förorening).

TIG-läge med 2-steg:

- Om du helt trycker ner brännarknappen (P.T.), aktiveras bågen med en ström I_{START} . Därefter ökar strömmen enligt funktionen INLEDANDE RAMP till värdet för svetsströmmen.
- Släpp upp knappen på brännaren för att avsluta svetsningen. Om funktionen SLUTRAMP är inställd försvinner strömmen gradvis och i annat fall försvinner bågen omgående och eftergasen sätts in.

TIG-läge med 4-steg:

- Vid ett första tryck på knappen tänds bågen med strömmen I_{START} . När knappen släpps ökar strömmen enligt funktionen STARTRAMP tills svetsningens strömvärde uppnåtts. Detta värde bibehålls även efter att knappen släppts. När man trycker in knappen en gång till minskar strömmen enligt funktionen SLUTRAMP tills I_{END} uppnås. Strömmen I_{END} bibehålls tills knappen släpps, då svetscykeln avslutas och skedet för eftergas startar. Om man däremot släpper upp knappen under pågående funktion SLUTRAMP, avslutas svetscykeln omgående och skedet för eftergas startar.

TIG-läge med sekvens 4T och BI-LEVEL:

- Vid ett första tryck på knappen tänds bågen med strömmen I_{START} . När knappen släpps ökar strömmen enligt funktionen STARTRAMP tills svetsningens strömvärde uppnåtts. Detta värde bibehålls även efter att knappen släppts. Varje gång som knappen sedan trycks in (tiden mellan intryck och släppning ska vara kort) ändras svetsströmmen omväxlande till värdet som ställts in med parametern BI-LEVEL I_1 och värdet för huvudströmmen I_2 .
- Om knappen hålls intryckt under en längre stund minskar strömmen enligt funktionen SLUTRAMP tills I_{END} uppnås. Strömmen I_{END} bibehålls tills knappen släpps, då svetscykeln avslutas och skedet för eftergas startar. Om man däremot släpper upp knappen under pågående funktion SLUTRAMP, avslutas svetscykeln omgående och skedet för eftergas startar (**FIG.M**).

6.2 MMA-SVETSNING

- Det är mycket viktigt att operatören följer anvisningarna på elektrodförpackningen. Här anges vilken polaritet elektroderna skall ha, och vid vilken ström de bör användas.
- Strömmen i svetskretsen måste regleras beroende på elektrodens diameter och vilken typ av svetsfog man vill åstadkomma. Nedanstående tabell visar svetsströmmar för olika elektrod diametrar:

Elektrod-Ø (mm)	Svetsström (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Tänk på att för en given elektrod diameter skall högre strömstyrka användas vid horisontalsvetsning, medan lägre strömmar skall användas för vertikala svetsfogar eller svetsning från undersidan.
- Svetsfogens mekaniska egenskaper beror, förutom på den valda strömmens intensitet, på andra svetsparametrar som bågens längd, svets hastighet och position, elektrodernas diameter och kvalitet (för en korrekt förvaring ska elektroderna placeras skyddade från fukt i de tillhörande förpackningarna eller behållarna).
- Svetsningens egenskaper beror även på svetsens värde för ARC-FORCE (dynamiskt beteende). Denna parameter kan ställas in från panelen, alternativt från fjärrkontrollen med 2 potentiometrar.
- Observera att höga värden för ARC-FORCE ger större penetration och gör det möjligt att svetsa i vilken position som helst, i allmänhet med basiska elektroder. Läga värden för ARC-FORCE ger en mjukare båge utan stänk, vilket är det vanliga med rutilelektroder. Svetsen är dessutom försedd med anordningar för HOT START och ANTI STICK, som garanterar en enkel start och förhindrar att elektroden fastnar vid stycket.

6.2.1 Svetsning

- Håll masken FRAMFÖR ANSIKTET, slå elektrodspetsen mot arbetsstycket som när du tänder en tändsticka. Detta är rätt sätt att tända svetsbågen.
- VARNING: slå inte elektroden mot arbetsstycket. Detta kan skada elektroden och försvara tändningen.
- Håll avståndet till arbetsstycket så konstant som möjligt när bågen tänds. Detta avstånd är lika med elektrodens diameter. Håll samma avstånd under hela arbetet. Vinkeln mellan elektroden och arbetsstycket skall vara 20-30 grader.
- För elektroden bakåt i slutet av fogen, så att svetskratern fylls. Lyft snabbt elektroden från smältan så att bågen släcks (**SVETSFOGENS UTFSEENDE - FIG. N**).

7. UNDERHÅLL



VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÅNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI UTFÖR ARBETSSKEDENA FÖR UNDERHÅLL.

7.1 ORDINARIE UNDERHÅLL

ARBETSSKEDENA FÖR ORDINARIE UNDERHÅLL KAN UTFÖRAS AV OPERATÖREN.

7.1.1 Skärbrännare

- Undvik att placera skärbrännaren och dess kabel på varma ytor. Isoleringsmaterialen kommer då att smälta och skärbrännaren kommer snabbt att bli oanvändbar.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangar och gasanslutningar håller tät.
- Välj elektrodhållartång och tånghållarchuck noggrant i enlighet med den valda elektrodens diameter, detta för att undvika överhettning, dålig spridning av gasen och följaktligen dålig funktion.
- Kontrollera, åtminstone en gång om dagen, huruvida skärbrännarens yttersta delar är slitna, samt att de är korrekt monterade: munstycke, elektrod, elektrodhållartång, gasfördelare.

7.2 EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL

ÅTGÄRDENA FÖR EXTRAORDINÄRT UNDERHÅLL FÅR ENDAST UTFÖRAS PERSONAL MED ERFARENHET ELLER KVALIFIKATIONER INOM DET ELEKTRISKA OCH MEKANISKA FÄLTET, I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DEN TEKNISKA NORMEN IEC/EN 60974-4.



VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÅNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI AVLÄGSNAR SVETSENS PANELE OCH PÅBÖRJAR ARBETET I DESS INRE.

Eventuella kontroller som utförs i svetsens inre när denna är under spänning kan ge upphov till allvarig elektrisk stöt p.g.a. direkt kontakt med komponenter under spänning och/eller skador p.g.a. direkt kontakt med organ i rörelse.

- Svetsens insida ska inspekteras regelbundet; hur ofta beror på användningen och på stoffet som omgivningens luft innehåller. Dammet som lagrats på de elektroniska korten ska avlägsnas med hjälp av en mycket mjuk borste eller med lämpligt lösningsmedel.
- Kontrollera samtidigt att de elektriska anslutningarna är ordentligt ådragna och att kablarnas isolering inte uppvisar någon skada.
- Efter att underhållsarbetet avslutats ska maskinens paneler monteras dit igen, drag åt skruvarna för fixering ordentligt.
- Undvik absolut att utföra svetsarbete när svetsen är öppen.
- Efter att ha utfört underhållet eller reparationen, ska du återställa anslutningarna och kablarna som de var ursprungligen. Var noga med att undvika att de kommer i kontakt med rörliga delar eller delar som kan nå höga temperaturer. Linda alla ledningar som de var ursprungligen och var noga med att hålla huvudledningarna med högspänning åtskilda från de sekundära ledningarna med lågspänning.
- Använd alla ursprungliga brickor och skruvar för att åter dra åt snickeridelarna.

8. FELSÖKNING

BÖRJA MED ATT KONTROLLERA FÖLJANDE OM NÅGOT VERKAR VARA FEL. KONTAKTA SERVICE ELLER LÄMNA IN AGGREGATET FÖR ÖVERSYN OM DETTA INTE HJÄLPER.

- Kontrollera att svetsströmmen är rätt inställd för elektrodens typ och diameter.
- Kontrollera att huvudströmbrytaren är tillslagen och att lampan lyser. Om lampan inte lyser ligger felet i nätdelen (kablar, stickpropp, vägguttag, säkringar, mêm).
- Kontrollera att den gula lysdioden som visar att termoskyddet mot över eller underspänning eller kortslutning inte har utlösts.
- Försäkra dig om att det nominella intermitteringsförhållandet respekteras. Om termostatskyddet utlöses vänta tills maskinen kylts ned på naturligt sätt. Kontrollera att fläkten fungerar.
- Kontrollera nätspänningen: om värdet är för högt eller för lågt blockeras svetsen.
- Kontrollera att det inte är kortslutning vid maskinens utgång. Om så är fallet måste felet åtgärdas.
- Kontrollera att alla anslutningar till svetskretsen är riktigt gjorda, särskilt att klämman sitter ordentligt fast vid arbetsstycket, som måste vara fritt från ytbehandling (têx färg och lack).
- Att den använda skyddsgasen är av rätt typ (Argon 99.5%) och att den tillförs i rätt mängd.

	str.	str.	
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ	66	5.4.1 Svařování TIG.....	69
2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS	66	5.4.2 Svařování MMA	69
2.1 ÚVOD	66	6. SVAŘOVÁNÍ: POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	69
2.2 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ NA PŘÁNÍ	67	6.1 SVAŘOVÁNÍ TIG	69
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	67	6.1.1 Zapálení oblouku HF a LIFT	69
3.1 IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK	67	6.1.2 Svařování TIG DC	70
3.2 DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	67	6.1.3 Svařování TIG AC	70
4. POPIS SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE	67	6.1.4 Postup	70
4.1 BLOKOVÉ SCHÉMA	67	6.2 SVAŘOVÁNÍ MMA	70
4.2 KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ, REGULACE A ZAPOJENÍ	67	6.2.1 Postup	70
4.2.1 Zadní panel (OBR. C)	67	7. ÚDRŽBA	70
4.2.2 Přední panel (OBR. D1)	67	7.1 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA	70
4.2.3 Přední panel (OBR. D2)	68	7.1.1 Svařovací pistole	70
4.3 ULOŽENÍ UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ DO PAMĚTI A JEJICH NAČÍTÁNÍ	69	7.2 MIMORÁDNÁ ÚDRŽBA	70
4.4 Režim AKTIVACE a DEAKTIVACE Jednotky vodního chlazení (G.R.A.) (je-li součástí)	69	8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	70
5. INSTALACE	69		
5.1 MONTÁŽ	69		
5.1.1 Montáž zemnicího kabelu-kleští (OBR. E)	69		
5.1.2 Montáž svařovacího kabelu-držáku elektrody (OBR. F)	69		
5.2 UMÍSTĚNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE	69		
5.3 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ	69		
5.3.1 Zástrčka a zásuvka	69		
5.4 ZAPOJENÍ SVAŘOVACÍHO OBVODU	69		

MOTOROVÉ SVAŘOVACÍ AGREGÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ TIG A MMA, URČENÉ PRO PRŮMYSLOVÉ A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

Poznámka: V následujícím textu bude použitý výraz „svařovací přístroj“.

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Operátor musí být dostatečně vyškolen k bezpečnému použití svařovacího přístroje a informován o rizicích spojených s postupy při svařování obloukem, o příslušných ochranných opatřeních a o postupech v nouzovém stavu.

(Vycházejte také z normy „EN 60974-9: Zařízení pro obloukové svařování. Část 9: Instalace a použití“).



- Zabráňte přímému styku se svařovacím obvodem; napětí naprázdno dodávané generátorem může být za daných okolností nebezpečné.
- Připojení svařovacích kabelů, kontrolní operace a opravy musí být prováděny při vypnutém svařovacím přístroji, odpojeném od elektrického rozvodu.
- Před výměnou opotřebitelných součástí svařovací pistole vypněte svařovací přístroj a odpojte jej z napájecí sítě.
- Vykonejte elektrickou instalaci v souladu s platnými předpisy a zákony pro zabránění úrazům.
- Svařovací přístroj musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.
- Ujistěte se, že je napájecí zásuvka řádně připojena k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Nepoužívejte svařovací přístroj ve vlhkém, mokrém prostředí nebo za deště.
- Nepoužívejte kabely s poškozenou izolací nebo s uvolněnými spoji.



- Nesvařujte na nádobách, zásobnících nebo potrubích, které obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné produkty.
- Vyhnete se činnosti na materiálech vyčištěných chlorovými rozpouštědly nebo v blízkosti jmenovaných látek.
- Nesvařujte na zásobnících pod tlakem.
- Odstraňte z pracovního prostoru všechny zápalné látky (např. dřevo, papír, hadry atd.)
- Zabezpečte si vhodnou výměnu vzduchu nebo prostředky pro odstraňování svařovacích dýmů z blízkosti oblouku; Mezní hodnoty vystavení se svařovacím dýmům v závislosti na jejich složení, koncentraci a délce samotné expozice vyžadují systematický přístup při jejich vyhodnocování.
- Udržujte tlakovou láhev (používá-li se) v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, včetně slunečního záření.



- Zabezpečte vhodnou elektrickou izolaci vůči svařovací pistoli, opracovávanému dílu a případným uzemněným kovovým částem, umístěným v blízkosti (dostupným). Obvykle toho lze dosáhnout použitím k tomu určených rukavic, obuvi, pokrývek hlavy a oděvu a použitím stupeček nebo izolačních koberců.
- Pokaždé si chraňte oči příslušnými filtry, které jsou ve shodě s normou UNI EN 169 nebo s normou UNI EN 379 a jsou namontovány na ochranných štítech nebo kuklách, které jsou ve shodě s normou UNI EN 175.
- Používejte příslušný ochranný ohnivzdorný oděv (který je ve shodě s normou UNI EN 11611) a svařecí rukavice (které jsou ve shodě s normou UNI EN 12477), abyste zabránili vystavení pokožky ultrafialovému a infračervenému záření pocházejícímu z oblouku; ochrana se musí vztahovat také na další osoby nacházející se v blízkosti oblouku, a to použitím stínidel nebo neodrazivých závěsů.
- Hlučnost: Když je v případě mimořádně intenzivních operací svařování hodnota denní hladiny osobní expozice hluku (LEPd) rovna 85 dB(A) nebo tuto hodnotu převyšuje, je povinné používat vhodné osobní ochranné prostředky (tab. 1).



ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÁ

Elektrický proud, který protéká jakýmkoli vodičem způsobuje lokalizovaná elektrická a magnetická (EMF) pole. Svařovací proud vytváří pole EMF v okolí svařovacího obvodu a samotné svářečky.

Elektromagnetická pole mohou ovlivňovat činnost některého zdravotnického

vybavení (např. pacemakerů, respirátorů, kovových protéz apod.).

Z tohoto důvodu je třeba přijmout náležitá ochranná opatření vůči nositelům těchto zařízení. Například zakázat jejich přístup do prostoru použití svářečky nebo provést vyhodnocení individuálního rizika pro svářeče.

Tento svařovací přístroj vyhovuje požadavkům technického standardu výrobku určeného pro výhradní použití v průmyslovém prostředí k profesionálnímu účelům. Dodržení základních mezních hodnot týkajících se lidské expozice vůči elektromagnetickým polím není v domácím prostředí zaručeno.

Všichni operátoři musí dodržovat níže uvedená pravidla s cílem snížit expozici polím EMF ze svařovacího obvodu na minimum:

- vzájemně přiblížte svařovací kabely. Když je to možné, připevňte je lepicí páskou;
- udržujte hlavu a trup co nejdále od svařovacího obvodu;
- nikdy neovíjejte svařovací kabely kolem kovových předmětů nebo kolem těla;
- nesvařujte s tělem nacházejícím se uprostřed svařovacího obvodu;
- udržujte oba svařovací kabely na stejné straně těla;
- připojte zemnicí kabel svařovacího proudu k dílu určenému ke svařování, co nejbližší k realizovanému spoji;
- nesvařujte v blízkosti svářečky;
- všichni operátoři by měli dodržovat minimální požadované vzdálenosti, jak je uvedeno v kartě údajů EMF;
- vzdálenost od zdroje EMF v jednom bodě, za kterým je expozice menší než 20 % minimální dovolené hodnoty: $d = 65 \text{ cm}$.



- Zařízení třídy A:

Tento svařovací přístroj vyhovuje požadavkům technického standardu výrobku určeného pro výhradní použití v průmyslovém prostředí, k profesionálnímu účelům. Není zajištěna elektromagnetická kompatibilita v domácích budovách a v budovách přímo připojených k napájecí síti nízkého napětí, která zásobuje budovy pro domácí použití.



DALŠÍ OPATŘENÍ

- OPERACE SVAŘOVÁNÍ:

- V prostředí se zvýšeným rizikem zásahu elektrickým proudem;
 - ve vymezených prostorech;
 - v přítomnosti zápalných nebo výbušných materiálů
- MUSÍ být předem zhodnoceny „Odborným vedoucím“ a vykonány pokaždé v přítomnosti osob vyškolených pro zásahy v nouzových případech.
- MUSÍ být přijaty technické ochranné prostředky popsané v 7.10; A.8; A.10. normy „EN 60974-9: Zařízení pro obloukové svařování. Část 9: Instalace a použití“.
- MUSÍ být zakázáno svařování operátorem zvednutým ze země, s výjimkou použití bezpečnostních plošin.
 - NAPĚTÍ MEZI DRŽÁKY ELEKTROD NEBO SVAŘOVACÍMI PISTOLEMI: Při práci s více svařovacími přístroji na jediném svařovaném kusu nebo na více kusech spojených elektricky může dojít k nebezpečnému součtu napětí mezi dvěma odlišnými držáky elektrod nebo se svařovacími pistolemi, s hodnotou, která může dosáhnout dvojnásobku přípustné meze.
- Je potřebné, aby odborník – koordinátor provedl měření přístroji, čímž se zjistí, zda existuje nebezpečí rizika, a mohla se přijmout vhodná ochranná opatření v souladu s ustanovením části 7.9 normy „EN 60974-9: Zařízení pro obloukové svařování. Část 9: Instalace a použití“.



- ZBYTKOVÁ RIZIKA

- NESPRÁVNÉ POUŽITÍ: Použití svařovacího přístroje na jakékoli jiné použití než je správné použití (např. rozmrazování potrubí vodovodního rozvodu), je nebezpečné.

2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS

2.1 ÚVOD

Tento svařovací přístroj je zdrojem proudu pro obloukové svařování a je vyroben speciálně pro svařování TIG (DC) (AC/DC) se zapálením oblouku HF nebo LIFT a pro svařování MMA obalených elektrod (rutilových, kyselých, bazických).

Specifické vlastnosti tohoto svařovacího přístroje (MĚNIČE), jako např. vysoká rychlost a přesnost regulace, mu udělují vynikající vlastnosti při svařování.

Regulace systému „měniče“ na vstupu napájecího vedení (primárního) dále přináší drastické snížení objemu samotného transformátoru i vyrovnávacího reaktančního prvku, což umožňuje konstrukci svařovacího přístroje se značně nízkou hmotností a objemem a následným zvýšením manipulovatelnosti a možnosti přepravy.

2.2 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ NA PŘÁNÍ

- Adaptér pro plynovou láhev s argonem.
- Zemnicí kabel vybavený zemnicí svorkou.
- Manuální dálkové ovládání s 1 potenciometrem.
- Manuální dálkové ovládání se 2 potenciometry.
- Dálkové ovládání prostřednictvím pedálu.
- Sada pro svařování MMA.
- Sada pro svařování TIG.
- Samozatmívací kukla: s pevným nebo nastavitelným filtrem.
- Spojka a hadice pro plyn sloužící pro připojení k tlakové láhvi s argonem.
- Reduktor tlaku s tlakoměrem.
- Svařovací pistole pro svařování TIG.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Hlavní údaje týkající se použití a vlastností svařovacího přístroje jsou shrnuty na identifikačním štítku a jejich význam je následující:

Obr. A

- 1- Příslušná EVROPSKÁ norma pro bezpečnost a konstrukci strojů pro obloukové svařování.
- 2- Název a adresa výrobce.
- 3- Název modelu.
- 4- Symbol vnitřní struktury svařovacího přístroje.
- 5- Symbol předurčeného způsobu svařování.
- 6- Symbol S: Poukazuje na možnost svařování v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. v těsné blízkosti velkých kovových součástí).
- 7- Symbol napájecího vedení:
 - 1~ : střídavé jednofázové napětí;
 - 3~ : střídavé třífázové napětí.
- 8- Stupeň ochrany obalu.
- 9- Technické údaje napájecího vedení:
 - U_1 : Střídavé napětí a frekvence napájení svařovacího přístroje (povolené mezní hodnoty $\pm 10\%$).
 - $I_{1\max}$: Maximální proud absorbovaný vedením.
 - $I_{1\text{eff}}$: Efektivní napájecí proud.
- 10- Vlastnosti svařovacího obvodu:
 - U_0 : Maximální napětí naprázdno (rozeprnutý svařovací obvod).
 - I_2/U_2 : Normalizovaný proud a napětí, které mohou být dodávány svařovacím přístrojem během svařování.
 - X : Zatěžovatel: Poukazuje na čas, během kterého může svařovací přístroj dodávat odpovídající proud (ve stejném sloupci). Vyjadřuje se v %, na základě 10-minutového cyklu (např. 60% = 6 minut práce, 4 minuty přestávky; atd.). Při překročení faktorů použití (vztahených na 40 °C v prostředí) dojde k zásahu tepelné ochrany (svařovací přístroj zůstane v pohotovostním režimu, dokud se jeho teplota nedostane zpět do přípustného rozmezí).
 - A/V-A/V : Poukazuje na regulační řadu svařovacího proudu (minimální maximální) při odpovídajícím napětí oblouku.
- 11- Výrobní číslo pro identifikaci svařovacího přístroje (nezbytné pro servisní službu, objednávky náhradních dílů, vyhledávání původu výrobku).
- 12- : Hodnota pojistek s opožděnou aktivací potřebných k ochraně vedení.
- 13- Symboly vztahující k bezpečnostním normám, jejichž význam je uveden v kapitole 1 „Základní bezpečnost pro obloukové svařování“.

Poznámka: Uvedený příklad štítku má pouze indikativní charakter poukazující na symboly a orientační hodnoty; přesné hodnoty technických údajů vašeho svařovacího přístroje musí být odečteny přímo z identifikačního štítku samotného svařovacího přístroje.

3.2 DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ: viz tabulka 1 (TAB. 1)
- SVAŘOVACÍ PISTOLE: viz tabulka 2 (TAB. 2)

4. POPIS SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE

4.1 BLOKOVÉ SCHÉMA

Svařovací přístroj je tvořen zejména výkonovými a kontrolními moduly v podobě integrovaných obvodů, optimalizovaných pro dosažení maximální spolehlivosti a snížené údržby.

Tento svařovací přístroj je řízen mikroprocesorem, který umožňuje nastavení vysokého počtu parametrů s cílem umožnit optimální svařování ve všech podmínkách a na každém materiálu. K jeho plnému využití je však třeba znát jeho provozní možnosti.

Popis (OBR. B)

- 1- Vstup jednofázového napájecího vedení, jednotka usměrňovače a vyrovnávací kondenzátory.
- 2- Přepínací můstek s tranzistory (IGBT) a ovládači; mění usměrněné napětí na střídavé napětí s vysokou frekvencí a provádí regulaci výkonu v návaznosti na požadované hodnotě svařovacího proudu/napětí.
- 3- Vysokofrekvenční transformátor; primární vinutí je napájeno změněným napětím, přiváděným z bloku 2; jeho úkolem je přizpůsobit napětí a proud hodnotám potřebným pro obloukové svařování a současně galvanicky oddělit svařovací obvod od napájecího vedení.
- 4- Sekundární usměrňovací můstek s vyrovnávací induktancí; přepíná střídavé napětí / proud dodávaný sekundárním vinutím na jednosměrný proud / napětí s velmi nízkým vlněním.
- 5- Přepínací můstek s tranzistory (IGBT) a ovládači; mění výstupní proud sekundárního vinutí, potřebný pro svařování TIG AC, z jednosměrného (DC) na střídavý (AC) (jsou-li součástí).
- 6- Kontrolní a regulační elektronika; provádí okamžitou kontrolu hodnoty svařovacího proudu a porovnává ji s hodnotou nastavenou obsluhou; moduluje impulsy řízení ovládačů IGBT, provádějících regulaci.
- 7- Řídicí obvody ovládající činnost svařovacího přístroje: Slouží k nastavení cyklu svařování, k ovládání akčních členů a ke kontrole bezpečnostních systémů.
- 8- Panel pro nastavení a zobrazování parametrů a provozních režimů.
- 9- Generátor zapálení oblouku HF (jsou-li součástí).
- 10- Elektrický ventil plynu chránícího EV.
- 11- Chladicí ventilátor svařovacího přístroje.
- 12- Regulace na dálku.

4.2 KONTROLNÍ ZAŘÍZENÍ, REGULACE A ZAPOJENÍ

4.2.1 Zadní panel (OBR. C)

- 1- Napájecí kabel 2P + ZEMN. VODIČ (P.E.) (1~) nebo 3P + ZEMN. VODIČ (P.E.) (3~).
- 2- Hlavní vypínač O/OFF (VYPNUTO) - I/O (ZAPNUTO).
- 3- Spojka pro připojení plynové hadice (reduktor tlaku v tlakové láhvi - svařovací přístroj).
- 4- Konektor dálkového ovládání: Prostřednictvím příslušného 14-pólového konektoru, umístěného na zadní straně, je možné aplikovat na svařovací přístroj 3 odlišné druhy dálkového ovládání. Každé zařízení je identifikováno automaticky a umožňuje regulaci následujících parametrů:
 - Dálkové ovládání s potenciometrem: Otáčením otočného ovládače potenciometru se mění hlavní proud od minimální až po absolutní maximální hodnotu. Regulace hlavního proudu je výhradní doménou

dálkového ovládání.

- Dálkové ovládání prostřednictvím pedálu:

Hodnota proudu je určována polohou pedálu. V režimu TIG 2 TEMPI (TIG 2 DOBY) slouží stlačení pedálu jako povel start pro stroj namísto tlačítka svařovací pistole.

- Dálkové ovládání se dvěma potenciometry:

První potenciometr reguluje hlavní proud. Druhý potenciometr reguluje další parametr, který závisí na aktivním svařovacím režimu. Při otáčení tohoto potenciometru se zobrazí měněný parametr (který tudíž není dále ovladatelný otočným ovládačem na panelu). Význam druhého potenciometru je následující: ARC FORCE v režimu MMA a KONCOVÁ RAMPa v režimu TIG.

- Řídicí zařízení pro svařovací pistoli TIG s potenciometrem (je-li součástí):

Řídicí zařízení TIG umožňuje regulovat proud prostřednictvím svařovací pistole s potenciometrem.

4.2.2 Přední panel (OBR. D1)

- 1- Kladná zásuvka (+) umožňující rychlé připojení svařovacího kabelu.
- 2- Záporná zásuvka (-) umožňující rychlé připojení svařovacího kabelu.
- 3- Konektor pro připojení kabelu tlačítka svařovací pistole.
- 4- Spojka pro připojení plynové hadice svařovací pistole TIG.
- 5- Ovládací panel.
- 6- Tlačítka volby svařovacích režimů:

6a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Umožňuje přejít z kontroly parametrů svařování na dálkové ovládání.

6b MMA-TIG LIFT



Provozní režim: Svařování obalovanou elektrodou (MMA), svařování TIG se zapalováním oblouku dotykem (TIG LIFT).

7- Tlačítko volby parametrů určených k nastavení.




Tlačítko slouží k volbě parametru, který má být nastaven, prostřednictvím

otočného ovládače snímače impulzů (8); Hodnota a měrná jednotka jsou zobrazeny na displeji (10) a prostřednictvím LED (9). POZN.: Nastavení parametrů je volné. Existují však některé kombinace hodnot, které nemají žádný praktický význam pro svařování; v takovém případě by se mohlo stát, že svařovací přístroj nebude fungovat správně.

POZN.: PŘESTAVENÍ VŠECH PARAMETRŮ NA HODNOTY Z VÝROBNÍHO ZÁVODU (VYNULOVÁNÍ)


Stisknutím tlačítka (7) při zapnutí dojde k obnovení hodnot parametrů svařování nastavených ve výrobním závodě.

7a HOT START

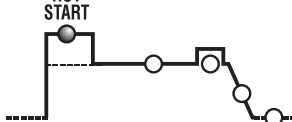


V režimu MMA slouží k regulaci počátečního nadproudu „HOT START“ (regulace 0-100%) a během tohoto režimu je na displeji zobrazováno procentuální zvýšení předvolené hodnoty svařovacího proudu. Tato regulace zlepšuje zahájení svařování.

 7b HLAVNÍ PROUD (I_2)




V režimu TIG a MMA představuje naměřený svařovací proud v ampérech.

7c ARC-FORCE

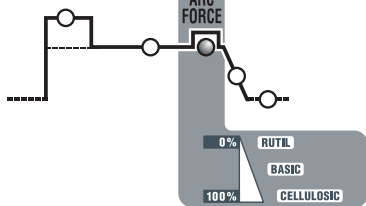


V režimu MMA představuje dynamický nadproud „ARC-FORCE“ (regulace 0-100%) a během tohoto režimu svařování je na displeji zobrazováno procentuální zvýšení předvolené hodnoty svařovacího proudu. Tato regulace zlepšuje plynulost svařování, zabraňuje přilepení elektrody ke svařovanému dílu a umožňuje použití různých druhů elektrod.

 7d SESTUPNÁ HRANA (t_e)



V režimu TIG představuje dobu sestupné hrany (t_e); zabraňuje vzniku koncového kráteru svaru (od I_2 po 0).

 7e DOFUK



V režimu TIG představuje dobu dofuku v sekundách (regulace OFF, 0.1-10 sek.); chrání elektrodu a tavicí lázeň před oxidací.

- 8- Otočný ovládač snímače impulzů pro nastavení parametrů svařování, volitelných tlačítkem (7).
- 9- Červená LED, označující měrnou jednotku.
- 10- Alfanumerický displej.
- 11- LED signalizace ALARMU (zablokování stroje).

Obnovení činnosti proběhne automaticky, bezprostředně po zrušení příčiny alarmu.

Hlášení alarmu jsou zobrazována na displeji (10):

- „A. 1“ : Aktivace tepelné ochrany primárního obvodu.
- „A. 2“ : Aktivace tepelné ochrany sekundárního obvodu.
- „A. 3“ : Aktivace ochrany následkem přepětí napájecího vedení.
- „A. 4“ : Aktivace ochrany následkem podpětí napájecího vedení.
- „A. 5“ : Aktivace ochrany následkem příliš vysoké primární teploty.
- „A. 6“ : Aktivace ochrany následkem chybějící fáze napájecího vedení.

- „A. 7“ : Nadměrný nános prachu uvnitř svařovacího přístroje, obnovení prostřednictvím:
 - vyčištění vnitřku přístroje;
 - tlačítko displeje ovládacího panelu.
 - „A. 8“ : Pomocné napětí mimo určený rozsah.
- Při vypnutí svařovacího přístroje může být na několik sekund zobrazena signalizace „OFF“.

POZN.: ULOŽENÍ ALARMŮ DO PAMĚTI A JEJICH ZOBRAZOVÁNÍ

Při každé aktivaci alarmu jsou nastavení stroje uložena do paměti. Lze načítat posledních 10 alarmů, a to následujícím způsobem: Stisknete na několik minut tlačítko (6a) „DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ“. Na displeji se zobrazí nápis „AY.X“, přičemž „X“ označuje číslo alarmu (A0 nejnovější, A9 nejstarší) a „X“ označuje druh zaznamenaného alarmu (od 1 do 8, viz AY.1 ... AY.8).

- 12- Zelená LED, poukazující na zapnuté výkonové obvody.

4.2.3 Přední panel (OBR. D2)

- 1- Kladná zásuvka (+) umožňující rychlé připojení svařovacího kabelu.
- 2- Záporná zásuvka (-) umožňující rychlé připojení svařovacího kabelu.
- 3- Konektor pro připojení kabelu tlačítka svařovací pistole TIG (OBR. D2-a) a řídicí zařízení TIG (OBR. D2-b).
- 4- Spojka pro připojení plynové hadice svařovací pistole TIG.
- 5- Ovládací panel.
- 6- Tlačítka volby svařovacích režimů:

6a DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



 
Umožňuje přejít z kontroly parametrů svařování na dálkové ovládání.

6b TIG - MMA




Provozní režim: svařování obalovanou elektrodou (MMA), svařování TIG s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku (TIG HF) a svařování TIG se zapalováním oblouku dotykem (TIG LIFT).

6c AC/DC



V režimu TIG umožňuje provést volbu mezi svařováním jednosměrným proudem (DC) a svařováním střídavým proudem (AC) (funkce je přítomna pouze u modelů AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT



V režimu TIG umožňuje volbu mezi ovládním se 2 dobami, se 4 dobami nebo s časovačem bodového svařování (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



V režimu TIG umožňuje provést volbu mezi procesem svařování s pulzním proudem, svařování s přednastaveným pulzním proudem nebo dvouúrovňovým svařováním – bi-level. Když jsou LED zhasnuté, je zvolen proces standardního svařování.

7- Tlačítko volby parametrů určených k nastavení.

Tlačítko slouží k volbě parametru, který má být nastaven, prostřednictvím

otočného ovladače snímáče impulzů (9); Hodnota a měrná jednotka jsou zobrazeny na displeji (10) a prostřednictvím LED (11). **POZN.:** Nastavení parametrů je volné. Existují však některé kombinace hodnot, které nemají žádný praktický význam pro svařování; v takovém případě by se mohlo stát, že svařovací přístroj nebude fungovat správně.

POZN.: PŘESTAVENÍ VŠECH PARAMETRŮ NA HODNOTY Z VÝROBNÍHO ZÁVODU (VYNULOVÁNÍ)

 
Současným stisknutím tlačítek (8) při zapnutí dojde k obnovení hodnot parametrů svařování, nastavených ve výrobním závodě.

7a PŘEDFUK



V režimu TIG/HF reguluje dobu PŘEDFUKU v sekundách (regulace v rozsahu OFF, 0.1÷10 sek.). Zlepšuje zahájení svařování.

7b POČÁTEČNÍ PROUD (I_S)




V režimu TIG 2 doby a v režimu bodového svařování (SPOT) představuje počáteční proud I_S, který je udržován po pevně stanovenou dobu při stisknutí tlačítka svařovací pistole (regulace v ampérech). V režimu TIG 4 doby umožňuje regulaci počátečního proudu, který je udržován po celou dobu stlačení tlačítka svařovací pistole (regulace v ampérech). V režimu MMA představuje dynamický nadproud „HOT START“ (regulace 0÷100%). Během tohoto režimu je na displeji zobrazováno procentuální zvýšení předvolené hodnoty svařovacího proudu. Tato regulace zlepšuje plynulost svařování.

7c NÁBĚŽNÁ HRANA (t_{START})



V režimu TIG představuje dobu náběžné hrany proudu (z I_s a I₂) (regulace 0.1÷10 sek.). V režimu OFF rampa není přítomna. Parametry I_{START} a t_{START} lze použít také v případě dálkového ovládní prostřednictvím pedálu, avšak nastavení musí být provedeno ještě před aktivací samotného ovládacího příkazu.

7d HLAVNÍ PROUD (I₂)

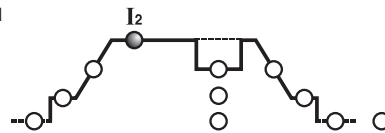

V režimech TIG AC/DC a MMA představuje výstupní proud I₂. V PULZNÍM režimu a v režimu BI-LEVEL se jedná o proud na nejvyšší úrovni (maximální). Parametr je vyjádřen v ampérech.

7e ZÁKLADNÍ PROUD - ARC FORCE



V režimu TIG 4 doby, BI-LEVEL a PULZNÍM, I₁ představuje hodnotu proudu, který lze během svěřování změnit na I₂. Hodnota je vyjádřena v ampérech. V režimu MMA představuje dynamický nadproud „ARC-FORCE“ (regulace 0-100%) a během tohoto režimu svařování je na displeji zobrazováno procentuální zvýšení předvolené hodnoty svařovacího proudu. Tato regulace zlepšuje plynulost svařování a zabraňuje přilepení elektrody ke svařovanému dílu.

7f FREKVENCE



 
V PULZNÍM režimu TIG představuje pulzní frekvenci. Pro modely AC/DC v režimu TIG AC (s vypnutou pulzací) představuje hodnotu frekvence svařovacího proudu.

7g BALANCE




V PULZNÍM režimu TIG tento parametr představuje poměr (v procentech) mezi dobou, během které se proud nachází na vyšší hodnotě (hlavní svařovací proud), a celkovou periodou pulzace. Kromě toho u modelů AC/DC v režimu TIG AC (s vypnutou pulzací) tento parametr představuje poměr mezi dobou s kladným proudem a dobou se záporným proudem: Když je hodnota parametru záporná, výsledkem je větší ohřev a průnik na dílu; když je hodnota parametru kladná, výsledkem je vyšší povrchová čistota a větší ohřev elektrody; když je hodnota parametru nulová, výsledkem je rovnováha mezi záporným a kladným proudem během periody frekvence AC. (TAB. 4).

7h DOBA BODOVÁNÍ




V režimu TIG (BODOVÁNÍ) představuje dobu svařování (regulace 0.1÷10 sek.).

 7k SESTUPNÁ HRANA (t_{END})



V režimu TIG představuje dobu sestupné hrany (z I₂ na I₁) (regulace 0.1÷10 sek.). V režimu OFF rampa není přítomna.

 
7i KONCOVÝ PROUD (I_{END})



V režimu TIG 2 doby představuje koncový proud za předpokladu, že SESTUPNÁ HRANA (7k) je nastavena na hodnotu větší než nula (>0.1 sek.).


V režimu TIG 4 doby umožňuje regulaci koncového proudu, který je udržován po celou dobu stlačení tlačítka svařovací pistole. Uvedené veličiny jsou vyjádřeny v ampérech.

 7m DOFUK



V režimu TIG představuje dobu DOFUKU v sekundách (regulace OFF, 0.1÷10 sek.) a chrání elektrodu a tavicí lázeň před oxidací.

 7n PŘEDEHŘEV ELEKTRODY



V režimu TIG AC má hodnotu = vytvořený proud * doba předehřevu wolframové elektrody při zapálení oblouku.

8- JOB



Tlačítka „RECALL“ a „SAVE“ pro uložení uživatelských programů do paměti a pro jejich opětovné načítání.

9- Otočný ovladač snímáče impulzů pro nastavení parametrů svařování, volitelných tlačítkem (7).

10- Alfanumerický displej.

11- Červená LED, označující měrnou jednotku.

12- Zelená LED, poukazující na zapnuté výkonové obvody.

13- LED signalizace ALARMU (zablokování stroje).

Obnovení činnosti proběhne automaticky, bezprostředně po zrušení příčiny alarmu.

Hlášení alarmu jsou zobrazována na displeji (10):

- „A. 1“ : Aktivace tepelné ochrany primárního obvodu.
- „A. 2“ : Aktivace tepelné ochrany sekundárního obvodu.
- „A. 3“ : Aktivace ochrany následkem přepětí napájecího vedení.
- „A. 4“ : Aktivace ochrany následkem podpětí napájecího vedení.
- „A. 5“ : Aktivace ochrany následkem příliš vysoké primární teploty.
- „A. 6“ : Aktivace ochrany následkem chybějící fáze napájecího vedení.

- „A. 7“ : Nadměrný nános prachu uvnitř svařovacího přístroje, obnovení prostřednictvím:
 - vyčistění vnitřku přístroje;
 - tlačítka displeje ovládacího panelu.
 - „A. 8“ : Pomocné napětí mimo určený rozsah.
 - „A. 9“ : Aktivace ochrany následkem nedostatečného tlaku v rozvodu vodního chlazení svařovací pistole. Obnovení činnosti není automatické.
- Při vypnutí svařovacího přístroje může být na několik sekund zobrazena signalizace „OFF“.

POZN.: ULOŽENÍ ALARMŮ DO PAMĚTI A JEJICH ZOBRAZOVÁNÍ

Při každé aktivaci alarmu jsou nastavení stroje uložena do paměti. Lze načítat posledních 10 alarmů, a to následujícím způsobem: Stiskněte na několik minut tlačítko (6a), DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ“. Na displeji se zobrazí nápis „AY.X“, přičemž „Y“ označuje číslo alarmu (A0 nejnovější, A9 nejstarší) a „X“ označuje druh zaznamenaného alarmu (od 1 do 9, viz AY.1 ... AY.9).

4.3 ULOŽENÍ UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ DO PAMĚTI A JEJICH NAČITÁNÍ Úvod

Svařovací přístroj umožňuje ukládat do paměti (SAVE) uživatelské pracovní programy týkající se souboru parametrů platných pro určitý druh svařování. Každý program uložený v paměti může být kdykoli načítán (RECALL), čímž bude mít uživatel svařovací přístroj „připraven k použití“ pro specifickou, již předem optimalizovanou práci. Svařovací přístroj umožňuje uložit do paměti 9 uživatelských programů.

Postup při ukládání do paměti (SAVE)

Po nastavení svařovacího přístroje do optimálního stavu pro daný druh svařování postupujte následovně (OBR. D2):

- Stiskněte tlačítko (8) „SAVE“ na 3 sekundy.
- Na displeji (10) se zobrazí „S_“ a číslo v rozmezí od 1 do 9.
- Otáčením otočného ovladače (9) zvolte číslo, pod kterým hodláte uložit daný program.
- Znovu stiskněte tlačítko (8) „SAVE“:
 - když bude stisknuto tlačítko „SAVE“ na dobu delší než 3 sekundy, program byl uložen do paměti správně a zobrazí se nápis „YES“;
 - když bude stisknuto tlačítko „SAVE“ na dobu kratší než 3 sekundy, program nebyl uložen do paměti správně a zobrazí se nápis „no“.

Postup při načítání (RECALL)

Postupujte následovně (viz OBR. D2):

- Stiskněte tlačítko (8) „RECALL“ na 3 sekundy.
- Na displeji (10) se zobrazí „r_“ a číslo v rozmezí od 1 do 9.
- Otáčením otočného ovladače (9) zvolte číslo, pod nímž byl uložen do paměti program, který hodláte použít.
- Znovu stiskněte tlačítko (8) „RECALL“:
 - když bude stisknuto tlačítko „RECALL“ na dobu delší než 3 sekundy, program byl načítán správně a zobrazí se nápis „YES“;
 - když bude stisknuto tlačítko „RECALL“ na dobu kratší než 3 sekundy, program nebyl načítán správně a zobrazí se nápis „no“.

POZNÁMKY:

- **BĚHEM OPERACÍ S TLAČÍTKY „SAVE“ A „RECALL“ JE ROZSVÍCENA LED „PRG“.**
- **NAČÍTÁNÍ PROGRAM MŮŽE BÝT LIBOVOLNĚ ZMĚNĚN OBSLUHOU, ALE ZMĚNĚNÉ HODNOTY NEBUDOU AUTOMATICKY ULOŽENY DO PAMĚTI. PŘEJDE-LI SI ULOŽIT NOVÉ HODNOTY DO STEJNÉHO PROGRAMU, JE TŘEBA PROVÉST POSTUP ULOŽENÍ DO PAMĚTI.**
- **REGISTRACE UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ A VEDENÍ PŘÍSLUŠNÉHO PŘEHLEDU SOUVISEJÍCÍCH PARAMETRŮ JE SVĚŘENA UŽIVATELI.**

4.4 Režim AKTIVACE A DEAKTIVACE Jednotky vodního chlazení (G.R.A.) (je-li součástí) Postup při deaktivaci:

- Zapněte zařízení hlavním vypínačem (2-OBR. C) a současně držte stisknuté pravé tlačítko na předním panelu (6e-OBR. D2).
- Na displeji se po ukončení zapínací posloupnosti zobrazí nápis „G.r.a - on“ (přednastavení z výrobního závodu: chladicí jednotka je aktivována).
- Otočte otočný ovladač snímače impulzů (9-OBR. D2) tak, aby se na displeji zobrazil nápis „G.r.a - OFF“.
- Potvrďte volbu jedním stisknutím tlačítka snímače impulzů (7-OBR. D2). Chladicí jednotka bude tímto zrušena a svářečku bude možné používat bez J.V.CH. (G.R.A.) a bez polarizační zástrčky.



UPOZORNĚNÍ! PŘI POUŽITÍ SVÁŘEČKY V REŽIMU „G.r.a. - OFF“ S PŘIPOJENOU CHLADICÍ JEDNOTKOU NENÍ CHLADICÍ JEDNOTKA ZECLA CHRÁNĚNA PŘED NESPRÁVNOU ČINNOSTÍ.

Postup při aktivaci:

Kdykoli budete chtít jednotku vodního chlazení aktivovat, zopakujte stejný postup a nastavte nápis „G.r.a - on“.

POZN.: Když je svářečka nastavena do režimu „G.r.a. - on“, ale nebyla připojena žádná chladicí jednotka, po několika sekundách pracovní činnosti dojde k zásahu ochrany v důsledku nesprávné činnosti chladicího obvodu (nápis „A. 9“). Nastavení z výrobního závodu: „G.r.a - on“.

5. INSTALACE



UPOZORNĚNÍ! VŠECHNY OPERACE SPOJENÉ S INSTALACÍ A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE SE MUSÍ PROVÁDĚT PŘI VYPNUTÉM SVAŘOVACÍM PŘÍSTROJÍ, ODPOJENÉM OD NAPÁJECÍHO ROZVODU. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VÝHRADNĚ ZKUŠENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM.

5.1 MONTÁŽ

Rozbalte svařovací přístroj a proveďte montáž oddělených částí nacházejících se v obalu.

5.1.1 Montáž zemnicího kabelu-kleští (OBR. E)

5.1.2 Montáž svařovacího kabelu-držáku elektrody (OBR. F)

5.2 UMÍSTĚNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE



Vyhledejte místo pro instalaci svařovacího přístroje, a to tak, aby se v blízkosti otvorů pro vstup a výstup chladícího vzduchu (nucený oběh prostřednictvím ventilátoru - je-li součástí) nenacházely překážky; mezitím se ujistěte, že se nebude nasávat vodivý prach, korozivní výpary, vlhkost atd.

Kolem svařovacího přístroje udržujte volný prostor minimálně do vzdálenosti 250 mm.



UPOZORNĚNÍ! Umístěte svařovací přístroj na rovný povrch s nosností, která je úměrná jeho hmotnosti, abyste předešli jeho převrácení nebo nebezpečným přesunům.

5.3 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

- Před realizací jakéhokoli elektrického zapojení zkontrolujte, zda jmenovité údaje svařovacího přístroje odpovídají napětí a frekvenci sítě, která je k dispozici v místě instalace.
- Svařovací přístroj musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.
- Za účelem zajištění ochrany proti nepřímému doteku používejte nadproudové relé typu:
 - Typ A () pro jednofázové stroje;
 - Typ B () pro trojfázové stroje.

- Abyste dodrželi požadavky stanovené normou EN 61000-3-11 (Flicker), doporučujeme vám připojit svařovací přístroj k bodům rozhraní napájecího rozvodu s impedancí nepřesahující $Z_{max} = 0.228 \text{ Ohm. (1-)}, Z_{max} = 0.283 \text{ Ohm. (3-)}$.
- Svařovací přístroj splňuje požadavky normy IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Zástrčka a zásuvka

K napájecímu kabelu připojte normalizovanou zástrčku (2P + Z (1~) - (3P + Z (3~)) vhodné proudové kapacity a připravte síťovou zásuvku vybavenou pojistkami nebo automatickým jističem; příslušný zemnicí kolík bude muset být připojen k zemnicímu vodiči (žlutozelený) napájecího vedení. V tabulce (TAB. 1) uvádíme doporučené hodnoty pomalých pojistek, vyjádřené v ampérech, zvolených na základě maximální jmenovité hodnoty proudu dodávaného svařovacím přístrojem a na základě jmenovitého napájecího napětí.



UPOZORNĚNÍ! Nerespektování výše uvedených pravidel bude mít za následek neúčinnost bezpečnostního systému navrženého výrobcem (třídy I) s následným vážným ohrožením osob (např. zásah elektrickým proudem) a majetku (např. požár).

5.4 ZAPOJENÍ SVAŘOVACÍHO OBVODU



UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÁJECÍ SÍTĚ.

V tabulce (TAB. 1) uvádíme hodnoty doporučené pro svařovací kabely (v mm²) na základě maximálního proudu dodávaného svařovacím přístrojem.

5.4.1 Svařování TIG

Zapojení svařovací pistole

- Zapojte kabel svařovacího proudu do příslušné rychlosvorky (-) / ~. Připojte třípólový konektor (tlačítka svařovací pistole) do příslušné zásuvky. Zapojte plynovou hadici svařovací pistole k příslušné spoje.

Zapojení zemnicího kabelu svařovacího proudu

- Zemnicí kabel je třeba připojit ke svařovanému dílu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložen, co nejlíže k vytvářenému spoji. Tento kabel je třeba připojit ke svorce označené symbolem (+) (~ u strojů TIG uzpůsobených pro svařování v AC).

Připojení k tlakové láhvi s plynem

- Zašroubujte reduktor tlaku k ventilu tlakové láhve s plynem a v případě použití plynu argon mezi ně vložte příslušnou redukci, dodanou formou příslušenství.
- Připojte přívodní hadici plynu k reduktoru tlaku a utáhněte stahovací pásku z příslušenství.
- Před otevřením ventilu tlakové láhve s plynem povolte kruhovou matici regulace reduktoru tlaku.
- Otevřete tlakovou láhev a nastavte množství plynu (l/min) podle orientačních údajů použití, viz tabulka (TAB. 4); případná nastavení odtoku plynu mohou být provedena během svařování, prostřednictvím kruhové matice reduktoru tlaku. Zkontrolujte těsnost hadic a spojek.

UPOZORNĚNÍ! Po ukončení práce pokaždé zavřete ventil plynové láhve.

5.4.2 Svařování MMA

Téměř všechny obalené elektrody se připojují ke kladnému pólu (+) zdroje; pouze ve výjimečných případech u kyselých elektrod se připojují k zápornému pólu (-)

Zapojení svařovacího kabelu-držáku elektrody

Na jeho konci je upevněna speciální svěrka, sloužící k sevření obnažené části elektrody.

Tento kabel je třeba připojit ke svorce označené symbolem (+).

Zapojení zemnicího kabelu svařovacího proudu

Zemnicí kabel je třeba připojit ke svařovanému dílu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložen, co nejlíže k vytvářenému spoji. Tento kabel je třeba připojit ke svorce označené symbolem (-).

Doporučení:

- Zašroubujte konektory svařovacích kabelů až na doraz do zásuvek umožňujících rychlé připojení (jsou-li součástí) kvůli zajištění dokonalého elektrického kontaktu; v opačném případě bude docházet k přehřívání samotných konektorů s jejich následným rychlým opotřebením a ztrátou účinnosti.
- Používejte co možná nejkratší svařovací kabely.
- Vyhnete se použití kovových struktur, které tvoří součásti opracovávaného dílu pro svod svařovacího proudu, namísto zemnicího kabelu; může to znamenat ohrožení bezpečnosti a vést k neuspokojivým výsledkům svařování.

6. SVAŘOVÁNÍ: POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU

6.1 SVAŘOVÁNÍ TIG

Svařování TIG představuje svařovací postup, který využívá teplo uvolňované ze zapáleného elektrického oblouku, udržovaného mezi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a svařovaným dílem. Wolframovou elektrodou drží svařovací pistole vhodná pro přenos potřebného svařovacího proudu, která chrání samotnou elektrodu a svařovací lázeň před atmosférickou oxidací prostřednictvím proudu inertního plynu (obvykle argon: Ar 99.5%), proudícího z keramické hubice (OBR. G).

Pro dobré svařování je nezbytné, aby se použil správný průměr elektrody se správným proudem viz tabulka (TAB. 3).

Elektroda obvykle vyčnívá z keramické hubice 2-3 mm a může dosáhnout 8 mm při rohových svarech.

Svařování se provádí roztavením obou okrajů spoje. U vhodně připravených materiálů s malými tloušťkami (přibližně až do 1 mm) není potřebný přídavný materiál (OBR. H).

U větších tloušťek jsou potřebné paličky se stejným složením, jaké má základní materiál, a vhodného průměru, s vhodně připravenými okraji (OBR. I). Aby byl zajištěn dokonalý svar, je nutné, aby byly svařované díly pečlivě vyčištěné a zbavené oxidu, oleju, tuků, rozpouštědel atd.

6.1.1 Zapálení oblouku HF a LIFT

Vysokofrekvenční zapálení oblouku - HF:

Zapálení elektrického oblouku probíhá bez styku wolframové elektrody se svařovaným dílem, prostřednictvím jiskry vyvolané vysokofrekvenčním zařízením.

Tento způsob zapálení oblouku nezpůsobuje vznik wolframových vměstků ve svařovací lázni ani opotřebování elektrody a nabízí snadné zahájení činnosti ve všech polohách svařování.

Postup:

Stiskněte tlačítko svařovací pistole po přiblížení hrotu elektrody ke svařovanému dílu (2-3 mm), vyčkejte na zapálení oblouku přenesenou impulzou HF a po zapálení oblouku vytvořte svařovací lázeň na svařovaném dílu a postupujte podél spoje.

V případě výskytu potíží se zapálením oblouku i v případě, že byla ověřena přítomnost plynu a jsou viditelné výboje HF, nevystavujte elektrodu dlouho působení HF, ale zkontrolujte její povrchovou integritu a tvar hrotu a případně jej zabrusťte na brusce. Po ukončení cyklu bude proud vypnut v souladu s nastavenou sestupnou hranou.

Zapálení oblouku dotykem - LIFT:

Zapálení elektrického oblouku se uskuteční oddálením wolframové elektrody od svařovaného dílu. Tento způsob zapálení oblouku způsobuje méně elektro-radiačního rušení a snižuje na minimum výskyt wolframových vměstků a opotřebených elektrody.

Postup:

Lehkým tlakem opřete hrot elektrody o svařovaný díl. Stlačte na doraz tlačítko na svařovací pistolí a zvedněte elektrodu 2-3 mm s určitým opožděním, čímž způsobíte zapálení oblouku. Svařovací přístroj nejprve vygeneruje proud I_{LIFT} a krátce nato bude vygenerován nastavený svařovací proud. Po ukončení cyklu bude proud vypnut v souladu s nastavenou sestupnou hranou.

6.1.2 Svařování TIG DC

Svařování TIG DC je vhodné pro všechny druhy uhlíkové oceli s nízkým a s vysokým obsahem slitin a ocelí s obsahem mědi, niklu, titanu a jejich slitin. Pro svařování TIG DC elektrodou, připojenou k pólu (-), se obvykle používá elektroda s 2% thoría (s červeným pruhem) nebo elektroda s 2% ceria (s šedým pruhem). Wolframovou elektrodu je třeba axiálně nabrusit na brusce způsobem znázorněným na **Obr. L**; dbejte na to, aby byl hrot dokonale vystrředěn, čímž se zamezí odchýlkám oblouku. Je důležité, aby se broušení provádělo ve směru délky elektrody. Tuto operaci bude třeba pravidelně zopakovat v návaznosti na použití a opotřebením elektrody nebo v případě, že dojde k její náhodné kontaminaci, oxidaci nebo nesprávnému použití. V režimu TIG DC je možná 2-dobá činnost (2T) a 4-dobá činnost (4T).

6.1.3 Svařování TIG AC

Tento druh svařování umožňuje svařovat na kovech, jako jsou hliník a hořčík, které vytvářejí na svém povrchu ochranný a izolační oxid. Změnou polaritu svařovacího proudu je možné „zlomit“ povrchovou vrstvu oxidu prostřednictvím mechanismu nazvaného „ionické pískování“. Napětí na wolframové elektrodě se střídá kladné (EP) a záporné (EN). Během doby EP je oxid odstraňován z povrchu („čištění“ nebo „dekapování“), čímž je umožněna tvorba lázně. Během doby EN dochází k maximální aplikaci tepla na svařovaný díl, což umožní jeho svařování. Možnost měnit hodnotu parametru balance v AC umožňuje snížit dobu proudu EP na minimum a umožnit tak rychlejší svařování.

Vyšší hodnoty parametru balance umožňují rychlejší svařování, vyšší průnik, koncentrovanější oblouk, užší svařovací lázeň a omezený ohřev elektrody. Nižší hodnoty umožňují vyšší čistotu svařovaného dílu. Použití příliš nízké hodnoty parametru balance znamená rozšíření oblouku a oxidovanost části povrchu, přehřívání elektrody s následnou tvorbou kuličky na hrotu a poklesu snadnosti zapálení oblouku a možnosti jeho nasměrování. Použití nadměrné hodnoty parametru balance má za následek příliš „špinavou“ svařovací lázeň, zašpiněnou tmavými vměstky.

V tabulce (**TAB. 4**) jsou shrnuty následky změny parametrů při svařování AC.

V režimu TIG AC je možná 2-dobá činnost (2T) a 4-dobá činnost (4T).

Navíc jsou platné pokyny týkající se postupu při svařování.

V tabulce (**TAB. 3**) jsou uvedeny orientační hodnoty svařování na hliníku; nevhodnější druhem elektrody je elektroda z čistého wolframu (označená zeleným pásem).

6.1.4 Postup

- Nastavte svařovací proud na požadovanou hodnotu prostřednictvím otočného ovladače; případně jej doladte během svařování v návaznosti na reálný potřebný nárůst tepla.
- Stiskněte tlačítko svařovací pistolé a zkontrolujte správný přítok plynu ze svařovací pistolé; dle potřeby seřídte dobu předfuku a dofuku; tyto doby se nastavují v závislosti na provozních podmínkách a zejména opoždění plynu a musí mít takové hodnoty, aby po ukončení svařování umožňovaly ochlazení elektrody a svařovací lázně bez styku s atmosférou (oxidace a znečištění).

Režim TIG se sekvencí 2T:

- Stisknutím pedálu pistolé (PT) na doraz dojde k zapálení oblouku s proudem I_{START} . Poté se zvýší proud podle funkce NABĚŽNÉ HRANY až po hodnotu svařovacího proudu.
- Píerušení svařování se provádí uvolněním tlačítka svařovací pistolé s následným postupným poklesem svařovacího proudu (je-li aktivována funkce KONCOVÁ RAMP) nebo k bezprostřednímu zhasnutí oblouku s následnou dobou dofuku.

Režim TIG se sekvencí 4T:

- První stisknutí tlačítka způsobí zapálení oblouku s proudem I_{START} . Po uvolnění tlačítka bude proud stoupat podle funkce POČÁTEČNÍ RAMPY až na hodnotu svařovacího proudu; tato hodnota bude udržována i při uvolněním tlačítka. Při opětovném stisknutí tlačítka proud poklesne v závislosti na funkci KONCOVÉ RAMPY až na hodnotu I_{END} . Hlavní proud bude pak udržován až do uvolnění tlačítka, které ukončí svařovací cyklus zahájením doby dofuku. Když během funkce KONCOVÉ RAMPY dojde k uvolnění tlačítka, svařovací cyklus bude ukončen okamžitě a dojde k zahájení doby dofuku.

Režim TIG se sekvencí 4T a BI-LEVEL:

- První stisknutí tlačítka způsobí zapálení oblouku s proudem I_{START} . Po uvolnění tlačítka bude proud stoupat podle funkce POČÁTEČNÍ RAMPY až na hodnotu svařovacího proudu; tato hodnota bude udržována i při uvolněním tlačítka. Při každém dalším stisknutí tlačítka (doba, která uplyne mezi stisknutím a uvolněním, musí být krátká) bude proud přepínán mezi hodnotou nastavenou parametrem BI-LEVEL I_1 a hodnotou hlavního proudu I_2 .
- Při podržení tlačítka delší dobu ve stisknutém stavu proud poklesne podle funkce KONCOVÉ RAMPY až na hodnotu I_{END} . Hlavní proud bude pak udržován až do uvolnění tlačítka, které ukončí svařovací cyklus zahájením doby dofuku. Když během funkce KONCOVÉ RAMPY dojde k uvolnění tlačítka, svařovací cyklus bude ukončen okamžitě a dojde k zahájení doby dofuku (**OBR. M**).

6.2 SVAŘOVÁNÍ MMA

- Je nezbytné, abyste se řídili pokyny výrobce elektrod, poukazujícími na správnou polaritu elektrody a příslušný optimální svařovací proud (obvykle jsou tyto pokyny uvedeny na obalu elektrod).
- Svařovací proud má být regulován podle průměru použité elektrody a druhu spoje, který si přejete realizovat; indikativní hodnoty proudu, použitelné pro různé průměry elektrod, jsou:

Ø Elektrody (mm)	Svařovací proud (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Je třeba pamatovat na to, že při stejném průměru elektrody budou použity vysoké hodnoty proudu pro vodorovné svařování, zatímco pro svislé svařování nebo pro svařování nad hlavou budou použity nižší hodnoty.

- Mechanické vlastnosti svařovaného spoje jsou kromě intenzity použitého proudu určeny také dalšími svařovacími parametry, jako je délka oblouku, rychlost a poloha provedení, průměr a kvalita elektrod (za účelem správného uchování elektrod je udržujte mimo dosah vlhkosti, chráněné v příslušných baleních nebo nádobách).
- Vlastnosti svařování závisí také na hodnotě ARC-FORCE (dynamické chování) svařovacího přístroje. Tento parametr je nastavitelný na ovládacím panelu nebo prostřednictvím dálkového ovládacího potenciometru.
- Všimněte si, že vysoké hodnoty ARC-FORCE umožňují vyšší průnik a svařování v libovolné poloze, obvykle s bazickými elektrodami. Nízké hodnoty ARC-FORCE umožňují získat jemnější oblouk bez vystřikování typického pro rutilové elektrody.
- Svařovací přístroj je dále vybaven zařízeními HOT START a ANTI STICK, které zaručují snadné zahájení činnosti a absenci přilepení elektrody ke svařovanému dílu.

6.2.1 Postup

- Držte si ochranný štít PŘED OBLIČEJEM a otírejte hrotem elektrody svařovaný díl; provádějte pohyb jako při zapalování zápalky; jedná se o nejspornější způsob zapálení oblouku.
- UPOZORNĚNÍ: NEKLEPEJTE elektrodou o díl; riskovali byste tím poškozením povrchu s následnými obtížemi při zapálení oblouku.
- Jakmile dojde k zapálení oblouku, snažte se po celou vytváření svaru udržovat od dílu konstantní vzdálenost, odpovídající průměru použité elektrody; pamatujte, že elektroda musí být nakloněna pod úhlem 20-30 stupňů ve směru posuvu.
- Po vytvoření svaru přesuňte koncovou část elektrody lehce zpět vzhledem ke směru posuvu, nad vzniklý kráter, za účelem jeho naplnění. Následně rychle zvedněte elektrodu z tavicí lázně, abyste docílili zhasnutí oblouku (**VZHLEDY SVARU - OBR. N**).

7. ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.

7.1 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

OPERACE ŘÁDNÉ ÚDRŽBY MŮŽE VYKONÁVAT OPERÁTOR.

7.1.1 Svařovací pistolé

- Zabráňte tomu, aby došlo k položení svařovací pistolé nebo jejího kabelu na teplé povrchy; způsobilo by to roztavení izolačních materiálů s následným rychlým uvedením svařovací pistolé mimo provoz.
- Pravidelně kontrolujte těsnost plynové hadice a spojů.
- Důkladně zvolte držák elektrod, sklíčko pro upevnění držáku a elektrodu s vhodným průměrem tak, abyste zabránili přehřátí, špatné distribuci plynu a následným poruchám činnosti.
- Před každým použitím zkontrolujte stav opotřebenosti a správnost montáže koncových částí svařovací pistolé: hubice, elektrody, držáku elektrod, difuzoru plynu.

7.2 MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

OPERACE MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ZKUŠENÝM PERSONÁLEM NEBO PERSONÁLEM S KVALIFIKACÍ V ELEKTROMECHANICKÉ OBLASTI A V SOULADU S TECHNICKOU NORMOU IEC/EN 60974-4.



UPOZORNĚNÍ! PŘED ODLOŽENÍM PANELŮ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE A PŘÍSTUPEM K JEHO VNITŘKU SE UJISTĚTE, ŽE JE SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.

Případné kontroly prováděné uvnitř svařovacího přístroje pod napětím mohou způsobit zásah elektrickým proudem s vážnými následky, způsobenými přímým stykem se součástmi pod napětím a/nebo přímým stykem s pohyblivými součástmi.

- Pravidelně a v intervalech odpovídajících použití a prašnosti prostředí kontrolujte vnitřek svařovacího přístroje a odstraňujte prach nahromaděný na elektronických kartách prostřednictvím velmi jemného kartáče nebo vhodných rozpouštědel.
- Při uvedené příležitosti zkontrolujte, zda jsou elektrické spoje řádně utaženy a zda jsou kabeláže bez viditelných známek poškození izolace.
- Po ukončení uvedených operací proveďte zpetnou montáž panelů svařovacího přístroje a utáhněte na doraz upevňovací šrouby.
- Rozhodně zabráňte provádění operací svařování při otevřeném svařovacím přístroji.
- Po provedení údržby nebo opravy obnovte všechna zapojení a kabeláže a vraťte je do původního stavu a dbejte přítom na to, aby nepřišly do styku s pohyblivými součástmi nebo se součástmi, které mohou dosáhnout vysokých teplot. Upevněte všechny vodiče stahovacími páskami jako v původním stavu a řádně vzájemně oddělte připojení primárního vinutí transformátoru od nízkonapětových vodičů sekundárního vinutí. Použijte všechny originální podložky a šrouby pro zavření kovové konstrukce.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

V PŘÍPADĚ NEUSPOKOJIVÉ ČINNOSTI A DŘÍVE, NEŽ PROVEDETE SYSTEMATICKÉ KONTROLY NEBO NEŽ SE OBRÁTÍTE NA VAŠE SERVISNÍ STŘEDISKO, ZKONTROLUJTE, ZDA:

- Svařovací proud, regulovaný příslušným potenciometrem se stupnicí oceňovanou v ampérech, odpovídá průměru a druhu použité elektrody.
- Při hlavním vypínači v poloze „ON“ je rozsvícena příslušná kontrolka; v opačném případě je problém obvykle v napájecím vedení (kabely, zásuvka a/nebo zástrčka, pojistky atd.).
- Není rozsvícena žlutá LED signalizující zásah tepelné ochrany způsobené přepětím nebo podpětím anebo zkratem.
- Ujistěte se, zda jste dodrželi jmenovitou hodnotu poměru základního a pulzního proudu; v případě zásahu termostatické ochrany vyčkejte na ochlazení přístroje přirozeným způsobem, zkontrolujte činnost ventilátoru.
- Zkontrolujte napájecí napětí: Když je napětí příliš vysoké nebo příliš nízké, svařovací přístroj zůstane zablokovaný.
- Zkontrolujte, zda na výstupu svařovacího přístroje není přítomen zkrat: V takovém případě přistupte k odstranění jeho příčiny.
- Je správně provedeno zapojení svařovacího obvodu, se zvláštním důrazem na skutečné připojení zemnicích kleští k dílu, aniž by byl mezi ně vložen izolační materiál (např. lak).
- Je použitý správný ochranný plyn (argon 99.5%) a ve správném množství.

	str.		str.
1. OPĆA SIGURNOST ZA LUČNO VARENJE	71	5.4.1 Varenje TIG	74
2. UVOD I OPĆI OPIS	71	5.4.2 Varenje MMA	74
2.1 UVOD	71	6. VARENJE: OPIS PROCEDURE	74
2.2 DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI	71	6.1 VARENJE TIG	74
3. TEHNIČKI PODACI	72	6.1.1 Paljeje HF i LIFT	74
3.1 PLOČICA SA PODACIMA	72	6.1.2 Varenje TIG DC	74
3.2 OSTALI TEHNIČKI PODACI	72	6.1.3 Varenje TIG AC	75
4. OPIS STROJA ZA VARENJE	72	6.1.4 Procedura	75
4.1 NACRT BLOKOVA	72	6.2 VARENJE MMA	75
4.2 UREĐAJI ZA KONTROLU, REGULACIJU I PRIKLJUČENJE	72	6.2.1 Procedura	75
4.2.1 Stražnja ploča (FIG. C)	72	7. SERVISIRANJE	75
4.2.2 Prednja ploča FIG. D1	72	7.1 REDOVNO SERVISIRANJE	75
4.2.3 Prednja ploča FIG. D2	73	7.1.1 SERVISIRANJE Plamenik	75
4.3 MEMORIZIRANJE I PRIZIV PERSONALIZIRANIH PROGRAMA	74	7.2 IZVANREDNO SERVISIRANJE	75
4.4 Način UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA sustava za hlađenje vodom (G.R.A) (ako je predviđen)	74	8. POTRAGA ZA KVAROVIMA	75
5. POSTAVLJANJE STROJA	74		
5.1 PRIPREMA	74		
5.1.1 Sastavljanje povratnog kabla-hvataljke (FIG. E)	74		
5.1.2 Sastavljanje kabla za varenje-hvatajke za držanje elektrode (FIG. F)	74		
5.2 POLOŽAJ STROJA ZA VARENJE	74		
5.3 PRIKLJUČIVANJE NA STRUJNU MREŽU	74		
5.3.1 UTIKAČ I UTIČNICA	74		
5.4 PRIKLJUČIVANJE KRUGA VARENJA	74		

STROJEVI ZA VARENJE SA INVERTEROM ZA VARENJE TIG I MMA ZA INDUSTRIJU I PROFESIONALNU UPOTREBU.

Napomena: u slijedećem će tekstu biti upotrebljen termin "stroj za varenje".

1. OPĆA SIGURNOST ZA LUČNO VARENJE

Operator mora biti dovoljno obaviješten o sigurnosnoj upotrebi stroja za varenje i informiran o rizicima vezanima za procedure lučnog varenja, o sigurnosnim mjerama i o procedurama u slučaju hitnoće.

(Pridržavati se i zakona "EN 60974-9: Uređaji za lučno varenje. Poglavlje 9: Postavljanje i upotreba").



- Izbjegavati izravan dodir sa strujnim krugom varenja; napon u prazno koji stvara generator može biti opasan u određenim situacijama.
- Spajanje kablova za varenje, kao i provjera i popravci moraju biti izvršeni dok je stroj za varenje ugašen i isključen iz struje.
- Ugasiti stroj za varenje i isključiti ga iz strujne mreže prije zamjenjivanja oštećenih dijelova plamenika.
- Priključak na struju mora biti izvršen u skladu sa odredbama i zakonima za zaštitu na radu.
- Stroj za varenje mora biti priključen isključivo na sistem napajanja sa neutralnim sprovodnikom sa uzemljenjem.
- Provjeriti da je priključak za napajanje ispravno uzemljen.
- Stroj za varenje se ne smije upotrebljavati u vlažnim ili mokrim prostorima ili na kiši.
- Ne smiju se koristiti kablovi sa oštećenom izolacijom ili sa nezategnutim priključcima.



- Ne smije se variti na posudama, sudovima ili cijevima koji su sadržali ili sadrže zapaljive tekuće ili plinovite tvari.
- Izbjegavati varenje na materijalu koji je bio čišćen sa kloriranim rastvorima sredstvima ili u blizini navedenih tvari.
- Ne smije se variti na posudama pod pritiskom.
- Udaljiti od radnog mjesta sve zapaljive tvari (npr. drvo, papir, krpe, itd.).
- Osigurati prikladno izmjenjivanje zraka ili prikladne uređaje za usisavanje dimova koji se stvaraju prilikom varenja u blizini luka; potreban je sistematski pristup kako bi se procijenila ograničenja izlaganju dimovima prilikom varenja ovisno o njihovom sastojku, koncentraciji i trajanju izlaganja.
- Držati bocu daleko od izvora topline, uključujući sunčevih zraka (ako se upotrebljava).



- Potrebno je osposobiti prikladnu električnu izolaciju od plamenika, komada koji se vari i eventualnih metalnih dijelova spojenih na uzemljenje koji se nalaze u blizini (dostupni).
- Inače je to moguće upotrebom rukavica, obuće, pokrivala za glavu i za to namijenjene odjeće, i upotrebom izolirajućih postolja ili tepiha.
- Zaštititi uvijek oči prikladnim filterima koji su u skladu sa UNI EN 169 ili UNI EN 379 postavljanim na maskama ili kacigama izrađenima u skladu sa UNI EN 175.
- Upotrebljavati prikladnu zaštitnu odjeću otpornu na vatru (u skladu sa UNI EN 11611) i rukavice za varenje (u skladu sa UNI EN 12477) izbjegavajući izlaganje kože ultraljubičastim i infracrvenim zrakama koje proizvodi luk; potrebno je zaštititi i osobe koje se nalaze u blizini luka, nereflektirajućim pregradama ili zaslonima.
- Bučnost: ako se zbog posebno intenzivnog varenja registrira razina osobnog dnevnog izlaganja (LEPd) koja je ista ili veća od 85 dB(A), mora se obavazno upotrebljavati prikladna individualna zaštitna oprema (Tab. 1).



ELEKTRIČNA I MAGNETNA POLJA MOGU BITI OPASNA

Električna struja koja teče kroz bilo koji vodič izaziva lokalna električna i magnetna polja (EMF). Struja varenja stvara EMF polje oko kruga varenja i aparata za varenje. Elektromagnetna polja mogu doći u interferenciju s nekim medicinskim aparatima (na primjer, pacemakere, dišne aparate, metalne proteze itd.).

Morate poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere prema osobama koje koriste prethodno navedena medicinska sredstva. Na primjer, treba zabraniti pristup području u kojem se koristi aparat za varenje ili ocijeniti individualni rizik po varioce.

Ovaj aparat za varenje zadovoljava tehničke standarde proizvođača za isključivu profesionalnu uporabu u industrijskoj sredini. Ne možemo jamčiti da su vrijednosti izlaganja ljudi elektromagnetnim poljima u kućanskom ambijentu u dopuštenim granicama.

Svi operateri moraju se pridržavati niže navedenih pravila da se svede na minimum izlaganje EMF poljima koja se stvaraju u krugu varenja:

- približite kabele za varenje jednom drugom. Učvrstite ih ljepljivom trakom kada je to moguće;
- glavu i trup tijela treba držati što dalje od kruga za varenje;
- nikada ne treba obavijati kabele za zavarivanje oko metalnih predmeta ili tijela;
- nemojte variti a da Vam tijelo bude unutar kruga za varenje;
- držite obadva kabla za varenje na istoj strani tijela;
- spojite kabel za povratak struje varenja na komad za zavariti što bliže spoju koji izvodite;
- nemojte variti blizu aparata za varenje;
- svi operateri bi trebalo poštivati potrebne minimalne udaljenosti kako je navedeno u listu s podacima EMF;
- udaljenost od izvora EMF u točki preko koje je izlaganje manje od 20% minimalne dopuštene vrijednosti: $d = 65 \text{ cm}$.



- Uređaj klase A:

Ovaj stroj za varenje zadovoljava rekvizite tehničkog standarda proizvođača za isključivu upotrebu u industriji i za profesionalnu upotrebu. Ne jamči se elektromagnetska prikladnost u domaćinstvu i u zgradama koje su izravno spojene na sustav napajanja strujom pod niskim naponom, koja napaja stanovanja.



DODATNE MJERE OPREZA

- **OPERACIJE VARENJA:**
 - U prostorima sa visokim rizikom strujnog udara;
 - U zatvorenim prostorima;
 - U prisustvu zapaljivih ili eksplozivnih materijala.
- MORAJU biti preventivno biti procjenjene od strane "Stručne osobe" i izvršene u prisustvu drugih osoba obučeni za intervencije u slučaju hitnoće.
- MORA se upotrijebiti tehnička zaštitna oprema opisana pod 7.10; A.8; A.10. zakona "EN 60974-9: Uređaji za lučno varenje. Poglavlje 9: Postavljanje i upotreba".
- MORA biti zabranjeno varenje operateru uzdignutom u odnosu na pod, osim u slučaju upotrebe sigurnosnih platformi.
- **NAPON IZMEĐU NOSAČA ELEKTRODA ILI Plamenika:** radeći sa više strojeva za varenje na jednom dijelu ili na više dijelova koji su električno povezani može se stvoriti opasni skup napona u prazno između dva različita nosača elektroda ili plamenika, a vrijednost možedostići dvostruki prihvatljivi limit.
- Potrebno je da iskusan koordinator izvrši mjerenje sa instrumentima kako bi ustanovio ako postoji određena opasnost i primijenio prikladne zaštitne mjere, kao što je navedeno pod točkom 7.9 zakona "EN 60974-9: Uređaji za lučno varenje. Poglavlje 9: Postavljanje i upotreba".



OSTALI RIZICI

- **NEPRIKLADNA UPOTREBA:** opasno je upotrebljavati stroj za varenje za bilu koju svrhu koja se razlikuje od predviđene (npr. Odleđivanje cijevi vodovodne mreže).

2. UVOD I OPĆI OPIS

2.1 UVOD

Ovaj je stroj za varenje izvor struje za lučno varenje, izrađena naročito za varenje TIG (DC) (AC/DC) sa HF ili LIFT paljenjem i za varenje MMA obloženih elektroda (titanski dioksidi, kiseline, lužine).

Specifične osobine ovog stroja za varenje (INVERTER), kao velika brzina i preciznost regulacij daju izvrsnu kvalitetu varenja.

Regulacija sistemom "inverter" na ulazu linije napajanja (primarnom) određuje i drastično smanjenje veličine transformatora i livelacijske reakcije omogućujući izgradnju stroja za varenje sa vrlo malim volumenom i težinom, ističući osobine lakog rukovanja i prenošenja.

2.2 DODATNA OPREMA PO NARUDŽBI

- Komplet za varenje MMA.
- Komplet za varenje TIG.

- Adapter plinske boce Argon.
- Reduktor pritiska.
- Plamenik za varenje TIG.
- Samozatamnujuća maska: sa fiksnim ili regulirajućim filtrom.
- Povratni kabel struje za varenje sa pritezačem za uzemljenje.
- Ručni daljinski upravljač 1 potencijometar.
- Ručni daljinski upravljač 2 potencijometra.
- Daljinski upravljač na pedale.
- Priključak i plinska cijev za spajanje boce sa argonom.

3. TEHNIČKI PODACI

3.1 PLOČICA SA PODACIMA

Glavni podaci koji se odnose na upotrebu i na rezultate stroja za varenje navedeni su na pločici sa osobinama sa slijedećim značenjem:

Fig. A

- 1- EUROPSKA odredba o sigurnosti i izradi strojeva za lučno varenje.
- 2- Ime i adresa proizvođača.
- 3- Naziv modela.
- 4- Simbol unutarnje strukture stroja za varenje.
- 5- Simbol predviđene procedure varenja.
- 6- Simbol S: označuje da se mogu izvoditi radovi varenja u prostoru sa većim rizikom strujnog udara (npr. u blizini velikih metalnih masa).
- 7- Simbol linije napajanja:
 - 1~: jednofazni izmjenični napon;
 - 3~: trofazni izmjenični napon.
- 8- Zaštitni stupanj kućišta.
- 9- Podaci o liniji napajanja:
 - U_1 : Izmjenični napon i frekvencija napajanja stroja za varenje (prihvatljive granice $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maksimalna struja koju linija apsorbari.
 - I_{1eff} : Efektivna struja napajanja.
- 10- Rezultati kruga varenja:
 - U_0 : Maksimalni napon u prazno (otvoreni krug varenja).
 - I_1/U_2 : Normalizirana odgovarajuća struja i napon koje može isporučiti stroj za varenje tijekom varenja.
 - X: Odnos prekidanja: označava vrijeme tijekom kojeg stroj za varenje može isporučiti odgovarajuću struju (isti stupac). Označava se u %, na osnovi ciklusa od 10min (npr. 60% = 6 minuta rada, 4 minute stanke; i tako dalje).
U slučaju da se pređu faktori upotrebe (navedeni na pločici, koji se odnose na sobnu temperaturu od 40°C) uključiti će se termička zaštita (stroj za varenje ostaje u stand-by-u dok se temperatura ne vrati unutar dopuštenih granica).
 - A/V-A/V: Označava niz regulacija struje za varenje (minimalna - maksimalna) sa odgovarajućim naponom luka.
- 11- Matični broj za identifikaciju stroja za varenje (neophodan za servisiranje, za naručivanje rezervnih dijelova, za otkrivanje porijekla proizvoda).
- 12- : Vrijednost osigurača sa kasnim paljenjem za zaštitu linije.
- 13- Simboli koji se odnose na sigurnosne mjere čije je značenje navedeno u poglavlju br. 1 "Opća sigurnost za lučno varenje".

Napomena: Značaj simbola i brojki na navedenom primjeru pločice indikativan je; točni tehnički podaci stroja za varenje kojima raspolazete moraju biti navedeni izravno na pločici stroja.

3.2 OSTALI TEHNIČKI PODACI

- STROJ ZA VARENJE: vidi tabelu 1 (TAB.1).
 - PLAMENIK: vidi tabelu 2 (TAB.2).
- Težina stroja za varenje navedena je u tabeli 1 (TAB. 1).

4. OPIS STROJA ZA VARENJE

4.1 NACRT BLOKOVA

Stroj za varenje se u stvari sastoji od modula snage izrađenih na štampanim krugovima i optimizirani za dobivanje maksimalnu pouzdanost i smanjeno servisiranje. Ovaj stroj kontrolira mikroprocesor koji omogućava postavljanje velikog broja parametara kako bi se osiguralo optimalno varenje u svim uvjetima i na svim materijalima. Potrebno je ipak poznavati sve njegove operativne mogućnosti, kako bi se iskoristile u potpunosti sve osobine stroja.

Opis (FIG. B)

- 1- **Ulaz jednofazne linije napajanja, grupa poravnaca i livelacijskih kondenzatora.**
- 2- **Most switching sa transistorima (IGBT) i driversima;** pretvara poravnani napon linije u izmjenični napon pod visokom frekvencijom i vrši regulaciju snage ovisno o zatraženoj struji/napnu varenja.
- 3- **Transformator pod visokom frekvencijom;** primarno obavijanje napaja se konvertiranim naponom iz bloka 2; ima funkciju adaptiranja napona i struje vrijednostima potrebnima za proces lučnog varenja i istovremeno galvaničkog izoliranja kruga varenja od linije napajanja.
- 4- **Sekundarni most poravnava sa livelacijskim induktivitetom;** pretvara izmjenični napon/struju iz sekundarnog obavijanja u istosmjernu struju/napon pod vrlo niskom ondulacijom.
- 5- **Switching most na tranzistore (IGBT) i dirverse;** pretvara izlaznu struju prema sekundarnom od DC u AC za varenje TIG AC (ako su prisutne).
- 6- **Elektronika za kontrolu i regulaciju;** odmah provjerava vrijednost struje varenja i uspoređuje je sa vrijednošću koju je postavio operater; modulira komandne impulse driversa IGBT-a koji vrše regulaciju.
- 7- **Logika kontrole rada stroja za varenje;** postavlja cikluse varenja, upravlja pokretačima, nadgleda sigurnosne sustave.
- 8- **Komandna ploča za postavljanje i očitavanje parametara i načina rada.**
- 9- **Generator paljenja HF** (ako su prisutne).
- 10- **Zaštitni elektroventil plina EV.**
- 11- **Ventilator za hlađenje stroja za varenje.**
- 12- **Daljinska regulacija.**

4.2 UREĐAJI ZA KONTROLU, REGULACIJU I PRIKLJUČENJE

4.2.1 Stražnja ploča (FIG. C)

- 1- Kabel za napajanje (2P + PE) (1~) ili (3P + PE) (3~)
- 2- Opcia sklopka O/OFF - I/ON.
- 3- Priključak za spajanje plinske cijevi (reduktor pritiska stroja za varenje).
- 4- Priključak za daljinsko upravljanje:
Na stroj za varenje je moguće postaviti, putem prikladnog spojnika sa 14 pola koji se nalazi na stražnjem dijelu, različite vrste daljinskih komandi. Svaki uređaj biva prepoznat automatski i omogućuje regulaciju slijedećih parametara:
 - **Daljinsko upravljanje sa potencijometrom:** rotirajući ručicu potencijometra mijenja se glavna struja od minimalne do apsolutno maksimalne vrijednosti. Regulacija glavne struje vrši se isključivo daljinskim upravljanjem.
 - **Daljinsko upravljanje na pedale:** vrijednost struje određena je položajem pedale (od minimalne vrijednosti do maksimalne namještene vrijednosti na glavnom potencijometru). Na način TIG 2

TAKTA, pritisak na pedalu djeluje kao komanda za paljenje stroja umjesto tipke na plamenik.

- Daljinsko upravljanje sa dva potencijometra:

Prvi potencijometar regulira glavnu struju, drugi potencijometar regulira drugi parametar koji ovisi o aktivnom načinu varenja. Rotirajući taj potencijometar očitava se parametar koji se mijenja (koji se više ne može upravljati ručkom na komandnoj ploči). Značenje drugog potencijometra je slijedeće: ARC FORCE kod načina rada MMA i KRAJNJA RAMPa kod načina rada TIG.

 
- Uređaj za kontrolu za plamenik TIG s potencijometrom (ako je predviđen):

uređaj za kontrolu TIG omogućava podešavanje struje preko plamenika s potencijometrom.

4.2.2 Prednja ploča FIG. D1

- 1- Pozitivna brza utičnica (+) za spajanje kabela za varenje.
- 2- Negativna brza utičnica (-) za spajanje kabela za varenje.
- 3- Priključak za spajanje kabela tipke plamenika.
- 4- Spojnik za spajanje cijevi za plin plamenika TIG.
- 5- Komandna ploča.
- 6- Tipke za odabir načina varenja:

6a REMOTE DALJINSKO UPRAVLJANJE



Omogućava prijenos upravljanja parametara varenja na daljinsko upravljanje.

6b MMA TIG LIFT



Način rada: varenje sa obloženom elektrodom (MMA), i varenje TIG sa paljenjem luka na kontakt (TIG LIFT).

7- Tipka za odabir parametara koji se postavljaju.


Tipkom se odabire parametar koji se postavlja pomoću ručke Encoder (8);

vrijednost i mjerna jedinica se očitavaju na zaslonu (10) i led-u (9).
Napomena: Postavljanje parametara je slobodno. Ipak postoje određene kombinacije vrijednosti koje nemaju nikakvo praktično značenje za varenje; u tom slučaju stroj za varenje može imati nepravilnosti u radu.

Napomena: PONOVO POSTAVLJANJE SVIH TVORNIČKO POSTAVLJENIH PARAMETARA (RESET)


Pritiskom na tipku (7) kod paljenja svi parametri varenja se vraćaju na tvornički postavljene vrijednosti.

7a HOT START

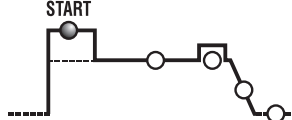


Kod načina rada MMA predstavlja početnu prekomjernu struju "HOT START" (regulacija 0÷100) sa očitavanjem na zaslonu vrijednosti povećanja u postotku u odnosu na odabranu vrijednost struje za varenje. Ovakva regulacija poboljšava paljenje.

 7b GLAVNA STRUJA (I₂)




Kod načina rada TIG, MMA predstavlja struju varenja, mjerenu u amperima.

7c ARC-FORCE

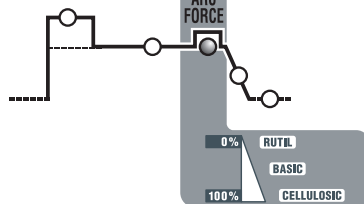


Kod načina rada MMA predstavlja dinamičku prekomjernu struju "ARC-FORCE" (regulacija 0÷100%) sa očitavanjem na zaslonu vrijednosti povećanja u postotku u odnosu na odabranu vrijednost. Ovakva regulacija poboljšava tečnost varenja, izbjegava ljepljenje elektroda na komad i omogućava upotrebu različitih vrsta elektroda.

 7d KRAJNJA RAMPa (t_e)



Kod načina rada TIG predstavlja trajanje krajnje rampe (regulacija 0.1÷10sec.); izbjegava se krajnji krater varenog spoja (od I₁ do 0).

 7e POSTGAS



Kod načina rada TIG predstavlja trajanje postgas-a u sekundama (regulacija OFF, 0.1÷10sek.); štiti elektrodu i tekućinu varenja od oksidacije

- 8- Ručka encoder za postavljanje parametara varenja koji se mogu odabrati tipkom (7).
- 9- Crveni led, ukazuje na mjernu jedinicu.
- 10- Alfanumerički zaslon.
- 11- LED za signalizaciju alarma (stroj je blokiran).

Stroj se automatski ponovno pali nakon uklanjanja razloga koji je doveo do alarma. Alarmne poruke očitane na zaslonu (10):

- "A. 1": uključenje termičke zaštite glavnog kruga.
- "A. 2": uključenje termičke zaštite sekundarnog kruga.
- "A. 3": uključenje zaštite zbog prekomjernog napona sustava napajanja.
- "A. 4": uključenje zaštite zbog nedovoljnog napona sustava napajanja.
- "A. 5": uključenje zaštite zbog prekomjerne glavne temperature.
- "A. 6": uključenje zaštite zbog nedostatka faze sustava napajanja.
- "A. 7": prekomjerno taloženje prašine unutar stroja za varenje, ponovno se uspostavlja pomoću:
 - čišćenje unutarnjeg dijela stroja;

- tipka na zaslonu kontrolne ploče.
 - "A. 8" : Pomoćni napon izvan raspona vrijednosti.
 - Kod gašenja stroja za varenje može se očitati, na nekoliko sekundi, natpis "OFF".

Napomena: MEMORIZIRANJE I OČITAVANJE ALARMA

Kod svakog alarma memorizirane su postavljene vrijednosti stroja. Moguće je prizvati zadnjih 10 alarma, na sljedeći način:
 Pritisnuti na nekoliko sekundi tipku (6a) "DALJINSKO UPRAVLJANJE".
 Na zaslonu se očitava natpis "AY.X" gdje "Y" označava broj alarma (A0 zadnji, A9 najstariji) a "X" označava vrstu registriranog alarma (od 1 do 8, vidi AY.1 ... AY.8).

12- Zeleni led, snaga upaljena.

4.2.3 Prednja ploča FIG. D2

- 1- Pozitivna brza utičnica (+) za spajanje kabela za varenje.
- 2- Negativna brza utičnica (-) za spajanje kabela za varenje.
- 3- Konektor za spajanje kabela plamenika TIG (SL. D2-a) i uređaj za kontrolu TIG (SL. D2-b).
- 4- Spojnik za spajanje cijevi za plin plamenika TIG.
- 5- Komandna ploča.
- 6- Tipke za odabir načina varenja:

6a REMOTE DALJINSKO UPRAVLJANJE



Omogućava prijenos upravljanja parametara varenja na daljinsko upravljanje.

6b TIG HF TIG - MMA



 
Kod načina rada: varenje sa obloženom elektrodom (MMA), varenje TIG sa papljenjem luka pod visokom frekvencijom (TIG HF) i varenje TIG sa paljenjem luka na kontakt (TIG LIFT).

6c DC AC/DC



Kod načina rada TIG omogućava odabir između varenja pod istosmjernom strujom (DC) i varenja pod izmjeničnom strujom (AC) (funkcija dostupna samo kod modela AC/DC).

6d 2t 4t SPOT 2T - 4T - SPOT



Kod načina rada TIG omogućava odabir između 2 takta, 4 takta ili sa tajmeromza punktiranjem (SPOT).

6e ON PULSE PULSE EASY BILEVEL



Kod načina rada TIG omogućava odabir procesa varenja: pulzirajući, prethodno definirani pulzirajući ili bi-level. Kada su ledovi ugašeni to znači da je u tijeku standardni proces varenja.

7- Tipka za odabir parametara koji se postavljaju.

Tipkom se odabire parametar koji se postavlja pomoću ručke Encoder (9);

vrijednost i mjerna jedinica se očitavaju na zaslonu (10) i led-u (11).

Napomena: Postavljanje parametara je slobodno. Ipak postoje određene kombinacije vrijednosti koje nemaju nikakvo praktično značenje za varenje; u tom slučaju stroj za varenje može imati nepravilnosti u radu.

Napomena: PONOVO POSTAVLJANJE SVIH TVORNIČKO POSTAVLJENIH PARAMETARA (RESET)

Istovremenim pritiskom na tipke (8) prilikom paljenja svi parametri varenja se vraćaju na tvornički postavljene vrijednosti.

7a PRE-GAS



Kod načina rada TIG/HF predstavlja trajanje PRE-GAS-a u sekundama (regulacija od OFF, 0.1÷10 sek.). Ovakva regulacija poboljšava početka varenja.

 
7b POČETNA STRUJA (I_{START})



Kod načina rada TIG 2 takta i SPOT predstavlja početnu struju I_s koja ostaje za određeno vrijeme sa pritisnutom tipkom plamenika (regulacija u amperima).
 Kod načina rada TIG 4 takta predstavlja početnu struju I_s koja održava za čitavo vrijeme tijekom kojeg je pritisnuta tipka plamenika (regulacija u amperima).


Kod načina rada MMA predstavlja dinamičku prekomjernu struju "HOT START" (regulacija 0÷100%) sa očitavanjem na zaslonu vrijednosti povećanja u postotku u odnosu na odabranu vrijednost prethodno odabrane struje varenja. Ovakva regulacija poboljšava tečnost varenja.

7c POČETNA RAMPA (t_{START})




Kod načina rada TIG predstavlja trajanje početne rampe struje (od I₂ do I₁) (regulacija 0.1÷10sek.). Na položaju OFF rampa nije prisutna. Parametri t_{START} i t_{START} mogu se eupotrijebiti i sa daljinskim upravljanjem na pedal, dok se regulacija mora vršiti prije aktiviranja komande.

 7d GLAVNA STRUJA (I₂)



Kod načina rada TIG AC/DC, MMA predstavlja izlaznu struju I₂. Na način rada PULZIRAJUĆI, BI-LEVEL je struja na najvišoj razini (maksimalnoj). Parametar se mjeri

 
u amperima.



OSNOVNA STRUJA - ARC FORCE


Kod načina rada TIG 4 takta BI-LEVEL i PULZIRAJUĆI I₁ predstavlja vrijednost struje koja može izmjenično zamijeniti glavnu struju I₂ tijekom varenja. Vrijednost je izražena u amperima.

 Kod načina rada MMA predstavlja dinamičku prekomjernu struju "ARC-FORCE" (regulacija 0÷100%) sa očitavanjem na zaslonu vrijednosti povećanja u postotku u odnosu na odabranu vrijednost prethodno odabrane struje varenja. Ovakva regulacija poboljšava tečnost varenja i sprječava ljepljenje elektrode na komad.




FREKVENCA

 Kod načina rada TIG PULZIRAJUĆI predstavlja frekvenciju pulziranja. Za modele AC/DC, kod načina rada TIG AC (sa onesposobljenom pulzacijom), predstavlja frekvenciju struje varenja.




BALANCE

 Kod načina rada TIG PULZIRAJUĆI, predstavlja omjer (u postotku) između vremena u kojem se struja nalazi na najvišoj razini (glavna struja za varenje) i ukupnog razdoblja pulziranja. Ujedno, kod modela AC/DC, kod načina rada TIG AC (sa onesposobljenim pulziranjem), parametar predstavlja omjer između vremena sa pozitivnom strujom i vremena sa negativnom strujom; ako je vrijednost parametra negativna dobiva se veća zagrijanost i penetracija na komad, ako je vrijednost parametra pozitivna dobiva se veća površinska čistoća i veća zagrijanost elektrode, ako je vrijednost parametra nula dobiva se ravnoteža između negativne i pozitivne struje u razdoblju frekvencije AC. (TAB. 4).




TRAJANJE SPOT-a

 Kod načina rada TIG (SPOT) predstavlja trajanje varenja (regulacija 0.1÷10sek.).



KRAJNJA RAMPA (t_{END})

 Kod načina rada TIG predstavlja trajanje krajnje rampe struje (od I₂ do I₁) (regulacija 0.1÷10sek.). Na položaju OFF rampa nije prisutna.



STRUJA FINALE (I_{END})

 
Kod načina rada TIG 2 takta predstavlja krajnju struju samo ako je KRAJNJA RAMPA (7k) postavljena na vrijednost veću od (>0.1 sek.).

Kod načina rada TIG 4 takta predstavlja krajnju struju za čitavo vrijeme dok je pritisnuta tipka plamenika. Vrijednosti su izražene u amperima.



POSTGAS

Kod načina rada TIG predstavlja trajanje POSTGAS-a u sekundama (regulacija OFF, 0.1÷10sek.) štiti elektrodu i tekućinu varenja od oksidacije.



PREDGRIVANJE ELEKTRODE

Kod načina rada TIG AC predstavlja vrijednost rezultata struje pomnožene sa periodom predgrijavanja elektrode od volframa prilikom paljenja luka.

8- JOB



Tipke "RECALL" i "SAVE" za memoriziranje i prizivanje personaliziranih programa.

9- Ručka encoder za postavljanje parametara varenja koji se mogu odabrati tipkom (7).

- 10- Alfanumerički zaslon.
- 11- Crveni led, označava mjernu jedinicu.
- 12- Zeleni led, upaljena snaga.

13- LED za signalizaciju alarma (stroj je blokiran).

Stroj se automatski ponovno pali nakon uklanjanja razloga koji je doveo do alarma.

Messaggi di allarme indicati sul zaslon (10):

- "A. 1" : uključenje termičke zaštite glavnog kruga.
 - "A. 2" : uključenje termičke zaštite sekundarnog kruga.
 - "A. 3" : uključenje zaštite zbog prekomjernog napona sustava napajanja.
 - "A. 4" : uključenje zaštite zbog nedovoljnog napona sustava napajanja.
 - "A. 5" : uključenje zaštite zbog prekomjerne glavne temperature.
 - "A. 6" : uključenje zaštite zbog nedostatka faze sustava napajanja.
 - "A. 7" : prekomjerno taloženje prašine unutar stroja za varenje, ponovno se uspostavlja pomoću:
 - čišćenje unutarnjeg dijela stroja;
 - tipka na zaslonu kontrolne ploče.
 - "A. 8" : Pomoćni napon izvan raspona vrijednosti.
 - "A. 9" : uključivanje zaštite uslijed nedovoljnog pritiska rashladnog ciklusa na vodu plamenika. Stroj se ne uključuje ponovno automatski.
- Kod gašenja stroja za varenje može se očitati, na nekoliko sekundi, natpis "OFF".

Napomena: MEMORIZIRANJE I OČITAVANJE ALARMA

Kod svakog alarma memorizirane su postavljene vrijednosti stroja. Moguće je prizvati zadnjih 10 alarma, na sljedeći način:

Pritisnuti na nekoliko sekundi tipku (6a) "DALJINSKO UPRAVLJANJE".

Na zaslonu se očitava natpis "AY.X" gdje "Y" označava broj alarma (A0 zadnji, A9 najstariji) a "X" označava vrstu registriranog alarma (od 1 do 9, vidi AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORIZIRANJE I PRIZIV PERSONALIZIRANIH PROGRAMA

Uvod

Stroj za varenje omogućava memoriziranje (SAVE) personaliziranih radnih programa koji se odnose na set parametara koji vrijede za određenu vrstu varenja. Svaki personalizirani program se može prizvati (RECALL) u bilo kojem trenutku, stavljajući korisniku na raspolaganje stroj za varenje spreman za upotrebu, za specifični rad koji je prethodno optimiziran. Stroj za varenje omogućava memoriziranje 9 personaliziranih programa.

Procedura memoriziranja (SAVE)

Nakon reguliranja stroja za varenje na optimalan način rada za određeno varenje, potrebno je učiniti sljedeće (FIG. D2):

- Pritisnuti tipku (8) "SAVE" za 3 sekunde.
- Na zaslonu se očitava "S_" (10) i broj između 1 i 9.
- Rotirajući ručku (9) odabirati broj pod kojim se želi memorizirati program.
- Ponovno pritisnuti tipku (8) "SAVE":
 - ako se tipka "SAVE" pritisne za duže od 3 sekunde program je ispravno memoriziran i očitava se natpis "YES";
 - ako se tipka "SAVE" pritisne za manje od 3 sekunde program nije ispravno memoriziran i očitava se natpis "no".

Procedura za prizivanje programa (RECALL)

Učiniti sljedeće (vidi FIG. D2):

- Pritisnuti tipku (8) "RECALL" za 3 sekunde.
- Na zaslonu se očitava "r_" (10) i broj između 1 i 9.
- Rotirajući ručku (9) odabirati broj memoriziranog programa koji se želi upotrijebiti.
- Premere nuovamente tipka (8) "RECALL":
 - ako se tipka "RECALL" pritisne za duže od 3 sekunde program je ispravno prizvan i očitava se natpis "YES";
 - ako se tipka "RECALL" pritisne za manje od 3 sekunde program nije prizvan i očitava se natpis "no".

NAPOMENE:

- TIJEKOM KORIŠTENJA TIPKI "SAVE" I "RECALL" LED "PRG" JE UPALJEN.**
- PRIZVANI PROGRAM MOŽE BITI IZMJENJEN PO ŽELJI OPERATERA ALI SE IZMJENJENE VRIJEDNOSTI NE POHRANJUJU AUTOMATSKI. AKO SE ŽELI MEMORIZIRATI NOVE VRIJEDNOSTI NA ISTOM PROGRAMU POTREBNO JE SLIJEDITI PROCEDURU ZA MEMORIZIRANJE.**
- OPERATER JE ZADUŽEN ZA MEMORIZIRANJE PERSONALIZIRANIH PROGRAMA I POHRANJIVANJE PARAMETARA ISTIH.**

4.4 Način UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA sustava za hlađenje vodom (G.R.A) (ako je predviđen)

Postupak isključivanja:

- Uključite stroj preko glavnog prekidača (2-SL. C) držeći istovremeno pritisnutu desnu tipku na prednjoj ploči (6e-SL. D2).
 - Na zaslonu, nakon sekvence uključivanja, pojavljuje se natpis "G.ra - on" (tvornička postavka: rashladni sustav aktiviran).
 - Okrenite ručicu enkodera (9-SL. D2) na način da se na zaslonu prikaže natpis "G.ra - OFF".
 - Potvrdite odabir jednim pritiskom na tipku (7-SL. D2).
- Rashladni sustav će se tako isključiti, aparat za zavarivanje može se koristiti bez rashladnog sustava i bez utikača za polarizaciju.

PAŽNJA! AKO KORISTITE APARAT ZA ZAVARIVANJE U REŽIMU "G.ra - OFF" A RASHLADNI SUSTAV JE SPOJEN, RASHLADNI SUSTAV NEĆE BITI POTPUNO ZAŠTIĆEN OD KVAROVA.

Postupak aktiviranja:

Ponovite istu sekvencu i postavite natpis "G.ra - on" ukoliko je želite uključiti.

NAPOMENA: Ako je aparat za zavarivanje postavljen u režim "G.ra - on" ali nije spojen niti jedan rashladni sustav, nakon nekoliko sekundi rada, uključit će se štitnik zbog neispravnosti rashladnog kruga (oznaka "A. 9").
Tvorničke postavke: "G.ra - on".

5. POSTAVLJANJE STROJA

POZOR! IZVRŠITI POSTAVLJANJE STROJA I ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE DOK JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ ELEKTRIČNE MREŽE. ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE MORA IZVRŠITI ISKLJUČIVO ISKUSNO ILI KVALIFICIRANO OSOBLJE.

5.1 PRIPREMA

Izvaditi stroj za varenje iz mbalaže, postaviti odvojene dijelove sadržane u ambalaži.

5.1.1 Sastavljanje povratnog kabla-hvataljke (FIG. E)

5.1.2 Sastavljanje kabla za varenje-hvatajke za držanje elektrode (FIG. F)


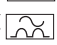
5.2 POLOŽAJ STROJA ZA VARENJE

Pronaći mjesto postavljanja stroja za varenje, pazeci da nema zapreka u visini otvora ulaza i izlaza zraka za rashlađivanje (prisilna cirkulacija putem ventilatora, ako je prisutan); u međuvremenu otrebno je provjeriti da se ne usiše prah koji sprovodi, korozivne pare, vlaga, itd..

Održati barem 250 mm slobodnog prostora oko stroja za varenje.

POZOR! Postaviti stroj za varenje na ravnu površinu prikladnu za težinu samoga stroja kako bi se izbjeglo prevrtanje ili opasna pomicanja.

5.3 PRIKLJUČIVANJE NA STRUJNU MREŽU

- Prije vršenja bilo kakvog električnog priključka, provjeriti da se podaci na pločici stroja za varenje podudaraju sa naponom i frekvencijom mreže na raspolaganju na mjestu postavljanja stroja.
- Stroj za varenje mora biti priključen isključivo na sistem napajanja sa neutralnim sprovodnikom sa uzemljenjem.
- Za osiguravanje zaštite protiv izravnog dodira koristiti diferencijalne sklopke sljedeće vrste:
 - Vrsta A () za jednofazne strojeve;
 - Vrsta B () za trofazne strojeve.
- Kako bi se zadovoljili rekviziti Odredbe EN 61000-3-11 (Flicker) savjetuje se priključivanje

stroja za varenje na točke ploče strujne mreže koji imaju impedanciju manju od $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).

- Stroj za varenje zadovoljava rekvizite norme IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 UTIKAČ I UTIČNICA

Priključiti na kabel za napajanje normalizirani utikač, (2P + PE) (1~), (3P + PE) (3~) prikladnog kapaciteta i osposobiti utičnicu sa osiguračima ili automatskim prekidačem; prikladan terminal uzemljenja mora biti priključen na sprovodnik uzemljenja (žuto-zelena) linije napajanja. U tabeli (TAB.1) su navedene savjetovane vrijednosti u amperima osigurača sa kasnim paljenjem linije na osnovu maksimalne nominalne struje koju isporučuje stroj za varenje i nominalnog napona napajanja.

POZOR! Nepoštivanje navedenih pravila onesposobljava sigurnosni sistem kojeg je predvidio proizvođač (klasa I) sa posljedičnim teškim opasnostima po osobama (npr. strujni udar) i po stvari (npr. požar).

5.4 PRIKLJUČIVANJE KRUGA VARENJA

POZOR! PRIJE IZVRŠENJA SLIJEDEĆIH PRIKLJUČAKA PROVJERITI DA JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ MREŽE NAPAJANJA.

U tabeli (TAB. 1) su navedene savjetovane vrijednosti za kablove za varenje (u mm²) na osnovu maksimalne struje koju isporučuje stroj za varenje.

5.4.1 Varenje TIG

Priključak plamenika

- Umetnuti kabel struje u za to određeni brzi pritezač (-)/~. Prespojiti spojnik na tri pola (tipka plamenika) na prikladnu utičnicu. Spojiti plinsku cijev plamenika na prikladni priključak.

Spajanje povratnog kabla struje varenja

- Spaja se na komad koji se vari ili na metalni stol na koji se naslanja, što je bliže moguće točki spajanja koja se izvodi.
Ovaj se kabel spaja na pritezač sa simbolom (+) (~ za strojeve TIG koji predviđaju varenje u AC).

Priključak na plinsku bocu (ako se upotrebljava).

- Naviti reductor pritiska na ventil plinske boce stavljajući između prikladni reductor koji je dostavljen kao priključak, kada se upotrebljava plin Argon.
- Priključiti ulaznu cijev za plin na reductor i blokirati steznik koji se dostavlja.
- Olabaviti okov za regulaciju na reduktoru pritiska prije nego se otvori plinska boca.
- Otvoriti bocu i regulirati količinu plina (l/min) ovisno o orijentativnim podacima o upotrebi, vidi tabelu (TAB. 4); eventualna namještanja dovoda plina mogu biti izvršena tijekom varenja putem prstenastog okova reduktora pritiska. Provjeriti nepropusnost cijevi i priključaka.

POZOR! Uvijek zatvoriti ventil plinske boce na kraju rada.

5.4.2 Varenje MMA

Skoro sve obložene elektrode spajaju se na pozitivni pol (+) generatora; u iznimnom slučaju spajaju se na negativni pol (-) kod elektroda obloženih kiselinom.

Priključak kabla za varenje hvataljka-držač elektroda

Na terminalu se nalazi poseban pritezač koji služi za blokiranje otkrivenog dijela elektrode.

Ovaj kabel mora biti priključen na pritezač sa simbolom (+).

Priključak povratnog kabla struje za varenje

Mora se priključiti na dio koji se vari ili na metalni stol na kojem je naslonjen, što bliže mjestu spajanja. Kod strojeva za varenje koji imaju pritezač, ovaj kabel mora biti priključen na pritezač sa simbolom (-).

Preporuke:

- Okrenuti do kraja spojnik kablova za varenje u brzu utičnicu (ako su prisutne), kako bi se osigurao savršen električni kontakt; u protivnom dolazi do stvaranja pregrijavanja samih spojnika sa posljedičnim brzim oštećenjem i gubitkom efikasnosti.
- Upotrebljavati što kraće kablove za varenje.
- Izbjegavati upotrebu metalnih struktura koje ne pripadaju dijelu koji se obrađuje, u zamjeni za povratni kabel struje varenja; to može biti opasno za sigurnost i može dati nezadovoljavajuće rezultate kod varenja.

6. VARENJE: OPIS PROCEDURE

6.1 VARENJE TIG

Varenje TIG je procedura varenja koja koristi toplinu koju proizvodi električni luk koji se pali i održava između netaljive elektrode (volframa) i komada koji se vari. Elektrodu od volframa pridržava plamenik koja je prikladna za isporuku struju varenja elektrodi i za zaštitu elektrode i varenji taljeni dio od atmosferske oksidacije putem mlaza inertnog plina (obično Argon: Ar 99.5%) koji izlazi iz keramičkog mlaza (FIG. G).

Neophodno je, za postizanje dobrog varenja, upotrijebiti točan promjer elektrode sa točnom strujom, vidi tabelu (TAB. 3).

Normalna isturenost elektrode iz keramičkog mlaznika je 2-3 mm a može postići i 8 mm za varenje pod kutom.

Varenje se dobiva uslijed taljenja rubova zgloba. Za tanke slojeve koji su pripremljeni na shodan način (do 1mm otprilike) nije potreban dodatni materijal (FIG. H).

Za deblje slojeve potrebni su štapići istog sastava kao i osnovni materijal i prikladnog promjera, sa prikladnom pripremom rubova (FIG. I). Za dobro varenje, uputno je da komadi budu temeljito očišćeni i bez oksidacije, ulja, masti, rastopivih tvari, itd.

6.1.1 Paljeje HF i LIFT

Paljenje HF:

Paljenje električnog luka odvija se bez dodira elektrode od volframa i dijela koji se vari, putem iskre koju stvara uređaj pod visokom frekvencijom.

Takav način paljenja ne prouzrokuje ni ulazak volframa u varenji taljeni dio ni trošenje elektrode i nudi lako kretanje u svim položajima varenja.

Procedura:

Pritisnuti tipku plamenika približavajući vrh elektrode komadu (2 - 3mm), pričekati paljenje luka impulsa HF i kada je luk upaljen formirati varenji taljeni dio na komadu i nataviti duž zgloba.

U slučaju poteškoća prilikom paljenja luka, iako je provjerena prisutnost plina i iako su vidljivi impulsi HF, ne smije se dugo inzistirati u podvrgavanju elektrode djelovanju HF, već je potrebno provjeriti površinsku cjelost iste i oblik vrha, eventualno brušenjem. Na kraju ciklusa struja se poništava namještenom silaznom rampom.

Paljenje LIFT:

Paljenje električnog luka vrši se udaljavajući elektrodu od volframa od komada koji se vari. Takav način paljenja prouzrokuje manje smetnji električnog zračenja i svodi na minimum ulazak volframa i trošenje elektrode.

Procedura:

Nasloniti vrh elektrode na komad, lagano pritisćući. Pritisnuti do kraja tipku plamenika i podignuti elektrodu za 2-3mm nakon nekog vremena kasnije, postizajući tako paljenje luka. Stroj za varenje na početku isporučuje struju I_{LIFT} nakon nekoliko trenutaka se isporučuje namještena struja varenja. Na kraju ciklusa struja se poništava namještenom silaznom rampom.

6.1.2 Varenje TIG DC

Varenje TIG DC prikladno je za sve vrste čelika od ugljika slabo vezanih ili visoko vezanih i za teške metale bakar, nikel, titan i njihove legure.

Za varenje TIG DC csa elektrodom na polu (-) inače se upotrebljava elektroda sa 2% torijuma

(crvena obojena traka) ili elektroda sa 2% Cerijuma (siva obojena traka). Potrebno je asijalno našiljiti elektrodu od volframa sa brusom, vidi FIG. L, pazeci da je vrh savršeno koncentričan kako bi se izbjegle devijacije luka. Vrlo je važno izvršiti brušenje u smjeru dužine elektrode. Ta se operacija ponavlja povremeno ovisno o upotrebi i trošenju elektrode ili kada je ista kontaminirana, oksidirala ili upotrebljena na pogrešan način. Na način rada TIG DC mogući je rad na 2 takta (2T) i 4 takta(4T).

6.1.3 Varenje TIG AC

Ovaj tip varenja omogućuje varenje metala poput aluminijuma i magnezija koji na površini stvaraju zaštitni i izolirajući oksid. Invertirajući polaritet struje varenja moguće je "razbiti" površinski sloj oksida putem mehanizma nazvanog "ioničko prekrivanje pijeskom". Napon je izmjenično pozitivan (EP) i negativan (EN) na elektrodi od volframa. Tijekom faze EP oksid se uklanja sa površine ("čišćenje" ili "dekapiranje") omogućujući stvaranje utora. Tijekom faze EN dolazi do maskalnog termičkog doprinosa na komad koji se vari omogućujući varenje. Mogućnost variranja parametra balance u AC-u omogućava smanjenje vremena struje EP na minimum dajući brže varenje.

Veće vrijednosti balance-a omogućuju brže varenje, dublju penetraciju, koncentriraniji luk, uži utor varenja i ograničeno grijanje elektrode. Manj vrijednosti omogućuju veću čistoću komada koji se vari. Upotreba preniske vrijednosti balance-a dovodi do širenja luka i deoksidiranog dijela, pregrijavanje elektrode sa posljedičnim stvaranjem kugle na vrhu i otežavanje paljenja i usmjeravanja luka. Upotreba pretjerane vrijednosti balance-a doodi do "prljavog" utora varenja sa tamnim inkluzijama.

Tabela (TAB. 4) prikazuje efekte variranja parametara kod varenja AC.

Na način rada TIG AC mogući je rad na 2 takta (2T) i 4 takta(4T).

Ujedno vrijede i navodi koji se odnose na proces varenja.

U tabeli (TAB. 3) su navedeni orijentativni podaci za varenje aluminijuma; vrsta najprikladnije elektrode je elektroda od čistog (traka zelene boje).

6.1.4 Procedura

- Regulirati struju za varenje na željenu vrijednost pomoću ručke; eventualno prilagoditi tijekom varenja stvarnom potrebnom termičkom napajanju.
- Pritisnuti tipku plamenika provjeravajući ispravni protok plina iz plamenika; ako je potrebno tarirati trajanje pre-gas-a i post-gas-a; trajanje ovih faza mora biti regulirano ovisno o radnim uvjetima, a posebno kašnjenje post-gas-a mora biti takvo da omogući na kraju varenja hlađenje elektrode i taljene mase tako da ne dođu u dodir sa atmosferom (oksidacija i kontaminacija).

Način rada TIG sa sekvencom 2T:

- Pritisnom do kraja tipke plamenika (P.T.) pali se luk sa strujom I_{START} . Naknadno struja se pojačava u skladu sa funkcijom POČETNE RAMPE do vrijednosti struje za varenje.
- Za prekidanje varenja otpustiti tipku plamenika i tako prouzročiti postepeno poništavanje struje (ako je uključena funkcija KRAJNJE RAMPE) ili momentalno gašenje luka i zatim post-gas-a.

Način rada TIG sa sekvencom 4T:

- prvi pritisak na tipku pali luk sa strujom I_{START} . Prilikom otpuštanja tipke struja se povećava u skladu sa funkcijom POČETNE RAMPE do vrijednosti struje za varenje; ta se vrijednost održava i kada se otpusti tipku. Kada se ponovno pritisne tipku struja se smanjuje u skladu sa funkcijom KRAJNJA RAMPA I_{END} - A. Ova zadnja se održava do otpuštanja tipke što prekida ciklus varenja i počinje vrijeme post-gas-a. Naprotiv, ako se tijekom funkcije KRAJNJE RAMPE otpušta tipka, ciklus varenja se prekida i počinje vrijeme post-gas-s.

Način rada TIG sa sekvencom 4T i BI-LEVEL:

- prvi pritisak na tipku pali luk sa strujom I_{START} . Prilikom otpuštanja tipke struja se povećava u skladu sa funkcijom POČETNE RAMPE do vrijednosti struje za varenje; ta se vrijednost održava i kada se otpusti tipku. Prilikom svakog ponovnog pritiska tipke (vrijeme koje prođe od pritiska do otpuštanja mora biti kratko) struja će varirati između postavljene vrijednosti kod parametra BI-LEVEL I_1 e vrijednosti glavne struje I_2 .
- Držeći tipku pritisnutom na duže vrijeme, struja se smanjuje u skladu sa funkcijom KRAJNJA RAMPA do I_{END} - A. Ova zadnja se održava do otpuštanja tipke što prekida ciklus varenja i počinje vrijeme post-gas-a. Naprotiv, ako se tijekom funkcije KRAJNJE RAMPE otpušta tipka, ciklus varenja se odmah prekida i počinje vrijeme post-gas-s (FIG.M).

6.2 VARENJE MMA

- Neophodno je u svakom slučaju poštovati napomene proizvođača koje su navedene na pakiranju elektroda koje se koriste i koje se odnose na ispravni polaritet elektroda i optimalnu odgovarajuću struju.
- Struja za varenje mora biti regulirana ovisno o promjeru elektrode koja se koristi i o vrsti spajanja koju se želi postići; indikativno su struje koje se mogu upotrebljavati za razne promjere elektrode sljedeće:

Ø Elektroda (mm)	Struja za varenje (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Potrebno je imati na umu da ovisno o promjeru elektrode biti će upotrebljene visoke vrijednosti struje za varenje na plohi, dok će za okomito varenje i varenje iznad glave morati biti upotrebljena slabija struja.
- Mehaničke osobine varenog spoja određene su, osim intenzitetom odabrane struje, ostalim parametrima varenja kao dužina luka, brzina i položaj vršenja varenja, promjerom i kvalitetom elektroda (za ispravno održavanje držati elektrode zaštićene od vlage u prikladnim pakovanjima ili posudama).
- osobine varenja ovise i o vrijednosti ARC-FORCE (dinamičko ponašanje) stroja za varenje. Taj parametar se može postaviti putem komandne ploče, ili se može postaviti sa daljinskim upravljanjem sa 2 potencijometra.
- Napominjemo da visoke vrijednosti ARC-FORCE daju veće prodiranje i omogućuju varenje u svim položajima sa elektrodama od lužine, niske vrijednosti ARC-FORCE omogućuju mekši luk i bez prskanja sa rutilnim elektrodama.
- Stroj za varenje ujedno ima i uređaje HOT START i ANTI STICK koji omogućavaju lako paljenje i spriječavaju ljepljenje elektrode na komad koji se vari.

6.2.1 Procedura

- Držeći masku ISPRED LICA, protrljati vrh elektrode na dio koji se mora variti vršeći pokret kao da se mora zapaliti šibica; to je najispravniji način za paljenje luka. POZOR: NE SMIJE SE LUPKATI elektrodom na dio koji se vari; mogao bi se oštetiti ovaj otežavajući paljenje luka.
- Čim se upalio luk, pokušati održati udaljenost od dijela koji se vari jednaku promjeru upotrebljene elektrode i održavati tu udaljenost što konstantnije moguće tijekom varenja; potrebno je prisjetiti se da naginjanje elektrode u smjeru napredovanja mora biti oko 20-30 stupnjeva.
- Na kraju kabla za varenje, nagnuti elektrodu lagano prema natrag u odnosu na pravac napredovanja, iznad kratera kako bi se napunio, zatim brzo podignuti elektrodu iz

taljenja kako bi se ugasio luk (ASPEKTI KABLA ZA VARENJE - FIG.N).

7. SERVISIRANJE



POZOR! PRIJE ZAPOČIMANJA RADOVA SERVISIRANJA, POTREBNO JE PROVJERITI DA JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJNE MREŽE.

7.1 REDOVNO SERVISIRANJE

RADOVE REDOVNOG SERVISIRANJA MOŽE IZVRŠITI OPERATER.

7.1.1 SERVISIRANJE Plamenik

- Izbjegavati da se plamenik i njen kabel naslanja na tople dijelove; to bi prouzročilo taljenje izolacijskih materijala i oštetilo plamenik.
- Povremeno provjeriti nepropusnost cijevi i plinskih priključaka.
- Pažljivo spojiti hvataljku za držanje elektrode, osovinu za držanje hvataljke sa odabranim promjerom elektrode kako bi se izbjeglo pregrijavanje, neispravna difuzija plina i neispravan rad.
- Provjeriti, prije svake upotrebe, stanje trošenosti i ispravnost postavljanja krajnjih dijelova plamenika: prskalice, elektrode, hvataljke za držanje elektrode, difuzora plina.

7.2 IZVANREDNO SERVISIRANJE

RADNJE IZVANREDNOG SERVISIRANJA MOŽE VRŠITI ISKLJUČIVO ISKUSNO ILI KVALIFICIRANO OSOBLJE ELEKTRO-MEHANIČKE STRUKE, POŠTIVAJUĆI TEHNIČKU NORMU IEC/EN 60974-4.



POZOR! PRIJE UKLANJANJA OKLOPA STROJA ZA VARENJE I POČIMANJA RADOVA U UNUTARNJEM DIJELU STROJA POTREBNO JE PROVJERITI DA JE STROJ UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJNE MREŽE.

Eventualne provjere izvršene pod naponom unutar stroja za varenje mogu prouzročiti teški strujni udar uslijed izravnog dodira sa dijelovima pod naponom i/ili ozljede prouzročene uslijed izravnog dodira sa dijelovima u pokretu.

- Povremeno ali u svakom slučaju često, ovisno o upotrebi i prašnjavosti prostorije, provjeriti unutrašnjost stroja za varenje i ukloniti prašinu koja se položila na elektronska sučelja vrlo mekanom četkom ili prikladnim rastvorim sredstvima.
- Tom prilikom potrebno je i provjeriti da su električni priključci prikladno zategnuti i da su kablovi prikladno izolirani.
- Nakon tih provjera potrebno je ponovno postaviti oklop stroja, jako zatežući vijke.
- Potrebno je apsolutno izbjegavati varenje sa otvorenim strojem za varenje.
- Nakon servisiranja ili popravljivanja, ponovno osposobiti spojeve i kablove kao što su bili u početku, pazeci da isti ne dođu u dodir sa dijelovima u pokretu ili sa dijelovima koji mogu postići visoku temperaturu. Spojiti trakom sve sprovodnike kao što su bili prije, pazeci da su spojevi primarnog transformatora pod visokim naponom odvojeni od spojeva sekundarnih transformatora pod niskim naponom.
- Upotrijebiti sve originalne ronđele i vijke za zatvaranje kućišta.

8. POTRAGA ZA KVAROVIMA

U SLUČAJU NEISPRAVNOG RADA, I PRIJE VRŠENJA SISTEMATSKIH PROVJERA ILI PRIJE OBRACUNJA VAŠEM CENRU ZA SERVISIRANJE, PROVJERITI:

- Da je struja za varenje, regulirana putem potencijometra sa ljestvicom u amperima, prikladna za promjer ili vrstu upotrebljene elektrode.
- Da je sa općom sklopkom na "ON", odgovarajuća lampa uključena; u protivnom nepravilnost se nalazi inače u liniji napajanja (kablovi, utikač i/ili utičnica, osigurači, itd.).
- Da nije uključen žuti led koji signalizira uključivanje termičke sigurnosti u slučaju previsokog ili preniskog napona ili kratkog spoja.
- Provjeriti da se poštuva odnos nominalnog prekidanja; u slučaju uključjenja termostatske zaštite pričeka prirodno hlađenje stroja, provjeriti funkcionalnost ventilatora.
- Provjeriti napon linije: ako je vrijednost previsoka ili preniska stroj ostaje blokiran.
- Provjeriti da nema kratkih spojeva na izlazu stroja; u tom slučaju ukloniti nepravilnosti.
- Da su priključci kruga varenja izvršeni ispravno, a posebno da je hvataljka kabla uzemljenja stvarno povezana sa dijelom i bez prisutnosti izolacijskih materijala (npr. boje).
- Da je upotrebljen zaštitni plin ispravan (Argon 99.5%) i u ispravnoj količini.

	str.		str.
1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPAWANIA ŁUKOWEGO.....	76	5.4.1 Spawanie metodą TIG.....	79
2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS.....	77	5.4.2 Spawanie metodą MMA.....	79
2.1 WPROWADZENIE.....	77	6. SPAWANIE: OPIS PROCESU.....	80
2.2 AKCESORIA NA ŻĄDANIE.....	77	6.1 SPAWANIE TIG.....	80
3. DANE TECHNICZNE.....	77	6.1.1 Zajrzenie HF i LIFT.....	80
3.1 TABLICZKA ZNAMIONOWA.....	77	6.1.2 Spawanie metodą TIG DC.....	80
3.2 POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE.....	77	6.1.3 Spawanie metodą TIG AC.....	80
4. OPIS SPAWARKI.....	77	6.1.4 Proces spawania.....	80
4.1 SCHEMAT BLOKOWY.....	77	6.2 SPAWANIE METODĄ MMA.....	80
4.2 URZĄDZENIA KONTROLI, REGULACJI I PODŁĄCZENIA.....	77	6.2.1 Proces spawania.....	80
4.2.1 Panel tylny (RYS. C).....	77	7. KONSERWACJA.....	80
4.2.2 Panel przedni RYS. D1.....	77	7.1 RUTYNOWA KONSERWACJA.....	80
4.2.3 Panel przedni RYS. D2.....	78	7.1.1 KONSERWACJA UCHWYTU SPAWALNICZEGO.....	80
4.3 ZACHOWYWANIE I PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH.....	79	7.2 NADZWYCZAJNA KONSERWACJA.....	81
4.4 Tryb WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA Systemu chłodzenia wodnego G.R.A. (jeżeli przewidziany).....	79	8. WYSZUKIWANIE USTEREK.....	81
5. INSTALACJA.....	79		
5.1 PRZYGOTOWANIE.....	79		
5.1.1 Montaż przewodu powrotnego-zacisk kleszczowy (RYS. E).....	79		
5.1.2 Montaż przewodu spawania-uchwyt elektrody (RYS. F).....	79		
5.2 USTAWIENIE SPAWARKI.....	79		
5.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI.....	79		
5.3.1 Wtyczka i gniazdo.....	79		
5.4 PODŁĄCZENIA OBWODU SPAWANIA.....	79		

SPAWARKI INWERTEROWE PRZEZNACZONE DO SPAWANIA METODĄ TIG I METODĄ MMA, PRZEWDZIANE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO I PROFESJONALNEGO.

Uwaga: W dalszej części niniejszej instrukcji używany jest termin "spawarka".

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPAWANIA ŁUKOWEGO

Operator powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego używania spawarki, jak również poinformowany o zagrożeniach związanych z procesami spawania łukowego, odpowiednich środkach ochronnych oraz procedurach awaryjnych.

(Odwołaj się również do normy "EN 60974-9: Sprzęt do spawania łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie").



- Unikać bezpośrednich kontaktów z obwodem spawania; w niektórych okolicznościach napięcie jałowe wytwarzane przez generator może być niebezpieczne.
- Podłączanie przewodów spawalniczych, operacje mające na celu kontrolę oraz naprawa powinny być wykonane po wyłączeniu spawarki i odłączeniu zasilania urządzenia.
- Przed wymianą zużytych elementów uchwytu spawalniczego należy wyłączyć spawarkę i odłączyć zasilanie.
- Wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Spawarkę należy podłączyć wyłącznie do układu zasilania wyposażonego w uzziemiony przewód neutralny.
- Upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do uzziemienia ochronnego.
- Nie używać spawarki w środowisku wilgotnym lub mokrym lub też podczas padającego deszczu.
- Nie używać kabli z uszkodzoną izolacją lub poluzowanymi połączeniami.



- Nie spawać pojemników, kontenitorów lub przewodów rurowych, które zawierają lub zawierają ciekłe lub gazowe substancje łatwopalne.
- Nie stosować rozpuszczalników chlorowanych do materiałów czystych i nie przechowywać w ich pobliżu.
- Nie spawać zbiorników pod ciśnieniem.
- Usunąć z obszaru pracy wszelkie substancje łatwopalne (np. drewno, papier, szmaty, itp.).
- Upewnić się, czy w pobliżu łuku jest odpowiednia wentylacja powietrza lub czy znajdują się odpowiednie środki służące do usuwania oparów spawalniczych; należy systematycznie sprawdzać, aby ocenić granice działania oparów spawalniczych w zależności od ich składu, stężenia i czasu trwania samego procesu spawania.
- Przechowywać butlę z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznych (jeżeli używana).



- Zastosuj odpowiednią izolację elektryczną pomiędzy uchwytem spawalniczym, spawanym przedmiotem i ewentualnymi uzziemionymi częściami metalowymi, które znajdują się w pobliżu (są dostępne).
W tym celu należy nosić rękawice, obuwie ochronne, nakrycie głowy i odzież ochronną przewidzianą do tego celu oraz stosować pomosty lub chodniki izolacyjne.
- Chronić zawsze oczy przy pomocy specjalnych filtrów zgodnych z normą UNI EN 169 lub UNI EN 379, zamontowanych na maskach lub przyłbicach spawalniczych zgodnych z normą UNI EN 175.
Noś odpowiednią odzież ognioodporną (zgodną z normą UNI EN 11611) oraz rękawice spawalnicze (zgodne z normą UNI EN 12477), zapobiegając narażeniu skóry na działanie promieniowania nadfioletowego i podczerwonego wytwarzanych przez łuk; rozszerz zabezpieczenie na inne osoby znajdujące się w pobliżu łuku za pomocą osłon lub zasłon nieodbijających.
- Hałaśliwość: Jeżeli w wyniku szczególnie intensywnych operacji spawania zostanie stwierdzony poziom codziennego narażenia osobistego (LEPd) równy lub wyższy od 85 db(A), należy obowiązkowo zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej (Tab. 1).



OLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE

Prąd elektryczny, który przepływa przez jakikolwiek przewód wytwarza zlokalizowane pola elektryczne i magnetyczne (EMF). Prąd spawania wytwarza pole EMF w pobliżu obwodu spawania i spawarki.

Pola elektromagnetyczne mogą zakłócać funkcjonowanie niektórych aparatów medycznych (na przykład urządzenia wspomagające pracę serca, aparaty aparatury, protezy metalowe, itp.).

Należy zastosować odpowiednie środki ochronne w stosunku do osób stosujących te urządzenia. Na przykład zakazać dostępu do strefy używania spawarki lub oszacować indywidualne zagrożenie dla spawaczy.

Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardów technicznych produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych. Nie jest gwarantowana zgodność z podstawowymi wymogami dotyczącymi ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne w otoczeniu domowym.

Każdy operator musi przestrzegać opisanych niżej zasad w celu zredukowania do minimum narażenia na pola EMF obwodu spawania:

- dosunąć do siebie przewody spawalnicze. Przymocować je taśmą klejącą, o ile to możliwe;
- zwracać uwagę, aby głowa i tułów znajdowały się najdalej możliwie od obwodu spawania;
- nie owijać nigdy przewodów spawalniczych wokół przedmiotów metalowych lub wokół siebie;
- nie spawać podczas przebywania w zasięgu obwodu spawania;
- zwracać uwagę, aby oba przewody spawalnicze znajdowały się z tej samej strony ciała;
- podłączyć przewód powrotny prądu spawania do spawanego przedmiotu, najbliżej jak tylko jest to możliwe do spawanego złącza;
- nie spawać w pobliżu spawarki;
- każdy operator musi przestrzegać minimalnych odległości, jak wskazano w karcie danych EMF;
- odległość od źródła EMF w punkcie, powyżej której narażenie nie przekracza 20% minimalnej wartości dozwolonej: $d = 65 \text{ cm}$.



- Aparatura klasy A:
Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardu technicznego produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w pomieszczeniach przemysłowych i w celach profesjonalnych. Nie jest gwarantowana zgodność z wymogami dotyczącymi pola elektromagnetycznego w budynkach domowych oraz w tych, które są połączone bezpośrednio do sieci zasilającej niskim napięciem budynki przeznaczone do użytku domowego.



! DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **OPERACJE SPAWANIA:**
 - W otoczeniu o zwiększonym zagrożeniu szoku elektrycznego;
 - W miejscach granicznych;
 - W obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- **NALEŻY** zapobiegawczo poddawać ocenie "Odpowiedzialnego fachowca" i wykonywać zawsze w obecności innych osób przeszkolonych do interwencji w przypadku awarii.
- **MUSZA** być stosowane techniczne środki zabezpieczające opisane w punktach 7.10; A.8; A.10. normy „EN 60974-9: Sprzęt do spawania łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie”.
- **ZABRANIA SIĘ** spawania operatorom znajdującym się nad podłożem, z wyjątkiem ewentualnych przypadków zastosowania platform bezpieczeństwa.
- **NAPIĘCIE POMIĘDZY UCHWYTAMI ELEKTROD LUB UCHWYTAMI SPAWALNICZYMI:** podczas pracy z większą ilością spawarek na jednym przedmiocie lub na kilku przedmiotach połączonych elektrycznie może powstawać niebezpieczna suma napięć jałowych pomiędzy dwoma różnymi uchwytami elektrody lub uchwytami spawalniczymi, o wartości mogącej osiągać podwójną wartość graniczną dopuszczalną.
Doświadczony koordynator musi wykonać pomiary z zastosowaniem odpowiednich środków, aby określić czy istnieje zagrożenie i czy mogą zostać zastosowane

odpowiednie środki ochrony, jak podano w punkcie 7.9 normy „EN 60974-9: Sprzęt do spawania łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie”.



POZOSTAŁE ZAGROŻENIA

- **NIEWŁAŚCIWE UŻYWANIE:** używanie spawarki do jakiegokolwiek obróbki odmiennej od przewidzianej jest niebezpieczne (np. rozmrażanie przewodów rurowych instalacji wodnej).

2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS

2.1 WPROWADZENIE

Niniejsza spawarka jest źródłem prądu przeznaczonym do spawania łukowego, zrealizowanym specjalnie do spawania elektrod otulonych (rutylowe, kwasowe, zasadowe) metodą TIG (DC) (AC/DC), z zajarzeniem HF lub LIFT oraz do spawania metodą MMA.

Specyficzne parametry tej spawarki (INWERTEROWA), takie jak prędkość oraz ciśnienie regulacji powodują, że jakość spawania jest bardzo wysoka.

Regulacja systemu "inverter" na wejściu linii zasilania (pierwotny) powoduje ponadto drastyczną redukcję objętości zarówno transformatora jak i reaktancji, umożliwiając skonstruowanie spawarki o objętości i wadze ekstremalnie umiarkowanych, podkreślając zalety łatwej obsługi i przenośności.

2.2 AKCESORIA NA ŻĄDANIE

- Zestaw do spawania metodą MMA.
- Zestaw do spawania metodą TIG.
- Adapter do butli gazowej Argon.
- Reduktor ciśnienia.
- Uchwyt spawalniczy TIG.
- Maski spawalnicze samościemniające: z filtrem stałym lub regulowanym.
- Przewód powrotny prądu spawania z zaciskiem uziemiającym.
- Zdalne sterowanie w trybie ręcznym na 1 potencjometr.
- Zdalne sterowanie w trybie ręcznym na 2 potencjometry.
- Zdalne sterowanie za pomocą pedału.
- Złączka gazowa i przewód rurowy przepływu gazu umożliwiający podłączenie do butli z Argonem.

3. DANE TECHNICZNE

3.1 TABLICZKA ZNAMIONOWA

Główne dane dotyczące zastosowania i wydajności spawarki podane są na tabliczce parametrów, o następującym znaczeniu:

Rys. A

- 1- Norma EUROPEJSKA dotycząca bezpieczeństwa i produkcji urządzeń do spawania łukowego.
- 2- Nazwa i adres producenta.
- 3- Nazwa modelu.
- 4- Symbol wewnętrznej struktury spawarki.
- 5- Symbol wybranego procesu spawania.
- 6- Symbol S: wskazuje, że spawanie może być wykonywane w środowisku o zwiększonym zagrożeniu szoku elektrycznego (np. w pobliżu większych skupisk metalu).
- 7- Symbol linii zasilania:
 - 1~: napięcie przemienne jednofazowe;
 - 3~: napięcie przemienne trójfazowe.
- 8- Stopień zabezpieczenia obudowy.
- 9- Dane charakterystyczne dla linii zasilania:
 - U_0 : Przemienne napięcie i częstotliwość zasilania spawarki (granice dopuszczalne $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maksymalny prąd pochłonięty przez linię.
 - I_{eff} : Rzeczywisty prąd zasilania.
- 10- Wydajność obwodu spawania:
 - U_0 : maksymalne napięcie jałowe (obwód spawania otwarty).
 - I_2/U_2 : Prąd i odpowiednie napięcie znormalizowane, które mogą być wytwarzane przez spawarkę podczas procesu spawania.
 - X: Cykl pracy: wskazuje czas, podczas którego spawarka może wytwarzać odpowiednią ilość prądu (ta sama kolumna). Wyrażone w %, na podstawie cyklu 10-minutowego (np. 60% = 6 minut pracy, 4 minuty przerwy; i tak dalej).
W przypadku, gdy zostaną przekroczone współczynniki wykorzystania (odczytane z tabliczki i dotyczące temp. 40°C otoczenia) następuje zadziałanie zabezpieczenia termicznego (spawarka pozostanie w położeniu stand-by dopóki jej temperatura nie powróci do dopuszczalnych granic).
 - A/V-A/V: Wskazuje gamę regulacji prądu spawania (minimalny - maksymalny) przy odpowiednim napięciu łuku.
- 11- Numer części dla identyfikacji spawarki (niezbędny dla pogotowia technicznego, zamówienia części zamiennych i badania pochodzenia produktu).
- 12- : Wartość bezpieczników z opóźnionym działaniem, które należy przewidzieć w celu zabezpieczenia linii.
- 13- Symbole dotyczące norm bezpieczeństwa, których znaczenie podano w paragrafie 1 "Ogólne bezpieczeństwo podczas spawania łukowego".

Uwaga: Na tabliczce podane jest przykładowe znaczenie symboli i cyfr; dokładne wartości danych technicznych posiadanej spawarki należy odczytać bezpośrednio na tabliczce znajdującej się na spawarce.

3.2 POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE

- **SPAWARKA:** patrz tabela 1 (TAB.1).
 - **UCHWYT SPAWALNICZY:** patrz tabela 2 (TAB.2).
- Ciężar spawarki podany jest w tabeli 1 (TAB.1).

4. OPIS SPAWARKI

4.1 SCHEMAT BLOKOWY

Spawarka składa się zasadniczo z modułów mocy, wykonanych na obwodach drukowanych i optymalizowanych w celu uzyskania maksymalnej niezawodności oraz zredukowanej konserwacji.

Spawarka jest sterowana przez mikroprocesor, za pomocą którego można ustawić większą ilość parametrów, umożliwiających optymalne spawanie każdego materiału w każdych warunkach. Aby w pełni wykorzystać parametry urządzenia należy jednakże znać jego możliwości operacyjne.

Opis (RYS. B)

- 1- Wejście jednofazowej linii zasilania, zespół prostownika i kondensatory wyrównawcze.
- 2- Mostek tranzystorów (IGBT) i sterowniki; zamienia napięcie linii na napięcie przemienne o wysokiej częstotliwości oraz wykonuje regulację mocy, w zależności od żądanego prądu/napięcia spawania.
- 3- Transformator o wysokiej częstotliwości: uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem przetwarzanym z bloku 2; posiada ono funkcję przystosowania napięcia i prądu do wartości niezbędnych dla procesu spawania łukowego i jednocześnie galwanicznego izolowania obwodu spawania od linii zasilania.
- 4- Mostek prostujący wtórny, z indukcyjnością wyrównawczą: zamienia napięcie / prąd przemienny, dostarczany przez uzwojenie wtórne na prąd / napięcie stałe o niskim

falowaniu.

- 5- **Mostek tranzystorów (IGBT) i sterowniki;** zamienia prąd wyjściowy na prąd wtórny z DC na AC podczas spawania metodą TIG AC (jeżeli występują).
- 6- **Elektroniczny układ sterowania i regulacji;** bezwzględnie steruje wartością prądu spawania i porównuje ją z wartością ustawioną przez operatora; zmienia impulsy sterowania sterowników IGBT, które dokonują regulacji.
- 7- **Logika sterowania funkcjonowania spawarki;** ustawia cykle spawania, steruje siłownikami, nadzoruje układy bezpieczeństwa.
- 8- **Panel służący do ustawiania i wyświetlania parametrów oraz trybów funkcjonowania.**
- 9- **Generator zajarzenia bezdotykowego HF** (jeżeli występują).
- 10- **Elektrozawór gazu ochronnego EV.**
- 11- **Wentylator chłodzący spawarkę.**
- 12- **Zdalna regulacja.**

4.2 URZĄDZENIA KONTROLI, REGULACJI I PODŁĄCZENIA

4.2.1 Panel tylny (RYS. C)

- 1- Kabel zasilający (2P + P.E) (1~) lub (3P + P.E) (3~).
- 2- Włącznik główny O/OFF - I/O.N.
- 3- Złączka umożliwiająca podłączenie przewodu gazu (reduktor ciśnienia butla - spawarka).
- 4- Łącznik umożliwiający zdalne sterowanie:
W spawarce można zastosować różne rodzaje sterowania, wykorzystując odpowiedni przełącznik 14-biegunowy znajdujący się z tyłu urządzenia. Każda spawarka będzie automatycznie rozpoznawana co umożliwi regulację następujących parametrów:
 - **Zdalne sterowanie za pomocą potencjometru:** obracając pokrętkę potencjometru zmienia się główny prąd z minimalnego na maksymalny bezwzględny. Regulacja prądu głównego jest wyłączna i należy do zdalnego sterowania.
 - **Zdalne sterowanie za pomocą pedału:** wartość prądu określona jest przez położenie pedału (od minimalnej do maksymalnej ustawionej na głównym potencjometrze). W trybie TIG 2-TAKTOWY, wciśnięcie pedału działa jako polecenie start dla urządzenia w zastępstwie przycisku na uchwycie spawalniczym (jeżeli przewidziany).
 - **Zdalne sterowanie na dwa potencjometry:** pierwszy potencjometr reguluje prąd główny. Drugi potencjometr reguluje inny parametr, którego wartość zależy od uaktywnionej metody spawania. Obrócenie potencjometru powoduje wyświetlenie parametru, który ulega zmianie (nie może już być sterowany pokrętką, znajdującą się na panelu). Znaczenie drugiego potencjometra jest następujące: ARC FORCE w trybie spawania MMA i RAMPA KOŃCOWA w trybie TIG.
 - **Sterownik dla uchwytów spawalniczych TIG z potencjometrem (jeżeli przewidziany):** sterownik TIG umożliwia regulację prądu przy użyciu uchwytu spawalniczego z potencjometrem.

4.2.2 Panel przedni RYS. D1


- 1- Szybkozłączka dodatnia (+) do podłączenia przewodu spawalniczego.
- 2- Szybkozłączka ujemna (-) do podłączenia przewodu spawalniczego.
- 3- Łącznik umożliwiający podłączenie kabla do przycisku uchwytu spawalniczego.
- 4- Złączka umożliwiająca podłączenie rury gazu uchwytu spawalniczego TIG.
- 5- Panel sterujący.
- 6- Przyciski wyboru trybów spawania:
 - 6a **ZDALNE STEROWANIE**
Umożliwia zdalne sterowanie parametrami spawania.
 - 6b **MMA-TIG LIFT**
Tryb funkcjonowania: spawanie elektrodą otuloną (MMA) i spawanie metodą TIG, z kontaktowym zajarzeniem łuku (TIG LIFT).
- 7- **Przycisk wyboru ustawianych parametrów spawania.** Przycisk umożliwia ustawienie parametru regulowanego pokrętką enkodera (8);

wartość i jednostka miary są wyświetlane odpowiednio na wyświetlaczu (10) i przy pomocy diody (9).

N.B.: Ustawienie parametrów jest dowolne. Istnieją jednakże kombinacje wartości, które nie posiadają żadnego znaczenia praktycznego dla spawania; w tym przypadku spawarka może nie funkcjonować prawidłowo.


N.B.: PRZYWRACANIE WSZYSTKICH PARAMETRÓW DOMYŚLNYCH (RESET)
Wcisnąć przycisk (7) podczas włączania urządzenia, następuje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich parametrów spawania.

7a **HOT START**

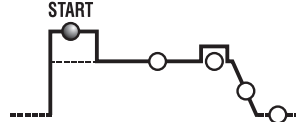


W trybie spawania MMA reprezentuje przetężenie początkowe "HOT START" (regulacja 0÷100), na wyświetlaczu jest wyświetlany procentowy wzrost prądu spawania w stosunku do ustawionej wartości. Ta regulacja ułatwia rozpoczęcie spawania.

 7b **PRĄD GŁÓWNY (I₂)**




W trybach TIG i MMA reprezentuje wartość prądu spawania mierzoną w amperach.

7c **ARC-FORCE**

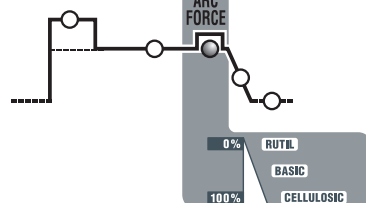


W trybie spawania MMA reprezentuje przetężenie dynamiczne "ARC-FORCE" (regulacja 0÷100%), na wyświetlaczu jest wyświetlany procentowy wzrost prądu

 spawania w stosunku do wartości ustawionej wstępnie. Ta regulacja poprawia płynność spawania i zapobiega przyklejaniu się elektrody do spawanego przedmiotu oraz umożliwia zastosowanie różnych rodzajów elektrod.



 W trybie spawania TIG reprezentuje czas trwania rampy końcowej (regulacja 0.1÷10sek.); zapobiega powstawaniu krateru końcowego ściegu spawalniczego (od I₂ do 0).



W trybie TIG reprezentuje czas trwania opóźnienia wypływu gazu (postgas) wyrażony w sekundach (regulacja OFF, 0.1÷10sek.); chroni elektrodę i jeziorko spawalnicze przed utlenianiem.

- 8- Pokrętko enkodera umożliwiające ustawianie parametrów spawania, które można wybierać z pomocą przycisku (7).
- 9- Dioda czerwona - wskazuje jednostkę miary.
- 10- Wyświetlacz alfanumeryczny.
- 11- **DIODA sygnalizująca ALARM (urządzenie jest zablokowane).**
Reset następuje automatycznie po usunięciu przyczyny alarmu. Wiadomości alarmu wyświetlone na wyświetlaczu (10):
 - "A. 1" : zadziałanie zabezpieczenia termicznego obwodu pierwotnego.
 - "A. 2" : zadziałanie zabezpieczenia termicznego obwodu wtórnego.
 - "A. 3" : zadziałanie zabezpieczenia linii zasilania przed przepięciem.
 - "A. 4" : zadziałanie zabezpieczenia linii zasilania przed zbyt niskim napięciem.
 - "A. 5" : zadziałanie zabezpieczenia pierwotnego przed przegrzaniem.
 - "A. 6" : zadziałanie zabezpieczenia w wyniku braku fazy linii zasilania.
 - "A. 7" : nadmierne gromadzenie pyłu wewnątrz spawarki, reset następuje poprzez:
 - wyczyszczenie wnętrza urządzenia;
 - wciśnięcie przycisku na wyświetlaczu panelu sterującego.
 - "A. 8" : Napięcie pomocnicze poza zakresem.
 Po wyłączeniu spawarki może pozostawać wyświetlony przez kilka sekund napis „OFF”.

N.B.: ZACHOWYWANIE I WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Przy każdym włączeniu alarmu następuje zachowanie ustawień urządzenia. Jest możliwe przywołanie ostatnich 10 alarmów w następujący sposób: Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk (6a) "ZDALNE STEROWANIE". Na wyświetlaczu wyświetli się napis "AY.X", gdzie "Y" wskazuje numer alarmu (A0 najnowszy, A9 najstarszy), natomiast "X" wskazuje rodzaj zarejestrowanego alarmu (od 1 do 8, patrz AY.1 ... AY.8).

- 12- Dioda zielona - moc włączona.

4.2.3 Panel przedni RYS. D2

- 1- Szybkozłazka dodatnia (+) do podłączenia przewodu spawalniczego.
- 2- Szybkozłazka ujemna (-) do podłączenia przewodu spawalniczego.
- 3- Sterownik do podłączenia przewodu przycisku uchwytu spawalniczego TIG (RYS. D2-a) i sterownika TIG (RYS. D2-b).
- 4- Złazka umożliwiająca podłączenie rury gazu uchwytu spawalniczego TIG.
- 5- Panel sterujący.
- 6- Przyciski wyboru trybów spawania:

6a ZDALNE STEROWANIE



 
Umożliwia zdalne sterowanie parametrami spawania.

6b TIG - MMA



Tryb funkcjonowania: spawanie elektrodą otuloną (MMA), spawanie metodą TIG z kontaktowym zajarzeniem łuku o wysokiej częstotliwości (TIG LIFT) oraz spawanie metodą TIG z kontaktowym zajarzeniem łuku (TIG LIFT).

6c AC/DC



Podczas spawania metodą TIG umożliwia wybór pomiędzy spawaniem prądem stałym (DC) oraz spawaniem prądem przemiennym (AC), (funkcja występująca wyłącznie w modelach AC/DC).

6d 2T - 4T - SPOT



W trybie spawania TIG umożliwia wybranie pomiędzy sterowaniem 2 taktowym, 4 taktowym lub z przełącznikiem czasowym spawania punktowego (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



W trybie TIG umożliwia wybranie pomiędzy procesem spawania prądem pulsującym, pulsującym predefiniowanym lub bi-level. Zgaszonym diodom odpowiada standardowy proces spawania.

7- Przycisk wyboru ustawianych parametrów spawania.

Przycisk umożliwia ustawienie parametru regulowanego pokrętkiem enkodera (9);

 
wartość i jednostka miary są wyświetlane odpowiednio na wyświetlaczu (10) i przy pomocy diody (11).

N.B.: Ustawienie parametrów jest dowolne. Istnieją jednakże kombinacje wartości, które nie posiadają żadnego znaczenia praktycznego dla spawania; w tym przypadku spawarka może nie funkcjonować prawidłowo.

N.B.: PRZYWRACANIE WSZYSTKICH PARAMETRÓW DOMYŚLNYCH (RESET)


Wcisnąc jednocześnie przyciski (8) podczas włączania urządzenia następuje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich parametrów spawania.

7a PRE-GAS



W trybie TIG/HF reprezentuje czas trwania funkcji PRE-GAS (wyrzucenie gazu) w sekundach (regulacja od OFF, 0.1÷10 sek.). Ułatwia rozpoczęcie procesu spawania.

 7b PRĄD POCZĄTKOWY (I_{START})




W trybie TIG 2 taktowym i SPOT reprezentuje prąd początkowy I_s utrzymywany przez cały czas, w ciągu którego pozostanie wciśnięty przycisk uchwytu spawalniczego (regulacja w amperach).

W trybie TIG 4 taktowym reprezentuje prąd początkowy I_s utrzymywany przez cały czas, w ciągu którego przycisk uchwytu spawalniczego pozostawał wciśnięty, (regulacja w amperach).

W trybie MMA reprezentuje przetężenie dynamiczne "HOT START" (regulacja 0÷100%). Na wyświetlaczu wyświetlany jest procentowy wzrost prądu spawania w stosunku do wartości ustawionej wstępnie. Ta regulacja poprawia płynność spawania.

 
7c RAMPA POCZĄTKOWA (t_{START})



W trybie TIG reprezentuje czas trwania rampy początkowej prądu (od I_s do I₂) (regulacja 0.1÷10sek.). Przy wyłączeniu (OFF) rampa nie występuje.


Parametry I_{START} i t_{START} mogą być używane również z zastosowaniem wyłącznika nożnego, jednakże ich regulacja musi być wykonywana przed jego włączeniem.

 7d PRĄD GŁÓWNY (I₂)



W trybach TIG AC/DC i MMA reprezentuje prąd wyjściowy I₂. W trybie PULSUJĄCYM i Bi-LEVEL jest prądem na najwyższym poziomie (maksymalny). Ten parametr jest mierzony w amperach.

 
7e PRĄD BAZOWY - ARC FORCE



W trybie TIG 4 taktowym, Bi-LEVEL i PULSUJĄCYM, I₁ reprezentuje wartość prądu, który może występować podczas spawania na przemian z prądem głównym I₂. Wartość jest wyrażona w amperach.


W trybie spawania MMA reprezentuje przetężenie dynamiczne "ARC-FORCE" (regulacja 0÷100%), na wyświetlaczu jest wyświetlany procentowy wzrost prądu spawania w stosunku do wartości ustawionej wstępnie. Ta regulacja poprawia płynność spawania i zapobiega przyklejaniu się elektrody do spawanego przedmiotu.

 7f CZĘSTOTLIWOŚĆ




W trybie TIG PULSUJĄCY reprezentuje częstotliwość pulsowania. W modelach AC/DC, w trybie TIG AC (z wyłączonym pulsowaniem), reprezentuje częstotliwość prądu spawania.

 7g BALANCE




W trybie TIG PULSUJĄCY reprezentuje stosunek (procentowy) czasu, w ciągu którego prąd znajduje się na wyższym poziomie (prąd główny spawania) do całkowitego okresu pulsowania. Ponadto w modelach AC/DC, w trybie TIG AC (z wyłączonym pulsowaniem) parametr wskazuje stosunek czasu przepływu prądu dodatniego do czasu przepływu prądu ujemnego; jeżeli wartość tego parametru jest ujemna, uzyskuje się większe nagrzewanie i wnikanie w detal, jeżeli wartość parametru jest dodatnia, uzyskuje się większą czystość powierzchni i większe nagrzewanie elektrody, jeśli natomiast wartość parametru jest zerowa uzyskiwana jest równowaga pomiędzy prądem ujemnym i dodatnim w okresie o częstotliwości AC. (TAB. 4).

 7h CZAS FUNKCJI SPOT




W trybie TIG (SPOT) reprezentuje czas trwania spawania (regulacja 0.1÷10sek.).

 7k RAMPA KOŃCOWA (t_{END})



W trybie TIG reprezentuje czas trwania rampy końcowej prądu (od I₂ do I_e) (regulacja 0.1÷10sek.). Przy wyłączeniu (OFF) rampa nie występuje.

 
7l PRĄD KOŃCOWY (I_{END})



W trybie TIG 2 taktowym reprezentuje prąd końcowy I_e, wyłącznie, jeśli RAMPA KOŃCOWA (7k) jest ustawiona na wartość większą od zera (>0.1 sek.).

W trybie TIG 4 taktowym reprezentuje prąd końcowy I_e utrzymywany przez cały czas, w ciągu którego przycisk uchwytu spawalniczego będzie wciśnięty. Wielkości są wyrażone w amperach.

 7m **POSTGAS**



W trybie TIG reprezentuje czas trwania POSTGAS (opóźnienie wypływu gazu) wyrażony w sekundach, (regulacja OFF, 0.1÷10sek.); chroni elektrodę i jeziorko spawalnicze przed utlenianiem.

7n **PODGRZEWANIE WSTĘPNE ELEKTRODY**



W trybie spawania TIG, AC reprezentuje wartość iloczynu prądu * czas podgrzewania wstępnego elektrody wolframowej przy zajarzeniu łuku.

8- JOB



Przyciski "RECALL" i "SAVE" umożliwiające przywoływanie i zachowywanie programów spersonalizowanych.

9- Pokrętko enkodera umożliwiające ustawianie parametrów spawania, które można wybierać z pomocą przycisku (7).

10- Wyświetlacz alfanumeryczny.

11- Dioda czerwona - wskazuje jednostkę miary.

12- Dioda zielona - moc włączona.

13- **DIODA sygnalizująca ALARM (urządzenie jest zablokowane).**

Reset następuje automatycznie po usunięciu przyczyny alarmu.

Wiadomości alarmu wyświetlone na wyświetlaczu (10):

- "A. 1" : zadziałanie zabezpieczenia termicznego obwodu pierwotnego.
- "A. 2" : zadziałanie zabezpieczenia termicznego obwodu wtórnego.
- "A. 3" : zadziałanie zabezpieczenia linii zasilania przed przepięciem.
- "A. 4" : zadziałanie zabezpieczenia linii zasilania przed zbyt niskim napięciem.
- "A. 5" : zadziałanie zabezpieczenia pierwotnego przed przegrzaniem.
- "A. 6" : zadziałanie zabezpieczenia w wyniku braku fazy linii zasilania.
- "A. 7" : nadmierne gromadzenie pyłu wewnątrz spawarki, reset następuje poprzez:
 - wyczyszczenie wnętrza urządzenia;
 - wciśnięcie przycisku na wyświetlaczu panelu sterującego.
- "A. 8" : Napięcie pomocnicze poza zakresem.
- "A. 9" : zadziałanie zabezpieczenia przed zbyt niskim ciśnieniem w obwodzie chłodzenia wodnego uchwytu spawalniczego. Reset nie następuje w trybie automatycznym.

Po wyłączeniu spawarki może pozostać wyświetlony przez kilka sekund napis „OFF”.

N.B.: ZACHOWYWANIE I WYŚWIETLANIE ALARMÓW

Przy każdym włączeniu alarmu następuje zachowanie ustawień urządzenia. Jest możliwe przywołanie ostatnich 10 alarmów w następujący sposób:

Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk (6a) "ZDALNE STEROWANIE". Na wyświetlaczu wyświetli się napis "AY.X", gdzie "Y" wskazuje numer alarmu (A0 najnowszy, A9 najstarszy), natomiast "X" wskazuje rodzaj zarejestrowanego alarmu (od 1 do 9, patrz AY.1 ... AY.9).

4.3 ZACHOWYWANIE I PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH

Wprowadzenie

Spawarka umożliwia zachowywanie (SAVE) spersonalizowanych programów spawania, które dotyczą zestawu parametrów obowiązujących dla określonego rodzaju spawania. Każdy program spersonalizowany może zostać przywołany (RECALL) w każdej chwili, oddając w ten sposób do dyspozycji użytkownika spawarkę "gotową do użytku", przeznaczoną do specyficznego rodzaju spawania uprzednio zoptymalizowanego. Spawarka umożliwia zachowywanie do 9 programów spersonalizowanych.

Procedura zachowywania (SAVE)

Po optymalnym wyregulowaniu spawarki przeznaczonej dla określonego rodzaju spawania, postępuj jak opisano niżej (RYS. D2):

- Wciśnij przycisk (8) "SAVE" przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu (10) pojawi się napis "S..." oraz numer zawarty w zakresie od 1 do 9.
- Obracając pokrętko (9) wybierz numer, pod którym zamierzasz zachować dany program.
- Ponownie wciśnij przycisk (8) "SAVE":
 - jeżeli przycisk "SAVE" pozostanie wciśnięty dłużej niż 3 sekundy, program został prawidłowo zachowany i pojawi się napis "YES";
 - jeżeli przycisk "SAVE" pozostanie wciśnięty krócej niż 3 sekundy, program nie został zachowany prawidłowo i pojawi się napis "no".

Procedura przywoływania (RECALL)

Postępuj jak opisano niżej (patrz RYS. D2):

- Wciśnij przycisk (8) "RECALL" przez 3 sekundy.
- Na wyświetlaczu (10) pojawi się napis "r..." oraz numer zawarty w zakresie od 1 do 9.
- Obracając pokrętko (9) wybierz numer, pod którym został wcześniej zachowany program, który teraz zamierzasz wykorzystywać.
- Ponownie wciśnij przycisk (8) "RECALL":
 - jeżeli przycisk "RECALL" pozostanie wciśnięty dłużej niż 3 sekundy, program został przywołany prawidłowo i pojawi się napis "YES";
 - jeżeli przycisk "RECALL" pozostanie wciśnięty krócej niż 3 sekundy, program nie został przywołany prawidłowo i pojawi się napis "no".

UWAGI:

- **PODZAS WYKONYWANIA OPERACJI Z ZASTOSOWANIEM PRZYCIŚKÓW "SAVE" I "RECALL", DIODA „PRG” ŚWIECI SIĘ.**
- **PRZYWOŁANY PROGRAM MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY ZGODNIE Z UPODOBIANIEM OPERATORA, JEDNAKŻE ZMIENIONE WARTOŚCI NIE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZACHOWANE. JEŻELI ZAMIERZASZ ZACHOWAĆ NOWE WARTOŚCI W TYM SAMYM PROGRAMIE, MUSISZ WYKONAĆ PROCEDURĘ ZACHOWYWANIA.**
- **ZAPISYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH I ODNOŚNE SZEREGOWANIE PARAMETRÓW PRZYŁĄCZONYCH NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA.**

4.4 Tryb WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA Systemu chłodzenia wodnego G.R.A. (jeżeli przewidziany)

Procedura włączania:

- Włączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika głównego (2-RYS. C) trzymając jednocześnie naciśnięty prawy przycisk na panelu przednim (6e-RYS. D2).
- Po sekwencji włączania na wyświetlaczu wyświetli się symbol "G.ra - on" (konfiguracja fabryczna: system chłodzenia wodnego wyłączony).
- Obracając pokrętkiem enkodera (9-RYS.D2) w taki sposób, aby na wyświetlaczu wyświetlił się symbol "G.ra - OFF".

4- Potwierdź wybór, naciskając jeden przycisk (7-RYS. D2).

System chłodzenia zostanie w ten sposób wyłączony, spawarka może być używana bez systemu G.R.A. i bez wtyczki spolaryzowanej.



UWAGA! W PRZYPADKU UŻYWANIA SPAWARKI W TRYBIE "G.ra - OFF" Z POŁĄCZONYM SYSTEMEM CHŁODZENIA, SYSTEM CHŁODZENIA NIE JEST CAŁKOWICIE ZABEZPIECZONY PRZED NIEPRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM.

Procedura włączania:

Powtórzyć tą samą sekwencję i ustawić symbol "G.ra - on" w przypadku, kiedy zamierza się włączyć system.

ZAUWAŻ: W przypadku, kiedy spawarka jest ustawiona na tryb "G.ra - on", ale nie został połączony żaden system chłodzenia, po kilku sekundach pracy zadziała zabezpieczenie przed nieprawidłowym funkcjonowaniem obwodu chłodzenia (symbol "A. 9"). Ustawienia fabryczne: "G.ra - on".

5. INSTALACJA



UWAGA! WSZELKIE OPERACJE INSTALOWANIA I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ PO UPRZEDNIM WYŁĄCZENIU SPAWARKI I ODŁĄCZENIU Z SIECI ZASILANIA.

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWALIFIKOWANY.

5.1 PRZYGOTOWANIE

Rozpakować spawarkę i zamontować odłączone części, znajdujące się w opakowaniu.

5.1.1 Montaż przewodu powrotnego-zacisk kleszczowy (RYS. E)

5.1.2 Montaż przewodu spawania-uchwyt elektrody (RYS. F)

5.2 USTAWIENIE SPAWARKI

Wyznaczyć miejsce instalacji spawarki w taki sposób, aby w pobliżu otworu wlotowego i wylotowego powietrza chłodzącego nie znajdowały się przeszkody (cyrkulacja wymuszona za pomocą wentylatora, żeleli występuje); upewnić się jednocześnie, czy nie są zasysane pyły przewodzące, opary korozyjne, wilgoć, itd.. Zapewnić co najmniej 250mm wolnej przestrzeni wokół spawarki.




UWAGA! Ustawić spawarkę na płaskiej powierzchni, o nośności odpowiedniej dla jej ciężaru, celem uniknięcia wywrócenia lub przesunięcia, które są niebezpieczne.


5.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI

Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy dane podane na tabliczce spawarki odpowiadają wartościom napięcia i częstotliwości sieci, będącymi do dyspozycji w miejscu instalacji.

Spawarkę należy podłączyć wyłącznie do systemu zasilania z przewodem neutralnym podłączonym do uziemienia.

Aby zapewnić zabezpieczenie przed pośrednim kontaktem należy stosować wyłączniki różnicoprądowe typu:

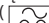- Typ A () dla urządzeń jednofazowych;

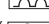- Typ B () dla urządzeń trójfazowych.

Celem spełnienia wszystkich wymagań Normy EN 61000-3-11 (Flicker) zaleca się podłączenie spawarki do interfejsu sieci zasilania, który wykazuje impedancję mniejszą od $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).

Spawarka spełnia wymogi normy IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Wtyczka i gniazdo

Podłączyć do przewodu zasilania znormalizowaną wtyczkę (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) o odpowiedniej obciążalności i przygotować gniazdko sieciowe, wyposażone w bezpiecznik lub automatyczny wyłącznik; odpowiedni przewód uziemiający (żółto-zielony) linii zasilania należy połączyć z zaciskiem uziemiającym. W tabeli (TAB.1) podane są wartości, zalecane w amperach dla bezpieczników zwłocznnych, wybranych w zależności od maksymalnego prądu znamionowego, wytwarzanego przez spawarkę oraz napięcia znamionowego zasilania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie wyżej podanych zaleceń powoduje nieskuteczne działanie systemu zabezpieczającego, przewidzianego przez producenta (klasy I), z konsekwentnymi poważnymi zagrożeniami dla osób (np. szok elektryczny) lub przedmiotów (np. pożar).

5.4 PODŁĄCZENIA OBWODU SPAWANIA



UWAGA! PRZED WYKONANIEM NIŻEJ PODANYCH PODŁĄCZEŃ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA Z ZASILANIA.

W tabeli (TAB. 1) podane są wartości zalecane dla przewodów spawalniczych (w mm²), w zależności od maksymalnego prądu, wytwarzanego przez spawarkę.

5.4.1 Spawanie metodą TIG

Podłączenie uchwytu spawalniczego

Włożyć przewód doprowadzający prąd do odpowiedniego szybkiego zacisku (-)/~. Podłączyć przełącznik trójbiegunowy (przycisk na uchwycie spawalniczym) do odpowiedniego gniazdka. Podłączyć przewód rurowy doprowadzający gaz do uchwytu spawalniczego do odpowiedniej złączki.

Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania

Podłączyć przewód do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu, na którym jest ułożony, najbliżej jak tylko jest to możliwe do wykonywanego złącza.

Ten przewód należy podłączyć do zacisku z symbolem (+) (~ dla urządzeń spawających metodą TIG, które przewidują spawanie AC).

Podłączenie butli gazowej

Wkręcić reduktor ciśnienia do zaworu butli gazowej, w przypadku zastosowania gazu Argon lub mieszanek należy włożyć specjalną redukcję dostarczoną w akcesoriach.

Podłączyć przewód dopływu gazu do reduktora i dokręcić zacisk, znajdujący się w wyposażeniu.

Poluzować nakrętkę regulacyjną reduktora ciśnienia przed otwarciem zaworu butli.

Otworzyć butlę i ustawić ilość gazu (l/min) zgodnie z orientacyjnymi danymi zastosowania, przejrzaj tabelkę (TAB. 3); ilość gazu można ewentualnie regulować podczas spawania obracając metalowy pierścień reduktora ciśnienia. Sprawdzić szczelność przewodów rurowych i złączek.

UWAGA! Po zakończeniu pracy należy zawsze zamknąć zawór butli gazowej.

5.4.2 Spawanie metodą MMA

Prawie wszystkie elektrody otulone należy podłączyć do bieguna dodatniego (+) wytwornicy; za wyjątkiem elektrod z otuleniem kwasowym, które należy podłączyć do bieguna ujemnego (-).

Podłączenie przewodu spawalniczego do uchwytu elektrody

Na końcu przewodu znajduje się specjalny zacisk, który służy do zakleszczenia nieosłoniętej

części elektrody.

Przewód ten należy podłączyć do zacisku z symbolem (+).

Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania

Należy podłączyć do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu spawalniczego, na którym jest uložony, jak najbliższe jest to możliwe do wykonywanego złącza.

Przewód ten należy podłączyć do zacisku z symbolem (-).

Zalecenia:

- Przekręcić do końca łączniki przewodów spawalniczych w szybkołączkach (jeżeli występują), aby zapewnić prawidłowy zestyk elektryczny; w przeciwnym przypadku nastąpi przegrzanie łączników, co spowoduje szybkie zużycie i utratę skuteczności.
- Zastosować możliwie jak najkrótsze przewody spawalnicze.
- Nie używać metalowych struktur nie będących częścią obrabianego przedmiotu, w zastępstwie przewodu powrotnego prądu spawania; może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i obniżyć wydajność procesu spawania.

6. SPAWANIE: OPIS PROCESU

6.1 SPAWANIE TIG

Spawanie metodą TIG jest procesem, w którym wykorzystywane jest ciepło, wytwarzane przez łuk elektryczny po jego zajarzeniu i utrzymywaniu pomiędzy elektrodą nietopliwą (wolframową) oraz spawanym przedmiotem. Elektroda wolframowa podtrzymywana jest przez odpowiedni uchwyt spawalniczy, służący do przekazywania prądu spawania i zabezpieczenia samej elektrody oraz jeziora spawalniczego przed utlenianiem atmosferycznym za pomocą strumienia gazu obojętnego (zwykle Argon: Ar 99.5%), który wypływa z dyszy ceramicznej (RYS. G).

Aby spawanie przebiegało prawidłowo niezbędne jest zastosowanie ściśle określonej średnicy elektrody dla danego rodzaju prądu, zgodnie z tabelką (TAB. 3).

Elektroda powinna zwykle wystawać z dyszy ceramicznej na 2-3mm, aż do odległości 8mm w przypadku spawania pod kątem. Spawanie następuje przez stopienie brzegów złącza. W przypadku niewielkich grubości odpowiednio przygotowanych (do 1mm każda) nie jest wymagane spoiwo (RYS. H).

W przypadku większych grubości niezbędne jest przygotowanie pałeczek wykonanych z materiału bazowego o tym samym składzie i odpowiedniej średnicy, z odpowiednio przygotowanymi brzegami (RYS. I). Aby spawanie przebiegało prawidłowo zaleca się dokładne oczyszczenie powierzchni z tlenku, olejów, smarów, rozpuszczalników, itp.

6.1.1 Zajarzenie HF i LIFT

Zajarzenie HF:

Zajarzenie łuku elektrycznego następuje bez kontaktu pomiędzy elektrodą wolframową a spawanym przedmiotem, za pomocą iskry wytworzonej przez urządzenie o wysokiej częstotliwości.

Ten sposób zajarzenia łuku nie powoduje wtrącenia wolframu do jeziora spawalniczego ani też zużycia elektrody i ułatwia start we wszystkich położeniach spawania.

Proces:

Wcisnąć przycisk znajdujący się na uchwycie spawalniczym i zbliżyć przedmiot do końcówki elektrody (2 - 3mm), odczekać aż zajarzy się łuk przekazywany przez impulsy HF. Po zajarzeniu łuku utworzy jezioro ciekłego metalu na przedmiocie i przesuwać się wzdłuż złącza.

W przypadku napotkania trudności podczas zajarzenia łuku, pomimo stwierdzenia obecności gazu i widocznych wyładowań HF, nie należy przedłużać działania HF na elektrodę ale sprawdzić integralność powierzchni i kształt końcówki, ewentualnie zregenerować na ściernicy. Po zakończeniu cyklu pracy prąd jest anulowany przez ustawioną krzywą opadania.

Zajarzenie LIFT:

Zajarzenie łuku elektrycznego następuje poprzez odsunięcie elektrody wolframowej od spawanego przedmiotu. Ten sposób zajarzenia powoduje mniej zakłóceń elektro-natężenia i zmniejsza do minimum wtrącenia wolframu oraz zużycie elektrody.

Proces:

Przyłożyć lekko końcówkę elektrody do spawanego przedmiotu. Wcisnąć do końca przycisk na uchwycie spawalniczym i podnieść elektrodę o 2-3mm z kilkusekundowym opóźnieniem, w ten sposób uzyska się zajarzenie łuku. Spawarka dostarcza początkowo prąd I_{LIFT} po kilku sekundach działania zostanie dostarczony ustawiony prąd spawania. Po zakończeniu cyklu prąd jest anulowany przez ustawioną krzywą opadania.

6.1.2 Spawanie metodą TIG DC

Spawanie metodą TIG DC przeznaczane jest dla wszystkich stali węglowych niskostopowych i wysokostopowych oraz dla metali ciężkich: miedź, nikiel, tytan i ich stopy.

Podczas spawania metodą TIG DC z elektrodą znajdującą się na biegunie (-) jest zwykle używana elektroda z 2% zawartością toru (pasma koloru czerwonego) lub elektroda z 2% zawartością ceru (pasma koloru szarego).

Naostrzyć osiowo elektrodę wolframową na ściernicy, patrz RYS. L, dbając o to, aby ostrze było idealnie koncentryczne celem uniknięcia odchylenia łuku. Ważne jest, aby wykonać ostry ostrzenie wzdłuż elektrody. Tę operację należy powtarzać okresowo, w zależności od zastosowania i zużycia elektrody lub też, jeżeli została przypadkowo zabrudzona, utleniona lub też jest nieprawidłowo używana. Podczas spawania metodą TIG DC jest możliwe funkcjonowanie 2-taktowe (2T) i 4-taktowe (4T).

6.1.3 Spawanie metodą TIG AC

Ten rodzaj spawania umożliwia spawanie metali, takich jak aluminium i magnez, które tworzą na swojej powierzchni warstwę ochronną i izolującą tlenku. Zamieniając biegunowość prądu spawania można "przerwać" warstwę powierzchniową tlenku za pomocą mechanizmu zwanego "piaskowaniem jonowym". Napięcie na elektrodzie wolframowej jest na przemian dodatnie (EP) i ujemne (EN). W czasie EP tlenek zostanie usunięty z powierzchni ("czyszczenie" lub "dotrawianie"), umożliwiając powstawanie jeziora. W czasie EN następuje maksymalne obciążenie cieplne przedmiotu, umożliwiające spawanie. Możliwość zmiany parametru balance w AC umożliwia zredukowanie czasu trwania przepływu prądu EP do minimum, umożliwiając tym samym szybsze spawanie.

Większe wartości parametru balance umożliwiają szybsze spawanie, większy przetop, bardziej skoncentrowany łuk, węższe jezioro spawalnicze i ograniczone przegrzewanie elektrody. Natomiast mniejsze wartości tego parametru gwarantują większą czystość spawanego przedmiotu. Używanie zbyt niskiej wartości parametru balance powoduje rozszerzenie łuku i części utlenianej, przegrzanie elektrody z konsekwentnym powstaniem kulki w końcowej części, napotkaniem trudności podczas zajarzenia oraz zmianą kierunku łuku. Używanie zbyt dużej wartości balance powoduje, że jezioro spawalnicze jest "brudne" z ciemnymi wtrąceniami.

W tabeli (TAB. 4) znajduje się streszczenie skutków zmiany parametrów, które mogą zaistnieć podczas spawania AC.

Podczas spawania metodą TIG AC jest możliwe funkcjonowanie 2-taktowe (2T) i 4-taktowe (4T).

Ponadto obowiązują instrukcje dotyczące procesu spawania.

W tabeli (TAB. 3) podane są dane orientacyjne dotyczące spawania aluminium; najbardziej odpowiednią elektrodą jest czysta elektroda wolframowa (pasma koloru zielonego).

6.1.4 Proces spawania

- Wyregulować prąd spawania do żądanej wartości z pomocą pokrętki; ewentualnie dostosować do rzeczywistego obciążenia cieplnego, niezbędnego podczas spawania.
- Wcisnąć przycisk na uchwycie spawalniczym sprawdzając prawidłowy wpływ strumienia gazu z uchwytu; jeżeli to konieczne należy wykalibrować czas wyprzedzenia wypływu gazu (pre-gas) i czas opóźnienia wypływu gazu (post-gas); oba te czasy należy regulować w zależności od warunków operacyjnych. W szczególności opóźnienie

wypływu gazu post-gas musi być takie, aby umożliwiło schłodzenie elektrody i jeziora po zakończeniu spawania, nie stykając się z atmosferą (utleniania i skażenia).

Tryb TIG z sekwencją 2-Taktową:

- Wcisnięcie do końca przycisku uchwytu spawalniczego (P.T.) powoduje zajarzenie łuku przy wartości prądu I_{START} . Następnie prąd wzrasta zgodnie z funkcją RAMPA POCZĄTKOWA aż do wartości prądu spawania.
- Aby przerwać spawanie należy zwolnić przycisk na uchwycie spawalniczym powodując anulowanie prądu, (jeżeli jest włączona funkcja RAMPA KOŃCOWA) lub natychmiastowe zgaszenie łuku z następującym po nim opóźnieniem wypływu gazu post-gas.

Tryb TIG z sekwencją 4-Taktową:

- Pierwsze wcisnięcie przycisku powoduje zajarzenie łuku przy wartości prądu I_{START} . Po zwolnieniu przycisku prąd wzrasta zgodnie z ustawioną funkcją RAMPA POCZĄTKOWA, aż do wartości prądu spawania; ta wartość zostanie utrzymana również po zwolnieniu przycisku. W przypadku, kiedy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, wartość prądu zmniejszy się zgodnie z funkcją RAMPA KOŃCOWA, aż do wartości I_{END} . Zostanie ona utrzymana aż do momentu zwolnienia przycisku, co spowoduje zakończenie cyklu spawania i rozpoczęcie okresu post gas (opóźnienie wypływu gazu). Jeżeli natomiast podczas działania funkcji RAMPA KOŃCOWA przycisk zostanie zwolniony, cykl spawania zakończy się natychmiast i rozpocznie się okres post gas.

Tryb TIG z sekwencją 4-Taktową i BI-LEVEL:

- Pierwsze wcisnięcie przycisku powoduje zajarzenie łuku przy wartości prądu I_{START} . Po zwolnieniu przycisku prąd wzrasta zgodnie z ustawioną funkcją RAMPA POCZĄTKOWA, aż do wartości prądu spawania; ta wartość zostanie utrzymana również po zwolnieniu przycisku. Przy każdym kolejnym wciśnięciu przycisku (czas, który upłynie pomiędzy jego wciśnięciem a zwolnieniem powinien być krótki), prąd będzie się zmieniać od wartości ustawionej w parametrze BI-LEVEL I_1 do wartości prądu głównego I_2 .
- W przypadku, kiedy przycisk zostanie przytrzymany w pozycji wciśniętej przez dłuższy okres czasu, prąd zmniejsza się zgodnie z funkcją RAMPA KOŃCOWA, aż do wartości I_{END} . Zostanie ona utrzymana aż do zwolnienia przycisku, co spowoduje zakończenie cyklu spawania i rozpoczęcie okresu post gas (opóźnienie wypływu gazu). Jeżeli natomiast przycisk zostanie zwolniony podczas działania funkcji RAMPA KOŃCOWA, cykl spawania zakończy się natychmiast i rozpocznie się okres post gas (RYS.M).

6.2 SPAWANIE METODĄ MMA

Absolutnie konieczne jest zastosowanie się do zaleceń producenta elektrod, jeżeli chodzi o prawidłową biegunowość oraz optymalny prąd spawania (zwykle tego rodzaju zalecenia podane są na opakowaniu elektrod).

Prąd spawania należy regulować w zależności od średnicy używanej elektrody oraz rodzaju spoiwa, którą zamierza się wykonać; poniżej podane są orientacyjne wartości prądu, używane dla różnych średnic elektrod:

Ø Elektroda (mm)	Prąd spawania (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Proszę zwrócić uwagę, że przy jednakowych wartościach średnicy elektrody większe wartości prądu będą używane do spawania poziomego, podczas gdy do spawania pionowego lub pułapowego należy używać prądów o niższych wartościach.

- Parametry mechaniczne spawanego złącza określone są, oprócz natężenia wybranego prądu, również przez inne parametry spawania, takie jak: długość łuku, prędkość i pozycje spawania, średnica i jakość elektrod (elektrody należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach).

- Parametry spawania zależą również od wartości ARC-FORCE (zachowanie dynamiczne) spawarki. Ten parametr można ustawić na panelu lub też za pomocą zdalnego sterowania na 2 potencjometry.

- Można zauważyć, że wysokie wartości ARC-FORCE powodują większe przetopienie i umożliwiają spawanie w jakimkolwiek położeniu, typowe podczas spawania elektrod zasadowych, natomiast niskie wartości ARC-FORCE umożliwiają bardziej miękki łuk, bez rozpryskiwań, które są charakterystyczne podczas spawania elektrody rutowych.

Spawarka jest ponadto wyposażona w funkcje HOT START i ANTI STICK, które gwarantują łatwy start i zapobiegają przyklejaniu się elektrody do spawanego przedmiotu.

6.2.1 Proces spawania

- OSIANIAJĄC TWARZ pod maską spawalniczą, pocierać końcem elektrody o spawany przedmiot, wykonując ruch jak podczas zapalania zapalki; jest to najbardziej prawidłowy sposób zajarzenia łuku.

UWAGA: NIE UDERZAĆ elektrodą o przedmiot; grozi to uszkodzeniem powłoki i utrudnia zajarzenie łuku.

- Bezpośrednio po zajarzeniu łuku należy utrzymywać elektrodę podczas spawania w odpowiedniej odległości od przedmiotu, odległość ta powinna być równa średnicy używanej elektrody i należy utrzymywać ją możliwie jak najbardziej stałą podczas całego procesu spawania; należy pamiętać, że nachylenie elektrody w kierunku posuwu powinno wynosić około 20-30 stopni.

- Po zakończeniu ściegu spawania przesunąć końcówkę elektrody lekko do tyłu względem kierunku posuwu, aby wypełnić krater, a następnie szybko podnieść elektrodę nad jezioro spawalnicze, żeby zgasić łuk (WYGLĄD ŚCIĘGU SPAWALNICZEGO - RYS. N).

7. KONSERWACJA



UWAGA! PRZED WYKONANIEM OPERACJI KONSERWACYJNYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

7.1 RUTYNOWA KONSERWACJA

OPERACJE RUTYNOWEJ KONSERWACJI MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OPERATORA.

7.1.1 KONSERWACJA UCHWYTU SPAWALNICZEGO

- Unikać opierania uchwytu spawalniczego i przewodu na gorących przedmiotach; może to powodować stopienie się materiałów izolacyjnych, czyniąc je tym samym bardzo szybko nieużytecznymi.

- Okresowo sprawdzać szczelność przewodów rurowych i złączy gazowych.

- Dokładnie połączyć zacisk zakleszczający elektrodę i trząpek uchwytu z elektrodą o odpowiedniej średnicy, aby uniknąć przegrzewania się, nieprawidłowego rozpraszania gazu i związanego z tym nieprawidłowego funkcjonowania.

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zużycia i prawidłowy montaż części końcowych uchwytu spawalniczego: dysza, elektrody, zacisk kleszczowy elektrody, dyfuzor gazu.

7.2 NADZWYCZAJNA KONSERWACJA
OPERACJE NADZWYCZAJNEJ KONSERWACJI MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWALIFIKOWANY W ZAKRESIE ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYM, ZGODNIE Z NORMĄ TECHNICZNĄ IEC/EN 60974-4.



UWAGA! PRZED WYJĘCIEM PANELI SPAWARKI I DOSTANIEM SIĘ DO JEJ WNIĘTRZA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA ZOSTAŁA WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

Ewentualne kontrole pod napięciem, wykonywane wewnątrz spawarki mogą grozić poważnym szokiem elektrycznym, powodowanym przez bezpośredni kontakt z częściami znajdującymi się pod napięciem lub/i mogą one powodować uszkodzenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z częściami znajdującymi w ruchu.

- Okresowo, z częstotliwością zależną od używania urządzenia oraz od stopnia zakurzenia otoczenia należy sprawdzać wnętrze urządzenia i usuwać kurz osadzający się na kartach elektrycznych bardzo miękką szczoteczką lub odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Przy okazji należy sprawdzić, czy podłączenia elektryczne są odpowiednio zacisnięte, a na okablowaniach nie występują ślady uszkodzeń izolacji.
- Po zakończeniu wyżej opisanych operacji należy ponownie zamontować panele spawarki, dokręcając do końca śruby zaciskowe.
- Bezwzględnie unikać wykonywania operacji spawania podczas gdy spawarka jest otwarta.
- Po przeprowadzeniu konserwacji lub naprawy przywróć do pierwotnego stanu połączenia i okablowania, dbając o to, aby nie stykały się one z częściami znajdującymi się w ruchu lub częściami, które mogą osiągać wysoką temperaturę. Zepnij wszystkie przewody zgodnie z początkowym ułożeniem, zadbać o to, aby prawidłowo oddzielić połączenia uzwojenia pierwotnego wysokiego napięcia od połączeń uzwojenia wtórnego niskiego napięcia.
Wykorzystaj do ponownego dokręcenia elementów konstrukcyjnych pojazdu wszystkie wcześniej zastosowane podkładki i śruby.

8. WYSZUKIWANIE USTEREK

W PRZYPADKU WADLIWEGO FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA, PRZED WYKONANIEM NAPRAWY LUB ODDANIEM URZĄDZENIA DO SERWISU POGOTOWIA TECHNICZNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY:

- Prąd spawania, regulowany przez potencjometr z podziałką skalowaną w amperach odpowiada średnicy i rodzajowi używanej elektrody.
- Podczas gdy wyłącznik główny znajduje się w pozycji "ON" zapali się odpowiednia lampka; w przeciwnym przypadku usterka znajduje się zwykle na linii zasilania (przewody, wtyczka lub/i gniazdo wtyczkowe, bezpieczniki, itp.).
- Nie zapala się żółty led sygnalizujący zadziałanie zabezpieczenia termicznego przepięcia, zbyt niskiego napięcia lub też zwarcia.
- Sprawdzić czy przestrzegany jest znamionowy czas pracy; w przypadku zadziałania zabezpieczenia termostatycznego należy odczekać na naturalne schłodzenie urządzenia, sprawdzić funkcjonowanie wentylatora.
- Skontrolować napięcie linii: jeżeli ustawiona wartość jest zbyt wysoka lub zbyt niska spawarka nie zostanie odblokowana.
- Skontrolować, czy na wyjściu spawarki nie nastąpiło zwarcie : usunąć usterkę.
- Obwód spawania jest podłączony prawidłowo, a szczególnie czy zacisk przewodu masowego jest rzeczywiście podłączony do przedmiotu i nie zawiera materiałów izolacyjnych (np. farby).
- Stosowany jest odpowiedni gaz osłonowy (Argon 99.5%) i w odpowiedniej ilości.

1. KAARIHITSUKSEN YLEINEN TURVALLISUUS.....	82	5.4.1 TIG -hitsaus.....	85
2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS.....	82	5.4.2 MMA-HITSAUS.....	85
2.1 JOHDANTO.....	82	6. HITSAUSMENETELLY.....	85
2.2 ERIKSEEN TILATTAVAT LISÄVARUSTEET.....	82	6.1 TIG -hitsaus.....	85
3. TEKNISET TIEDOT TYYPPIKILPI.....	83	6.1.1 HF- ja LIFT -syttytykset.....	85
3.1 TYYPPIKILPI.....	83	6.1.2 TIG DC -hitsaus.....	85
3.2 MUUT TEKNISET TIEDOT.....	83	6.1.3 TIG AC -hitsaus.....	85
4. HITSAUSLAITTEEN KUVAUS.....	83	6.1.4 Menettely.....	86
4.1 YLEISKAAVIO.....	83	6.2 MMA-HITSAUS.....	86
4.2 OHJAUSLAITTEET, SÄÄTÖ JA KYTKENTÄ.....	83	6.2.1 Hitsausmenettely.....	86
4.2.1 TAKAPANEELI (KUVA C).....	83	7. HUOLTO.....	86
4.2.2 Etupaneeli KUVA D1.....	83	7.1 TAVALLINEN HUOLTO.....	86
4.2.3 Etupaneeli KUVA D2.....	84	7.1.1 Poltin.....	86
4.3 YKSILÖLLISTETTYJEN OHJELMIEN MUISTINLAITTO JA PALAUTUS.....	84	7.2 ERIKOISHUOLTO.....	86
4.4 Vesijäähdytteen laitteen G.R.A. AKTIVOINTI- ja KÄYTÖSTÄ POISTON tapa (jos mukana).....	85	8. VIKAHAKU.....	86
5. ASENNUS.....	85		
5.1 VALMISTELU.....	85		
5.1.1 Paluukaapelin/puristimen asennus (KUVA E).....	85		
5.1.2 Holkkikaapelin asennus (KUVA F).....	85		
5.2 HITSAUSKONEEN SJOITTAMINEN.....	85		
5.3 KYTKENTÄ VERKKOON.....	85		
5.3.1 Pistoke ja pistorasia.....	85		
5.4 HITSAUSPIIRIN KYTKENNÄT.....	85		

TEOLLISUUS- JA AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT TIG- JA MMA-INVERTTEREIHITSAUSKONEET.

Huom.: jatkossa käytetään pelkkää nimitystä "hitsauskone".

1. KAARIHITSUKSEN YLEINEN TURVALLISUUS

Hitsauskoneen käyttäjän on tunnettava riittävän hyvin koneen turvallinen käyttötapa sekä kaarihitsausuimenepiteisiin liittyvät vaaratekijät ja varoimet sekä tiedettävä, kuinka toimia hätätilanteissa.

(Katso myös normi "EN 60974-9: Kaarihitsauslaitteet. Osa 9: Asennus ja käyttö").



- Vältä suoraa kontaktia hitsausvirtapiiriin kanssa, sillä generaattorin tuottama tyhjäkäyntijännite voi olla vaarallinen.
- Sammuta hitsauskone ja irrota se sähköverkosta ennen hitsauskaapelin kytkemistä tai minkään tarkistus- tai korjaustyön suorittamista.
- Sammuta hitsauskone ja irrota se sähköverkosta ennen hitsauspoltimen kuluneiden osien vaihtoa.
- Suorita sähkökytkennät yleisten turvallisuusmääräysten mukaan.
- Hitsauskone tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmiin, joissa on maadoitukseen liitetty neutraalijohdin.
- Varmistaudu siitä, että syöttötulppa on oikein maadoitettu.
- Älä käytä hitsauskoneita kosteissa tai märissä paikoissa äläkä hitsaa sateessa.
- Älä käytä kaapeleita, joiden eristys on kulunut tai joiden kytkennät ovat löysät.



- Älä hitsaa säiliöitä tai putkia, jotka ovat sisältäneet helposti syttyviä aineita ja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita.
- Älä työskentele materiaaleilla, jotka on puhdistettu klooriliuoksilla, tai niiden läheisyydessä.
- Älä hitsaa paineen alaisten säiliöiden päällä.
- Poista työskentelyalueelta kaikki helposti syttyvät materiaalit (esim. puu, paperi jne.).
- Huolehdi, että kaaren läheisyydessä on riittävä ilmanvaihto tai muu järjestelmä hitsausavujen poistamiseksi; hitsausavujen altistusrajat on arvioitava systemaattisesti niiden koostumuksen, pitoisuuden ja altistuksen keston mukaan.
- Älä säilytä kaasupulloja (jos sitä käytetään) lämmönlähteiden lähellä tai auringon paisteessa.



- Käytä sopivaa sähköneristystä hitsauspäälle, työstettävälle kappaleelle sekä mahdollisille maadoitetuille metalliosille, jotka ovat lähettyvillä (niitä voidaan koskettaa).

Tämä on normaalisti mahdollista käsineillä, jalkineilla, päähineellä ja siihen tarkoitetuilla varusteilla sekä eristäviä jalkatukia tai mattoja käyttämällä.

- Suojaa aina silmät siihen tarkoitetuilla suojalaseilla, jotka ovat yhdenmukaisia normien UNI EN 169 tai UNI EN 379 kanssa ja koottu naamareille tai kypäriin, jotka ovat yhdenmukaisia normin UNI EN 175 kanssa.

Käytä tarkoituksenmukaisia syttymättömiä suojavarusteita (yhdenmukaisia normin UNI EN 11611 kanssa) sekä hitsauskäsineitä (yhdenmukaisia normin UNI EN 12477 kanssa) välttämättä ihoa kaaren tuottamille ultravioletti- ja infrapunasäteille; suojauksen täytyy olla samanlainen väliseiniin tai heijastamattomien kankaiden avulla muille kaaren lähellä oleville ihmisille.

- Meluisuus: Jos erityisen intensiivisten hitsaustöiden takia havaitaan päivittäinen henkilön altistumistaso (LEPD), joka on sama tai yli 85 dB(A), on pakollista käyttää asianmukaisia henkilönsuojavälineitä (Taul. 1).



SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT VOIVAT OLLA VAARALLISIA

Minkä tahansa johtimen läpi virtaava sähkö saa aikaan paikallisia sähkö- ja magneettikenttiä (EMF). Hitsausvirta saa aikaan EMF-kentän hitsauspiiriin ja itse hitsauslaitteen ympärille.

Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä joidenkin lääkinnällisten laitteiden toimintaa (esim. sydämentahdistin, hengityskoneet, metalliproteesit jne.).

Tällaisten laitteiden käyttäjille on huolehdittava erityisistä suojakeinoista. Estää

esimerkiksi pääsy hitsauslaitteen käyttöalueelle tai arvioida hitsareiden yksilörisi. Tämä hitsauslaite täyttää tuotteelle kuuluvien teknisten standardien asettamat vaatimukset yksinomaan ammatillisessa käytössä teollisuusympäristössä. Perusrajojen täyttymistä ei taata koskien henkilöiden altistumista sähkömagneettisille kentille kotitalousympäristöissä.

Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa seuraavassa lueteltuja sääntöjä, jotta hitsauspiirin aikaansaamille EMF-kentille altistumista voitaisiin vähentää minimitasolle:

- aseta hitsausjohdot lähemmäs. Kiinnitä ne mahdollisuuksien mukaan teipillä
- pidä pää ja yläruumis mahdollisimman kaukana hitsauspiiristä
- älä koskaan kääri hitsauskaapeleita metalliesineiden tai kehon ympärille
- älä hitsaa keho hitsauspiirin välissä
- pidä molempia hitsauskaapeleita kehon samalla puolella
- liitä hitsausvirran paluukaapeli hitsattavaan kappaleeseen mahdollisimman lähelle työstettävää kohtaa
- älä hitsaa lähellä hitsauslaitetta
- kaikkien käyttäjien tulee noudattaa EMF-käyttöturvallisuustiedotteessa vaadittuja minimietäisyyksiä
- etäisyys EMF-lähteestä kohdassa, jonka ylityessä altistuminen on alle 20 % sallittuun minimiarvoon nähden: $d = 65 \text{ cm}$.



A-luokan laitteistot:

Tämä hitsauslaite vastaa ainoastaan teollisuusympäristössä ja ammattikäyttöön tarkoitettulle tuotteelle asetettua teknistä standardia. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ei taata kotitalouskäyttöön varattuun matalajännitteiseen sähköverkkoon suoraan kytketyissä rakennuksissa.



LISÄVAROIMET HITSAUSTOIMENPITEET

JOTKA SUORITETAAN:

- Ympäristössä, jossa on lisääntynyt sähköiskun vaara.
- Ahtaissa tiloissa.
- Helposti syttyvien tai räjähdysherkkien materiaalien läheisyydessä.
- TÄYTY arvioida etukäteen vastaava asiantuntijan toimesta ja ne on aina suoritettava muiden koulutuksen saaneiden henkilöiden läsnäollessa, jotta nämä voivat auttaa mahdollisessa hätätilanteessa.
- ON KÄYTETTÄVÄ normin "EN 60974-9: Kaarihitsauslaitteet. Osa 9: Asennus ja käyttö" kohdissa 7.10; A.8; A.10 kuvattuja teknisiä suojavälineitä.
- Hitsaus on KIELLETTY käyttäjän jalkojen ollessa irti maasta ellei käytetä turvalavaa.
- ELEKTRODIN PIDINTEN JA POLTINTEN VÄLINEN JÄNNITE: useammalla hitsauskoneella yhtä kappaletta tai useampaa sähköisesti kytkettyä kappaletta hitsattaessa kahden elektrodin pitimen ja polttimen välille voi syntyä vaarallinen tyhjäjännitteiden summa, joka saattaa ylittää sallitun rajan kaksinkertaisesti. On välttämätöntä, että asiantunteva koordinaattori mittaa laitteiden avulla määrittäkseen, onko olemassa riski ja voidaan käyttää sopivia suojakeinoja, jotka kuvataan normin "EN 60974-9: Kaarihitsauslaitteet. Osa 9: Asennus ja käyttö" kohdassa 7.9.



JÄÄNNÖSRISKIT

- VÄÄRÄ KÄYTTÖ: Hitsauskoneen käyttö muuhun kuin sille osoitettuun tarkoitukseen (esim. vesiputkiston sulattaminen) on vaarallista.

2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS

2.1 JOHDANTO

Tämä hitsauslaite, joka toimii virran lähteenä kaarihitsausta varten, on toteutettu erityisesti TIG (DC) (AC/DC) hitsaukselle, HF tai LIFT sytyttimellä sekä päällystettyjen elektrodien (rutiili, hapan, emäksinen) MMA -hitsaukselle.

Tämän hitsauslaitteen erityisominaisuudet (INVERTER), kuten suuri nopeus sekä säädön tarkkuus, takaavat erinomaisen hitsauslaadun.

Lisäksi säätö invertteri-tekniikalla mahdollistaa sekä muuntajan että tasausreaktanssin pienentämisen, jolloin on mahdollista rakentaa hyvin pienikokoisia ja kevyitä hitsauskoneita, joiden käsittely ja siirtyminen on tavallista helpompaa.

2.2 ERIKSEEN TILATTAVAT LISÄVARUSTEET

- Argon-kaasupullon liitin.
- Hitsausvirran paluukaapeli maadoitusliittimellä.
- 1 potentiometrin käsikauko-ohjain.
- 2 potentiometrin käsikauko-ohjain.
- Kauko-ohjain polkimella.

- MMA -hitauspakkaus.
- TIG -hitauspakkaus.
- Itsestään tummuva maski: määritetyllä tai säädettävällä suodattimella.
- Kaasuliitos ja kaasuputki Argon kaasupulloon kytkemistä varten.
- Paineenalennin manometrillä.
- Puristin TIG hitsausta varten.

3. TEKNISEET TIEDOT TYYPIKILPI

3.1 TYYPIKILPI

Hitsauskoneen työsuoritusta koskevat tiedot löytyvät kilvestä esitettyä seuraavien symboleiden, joiden merkitys selitetään alla:

KUVA A

- 1- EUROOPPALAINEN kaarihitsauskoneiden turvallisuutta ja valmistusta käsittelevä viitestandardi.
- 2- Valmistajan nimi ja osoite.
- 3- Mallin nimi.
- 4- Koneen sisäisen rakenteen symboli.
- 5- Suorittavan hitsaustoimenpiteen symboli.
- 6- **S**-symboli: osoittaa, että hitsaustoimenpiteitä voidaan suorittaa ympäristössä, jossa on korkea sähköiskun vaara (esim. hyvin lähellä suuria metallimääriä).
- 7- Syöttölinjan symboli:
 - 1~: vaihtojännite yksivaiheinen;
 - 3~: vaihtojännite kolmivaiheinen.
- 8- Vaipan suojausaste.
- 9- Syöttölinjan tyypilliset luvut:
 - U_1 : Hitsauskoneen vaihtojännite ja virran taajuus (sallitut rajat $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Suurin linjan käyttämä virta.
 - I_{1eff} : Tehollinen syöttövirta.
- 10- Hitsauspiirin toimintakyky:
 - U_0 : Suurin tyhjäkäyntijännite (avoin hitsauspiiri).
 - I_0/U_0 : Normalisoitu vastaava virta ja jännite, jotka hitsauskone voi tuottaa hitsauksen aikana.
 - X : Jaksoittainen suhde: Ilmoittaa sen ajan, jonka aikana hitsauskone voi tuottaa vastaavaa virtaa (sama palsta). Ilmoitetaan % -määräisenä, 10 minuutin kierron perusteella (esim. 60 % = 6 työm. minuuttia, 4 minuutin tauko jne). Mikäli käyttökertoimet (arvoilmissä mainitut, viittavat ympäristön 40 asteen lämpötilaan) ylitetään, ylikuumenemissuojauksen laukeaa (kone pysyy valmiustilassa, kunnes sen lämpötila palaa sallittujen rajojen puitteisiin).
 - $A/V-A/V$: Ilmoittaa hitsausvirran säätöalueen (minimi - maksimi) kaaren vastaavalla jännitteellä.
- 11- Sarjanumero hitsauskoneen tunnistamista varten (välttämätön huollon, varaosien tilauksen ja tuotteen alkuperän selvityksen yhteydessä).
- 12- : Linjan suojaus tarkoitetun viivästetyn käynnistyksen sulakkeiden arvot.
- 13- Symbolit viittaavat turvallisuusnormeihin, joiden merkitys selitetään kappaleessa 1 "Kaarihitsauksen yleinen turvallisuus".

Huomautus: esitetty esimerkkikilpi kuvaa ainoastaan symbolien ja lukujen merkitystä, hallussanne olevan hitsauskoneen täsmälliset arvot on katsottava suoraan kyseisen hitsauskoneen kilvestä.

3.2 MUUT TEKNISEET TIEDOT

- **HITSAUSKONE:** katso taulukkoa 1 (TAUL. 1).
 - **POLTIN:** katso taulukkoa 2 (TAUL. 2).
- Hitsauskoneen paino näkyy taulukosta 1 (TAUL. 1).

4. HITSAUSLAITTEEN KUVAUS

4.1 YLEISKAAVIO

Hitsauslaite koostuu olennaisesti teho- ja ohjausyksiköstä, jotka on toteutettu painetuilla piireillä sekä optimoitu mahdollisimman suuren luotamuksellisuuden ja vähäisen huollon aikaan saamiseksi.

Tämä hitsauslaite on ohjattu mikroprosessorilla, jolla on mahdollista asettaa suuri määrä parametreja parhaimman mahdollisen hitsauksen tekemiseksi kaikilla tavoilla ja kaikilla materiaaleilla. Kuitenkin, sen ominaisuuksien perusteella käyttöä varten on välttämätöntä tuntea hitsauslaitteen toimintamahdollisuudet.

Kuva (KUVA B)

- 1- **Yksivaiheisen virransyöttölinjan yhtymä, tasasuuntaajaryhmä sekä tasauskondensaattorit.**
- 2- **Switching transistors (transistoriyhtymä) (IGBT) silta sekä drivers;** muuttaa tasasuunnatun linjan vaihtojännitteestä korkeaan taajuuteen sekä suorittaa voimakkuuden säädön halutun hitsausvirran/jännitteen mukaan.
- 3- **Korkeataajuusmuuntaja;** ensisijainen käänitys saa virtaa muunnetulla jännitteellä ryhmästä 2; tämän tehtävänä on sovittaa jännite ja virta välttämättömiin arvoihin kaarihitsausmenetelyssä sekä samanaikaisesti eristää galvaanisesti hitsauspiiri sähkölinjasta.
- 4- **Toissijainen tasasuuntaajasilta tasavirtareaktorilla;** muuttaa vaihtojännitteen/virran, joka saadaan toissijaisesta käänityksestä jatkuvana virtana/jännitteenä erittäin matalalla sykennällä.
- 5- **Switching transistors (transistoriyhtymä) (IGBT) silta sekä drivers;** muuttaa poistovirran, toissijaisessa, DC:stä AC:hen TIG AC hitsausta varten (jos sellaisia on).
- 6- **Ohjaus- ja säätöelektronikka;** tarkastaa heti hitsausvirran arvon ja vertaa sitä käyttäjän asettamaan arvoon; moduloi IGBT:ien driversien ohjausimpulssit, jotka suorittavat säädön.
- 7- **Hitsauslaitteen toiminnanohjauksen logiikka:** aseta hitsauskyklit, ohjaa toteuttajalaitteet, kontrolloi turvallisuusjärjestelmät.
- 8- **Asetuspaneeli** sekä parametrien ja toimintatapojen havainnollistaminen.
- 9- **Sytytyskehitin HF** (jos sellaisia on).
- 10- **Suojakaasun sähkömagneettinen venttiili EV.**
- 11- **Hitsauslaitteen jäähdytystuuletin.**
- 12- **Kaukosäätö.**

4.2 OHJAUSLAITTEET, SÄÄTÖ JA KYTKENTÄ

4.2.1 TAKAPANEELI (KUVA C)

- 1- Virransyöttökaapeli 2P (napaa) + (P.E.) (1~), 3P (napaa) + (P.E.) (3~).
- 2- Pääkatkaisin O/OFF - I/ON.
- 3- Liitos kaasuputken yhdistämisestä varten (kaasupullon paineenalennin - hitsauslaite).
- 4- Kauko-ohjainten yhdistäjä: Hitsauslaitteeseen on mahdollista sovittaa, takapuolella olevan 14-napaisen yhdistäjän avulla, 3 erilaista kauko-ohjainta. Jokainen laite tunnistetaan automaattisesti ja mahdollistaa seuraavien parametrien säädön:
 - **Kauko-ohjain potentiometrillä:** pyörittämällä potentiometrin vipua päävirta vaihtuu minimistä maksimiin. Päävirran säätö on poissuljettu kaukosäätimestä.
 - **Kauko-ohjain polkimella:** virran arvo määritetty polkimen asennon mukaan. TIG -tavassa 2 AJALLA, polkimen paine toimii lisäksi start komentona koneelle puristimen painonapin sijaan.
 - **kauko-ohjain kahdella potentiometrillä:** ensimmäinen potentiometri säätää päävirtaa. Toinen potentiometri säätää toista

parametria, joka riippuu käytössä olevasta hitsaustavasta. Pyörittämällä tätä potentiometriä havainnollistetaan parametri, jota ollaan muuttamassa (sitä ei voida enää ohjata paneelin vipulla). Toisen potentiometrin merkitys on: KAAREN VOIMAKKUUS MMA-tavassa ja LOPPUPORTAIKKO TIG-tavassa.

- **Säädin TIG-hitsauspöydälle potentiometrillä (jos mukana):** TIG-säätimen avulla virtaa voidaan säätää polttimen kautta jossa on potentiometri.

4.2.2 Etupaneeli KUVA D1

- 1- Nopea positiivinen pistoke (+) hitsauskaapelin kytkemiseksi.
- 2- Nopea negatiivinen pistoke (-) hitsauskaapelin kytkemiseksi.
- 3- Liitin hitsauspään painikkeen kaapelin kytkemiseksi.
- 4- Liitos TIG-hitsauspään kaasuputken kytkemiseksi.
- 5- Ohjaustaulu.
- 6- Hitsaustapojen valintapainikkeet:

6a REMOTE KAUKO-OHJAUS



Mahdollistaa hitsausparametrien ohjauksen siirron kauko-ohjaukseen.

6b MMA TIG LIFT MMA-TIG LIFT



Toimintatapa: hitsaus päällystetyllä elektrodilla (MMA) sekä TIG-hitsaus kaaren kosketussytytyksellä (TIG LIFT).

7- Asetettavien parametrien valintapainike

 
Painikkeella valitaan enkooderin vipulla (8) säädettävä parametri;

Arvo ja mittayksikkö näkyvät vastaavasti näyttöruudulla (10) ja valodiodilla (9).

HUOMIO: parametrien asetus on vapaa. On kuitenkin olemassa arvoyhdistelmiä, joilla ei ole käytännössä mitään merkitystä hitsaukselle; tässä tapauksessa voi olla, ettei hitsauslaite toimi kunnolla.


HUOMIO: KAIKKIEN TEHTAAN PARAMETRIEN UUELLEEN ASETTAMINEN (RESET) Painamalla painiketta (7) käynnistettäessä kaikki hitsausparametrit palaavat default-arvoille.

7a HOT START




MMA-tavassa on ylivirta "HOT START" (säätö 0÷100) ja näyttöruudulla näkyy prosenttimääräinen kasvu suhteessa valittuun hitsausvirran arvoon. Tämä säätö parantaa käynnistystä.

 7b PÄÄVIRTA (I₂)




TIG-tavassa MMA on hitsausvirta, joka mitataan ampeereissa.

7c KAAREN VOIMAKKUUS (ARC-FORCE)

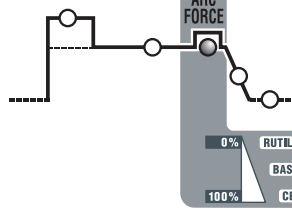


MMA-tavassa on dynaaminen ylivirta "ARC-FORCE" (säätö 0÷100%) ja näyttöruudulla näkyy prosenttimääräinen kasvu suhteessa valittuun hitsausvirran arvoon. Tämä säätö parantaa hitsauksen juoksevuutta, välttää elektrodin liimautumisen kappaleeseen ja mahdollistaa eri elektrodityyppien käytön.

 7d LOPPUPORTAIKKO (t_e)



TIG-tavassa on loppuportaiton aika (säätö 0.1÷10 sek.); jolla välitetään hitsausjuovan loppukraaterin syntyminen (I₂ - 0).

 7e JÄLKIKAAASU



TIG-tavassa on jälkikaasun aika sekunneissa (säätö OFF, 0.1÷10 sek.); mikä suojaa elektrodia ja hitsausalaa hapettumiselta.

- 8- Enkooderin vipua tarvitaan näppäimellä (7) valittavissa olevien hitsausparametrien asettamiseksi.
- 9- Punainen valodiode ilmoittaa mittayksikön.
- 10- Aakkosnumeerinen näyttöruutu.
- 11- **HÄLYTYKSEN VALODIODI (kone on lukkiutunut).**

Ennalleenpalautus on automaattinen hälytyksen poistuessa.

Näyttöruudulla olevat hälytysviestit (10):

- "A. 1": Primaariipiirin lämpösuojauksen keskeytyminen.
 - "A. 2": Sekundaariipiirin lämpösuojauksen keskeytyminen.
 - "A. 3": Virransyöttölinjan ylijännitteen suojan keskeytyminen.
 - "A. 4": Virransyöttölinjan alijännitteen suojan keskeytyminen.
 - "A. 5": Primaarisen ylikuumenemissuojan keskeytyminen.
 - "A. 6": Virransyöttölinjan vaiheen puuttumisen suojan keskeytyminen.
 - "A. 7": Liiallinen pölyn kertyminen hitsauslaitteen sisällä, ennalleenpalautus:
 - koneen sisäpuolen puhdistuksella;
 - ohjauspaneelin näyttöruudun painikkeella.
 - "A. 8": Lisäjännite toiminta-alueen ulkopuolella.
- Sammutettaessa hitsauslaite voi esiintyä muutaman sekunnin ajan merkintä "OFF".

HUOMIO: HÄLYTYSTEN MUISTIINLAITTO JA NÄYTTÖ

Jokaiseen hälytykseen on laitettu muistiin koneen asetukset. On mahdollista palauttaa 10 viimeistä hälytystä seuraavalla tavalla: Paina muutaman sekunnin ajan painiketta (6a) "KAUKO-OHJAUS".

Näyttörudulle ilmestyy teksti "AY.X", jossa "Y" tarkoittaa hälytyksen numeroa (A0 viimeisin, A9 vanhin) ja "X" tarkoittaa tallennettua hälytystyyppiä (1 - 8, katso AY.1 ... AY.8).

12- Vihreä valodiodi, teho päällä.

4.2.3 Etupaneeli KUVA D2

- 1- Nopea positiivinen pistoke (+) hitsauskaapelin kytkemiseksi.
- 2- Nopea negatiivinen pistoke (-) hitsauskaapelin kytkemiseksi.
- 3- Liitin TIG-hitsauspään painikkeen kaapelin(KUVA D2-a) ja TIG-säätimen (KUVA D2-b) liittämiseksi.
- 4- Liitos TIG-hitsauspään kaasuputken kytkemiseksi.
- 5- Ohjaustaulu.
- 6- Hitsaustapojen valintapainikkeet:

6a KAUKO-OHJAUS



 
Mahdollistaa hitsausparametrien ohjauksen siirron kauko-ohjaukseen.

6b TIG - MMA




Toimintatapa: hitsaus päällystetyllä elektrodilla (MMA), TIG-hitsaus kaaren sytytyksellä korkealla taajuudella (TIG HF) sekä TIG-hitsaus kaaren kosketussytytyksellä (TIG LIFT).

6c AC/DC



TIG-tavassa on mahdollista valita hitsaus tasavirralla (DC) tai vaihtovirralla (AC) (toiminto olemassa ainoastaan malleissa AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT




TIG-tavassa on mahdollista valita ohjaus 2 ajalla, 4 ajalla tai pistehitsauksen ajastin (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL (kaksoistaso)



TIG-tavassa on mahdollista valita pulssatun, etukäteen määritellyn pulssauksen tai kaksoistaso (bi-level) välillä. Sammueneet valodiodit vastaavat sandardin hitsausmenettelyä.

7- Asetettävien parametrien valintapainike

Painikkeella  valitaan enkooderin rivulla (9) säädettävä parametri;

Arvo ja mittayksikkö näkyvät vastaavasti näyttörudulla (10) ja valodiodilla (11).

HUOMIO: parametrien asetus on vapaa. On kuitenkin olemassa arvoyhdistelmiä, joilla ei ole käytännössä mitään merkitystä hitsaukselle; tässä tapauksessa voi olla, ettei hitsauslaite toimi kunnolla.

HUOMIO: KAIKKIEN TEHTAAN PARAMETRIEN UUELLEEN ASETTAMINEN (RESET)
Painamalla samanaikaisesti painikkeita (8) käynnistettäessä kaikki hitsausparametrit palaavat default-tehtaanarvoille.

7a ESIKAASU



TIG/HF-tavassa parametri on ESIKAASUN aika sekunneissa (säätö OFF, 0.1÷10 sek.). Tämä parantaa hitsauksen käynnistystä.

7b ALKUVIRTA (I_s)

 


Tavassa TIG 2 aikaa ja SPOT on aloitusvirta I_s, joka säilyy tietyn ajan painike painettuna (säätö ampeereissa).

Tavassa TIG 4 aikaa parametri on alkuvirta I_s, joka säilyy niin kauan kuin hitsauspään painiketta painetaan (säätö ampeereissa).

MMA-tavassa parametri on dynaaminen ylivirta "HOT START" (säätö 0÷100%). Näyttörudulla näkyy prosenttimääräinen kasvu suhteessa valittuun hitsausvirran arvoon. Tämä säätö parantaa hitsauksen juoksevuutta.


7c ALKUPORTAIKKO (t_{START})



Tavassa TIG on virranaloitusportaikko (välillä I_s - I₂) (säätö 0.1÷10 sek.). OFF-tilassa portaitikkaa ei ole.


Parametreja I_{START} e t_{START} voidaan käyttää myös poljinkauko-ohjaimella, säätö on kuitenkin tehtävä ennen itse ohjauksen käynnistämistä.

 7d PÄÄVIRTA (I₂)



Tavassa TIG AC/DC ja MMA parametri on ulostulovirta I₂. PULSSATUSSA ja KAKSITASO-tavassa virta on korkeimmalla tasolla (maksimi). Parametri mitataan ampeereissa.

 7e PERUSVIRTA - KAAREN



VOIMAKKUUS
Tavassa TIG 4 aikaa KAKSITASO ja PULSSATTU, I₁ parametri on virranarvo, joka voidaan vaihtaa päävirranarvoon I₂ hitsauksen aikana. Arvo ilmoitetaan ampeereissa.

MMA-tavassa parametri on dynaaminen ylivirta "ARC-FORCE" (säätö 0÷100%) ja näyttörudulla näkyy prosenttimääräinen kasvu suhteessa valittuun hitsausvirran arvoon. Tämä säätö parantaa hitsauksen juoksevuutta ja välttää elektrodin liimautumisen kappaleeseen.

7f TAAJUUS



 
PULSSATUSSA TIG-tavassa parametri on pulssitaajuus. AC/DC-malleille TIG AC-tavassa (pulsituskeskuksessa poiskäytöstä) parametri on hitsausvirran taajuus.

7g TASAPAINOTUS




Tavassa TIG PULSSATTU se edustaa suhdetta (prosentteissa) ajan, jossa virta siirtyy maksimitasolle (päähitsausvirta), ja kokonaispulsussajakson välillä. Lisäksi malleille AC/DC, tavassa TIG AC (pulsus poiskäytöstä), parametri edustaa suhdetta positiivisen virran ja negatiivisen virran ajan välillä: jos parametrin arvo on negatiivinen, saadaan suurempi lämpeneminen ja tunkeuma kappaleelle, jos arvo on positiivinen, saadaan suurempi pinnan puhtaus ja suurempi elektrodin lämpeneminen, jos parametrin arvo on mitätön, saadaan tasapaino negatiivisen ja positiivisen virran välillä AC-taajuuden jaksolla. (TAULU 4).

7h SPOT-AIKA




TIG-tavassa (SPOT) parametri on hitsauksen kesto (säätö 0.1÷10 sek.).

 7k LOPPUPORTAIKKO (t_{END})



Tavassa TIG on virran lopetusportaikko (välillä I₂ - I_e) (säätö 0.1÷10 sek.). OFF-tilassa portaitikkaa ei ole.

 7l LOPPUVIRTA (I_{END})




Tavassa TIG 2 aikaa parametri on loppuvirta vain, jos LOPPUPORTAIKKO (7k) on asetettu nollassa suuremmalle arvolla (>0.1 sek.).

Tavassa TIG 4 aikaa parametri on loppuvirta niin kauan kuin hitsauspään painiketta painetaan.


Suuruudet ilmoitetaan ampeereissa.

 7m JÄLKIKAAASU



TIG-tavassa parametri on JÄLKIKAAASUN aika sekunneissa (säätö OFF, 0.1÷10 sek.), mikä suojaa elektrodia sekä hitsaussulaa hapettumiselta.

 7n ELEKTRODIN ESILÄMMITYS



TIG-tavassa AC on tuotettu virran arvo * volframielektrodin esilämmitysaika sytytettäessä kaari.

8- JOB



Painikkeet "RECALL" ja "SAVE" ovat yksilöllistettyjen ohjelmien muistiinlaittoa ja palauttamista varten.

9- Enkooderin vipua tarvitaan näppäimellä (7) valittavien hitsausparametrien asettamista varten.

10- Aakkosnumeerinen näyttöruduu.

11- Punainen valodiodi, mittayksikön ilmoitus.

12- Vihreävalodiodi, teho päällä.

13- HÄLYTYKSEN VALODIODI (kone on lukkiutunut).

Ennalleenpalautus on automaattinen hälytyksen poistuksessa.

Näyttörudulla olevat hälytysviestit (10):

- "A. 1" : Primaaripiirin lämpösuojauksen keskeytys.
- "A. 2" : Sekundaaripiirin lämpösuojauksen keskeytys.
- "A. 3" : Virransyöttölinjan ylijännitteen suojan keskeytys.
- "A. 4" : Virransyöttölinjan alijännitteen suojan keskeytys.
- "A. 5" : Primaarisen ylikuormenemissuojan keskeytys.
- "A. 6" : Virransyöttölinjan vaiheen puuttumisen suojan keskeytys.
- "A. 7" : Liiallinen pölyn kertyminen hitsauslaitteen sisällä, ennalleenpalautus:
 - koneen sisäpuolen puhdistuksella;
 - ohjauspaneelin näyttörudun painikkeella.
- "A. 8" : Lisäjännite toiminta-alueen ulkopuolella.
- "A. 9" : suojakeskeytys hitsauspään vesijäähdytyspiiriin riittämättömän paineen vuoksi. Ennalleen palautus ei le automaattinen.

Sammuettaessa hitsauslaite voi esiintyä muutaman sekunnin ajan merkintä "OFF".

HUOMIO: HÄLYTYSTEN MUISTIINLAITTO JA NÄYTTÖ

Jokaiseen hälytykseen on laitettu muistiin koneen asetukset. On mahdollista palauttaa 10 viimeistä hälytystä seuraavalla tavalla:

Paina muutaman sekunnin ajan painiketta (6a) "KAUKO-OHJAUS".

Näyttörudulle ilmestyy teksti "AY.X", jossa "Y" tarkoittaa hälytyksen numeroa (A0 viimeisin, A9 vanhin) ja "X" tarkoittaa tallennettua hälytystyyppiä (1 - 9, katso AY.1 ... AY.9).

4.3 YKSILÖLLISTETTYJEN OHJELMIEN MUISTIINLAITTO JA PALAUTUS

Johdanto

Hitsauslaitteella on mahdollista laittaa muistiin (SAVE) yksilöllistettyjä työohjelmia, jotka

liittyvät tietyille hitsaukselle voimassa oleviin parametrisetuksiin. Kaikki yksilöllistetyt ohjelmat voidaan palauttaa (RECALL) milloin tahansa, jolloin käyttäjä saa aikaisemmin optimoitua erityistoimenpidettä varten "käyttövalmiin" hitsauslaitteen. Hitsauslaitteella on mahdollista laittaa muistiin 9 yksilöllistettyä ohjelmaa.

Muistiinlaittomenettely (SAVE)

Hitsauslaitteen säädön jälkeen optimaalisella tavalla tiettyä hitsausa varten menettele seuraavalla tavalla (KUVA D2):

- Paina näppäintä (8) "SAVE" 3 sekunnin ajan.
- Näyttörudulle (10) ilmestyy "S_" sekä numero välillä 1 ja 9.
- Valitse ohjelman muistiinlaittonumero pyörittämällä vipua (9).
- Paina uudelleen näppäintä (8) "SAVE":
 - mikäli näppäintä "SAVE" painetaan yli 3 sekuntia, ohjelma on laitettu muistiin oikein ja ilmestyy teksti "YES";
 - mikäli näppäintä "SAVE" painetaan alle 3 sekuntia, ohjelma ei ole muistissa ja ilmestyy teksti "no".

Palautusmenettely (RECALL)

Menettele seuraavalla tavalla (katso KUVA D2):

- Paina näppäintä (8) "RECALL" 3 sekunnin ajan.
- Näyttörudulle (10) ilmestyy "r_" sekä numero välillä 1 ja 9.
- Valitse käytettäväksi aiottu ohjelman muistiinlaittonumero pyörittämällä vipua (9).
- Paina uudelleen näppäintä (8) "RECALL":
 - mikäli näppäintä "RECALL" painetaan yli 3 sekuntia, ohjelma on palautettu oikein ja ilmestyy teksti "YES";
 - mikäli näppäintä "RECALL" painetaan alle 3 sekuntia, ohjelmaa ei ole palautettu ja ilmestyy teksti "no".

HUOMIO:

- **NÄPPÄIMILLÄ "SAVE" JA "RECALL" TEHTÄVIEN MENETTELIDEN AIKANA VALODIODI "PRG" PALAA.**
- **KÄYTTÄJÄ VOI MUUTTA PALAUTETTUA OHJELMAA MIELENSÄ MUKAAN, MUTTA MUUTETUT ARVOT EIVÄT JÄÄ AUTOMAATTISESTI MUISTIIN. MIKÄLI UUDET ARVOT HALUTAAN LAITTA MUISTIIN SAMANA OHJELMAAN, ON VÄLTÄMÄTÖNTÄ SUORITTA MUISTIINLAITTO MENETTELTY.**
- **KÄYTTÄJÄ HUOLEHTII YKSILÖLLISTETTYJEN OHJELMIEN TALLENNUKSESTA JA NIIHIN LIITTYVIEN PARAMETRIEN MUISTIINLAITOSTA.**

4.4 Vesijäähdytteen laitteen G.R.A. AKTIVOINTI- ja KÄYÖSTÄ POISTON tapa (jos mukana)

Menettely käytöstä poistamiseksi:

- Käynnistä laite pääkatkaisimesta (2-KUVA C) painamalla samanaikaisesti oikeanpuoleista painiketta etupaneelilla (6e-KUVA D2).
- Käynnistysjakson jälkeen näyttörudulle ilmestyy näkyviin lyhenne "G.ra - on" (tehtaan konfigurointi: jäähdytyslaite käytössä).
- Pyöritä enkooderin vipua (9-KUVA D2) niin, että näyttörudulle tulee lyhenne "G.ra - OFF".
- Vahvista valinta painamalla kerran näppäintä (7-KUVA D2). Jäähdytyslaite on näin poistettu käytöstä. Hitsauslaitetta voidaan käyttää ilman vesijäähdytysyksikköä G.R.A. ja polarisoitua pistoketta.



VAROITUS! JOS HITSAUSLAITETTA KÄYTETÄÄN TOIMINTAVASSA "G.ra - OFF" JÄÄHDYTYSYKSIKÖ LIITETTYNÄ, JÄÄHDYTYSYKSIKÖÄ EI OLE TÄYSIN SUOJATTU TOIMINTAHÄIRIÖILTÄ.

Menettely käyttöön ottamiseksi:

Toista sama jakso ja aseta lyhenne "G.ra - on", kun haluat ottaa sen käyttöön.

HUOM.: Jos hitsauslaite on asetettu toimintatapaan "G.ra - on", mutta siihen ei ole liitetty mitään jäähdytyslaitetta, muutaman toimintasekunnin jälkeen suojaus keskeyttää jäähdytyspiirin toimintahäiriön takia (lyhenne "A. 9").
Tehtasasetus: "G.ra - on".

5. ASENNUKSEEN



HUOM! KONEEN ON OLTAVA EHDOTTOMASTI SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA ASENNUSTOIMENPITEIDEN JA SÄHKÖKYTKENTÖJEN TEKEMISEN AIKANA. AINOASTAAN PÄTEVÄ TAI KOKENUT HENKILÖ SAA TEHDÄ SÄHKÖKYTKENNÄT.

5.1 VALMISTELU

Poista hitsauskone pakkauksestaan ja asenna pakkauksessa mukana olevat irralliset osat.

5.1.1 Paluukaapelin/puristimen asennus (KUVA E).

5.1.2 Holkkikaapelin asennus (KUVA F).

5.2 HITSAUSKONEEN SIOJITTAMINEN



Sijoita kone alueelle, jolla jäähdytysilma-aukot eivät ole tukossa (siiven pakoiskierre, jos sellainen on); tarkista, etteivät sähköä johtava pöly, syövyttävä höyry, kosteus jne. pääse koneeseen.

Jätä hitsauskoneen ympärille vähintään 250 mm vapaata tilaa.



HUOM! Hitsauskone on aina sijoitettava vaakatasoiselle, sen painon kantavalle pinnalle koneen kaatumisen tai siirtymisen välttämiseksi.

5.3 KYTKENTÄ VERKKOON

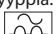- Ennen sähkökytkentöjen tekemistä tarkista, että hitsauskoneen kilvessä ilmoitettuja jännite ja taajuus vastaavat asennuspaikan käytettävissä olevan verkon arvoja.
- Hitsauskone tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmiin, joissa on maadoitukseen liitetty neutraalijohdin.
- Suojan varmistamiseksi epäsuoraa kosketusta vastaan käytä differentiaalikaitsimia, jotka ovat tyyppiä:
 - Tyyppi A () yksivaiheisille laitteille;
 - Tyyppi B () kolmivaiheisille laitteille.
- Normin EN 61000-3-11 (Flicker) vaatimusten täyttämiseksi suositellaan hitsauslaitteen kytkemistä sähköverkon liitännäkohtiin, joiden impedanssi on pienempi kuin $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Hitsauslaite vastaa normin IEC/EN 61000-3-12 vaatimuksia.

5.3.1 Pistoke ja pistorasja

Liitä verkkojohtoon riittävällä kapasiteetilla varustettu pistoke (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) ja käytä verkkopistorasiaa, jossa on sulakkeet tai automaattikatkaisin; asianmukainen maadoitus liitetään syöttölinjan maadoitusjohtoon (keltavihreä). Taulukossa (TAUL.1) ilmoitetaan suositeltavien hitaiden sulakkeiden arvot ampeereissa hitsauskoneen tuottaman suurimman nimellisvirran pohjalta sekä syötön nimellisjännitteen pohjalta.



HUOM! Yllä olevien ohjeiden laiminlyöminen tekee koneen turvajärjestelmän (luokka I) tehottomaksi aiheuttaen siten vakavan henkilövahinkojen (esim. sähköisku) tai aineellisten vahinkojen (esim. tulipalo) vaaran.

5.4 HITSAUSPIIRIN KYTKENNÄT



HUOM! VARMISTA ENNEN SEURAAVIEN KYTKENTÖJEN TEKEMISTÄ, ETTÄ HITSAUSKONE ON SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA

Taulukossa (TAUL. 1) esitetään hitsauskaapeleille suositeltavat arvot (yksikkö mm²) hitsauskoneen tuottaman suurimman virran perusteella.

5.4.1 TIG-hitsaus

Puristimen yhdistäminen

- Aseta virtakaapeli sopivaan pikaliittimeen (-)/~. Liitä kolminapainen yhdistäjä (puristimen painonappi) sopivaan liittimeen. Yhdistä puristimen kaasuputki asianmukaiseen liitokseen.

Hitsausvirran paluukaapelin yhdistäminen

- Se yhdistetään hitsattavaan kappaleeseen tai metalliseen telineeseen, jonka päälle se on asetettu, mahdollisimman lähelle suoritettavaa liitosta. Tämä kaapeli yhdistetään liittimeen, jossa on symboli (+) (~ TIG laitteille, joilla hitsataan AC:ssä).

Kaasupullon yhdistäminen

- Ruuvaa paineenalennin kaasupullon venttiiliin asettamalla väliin sopiva alentaja, joka on saatu lisävarusteena, käytettäessä Argon-kaasua.
- Yhdistä kaasun sisäntuloputki alentajaan ja kiristä varusteissa oleva vanne.
- Löysää paineenalennimen säätömutteria ennen kaasupullon venttiilin avaamista.
- Avaa kaasupullo ja säädä kaasun määrä (l/min) ohjeellisten käyttötietojen mukaan, katso taulukko (TAUL. 4); mahdolliset ulosvirtauksen korjaukset voidaan suorittaa hitsauksen aikana käyttämällä aina paineenalennimen mutteria. Tarkasta putkistojen ja liitosten pitävyyttä.

HUOMIO! Sulje aina kaasupullon venttiili työn lopussa.

5.4.2 MMA-HITSAUS

Melkein kaikki hitsauspuikot kytketään generaattorin positiiviseen (+) napaan. Ainoastaan hapanaapällysteiset hitsauspuikot kytketään negatiiviseen (-) napaan.

Holkkikaapelin kytkentä

Tämän liitännässä on erikoispuristin elektrodin näkyvän osan kiinnitystä varten.

Kaapeli liitetään puristimeen, jossa symboli (+).

Hitsausvirran paluukaapelin kytkentä

Kytetään suoraan työkaluun lähelle tehtävää hitsausaamaa. Kaapeli liitetään puristimeen, jossa symboli (-).

Suosituksia:

- Kierä hitsauskaapeleiden liittimet pohjaan asti pikaliittimissä (jos sellaisia on) täydellisen sähkökontaktin takaamiseksi; mikäli näin ei tehdä, liittimet ylikuumentuvat helposti, jolloin ne kuluvat nopeasti ja tapahtuu tehonmenetystä.
- Käytä mahdollisimman lyhyitä hitsauskaapeleita.
- Älä käytä työkaluun kuuluttomia metallirakenteita hitsausvirran paluukaapelin sijasta. Se voi johtaa vaaratilanteeseen tai epätyytyttävään hitsaustulokseen.

6. HITSAUSMENETTELTY

6.1 TIG-hitsaus

TIG hitsaus on hitsausmenettely, joka hyödyntää sähkökaaren tuottamaa lämpöä, joka syytettään ja ylläpidetään sulamattoman elektrodin (volfram) ja hitsattavan kappaleen välissä. Volframelektrodia tukee sopiva puristin hitsausvirran välittämiseksi siihen sekä elektrodin itsensä ja hitsausliuoksen suojaamiseksi hapettumiselta jalokaasuvirran avulla (normaalisti Argon: Ar 99.5 %), joka tulee ulos keraamisesta suutimesta (KUVA G). Hyvän hitsauksen saamiseksi on välttämätöntä käyttää täsmälleen oikeaa elektrodin halkaisijaa täsmälleen oikealla virralla, katso taulukko (TAUL. 3). Elektrodin normaali ulkonema keraamisesta suutimesta on 2-3mm ja se voi olla 8mm kulmahitsausta varten.

Hitsaus tapahtuu liitoksen päiden sulamisella. Oikealla tavalla valmistetut ohuet vahvuudet (noin 1mm asti) eivät tarvitse lisäainemateriaalia (KUVA H).

Paksuimmilla vahvuuksilla sauvat, joilla on sama perusmateriaalin koostumus sekä oikeanlainen halkaisija ovat välttämättömiä sopivalla terien valmistuksella (KUVA I). Hitsauksen hyvän onnistumisen kannalta on suotavaa, että kappaleet ovat huolellisesti puhdistettuja eikä niissä ole hapettumia, öljyjä, rasvoja, liuottimia jne.

6.1.1 HF- ja LIFT -syttykset

HF-syttyin:

Sähkökaaren sytytys tapahtuu ilman kosketusta volframelektrodin ja hitsattavan kappaleen välillä, korkeataajuuslaitteen kehittämän kipinän avulla. Tällaisessa sytytystavassa ei ole volframien sisällytystä hitsausliuokseen eikä elektrodin kulumista ja sillä käynnistäminen on helppoa kaikissa hitsausasunnoissa.

Menettely:

Paina puristimen painonappia viemällä elektrodin pää lähelle kappaletta (2 - 3mm), odota HF impulssin välittämä kaaren sytytys ja, kaaren sytyttyä, muodosta sulamisluios kappaleelle ja etene pitkin liitosta.

Siinä tapauksessa, että kaaren sytytyksen kanssa on vaikeuksia huolimatta siitä, että kaasuntulo on varmistettu ja että HF-poistot ovat nähtävissä, älä yritä kauaa asettaa elektrodia HF:n toiminnan kohteeksi. Tarkasta sen pinnallinen eheys sekä kärjen ulkomuoto, mahdollisesti uudistamalla se hiomakalulla. Syklin lopussa virta loppuu asetetun laskuasteikon mukaan.

LIFT-syttyin:

Sähkökaaren sytytys tapahtuu loitontamalla volframelektrodi hitsattavasta kappaleesta. Tällainen sytytystapa aiheuttaa vähemmän sähkö-säteilyhäiriöitä ja minimoi volframien sisällytykset ja elektrodin kulumisen.

Menettely:

Aseta elektrodin pää kappaleeseen kevyesti painaen. Paina puristimen painonappi pohjaan asti ja kohota elektrodia 2-3mm muutaman hetken jälkeen saaden näin aikaan kaaren syttymisen. Hitsauslaite jakaa aluksi virtaa I_{LIFT} , muutaman hetken kuluttua se jakaa asetettua hitsausvirtaa. Syklin lopussa virta loppuu asetetun laskuasteikon mukaan.

6.1.2 TIG DC-hitsaus

TIG DC hitsaus sopii kaikille hiiliateräksille, vähäseosteisille, runsasseosteisille teräksille sekä raskasmetalleille: kupari, nikkeli, titaani sekä niiden seokset.

TIG DC hitsauksessa, elektrodin navassa (-), käytetään yleensä elektrodia, jossa on 2% Toriumia (punaiseksi värjätty nauha) tai elektrodia, jossa on 2% Ceriumia (harmaaksi värjätty nauha). On välttämätöntä teroittaa volframelektrodi pitkäikäisyytensä huomakalulla, katso KUVA L, huolehtien, että kärki on täydellisesti samankeskinen, jotta vältetään kaaren poikkeamat. On tärkeää tehdä hiominen elektrodin pituussuuntaan. Tämä toiminta on toistettava jaksottain käytön ja elektrodin kulumisen mukaan tai silloin, kun se on satunnaisesti pilaantunut, hapettunut tai sitä on käytetty väärin. TIG DC tavassa on käytettävissä toiminto 2 ajalla (2T) sekä 4 ajalla (4T).

6.1.3 TIG AC-hitsaus

Tämä hitsaustyyppi mahdollistaa hitsauksen metalleilla, kuten alumiini ja magnesium, jotka muodostavat pinnalleen suojaavan ja eristävän hapettuman. Kääntämällä hitsausvirran

poilaisuuden päinvastaiseksi onnistutaan "rikkomaan" hapettuman pintakerroksen "ionihiökkapuhallukseksi" kutsutun mekanismin avulla. Jännitys on vaihtoehtoisesti positiivinen (EP) sekä negatiivinen (EN) volframielektrodissa. Ajan EP kuluessa hapettuma poistetaan pinnalta ("puhdistus" tai "syövytys"), mikä mahdollistaa liuoksen muodostamisen. Ajan EN kuluessa tapahtuu maksimilämmönsyöttö kappaleeseen mahdollistaen hitsauksen. Mahdollisuus vaihtaa balanssi parametria AC:ssa mahdollistaa virran ajan EP vähentämisen minimiin sallien nopeamman hitsauksen.

Suurimmat balanssi arvot mahdollistavat nopeamman hitsauksen, suuremman tunkeutumisen, keskitetymmän kaaren, kapeamman hitsausliuoksen sekä rajoitetun elektrodin lämmityksen. Pienimmät arvot mahdollistavat kappaleen paremman puhtauden. Liian matalan balanssi arvon käyttäminen saa aikaan kaaren sekä hapettumattoman osan leviämisen, elektrodin ylikuumentumisen ja seurauksena kehän muodostumisen sen päähän ja sytytyksen liikkouden sekä kaaren suuntatarkkuuden huonontumisen. Liian korkean balanssi -arvon käyttäminen saa aikaan "likaisen" hitsausliuoksen, jossa on tummia sisällytyksiä.

Taulukossa (TAUL 4) tiivistetään parametrien vaihtelun vaikutukset AC -hitsauksessa.

TIG AC tavassa voidaan käyttää toimintoa 2 ajalla (2T) sekä 4 ajalla (4T).

Lisäksi, hitsausmenettelyyn liittyvät ohjeet ovat voimassa.

Taulukossa (TAUL 3) esitetään ohjeelliset tiedot alumiinilla hitsausta varten; sopivin elektrodityyppi on elektроди puhtaalla volframilla (vihreän värinen raita).

6.1.4 Menettely

Säädiä hitsausvirta halutulle arvolle vivun avulla; sovita se mahdollisesti hitsauksen aikana todellisuudessa tarvittavalle lämmöntulolle.

Paina hitsauspään painiketta tarkastaen, että hitsauspäästä tuleva kaasun virtaus on oikeanlainen; kalibroi tarvittaessa esi- ja jälkikaasun aika; nämä ajat säädetään toimintaolosuhteiden mukaan, erityisesti jälkikaasun viivästyksen on oltava sellainen, että se mahdollistaa hitsauksen lopussa elektrodin jäähtymisen ja sulan ilman, että ne joutuvat kosketukseen ilmapiirin kanssa (hapettuminen ja saastuminen).

TIG-tapa sekvenssillä 2T (2 aikaa):

Painamalla pohjaan hitsauspään painike (PT.) kaari syttyy virralla I_{START}. Seuraavaksi virta kasvaa ALOITUSPORTAIKON mukaan hitsausvirran arvolle saakka.

Hitsauksen keskeyttämiseksi löysää hitsauspään painike, jolloin virta nollautuu asteittain (mikäli LOPPUPORTAIKKO-toiminto on käytössä) tai kaari sammuu välittömästi sitä seuraavalla jälkikaasulla.

TIG-tapa sekvenssillä 4T (4 aikaa):

Painettaessa painiketta ensimmäistä kertaa kaari syttyy I_{START}-virralla. Löysättäessä painike virta kasvaa ALOITUSPORTAIKKO-toiminnon mukaisesti hitsausvirran arvoon asti; tämä arvo säilyy myös löysättäessä painike. Painettaessa painiketta uudelleen virta vähenee LOPPUPORTAIKKO-toiminnon mukaisesti I_{END}-arvoon asti. Viimeksi mainittu säilyy painikkeen löysäämiseen asti, mikä päättää hitsausjakson aloittaen jälkikaasun ajan. Sen sijaan, mikäli LOPPUPORTAIKKO-toiminnon aikana painike löysätään, hitsausjakso päättyy välittömästi ja alkaa jälkikaasun aika.

TIG-tapa sekvenssillä 4T (4 aikaa) ja BI-LEVEL (KAKSOISTASO):

Painettaessa painiketta ensimmäistä kertaa kaari syttyy I_{START}-virralla. Löysättäessä painike virta kasvaa ALOITUSPORTAIKKO-toiminnon mukaisesti hitsausvirran arvoon asti; tämä arvo säilyy myös löysättäessä painike. Jokaisella seuraavalla painikkeen painalluksella (painalluksen ja löysäämisen välillä kuluvan ajan on oltava lyhyt) virta vaihtelee BI-LEVEL I₁ asetetun arvon sekä päävirran arvon I₁ välillä.

Pidättäessä painike pitkään painettuun virta vähenee LOPPUPORTAIKKO-toiminnon mukaisesti I_{END}-arvoon asti. Viimeksi mainittu säilyy painikkeen löysäämiseen asti, mikä päättää hitsausjakson aloittaen jälkikaasun ajan. Sen sijaan, mikäli LOPPUPORTAIKKO-toiminnon aikana painike löysätään, hitsausjakso päättyy välittömästi ja alkaa jälkikaasun aika (KUMA M).

6.2 MMA-HITSAUS

On erittäin tärkeää, että käyttäjä huomioi valmistajan ohjeet, jotka on ilmoitettu sauvaelektrodin pakkauksessa. Nämä ilmaisevat sauvaelektrodin oikean polariteetin ja sopivimman vaihtovirran.

Hitsausvaihtovirta täytyy säätää käytössä olevan elektrodin halkaisijan ja suoritettavan hitsauksen saumatyypin mukaan:

Ø Elektrodin halkaisija (mm)	Hitsausvaihtovirta (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

Käyttäjän on otettava huomioon, että elektrodin halkaisijan mukaisesti tasohitsaukseen on käytettävä korkeampia vaihtovirta-arvoja, kun taas alhaisemmat vaihtovirta-arvot ovat välttämättömiä pystysuoraan hitsaukseen tai alhaalta ylöspäin tehtävään hitsaukseen.

Hitsatun sauman laatuun vaikuttavat hitsausvirran voimakkuuden lisäksi muut valitut hitsausparametrit kuten kaaren pituus, hitsausnopeus ja sekä elektrodien halkaisija ja laatu (elektrodit on säilytettävä oikein asianmukaisissa pakkauksissa niiden suojaamiseksi kosteudelta).

Hitsausominaisuudet riippuvat myös hitsauslaitteen ARC-FORCE arvosta (dynaaminen käyttäytyminen). Tämän parametrin voi asettaa paneelista tai se voidaan asettaa kauko-ohjaimella 2 potentiometrillä.

Huomaa, että korkeilla ARC-FORCE arvoilla tunkeudutaan syvemmälle ja ne mahdollistavat hitsauksen missä tahansa asennossa yleensä emäksisillä elektrodeilla, matalilla ARC-FORCE arvoilla on mahdollinen pehmeämpi ja roiskeeton kaari yleensä rutiilipäällysteisillä elektrodeilla.

Lisäksi hitsauslaite on varustettu HOT START ja ANTI STICK laitteistoilla, jotka takaavat helpon käynnistyksen ja estävät elektrodin liimautumisen kappaleeseen.

6.2.1 Hitsausmenettely

Pidä naamiota KASVOJEN EDESSÄ ja sivalla elektrodipiste työkappaleeseen aivan kuin sivaltaisit tulitikulla. Tämä on oikea sivalusmenetelmä.

VAROITUS: Älä lyö elektrodia työkappaleeseen. Tämä voi vahingoittaa elektrodia ja tehdä sipaisun vaikeaksi.

Niin pian kuin kaari on syttynyt, yritä ylläpitää välimatkaa työkappaleeseen, joka on yhdenvertainen käytössä olevan sauvaelektrodin halkaisijan kanssa. Pidä välimatkaa niin paljon kuin mahdollista hitsauksen keston aikana. Muista, että etenevän elektrodin kulman pitää olla 20-30 astetta.

Hitsausalustan loputtua kuljeta elektrodin päätä taaksepäin täyttääksesi hitsausyvennyksen ja nosta elektроди nopeasti hitsausyvennyksestä sammuttaaksesi kaaren (HITSAUSSYVENNYKSEN OMINAISUUKSIA - KUVA N).

7. HUOLTO



HUOM! ENNEN HUOLTOTOIMENPITEIDEN ALOITTAMISTA ON VARMISTETTAVA, ETTÄ HITSAUSKONE ON SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

7.1 TAVALLINEN HUOLTO

KÄYTTÄJÄ VOI SUORITTAA TAVALLISET HUOLTOTOIMENPITEET.

7.1.1 Poltin

Vältä polttimen ja sen johdon asettamista kuumien osien päälle; eristysmateriaalit voivat sulaa kuumassa, jolloin laite vahingoittuu.

Tarkista säännöllisesti letkujen ja kaasun liittännät.

Valitse huolella elektrodin halkaisijaan nähden sopiva elektrodin sulkijapidike ja pidikkeen kannatin niin ettei ylikuumentumista tai kaasun huonoa leviämistä tai siitä johtuvaa virheellistä toimintaa tapahdu.

Tarkasta ainakin kerran päivässä puristimen pääteosien kulumistila ja kokoonpanon oikeanlaisuus: suutin, elektроди, elektrodinkiristinpidit, kaasuhajotin.

7.2 ERIKOISHUOLTO

AINOASTAAN ASIAANTUNTEVA TAI AMMATTITAITOINEN SÄHKÖMEKANIikka-ALAN KOULUTUKSEN SAANUT HENKILÖ SAA SUORITTAA ERIKOISHUOLTOTOIMENPITEITÄ TEKNISEN NORMIN IEC/EN 60974-4 MUKAAN.



HUOM! ÄLÄ MILLOINKAAN POISTA PANEELIJA TAI TYÖSKENTELE HITSAUSKONEEN SISÄLLÄ, JOS KONETTA EI OLE SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

Toimintojen tarkistus hitsauskoneen ollessa jännitteellinen voi johtaa vakavaan sähköiskuun, jos jännitteellisiin osiin kosketaan suoraan, ja/tai laitteen liikkuvien osien aiheuttamaan loukkaantumiseen.

Tarkasta jaksottain, käytön sekä ympäristön pölyisyyden mukaan hitsauslaitteen sisäpuoli ja poista elektronisille korteille kerääntynyt pöly hyvin pehmeällä harjalla tai sopivilla liuottimilla.

Tarkista vähän väliä, että sähkökytkennät ovat kunnolla kiinni ja etteivät kaapelien eristykset ole vioittuneet.

Kun tarkistus-toimenpiteet on suoritettu, asenna hitsauskoneen paneelit jälleen paikoilleen kiristäen kaikki kiinnitysruuvit hyvin.

Älä missään tapauksessa suorita hitsaustöitä koneen ollessa vielä auki.

Huollon tai korjauksen jälkeen palauta liitokset ja kytkennät ennalleen huolehtien, etteivät ne pääse kosketuksiin liikkuvien osien tai hyvin kuumiksi lämpenevien osien kanssa. Sido kaikki johtimet alkuperäisellä tavalla pitäen kunnolla erillään toisistaan korkeajännitteiset ensiömuuntajan ja matalajännitteiset toisiomuuntajien liitokset. Käytä alkuperäisiä aluslevyjä ja ruuveja rungon sulkemiseksi.

8. VIKAHAKU

SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ TOIMINTA ON EPÄTYDYTTÄVÄ, SUORITA SEURAAVA TARKISTUS ENNEN KUIN HUOLLAT KONEEN TAI PYYDÄT APUA:

Tarkista näyttää oikein halkaisijan ja käytetyn elektrodin suhteen.

Tarkista, ettei yleiskatkaisijan ollessa ON vastaava lamppu on ON. Jos näin ei ole laita, silloin ongelma on paikallistettu pääkapeleihin (kaapelit, pistokkeet, johdot, sulakkeet, jne.).

Keltaisen led ei pala ilmoittaen lämpösuojuksen kytkentymisestä yli- tai alajännitteen tai oikosulun vuoksi.

Nominaalisykähdyksen suhdetta on noudatettu; termostaattisen suojan kytkettyä odottaa koneen luonnollista jäähtymistä, tarkistakaa tuuletin toiminta.

Tarkista linjan jännite: jos arvo on liian korkea tai liian matala, hitsauskone pysähtyy.

Tarkistakaa, ettei koneen ulostulossa ole oikosulkuja: poistakaa häiriön aiheuttava syy.

Tarkista, että kaikki hitsausvirtapiiriin kytkennät ovat oikein ja varsinkin että työn kiinnitys on hyvin liitetty työkappaleeseen, jossa ei ole mitään haitallisia materiaaleja tai pintapäälysteitä (esim. Maalia).

Käytetty suojaakaasu on oikeaa (Argon 99.5%) ja että sen määrä on oikea; linjajännite ei ole liian korkea.

1. ALMENE SIKKERHEDSNORMER VEDRØRENDE LYSBUESVEJSNING	87	5.4.1 TIG-svejsning	90
2. INDLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE	87	5.4.2 MMA-Svejsning	90
2.1 INDLEDNING	87	6. SVEJSNING: BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN	90
2.2 TILBEHØR, DER KAN BESTILLES	88	6.1 TIG-SVEJSNING	90
3. TEKNISKE DATA	88	6.1.1 HF- og LIFT-udløsning	90
3.1 SPECIFIKATIONSMÆRKAT	88	6.1.2 TIG-jævnstrømsvejsning	91
3.2 ANDRE TEKNISKE DATA	88	6.1.3 TIG-vekselstrømsvejsning	91
4. BESKRIVELSE AF SVEJSEMASKINEN	88	6.1.4 Fremgangsmåde	91
4.1 BLOKDIAGRAM	88	6.2 MMA-SVEJSNING	91
4.2 STYRE-, REGULERINGS- OG FORBINDELSERANORDNINGER	88	6.2.1 Svejseproceduren	91
4.2.1 BAGPANEL (FIG. C)	88	7. VEDLIGEHOLDELSE	91
4.2.2 Forpanel FIG. D	88	7.1 ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE	91
4.2.3 Forpanel FIG. D2	89	7.1.1 Brænder	91
4.3 HVORDAN MAN GEMMER/HENTER BRUGERDEFINEREDE PROGRAMMER	90	7.2 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE	91
4.4 Tilstanden AKTIVERING og DEAKTIVERING Vandkølehed G.R.A. (hvis den forefindes)	90	8. FEJLFINDING	91
5. INSTALLATION	90		
5.1 OPSTILLING	90		
5.1.1 Samling af returkabel-tang (FIG. E)	90		
5.1.2 Samling af svejsekabel-elektrodetang (FIG. F)	90		
5.2 PLACERING AF SVEJSEMASKINEN	90		
5.3 TILSLUTNING TIL NETFORSYNINGEN	90		
5.3.1 Stik og stikkontakt	90		
5.4 SVEJSEKREDSLØBETS FORBINDELSER	90		

SVEJSEMASKINER MED INVERTER TIL TIG- OG MMA-SVEJSNING BEREGNET TIL INDUSTRIEL OG PROFESSIONEL BRUG.

Bemærk: I den nedenstående tekst anvendes betegnelsen "svejsemaskine".

1. ALMENE SIKKERHEDSNORMER VEDRØRENDE LYSBUESVEJSNING

Operatøren skal sættes tilstrækkeligt ind i, hvordan svejsemaskinen anvendes på sikker vis samt oplyses om risiciene forbundet med buesvejsningsprocedurerne samt de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger og nødprocedurer. (Jævnfør standard "EN 60974-9: Udstyr til lysbuesvejsning. Del 9: Installation og anvendelse").



- Undgå direkte berøring med svejsekredsløbet; nulspændingen fra svejsemaskinen kan i visse tilfælde være farlig.
- Svejsemaskinen skal slukkes og frakobles netforsyningen, før svejsekablerne tilsluttes eller der foretages eftersyn eller reparationer.
- Sluk for svejsemaskinen og frakobl den netforsyningen, før brænderens sliddele udskiftes.
- Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med de gældende ulykkesfrembyggende normer og love.
- Svejsemaskinen må udelukkende forbindes til et forsyningssystem med en jordforbundet, neutral ledning.
- Man skal sørge for, at netstikkontakten er rigtigt forbundet med jordbeskyttelsesanlægget.
- Svejsemaskinen må ikke anvendes i fugtige, våde omgivelser eller udendørs i regnvejr.
- Der må ikke anvendes ledninger med dårlig isolering eller løse forbindelser.



- Der må ikke svejses på beholdere, dunke eller rør, der indeholder eller har indeholdt brændbare væsker eller gasarter.
- Man skal undlade at arbejde på materialer, der er rensed med klorbrinteholdige opløsningsmidler eller i nærheden af lignende stoffer.
- Der må ikke svejses på beholdere under tryk.
- Samtlige brændbare stoffer (såsom træ, papir, klude osv.) skal fjernes fra arbejdsområdet.
- Man skal sørge for, at der er tilstrækkelig udluftning eller findes egnede midler til fjernelse af svejsedampene i nærheden af svejsebuen; der skal iværksættes en systematisk procedure til vurdering af grænsen for udsættelse for svejsedampene alt efter deres sammensætning, koncentration og udsættelsesvarighed.
- Gasbeholderen skal holdes væk fra varmekilder, inklusiv solstråler (hvis denne anvendes).



- Den elektriske isolering skal passe til brænderen, arbejdsemnet og de (tilgængelige) jordforbundne metaldele, som befinder sig i nærheden. Dette opnås almindeligvis ved at benytte formålstjenlige handsker, sko, hovedbeklædning og tøj samt isolerende trinbrætter eller måtter.
- Beskyt altid øjnene med særlige filtre, der opfylder kravene i UNI EN 169 eller UNI EN 379, og som er monteret på masker eller hjelme i overensstemmelse med UNI EN 175.

Anvend vandtætte beskyttelseskæder (ifølge UNI EN 11611) og svejsehandsker (ifølge UNI EN 12477), så huden ikke udsættes for de ultraviolette eller infrarøde stråler, som lysbuen frembringer; sørg desuden for, at de andre personer, der befinder sig i nærheden af lysbuen, beskyttes med ikke-reflekterende skærme eller gardiner.

- Støjniveau: Hvis det personlige udsættelsesniveau (LEP_d) i forbindelse med særligt intensive svejseprocedurer kommer op på eller over 85 dB(A), er der pligt til at anvende egnede personlige værnemidler (Tab. 1).



ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER KAN VÆRE FARLIGE

Strømmen, der løber igennem hvilken som helst ledning, frembringer lokaliserede elektriske og magnetiske felter (EMF). Svejsestrømmen forårsager et EMF rundt om

svejsekredsen og selve svejsemaskinen.

De elektromagnetiske felter kan forstyrre visse medicinske apparater (som f.eks. pacemakere, respiratorer, metalproteser osv.).

Der skal træffes passende foranstaltninger for at beskytte brugerne af disse apparater. Man skal for eksempel hindre adgang til svejsemaskinens anvendelsesområde eller foretage en vurdering af de personlige risici, som svejserne udsættes for.

Denne svejsemaskine opfylder de tekniske krav til produkter, der udelukkende anvendes i industrielle omgivelser og til professionel brug. Der ydes ingen garanti for, at de grundlæggende grænser for menneskers eksponering for de elektromagnetiske felter overholdes ved husholdningsbrug.

Alle brugerne skal overholde de nedenstående regler for at minimere eksponeringen for EMF fra svejsekredsen:

- Placér svejsekablerne tæt på hinanden. Fastgør dem med klæbebånd om muligt.
- Hold hovedet og overkroppen så langt væk som muligt fra svejsekredsen.
- Svejsekablerne må under ingen omstændigheder vikles rundt om metalgenstande eller om kroppen.
- Undlad at svejse med kroppen midt i svejsekredsen.
- Hold begge svejsekabler på den samme side af kroppen.
- Forbind svejsestrømmens returkabel til den genstand, der skal svejses, så tæt som muligt på det led, der udføres.
- Undlad at svejse i nærheden af svejsemaskinen.
- Alle operatører skal overholde de minimale afstand, der er angivet på EMF-datakortet.
- Afstand fra EMF-kilden på et sted, hvorefter eksponeringen er lavere end 20 % af den tilladte minimumsværdi: d = 65 cm.



- Apparaturløbet til klasse A:

Denne svejsemaskine opfylder den tekniske standard's krav til produkter, der udelukkende anvendes i industrielle omgivelser og til professionel brug. Deres elektromagnetiske kompatibilitet garanteres ikke i bygninger, der er direkte forbundet med et lavspændingsnet, der forsyner husholdninger.



YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

- HVIS SVEJSEARBEJDET SKAL UDFØRES:

- I omgivelser, hvor der er øget risiko for elektrochok.
- På afgrænsede områder.
- På steder, hvor der er brændbare eller sprængfarlige materialer.

SKAL en "Erfaren ansvarshavende" først foretage en vurdering deraf, og der skal altid være andre personer, som har kendskab til nødinggreb, til stede under udførelsen.

Det er STRENGT NØDVENDIGT at anvende de tekniske værnemidler, der er fremstillet i 7.10; A.8; A.10. i standard "EN 60974-9: Udstyr til lysbuesvejsning. Del 9: Installation og anvendelse".

- SKAL det forbydes at svejse, hvis maskinoperatøren ikke står på grunden, med mindre der anvendes sikkerhedsplatforme.

- SPÆNDING MELLEMLIKTRODEHOLDER ELLER BRÆNDERE: hvis der arbejdes med mere end én svejsemaskine på ét emne eller flere elektrisk forbundne emner, kan der opstå en kombination af farlige nulspændinger mellem til elektrodeholderne eller brænderne, hvis værdi kan være dobbelt så høj som maksimumstærksken.

Det er strengt nødvendigt, at en erfaren ansvarshavende udfører instrumentmålinger for at fastslå, om der findes risici og om der kan træffes passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til punkt 7.9 i standarden "EN 60974-9: Udstyr til lysbuesvejsning. Del 9: Installation og anvendelse".



TILBAGEVÆRENDE RISICI

- UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE: Det er farligt at anvende svejsemaskinen til hvilket som helst formål, som afviger fra den forventede anvendelse (såsom optøning af vandror).

2. INDLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE

2.1 INDLEDNING

Denne svejsemaskine er en strømkilde til lysbuesvejsning, der er særligt beregnet til TIG-svejsning (DC jævnstrøm) (AC vekselstrøm/DC jævnstrøm) med HF- eller LIFT-udløsning og MMA-svejsning af beklædte elektroder (rutile, sure, basiske elektroder).

Denne svejsemaskines særlige egenskaber (INVERTER), såsom den høje hastighed og præcise regulering, giver fremragende svejseresultater.

Reguleringen med "inverter"-system ved netforsyningens (primære) indgang medfører

desuden en kraftig forringelse af både transformatoromfang og nivelleringsreaktans, hvilket har gjort det muligt at bygge en let svejsemaskine med yderst begrænset omfang, som er nem at håndtere og transportere.

2.2 TILBEHØR, DER KAN BESTILLES

- Argon-beholder adapter.
- Svejsestrømreturkabel forsynet med jordklemme.
- Manuel fjernstyring 1 potentiometer.
- Manuel fjernstyring 2 potentiometre.
- Fjernstyring med pedal.
- Sæt til MMA-svejsning.
- Sæt til TIG-svejsning.
- Selvførmørkende maske: med fast eller regulerbart filter.
- Gasovergangsrør til tilslutning af Argon-beholder.
- Trykformindsker med manometer.
- Brænder til TIG-svejsning.

3. TEKNISKE DATA

3.1 SPECIFIKATIONS-MÆRKAT

De vigtigste data vedrørende svejsemaskinens anvendelse og præstationer er sammenfattet på specifikationsmærket med følgende betydning:

Fig. A

- 1- Den EUROPÆISKE referencenorm vedrørende lysbuesvejsemaskinernes sikkerhed og fabrikation.
- 2- Producentens navn og adresse.
- 3- Navn på modellen.
- 4- Symbol for maskinens indre struktur.
- 5- Symbol for den forventede svejsemåde.
- 6- Symbol S: Angiver at der kan foretages svejseprocesser i omgivelser, hvor der er øget risiko for elektrisk stød (f.eks. umiddelbart i nærheden af større metalgenstande).
- 7- Symbol for forsyningslinien:
 - 1~: Enfasnet vekselspænding.
 - 3~: Trefaset vekselspænding.
- 8- Indpakningens beskyttelsesgrad.
- 9- Netforsyningens egenskaber:
 - U_1 : Svejsemaskinens vekselspænding og frekvens (tilladte grænser $\pm 10\%$);
 - $I_{1\max}$: Liniens maksimale strømforbrug.
 - $I_{1\text{eff}}$: Reel strømstyrke
- 10- Svejsekredsløbets præstationer:
 - U_0 : Spænding uden belastning (svejsekredsløbet åbent).
 - I_0/U_0 : Tilsvarende standardstrøm og -spænding, som svejsemaskinen kan levere under svejsningen.
 - X: Intermittensforhold: Angiver det tidsrum, hvori svejsemaskinen kan levere den tilsvarende strøm (samme spalte). Udtrykkes i %, på grundlag af en 10min's arbejdsrytme (f.eks. 60% = 6 minutters arbejde, 4 minutters hviletid; og så videre). Skulle anvendelsesparametrene (mærkedata, gældende for en omgivende lufttemperatur på 40°C) overstiges, udløses varmeudkoblingen (svejsemaskinen bliver på stand-by, indtil den kommer ned på den tilladte temperatur).
 - A/V-A/V: Angiver svejsestrømmens reguleringspektrum (minimum - maksimum) ved en bestemt buspænding.
- 11- Serienummer til identificering af maskinen (uundværlig ved henvendelse til Kundeservice, anmodning om reservedele, bestemmelse af maskinens oprindelse).
- 12- : Værdien for sikringerne med forsinket aktivering, som skal indrettes til beskyttelse af linien.
- 13- Symboler vedrørende sikkerhedsnormer, hvis betydning er fremstillet i kapitel 1 "Almen sikkerhedsnormer vedrørende lysbuesvejsning".

Bemærk: Datamærket i eksemplet viser symbolernes og tallenes betydning; de helt nøjagtige tekniske data gældende for den svejsemaskine, I har anskaffet, skal aflæses på den pågældende svejsemaskines datamærkat.

3.2 ANDRE TEKNISKE DATA

- **SVEJSEMASKINE:** se tabel 1 (TAB.1).
 - **BRÆNDER:** se tabel 2 (TAB.2).
- Svejsningens vægt er opført på tabel 1 (TAB.1)

4. BESKRIVELSE AF SVEJSEMASKINEN

4.1 BLOKDIAGRAM

Svejsemaskinen består hovedsageligt af effekt- og kontrolmoduler, der er fremstillet på trykte kredsløb og optimeret for at sikre størst mulig pålidelighed og nedsætte behovet for vedligeholdelse.

Denne svejsemaskine kontrolleres af en mikroprocessor, der giver mulighed for at indstille et stort antal parametre og derved at opnå optimale svejseresultater under alle forhold og med alle materialer. For at få fuldt udbytte af svejsemaskinens egenskaber, er det imidlertid nødvendigt at have indsigt i dens anvendelsesmuligheder.

Beskrivelse (FIG. B)

- 1- **Indgang enfaset forsyningslinie, ensretterenhed og nivelleringskondensatorer.**
- 2- **Transistor omkoblingsdbro (IGBT) og drivere;** omstiller den ensrettede netspænding til højfrekvens vekselspænding og regulerer effekten på grundlag af den påkrævede svejsestrøm/-spænding.
- 3- **Højfrekvenstransformer;** primærviklingen tilføres spænding der er omsat fra blok 2; den anvendes til at tilpasse spændingen og strømmen på grundlag af de værdier, der kræves til buesvejsningsproceduren og samtidigt at opnå en galvanisk isolering af svejsekredsløbet fra forsyningslinien.
- 4- **Sekundær ensretterbro med udjævningsinduktans;** omstiller vekselspændingen/-strømmen fra sekundærviklingen til jævnstrøm/-spænding med meget lav svingning.
- 5- **Transistor omkoblingsdbro (IGBT) og drivere;** omstiller sekundærviklingens udgangsstrøm fra jævnstrøm til vekselstrøm for at muliggøre TIG-vekselstrømsvejsning (såfremt disse forefindes).
- 6- **Kontrol- og reguleringselektronik;** kontrollerer straks svejsestrømmens værdi og sammenligner den med den værdi, som operatøren har indstillet; den modulerer IGBT-drivernes styreimpulser, som foretager reguleringen.
- 7- **Kontrollogik for svejsemaskinens drift;** indstiller svejsecykluserne, styrer aktuatorerne, overvåger sikkerhedssystemerne.
- 8- **Indstillingspanel** og visning af driftsparametrene og -tilstandene.
- 9- **Generator med HF-udløsning** (såfremt disse forefindes).
- 10- **Beskyttelsesgas magnetventil EV.**
- 11- **Ventilator til afkøling af svejsemaskinen.**
- 12- **Fjernregulering.**

4.2 STYRE-, REGULERINGS- OG FORBINDELSANORDNINGER

4.2.1 BAGPANEL (FIG. C)

- 1- Forsyningskabel (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~).
- 2- Hovedafbryder O/OFF - I/ON.
- 3- Overgangsstykke til tilslutning af gasrør (trykformindsker beholder svejsemaskine).
- 4- Konnektor til fjernstyring: Svejsemaskinen kan forbindes til 3 forskellige slags fjernstyringer ved hjælp af

den dertil beregnede 14-pols konnektor på bagsiden. Hver anordning genkendes automatisk og giver mulighed for at regulere følgende parametre:

- **Fjernstyring med et potentiometer:** Hovedstrømmen ændres fra minimum til maksimum ved at dreje potentiometerets drejeknap. Reguleringen af hovedstrømmen kan kun foretages med fjernstyringen.
- **Fjernstyring med pedal:** Strømmens værdi afhænger af pedalen stilling. Ved 2-TIDS TIG-tilstanden fungerer trykket på pedalen som ordre til start af maskinen i stedet for trykknappen på brænderen.
- **Fjernstyring med to potentiometre:** Det første potentiometer regulerer hovedstrømmen. Det andet potentiometer regulerer en anden parameter, der afhænger af, hvilken svejsetilstand er aktiveret. Hvis man drejer dette potentiometer, vises den parameter, der er ved at blive ændret (som ikke længere kan kontrolleres med panelets drejeknap). Det andet potentiometers betydning er som følger: ARC FORCE ved MMA-tilstand og SLUTRAMPE ved TIG-tilstand.
- **Styring til TIG-brænder med potentiometer (hvis den forefindes):** TIG-styringen giver mulighed for at regulere strømmen ved hjælp af brænderen med potentiometer.

4.2.2 Forpanel FIG. D

- 1- Positiv lyntilslutning (+) til forbindelse af svejsekablet.
- 2- Negativ lyntilslutning (-) til forbindelse af svejsekablet.
- 3- Konnektor til forbindelse af brænderknappens kabel.
- 4- Overgangsstykke til forbindelse af TIG-brænderens gasrør.
- 5- Styrepanel.
- 6- Trykknapp til valg af svejsemodus:

REMOTE
ON

FJERNBETJENING
 Gør det muligt at overføre svejseparametrenes styring til fjernbetjeningen.

MMA
TIG LIFT


MMA-TIG LIFT
 Driftstilstand: Svejsning med beklædt elektrode (MMA) og TIG-svejsning med lysbueudløsning ved kontakt (TIG LIFT).
- 7- **Vælgerknap til indstilling af parametre.** Trykknappen vælger det parameter, der skal indstilles med Encoder-

drejeknappen (8); Værdien og måleenheden vises henholdsvis af displayene (10) og lysdioderne (9). **OBS:** Parametrene kan indstilles frit. Der findes dog nogle værdikombinationer, der ikke har nogen praktisk betydning for svejsningen; de kan hindre svejsemaskinen i at fungere korrekt.

OBS: GENINDSTILLING AF ALLE FABRIKSINDSTILLINGERNE (RESET)


Hvis man trykker på knappen (7), når maskinen tændes, stilles alle svejseparametrene tilbage til standardværdierne.

7a HOT START

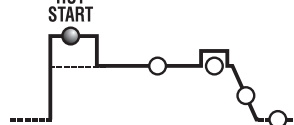


Ved MMA-tilstanden er det overstrømmen ved start "HOT START" (regulering 0=100) med angivelse af den procentmæssige stigning i forhold til værdien for den valgte svejsestrøm på displayet. Denne indstilling giver en bedre start.

 7b HOVEDSTRØM (I₂)




Ved TIG-tilstanden er MMA svejsestrømmen, målt i ampere.

7c ARC-FORCE

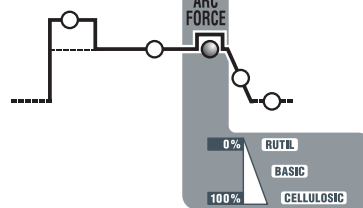


Ved MMA-tilstanden er det den dynamiske overstrøm "ARC-FORCE" (regulering 0=100%) med angivelse af den procentmæssige stigning i forhold til værdien for den valgte svejsestrøm på displayet. Denne regulering giver en mere flydende svejsning, hindrer fastklæbning af elektroden på emnet og gør det muligt at anvende forskellige slags elektroder.

 7d SLUTRAMPE (t_s)



TIG-tilstanden er slutrampens varighed (regulering 0.1÷10 sek.); den hindrer kraterdannelse ved slutningen af svejse sømmen (fra I₂ til 0).

 7e GASEFTERSTRØMNING



TIG-tilstanden er gasefterstrømningstiden i sekunder (regulering OFF, 0.1÷10 sek.); den beskytter elektroden og smeltebadet mod oxidering.

- 8- Encoder-drejeknap til indstilling af de svejseparametre, der kan indstilles med knappen (7).
- 9- Rød lysdiode, angivelse af måleenhed.
- 10- Alfanumerisk display.
- 11- **ALARMLYSDIODE (maskinen er spærret).** Genopretningen foregår automatisk, når årsagen til alarmen ophører. Alarmmeddelelser, der vises på displayet (10):
 - "A. 1" : udløsning af primærkredsløbets varmesikring.
 - "A. 2" : udløsning af sekundærkredsløbets varmesikring.

- "A. 3" : Udløsning af beskyttelsesanordningen for overspænding på forsyningslinjen.
 - "A. 4" : Udløsning af beskyttelsesanordningen for underspænding på forsyningslinjen.
 - "A. 5" : Udløsning af primær beskyttelsesanordning for overtemperatur.
 - "A. 6" : Udløsning af beskyttelsesanordningen pga. faseangel på forsyningslinjen.
 - "A. 7" : Der samles for meget støv inde i svejsemaskinen, genopretning med:
 - rengøring af maskinens indre;
 - displayknop på styrepanel.
 - "A. 8" : Hjælpe-spænding uden for område.
- Når der slukkes for svejsemaskinen, kan det forekomme, at beskeden "OFF" vises i et par sekunder.

OBS: LAGRING OG VISNING AF ALARMER

Maskinens indstillinger lagres, hver gang der udløses en alarm. De sidste 10 alarmer kan hentes på følgende måde:

Tryk på knappen (6a) "FJERNBETJENING" i et par sekunder.
På displayet fremkommer ordlyden "AY.X", hvor "Y" angiver nummeret på alarmer (A0 seneste, A9 ældste) og "X" den registrerede alarms type (fra 1 til 8, se AY.1 ... AY.8).

12- Grøn lysdiode, effekt tændt.

4.2.3 Forpanel FIG. D2

- 1- Positiv lyntilslutning (+) til forbindelse af svejsekablet.
- 2- Negativ lyntilslutning (-) til forbindelse af svejsekablet.
- 3- Stik til forbindelse af TIG-brænderknappens ledning (FIG. D2-a) og TIG-styringen (FIG. D2-b).
- 4- Overgangsstykke til forbindelse af TIG-brænderens gasrør.
- 5- Styrepanel.
- 6- Trykknapper til valg af svejsemodus:

6a FJERNBETJENING



Gør det muligt at overføre svejseparametrenes styring til fjernbetjeningen.

6b TIG - MMA



 
Driftstilstand: Svejsning med beklædt elektrode (MMA), TIG-svejsning med højfrekvens lysbueudløsning (TIG HF) og TIG-svejsning med lysbueudløsning ved kontakt (TIG LIFT).

6c AC/DC



Ved TIG-tilstand har man mulighed for at vælge mellem jævnstrømsvejsning (DC) og vekselstrømsvejsning (AC) (funktion, som kun findes på modellerne AC/DC).

6d 2T - 4T - SPOT



Ved TIG-tilstand anvendes den til at vælge mellem 2-tidsstyring, 4-tidsstyring og styring med punktsvejsjetimer (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



Ved TIG-tilstand anvendes den til at vælge mellem pulserende svejsning, forindstillet pulserende eller bi-level. Når lysdioderne er slukket, svarer den til standard svejseprocessen.

7- Vælgerknop til indstilling af parametre.

Trykknappen vælger det parameter, der skal indstilles med Encoder-



drejknappen (9);

 
Værdien og måleenheden vises henholdsvis på displayene (10) og lysdioderne (11).

OBS: Parametrene kan indstilles frit. Der findes dog nogle værdikombinationer, der ikke har nogen praktisk betydning for svejsningen; de kan hindre svejsemaskinen i at fungere korrekt.

OBS: GENINDSTILLING AF ALLE FABRIKSINDSTILLINGERNE (RESET)


Hvis man trykker samtidigt på knapperne (8), når maskinen tændes, stilles alle svejseparametrene tilbage til standardværdierne.

7a GASFORSTRØMNING




Ved TIG/HF-tilstanden er det GASFORSTRØMNINGENS varighed i sekunder (regulering OFF, 0.1 ÷ 10 sek.). Forbedrer svejsningens start.

 7b STARTSTRØM (I_{START})




Ved tilstandene TIG 2-tids og SPOT står den for udgangsstrømmen I_S, der opretholdes i et fast tidsrum med nedtrykket brænderknop (regulering i ampere). Ved TIG 4-tids svejsning reguleres startstrømmen I_S, der opretholdes så længe brænderknappen holdes nede (regulering i Ampere).

7c STARSTRAMPE (t_{START})

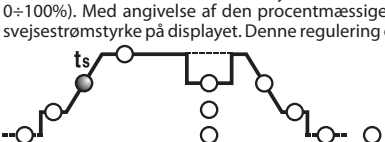


Ved TIG er det varigheden af strømmens startrampe (fra I₃ til I₂) (regulering 0.1-10sek.). Ved OFF er der ingen rampe. Parametrene I_{START} og t_{START} kan også anvendes med fjernbetjening via pedal, men reguleringen skal foretages, før selve betjeningen aktiveres.

 7d HOVEDSTRØM (I₂)



Ved TIG AC/DC er MMA udgangsstrømmen I₂. I PULSE eller Bi-LEVEL-tilstanden er det strømmen på det højeste niveau (maksimum). Parametret måles i Ampere.

 7e BASISSTRØM - ARC FORCE



Ved TIG 4-tids Bi-LEVEL og PULSE, I₁ er det den strømstyrke, der kan anvendes skiftevis med hovedstrømstyrken I₂ under svejsningen. Værdien angives i Ampere. Ved MMA-tilstanden er det den dynamiske overstrøm "ARC-FORCE" (regulering 0÷100%) med angivelse af den procentmæssige stigning i forhold til værdien for den valgte svejsestrøm på displayet. Denne regulering gør svejsningen mere flydende og hindrer elektroden i at klæbe sammen med emnet.

7f FREKVENNS



 
Ved TIG PULSE er det pulseringsfrekvensen. Ved TIG AC (med deaktiveret pulsering) på modellerne AC/DC er det svejsestrømmens frekvens.

7g BALANCE




Ved TIG PULSE er det forholdet (i procentsats) mellem den tid, hvor strømmen befinder sig på det højeste niveau (hovedsvejsestrøm) og den samlede pulseringstid. På AC/DC-modellerne står parameteren i TIG AC-tilstanden (med frakoblet pulsering) desuden for forholdet mellem tiden med positiv strøm og tiden med negativ strøm: Hvis parameterens værdi er negativ, opnås der højere opvarmning og gennemtrængning i emnet, hvis parameterens værdi er positiv, opnås der en mere ren overflade og en højere opvarmning af elektroden, hvis parameterens værdi er nul, opnås der en balance mellem negativ og positiv strøm i AC-frekvensperioden. (TAB. 4).

7h SPOTTID




Ved TIG (SPOT) tilstanden er det svejsningens varighed (regulering 0.1÷10 sek.).

 7k SLUTRAMPE (t_{END})



Ved TIG-tilstanden er det strømmens slutrampes varighed (fra I₂ til I_e) (regulering 0.1-10 sek.). Ved OFF er der ingen rampe.

 
7l SLUTSTRØM (I_{END})



Ved TIG 2-tidstilstanden er det slutstrømmen, såfremt SLUTRAMPEN (7k) er indstillet på en værdi, der højere end nul (>0.1 sek.).


Ved TIG 4-tids svejsning er det slutstrømmen, der opretholdes så længe brænderknappen holdes nede. Størrelserne udtrykkes i Ampere.

 7m GASEFTERSTRØMNING



TIG-tilstanden er GASEFTERSTRØMNINGStiden i sekunder (regulering OFF, 0.1 ÷ 10 sek.), og den beskytter elektroden og smeltebadet mod oxidering.

 7n FORVARMNING AF ELEKTRODE



I TIG-tilstand er AC resultatet af multiplikationen af strømmen * tungstenelektrodens opvarmningstid ved tænding af lysbuen.

8- JOB



Knapperne "RECALL" og "SAVE" til lagre og hente brugerdefinerede programmer.

9- Encoder-drejknop til indstilling af de svejseparametre, der kan indstilles med knappen (7).

- 10- Alfanumerisk display.
- 11- Rød lysdiode, angivelse af måleenhed.
- 12- Grøn lysdiode, effekt tændt.
- 13- ALARMLYSDIODE (maskinen er spærret).
Genopretningen foregår automatisk, når årsagen til alarmer ophører.
Alarmeddelelser, der vises på displayet (10):
 - "A. 1" : udløsning af primærkredsløbets varmesikring.
 - "A. 2" : udløsning af sekundærkredsløbets varmesikring.
 - "A. 3" : Udløsning af beskyttelsesanordningen for overspænding på forsyningslinjen.
 - "A. 4" : Udløsning af beskyttelsesanordningen for underspænding på forsyningslinjen.
 - "A. 5" : Udløsning af primær beskyttelsesanordning for overtemperatur.
 - "A. 6" : Udløsning af beskyttelsesanordningen pga. faseangel på

- "A. 7" : Der samles for meget støv inde i svejsemaskinen, genopretning med:
 - rengøring af maskinens indre;
 - displayknap på styrepanel.
- "A. 8" : Hjælpepænding uden for område.
- "A. 9" : Udløsning af beskyttelsesanordning mod for lavt tryk i brænderens vandafkølingskreds. Genopretningen foregår ikke automatisk.

Når der slukkes for svejsemaskinen, kan det forekomme, at beskeden "OFF" vises i et par sekunder.

OBS: LAGRING OG VISNING AF ALARMER

Maskinens indstillinger lagres, hver gang der udløses en alarm. De sidste 10 alarmer kan hentes på følgende måde:

Tryk på knappen (6a) "FJERNBETJENING" i et par sekunder.

På displayet fremkommer ordlyden "AY.X", hvor "Y" angiver nummeret på alarmen (A0 seneste, A9 ældste) og "X" den registrerede alarms type (fra 1 til 9, se AY.1 ... AY.9).

4.3 HVORDAN MAN GEMMER/HENTER BRUGERDEFINERED E PROGRAMMER

Indledning

Svejsemaskinen giver mulighed for at gemme (SAVE) brugerdefinerede arbejdsprogrammer vedrørende et sæt parametre gældende for en bestemt svejsning. De enkelte brugerdefinerede programmer kan hentes (RECALL) på hvilket som helst tidspunkt, hvorved svejsemaskinens bruger har svejsemaskinen "klar til brug" til et bestemt arbejde, der er blevet optimeret på et tidligere tidspunkt. Svejsemaskinen giver mulighed for at gemme 9 brugerdefinerede programmer.

Lagringsprocedure (SAVE)

Når svejsemaskinen er indstillet optimalt med henblik på en bestemt svejseprocedure, fortsæt således (FIG. D2):

- Tryk på knappen (8) "SAVE" i 3 sekunder.
- Man ser "S_" på displayet (10) sammen med et tal mellem 1 og 9.
- Drej drejeknappen (9), og vælg det tal, som programmet skal lagres med.
- Tryk på knappen (8) "SAVE" én gang til:
 - hvis der trykkes på knappen "SAVE" i over 3 sekunder, gemmes programmet korrekt, og ordlyden "YES" kommer til syne;
 - hvis der trykkes på knappen "SAVE" i under 3 sekunder, gemmes programmet ikke, og ordlyden "no" kommer til syne.

Henteproc edure (RECALL)

Følg nedenstående fremgangsmåde (se FIG. D2):

- Tryk på knappen (8) "RECALL" i 3 sekunder.
- Man ser "r_" på displayet (10) sammen med et tal mellem 1 og 9.
- Drej drejeknappen (9) og vælg det tal, som programmet, der skal anvendes, er lagret med.
- Tryk på knappen (8) "RECALL" én gang til:
 - Hvis der trykkes på knappen "RECALL" i over 3 sekunder, hentes programmet korrekt, og ordlyden "YES" kommer til syne;
 - Hvis der trykkes på knappen "RECALL" i under 3 sekunder, hentes programmet ikke, og ordlyden "no" kommer til syne;

BEMÆRK:

- **SIGNALLAMPEN "PRG" LYSER, MENS DER FORETAGES HANDLINGER MED KNAPPEN "SAVE" OG "RECALL".**
- **BRUGEREN KAN ÆNDRE PÅ DE HENTEDE PROGRAMMER EFTER ØNSKE, MEN DE ÆNDRERE VÆRDIER GEMMES IKKE AUTOMATISK. HVIS MAN ØNSKER AT GEMME DE NYE VÆRDIER I DET SAMME PROGRAM, SKAL MAN FORETAGE GEMMEPROCEDUREN.**
- **DET PÅHVILER BRUGEREN AT NEDSKRIVE DE BRUGERDEFINERED E PROGRAMME OG OPFØRE DE DERMED FORBUNDNE PARAMETRE.**

4.4 Tilstanden AKTIVERING og DEAKTIVERING Vandkøleenhed G.R.A. (hvis den forefindes)

Deaktiveringsprocedure:

- Tænd for maskinen ved hjælp af hovedafbryderen (2-FIG. C), og hold samtidigt den højre knap på frontpanelet (6e-FIG. D2) trykket ned.
 - Efter tændingssekvensen vises ordlyden "G.ra - on" (køleenhedens fabrikskonfiguration aktiveret) på displayet.
 - Drej encoderknappen (9-FIG. D2), så ordlyden "G.ra - OFF" vises på displayet.
 - Bekræft valget ved at trykke på knappen (7-FIG. D2) en gang til.
- Nu er køleenheden deaktiveret, svejsemaskinen kan anvendes uden G.R.A. (køleenhed med vand) og uden polstik.

GIV AGT! HVIS SVEJSEMASKINEN ANVENDES I TILSTANDEN "G.ra - OFF" MED TILSLUTTET KØLEENHED, ER KØLEENHEDEN IKKE FULDSTÆNDIGT BESKYTTET MOD FEJLFUNKTION.

Aktiveringsprocedure:

Gentag den samme sekvens, og indstil "G.ra - on", hvis man ønsker at deaktivere den.

OBS: Hvis svejsemaskinen står på "G.ra - on", men man ikke har sørget for at tilslutte nogen køleenhed, udløses beskyttelsesanordningen for fejlfunktion i kølekredsløbet i løbet af et par sekunder (ordlyd "A. 9").
Fabriksindstilling: "G.ra - on".

5. INSTALLATION

GIV AGT! DET ER STRENGT NØDVENDIGT, AT SVEJSEMASKINEN SLUKKES OG FRAKOBLES NETFORSYNINGEN, FØR DER FORETAGES HVILKEN SOM HELST INSTALLATION OG ELEKTRISK TILSLUTNING. DE ELEKTRISKE TILSLUTNINGER MÅ UDELUKKENDE FORETAGES AF ERFARNE MEDARBEJDERE, DER RÅDER OVER DE FØRNØDNE KVALIFIKATIONER.

5.1 OPSTILLING

Tag svejsemaskinens emballage af og saml de løse dele, som emballagen indeholder.

5.1.1 Samling af returkabel-tang (FIG. E)



5.1.2 Samling af svejsekabel-elektrodetang (FIG. F)

5.2 PLACERING AF SVEJSEMASKINEN

Find frem til et installeringssted, hvor køleluftind- og udløbsåbningerne ikke er spærrede på nogen måde (tvungen luftcirkulering med ventilator, såfremt denne forefindes); check endvidere, at der ikke kommer strømførende støv, korrosive dampe, fugt o.l. ind i maskinen. Sørg for, at der er tomrum på mindst 250mm rundt om svejsemaskinen.

GIV AGT! Svejsemaskinen skal placeres på en plan flade, som kan holde til maskinens vægt, således at der ikke opstår fare for væltning eller farlige forskydninger.

5.3 TILSLUTNING TIL NETFORSYNINGEN

- For man foretager hvilken som helst form for elektrisk tilslutning, skal man kontrollere, om svejsemaskinens mærkeværdier svarer til den netspænding og -frekvens, der er til rådighed på installeringsstedet.
- Svejsemaskinen må udelukkende forbindes med et forsyningssystem med en jordforbundet, neutral ledning.
- Der skal for at garantere beskyttelse mod indirekte kontakt anvendes differentialeafbrydere af typen:
 - Type A  til enfasede maskiner;
 - Type B  til trefasede maskiner.

- For at opfylde kravene i EN Standard EN 61000-3-11 (Flicker) anbefales det at forbinde svejsemaskinen til elforsyningens interface-steder med en impedans på under $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Svejsemaskinen overholder kravene i standarden IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Stik og stikkontakt

Forbind fødekablet med et passende standardstik (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) og installer en stikkontakt forsynet med sikringer eller en automatisk afbryder. Den dertil beregnede jordklemme skal forbindes med forsyningsliniens jordforbindelse (den gul-grønne ledning). Tabel (TAB. 1) viser værdierne, udtrykt i ampere, der anbefales for forsinkede liniesikringer, som vælges med henblik på den maksimale nominalstrøm, svejsemaskinen kan levere, samt den anvendte nominalspænding.

GIV AGT! Til sidesættelse af de ovenfor nævnte regler kan medføre, at det af producenten planlagte sikkerhedssystem (klasse 1) ikke fungerer, som det skal, med følgende risiko for personer (f. eks. elektrisk stød) og genstande (f. eks. brand).

5.4 SVEJSEKREDSLØBETS FORBINDELSER

GIV AGT! FØR MAN FORETAGER DE NEDENSTÅENDE FORBINDELSER, SKAL MAN FORVISSE SIG OM, AT SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

Tabel (TAB. 1) viser værdierne, som anbefales for svejsekablerne (i mm²) i betragtning af den maksimale strømstyrke, maskinen kan levere.

5.4.1 TIG-svejsning

Forbindelse af brænder

Sæt det strømløsende kabel ind i den dertil beregnede lynklemme (-)/~. Forbind tre-pols konnektoren (brænderknap) til den dertil beregnede tilslutning. Forbind brænderens gasrør med det dertil beregnede gasrør.

Forbindelse af svejsestrømreturkablet

Skal forbindes med arbejdsemnet eller det metalbord, det befinder sig på, så tæt som muligt på den søm, der er ved at blive udført.

Denne kabel skal forbindes med klemmen mærket med (+) (~ på TIG-maskiner med vekselstrømsvejsning).

Forbindelse til gasbeholderen

Skru trykfomindskerens på gasbeholderens ventil og indsæt det særlige reduktionsstykke, der følger med som tilbehør, hvis der anvendes Argongas.

Forbind gasindstrømningsrøret med reduktionsanordningen og stram med det medleverede bånd.

Løs trykfomindskerens reguleringsbolt, før der åbnes for beholderens ventil.

Åbn for beholderen og regulér gasmængden (l/min) på grundlag af de vejledende anvendelsesdata, jævnfør tabellen (TAB. 4); eventuelle tilpasninger af gasgennemstrømningen kan foretages under svejsningen ved hjælp af trykfomindskerens reguleringsbolt. Undersøg, om rørforbindelserne og overgangstykkerne er tætte.

GIV AGT! Husk altid at lukke for gasbeholderens ventil, når man er færdig med arbejdet.

5.4.2 MMA-Svejsning

Næsten alle beklædte elektroder skal forbindes til generatorens positive pol (+); undtagelsesvist til den negative pol (-), hvis elektroden har en sur beklædning.

Forbindelse af svejsekabel tang-elektrodeholder

Sæt en særlig klemme på endestykket, således at elektrodens blottede del strammes.

Denne ledning tilsluttes klemmen med symbolet (+).

Forbindelse af svejsestrømreturkablet

Det skal forbindes til arbejdsemnet eller det metalbord, dette står på, så tæt som muligt på den søm, der er ved at blive udført.

Denne ledning tilsluttes klemmen med symbolet (-).

Gode råd:

- Drej svejsekabernes konnektorer helt fast i lynstikkontakterne (såfremt disse forefindes), således at der sikres en optimal elektrisk kontakt; i modsat fald vil konnektorerne overophedes, hvorved de hurtigt ødelægges og begynder at fungere dårligere.
- Anvend svejsekabler, der er så korte som muligt.
- Undlad at anvende metalstrukturer, som ikke hører med til arbejdsemnet, i stedet for svejsestrømreturkablet; dette kan være farligt for sikkerheden og give utilfredsstillende svejseresultater.

6. SVEJSNING: BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN

6.1 TIG-SVEJSNING

TIG-svejsning er en svejseprocedure, der udnytter varmen fra den elektriske lysbue, der udløses og opretholdes mellem en elektrode (tungsten), der ikke kan smelte, og arbejdsemnet. Tungsten-elektroden støttes af en brænder, der egner sig til at overføre svejsestrømmen dertil og beskytte selve elektroden og svejsebadet mod atmosfærisk oxydering takket være gennemstrømning af en inaktiv gas (normalt Argon: Ar 99.5), der strømmer ud af keramikdysen (FIG. G).

For at opnå tilfredsstillende svejseresultater er det yderst vigtigt, at elektrodens diameter og strømstyrken passer sammen, jævnfør tabellen (TAB. 3). Elektroden skal normalt rage 2-3 mm ud fra keramikdysen, dog helt op til 8 mm ved svejsning i hjørner.

Svejsningen foregår derved, at sømmens klapper smelter. Hvis der skal arbejdes på tynde emner, der er forberedt på passende vis (op til ca. 1 mm), er der ikke behov for tilsatsmateriale (FIG. H).

Hvis der arbejdes på tykkere emner, skal der anvendes stave med den samme sammensætning som grundmaterialet med en passende diameter og en hensigtsmæssig klargøring af klapperne (FIG. I). For at opnå tilfredsstillende svejseresultater, bør arbejdsemnene renses omhyggeligt for oxid, olie, fedt, opløsningsmidler osv.

6.1.1 HF- og LIFT-udløsning

HF-udløsning:

Lysbuen tændes uden kontakt mellem tungstenelektroden og arbejdsemnet takket være en gnist, der frembringes af en højfrekvensanordning. Denne udløsningsmåde medfører ingen tungstenindslutninger i smeltebadet, elektroden slides ikke, og starten er nem i samtlige svejsestillinger.

Fremgangsmåde:

Tryk på brænderknappen og placér elektrodens spids i nærheden af arbejdsemnet (2-3 mm), vent på udløsningen af lysbuen, der er overført af HF-impulserne; når lysbuen er

tændt, skal man skabe smeltebadet på emnet og arbejde langs med svejse sømmen. Hvis der opstår problemer med udløsningen af buen, selvom der er gas, og man ser HF-udladningerne, skal man ikke prøve at udsætte elektroden for HF i for lang tid ad gangen; man skal derimod undersøge, om dens overflade er intakt og spidsens form, og om nødvendigt slibe den. Når cyklussen er ovre, annulleres strømmen med den indstillede nedgangsrampe.

LIFT-udløsning:

Den elektriske lysbue tændes ved at fjerne tungstenelektroden fra det emne, svejsningen skal foretages på. Denne udløsningsmåde skaber færre elektroforstyrrelser og formindsker tungstenindslutningerne og elektrodens slitage så meget som muligt.

Fremgangsmåde:

Anbring elektrodens spids på arbejdsområdet og pres let. Tryk brænderknappen helt i bund og løv elektroden 2-3 mm efter et par sekunder, hvorved lysbuen udløses. Til at begynde med udsender svejsemaskinen en I_{LIFT} efter et par sekunder udsendes den indstillede svejsestrøm.

6.1.2 TIG-jævnstrømsvejsning

TIG-jævnstrømsvejsning egner sig til alle slags ulegeret, lavtlegeret og højtlegeret stål samt tungmetaller såsom kobber, nikkel, titanium og legeringer deraf. Til TIG-jævnstrømsvejsning med elektrode ved (-) polen anvendes der normalt en elektrode med 2% thorium (rødt bånd) eller elektrode med 2% cerium (gråt bånd). Tungstenelektroden skal spidnes aksialt med slibestenen, som vist på FIG. L, hvorved man skal sørge for, at spidsen er fuldstændig koncentrisk for at undgå udsvingninger i lysbuen. Det er vigtigt, at slibningen foretages i elektrodens længderetning. Dette arbejde skal gentages med jævne mellemrum, alt efter elektrodens anvendelse og slidtilstand, samt hvis den ved et hændeligt uheld kontamineres, oxideres eller anvendes forkert. Ved TIG jævnstrømsvejsning er 2-tids- (2T) og 4-tidsdrift (4T) mulig.

6.1.3 TIG-vekselstrømsvejsning

Denne slags svejsning gør det muligt at svejse på metaller såsom aluminium og magnesium, der danner et beskyttende, isolerende oxidlag på deres overflade. Hvis strømmens polaritet inverteres, kan man "bryde" det øverste oxidlag ved hjælp af "ionsandblæsning" Spændingen er skiftevis positiv (EP) og negativ (EN) på tungstenelektroden. I løbet af EP-fasen fjernes oxidlaget fra overfladen ("rensning" eller "dekapering"), hvorved smeltebadet kan dannes. I løbet af EN-fasen muliggøres svejsningen, eftersom varmetilførslen når maksimum. Svejsningen kan foretages hurtigere, eftersom det er muligt at variere balanceparameteren ved vekselstrøm og formindsker EP strømmens varighed i videst muligt omfang. Højere balanceværdier giver mulighed for hurtigere svejsning, bedre gennemtrængning, mere koncentreret lysbue, smallere svejsebad og begrænset ophejning af elektroden. Lavere værdier giver renere emner. Hvis balance-værdien er for lav, udvides lysbuen og den deoxiderede del, elektroden overophedes, der dannes en kugle på spidsen, udløsningen gøres sværere, og det gøres også sværere at rette lysbuen. Hvis balance-værdien er for høj, bliver svejsebadet til gengæld "navset" og vil fremvise mørke indslutninger. På tabellen (TAB. 4) sammenfattes følgerne af variationen af parametrene ved vekselstrømsvejsning.

Ved TIG-vekselstrømsvejsning er 2-tids- (2T) og 4-tidsdrift (4T) mulig.

Lørigt gælder anvisningerne vedrørende svejseproceduren.

På tabellen (TAB. 3) vises de vejledende data for svejsning på aluminium; den mest velegnede elektrodetype er ren tungstenelektrode (grønt bånd).

6.1.4 Fremgangsmåde

- Stil svejsestrømmen på den ønskede værdi ved hjælp af drejeknappen; tilpas den eventuelt under svejsningen på grundlag af den påkrævede varmetilførsel.
- Tryk på brænderens knap og kontrollér, om gasudstrømningen er rigtig; justér om nødvendigt gasfor- og efterstrømningens varighed; disse varigheder skal reguleres alt efter driftsforholdene; der er særligt vigtigt, at gas efterstrømningen varer længe nok til, at elektroden og badet kan nedkøles, når svejsningen er fuldstændt, uden at komme i kontakt med luften (oxidering og kontaminering).

TIG-tilstand med 2T-forløb:

- Hvis brænderknappen (P.T.) trykkes helt ned, udløses lysbuen med strømmen I_{START} . Derefter stiger strømmen til svejsestrømværdien ifølge funktionen STARTRAMPE.
- Svejsningen afbrydes ved at slippe brænderens knap, hvorved strømmen gradvist annulleres (såfremt funktionen SLUTRAMPE er tilkoblet) eller lysbuen straks slukkes med efterfølgende gas efterstrømning.

TIG-tilstand med 4T-forløb:

- Første gang der trykkes på knappen, udløses lysbuen med en I_{START} -strøm. Når knappen slippes, stiger strømmen til svejsestrømmens værdi ifølge funktionen BEGYNDELSESRAMPE; denne værdi opretholdes, selvom knappen slippes. Når der trykkes på knappen igen, falder strømmen ifølge funktionen SLUTRAMPE til I_{END} -strøm. Sidstnævnte opretholdes, indtil knappen slippes, hvorved svejseprocessen afsluttes og gasteftersstrømningsfasen begynder. Hvis knappen derimod slippes under funktionen SLUTRAMPE, afsluttes svejseprocessen straks og gasteftersstrømningsfasen begynder.

TIG-tilstand med 4T-forløb og BI-LEVEL:

- Første gang der trykkes på knappen, udløses lysbuen med en I_{START} -strøm. Når knappen slippes, stiger strømmen til svejsestrømmens værdi ifølge funktionen BEGYNDELSESRAMPE; denne værdi opretholdes, selvom knappen slippes. Hver gang der trykkes på knappen (der skal ikke gå ret lang tid mellem når man trykker på knappen og slipper den igen) varierer strømmen mellem den værdi, der er indstillet i parametret BI-LEVEL I, og værdien for hovedstrømmen I_{L} .
- Hvis knappen holdes nede i lang tid, falder strømmen ifølge funktionen SLUTRAMPE til I_{END} . Sidstnævnte opretholdes, indtil knappen slippes, hvorved svejseprocessen afsluttes og gasteftersstrømningsfasen begynder. Hvis knappen derimod slippes under funktionen SLUTRAMPE, afsluttes svejseprocessen straks og gasteftersstrømningsfasen begynder (FIG. M).

6.2 MMA-SVEJSNING

- Det er meget vigtigt at brugeren refererer til fabrikantens anvisninger på elektrodepakningerne. Der vil være oplysninger om den korrekte polaritet og den bedst egnede spænding.
- Svejsestrømmen skal være indstillet i overensstemmelse med diameteren på elektroden og typen af svejse sømmen: Se nedenfor nævnte spænding i forhold til elektrodiameterne.

Ø Elektrode (mm)	Svejsestrøm (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Brugeren skal tage i betragtning at afhængig af diameteren på elektroden skal den største værdi benyttes ved vandrette svejsninger og den mindste værdi skal benyttes ved

lodrette og under-op svejsninger.

- Sammensvejsningens mekaniske egenskaber afhænger af den valgte strømstyrke og de andre svejseparametre såsom lysbuenes længde, udførelses hastigheden og -stillingen, elektrodernes diameter og kvalitet (elektroderne skal opbevares korrekt, d.v.s. på et sted uden fugt, i de særlige pakninger eller beholdere).
- Svejsningens egenskaber afhænger også af svejsemaskinens ARC-FORCE værdi (dynamiske forholdene). Denne parameter kan indstilles via panelet eller ved hjælp af fjernstyring med 2 potentiometre.
- Der skal tages højde for, at højere ARC-FORCE værdier giver en bedre gennemtrængning og gør det muligt at foretage svejsningen i hvilken som helst stilling, typisk med basiske elektroder; lave ARC-FORCE værdier giver derimod en blød bue uden sprøjt, typisk med rutile elektroder.
- Svejsemaskinen er desuden forsynet med HORT START og ANTI STICK anordningerne, der sikrer en nem start og hindrer elektroden i at klæbe sammen med arbejdsområdet.

6.2.1 Svejsproceduren

- Hold MASKEN OP FORAN ANSIGTET og stryg spidsen af elektroden mod arbejdsstykket, lige som man stryger en tændstik. Dette er den korrekte antændingsmetode. ADVARSEL: Stød ikke elektroden mod arbejdsstykket, da dette vil kunne skade elektroden og besværliggøre antændingen.
- Så snart lysbuen er antændt, skal man forsøge at holde elektroden i en afstand fra arbejdsstykket, som svarer til tykkelsen af den elektrode, der benyttes. Hold denne afstand så nøjagtig som muligt under svejsningen. Husk at vinklen på elektroden, når den fremføres, skal være på 20-30 grader.
- Ved afslutningen af svejseulsten, skal man føre elektroden lidt tilbage for at fylde svejsekrafteret, hvorefter man hurtigt løfter elektroden fra svejse sømmen for at slukke for lysbuen (KARAKTERISTIK AF SVEJSEULSTE - FIG.N)

7. VEDLIGEHOLDELSE



GIV AGT! FØR DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE, SKAL MAN KONTROLLERE, OM SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

7.1 ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

MASKINOPERATØREN KAN UDFØRE DEN ORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSE.

7.1.1 Brænder

- Undgå at stille brænderen og dens kabel på varme genstande; derved smelter de isolerende materialer og brænderen gøres ubrugelig i løbet af kort tid.
- Man skal med jævne mellemrum undersøge, om gasrørene og overgangsstykkerne er helt tætte.
- Sammenkobl omhyggeligt elektrodeholderen, tangopsæningsdornen med den valgte elektrodens diameter for at undgå overophedning, dårlig spredning af gassen og dermed forbundet funktionsforstyrrelse.
- For hver anvendelse skal man kontrollere brænderens slidtilstand samt om dens endestykker er rigtigt monteret: dyse, elektrode, elektrodetag, gasdiffusor.

7.2 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

EKSTRAORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSOPGAVER MÅ KUN FORETAGES AF MEDARBEJDERE MED ERFARING ELLER KVALIFIKATIONER PÅ EL-MEKANIK-OMRÅDET OG I HENHOLD TIL DEN TEKNISKE STANDARD IEC/EN 60974-4.



GIV AGT! FØR MAN FJERNER SVEJSEMASKINENS PANELE FOR AT FÅ ADGANG TIL DENS INDRE, SKAL MAN KONTROLLERE, OM SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

Hvis der foretages eftersyn inde i svejsemaskinen, mens den tilføres spænding, er der fare for alvorlige elektriske stød ved direkte kontakt med dele under spænding og/eller læsioner ved direkte kontakt med dele i bevægelse.

- Man skal med jævne mellemrum, og under alle omstændigheder afhængigt af anvendelsen og hvor støvet der er i omgivelserne, kontrollere svejsemaskinen indvendigt og fjerne støvet fra de elektroniske printkort vha. en meget blød børste eller egnede opløsningsmidler.
- Benyt lejligheden til at undersøge, om de elektriske forbindelser er ordentligt spændte samt om kablernes isolering er defekt.
- Når disse operationer er udført, skal man påmontere svejsemaskinens paneler igen og stramme fastgøringskruerne fuldstændigt.
- Man skal under alle omstændigheder undlade at foretage svejsninger, mens svejsemaskinen er åben.
- Efter udførelse af vedligeholdelsen eller reparationen skal forbindelserne og kabelføringerne genoprettes, så de er som til at begynde med, og man skal sørge for, at de ikke kommer i kontakt med dele i bevægelse eller dele, der kan komme op på høje temperaturer. Spænd alle lederne fast med bånd, som de var til at begynde med, og sørg for, at den primære højspændingstransformer er ordentligt adskilt fra de sekundære lavspændingstransformere.
- Anvend alle de oprindelige underlagsskiver og skruer til at lukke kabinettet igen.

8. FEJLFINDING

FOR AT UNDGA DÅRLIG FUNKTIONERING SKAL MAN INDEN DER TILKALDES TEKNISK ASSISTANCE UDFØRE FØLGENDE UNDERSØGELSER:

- Undersøg at svejsestrømmen er korrekt til den elektrodiameter der benyttes.
- Check at lampen lyser, når hovedkontakten er på ON. Hvis dette ikke er tilfældet, skal problemet lokaliseres på hovedforsyningen (ledning, stik, udtag, sikringer osv.).
- Den gule lampe, der viser, at varmesikringen til beskyttelse mod for høj eller for lav spænding eller kortslutning er i gang, lyser.
- Nominalintermittensforholdet er overholdt; hvis termostaten går i gang, skal man vente, til maskinen køler af af sig selv og undersøge, om ventilatoren fungerer.
- Kontrollér netspændingen: Hvis værdien er for høj eller for lav, forbliver maskinen spærret.
- Man skal kontrollere, at der ikke er kortslutning ved maskinens udgang: i dette tilfælde skal man rette på årsagen til forstyrrelsen.
- Kontrollér at alle forbindelserne på svejsekredsløbet er korrekte specielt at spændekloen er ordentligt forbundet til arbejdsstykket uden forstyrrende materiale eller overfladebelægning (for eks. Maling).
- Om den rigtige beskyttelsesgas anvendes (Argon 99.5%) - også i den rigtige mængde.

1. GENERELL SIKKERHET FOR BUESVEISING	92	5.4.1 TIG-sveising	95
2. INNLEDNING OG ALMINDELIG BESKRIVELSE	92	5.4.2 MMA-SVEISING	95
2.1 PRESENTASJON	92	6. SVEISING: BESKRIVELSE AV PROSEDYREN	95
2.2 TILBEHØR SOM SELGES SEPARAT	92	6.1 TIG-SVEISING	95
3. TEKNISKE DATA	93	6.1.1 Aktivering HF og LIFT	95
3.1 DATAPLATE	93	6.1.2 TIG-sveising DC	95
3.2 ANDRE TEKNISKE DATA	93	6.1.3 TIG-sveising AC	95
4. BESKRIVELSE AV SVEISEBRENNEREN	93	6.1.4 Prosedyre	96
4.1 BLOKKDIAGRAM	93	6.2 MMA-SVEISING	96
4.2 ANORDNINGER FOR KONTROLL, REGULERING OG KOPLING	93	6.2.1 Sveiseprosedyre:	96
4.2.1 BAKPANEL (FIG. C)	93	7. VEDLIKEHOLD	96
4.2.2 Frontpanel FIG. D1	93	7.1 ALMINDELIG VEDLIKEHOLD	96
4.2.3 Frontpanel FIG. D2	94	7.1.1 Sveisebrenner	96
4.3 MEMORISERING OG TILBAKEMKALLING AV PERSONELIGE PROGRAMMER	94	7.2 EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD	96
4.4 Modalitet for OPPSTART og DEAKTIVERING G.R.A Gruppe for avkjøling av vann (hvis installert)	95	8. FEILSØKING	96
5. INSTALLASJON	95		
5.1 MONTERING	95		
5.1.1 Montering av returkabel-klemme (FIG. E)	95		
5.1.2 Montering av sveisekabel-elektroholderklemme (FIG. F)	95		
5.2 PLASSERING AV SVEISEREN	95		
5.3 KOPLING TIL NETTET	95		
5.3.1 Kontakt og uttak	95		
5.4 KOPLINGER AV SVEISEKRETSEN	95		

SVEISEBRENNER MED INVERTER FOR TIG- OG MMA-SVEISING FOR BRUK I INDUSTRIER OG INDUSTRIELT OG PROFESJONELT BRUK.

Bemerk: i teksten nedenfor brukes termen "sveisebrenner".

1. GENERELL SIKKERHET FOR BUESVEISING

Operatøren må ha tilstrekkelig kjennedom for å garantere et sikkert bruk av sveiseren og han må ha kjennedom om risikoene med buesveising, forholdsreglene og prosedyrene for nødsituasjoner.

(Se også norm "EN 60974-9: Apparater til buesveising. Avsnitt 9: Installasjon og bruk").



- Unngå direkte kontakt med sveisekretsen, spenningen fra sveisebrenneren uten belastning kan være farlig i noen tilfeller.
- Koplingen av sveisekablene, operasjonene for kontroll og reparasjon må utføres med sveisebrenneren slått av og frakoplet fra strømmettet.
- Slå av sveisebrenneren og frakople den fra strømforsyningssystemet før du skifter ut slitte deler på sveisebrenneren.
- Utfør tilkoplingen til strømmettet i henhold til generelle sikkerhetslover og bestemmelser.
- Sveisebrenneren må forsynes med strøm bare fra et forsyningssystem med nøytral jordeledning.
- Kontroller at tilførselsledningens jording fungerer.
- Bruk ikke sveisebrenneren i fuktige eller på våte steder, ikke sveis ute i regnet.
- Bruk ikke kabler med utslitt isolasjon eller løse kontakter.



- Ikke sveis på beholdere, bokser eller rør som inneholder eller har inneholdt brennbare materialer, gasser eller væsker.
- Unngå å arbeide på overflater som er rengjort med klorholdige løsemidler eller i nærheten av slike løsemidler.
- Sveis aldri på beholdere under trykk.
- Fjern all brennbar materiale fra arbeidsstedet (f.eks. tre, papir, kluter etc.).
- Sørg for skikkelig ventilasjon eller utstyr for fjerning av sveiserøyk i nærheten av buen; det er viktig å utføre en systematisk vurdering av grenseverdiene for sveiserøyken i overensstemmelse med sammensetningen, konsentrasjonen og varigheten av kontakten.
- Hold beholderen borte fra varmekilder og direkte sollys (hvis brukt).



- Bruk en elektrisk isolasjon som er egnet til brenneren, stykket som bearbeides og noen jordat metalldele som er plassert i nærheten (tilgjengelig). Dette oppnås normalt ved å bruke hansker, skor, hjelm og klær gitt for dette formålet, og ved bruk av isolasjonsramper eller tepper.
- Beskytt alltid øynene med filtrere som skal brukes i henhold til UNI EN 169 eller UNI EN 379 dersom de er montert på masker eller hjelmer i samsvar med UNI EN 175. Bruk passende verneklær som er brannhemmende (i samsvar med UNI EN 11611) og sveisehansker (i henhold til UNI EN 12477) for å unngå eksponering av huden for ultrafiolett og infrarød stråling produsert av buen. Beskyttelsen bør bli utvidet til andre mennesker i nærheten lysbuen ved hjelp av ikke-reflekterende skjermer eller gardiner.
- Støy: Dersom sveisingen er spesielt intensiv, og det oppstår et nivå av daglig eksponering (LEPD) som tilsvarer eller mer enn 85 dB (A), er det obligatorisk å bruke egnet personlig verneutstyr (Tabell 1).



DE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTENE KAN VÆRE FARLIGE

Elektrisk strøm som strømmer gjennom en hvilken som helst leder forårsaker lokaliserte elektriske og magnetiske felt (EMF). Sveiestrømmen skaper et EMF-felt rundt sveisekretsen og selve sveisemaskinen.

De elektromagnetiske feltene kan påvirke enkelte medisinske apparater (for eksempel Pacemaker, åndedrettsutstyr, metalliske proteser etc.).

Tilstrekkelig beskyttelsestiltak må tas med hensyn til bærerne av slike apparater. For eksempel forbud mot tilgang til sveisemaskinens bruksområde eller individuell

risikovurdering for sveisere.

Denne sveisemaskinen oppfyller de standard tekniske produktkravene for bruk i industrielle miljøer til profesjonell bruk. Overholdelse av de grunnleggende grensene knyttet til menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt i hjemmet garanteres ikke.

Alle operatører må følge reglene som er oppført nedenfor, for å minimere eksponering for EMF-felt fra sveisekretsen:

- ta sveisekablene nærmere hverandre. Fest dem med limbånd når det er mulig;
- hold hodet og overkroppen så langt unna sveisekretsen som mulig;
- snurr aldri sveisekablene rundt metallobjekter eller kroppen;
- ikke utfør sveising med kroppen i midten av sveisekretsen;
- ha begge sveisekablene på samme side av kroppen;
- koble returkabelen ved sveisestrømmen til delen som skal sveises så nært som mulig til sammenføyningen som skal utføres;
- ikke utfør sveising i nærheten av sveisemaskinen;
- alle operatører bør respektere minimumsavstandene som kreves som angitt i EMF-databladet;
- avstand fra EMF-kilden ved et punkt, dersom punktet overskrides er eksponeringen mindre enn 20 % av den tillatte minimumsverdien: $d = 65 \text{ cm}$.



- Apparat av klasse A:

Denne sveisebrenneren oppfyller kravene for produktets tekniske standard for eksklusiv bruk i industrimiljøer og for profesjonell anvendelse. Vi garanterer ikke overensstemmelse med den elektromagnetiske overensstemmelsen i bygninger med leiligheter eller i bygninger som er direkte koplet til et forsyningssystem med lav spenning som forsyner bygningene med leiligheter.



EKSTRA FORHOLDSREGLER

SVEISEOPERASJONER:

- I miljøer med stor risiko for elektrisk støt.
 - I avgrenset miljøer.
 - I nærvær av lettantennelige eller eksplosive materialer.
- MÅ de først bli vurdert av en "Ansvarlig ekspert" og siden bli fullført i nærvær av andre personer med nødvendige kjennedommer i fall av nødsituasjoner.
- Man MÅ bruke de tekniske verneanordningene som er beskrevet i 7.10; A.8; A.10. i normen "EN 60974-9: Apparater til buesveising. Avsnitt 9: Installasjon og bruk".
- Det er forbudt å sveise med operatøren oppløst fra gulvet, med unntak av eventuelt bruk av sikkerhetsramper.
 - SPENNING MELLOM ELEKTRODHOLDER ELLER BRENNER: hvis du arbeider med flere sveisere på en del eller på deler som er koplet mellom hverandre på elektrisk måte, kan farlig elektrisitet på tomgang oppstå mellom de ulike elektroholderne eller brennerne, med et verdi som kan være dobbelt så stort i henhold til tillatt grenseverdi.
- Det er nødvendig at en organisatør med erfaringer avgjør hvis der er noen risikoer, slik at man kan bruke verneutstyr som er egnet, i samsvar med 7.9 i normen "EN 60974-9: Apparater til buesveising. Avsnitt 9: Installasjon og bruk".



ANDRE RISIKOER

- GALT BRUK: det er farlig å bruke sveiseren for prosedyrer som ikke er beskrevet i brukerveiledningen (f.eks. for å tåne opp rør i vannettet).

2. INNLEDNING OG ALMINDELIG BESKRIVELSE

2.1 PRESENTASJON

Denne sveisebrenneren er en strømkilde for buesveising, utført spesielt for TIG-sveising (DC) (AC/DC) med HF-aktivering eller LIFT og MMA-sveising for kledde elektroder (rutiliske, sure, basiske).

Karakteristikkene for denne sveisebrenneren (INVERTER), som høy hastighet og reguleringspresisjon gir meget gode resultater i sveisingen.

Reguleringen med "inverter"-systemet ved inngangen til tilførselsystemet (hovedsystem) før til en stor reduksjon av volumet på transformatoren og nivåreaktansen som muliggjør konstruksjon av en sveisere med meget lav volum og vekt for å gjøre den lettere å håndtere og transportere.

2.2 TILBEHØR SOM SELGES SEPARAT

- Adapter for Argon-beholder.
- Returnkabel for sveisestrømmen utstyrt med jordeledningskontakt.
- Manuell fjernstyringskontroll 1 potensiometer.


- Manuell fjernstyringskontroll 2 potensiometer.
- Manuell fjernstyringskontroll med pedal
- Kit for MMA-sveising.
- Kit for TIG-sveising.
- Mørk mask: med fast eller regulerbart filter.
- Gasskopling og gasslang for kopling til Argon-beholderen.
- Trykkreducerer med trykkmåler.
- Sveisebrenner for TIG-sveising.

3. TEKNISKE DATA

3.1 DATAPLATE

På en dataplate på bakpanelet finner du en oversikt over tekniske data som gjelder maskintypen og symbolene som er brukt der, gjenomgående nedenfor.

Fig. A

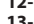- 1- EUROPEISKE sikkerhetsforskrifter gjeldende buesveiserens sikkerhet og konstruksjon.
- 2- Produsentens navn og adresse.
- 3- Modellnavn.
- 4- Symbol for maskinens innsides struktur.
- 5- Symbol for sveiseprosedyre.
- 6- Symbol **S**: indikerer at du kan fullføre sveiseprosedyrer I en miljø med stor risiko for elektrisk støt (f.eks. i nærheten av store metallmasser).
- 7- Symbol for strømtilførelseslinjen:
 - 1~: enfas vekselstrøm;
 - 3~: trefas vekselstrøm.
- 8- Karosseriets beskyttelsesgrad.
- 9- Karakteristika for nettet:
 - U_1 : vekselstrøm og sveiserens forsyningsfrekvens (tillatte grenser $\pm 10\%$).
 - $I_{1\max}$: maksimal strøm som absorberes fra linjen.
 - $I_{1\text{eff}}$: faktisk forsyningsstrøm.
- 10- Prestasjoner for sveisekretsen:
 - U_0 : maksimal tomgangsspenning (åpen sveisekrets).
 - I_2/U_2 : strøm og normalisert spenning som kommer direkte fra sveiseren under sveiseprosedyren.
 - **X**: Intermittensforhold: indikerer den tid som sveiseren kan forsyne tilsvarende strøm (samme søyle). Uttrykt i %, i henhold til en syklus på 10min (f.eks. 60% = 6 arbeidsminutter, 4 minutters pause, etc.). Hvis bruksfaktorene (på skiltet for miljøer med en temperatur av 40°C) overstiges, aktiveres det termiske vernet (sveiseren forblir i standbymodus til dens temperatur er innenfor tillatte grenser).
 - **A/V-A/V**: indikerer sveisestrømmens reguleringsfelt (minimum maksimum) i henhold til tilsvarende buespenning.
- 11- Sveisekretsens prestasjoner: matrikelnummer for identifisering av sveiseren (nødvendig for teknisk assistans, bestilling av reservedeler, søking av produktets opprinnelige eier).
- 12- : Verdi for sikringer med sein aktivering for vern av linjen.
- 13- Symboler som gjelder sikkerhetsnormer med betydning som er angitt i kapittel 1 "Generell sikkerhet for buesveising".

Bemerk: skiltet i eksemplet indikerer betydning av symboler og nummer; for eksakte verdier gjeldende deres sveiser, skal du se direkte på sveiserens skilt.

3.2 ANDRE TEKNISKE DATA

- **SVEISER**: se tabell 1 (TAB.1).
- **BRENNER**: se tabell 2 (TAB.2).
- **Sveiserens vekt er angitt i tabell 1 (TAB. 1).**

4. BESKRIVELSE AV SVEISEBRENNEREN

4.1 BLOKEDIAGRAM

Sveisebrenneren består av effektmoduler og kontroller på kretser som er trykt og optimert for maksimal driftssikkerhet og redusert vedlikehold.

Denne sveisebrenneren er kontrollert av en mikroprosessor som gjør at du kan stille inn et stort antall parametere for en optimal sveising i hvert tilstand og på hvert material. Men det er nødvendig å bruke dens karakteristikk korrekt og ha kjennedom om dens operative muligheter.

Beskrivelse (FIG. B)

- 1- **Inngang for enfas strømlinje, likrettergruppen og nivelleringskondensatorer.**
- 2- **Bru-switching til transistor (IGBT) og drivers;** omkoplek linjespenningen til vekselstrøm med høy frekvens og utfør reguleringen i samsvar med strømmen/sveisestrømmen som trenges.
- 3- **Transformator med høy frekvens;** den primære lindningen blir forsynt med en spenning som omvandles av blokk 2; den skal tilpasse spenning og strøm til verdier som trenges for buesveiseprosedyren og for å isolere sveisekretsen på galvanisk måte fra strømlinjen.
- 4- **Bru for sekundær likretting med nivelleringsinduktanse;** endrer spenning / vekselstrøm som gis av sekundær lindning med likstrøm med meget lav ondulering.
- 5- **Bru-switching til transistor (IGBT) og drivers;** forvandler utgangsstrømmen fra DC til AC for TIG AC sveising (hvis installert).
- 6- **Elektronisk kontroll og regulering;** kontrollerer umiddelbart verdiet for sveisestrømmen og sammenligner det med verdiet som operatøren stiller inn; modulerer kontrollimpulsene i drivers IGBT som utfør reguleringen.
- 7- **Logisk kontroll av sveisebrennerens funksjon;** stiller inn sveisesyklusene, kontrollerer aktiveringsenhetene, bevakker sikkerhetssystemene.
- 8- **Panel for innstilling** og indikasjon av parametrene og funksjonsmodusene.
- 9- **Generator for HF-aktivering** (hvis installert).
- 10- **Elektroventil for verne-gass EV.**
- 11- **Flekt for avkjøling av sveisebrenneren.**
- 12- **Fjernstyrt regulering.**

4.2 ANORDNINGER FOR KONTROLL, REGULERING OG KOPLING

4.2.1 BAKPANEL (FIG. C)

- 1- **Nettkabel (2P + P.E) (1~); (3P + P.E) (3~).**
- 2- **Hovedbryter O/OFF - I/ON.**
- 3- Skjøte for kopling av gasslangen (trykkreducerer beholder-sveisebrenner).
- 4- Kontakt for fjernstyringskontroll:
 - Det er mulig å feste 3 ulike typer av fjernstyringskontroller ved hjelp av en kontakt med 14 poler som befinner seg på baksiden. Hver anordning er registrert automatisk og gjør at du kan regulere følgende parametere:
 - **Fjernstyringskontroll med en potensiometer:** hvis du dreier potensiometerens kontroll, kan du variere hovedstrømmen fra minimums til maksimumsnivå. Reguleringen av hovedstrømmen kan bare utføres ved hjelp av fjernstyringskontrollen.
 - **Fjernstyringskontroll med pedal:** Strømsverdi er definert av pedalens stilling. I modus TIG 2 TEMPI, fungerer pedalens trykk som startkontroll for maskinen i stedet for sveisebrennerens tast.
 - **Fjernstyringskontroll med to potensiometere:** den første potensiometeren regulerer hovedstrømmen. Den andre potensiometeren regulerer en annen parameter som beror på aktivert sveisemodus. Hvis du dreier denne potensiometeren blir parameteren du endrer vist (som ikke kan kontrolleres

med panelets kontroll). Betydningen av den andre potensiometer er: ARC FORCE i MMA-modus og SLUTTRAMPE i TIG-modus.

- **kontroller for TIG-bluss med potensiometer (hvis forutsatt):** TIG-kontrolleren gjør det mulig å regulere strømmen via bluset med potensiometeret.

4.2.2 Frontpanel FIG. D1

- 1- Positiv hurtigtuttak (+) for å kople sveisekabelen.
- 2- Negativ hurtigtuttak (-) for å kople sveisekabelen.
- 3- Kontakt for kopling av sveisebrennerens tastkabel.
- 4- Slang for kopling av gasslangen til TIG-sveisebrenneren.
- 5- Kontrollpanel.
- 6- Taster for valg av sveisemodus:

6a FJERNSTYRING




For å overføre kontrollen av sveiseparametrene til fjernstyringskontrollen.

6b MMA og TIG LIFT



Funksjonsmodus: sveising med kledd elektrod (MMA) og TIG-sveising med aktivering av buen ved kontakt (TIG LIFT).

- 7- **Tast for valg av parametrene som skal stilles inn.**

Tasten  velger parameteren som du skal regulere med Encoder-kontrollen (8);


verdi og måleenheten blir vist på skjermen (10) og lysindikatoren (9).

BEMERK: parameterinnstillingen er fri. Der er ulike kombinasjoner med verdier som ikke har en praktisk betydning for sveisingen. I dette fallet fungerer ikke sveisebrenneren alltid korrekt.

BEMERK: TILBAKESTILLING AV ALLE FABRIKSPARAMETRE (RESET)

Trykk på tasten (7) ved aktiveringen for å tilbakestille standardverdiene for alle sveiseparametrene.


7a

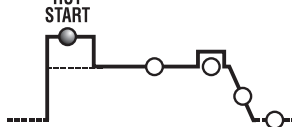

HOT START

Moduset MMA representerer den begynnelsesoverstrømmen "HOT START" (regulering 0÷100) med indikasjon på skjermen om prosentøkning av verdiet som du har valgt som sveisestrømsverdi. Denne regulering forbedrer oppstarten.

 
7b



HOVEDSTRØM (I₂)

Moduset TIG, MMA representerer sveisestrømmen i Ampere.


7c

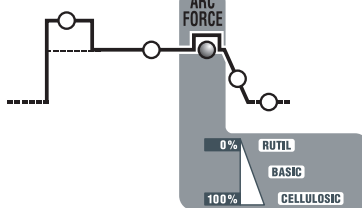

ARC-FORCE

Moduset MMA representerer den dynamiske overstrømmen "ARC-FORCE" (regulering 0÷100%) med indikasjon på skjermen av prosentøkingsverdi i forhold til verdiet for sveisestrømmen du har valgt. Denne regulering forbedrer sveiseprosedyren og man unngår at elektroden fastner ved stykket og muliggjør ulike typer av elektroder.

 
7d



SLUTTRAMPE (t_e)

Moduset TIG blir tiden for sluttrampen vist (regulering 0.1÷10sek.); unngår sluttkraterer i sveisinger (fra I₂ til 0).

 7e



ETTERGASS

Moduset TIG representerer ettergass i sekunder (regulering OFF, 0.1÷10sek.); beskytter elektroden og fusjonsbadet fra oksidering.

- 8- Encoderratt for innstilling av sveiseparametrene som kan velges med tasten (7).

- 9- Rød lysindikator, indikasjon om måleenhet.

- 10- Alfnumerisk skjerm.

- 11- **LED som signalerer ALARM (maskinen er blokkert).**

Tilbakestillingen skjer automatisk da årsaken til alarmen forsvinner.

Alarmmeldinger på skjermen (10):

- "A. 1" : aktivering av termisk vern i hovedkretsen.
- "A. 2" : aktivering av subkretsens termiske verneutstyr.
- "A. 3" : aktivering av verneutstyret mot overspenning i forsyningsystemet.
- "A. 4" : aktivering av verneutstyret mot underspenning i forsyningsystemet.
- "A. 5" : aktivering av verneutstyret mot hovedsaklig overtemperatur.
- "A. 6" : aktivering av verneutstyret mot fasmangel i forsyningsystemet.
- "A. 7" : altfor mye støvdeponering inni sveisebrenneren. Tilbakestill med:
 - innvendig maskinerengjøring;
 - skjermast på kontrollpanelet.
- "A. 8" : ekstra strømforsyning utenfor feltet.

Då du slår fra sveisebrenneren, kan signaleringen "OFF" bli vist i noen sekunder.

BEMERK: MEMORISERE OG VISE ALARM

Med hvert alarm blir maskininnstillingene memorisert. Det er mulig å tilbakekalle de siste 10 alarmene på følgende måte:

Trykk på tasten (6a) "FJERNKONTROLL" i noen sekunder.

 
På skjermen blir teksten "AY.X" vist hvor "Y" indikerer alarmnummeret (A0 det siste alarmet, A9 meget gammelt alarm) og "X" indikerer alarmtype som har blitt registrert

(fra 1 til 8, se AY.1 ... AY.8).


12- Grønn lysindikator, strøm på.

4.2.3 Frontpanel FIG. D2

- 1- Positiv hurtigtuttak (+) for å kople sveisekabelen.
- 2- Negativ hurtigtuttak (-) for å kople sveisekabelen.
- 3- Koblingspunkt for tilkobling av ledning TIG blussknapp (FIG. D2-a) og TIG-kontroller (FIG. D2-b).
- 4- Enhet for å kople gasslangen til TIG-sveisebrenneren.
- 5- Kontrollpanel.
- 6- Taster for valg av sveisemodus:



 
For å flytte kontrollen av sveiseparametrene til fjernkontrollen.




Funksjonsmodus: sveising med kledd elektrode (MMA), TIG-sveising med aktivering av buen ved høy frekvens (TIG HF) og TIG-sveising med kontaktaktivering av buen (TIG LIFT).



 TIG-modus muliggjør valg mellom sveising med DC og sveising med AC (funksjon som kun finnes i modellene AC/DC).



 
I TIG-modus kan du velge mellom kommando med 2 faser, 4 faser eller med punktstveisetimer (SPOT).



I TIG-moduset, kan du bruke denne funksjonen for å velge mellom pulsert sveiseprosedyre, fordefinert pulsert effekt og bi-level. Da LED-indikatorerne ikke lyser, betyr det at standardstveiseprosedyren er aktivert.

7- Tast for valg av parametrene som skal stilles inn.

Tasten  velger parameteren som du skal regulere med Encoder-kontrollen (9);

verdi og måleenheten blir vist på skjermen (10) og lysindikatoren (11).

BEMERK: parameterinnstilling er fri, men det er noen kombinasjoner av verdier som ikke har noen praktisk betydning for sveiseprosedyren. I dette fall, kan sveisebrenneren ikke fungere korrekt.

BEMERK: TILBAKESTILLING AV ALLE FABRIKKSPARAMETRE (RESET)

Hvis du trykker på tastene (8) samtidig ved aktivering, går alle sveiseparametrene tilbake til standardverdiene.

7a **FORGASS**

Moduset TIG/HF representerer tiden for ETTERGASS i sekunder (regulering fra OFF, 0.1÷10 sek.). Forbedrer sveisebrennerens oppstart.

7b **HOVEDSTRØM (I_{START})**

I TIG-moduset 2 faser og SPOT det innledende verdiet for strømmen I_s som kvarstår under en fast tid med nedtrykt brennertast (regulering i Ampere).

Moduset TIG 4 faser representerer begynnelsesspenning for hele tiden som du holder sveisebrennerens tast nedtrykt (regulering i Ampere).

Moduset MMA representerer dynamisk overspenning "HOT START" (regulering 0÷100%). Med skjermindikasjon om prosentøkingsverdi i forhold til verdiet for sveisestrømmen du har valgt. Denne reguleringen forbedrer sveiseprosedyren.

7c **BEGYNNELSES RAMPE (t_{START})**

I TIG-moduset representerer dette tiden for strømmens innledende rampe (fra I_s til I_1) (regulering 0.1÷10 sek.). I OFF er rampen ikke tilstede.

Parametrene I_{START} og t_{START} kan også brukes med fjernstyrt pedalkontroll. Reguleringen skal utføres før kommandot kan aktiveres.

7d **HOVEDSTRØM (I_2)**

Moduset TIG AC/DC, MMA representerer utgangsspenning I_2 . Moduset PULSERT BI-LEVEL er spenningen på høyeste nivå (maks.). Parametere er målt i Ampere.

7e **BASSTRØM - ARC FORCE**

Moduset TIG 4 faser BI-LEVEL og PULSERT, representerer I_1 strømsverdi som kan veksles mellom hovedstrømmen I_2 under sveiseprosedyren. Verdi er indikert i ampere.

Moduset MMA representerer dynamisk overstrøm "ARC-FORCE" (regulering 0÷100%) med indikasjon på skjermen om prosentuell øking i forhold til sveisestrømsverdi du har valgt tidligere. Denne reguleringen forbedrer sveiseprosedyren og unngår at

7f **FREKVENSE**

Moduset TIG PULSERT representerer impulsfrekvensen. Modellene AC/DC i modus TIG AC (med avaktivert tast) representerer frekvensen for sveisestrømmen.

7g **BALANS**

I modus TIG PULSERT representerer det forholdet (i prosent) mellom det tidspunkt hvor den gjeldende ligger i det høyere nivå (hovedsveisestrøm) og den totale perioden av pulsering. I tillegg, for modeller AC/DC TIG AC mode (med puls deaktivert), er parameteren et forhold mellom tid og gjeldende tid med positiv og negativ strøm hvis parameterverdien er negativ, får du mer oppvarming og penetrasjon av stykket hvis parameterverdien er positiv at du får mer og mer varme overflate rengjøring av elektroden, hvis parameterverdien er null får du den nåværende balanse mellom negativ og positiv strøm i den perioden av AC frekvens. (TAB. 4).

7h **SPOTTID**

Moduset TIG (SPOT) representerer sveisingens varighet (regulering 0.1÷10sek.).

7k **SLUTTRAMPE (t_{END})**

I TIG-moduset representerer dette tiden for strømmens sluttrampe (fra I_2 til I_1) (regulering 0.1÷10sek.). I OFF er rampen ikke tilstede.

7l **SLUTTSTRØM (I_{END})**

Moduset TIG 2 faser representerer sluttstrømmen kun hvis SLUTTRAMPEN (7k) er innstilt på et verdi over null (>0.1 sek.).

TIG 4-modustidene representerer sluttstrømmen for hele tiden som du holder sveisebrennertasten nedtrykt.

Målene er uttrykt i Ampere.

7m **ETTERGASS**

Moduset TIG representerer tiden for ETTERGASS i sekunder (regulering OFF, 0.1÷10sek.) og beskytter elektroden og fusjonsbadet mot oksidering.

7n **FOROPPVARMINGSELEKTROD**

I TIG-moduset representerer AC verdiet for strømmen multiplisert med foroppvarmingstiden av tungstenelektroden til buen tennes.

8- JOB



Tastene "RECALL" og "SAVE" er brukt for memorisering og tilbakekalling av personelige programmer.

9- Encoderratt for innstilling av sveiseparametrene som kan velges med tasten (7).

10- Alfanumerisk skjerm.

11- Rød lysindikator, indikasjon av måleenhet.

12- Grønn lysindikator, strøm til.

13- LED som signalerer ALARM (maskinen er blokkert).

Tilbakestillingen skjer automatisk da årsaken til alarmen forsvinner.

Alarmmeldinger på skjermen (10):

- "A. 1" : aktivering av termisk vern i hovedkretsen.
- "A. 2" : aktivering av subkretsens termiske verneutstyr.
- "A. 3" : aktivering av verneutstyret mot overspenning i forsyningssystemet.
- "A. 4" : aktivering av verneutstyret mot underspenning i forsyningssystemet.
- "A. 5" : aktivering av verneutstyret mot hovedsaklig overtemperatur.
- "A. 6" : aktivering av verneutstyret mot fasmangel i forsyningssystemet.
- "A. 7" : altfor mye støvdeponering inni sveisebrenneren. Tilbakestill med:
 - innvendig maskinerengjøring;
 - skjermtast på kontrollpanelet.
- "A. 8" : ekstra strømforsyning utenfor feltet.
- "A. 9" : aktivering av vernet mot utilstrekkelig trykk i brennerens vannkjølekrets. Tilbakestilling skjer ikke automatisk.

Då du slår fra sveisebrenneren, kan signaleringen "OFF" bli vist i noen sekunder.

BEMERK: MEMORISERING OG ALARMINDIKASJON

Ved hvert alarm blir maskininnstillingene memorisert. Det er mulig å tilbakekalle de seneste 10 alarmene på følgende måte:

Trykk på tasten (6a) "FJERNKONTROLL" i noen sekunder.

På skjermen blir teksten "AY.X" vist hvor "Y" indikerer alarmnummeret (A0 det siste alarmet, A9 meget gammelt alarm) og "X" indikerer alarmtype som har blitt registrert (fra 1 til 9, se AY.1 ... AY.9).

4.3 MEMORISERING OG TILBAKEKALLING AV PERSONELIGE PROGRAMMER

Introduksjon

Sveisebrenneren kan memorisere (SAVE) programmer som gjelder parametre som gjelder for en spesiell sveiseprosedyre. Hvert personelig programmer kan tilbakekalles (RECALL) når du ønsker slik at brukeren har sveisebrenneren klar for bruk for spesifikke prosedyrer som har optimert tidligere. Sveisebrenneren kan memorisere 9 personelige programmer.

Memoriseringsprosedyre (SAVE)

Da du har regulert sveisebrenneren i optimal modus før en sveiseprosedyre, gå frem på denne måten (FIG. D2):

- Trykk på tasten (8) "SAVE" i tre sekunder.
- "S_" blir vist på skjermen (10) og et nummer mellom 1 og 9 blir vist.
- Drei ratten (9) og velg nummeret som er brukt for å memorisere programmet du skal bruke.
- Trykk igjen på tasten (8) "SAVE":
 - hvis tasten "SAVE" blir nedtrykt i mer enn tre sekunder, blir programmet korrekt memorisert og indikasjonen "YES" blir vist;
 - hvis tasten "SAVE" blir nedtrykt i mindre enn tre sekunder, blir programmet ikke korrekt memorisert og indikasjonen "no" blir vist.

Prosedyre for tilbakekallelse (RECALL)

Gå frem på denne måten (se FIG. D2):

- Trykk på tasten (8) "RECALL" i tre sekunder.
- "r_" blir vist på skjermen (10) og et nummer mellom 1 og 9 blir vist.
- Drei ratten (9) og velg nummeret som er brukt for å memorisere programmet du skal bruke.
- Trykk igjen på tasten (8) "RECALL":
 - hvis du holder tasten "RECALL" nedtrykt i mer enn 3 sekunder, blir programmet tilbakekalt korrekt og teksten "JA" blir vist;
 - hvis du holder tasten "RECALL" nedtrykt i mindre enn 3 sekunder blir programmet ikke tilbakekalt og teksten "nej" blir vist.

BEMERKINGER:

- UNDER OPERASJONENE MED TASTEN "SAVE" (SPARE) OG "RECALL" (TILBAKEKALLE) LYSER INDIKATOREN "PRG" (PROGRAM).
- ET PROGRAM SOM ER TILBAKEKALLT KAN ENDRES AV OPERATØREN, MEN VERDIENE SOM ER ENDRET BLIR IKKE MEMORISERT AUTOMATISK. HVIS DU ØNSKER MEMORISERE DE NYE VERDIENE I SAMME PROGRAM, MÅ DU UTFØRE MEMORISERINGSPROSEDYREN.
- REGISTRERINGEN AV PERSONELIGE PROGRAMMER OG TILHØRENDE PARAMETERSKJEMA SKAL UTFØRES AV BRUKEREN.

4.4 Modalitet for OPPSTART og DEAKTIVERING G.R.A Gruppe for avkjøling av vann (hvis installert)

Prosedyre for deaktivering:

- Skru på maskinen ved bruk av hovedbryteren (2-FIG. C), ved og samtidig holde inne den høyre knappen på det fremre panelet (6e-FIG. D2).
 - På displayet, etter oppstartsekvensen, vil fanen "G.ra - on" vises (maskininnstilling: avskrudd gruppe for avkjøling av vann).
 - Vri på encoderhåndtaket (9-FIG. D2) slik at fanen "G.ra - OFF" vises på displayet.
 - Bekreft valget ved å trykke en gang på tasten (7-FIG. D2).
- Gruppen for avkjøling av vann vil deretter deaktiveres, sveisemaskinen kan benyttes uten G.R.A. og uten polariseringstopp.

ADVARSEL! HVIS DU BENYTTET SVEISEMASKINEN I MODUSEN "G.ra - OFF" MED GRUPPEN FOR AVKJØLING AV VANN KOBLET TIL, VIL GRUPPEN FOR AVKJØLING AV VANN IKKE VÆRE FULLSTENDIG BESKYTTET FRA FEILFUNKSJON.

Prosedyre for oppstart:

Gjenta den samme sekvensen og still inn fanen "G.ra - on" når du ønsker å skru den av.

N.B.: Hvis sveisemaskinen er stillt inn i modaliteten "G.ra - on", men hvis man ikke har koblet til noen avkjølingsgruppe, vil sikringen mot feilfunksjon for avkjølingskretsen kobles inn etter et par sekunders arbeid (fane "A. 9").
Fabrikkinnstillinger: "G.ra - on".

5. INSTALLASJON

ADVARSEL! UTFØR ALLE OPERASJONENE SOM INSTALLASJON OG ELEKTRISK KOPLING MED SVEISEREN SLÅTT FRA OG FRAKOPLET NETTET. DE ELEKTRISKE KOPLINGENE MÅ UTFØRES KUN AV KVALIFISERT PERSONAL MED ERFAringer.

5.1 MONTERING

Pakk ut sveiseren, utfør montering av delene i esken.

5.1.1 Montering av returkabeln-klemme (FIG. E)



5.1.2 Montering av sveisekabel-elektroholderklemme (FIG. F)

5.2 PLASSERING AV SVEISEREN

Velg passende installasjonsplass for sveiseren slik at der ikke er hinder i høyde med avkjølingsluftens inngangsåpning og utgangsåpning(forsert sirkulering ved hjelp av ventilator, om installert); forsikre deg også at ingen strømførende stov, korrosive anger, fukt, etc. blir sugt opp.
Hold et avstand på minst 250mm rundt sveiseren.

ADVARSEL! Plasser sveiseren på en jevn overflate med en kapasitet som passer til vekten for å forhindre velting eller farlige bevegelser.

5.3 KOPLING TIL NETTET

- Før du utfør noen elektriske koplinger, sett du kontrollere at informasjonen på sveisebrennerens skilt tilsvarer spenning og nettfrekvens på installasjons-plassen.
- Sveiseren skal bare koples til et nett med nøytral jordeledning.
- For å garantere vern mot indirekte kontakter skal du bruke differensialbryter av typen:
 - Type A () til enfasmaskiner;
 - Type B () til trefasmaskiner.
- For å oppfylle kravene i Norm EN 61000-3-11 (flimring) anbefaler vi deg å kople sveisebrenneren i grensnittpunktene i strømforsyningsnett med en impedans som understiger $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Sveisebrenneren oppfyller kravene for normen IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Kontakt og uttak

Kople nettkabeln til en normal kontakt, (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) med passende kapasitet og bruk et nettuttak utstyrt med sikringer eller automatisk bryter; jordeledningen skal koples til jordeledningen (gul/grønn) i forsyningslinjen. Tabell (TAB.1) angir anbefalte verdier i ampere for trege sikringer i linjen som valgt i henhold til maksimal nominal strøm som blir forsynt av sveiseren og i henhold til nominal forsynings-spenning.

ADVARSEL! Hvis du ikke følger reglene ovenfor, kan sikkerhetssystemet som fabrikanten installert (klasse I) ikke fungere korrekt, med alvorlige risikoer for personer (f.eks. elektrisk støt) og materielle formål (f.eks. brann).

5.4 KOPLINGER AV SVEISEKRETSEN



ADVARSEL! FØR DU UTFØR FØLGENDE KOPLINGER, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT SVEISEREN ER SLÅTT AV OG FRAKOPLET FRA STRØMNETTET.

Tabell (TAB. 1) angir anbefalte verdier for sveisekablene (i mm²) i henhold til maksimal strøm som sveiseren gir fra seg.

5.4.1 TIG-sveising

Kopling av sveisebrenneren

- Kople kabelen i tilsvarende hurtigkontakt (-)/~. Kople kontakten med tre poler (sveisebrennerens tast) i tilsvarende uttak. Kople gasslangen på sveisebrenneren til tilsvarende skjøte.

Kopling av sveisestrømmens returkabel

- Skal koples til stykket som skal sveises eller til metallpallen det står på så nære som mulig til skjøten du skal utføre.

Denne kabelen skal koples til klampen med symbolet (+) (~ for TIG-maskiner med sveising i AC).

Kopling til gassbeholderen

- Stram trykkredusereren til gassbeholderens ventil og sett inn reduksjonen som medfølger som tilbehør, når du bruker Argon-gass.

- Kople gassens inngangsslang til redusereren og stram båndet som medfølger.

- Løsne reguleringsringen på trykkredusereren for du åpner beholderens ventil.

- Åpne beholderen og reguler gasskvantiteten (l/min.) i samsvar med bruksinformasjonen, se tabellen (TAB. 4); eventuelle reguleringer av gassflødet kan utføres under sveisingen ved å dreie trykkredusererens ring. Kontroller tetheten i slanger og skjøter.

ADVARSEL! Lukk alltid gassbeholderens ventil etter arbeidet.

5.4.2 MMA-SVEISING

Nesten alle kledde elektroder skal koples til positiv pol (+) på generatoren; unntatt den negative polen (-) for elektroder med sur kledning.

Kopling av sveisekabels klemme-elektroholder

Forsyner panelet med et spesielt kabelfeste for strømming av elektrodens bare del.

Denne kabeln skal koples til kabelfestet med symbolen (+).

Kopling av sveisestrømmens returkabel

Skal koples til stykket som skal sveises eller til metallbenken den står på, så like som mulig til skjøten som blir utført.

Denne kabeln skal koples til kabelfestet med symbol (-).

Anbefalinger:

- Drei kontaktene på sveisekablene helt til slutt i de hurtige uttakene (hvis installert), for å garantere en perfekt elektrisk kontakt; ellers kan overoppvarming skje i kontaktene og dette kan føre til kvalitetsforringelse og effektivitetstap.

- Bruk så korte sveisekabler som mulig.

- Unngå å bruke metallstrukturer som ikke utgjør del av delen som bearbeides da du skifter ut sveisestrømmens returkabel; dette kan være farlig for sikkerheten og gi et dårligt sveiseresultat.

6. SVEISING: BESKRIVELSE AV PROSEDYREN

6.1 TIG-SVEISING

TIG-sveising er en sveiseprosedyre som bruker varmen som blir produsert av den elektriske buen som blir generert og kvarholdt mellom en elektrod (tungsten) og stykket som skal sveises. Elektroden i tungsten holdes av en sveisebrenner som er egnet å overføre sveisestrømmen og verne elektroden og sveisebadet mot atmosfærisk oksidering ved hjelp av et fløde av inert gass (normalt argon: Ar 99.5%) som kommer ut fra smørenippelen i kjeramik (FIG. G).

Det er nødvendig for en god sveiseprosedyre å bruke eksakt diameter på elektroden med eksakt strømsverdi, se tabell (TAB. 3). Normal fremspring for elektroden fra nippelen i kjeramik er 2-3 mm og du kan oppnå 8 mm for vinkelsveising.

Sveisingen skjer ved hjelp av fusjonen mellom skjøtens to fliker. For tykkelser som er mindre (til 1 mm) trenges inget støttemateriale (FIG. H).

For større tykkelser må du bruke stenger av samme material og diameter, med forberedelse av flikene (FIG. I). Det er nødvendig for å oppnå en god sveising, at stykkene er godt rene og frie fra oksider, olje, smørefett, løsningsmidler, etc.

6.1.1 Aktivering HF og LIFT

HF-aktivering:

Aktiveringen av den elektriske buen skjer uten kontakt mellom tungstenelektroden og stykket som skal sveises, ved hjelp av en gnist som oppstår i anlegget med høy frekvens. Denne aktiveringsenheten fører ikke til inklusjon av tungsten i sveisebadet eller slitasje på elektroden og erbyr en lett oppstart i alle sveisemodusene.

Prosedyre:

Trykk på sveisebrennerens tast og still stykket nære elektrodens spiss (2 - 3mm), vent til buen er aktivert ved hjelp av overføring av HF-impulsene og, da buen er aktivert, danner fusjonsbadet på stykket og fortsette langs skjøten.

Hvis du oppdager vanskeligheter i aktiveringen av buen, uansett hvis der er gass eller HF-nærvar i luften, skal du ikke utsette elektroden for HF, uten kontrollere at overflaten er hel og at spissens form er korrekt, eventuelt kan du slippe den på slipeskiven. Etter syklusen, blir strømmen annullert med innstilt nedgangsrampe.

LIFT-aktivering:

Aktiveringen av den elektriske buen skjer da du fjerner tungstenelektroden fra stykket som skal sveises. Dette aktiveringsmodusets årsaker mindre elektrisk stråling og minker inklusjonen av tungsten og slitasje på elektroden.

Prosedyre:

Støtt elektrodens spiss på stykket ved hjelp av et lett trykk. Trykk sveisebrennerens tast helt til slutt og løft elektroden 2-3 mm for å oppnå aktiveringen av buen. Sveisebrenneren gir fra seg en strøm I_{LIFT} , og deretter blir innstilt sveisestrøm dannet. Etter syklusens slutt, blir strømmen annullert med innstilt nedgangsrampe.

6.1.2 TIG-sveising DC

TIG-sveising DC er egnet for alle lave legeringer av kullstål och høyelegeringer og tunge metaller som kobber, nikkel, titanium og legeringer.

For TIG-sveising DC med elektroden ved polen (-) blir elektroden normalt brukt med 2% Torium (rød farge) eller med 2% Cerium (grå farge).

Det er nødvendig å plassere elektroden i tungsten aksialt til slipeskiven, se FIG. L, og vær nøye med å kontrollere at spissen er helt konsentrisk for å unngå avvik i buen. Det er viktig å utføre slipingen i elektrodens lengderetning. Denne operasjonen skal gjentas regelmessig i forhold til bruket og slitasje på elektroden eller da den er kontaminert, oksidert eller brukt på gal måte. I modus TIG DC kan du la apparatet fungere i 2 tider (2T) og 4 tider (4T).

6.1.3 TIG-sveising AC

Denne typen av sveising gjør at du kan sveise metaller som aluminium og magnesium som danner en verneoksid for isolering av overflaten. Hvis du omvender sveisestrømmens polaritet, kan du avbryte overflaten av oksid ved hjelp av en mekanism som kalles "jonisk sanding". Spenningen er alternativt positiv (EP) og negativ (EN) på elektroden i tungsten. Under EP-tiden, blir oksiden fjernet fra overflaten ("rengjøring") for å muliggjøre badet. Under EN-tiden, skjer maksimal termisk forsyning til stykket for å muliggjøre sveisingen. Muligheten å endre balanseparameteren i AC gjør at du kan minke EP-strømmens tid til minimumsnivået for en sveising som er hurtigere.

Større balanseverdier gjør at du kan oppnå en bedre rengjøring av stykket. Hvis du bruker et balanseverdi som er altfor lavt, blir buen og den uoksiderte seksjonen større, elektroden

blir overhettet med danning av en sfær på spissen og degradering av aktiveringen og buens retning. Bruk av et altfor stort balanseverdi for til et sveisebad som er "kontaminert" med mørke seksjoner. Tabellen (TAB. 4) angir effektene av variasjoner av parametrene i AC-sveisingen. I modus TIG AC er det mulig å oppnå en funksjon i 2 tider (2T) og 4 tider (4T). Dessuten kan du følge instruksene som gjelder sveiseprosedyren. I tabellen (TAB. 3) er insikasjonene for sveising på aluminium indikert; den elektrodtype som er mest egnet er elektroden med ren tungsten (grønn farge).

6.1.4 Prosedyre

- Reguler sveisestrømmen til ønsket verdi ved hjelp av ratten; du kan eventuelt gjøre dette under sveisingen med nødvendig varmetilførsel.
- Trykk på sveisebrennerens tast og kontroller at gassflødet er korrekt på sveisebrenneren. Tarer tiden for forgass og ettergass, hvis nødvendig. Disse tider skal reguleres i samsvar med funksjonsbetingelsene, spesielt forsinking av ettergassen skal være slik at den ved sveisingens slutt muliggjør avkjøling av elektroden og badet uten at de kommer i kontakt med atmosfæren (oksidering og kontaminering).

TIG-modus med sekvensen 2T:

- Hvis du trykker ned brennertasten (P.T.), blir buen aktivert med strømmen I_{START} . Deretter øker strømmen i samsvar med funksjonen INNLEDENDE RAMPE til verdiet for sveisestrømmen.
- For å avbryte sveisingprosedyren, skal du slippe sveisebrennertasten for en gradvis annullering av strømmen (hvis funksjonen SLUTTRAMPE er aktivert) eller til en umiddelbar slukking av buen med etterfølgende ettergass.

TIG-modus med sekvensen 4T:

- Den første gangen du trykker på tasten, blir buen aktivert med en I_{START} -strøm. Da du slipper tasten, øker strømmen i samsvar med funksjonen STARTRAMPE til verdiet for sveisestrømmen. Dette verdiet forblir uforandret også da du slipper tasten. Når du trykker på tasten igjen, minker strømmen i samsvar med funksjonen SLUTTRAMPE til I_{END} . Denne forblir aktivert til du slipper tasten og avslutter sveisesyklusen for å begynne ettergassperioden. Hvis du under funksjonen SLUTTRAMPE slipper tasten, slutter sveisesyklusen umiddelbart og ettergassperioden starter.

TIG-modus med sekvensen 4T og BI-LEVEL:

- Den første gangen du trykker på tasten, blir buen aktivert med en I_{START} -strøm. Da du slipper tasten, øker strømmen i samsvar med funksjonen STARTRAMPE til verdiet for sveisestrømmen. Dette verdiet forblir uforandret også da du slipper tasten. Hver gang du siden trykker på tasten (tiden fra trykket til du slipper tasten skal være kort), varierer strømmen mellom verdiet som er stillt inn i parameter BI-LEVEL I_1 og hovedstrømsverdi I_2 .
- Hold tasten nedtrykt under en lang tid for å minke strømmen i samsvar med funksjonen SLUTTRAMPE til I_{END} . Denne skal holdes nedtrykt til du slipper tasten og sveisesyklusen slutter og ettergassperioden begynner. Men hvis du under funksjonen SLUTTRAMPE slipper tasten, stopper sveisesyklusen umiddelbart og ettergassperioden begynner (FIG.M).

6.2 MMA-SVEISING

- Det er svært viktig at brukeren kontrollerer produsentens veiledning på elektrodeemballasjen. Her vil det fremgå riktig polaritet og en passende strømstyrke.
- Sveisestrømmen må justeres ut fra elektrodediameteren og type forbindelse som skal lages, se tabellen nedenfor for passende strømstyrke ut fra elektrodediameteren:

Ø Elektrode (mm)	Sveisestrøm (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Brukeren må ta i betraktning at ut fra elektrodediameteren, kreves kraftigere strømstyrke til flat sveis, mens vertikalsveis eller sveising fra undersiden krever lavere strømstyrke.
- De mekaniske karakteristiske trekk for sveiseskjøte er i forhold til intensiteten i valgt strøm og de andre sveiseparametrene som buens lengde, utførelsens hastighet og stilling, elektrodiameter og elektrod kvalitet (for en korrekt oppbevaring, skal du forsikre deg om at elektrodene er beskyttet mot fukt ved hjelp av spesielle esker eller beholdere).
- Sveisingens karakteristikk beror også på verdiet ARC-FORCE (dynamisk reaksjon) på sveisebrenneren. Denne parameteren kan stilles inn fra panelet eller med fjernstyringskontrollen med 2 potensiometer.
- Observer at høye ARC-FORCE verdier gir en større penetrasjon og muliggjør sveising i alle posisjoner med basiske elektroder, mens lave ARC-FORCE verdier gjør at buen blir mykere og uten sprøyt med rutiliske elektroder. Sveisebrenneren er dessuten utrustet med anlegg som HOT START og ANTI STICK som garanterer en lett oppstart og at elektroden ikke fastner på stykket.

6.2.1 Sveiseprosedyre:

- Hold maskinen FORAN ANSIKTET, stryk elektroden mot arbeidsstykket som om den var en fyrstikke. Dette er korrekt tenneprosedyre. ADVARSEL: Elektroden må ikke slås mot arbeidsstykket. Dette kan skade elektroden og føre til at den blir vanskelig å tenne.
- Så snart buen er tent, må du prøve å holde jevn avstand mellom elektroden og arbeidsstykket lik elektrodediameteren under hele sveiseoperasjonen. Husk at vinkelen på elektroden når den flyttes bør være 20 - 30 grader.
- Ved slutten av sveisesengen skyves elektroden bakover for å fylle sveisekrateret, løft deretter elektroden raskt bort, slik at buen slukker (EKSEMPLER PÅ SVEISESENGER - FIG. N)

7. VEDLIKEHOLD



ADVARSEL! FØR DU GÅR FREM MED VEDLIKEHOLDSARBEIDET, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT SVEISEBRENNEREN ER SLÅTT AV OG FRAKOPLET FRA STRØMNETTET.

7.1 ALMINDELIG VEDLIKEHOLD

ALMINDELIGE VEDLIKEHOLDSOPERASJONER KAN FULLFØRES AV OPERATØREN.

7.1.1 Sveisebrenner

- Unngå å plassere sveisebrenneren og dens kabel på varme overflater; dette kan føre til at isoleringsmaterialer smelter ned og ikke lenger kan brukes.
- Kontroller jevnlig at gasslangen og koplingene er tette.
- Utfør en korrekt kopling av elektrodens feste, tangholderspindel med elektrodens diameter for å unngå overoppvarming, en dårlig gassfordeling og andre gale funksjoner.
- Kontroller slitasjegraden og korrekt montering av sveisebrennerens deler en gang hver dag: nippel, elektrod, elektrodholdertang, gassfordeler.

7.2 EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD

ALT EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD FÅR KUN UTFØRES AV PERSONELL MED ERFARING ELLER KVALIFIKASJONER I ELEKTRISKE OG MEKANISKE OMRÅDER, I SAMSVAR MED DE TEKNISKE STANDARDENE IEC/EN 60974-4.



ADVARSEL: FJERN ALDRI DEKSLER ELLER UTFØR ARBEID INNE I ENHETEN DERSOM DEN IKKE ER FRAKOPLET STRØMNETTET.

Eventuelle kontroller av funksjoner med enheten under spenning, kan føre til alvorlige strømstøt og/eller skader som følge av direkte berøring av strømførende deler.

- Regelmessig og i samsvar med bruket og miljøens stømmengde, skal du inspektere sveisebrenneren innvendig og fjerne støv fra de elektroniske kortene ved hjelp av en meget myk børste eller egnet oppløsningsmiddel.
- På same gang skal du kontrollere at de elektriske koplingene er riktige og at kablens isolering ikke er skadd.
- Etter disse operasjonene skal du montere tilbake sveiserens paneler og stramme festeskruene helt til slutt.
- Unngå absolutt å utføre sveiseoperasjoner med åpen sveiser.
- Etter å ha utført vedlikehold eller reparasjoner, skal du tilbake stille koplingene og kablene som opprinnelig. Forsikre deg om at de ikke kommer bort i bevegelige deler eller deler som kan nå høye temperaturer. Bind alle ledninger som opprinnelig og forsikre deg om at koplingene til hovedledningen med høyspenning er godt separert fra koplingene i sekundærledningen med lav spenning. Bruk alle brikken og opprinnelige skruene for å lukke snekingsdelen ordentlig.

8. FEILSØKING

DERSOM ENHETEN IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDEN, BØR DU SELV FORETA FØLGENDE KONTROLL FØR DU SENDER BUD PÅ SERVICE ELLER BER OM ASSISTANSE:

- Kontroller at sveisestrømmen er korrekt stillt inn for elektrodiameteren og -typen.
- Kontroller at når hovedbryteren slås PÅ tennes også tilhørende varselampe. Hvis ikke ligger problemet i strømtilførselen (kabler, sikringer, støpsel osv.).
- At den gule lysdioden ikke er tent. Den signaliserer at maskinen er enten over- eller underoppsett på grunn av for høy eller for lav spenning, eller at det har oppstått en kortslutning.
- At forholdet mellom de nominelle avbruddene er observert. Om den termostatiske beskyttelsesenheden skulle ha satt i gang, vent til maskinen har kommet ned på normaltemperatur, og kontroller at viften fungerer som den skal.
- Kontroller linjespenningen: hvis verdiet er altfor høyt eller lavt, forblir sveisebrenneren blokkert.
- At det ikke har oppstått en kortslutning i uttaket på maskinen. Om dette skulle være tilfelle, må man først og fremst fjerne denne.
- Kontroller at alle forbindelser i sveisekretsen er korrekt, spesielt at arbeidsklemmen er godt festet til arbeidsstykket, uten forstyrrende materialer eller overflatebehandlinger (f. eks. Maling).
- At beskyttelsesgassen er riktig i kvalitet (Argon 99.5%) og i kvantitet.

	<i>str.</i>	<i>str.</i>
1. SPLOŠNA VARNOST PRI OBLOČNEM VARJENJU	97	
2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS	97	
2.1 UVOD	97	
2.2 DODATKI, NA VOLJO NA ZAHTEVO	97	
3. TEHNIČNI PODATKI	98	
3.1 PODATKOVNA PLOŠČICA	98	
3.2 DRUGI TEHNIČNI PODATKI	98	
4. OPIS VARILNEGA APARATA	98	
4.1 BLOKOVNE SCHEME	98	
4.2 KONTROLNI SISTEM, URAVNAVANJE IN POVEZAVA	98	
4.2.1 ZADNJA PLOŠČA (slika C)	98	
4.2.2 Sprednja plošča SLIKA D1	98	
4.2.3 Sprednja plošča slika D2	99	
4.3 SHRANJEVANJE IN PRIKLIC OSEBNO PRILAGOJENIH PROGRAMOV	99	
4.4 Način AKTIVACIJE in DEAKTIVACIJE Sklopa za hlajenje vode G.R.A. (če je predviden)	100	
5. NAMESTITEV	100	
5.1 SESTAVLJANJE	100	
5.1.1 Pririditev izhodnega kabla - klešče (SLIKA E)	100	
5.1.2 Pririditev varilne žice ter klešče za nosilec elektrode (SLIKA F)	100	
5.2 UMESTITEV VARILNEGA APARATA	100	
5.3 PRIKLJUČITEV V OMRÉŽJE	100	
5.3.1 Vtikač in vtičnica	100	
5.4 POVEZAVE VARILNEGA TOKOKROGA	100	
5.4.1 Varjenje TIG	100	
5.4.2 Varjenje MMA	100	
6. VARJENJE: OPIS POSTOPKA	100	
6.1 VARJENJE TIG	100	
6.1.1 Površinski začetek HF in LIFT	100	
6.1.2 VARJENJE TIG DC (enosmerni tok)	100	
6.1.3 VARJENJE TIG AC (izmenični tok)	100	
6.1.4 Postopek	101	
6.2 VARJENJE MMA	101	
6.2.1 Postopek	101	
7. VZDRŽEVANJE	101	
7.1 VZDRŽEVANJE	101	
7.1.1 VZDRŽEVANJE ELEKTRODNEGA DRŽALA	101	
7.2 POSEBNO VZDRŽEVANJE	101	
8. ISKANJE OKVAR	101	

VARILNI APARATI S FREKVENČNIM MENJALNIKOM ZA VARJENJE TIG IN MMA, NAMENJENE ZA INDUSTRIJSKO IN PROFESIONALNO RABO.

Opomba: V nadaljnjem besedilu bo uporabljen izraz "varilni aparat".

1. SPLOŠNA VARNOST PRI OBLOČNEM VARJENJU

Operater mora biti primerno poučen o varnem uporabljanju varilnega aparata in o nevarnostih, povezanih s procesom obločnega varjenja, ter o potrebnih varnostnih ukrepih in ukrepanju v nujnih primerih. (Glejte tudi standard »EN 60974-9: Oprema za obločno varjenje. 9. del: Nameščanje in uporaba«).



- Izogibajte se neposrednega stika s tokokrogom varilne naprave; napetost v prazno, ki jo ustvarja generator, je lahko v nekaterih okoliščinah nevarna.
- Povezava varilnih žic, preverjanje in popraviljanje je treba izvajati, ko je varilni aparat izklopljen in ni priključen v električno omrežje.
- Ugasnite in izključite varilni aparat iz električnega omrežja, preden zamenjate obrabljene dele elektrodnega držala.
- Električno instalacijo je treba izvesti po predpisanih varnostnih normativih in zakonih.
- Varilni aparat mora biti obvezno priključen v ozemljeno napajalno omrežje.
- Prepričajte se, da je vtičnica pravilno povezana z ozemljitvijo.
- Ne uporabljajte varilnega aparata v vlažnih ali mokrih prostorih in v dežju.
- Ne uporabljajte dotrajanih ali slabo pritrjenih električnih kablov.



- Ne varite na posodah, zbirnikih ali ceveh, ki vsebujejo ali so vsebovale vnetljive tekočine ali pline.
- Izogibajte se obdelovancev, očiščenih s kloridnimi razredčili, in varjenja v bližini teh snovi.
- Ne varite na posodah pod pritiskom.
- Iz okolja, v katerem boste varili, odstranite vse vnetljive materiale (kot so les, papir, krpe itd.).
- Zagotovite ustrezno prezračevanje prostora ali mehansko odzračevanje varilnih dimov v bližini obločnega varjenja: potreben je sistematični pristop za ocenjevanje izpostavljanja varilnim dimom in njihove sestave, koncentracije ter časa izpostavljanja.
- Hraniti jeklenko daleč od vseh virov toplote, tudi od sončne (če je v uporabi).



- Uporabite primerno električno zaščito glede na elektrodno držalo, obdelovanec in morebitne ozemljene kovinske dele, ki so v bližini stroja (dostopni). To je navadno mogoče doseči tako, da si nadenete rokavice, pokrivalo in oblačila, predvidena za ta namen, pa tudi z uporabo podstavkov in izolacijskih preprog.
- Oči si vedno zaščitite z ustreznimi filtri, skladnimi s predpisi UNI EN 169 ali UNI EN 379, nameščenimi na maske ali čelade, skladne s predpisom UNI EN 175. Uporabljajte ustrezna negorljiva zaščitna oblačila (skladna s predpisom UNI EN 11611) in varilske rokavice (skladne s predpisom UNI EN 12477) ter pazite, da kože ne boste izpostavljali ultravijoličnim in infrardečim žarkom, ki jih seva oblok; z zasloni ali neodbojnimi zavesami je treba zaščititi tudi druge ljudi, ki se zadržujejo v bližini obloka.
- Glasnost: Če zaradi posebno intenzivnega varjenja ugotovite, da prihaja do dnevne osebne izpostavljenosti hrupu (LEPd), ki je enaka ali večja od 85 db(A), je obvezna uporaba ustreznih osebnih zaščitnih sredstev (Tabela 1).



ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA SO LAHKO NEVARNÁ

Električni tok, ki teče po katerem koli prevodniku, ustvarja lokalizirana električna in magnetna polja (EMF). Varilni tok ustvari v okolici varilnega tokokroga in samega varilnega aparata polje EMF.

Elektromagnetna polja lahko povzročijo boljše pri delovanju nekaterih zdravniških pripomočkov (na primer srčnih spodbudovalnikov, dihalnih aparatov, kovinskih protez itd.).

Upoštevati je treba ustrezne zaščitne ukrepe pri nosilcih teh naprav. Treba je na

primer preprečiti dostop v območje uporabe varilnega aparata ali izvesti individualno ovrednotenje tveganja za varilce.

Varilni aparat je skladen z zahtevami tehničnih standardov izdelka, ki je izdelan izključno za rabo v industrijskem okolju in za profesionalno rabo. Skladnost ni zagotovljena v okviru osnovnih omejitev, ki se nanašajo na izpostavljanje ljudi elektromagnetnim poljem v domačem okolju.

Vsi varilci morajo upoštevati v nadaljevanju zapisana pravila, da bi se kar najmanj zmanjšalo izpostavljanje poljem EMF zaradi varilnega tokokroga:

- med seboj približajte varilne kable. Ko je to mogoče, jih pritrđite z lepilnim trakom;
- glavo in trup karseda odmaknite od varilnega tokokroga;
- kablov nikoli ne ovijajte okoli kovinskih predmetov ali trupa;
- nikoli ne varite, ko je vaš trup sredi varilnega tokokroga;
- pazite, da bosta oba varilna kabla na isti strani vašega trupa;
- povežite kabel povratnega varilnega toka z obdelovancem čim bližje točki, na kateri želite variti;
- ne varite v bližini varilnega aparata;
- vsi operaterji morajo upoštevati minimalne zahtevane razdalje, kot je navedeno v preglednici s podatki o EMF;
- razdalja od vira EMF na točki, onkraj katere izpostavljanje manjše od 20% minimalne dovoljene vrednosti: $d = 65 \text{ cm}$.



- Naprava A razreda:

Varilni aparat je skladen z zahtevami tehničnega standarda izdelka, ki je izdelan izključno za rabo v industrijskem okolju in za profesionalno rabo. Elektromagnetska združljivost v domovih in v zgradbah, neposredno povezanih v nizkonapetostno napajalno omrežje, ki napaja zgradbe za domačo rabo.



DODATNI VARNOSTNI UKREPI

- VARJENJE:
 - V okoljih s povečanim tveganjem električnega udara;
 - V tesnih prostorih;
 - V prisotnosti vnetljivih in eksplozivnih snovi.
- MORA preventivno oceniti »odgovorni strokovnjak«. V takih primerih se sme variti le v prisotnosti oseb, usposobljenih za poseg v silo.
- Upoštevati JE TREBA tehnična sredstva za zaščito, opisana v poglavju 7.10; A.8; A.10. standarda "EN 60974-9: Oprema za obločno varjenje. 9. del: Nameščanje in uporaba".
- Operater, dvignjen od tal, NE SME VARITI. Takšno varjenje je dovoljeno izključno z uporabo varovalnih ploščadi.
- NAPETOST MED NOSILCEM ELEKTROD IN ELEKTRODNIM DRŽALOM: pri sočasni uporabi več varilnih naprav na enem predmetu ali na več električno povezanih predmetih se lahko nakopiči nevarna vrednost napetosti v prazno. Med dvema nosilcema elektrod ali elektrodna držaloma celo do vrednosti, ki lahko doseže dvakratno dovoljeno vrednost.
- Usposobljen koordinator mora izvesti meritve z instrumentom in odločiti, ali je obstaja tveganje, tako da uporabi varnostne ukrepe, navedene v točki 7.9 standarda "EN 60974-9: Oprema za obločno varjenje. 9. del: Nameščanje in uporaba".



DRUGE NEVARNOSTI

- NEPRIMERNA UPORABA: uporaba varilne naprave za uporabo, drugačno od predpisane in predvidene, je nevarna (na primer za odmrznitev vodovodnih napeljav).

2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS

2.1 UVOD

Ta varilni aparat je vir toka za varjenje z oblokom, izdelan posebej za varjenje TIG (DC) (AC/DC) s površinskim začetkom HF ali LIFT, in za varjenje MMA z oplasčenimi elektrodami (rutilnimi, kislimi, bazičnimi).

Posebne lastnosti tega varilnega aparata s frekvenčnim menjalnikom, kot so velika hitrost in natančnost nastavljanja, mu omogočajo izjemno kakovostno varjenje.

Regulacijski sistem INVERTER na vходу napajalne linije (primarna) omogoča konkretno zmanjšanje volumna transformatorja, kar omogoča izdelavo manjših in lažjih varilnih aparatov, ki so veliko bolj praktični za uporabo.

2.2 DODATKI, NA VOLJO NA ZAHTEVO

- Komplet za varjenje MMA.
- Komplet za varjenje TIG.

- Prilagojevalnik za jeklenko Argon.
- Reduktor tlaka.
- Elektrodnega držala TIG.
- Zatemnitvena maska: s fiksnim filtrom in filtrom za uravnavanje.
- Kabel za povratni varilni tok skupaj z masnimi stičniki.
- Ročno daljinsko krmiljenje 1 potenciometra.
- Ročno daljinsko krmiljenje 2 potenciometrov.
- Daljinsko krmiljenje s pedalom.
- Spojka za plin in cev za plin za priključitev jeklenke z argonom.

3. TEHNIČNI PODATKI

3.1 PODATKOVNA PLOŠČICA

Osnovni podatki o uporabi in zmogljivostih varilnega aparata so povzeti na tablici z lastnostmi in pomenijo naslednje:

Slika A

- 1- EVROPSKI predpis, ki se nanaša na varnost in izdelavo naprave za obločno varjenje.
- 2- lme in naslov proizvajalca.
- 3- lme modela.
- 4- Shema notranje zgradbe varilnega aparata.
- 5- Shema predvidenega postopka varjenja.
- 6- Shema **S**: prikazuje, da se lahko izvaja varjenje v prostoru, kjer je povečana nevarnost električnega udara (npr. bližina velikih količin kovin).
- 7- Shema napajalnega omrežja:
 - 1~: enofazna izmenična napetost;
 - 3~: trifazna izmenična napetost.
- 8- Sposobnost zaščite pokrova.
- 9- Podatki o napajalni liniji:
 - U_1 : izmenična napetost in frekvenca napajanja varilnega aparata (dovoljeni limiti $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maksimalni tok, ki ga prenese omrežje.
 - I_{1eff} : Nazivni napajalni tok.
- 10- Prikaz varilnega električnega kroga:
 - U_0 : Maksimalna napetost v prazno (odprt tokokrog varjenja)
 - I_1/U_2 : Tok in napetost v skladu s predpisi, ki se uporabljata pri varjenju.
 - X : Izmenični odnos: kaže čas, v katerem varilni aparat lahko proizvede primerni tok (isti stolpec). Izraža se v %, na podlagi cikla, ki traja 10 min (npr. 60% = 6 min dela, 4 minute premora itd.). Če so faktorji uporabe preseženi, (40° C temperature okolja) pride do termične zaščite (varilni aparat ostane v pripravljenosti dokler se temperatura ne zniža).
 - $A/V-A/V$: kaže sistem regulacije toka pri varjenju (minimum maksimum) v povezavi z napetostjo obloka.
- 11- Serijska številka za identifikacijo modela naprave (nepogrešljiva za tehnično pomoč, oskrbo z nadomestnimi deli in pri iskanju izvora naprave).
- 12- : Vrednost varovalk z zakasnjениm vklopom, potrebnih za zaščito linije.
- 13- Simboli, ki se nanašajo na predpise o varnosti, katerih pomen je opisan v poglavju 1 "Splošna varnost pri obločnem varjenju".

Opomba: Na zgoraj opisani ploščici so le zgledi vrednosti simbolov in števil, točni tehnični podatki vašega varilnega aparata so navedeni na ploščici na vaši napravi.

3.2 DRUGI TEHNIČNI PODATKI

- VARILNI APARAT: glej tabelo 1 (TAB.1).
 - ELEKTRODNO DRŽALO: glej tabelo 2 (TAB.2).
- Teža varilnega aparata je navedena v tabeli 1 (tab. 1).

4. OPIS VARILNEGA APARATA

4.1 BLOKOVNE SCHEME

Varilni aparat je sestavljen iz modulov, ki so izdelani na tiskanem vezju in optimizirani za doseg največje zanesljivosti in čim manjšega vzdrževanja. Ta varilni aparat krmili mikroprocesor, ki omogoča nastavljanje več parametrov. Z njimi je omogočeno optimalno varjenje v vseh pogojih in na vseh materialih. Vendar je treba dobro poznati njegove delovne lastnosti, da bi ga lahko popolnoma izkoristili.

Opis (SLIKA B)

- 1- Vhod enofazne napajalne linije, skupina pretvornik in kondenzatorjev niveliranja.
- 2- **Preklopni mostiček na tranzistor (IGBT) in gonilnik**; spremeni izravnano enosmerno linijsko napetost v visokofrekvenčno izmenično napetost in izvede uravnavanje jakosti glede na tok/napetost zahtevanega varjenja.
- 3- **Transformator za visoko napetost**: primarno navitje se napaja z napetostjo, pretvorjeno iz bloka 2; ta rabi za prilagajanje napetosti in toka vrednostim, ki so potrebne za obločno varjenje, in hkrati galvansko izolira tokokrog varjenja od napajalne linije.
- 4- **Sekundarni pretvorni mostiček z indukcijskim niveliranjem**: pretvori izmenično napetost/tok, ki jo proizvaja s sekundarnim navitjem v enosmerno napetost/tok z nizkim valovanjem.
- 5- **Preklopni mostiček na tranzistor (IGBT) in gonilnik**; spremeni izhodni tok na sekundarnem izhodu iz enosmernega v izmenični tok za varjenje TIG AC (če so ti prisotni).
- 6- **Kontrolna elektronika in regulacija**; v hipu preveri vrednost varilnega toka in ga primerja z vrednostjo, ki jo nastavi operater; modulira komandne impulze gonilnikov IGBT, ki izvajajo uravnavanje.
- 7- **Krmilna logika za delovanje varilnega aparata**: nastavitve varilnih ciklov, krmiljenje aktivatorjev, nadzor varnostnih sistemov.
- 8- Plošča za izvajanje nastavitve in prikaz parametrov in načinov delovanja.
- 9- **Generator s površinskim začetkom HF** (če so ti prisotni).
- 10- **Električni ventil za zaščitni plin EV**.
- 11- **Ventilator za hlajenje varilnega aparata**.
- 12- **Daljinsko uravnavanje**.

4.2 KONTROLNI SISTEM, URAVNAVANJE IN POVEZAVA

4.2.1 ZADNJA PLOŠČICA (slika C)

- 1- Napajalni kabel 2 fazi + ozemljitvena faza (1~) ali 3 faze + ozemljitvena faza (3~).
- 2- Glavno stikalo O/OFF - I/ON.
- 3- Spojka za povezovanje plinske cevi (reduktor tlaka na jeklenki - varilnem aparatu).
- 4- Priključek za daljinsko krmiljenje:

Na varilni aparat je mogoče z ustreznim 14 polnim priključkom na zadnji strani priključiti več različnih tipov daljinskega krmiljenja. Aparat vsako napravo samodejno prepozna in omogoča prilagajanje naslednjih parametrov:

- Daljinsko krmiljenje s potenciometrom:

Če zavrtite ročico potenciometra, se spremeni glavni tok z minimalnega na absolutni maksimum. Uravnavanje glavnega toka je mogoče izvajati le z daljinskim krmiljenjem.

- Daljinsko krmiljenje s pedalom:

Vrednost toka se določa s položajem pedala (od minimalnega do maksimalnega, nastavljenega na glavnem potenciometru). V načinu TIG 2 KORAK po pritisk na pedal uravnava začetek delovanja aparata namesto gumba na elektrodnem držalu.

- Daljinsko krmiljenje z dvema potenciometroma:

prvi potenciometer uravnava glavni tok. Drugi potenciometer uravnava drugi parameter, ki je odvisen od aktiviranega načina varjenja. Če zavrtite ta potenciometer,

se prikaže parameter, ki se spreminja (tega ni več mogoče krmiliti z ročico na plošči). Pomen drugega potenciometra: ARC FORCE, če je v načinu MMA, in KONČNA RAMPa, če je v načinu TIG.

- **Krmilnik za elektrodno držalo TIG s potenciometrom (če je predviden):** krmilnik TIG omogoča nastavitve toka na elektrodnem držalu s potenciometrom.

4.2.2 Sprednja plošča SLIKA D1

- 1- Hitri pozitivni priključek (+) za prikllop varilne žice.
- 2- Hitri negativni priključek (-) za prikllop varilne žice.
- 3- Priključek za priključitev kabla za gumb na elektrodnem držalu.
- 4- Spojka za povezavo plinske cevi elektrodnega držala TIG.
- 5- Krmilna plošča.
- 6- Gumbi za izbiro načina varjenja:

6A ODDALJENO KRMILJENJE



Omogoča prenos nadzora nad varilnimi parametri na daljinsko krmiljenje.

6b MMA-TIG LIFT



Način delovanja: varjenje z oplasčeno elektrodo (MMA) in varjenje TIG z vzpostavitvijo obloka s kontaktom (TIG LIFT).

7- Gumb za izbiro nastavitve.

Gumb izbere nastavitve, ki se jo uravnava z ročico kodirnika (8);


vrednost in merska enota sta prikazani na zaslonu (10) in s svetlečo diodo (9).

OPOMBA: Nastavitve parametrov so proste. Vendar pa obstajajo kombinacije varilnih vrednosti, ki nimajo praktičnega pomena pri varjenju; v takem primeru varilni aparat morda ne bo pravilno deloval.

OPOMBA: PONASTAVLJANJE VSEH TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (RESET)


Ko pritisnete gumb (7) pri vklopu se prikažejo privzete vrednosti za vse varilne parametre.

7a HOT START

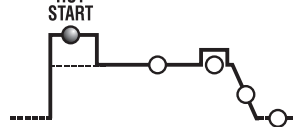


V načinu MMA predstavlja previsok dinamični tok "HOT START" (uravnavanje 0÷100); na zaslonu je navedba povečanja odstotka glede na vrednost izbranega varilnega toka. Ta nastavitve izboljša zagon.

 7b GLAVNI TOK (I₂)




Pri načinih TIG, MMA je to varilni tok, merjen v amperih.

7c MOČ OBLOKA

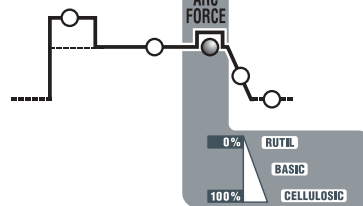


V načinu MMA predstavlja previsok dinamični tok "ARC FORCE" (uravnavanje 0÷100%); na zaslonu je navedba povečanja odstotka glede na vrednost vnepreje izbranega varilnega toka. Ta nastavitve izboljša pretok varjenja, preprečuje lepljenje elektrode na varjenec in omogoča uporabo različnih tipov elektrod.

 7d KONČNA RAMPa (t_e)



V načinu TIG predstavlja čas končne rampe (nastavitve 0.1÷10 s); s tem se izognemo končnemu kraterju varilne sledi (od I₂ do 0).

 7e POSTGAS



V načinu TIG predstavlja čas postgasa v sekundah (nastavitve OFF, 0.1÷10 s); ščiti elektrodo in varilni krater pred oksidacijo.

- 8- Ročica kodirnika za nastavitve varilnih parametrov, ki se izbirajo s tipko (7).

- 9- Rdeča svetleča dioda prikazuje mersko enoto.

- 10- Alfanumerični zaslonček.

- 11- **LED za signalizacijo ALARMA (aparati je blokiran).**

Ponoven vžig je samodejen, ko je odstranjen vzrok alarma.

Sporočila o alarmih, ki se prikažejo na zaslonu (10):

- "A. 1" : poseg termične zaščite glavnega vezja.
- "A. 2" : poseg termične zaščite pomožnega vezja.
- "A. 3" : poseg zaščite pred prenapetostjo napajalne linije.
- "A. 4" : poseg zaščite pred prenapetostjo napajalne linije.
- "A. 5" : poseg zaščite pred previsoko primarno temperaturo.
- "A. 6" : poseg zaščite zaradi odsotnosti faze na napajalni liniji.
- "A. 7" : preveč prahu v notranjosti varilnega aparata, površine v prvotno stanje za:
 - čiščenjem notranjosti naprave;
 - pritiskom na tipko na krmilni plošči.
- "A. 8" : Pomožna napetost zunaj območja.

Ko varilni aparat ugasnete, se lahko za nekaj sekund pojavi signalizacija "OFF".

OPOMBA.: SHRANJEVANJE IN PRIKAZ ALARMOV

Pri vsakem alarmu se shranijo nastavitve aparata. Zadnjih 10 alarmov je mogoče priklicati na naslednji način:

Za nekaj sekund pritisnite gumb (6a) "ODDALJENO KRMILJENJE".

Na zaslonu se prikaže napis "AY.X", pri čemer pomeni "Y" številko alarma (A0 najnovejši, A9 najstarejši), "X" pa pomeni tip zabeleženega alarma (od 1 do 8, glejte AY.1 ... AY.8).

12- Zelena svetleča dioda prikazuje vključeno moč.

4.2.3 Sprednja plošča slika D2

- 1- Hitri pozitivni priključek (+) za prikllop varilne žice.
- 2- Hitri negativni priključek (-) za prikllop varilne žice.
- 3- Priključek za priključitev kabla za gumb na elektrodnem držalu TIG (slika D2-a) in krmilniku TIG (slika D2-b).
- 4- Spojka za povezavo plinske cevi elektrodnega držala TIG.
- 5- Krmilna plošča.
- 6- Gumbi za izbiro načina varjenja:

6A ODDALJENO KRMILJENJE



 
Omogoča prenos nadzora nad varilnimi parametri na daljinsko krmiljenje.

6b TIG - MMA




Način delovanja: varjenje z opláščeno elektrodo (MMA), varjenje TIG s sprožitvijo obloka pri visoki frekvenci (TIG HF) in varjenje TIG s površinsko sprožitvijo obloka (TIG LIFT).

6c AC/DC



Način TIG omogoča izbiro med varjenjem z enosmerno napetostjo in varjenjem z izmenično napetostjo (možnost je na voljo le pri modelih AC/DC).

 6d 2T - 4T - SPOT



V načinu TIG je mogoče izbirati med krmiljenjem v 2 korakih, v 4 korakih ali s časovnikom za točkovo varjenje (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BILEVEL



V načinu TIG omogoča izbiro med postopkom pulznega, vnaprej določenega pulznega ali dvojnijskega varjenja. Ko so svetleče diode ugasnjene, to pomeni, da je naprava v načinu standardnega varjenja.

7- Gumb za izbiro nastavitve.

Gumb izbere nastavitve, ki se jo uravnava z ročico kodirnika (9);

vrednost in merska enota sta prikazani na zaslonu (10) in s svetlečo diodo (11).
OPOMBA: Nastavitve parametrov so proste. Vendar pa obstajajo kombinacije varilnih vrednosti, ki nimajo praktičnega pomena pri varjenju; v takem primeru varilni aparat morda ne bo pravilno deloval.

OPOMBA.: PONAŠTAVLJANJE VSEH TOVARNIŠKIH NASTAVITEV (RESET)

 
Če sočasno pritisnete gumb (8), se med vklopom vsi parametri ponastavijo na privzete vrednosti.

7a PRE-GAS




Način TIG/HF predstavlja čas PRE-GAS v sekundah (uravnavanje od OFF, 0.1÷10 s). To izboljša proženje varjenja.

7b ZAČETNI TOK (I_{START})




V načinu TIG 2-koraka in SPOT je začetni tok I_{START} , ki se vzdržuje za določen čas, ko je gumb elektrodnega držala pritisnjen (nastavljanje v amperih).
V načinu TIG v 4 korakih predstavlja začetni tok I_{START} , ki se vzdržuje za ves čas, v katerem je pritisnjen gumb na elektrodnem držalu (nastavljanje v amperih).
V načinu MMA predstavlja previsok dinamični tok "HOT START" (nastavitve 0÷100%). Na zaslonu je prikazano povečanje v odstotkih glede na vnaprej izbrano vrednost varilnega toka. Ta nastavitve izboljša pretok varjenja.

 7c ZAČETNA RAMPA (t_{START})




V načinu TIG predstavlja čas začetne rampe toka (od I_{START} do I_2) (nastavitve 0.1÷10 s). V načinu OFF rampe ni.
Parametra I_{START} in t_{START} je mogoče uporabljati tudi z daljinskim krmiljenjem s pedalom, uravnavanje pa je treba izvesti pred proženjem samega ukaza.

 7d ZAČETNI TOK (I_2)




V načinih TIG AC/DC, MMA predstavlja izhodni tok I_2 . V PULZNEM načinu in načinu BI-LEVEL je tok na višjem nivoju (najvišjem). Paramefer se meri v amperih.

 7e OSNOVNI TOK - ARC FORCE



V načinu TIG v 4 korakih BI-LEVEL in PULZNEM, I_1 predstavlja vrednost toka, ki se lahko izmenjuje z glavnim tokom I_2 med varjenjem. Vrednost je izražena v amperih. V načinu MMA predstavlja previsok dinamični tok "ARC FORCE" (uravnavanje 0÷100%); na zaslonu je navedba povečanja odstotka glede na vrednost vnaprej izbranega varilnega toka. Ta nastavitve izboljša pretok varjenja in preprečuje lepljenje elektrode na obdelovanec.

 7f FREKVENCA




V PULZNEM NAČINU TIG predstavlja frekvenco pulziranja. Za modele AC/DC v načinu TIG AC (ko je pulziranje izključeno), predstavlja frekvenco varilnega toka.

7g IZRAVNAVANJE




V PULZNEM NAČINU TIG predstavlja ta parameter razmerje (v odstotkih) med časom, v katerem je tok najvišji (glavni varilni tok), in časom popolnega pulziranja. Poleg tega za modele AC/DC v načinu TIG AC (z onemogočenim pulziranjem) parameter predstavlja odnos med časom s pozitivnim tokom in časom z negativnim tokom: če je vrednost parametra negativna, sta segrevanje in prodor večja. Če je vrednost parametra pozitivna, je površina bolj čista in se bolj segreje elektroda. Če je vrednost parametra nič, je vzpostavljeno ravnosegje med negativnim in pozitivnim tokom v času frekvence AC. (TABELA 4).

 7h ČAS SPOT




V načinu TIG (SPOT) predstavlja trajanje varjenja (nastavitve 0.1÷10 s).

 7k KONČNA RAMPA (t_{END})



V načinu TIG predstavlja čas končne rampe toka (od I_2 do I_1) (nastavitve 0.1÷10 s). V načinu OFF rampe ni.

 
7l KONČNI TOK (I_{END})



V načinu TIG v 2 korakih predstavlja končni tok I_{END} , samo če je KONČNA RAMPA (7k) nastavljena na vrednost, večjo od nič (>0.1 s). V načinu TIG v 4 korakih predstavlja končni tok I_{END} za ves čas, ko je pritisnjen gumb na elektrodnem držalu.


Velikosti so izražene v amperih.

 7m POSTGAS



V načinu TIG predstavlja čas postgasa v sekundah (nastavitve OFF, 0.1÷10 s.) in ščiti elektrodo in varilni krater pred oksidacijo.

 7n PREDOGREVANJE ELEKTRODE



V načinu TIG AC je ta vrednost produkt toka in časa predogrevanja elektrode iz tungstena do vžiga obloka.

8- JOB



Tipki "RECALL" in "SAVE" za shranjevanje in priklic osebno prilagojenih programov.

9- Ročica kodirnika za nastavitve varilnih parametrov, ki se izbirajo s tipko (7).

10- Alfanumerični zaslonček.

11- Rdeča svetleča dioda prikazuje mersko enoto.

12- Zelena svetleča dioda prikazuje vključeno moč.

13- LED za signalizacijo ALARMA (aparati je blokiran).

Ponoven vžig je samodejen, ko je odstranjen vzrok alarma.

Sporočila o alarmih, ki se prikazujejo na zaslonu (10):

- "A. 1" : poseg termične zaščite glavnega vezja.
- "A. 2" : poseg termične zaščite pomožnega vezja.
- "A. 3" : poseg zaščite pred prenapetostjo napajalne linije.
- "A. 4" : poseg zaščite pred prenizko napetostjo napajalne linije.
- "A. 5" : poseg zaščite pred previsoko primarno temperaturo.
- "A. 6" : poseg zaščite zaradi odsotnosti faze na napajalni liniji.
- "A. 7" : preveč prahu v notranjosti varilnega aparata, povrnitev v prvotno stanje z:
 - čiščenjem notranjosti naprave;
 - pritiskom na tipko na krmilni plošči.
- "A. 8" : Pomožna napetost zunaj območja.
- "A. 9" : poseg zaščite pred prenizkim tlakom tokokroga za vodno hlajenje elektrodnega držala. Povrnitev v prvotno stanje ni samodejna.

Ko varilni aparat ugasnete, se lahko za nekaj sekund pojavi signalizacija "OFF".

OPOMBA.: SHRANJEVANJE IN PRIKAZ ALARMOV

Pri vsakem alarmu se shranijo nastavitve aparata. Zadnjih 10 alarmov je mogoče priklicati na naslednji način:

Za nekaj sekund pritisnete gumb (6a) "ODDALJENO KRMILJENJE".

Na zaslonu se prikaže napis "AY.X", pri čemer pomeni "Y" številko alarma (A0 najnovejši, A9 najstarejši), "X" pa pomeni tip zabeležena alarma (od 1 do 9, glejte AY.1 ... AY.9).

4.3 SHRANJEVANJE IN PRIKLIC OSEBNO PRILAGOJENIH PROGRAMOV

Uvod

Varilni aparat omogoča shranjevanje (SAVE) osebno nastavljenih programov za delo, ki se nanašajo na nabor parametrov, veljavnih za določeno varjenje. Vsak osebno prilagojeni program je mogoče tudi priklicati (RECALL) v katerem koli trenutku, tako da ima uporabnik na voljo "pripravljen" varilni aparat za določeno delo, ki ga je že vnaprej optimiziral. Varilni aparat omogoča shranjevanje 9 osebno prilagojenih programov.

Postopek za shranjevanje (SAVE)

Ko optimalno nastavite varilni aparat za določeno varjenje, nadaljujte, kot sledi (slika D2):

- Pritisnite tipko **(8)** "SAVE" za 3 sekunde.
- Na zaslonu **(10)** se pojavi "S_" in številka med 1 in 9.
- Z vrtenjem ročice **(9)** izberite številko, na katero bi radi shranili program.
- Še enkrat pritisnite tipko **(8)** "SAVE":
 - če tipko "SAVE" pritisnete za več kakor 3 sekunde, se program pravilno shrani in pojavi se napis "YES";
 - če tipko "SAVE" pritisnete za manj kakor 3 sekunde, se program ne shrani in pojavi se napis "ne".

Postopek priklica (RECALL)

Naredite, kot sledi (glejte **sliko D2**):

- Pritisnite tipko **(8)** "RECALL" za 3 sekunde.
- Na zaslonu **(10)** se pojavi "r_" in številka med 1 in 9.
- Z vrtenjem ročice **(9)** izberite številko, na kateri je shranjen program, ki ga želite uporabljati.
- Še enkrat pritisnite tipko **(8)** "RECALL":
 - če tipko "RECALL" pritisnete za več kakor 3 sekunde, se program pravilno prikliče in pojavi se napis "YES";
 - če tipko "RECALL" pritisnete za manj kakor 3 sekunde, se program ne naloži in pojavi se napis "ne".

OPOMBE:

- MED POSTOPKI S TIPKAMA "SAVE" IN "RECALL" SVETI SVETLEČA DIODA "PRG".**
- PRIKLICI PROGRAM LAHKO OPERATER POLJUBNO SPREMENI, VENDAR SE SPREMEMJENE VREDNOSTI NE SHRANJO SAMODEJNO. ČE ŽELITE SHRANITI NOVE VREDNOSTI NA ISTI PROGRAM, JE TREBA IZVESTI POSTOPEK SHRANJEVANJA.**
- SHRANJEVANJE OSEBNO PRILAGOJENIH PROGRAMOV IN USTREZNEGA RAZPOREDA IZHODNIH PARAMETROV JE UPORABNIKOVA SKRBR.**

4.4 Način AKTIVACIJE in DEAKTIVACIJE Sklopa za hlajenje vode G.R.A. (če je predviden)

Postopek deaktiviranja:

- Z glavnim stikalom (2-SLIKA C) vključite napravo in sočasno pritisnete desni gumb na sprednji plošči (6e-SLIKA D2).
 - Na zaslonu se bo po postopku vključitve prikazal napis "G.ra - on" (tovarniška nastavitve: sklop za hlajenje aktiviran).
 - Zavrtite ročico kodirnika (9-SLIKA D2), tako da bo na zaslonu prikazan napis "G.ra - OFF".
 - 4- Potrdite izbiro, tako da enkrat pritisnete tipko (7-SLIKA D2).
- Hladilni sklop je zdaj deaktiviran, varilni aparat je mogoče uporabljati brez G.R.A. in brez polarizacijskega vtiča.



POZOR! ČE UPORABLJATE VARILNI APARAT V NAČINU "G.ra - OFF" S PRIKLJUČENIM SKLOPOM ZA HLAJENJE, SKLOP ZA HLAJENJE NI POPOLNOMA ZAŠČITEN PRED OKVARAMI.

Postopek aktiviranja:

Ponovite isto zaporedje in nastavite napis na "G.ra - on", če želite funkcijo vključiti.

OPOMBA: Če je varilni aparat v načinu "G.ra - on", vendar niste priključili nobenega sklopa za hlajenje, se bo po nekaj sekundah dela sprožila zaščita zaradi okvare cikla za hlajenje (okrajšava "A.9").
Tovarniška nastavitve: "G.ra - on".

5. NAMESTITEV



POZOR! VSE FAZE NAMESTITVE IN PRIKLJUČITVE NAPRAVE NA ELEKTRIČNI TOK MORAJO BITI IZVEDENE, KO JE VARILNI APARAT IZKLUČEN IN IZKLOPLJEN IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA. ELEKTRIČNO PRIKLJUČITEV SME IZVESTI LE USPOSOBLJENO OSEBE.

5.1 SESTAVLJANJE

Iz ovoja odstranite dele varilnega aparata, pritrđite priložene dele.

5.1.1 Pritrditev izhodnega kabla - klešee (SLIKA E)

5.1.2 Pritrditev varilne žice ter klešee za nosilec elektrode (SLIKA F)



5.2 UMESTITEV VARILNEGA APARATA

Mesto za postavitev varilnega aparata poišete tako, da na njem ni ovir za prežraevanje in ohlajanje (če je treba, v prostor namestite ventilator); sočasno se prepričajte, da varilni aparat ne more vsesati prevodnih prahov, korozivnih par, vlage itd.
Okoli varilnega aparata naj bo vsaj 250 mm prostega prostora.



POZOR! Da bi preprečili nevarne premike in morebitno prevraevanje aparata, mora biti ta postavljen na ravno površino s primerno nosilnostjo glede na svojo težo.

5.3 PRIKLJUČITEV V OMREŽJE

- Preden napravo priključite, se prepričajte, da se vrednosti na ploščici za lastnostmi naprave ujemajo z napetostjo in frekvenco omrežja, ki je na razpolago v prostoru, v katerem je nameščena naprava.
- Varilni aparat se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno nielo.
- Da bi zagotovili zaščito pred neposrednim stikom, uporabite diferencialna stikala tipa:
 - Tipa A () za enofazne stroje;
 - Tipa B () za trifazne stroje.
- Da bi zadostili normativi EN 61000-3-11 (Elektromagnetna združljivost), vam svetujemo, da varilni aparat na vmesniške točke napajalnega omrežja z manjšo impedanco $Z_{max} = 0,228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0,283\text{ohm}$ (3~).
- Varilni aparat ustreza zahtevam normativa IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Vtiča in vtičnica

Napajalni kabel povežite z ustreznim vtičaem, (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) vtiča naj bo opremljen z varovalkami ali samodejnim stikalom; predvideni zemeljski terminal mora biti povezan na zemeljski prevodnik (rumeno-zeleno) napajalnega omrežja. Tabela 1 (**TAB 1**) prikazuje priporočene vrednosti varovalk (v amperih), izbranih na podlagi največjega nazivnega toka, ki ga porablja varilni aparat, ter na podlagi nazivne napajalne napetosti.



POZOR! Če zgoraj navedenih predpisov ne upoštevate, varnostni sistem proizvajalca (razred II) ni več učinkovit, zato lahko pride do težkih poškodb pri človeku (npr. električni udar) in pri stvarih (npr. požar).

5.4 POVEZAVE VARILNEGA TOKOKROGA



POZOR! PRED ZAETKOM SE PREPRIČAJTE, DA JE NAPRAVA IZKLUČENA IN IZKLOPLJENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

Tabela 1 (**TAB. 1**) prikazuje priporočene vrednosti za varilne žice (v mm²) na podlagi maksimalnega toka, ki ga varilni aparat lahko proizvede.

5.4.1 Varjenje TIG

Priključitev elektrodnega držala

- Napajalni kabel vstavite v ustrezni hitri stičnik (-)/~/. Priključite tripolni priključek (gumb za elektročno držalo) v ustrezno vtičnico. Priključite plinsko cev za elektročno držalo v ustrezno spojko.

Povezava povratni električni kabel - varilni aparat

- Treba ga je povezati z delom, ki ga varimo, ali s kovinsko podlago, na katero je naslonjen, čim bliže delu, ki ga obdelujemo.
- Ta kabel se poveže s stičnikom s simbolom (+). (~ za naprave TIG, ki predvidevajo varjenje z izmeničnim tokom).

Priklp na jeklenko plina (če je v uporabi).

- Privijte reductor tlaka na ventil plinske jeklenke in reductor, priložen kot dodatek, če uporabljate argon.
- Povežite vhodno cev plina z reductorjem in privijte obroček.
- Preden odprete jeklenko, popustite kovinski obroček za nastavljanje reductorja tlaka.
- Odprite jeklenko in nastavite količino plina (l/min) v skladu z orientacijskimi podatki za uporabo, glejte tabelo (TABELA 4); morebitne nastavitve iztekanja plina je mogoče izvesti tudi med varjenjem, tako da obračate okov reductorja tlaka. Preverite tesnost cevi in spoj.
- POZOR!** Ventil na plinski jeklenki po končanem delu vedno zaprite.

5.4.2 Varjenje MMA

Skoraj vse opašene elektrode morajo biti povezane s pozitivnim polom (+) generatorja; na negativni pol (-) se povežejo samo elektrode s kislim opašem.

Povezava varilna žica - klešee za nosilec elektrod

Ima na koncu posebno privijalo, ki se uporablja za privijanje odkritega dela elektrode.

Ta kabel se poveže s stičnikom s simbolom (+).

Povezava povratni električni kabel - varilni aparat

- Treba ga je povezati z delom, ki ga varimo, ali s kovinsko podlago, na katero je naslonjen, čim bliže delu, ki ga obdelujemo.
- Ta kabel se poveže s stičnikom s simbolom (-).

Priporočila:

- Za pravilen električni kontakt je treba pravilno priviti prikljuke varilne žice v hitre vtičee (če so ti prisotni). V nasprotnem primeru pride do segrevanja priključkov, njihove hitreje obrabe in izgube učinkovitosti.
- Uporabite najkrajše možne varilne kable.
- Izogibajte se uporabi kovinskih delov, ki niso sestavni del obdelovanega elementa, namesto izhodnega kabla za tok varilnega aparata; to je lahko nevarno in ne daje zelenih rezultatov pri varjenju.

6. VARJENJE: OPIS POSTOPKA

6.1 VARJENJE TIG

Spajanje TIG je varilni postopek, ki izkorišča toploto električnega obloka, sproženega in vzdrževanega med netopljivo elektrodo (tungsten) in obdelovanim delom. Elektrodo iz tungstena drži ustrezno elektročno držalo, ki ji prenaša varilni tok ter elektrodo in varilno polje varuje pred oksidacijo zaradi atmosferskih plinov s tokom inertnega plina (navadno argona: Ar 99,5%), ki izteka iz keramične šobe (**SLIKA G**).

Za dober zvar je nujno treba uporabiti pravilen premer elektrode pri pravilnem toku, glejte tabelo (**TABELA 3**).

Navadno štrli elektrodo iz keramične šobe za 2-3 mm, lahko pa tudi do 8 mm za kotne zware. Zvar se ustvari zaradi spajanja roba dveh obdelovancev. Za tanjše, primerno pripravljene materiale, (do cca 1 mm) ni treba dodajati spajkalne kovine (**SLIKA H**).

Za debelejša materiale so potrebne palčice z enako sestavo, kot je sestava osnovnega materiala, s primernim premerom in primerno pripravo robov obdelovancev (**SLIKA I**). Za boljše varjenje je bolje, da obdelovane kose dobro očistite, da na njih ni oksidiranih delov, oljnih madežev, masti, topil itd.

6.1.1 Površinski začetek HF in LIFT

Površinski začetek HF:

Električni oblok se začne brez stika med elektrodo iz tungstena in obdelovancem, z iskro, ki jo ustvari visokofrekvenčna naprava.

Tak način začetka ne vključuje ne zajemaja tungstena iz varilnega kraterja, ne obrabe elektrode. Omogoča preprost začetek v vseh varilnih položajih.

Postopek:

Pritisnite gumb na elektrodnem držalu in konico elektrode približajte obdelovancu (2-3 mm). Počakajte vžig obloka, ki se zgodi zaradi impulzov HF. Ko je oblok vžgan, ustvarite varilni krater na obdelovancu in nadaljujte po stiku.

Če pride do težav z vključitvijo obloka, kljub temu da zagotovo doteka plin in vidite iskrice HF, ne vztrajajte predolgo pri stiku elektrode s HF. Preverite njeno površinsko celovitost in pravilno obliko konice. Po potrebi konico spet zaoblite. Na koncu cikla se tok izniči z nastavljenjo spustno rampo.

Površinski začetek LIFT:

Vžig električnega obloka se zgodi tako, da oddaljite elektrodo iz tungstena od obdelovanca. Tak način vžiga povzroča manj motenj zaradi sevanja elektrike ter zmanjša vključevanje tungstena in obrabo elektrode.

Postopek:

Z rahlim pritiskom pristonite konico elektrode na obdelovanec. Do konca pritisnite gumb elektrodnega držala in dvignite elektrodo za 2-3 mm z nekaj trenutki zamika, tako da se ustvari oblok. Varilni aparat na začetku oddaja tok I_{LIFT} , po nekaj trenutkih pa začne oddajati nastavljeni varilni tok. Na koncu cikla se tok izniči z nastavljenjo spustno rampo.

6.1.2 VARJENJE TIG DC (enosmerni tok)

Varjenje TIG DC je primerno za vsa malo- in visokolegirana ogljikova jekla in za težke kovine, kot so baker, nikelj, titan, in njihove zlitine.

Za varjenje TIG DC s polno elektrodo (-) se navadno uporabljajo elektrode z 2% torija (rdeče obarvani pas) ali elektrode z 2% cerija (sivo obarvani trak).

Elektrodo iz tungstena je treba osno ošiliti na brusu, glej sliko L, pri čemer morate paziti, da je konica popolnoma okrogla, da ne bi prišlo do odklona obloka. Zelo pomembno je, da brušenje izvedete vzdolž elektrode. Ta postopek je treba periodično ponavljati, zaradi delovanja in obrabe elektrode, ali ko jo namenoma kontaminirate, oksidirate ali uporabite nepravilno. V načinu TIG DC je možno delovanje z 2 korakoma (2K) in 4 koraki (4K).

6.1.3 VARJENJE TIG AC (izmenični tok)

Ta tip varjenja omogoča varjenje kovin, kot sta aluminij in magnezij, ki na svoji površini ustvarita neke vrste zaščitni in izolirni oksidacijski plašč. Če se polariteta varilnega toka obrne, je mogoče "prebiti" zgornjo oksidirano plast s postopkom, ki ga imenujemo "ionsko brušenje". Napetost je na tungstenski elektrodi izmenjaje pozitivna (PN) in negativna (NN). V času PN se oksidirana plast odstrani s površine ("čiščenje" ali "dekupiranje") in omogoči ustvaritev kraterja. V času NN pride do maksimalnega termičnega dodajanja kosu, kar omogoči varjenje. Možnost spreminjanja parametra za uravnotežanje pri varjenju z izmeničnim tokom omogoča skrajševanje časa PN na minimum, kar pomeni hitreje varjenje.

Večje vrednosti uravnotežanja omogočajo hitrejša varjenja, večjo prodornost, bolj strnjene oblok, ožji varilni krater in manjše segrevanje elektrode. Manjše vrednosti omogočajo večjo čistost kosa. Če uporabite prenizko vrednost uravnotežanja, to pomeni širjenje obloka in neoksidiranega dela, pregrevanje elektrode in posledično oblikovanje zaokroženega konca elektrode, tako pa tudi vedno težjo sprožitvev in vodenje obloka. Če uporabite previsoko vrednost uravnotežanja, bo posledica "umazan" varilni krater s temnimi madeži.

V tabeli (TAB. 4) so povzeti učinki spreminjanja varilnih parametrov z izmeničnim tokom. V načinu TIG AC je mogoče delovanje v 2 korakih (2K) in v 4 korakih (4K). Poleg tega veljajo tudi vsa navodila za postopek varjenja. V tabeli (TAB. 3) so navedeni okvirni podatki za varjenje aluminija; najprimernejša elektroda je elektroda iz čistega tungstena (zeleno obarvani pas).

6.1.4 Postopek

- Nastavite varilni tok za želeno vrednost z ročico; med varjenjem ga uravnajte na dejansko potrebno termično dodajanje.
- Pritisnite gumb elektrodnega držala in preverite pravi pretok plina iz držala; če je to potrebno, nastavite čas pre-gas in post-gas; ta dva časa je treba nastaviti glede na delovne pogoje, še posebej pa mora biti zamik plina post-gas tak, da na koncu varjenja omogoči ohlajanje elektrode in varilnega kraterja, ne da bi stopila v stik z zrakom (oksidacija in kontaminacija).

Način TIG s sekvenco v 2 korakih:

- Ko pritisnete gumb elektrodnega držala (P.T.) do konca, se sproži oblok s tokom I_{START} . Nato se tok poveča glede na funkcijo ZACETNA RAMPa do vrednosti varilnega toka.
- Da bi prekinili varjenje, spustite gumb na elektrodnem držalu in počakajte, da se tok postopoma iztroši (če je vključena funkcija KONČNA RAMPa) ali da se oblok takoj izključi zaradi časa po iztekanju plina.

Način TIG s sekvenco v 4 korakih:

- Prvi pritisk na gumb sproži oblok s tokom I_{START} . Ko spustite gumb, se tok poveča glede na funkcijo ZACETNA RAMPa do vrednosti varilnega toka; ta vrednost se obdrži, tudi ko gumb spustite. Ko spet pritisnete gumb, se tok manjša v skladu s funkcijo KONČNA RAMPa do I_{END} . Ta se obdrži, dokler ne spustite gumba, ki zaključí varilni cikel in vključi čas post-gas (po plinu). Če pa spustite gumb med funkcijo KONČNA RAMPa, se varilni cikel sklene takoj in začne se čas post-gas.

Način TIG s sekvenco v 4 korakih in BI-LEVEL:

- Prvi pritisk na gumb sproži oblok s tokom I_{START} . Ko spustite gumb, se tok poveča glede na funkcijo ZACETNA RAMPa do vrednosti varilnega toka; ta vrednost se obdrži, tudi ko gumb spustite. Pri vsakem naslednjem pritisku na gumb (čas med pritiskom in spustom mora biti zelo kratek) se tok spreminja med nastavljenostjo v parametru BI-LEVEL I_1 in vrednostjo glavnega toka I_2 .
- Če držite gumb dlje, se bo tok zmanjšal v skladu s funkcijo KONČNA RAMPa do I_{END} . Ta se obdrži, dokler ne spustite gumba, ki zaključí varilni cikel in vključi čas post-gas (po plinu). Če pa spustite gumb med funkcijo KONČNA RAMPa, se varilni cikel sklene takoj in začne se čas post-gas (slika M).

6.2 VARJENJE MMA

- Obvezno je treba upoštevati navedbe proizvajalca elektrod, kar zadeva pravilno polariteto in optimalni varilni tok (navadno so take navedbe na embalaži elektrod).
- Varilni tok je treba uravnati glede na premer uporabljene elektrode in vrste varjenja, ki ga želimo opraviti; Informativno navajamo jakosti toka:

Ø Elektroda (mm)	Varilni tok (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Upoštevajte, da bo pri enakem premeru elektrode močnejši tok uporabljen za varjenje na ravnem, šibkejši pa za varjenje v vertikali ali nad glavo.
 - Mehanske značilnosti zavarjenega spoja določajo jakost toka, dolžina obloka, hitrost postavitve in izvedbe ter premer in kakovost elektrode (elektrode je treba hraniti v suhem prostoru v originalni embalaži).
 - Lastnosti varjenja so odvisne tudi od vrednosti ARC-FORCE (dinamično prilagajanje) stroja. Ta parameter je mogoče nastaviti na plošči, ali pa z daljinskim krmilnikom z dvema potenciometroma.
 - Bodite pozorni na dejstvo, da visoke vrednosti ARC-FORCE omogočajo večji prodor in omogočajo varjenje v skoraj kateremkoli položaju, navadno z bazičnimi elektrodami, nizke vrednosti ARC-FORCE omogočajo mehkejši oblok, iz katerega ne brizga, kar se navadno dogaja pri rutilnih elektrodah.
- Varilni aparat je poleg tega opremljen tudi z napravama HOT START (hitri začetek) in ANTI STICK (brez lepljenja), ki omogočata preprostejši začetek varjenja in preprečujeta lepljenje elektrode na obdelovanec.

6.2.1 Postopek

- Za pravilno sprožitev obloka je treba vleči konico elektrode po delu, ki ga želimo variti, kot bi hoteli prižgati vžgalico; pri tem držimo pred obrazom ZAŠEITNO MASKO, to je najbolj pravilen način za vzpostavitev obloka.
- POZOR: NE TOLCITE z elektrodno po delu: oplaščenje se lahko poškoduje in oteži sprožitev obloka.
- Tako, ko se oblok sproži, je treba ves čas držati enako razdaljo do dela, ki ga obdelujemo, ta razdalja se ujema s premerom elektrode, ki jo uporabljamo; zapomnite si, da mora biti elektroda pod kotom 20-30 stopinj v smeri obdelovanja.
- Na koncu varjenja zasukajte elektrodo rahlo nazaj glede na smer obdelave, nad krater, da ga zapolnite, ter jo s hitrim gibom odmaknite s spoja, tako da bo oblok ugasnil (VIDEZ ZVARA - SLIKA N).

7. VZDRŽEVANJE



POZOR! PREDEN IZVAJATE VZDRŽEVALNA DELA, SE MORATE PREPRIČATI, DA JE VARILNA NAPRAVA IZKLOPLJENA IN IZKLUČENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

7.1 VZDRŽEVANJE

NAPRAVO LAHKO VZDRŽUJE OPERATER.

7.1.1 VZDRŽEVANJE ELEKTRODNEGA DRŽALA

- Elektrodnega držala in kabla, na katerega je priključen, ne odlagajte na vroče kose; to bi povzročilo raztapljanje izolacijskega materiala in okvaro držala.
- Periodično preverjajte tesnjenje cevi in spojev, po katerih doteka plin.
- Skrbno sestavite klešče za zategnitev elektrode, vreteno za nosilec klešče s premerom izbrane elektrode, da bi se izognili pregrevanju, slabemu pretoku plina in zato slabemu delovanju.
- Pred vsako uporabo preverite obrabljenost in pravilno vstavitve končnih delov elektrodnega držala: šoba, elektroda, klešče za zategnitev elektrode, razprševalnik plina.

7.2 POSEBNO VZDRŽEVANJE

POSTOPKE POSEBNEGA VZDRŽEVANJA SME IZVAJATI IZKLUČNO STROKOVNO IZVEDENO ALI KVALIFICIRANO OSEBJE NA ELEKTRIČARSKO-MEHANSKEM PODROČJU

V SKLADU S TEHNIČNIM NORMATIVOM IEC/EN 60974-4.



POZOR! PREDEN ODSTRANITE STRANICE Z VARILNE NAPRAVE IN DOSTOPATE DO NJENE NOTRANJOSTI, SE PREPRIČAJTE, DA JE IZKLOPLJENA IN IZKLUČENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

Preverjanja, izvedena v notranjosti varilne naprave pod napetostjo, lahko povzročijo hud električni udar zaradi neposrednega stika z deli pod napetostjo ali poškodbe zaradi stika z mehanskimi, gibljivimi deli naprave.

- Redno in pogosto glede na uporabo in prašnost okolja pregledujte notranjost varilnega stroja in odstranite prah, ki se je naložil na elektronske kartice; z zelo mehko krtačo ali ustreznimi topili.
- Preverite tudi, ali so električne povezave pravilno pritrjene, ter morebitne poškodbe na izolaciji kablov.
- Ob koncu spet sestavite dele varilnega aparata ter preverite, ali so vijaki dobro priviti.
- Z odprtim varilnim aparatom je strogo prepovedano izvajati kakršnokoli varjenje.
- Ko izvedete vzdrževanje ali popravilo, vse priključke in kable vrnite na njihova mesta. Pazite, da se ne bodo stikali z gijbljivimi deli ali deli, ki se močno segrejejo. Vse vode ovijte, kot so bili oviti prej, in pazite, da se primarni visokonapetostni priključki ne bodo stikali s sekundarnimi nizkonapetostnimi priključki.
- Uporabite originalne podložke in vijake za zapiranje ohišja.

8. ISKANJE OKVAR

ČE DELOVANJE NI OPTIMALNO, PREDEN SE OBRNETE NA POOBlašENEGA SERVISERJA ALI SE LOTITE BOLJ PODROBNIH UGOTAVLJANJ, PREVERITE:

- Ali je električni varilni tok, ki se uravnava s potenciometrom in se nanaša na skalo v amperih, primeren premeru in vrsti elektrode, ki jo uporabljamo;
- Ali je prižgana lučka na generalnem stikalu, ko je ta v položaju "ON"; če ta ni prižgana, je navadno napaka na napajalnem omrežju (kablí, vtičnica in/ali vtičak, varovalke itd.);
- Ali je prižgana rumena lučka, ki označuje pregrevanje pri preveliki ali prenizki napetosti oziroma kratek stik;
- Ali ste upoštevali razmerje nominalne itermiteince; v primeru vklopa termostatske zaščite počakajte, da se naprava ohladi, preverite delovanje ventilatorja;
- Napetost linije: v kolikor je ta previsoka ali prenizka se naprava zablokira;
- Da ni prišlo do kratkega stika na izhodu varilnega aparata: v tem primeru odstranite nevsčnost;
- Ali so povezave omrežja varilnega aparata pravilne, posebej preverite, da so masne klešče res priključene na del brez posrednih izolacijskih materialov (npr. barve);
- ali je uporabljeni zaščitni plin pravičen (argon 99.5%) ter v pravičnih količinah.

	str.	str.	
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE	102	5.4 ZAPOJENIE ZVÁRACIEHO OBVODU.....	105
2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS.....	102	5.4.1 Zváranie TIG.....	105
2.1 ÚVOD	102	5.4.2 Zváranie MMA.....	105
2.2 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ NA ŽELANIE.....	103	6. ZVÁRANIE: POPIS PRACOVNÉHO POSTUPU	105
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	103	6.1 ZVÁRANIE TIG.....	105
3.1 IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK.....	103	6.1.1 Zapálenie oblúku HF a LIFT	105
3.2 ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE.....	103	6.1.2 Zváranie TIG DC.....	106
4. POPIS ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	103	6.1.3 Zváranie TIG AC.....	106
4.1 BLOKOVÁ SCHÉMA	103	6.1.4 Postup.....	106
4.2 ZARIADENIA NA KONTROLU, REGULÁCIU A ZAPOJENIE	103	6.2 ZVÁRANIE MMA.....	106
4.2.1 Zadný panel (OBR. C)	103	6.2.1 Postup.....	106
4.2.2 Predný panel (OBR. D1).....	103	7. ÚDRŽBA	106
4.2.3 Predný panel (OBR. D2).....	104	7.1 RIADNA ÚDRŽBA.....	106
4.3 ULOŽENIE DO PAMÄTE A NAČÍTANIE UŽÍVATEĽSKÝCH PROGRAMOV	105	7.1.1 Zváracia pištoľ.....	106
4.4 Režim AKTIVÁCIE a DEAKTIVÁCIE Jednotky vodného chladenia (G.R.A.) (ak je súčasťou)	105	7.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA.....	106
5. INŠTALÁCIA	105	8. ODSTRANOVANIE PORÚCH.....	106
5.1 MONTÁŽ	105		
5.1.1 Montáž zemiaceho kábla-klieští (OBR. E).....	105		
5.1.2 Montáž zväracieho kábla-držiaka elektródy (OBR. F).....	105		
5.2 UMIESTNENIE ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	105		
5.3 PRIPOJENIE DO SIETE.....	105		
5.3.1 Zástrčka a zásuvka	105		

ZVÁRACIE AGREGÁTY NA ZVÁRANIE TIG A MMA, URČENÉ PRE PRIEMYSELNÉ A PROFESIONÁLNE POUŽITIE.

Poznámka: V nasledujúcom texte bude použitý výraz „zvärací prístroj“.

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

Operátor musí byť dostatočne vyskolený na bezpečné použitie zväracieho prístroja a informovaný o rizikách spojených s postupmi pri zváraní oblúkom, o príslušných ochranných opatreniach a o postupoch v núdzovom stave. (Vychádzajte tiež z normy „EN 60974-9: Zariadenia pre oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie“).



- Zabráňte priamemu styku so zväracím obvodom; napätie naprázdno dodávané generátorom môže byť za daných okolností nebezpečné.
- Pripojenie zväracích káblov, kontrolné operácie a opravy musia byť vykonávané pri vypnutom zväracom prístroji, odpojenom od elektrického rozvodu.
- Pred výmenou opotrebitelných súčastí zväracej pištole vypnite zvärací prístroj a odpojte ho z napájacej siete.
- Vykonaajte elektrickú inštaláciu v súlade s platnými predpismi a zákonmi, aby ste predišli úrazom.
- Zvärací prístroj musí byť pripojený výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.
- Uistite sa, že je napájacia zásuvka dostatočne pripojená k ochrannému zemniacemu vodiču.
- Nepoužívajte zvärací prístroj vo vlhkom, mokrom prostredí alebo za dažďa.
- Nepoužívajte káble s poškodenou izoláciou alebo s uvoľnenými spojami.



- Nezwárajte na nádobách, zásobníkoch alebo potrubíach, ktoré obsahujú alebo obsahovali zápalné kvapalné alebo plyné produkty.
- Vyhňte sa činnosti na materiáloch vyčistených chlórými rozpúšťadlami alebo v blízkosti uvedených látok.
- Nezwárajte na zásobníkoch pod tlakom.
- Odstráňte z pracovného priestoru všetky zápalné látky (napr. drevo, papier, handry, atď.)
- Zabezpečte si dostatočnú výmenu vzduchu alebo prostriedky pre odstraňovanie výparov zo zvárania z blízkosti oblúku; Medzné hodnoty vystavenia sa výparom zo zvárania v závislosti na ich zložení, koncentrácii a dĺžke samotnej expozície, vyžadujú systematický prístup pri ich vyhodnocovaní.
- Udržujte tlakovú fľašu (ak sa používa) v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, vrátane slnečného žiarenia



- Zabezpečte si vhodnú elektrickú izoláciu voči zväracej pištoľi, elektróde, opracovanej súčasti a prípadným uzemneným kovovým častiam, umiestneným v blízkosti (dostupným).
- Obyčajne je to možné dosiahnuť použitím vhodných rukavíc, obuvi, pokrývok hlavy a odevu a použitím stúpačiek alebo izolačných kobercov.
- Vždy si chráňte oči príslušnými filtrami, ktoré sú v zhode s normou UNI EN 169 alebo s normou UNI EN 379, namontovanými na kuklách alebo štítoch, ktoré sú v zhode s normou UNI EN 175.
- Používajte príslušný ochranný ohňovzdorný odev (ktorý je v zhode s normou UNI EN 11611) a zväracské rukavice (ktoré sú v zhode s normou UNI EN 12477), aby ste nevystavovali pokožku ultrafialovému a infračervenému žiareniu, vznikajúcemu pri horení oblúku; ochrana sa musí vzťahovať tiež na ostatné osoby nachádzajúce sa v blízkosti oblúku, a to použitím tienidiel alebo neodrazových závesov.
- Hlučnosť: Ak ste pri mimoriadne intenzívnom zváraní každodenne vystavení hlučným s úrovňou (LEPd), rovnajúcou sa alebo prevyšujúcou 85 dB(A), musíte používať vhodné osobné ochranné prostriedky (tab. 1).



ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLIA MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ

Elektrický prúd, ktorý preteká akýmkoľvek vodičom, spôsobuje lokalizované elektrické a magnetické (EMF) pole. Zvärací prúd vytvára pole EMF v okolí zväracieho obvodu aj samotnej zväracíky.

Elektromagnetická polia môžu ovplyvňovať činnosť niektorých zdravotníckych prístrojov (napr. kardiostimulátorov, respirátorov, kovových protéz atď.).

Preto je potrebné prijať náležité ochranné opatrenia voči nositeľom týchto zariadení. Napríklad zákazom prístupu do priestoru použitia zväracíky alebo vyhodnotením individuálneho rizika pre zvärača.

Tento zvärací prístroj vyhovuje požiadavkám technického štandardu a je určený výhradne na použitie v priemyselnom prostredí a na profesionálne účely. Nie je zarúčené dodržanie základných medzných hodnôt osôb elektromagnetickému poľu v domácom prostredí.

Všetci operátori musia dodržiavať nižšie uvedené pravidlá, s cieľom znížiť expozíciu poľami EMF zo zväracieho obvodu na minimum:

- vzájomne priblížte zväracie káble. Keď je to možné, pripevnite ich lepiacou páskou;
- udržujte hlavu a trup čo najďalej od zväracieho obvodu;
- nikdy neovíjajte zväracie káble okolo kovových predmetov alebo okolo tela;
- nezwárajte s telom nachádzajúcim sa uprostred zväracieho obvodu;
- udržujte obidva zväracie káble na rovnej strane tela;
- pripojte zemniaci kábel zväracieho prúdu k dielu, určenému na zváranie, čo najbližšie k realizovanému spoju;
- nezwárajte v blízkosti zväracíky;
- všetci operátori by mali dodržiavať minimálne požadované vzdialenosti, ako je uvedené v karte údajov EMF;
- vzdialenosť od zdroja EMF v jednom bode, za ktorým je expozícia menšia ako 20 % minimálnej dovolenej hodnoty: $d = 65 \text{ cm}$.



- Zariadenie triedy A:

Tento zvärací prístroj vyhovuje požiadavkám technického štandardu výroby, určeného pre výhradné použitie v priemyselnom prostredí, a na profesionálne účely. Nie je zaistená elektromagnetická kompatibilita v domáчих budovách a v budovách priamo pripojených k napájacej sieti nízkeho napätia, ktorá zásobuje budovy pre domáce použitie.



ĎALŠIE OPATRENIA

- OPERÁCIA ZVÁRANIA:

- V prostredí so zvýšeným rizikom zásahu elektrickým prúdom;
 - vo vymedzených priestoroch;
 - v prítomnosti zápalných alebo výbušných materiálov.
- MUSIA byť najskôr zhodnotené „Odborným vedúcim“ a vykonané vždy v prítomnosti osôb vyskolených pre zásahy v núdzových prípadoch.
- MUSIA byť prijaté technické ochranné prostriedky popísané v 7.10; A.8; A.10. normy „EN 60974-9: Zariadenia pre oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie“.
- MUSÍ byť zakázané zváranie operátorom nadvihnutým nad zemou, s výnimkou použitia bezpečnostných plošín.
 - NAPÄTIE MEDZI DRŽIAKMI ELEKTROD ALEBO ZVÁRACÍMI PIŠTOĽAMI: Pri práci s viacerými zväracími prístrojmi na jednom zvarovanom kuse alebo na viacerých kusoch spojených elektricky, môže dôjsť k nebezpečnému súčtu napätia medzi dvomi odlišnými držiakmi elektród, alebo so zväracími pištoľami, s hodnotou, ktorá môže dosiahnuť dvojnásobok prípustnej medze.
- Je potrebné, aby odborník – koordinátor vykonával meranie prístrojmi, aby tak stanovil riziko nebezpečenstva a mohol prijať vhodné ochranné opatrenia v súlade s ustanovením časti 7.9 normy „EN 60974-9: Zariadenia pre oblúkové zváranie. Časť 9: Inštalácia a použitie“.



ZBYTKOVÉ RIZIKÁ

- NESPRÁVNE POUŽITIE: Použitie zväracieho prístroja na akejkoľvek iné použitie než je správne použitie (napr. rozmrazovanie potrubia vodovodného rozvodu), je nebezpečné.

2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS

2.1 ÚVOD

Tento zvärací prístroj je zdrojom prúdu pre oblúkové zváranie a je vyrobený špeciálne pre zváranie TIG (DC) (AC/DC) so zapálením oblúku HF alebo LIFT a pre zváranie MMA obalenými elektródami (rutilovými, kyslými, bázičnými).

Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam, ako napr. vysoká rýchlosť a presnosť regulácie, má tento zvärací prístroj (MENIC) pri zváraní vynikajúce vlastnosti.

Regulácia systému „meniča“ na vstupe napájacieho vedenia (primárneho) ďalej prináša drastické zníženie objemu samotného transformátora i vyrovnávacieho reaktančného prvku, čo umožňuje konštrukciu zväracieho prístroja so značne nízkou hmotnosťou a objemom a následným zvýšením manipulovateľnosti a možnosti prepravy.

2.2 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ NA ŽELANIE


- Sada na zváranie MMA.
- Sada na zváranie TIG.
- Adaptér pre tlakovú nádobu s argónom.
- Reduktor tlaku.
- Zváracia pištoľ TIG.
- Samozatmievací kukla: s pevným alebo nastaviteľným filtrom.
- Zemniaci kábel so zemiacimi kliešťami.
- Manuálne diaľkové ovládanie s 1 potenciometrom.
- Manuálne diaľkové ovládanie s 2 potenciometrami.
- Diaľkové ovládanie pedálom.
- Spojka a hadica pre plyn na pripojenie k tlakovej nádobe s argónom.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

Hlavné údaje, týkajúce sa použitia a vlastností zváracieho prístroja, sú obsiahnuté na identifikačnom štítku a ich význam je nasledujúci:

Obr. A

- 1- Príslušná EURÓPSKA norma pre bezpečnosť a konštrukciu strojov pre oblúkové zváranie.
- 2- Názov a adresa výrobcu.
- 3- Názov modelu.
- 4- Symbol vnútornej štruktúry zváracieho prístroja.
- 5- Symbol predurčeného spôsobu zvárania.
- 6- Symbol S: Poukazuje na možnosť zvárania v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (napr. v tesnej blízkosti veľkých kovových súčastí).
- 7- Symbol napájacieho vedenia:
 - 1~: striedavé jednofázové napätie;
 - 3~: striedavé trojfázové napätie.
- 8- Stupeň ochrany obalu.
- 9- Technické údaje napájacieho vedenia:
 - U_1 : Striedavé napätie a frekvencia napájania zváracieho prístroja (povolené medzné hodnoty $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maximálny prúd absorbovaný vedením.
 - I_{teff} : Efektívny napájací prúd.
- 10- Vlastnosti zváracieho obvodu:
 - U_0 : Maximálne napätie naprázdno (prerušený zvärací obvod).
 - I_1/U_2 : Normalizovaný prúd a napätie, ktoré môžu byť dodávané zväracím prístrojom počas zvárania.
 - X: Zťažovateľ: Poukazuje na čas, v priebehu ktorého môže zvärací prístroj dodávať odpovedajúci prúd (v rovnakom stĺpci). Vyjadruje sa v %, na základe 10-minútového cyklu (napr. 60% = 6 minút práce, 4 minúty prestávky; atď.). Pri prekročení faktorov použitia (vzťahnutých na 40 °C v prostredí), dôjde k zásahu tepelnej ochrany (zvärací prístroj ostane v pohotovostnom režime, až kým sa jeho teplota nedostane späť do prípustného rozmedzia).
 - A/V-A/V: Poukazuje na regulačnú radu zváracieho prúdu (minimálny maximálny) pri odpovedajúcom napätí oblúku.
- 11- Výrobné číslo pre identifikáciu zváracieho prístroja (nevyhnutné pre servisnú službu, objednávky náhradných dielov, vyhľadávanie pôvodu výrobku).
- 12- : Hodnota poistiek s oneskorenou aktiváciou, potrebných na ochranu vedenia.
- 13- Symboly vzťahujúce sa k bezpečnostným normám, ktorých význam je uvedený v kapitole 1 „Základná bezpečnosť pre oblúkové zváranie“.

Poznámka: Uvedený príklad štítku má iba indikatívny charakter poukazujúci na symboly a orientačné hodnoty; presné hodnoty technických údajov vášho zváracieho prístroja musia byť odčítané priamo z identifikačného štítku samotného zváracieho prístroja.

3.2 ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

- ZVÁRACÍ PRÍSTROJ: vid' tabuľka 1 (TAB. 1).

- ZVÁRACIA PIŠTOĽ: vid' tabuľka 2 (TAB. 2).

Hmotnosť zváracieho prístroja je uvedená v tabuľke 1 (TAB. 1).

4. POPIS ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA

4.1 BLOKOVÁ SCHÉMA

Zvärací prístroj je tvorený hlavne výkonovými modulmi v podobe integrovaných obvodov optimalizovaných pre dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti a zníženej údržby. Tento zvärací prístroj je riadený mikroprocesorom, ktorý umožňuje nastavenie vysokého počtu parametrov pre optimálne zváranie za každých podmienok a na každom materiáli. K jeho plnému využitiu jeho vlastností je však potrebné poznať jeho prevádzkové možnosti.

Popis (OBR. B)

- 1- Vstup jednofázového napájacieho vedenia, jednotka usmerňovača a vyrovnávací kondenzátory.
- 2- Prepínací mostík s tranzistormi (IGBT) a ovládačmi; mení usmerené napätie na striedavé napätie s vysokou frekvenciou a vykonáva reguláciu výkonu v návaznosti na požadovanú hodnotu zváracieho prúdu/napätia.
- 3- Vysokofrekvenčný transformátor: Primárne vinutie je napájané zmeneným napätím privádzaným z bloku 2; jeho úlohou je prispôsobiť napätie a prúd hodnotám potrebným pre oblúkové zváranie a súčasne galvanicky oddeliť zvärací obvod od napájacieho vedenia.
- 4- Sekundárny usmerňovací mostík s vyrovnávacou indukčnou cievkou; prepína striedavé napätie / prúd dodávaný sekundárnym vinutím na jednosmerný prúd / napätie s veľmi nízkym vlnením.
- 5- Prepínací mostík s tranzistormi (IGBT) a ovládačmi; mení výstupný prúd sekundárneho vinutia, potrebný na zváranie TIG AC, z jednosmerného (DC) na striedavý (AC) (ak sú súčasťou).
- 6- Kontrolná a regulačná elektronika; vykonáva okamžitú kontrolu hodnoty zváracieho prúdu a porovnáva ju s hodnotou nastavenou obsluhou; moduluje impulzy riadenia ovládačov IGBT vykonávajúcich reguláciu.
- 7- Riadiace obvody ovládajúce činnosť zváracieho prístroja: Slúži na nastavenie zväracích cyklov, ovláda akčné členy a zabezpečuje kontrolu bezpečnostných systémov.
- 8- Panel pre nastavenie a zobrazovanie parametrov a prevádzkových režimov.
- 9- Generátor zapálenia oblúka HF (ak sú súčasťou).
- 10- Elektrický ventil plynu chrániaceho EV.
- 11- Chladiaci ventilátor zváracieho prístroja.
- 12- Regulácia na diaľku.

4.2 ZARIADENIA NA KONTROLU, REGULÁCIU A ZAPOJENIE

4.2.1 Zadný panel (OBR. C)

- 1- Napájací kábel 2P + ZEMN.VODIČ (P.E.) (1~) alebo 3P + ZEMN.VODIČ (P.E.) (3~).
- 2- Hlavný vypínač O/OFF (VYPNUTÉ) - I/ON (ZAPNUTÉ).
- 3- Spojka na pripojenie plynovej hadice (reduktora tlaku v tlakovej nádobe - zvärací prístroj).
- 4- Konektor diaľkového ovládania: Prostredníctvom príslušného 14-póloveho konektora, nachádzajúceho sa na zadnej strane, je možné aplikovať k zväraciemu prístroju rôzne druhy diaľkového ovládania. Každé zariadenie je automaticky rozpoznávané a umožňuje nastavenie nasledujúcich parametrov:

- Diaľkové ovládanie s potenciometrom:

otáčaním otočného gombíka potenciometra sa mení hlavný prúd od minimálnej až po absolútnu maximálnu hodnotu. Regulácia hlavného prúdu je výhradne doménu diaľkového ovládania.

- Diaľkové ovládanie pedálom:

hodnota prúdu je určená polohou pedálu (od minimálnej hodnoty nastavenej hlavným potenciometrom). V režime TIG 2 DOBY slúži stlačenie pedálu ako povelený štart pre stroj, namiesto tlačidla zväracie pištole.

- Diaľkové ovládanie s dvomi potenciometrami:

Prvý potenciometer reguluje hlavný prúd. Druhý potenciometer reguluje ďalší parameter, ktorý závisí od aktívneho zväracieho režimu. Pri otáčaní týmto potenciometrom sa zobrazí menený parameter (ktorý už tým pádom nie je ovládateľný otočným ovládačom na paneli). Význam druhého potenciometra je nasledujúci: ARC FORCE v režime MMA a ZOSTUPNÁ HRANA v režime TIG.

- Riadiace zariadenie pre zväraciu pištoľ TIG s potenciometrom (ak je súčasťou): riadiace zariadenie TIG umožňuje regulovať prúd prostredníctvom zväracie pištole s potenciometrom.

4.2.2 Predný panel (OBR. D1)

 
- 1- Kladná zásuvka (+) umožňujúca rýchle pripojenie zváracieho kábla.
- 2- Záporná zásuvka (-) umožňujúca rýchle pripojenie zváracieho kábla.
- 3- Konektor na pripojenie kábla tlačidla zväracie pištole.
- 4- Spojka na pripojenie plynovej hadice zväracie pištole TIG.
- 5- Ovládací panel.
- 6- Tlačidlá pre voľbu zväracích režimov:

6a DIALKOVÉ OVLÁDANIE




Umožňuje ovládať parametre zvárania diaľkovým ovládaním.

6b MMA-TIG LIFT



Prevádzkový režim: Zváranie obalenou elektródou (MMA), a zváranie TIG so zapalovaním oblúka dotykom (TIG LIFT).

7- Tlačidlo pre voľbu nastaviteľných parametrov.

Tlačidlo  slúži pre voľbu parametra, ktorý má byť nastavený prostredníctvom

 
otočného ovládača snímača impulzov (8);

Hodnota a merná jednotka sú zobrazené na displeji (10) a prostredníctvom LED (9).
POZN.: Nastavenie parametrov nie je obmedzené. Existujú však niektoré kombinácie hodnôt, ktoré nemajú pre zváranie žiadny praktický význam; v takom prípade by sa mohlo stať, že zvärací prístroj nebude fungovať správne.

POZN.: PRESTAVENIE VŠETKÝCH PARAMETROV NA HODNOTY Z VÝROBNÉHO ZÁVODU (VYNULOVANIE)


Stlačením tlačidla (7) pri zapnutí dôjde k obnoveniu hodnôt parametrov zvárania nastavených vo výrobnom závode.

7a HOT START




V režime MMA predstavuje počiatkový nadprúd „HOT START“ (regulácia 0-100%) a počas tohto režimu zvárania je na displeji zobrazované percentuálne zvýšenie predvolenej hodnoty zváracieho prúdu. Táto regulácia uľahčuje zahájenie zvárania.

 7b HLAVNÝ PRÚD (I_2)




V režime TIG a MMA predstavuje nameraný zvärací prúd v Ampéroch.

7c ARC-FORCE

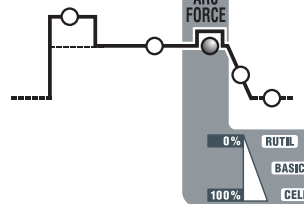


V režime MMA predstavuje dynamický nadprúd „ARC-FORCE“ (regulácia 0-100%) a počas tohto spôsobu zvárania je na displeji zobrazované percentuálne zvýšenie predvolenej hodnoty zváracieho prúdu. Táto regulácia zlepšuje plynulosť zvárania, zabraňuje prilepeniu elektródy k zváranému dielu a umožňuje použitie rôznych druhov elektród.

 7d ZOSTUPNÁ HRANA (t_s)



V režime TIG predstavuje dobu zostupnej hrany (regulácia 0.1÷10 sek.); zabraňuje vzniku koncového kráteru zvaru (od I_2 po 0).

 7e DOFUK



V režime TIG predstavuje dobu dofuku v sekundách (regulácia OFF, 0.1÷10 sek.); chráni elektródu a zvarový kúpeľ pred oxidáciou.

8- Otočný ovládač snímača impulzov, slúžiaci na nastavenie parametrov zvárania, voliteľných tlačidlom (7).

9- Červená LED, označujúca mernú jednotku.

10- Alfanumerický displej.

11- LED pre signalizáciu ALARMU (zablokovanie stroja).

Obnovenie činnosti prebehne automaticky, bezprostredne po zrušení príčiny alarmu. Hlásenia alarmu sú zobrazované na displeji (10):

- „A. 1“ : Aktivácia tepelnej ochrany primárneho obvodu.

- „A. 2“ : Aktivácia tepelnej ochrany sekundárneho obvodu.

- „A. 3“ : Aktivácia ochrany následkom prepätia napájacieho vedenia.
 - „A. 4“ : Aktivácia ochrany následkom podpätia napájacieho vedenia.
 - „A. 5“ : Aktivácia ochrany následkom príliš vysokej primárnej teploty.
 - „A. 6“ : Aktivácia ochrany následkom chýbajúcej fázy napájacieho vedenia.
 - „A. 7“ : Nadmerný nános prachu vo vnútri zväracieho prístroja; obnovenie činnosti po:
 - vyčistení vnútra prístroja;
 - stlačení tlačidla na displeji ovládacieho panelu.
 - „A. 8“ : Pomocné napätie mimo určeného rozsahu.
- Pri vypnutí zväracieho prístroja môže byť na niekoľko sekúnd zobrazená signalizácia „OFF“.

POZN.: ULOŽENIE ALARMOV DO PAMÄTE A ICH ZOBRAZOVANIE

Pri každej aktivácii alarmu je nastavenie stroja uložené do pamäte. Je možné načítať posledných 10 alarmov a to nasledujúcim spôsobom:
Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo (6a) „DIALKOVÉ OVLÁDANIE“.
Na displeji sa zobrazí nápis „AY.X“, pričom „Y“ označuje číslo alarmu (A0 najnovší, A9 najstarší) a „X“ označuje druh zaznamenaného alarmu (od 1 do 8, vid' AY.1 ... AY.8).

- 12- Zelená LED, upozorňuje na zapnuté výkonové obvody.

4.2.3 Predný panel (OBR. D2)

- 1- Kladná zásuvka (+) umožňujúca rýchle pripojenie zväracieho kábla.
- 2- Záporná zásuvka (-) umožňujúca rýchle pripojenie zväracieho kábla.
- 3- Konektor pre pripojenie kábla tlačidla zväracieho pištole TIG (OBR. D2-a) a riadiace zariadenie TIG (OBR. D2-b).
- 4- Spojka na pripojenie plynovej hadice zväracieho pištole TIG.
- 5- Ovládaci panel.
- 6- Tlačidlá pre voľbu zväracích režimov:

6a DIALKOVÉ OVLÁDANIE



Umožňuje ovládať parametre zvárania dialkovým ovládaním.

6b TIG - MMA



 
Prevádzkový režim: zváranie obalenou elektródou (MMA), zváranie TIG s vysokofrekvenčným zapálovaním oblúka (TIG HF) a zváranie TIG so zapálovaním oblúka dotykom (TIG LIFT).

6c AC/DC



V režime TIG umožňuje voľbu zvárania jednosmerným prúdom (DC) alebo striedavým prúdom (AC) (funkcia je len na modeloch AC/DC).

6d 2T - 4T - SPOT



V režime TIG umožňuje voľbu ovládania s 2 dobami, so 4 dobami alebo s časovačom bodového zvárania (SPOT).

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



V režime TIG umožňuje voľbu zvárania medzi procesom zvárania s pulzným prúdom, zvárania s prednastaveným pulzným prúdom alebo dvojúrovňovým zváraním – bi-level. Keď sú LED zhasnuté, je zvolený proces štandardného zvárania.

7- Tlačidlo pre voľbu nastaviteľných parametrov.

Tlačidlo slúži pre voľbu parametra, ktorý má byť nastavený prostredníctvom

otočného ovládača snímača impulzov (9);

Hodnota a merná jednotka sú zobrazené na displeji (10) a prostredníctvom LED (11).

POZN.: Nastavenie parametrov nie je obmedzené. Existujú však niektoré kombinácie hodnôt, ktoré nemajú pre zváranie žiadny praktický význam pre zváranie; v takom prípade by sa mohlo stať, že zvärací prístroj nebude fungovať správne.

POZN.: PRESTAVENIE VŠETKÝCH PARAMETROV NA HODNOTY Z VÝROBNÉHO ZÁVODU (VYNULOVANIE)

Súčasným stlačením tlačidiel (8) pri zapnutí dôjde k obnoveniu hodnôt všetkých parametrov zvárania nastavených vo výrobnom závode.

7a PREDFUUK



V režime TIG/HF reguluje dobu PREDFUUKU v sekundách (regulácia v rozsahu OFF, 0.1÷10 sek.). Uľahčuje zahájenie zvárania.

7b POČIATOČNÝ PRÚD (I_{START})

 


V režime TIG 2 doby a v režime bodového zvárania (SPOT) predstavuje počiatkový prúd I_s, udržiavaný po pevne stanovenej dobe pri stlačení tlačidla zväracieho pištole (regulácia v Ampéroch).

V režime TIG 4 doby umožňuje reguláciu počiatkového prúdu I_s, ktorý je udržiavaný po celú dobu stlačenia tlačidla na zväracieho pištole (regulácia v Ampéroch).

V režime MMA predstavuje dynamický nadprúd „HOT START“ (regulácia 0÷100%). Počas tohto režimu je na displeji zobrazované percentuálne zvýšenie predvolenej hodnoty zväracieho prúdu. Táto regulácia zlepšuje plynulosť zvárania.


7c NÁBEŽNÁ HRANA (t_{START})



V režime TIG predstavuje dobu nábežovej hrany prúdu (z I_s a I₂) (regulácia 0.1÷10 sek.). V režime OFF rampa nie je aktívna.

Parametre I_{START} a t_{START} je možné použiť tiež v prípade dialkového ovládania prostredníctvom pedálu, avšak nastavenie musí byť vykonané ešte pred aktiváciou samotného ovládacieho príkazu.

 7d Hlavný prúd (I₂)



V režimoch TIG AC/DC a MMA predstavuje výstupný prúd I₂. V PULZNOM režime a v režime BI-LEVEL sa jedná o prúd na najvyššej úrovni (maximálny). Parameter je vyjadrený v Ampéroch.

7e Základný prúd - ARC FORCE



V režime TIG 4 doby, BI-LEVEL a PULZNOM, I₁ predstavuje hodnotu prúdu, ktorý je možné počas zvárania zmeniť na I₂. Hodnota je vyjadrená v Ampéroch.

V režime MMA predstavuje dynamický nadprúd „ARC-FORCE“ (regulácia 0-100%) a počas tohto spôsobu zvárania je na displeji zobrazované percentuálne zvýšenie predvolenej hodnoty zväracieho prúdu. Táto regulácia zlepšuje plynulosť zvárania a zabraňuje prilepeniu elektródy k zváranému dielu.

7f FREKVENCIA

 


7g BALANCE




V PULZNOM režime TIG tento parameter predstavuje pomer (v percentách) medzi dobou, počas ktorej má prúd vyššiu hodnotu (hlavný zvärací prúd), a celkovou periódou pulzácie. Navyše pre modely AC/DC v režime TIG AC (s vypnutou pulzáciou) tento parameter predstavuje pomer medzi dobou s kladným prúdom a dobou so záporným prúdom: keď je hodnota parametra záporná, výsledkom je väčší ohrev a prienik do dielu; keď je hodnota parametra kladná, výsledkom je vyššia povrchová čistota a väčší ohrev elektródy; keď je hodnota parametra nulová, výsledkom je rovnováha medzi záporným a kladným prúdom počas periódy frekvencie AC. (TAB. 4).

7h DOBA BODOVANIA




7k ZOSTUPNÁ HRANA (t_{END})

 

V režime TIG predstavuje dobu zostupnej hrany (z I₂ na I₁) (regulácia 0.1÷10 sek.). V režime OFF rampa nie je aktívna.

 7l KONCOVÝ PRÚD (I_{END})




V režime TIG 2 doby predstavuje koncový prúd za predpokladu, že ZOSTUPNÁ HRANA (7k) je nastavená na hodnotu vyššiu než nula (>0.1 sek.).

V režime TIG 4 doby umožňuje reguláciu koncového prúdu I_e, ktorý je udržiavaný po celú dobu stlačenia tlačidla na zväracieho pištole.

Uvedené veličiny sú vyjadrené v Ampéroch.

 7m DOFUUK



V režime TIG predstavuje dobu DOFUUKU v sekundách (regulácia OFF, 0.1÷10 sek.) a chráni elektródu a taviaci kúpel pred oxidáciou.

7n PREDOHREV ELEKTRODY



V režime TIG AC má hodnotu = vytvorený prúd * dobu predohreву volfrámovej elektródy pri zapálení oblúka.

8- JOB



Tlačidlá „RECALL“ a „SAVE“ pre uloženie užívateľských programov do pamäte a pre ich opätovné načítanie.

9- Otočný ovládač snímača impulzov, slúžiaci na nastavenie parametrov zvárania, voliteľných tlačidlom (7).

10- Alfanumerický displej.

11- Červená LED, označujúca mernú jednotku.

12- Zelená LED, upozorňuje na zapnuté výkonové obvody.

13- LED pre signalizáciu ALARMU (zablokovanie stroja).

Obnovenie činnosti prebehne automaticky, bezprostredne po zrušení príčiny alarmu.

Hlásenia alarmu sú zobrazované na displeji (10):

- „A. 1“ : Aktivácia tepelnej ochrany primárneho obvodu.
- „A. 2“ : Aktivácia tepelnej ochrany sekundárneho obvodu.
- „A. 3“ : Aktivácia ochrany následkom prepätia napájacieho vedenia.
- „A. 4“ : Aktivácia ochrany následkom podpätia napájacieho vedenia.
- „A. 5“ : Aktivácia ochrany následkom príliš vysokej primárnej teploty.
- „A. 6“ : Aktivácia ochrany následkom chýbajúcej fázy napájacieho vedenia.

- „A. 7“ : Nadmerný nános prachu vo vnútri zväracieho prístroja; obnovenie činnosti po:
 - vyčistení vnútra prístroja;
 - stlačení tlačidla na displeji ovládacieho panelu.
 - „A. 8“ : Pomocné napätie mimo určeného rozsahu.
 - „A. 9“ : Aktivácia ochrany následkom nedostatočného tlaku v rozvode vodného chladenia zväracieho prístroja. Obnovenie činnosti nie je automatické.
- Pri vypnutí zväracieho prístroja môže byť na niekoľko sekúnd zobrazená signalizácia „OFF“.

POZN.: ULOŽENIE ALARMOV DO PAMÄTE A ICH ZOBRAZOVANIE

Pri každej aktivácii alarmu je nastavenie zariadenia uložené do pamäte. Je možné načítať posledných 10 alarmov a to nasledujúcim spôsobom: Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo (6a) „DIALKOVÉ OVLÁDANIE“. Na displeji sa zobrazí nápis „AY.X“, pričom „Y“ označuje číslo alarmu (A0 najnovší, A9 najstarší) a „X“ označuje druh zaznamenaného alarmu (od 1 do 9, viď AY.1 ... AY.9).

4.3 ULOŽENIE DO PAMÄTE A NAČÍTANIE UŽIVATEĽSKÝCH PROGRAMOV

Zvärací prístroj umožňuje ukladať do pamäte (SAVE) užívateľské pracovné programy, týkajúce sa súboru parametrov, platných pre daný druh zvárania. Každý program uložený v pamäti môže byť kedykoľvek načítaný (RECALL), čím bude mať užívateľ zvärací prístroj „prípravený na použitie“ pre špecifickú, už optimalizovanú prácu. Zvärací prístroj umožňuje uložiť do pamäte až 9 užívateľských programov.

Postup pri ukladaní do pamäte (SAVE)

Po nastavení zväracieho prístroja do optimálneho stavu pre daný druh zvárania, postupujte nasledovne (OBR. D2):

- a) Stlačte tlačidlo (8) „SAVE“ na 3 sekundy.
- b) Na displeji (10) sa zobrazí „S_“ a číslo v rozmedzí od 1 do 9.
- c) Otáčaním otočného ovládača (9) zvolte číslo, pod ktorým chcete daný program uložiť.
- d) Znovu stlačte tlačidlo (8) „SAVE“:
 - ak stlačíte tlačidlo „SAVE“ na dobu dlhšiu ako 3 sekundy, program bude uložený do pamäte správne a zobrazí sa nápis „YES“;
 - ak stlačíte tlačidlo „SAVE“ na dobu kratšiu ako 3 sekundy, program nebude uložený do pamäte správne a zobrazí sa nápis „no“.

Postup pri načítaní (RECALL)

Postupujte nasledovne (viď OBR. D2):

- a) Stlačte tlačidlo (8) „RECALL“ na 3 sekundy.
- b) Na displeji (10) sa zobrazí „r_“ a číslo v rozmedzí od 1 do 9.
- c) Otáčaním otočného ovládača (9) zvolte číslo, pod ktorým bol požadovaný program uložený do pamäte.
- d) Znovu stlačte tlačidlo (8) „RECALL“:
 - ak stlačíte tlačidlo „RECALL“ na dobu dlhšiu ako 3 sekundy, program bude načítaný správne a zobrazí sa nápis „YES“;
 - ak stlačíte stlačené tlačidlo „RECALL“ na dobu kratšiu ako 3 sekundy, program nebude načítaný správne a zobrazí sa nápis „no“.

POZNÁMKY:

- **POČAS OPERÁCIÍ S TLAČIDLAMI „SAVE“ A „RECALL“ JE ROZSVIETENÁ LED „PRG“.**
- **NAČÍTANÝ PROGRAM MÔŽE BYŤ LUBOVOLNE ZMENENÝ OBSLUHOU, ALE ZMENENÉ HODNOTY NEBUDÚ AUTOMATICKY ULOŽENÉ DO PAMÄTE. AK CHCETE ULOŽIŤ DO TOHO ISTÉHO PROGRAMU NOVÉ HODNOTY, JE POTREBNÉ VYKONÁŤ POSTUP PRE ULOŽENIE TYCHTO HODNÔT DO PAMÄTE.**
- **REGISTRÁCIA UŽIVATEĽSKÝCH PROGRAMOV A VEDENIE PRÍSLUŠNÉHO PREHLADU SÚVISIACICH PARAMETROV JE ZVERENÉ UŽIVATEĽOVI.**

4.4 Režim AKTIVÁCIE A DEAKTIVÁCIE Jednotky vodného chladenia (G.R.A.) (ak je súčasťou)

Postup pri deaktivácii:

- 1- Zapnite stroj hlavným vypínačom, pričom súčasne držte stlačené pravé tlačidlo na prednom ovládacom paneli (6e-OBR. D2).
 - 2- Na displeji sa po ukončení postupu pre zapínanie zobrazí nápis „G.r.a - on“ (prednastavenie z výrobného závodu: chladiaca jednotka je aktivovaná).
 - 3- Otočte ovládač snímača impulzov (9-OBR. D2) tak, aby sa na displeji zobrazil nápis „G.r.a - OFF“.
 - 4- Potvrďte voľbu jedným stlačením tlačidla (7-OBR. D2).
- Chladiaca jednotka bude týmto zrušená a zväračku bude možné používať bez J.V.CH. (G.R.A.) a bez polarizačnej zástrčky.

UPOZORNENIE! PRI POUŽITÍ ZVÁRAČKY V REŽIME „G.r.a. - OFF“ S PRIPOJENOU CHLADIACOU JEDNOTKOU, CHLADIACA JEDNOTKA NIE JE ÚPLNE CHRÁNENÁ PRED NESPRÁVNOU ČINNOSŤOU.

Postup pri aktivácii:

Kedykoľvek budete chcieť jednotku vodného chladenia aktivovať, zopakujte rovnaký postup a nastavte nápis „G.r.a - on“.

POZN.: Keď je zväračka nastavená do režimu „G.r.a - on“, ale nebola pripojená žiadna chladiaca jednotka, po niekoľkých sekundách pracovnej činnosti dôjde k aktivácii ochrany v dôsledku nesprávnej činnosti chladiaceho obvodu (nápis „A. 9“). Nastavenie z výrobného závodu: „G.r.a - on“.

5. INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE! VŠETKY OPERÁCIE SPOJENÉ S INŠTALÁCIOU A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA MUSIA BYŤ VYKONANÉ PRI VYPNUTOM ZVÁRACOM PRÍSTROJI, ODPOJENOM OD NAPÁJACIEHO ROZVODU. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE MUSÍ BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE KÚŠENÝM ALEBO KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM.

5.1 MONTÁŽ

Rozbaľte zvärací prístroj a vykonajte montáž oddelených častí nachádzajúcich sa v obale.

5.1.1 Montáž zemniaceho kábla-klieští (OBR. E)

5.1.2 Montáž zväracieho kábla-držiaka elektródy (OBR. F)



5.2 UMIESTNENIE ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA

Vyhľadajte miesto pre inštaláciu zväracieho prístroja, a to tak, aby sa v blízkosti otvorov pre vstup a výstup chladiaceho vzduchu (nútený obeh prostredníctvom ventilátora - ak je súčasťou) nenachádzali prekážky; pričom sa uistite, že sa nebude nasávať vodný prach, korozívne výpary, vlhkosť, atď.

Okolo zväracieho prístroja udržiavajte voľný priestor minimálne do vzdialenosti 250 mm.

UPOZORNENIE! Umiestnite zvärací prístroj na rovný povrch s nosnosťou, ktorá je úmerná jeho hmotnosti, aby sa neprevrátil alebo aby nedošlo k jeho nebezpečným presunom.

5.3 PRIPOJENIE DO SIETE

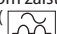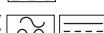- Pred realizáciou akéhokoľvek elektrického zapojenia skontrolujte, či menovité údaje zväracieho prístroja odpovedajú napätiu a frekvencii siete, ktorá je k dispozícii v mieste inštalácie.
- Nabíjačka akumulátorov musí byť pripojená výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.
- Za účelom zaistenia ochrany proti neprimerému dotyku používajte nadprúdové relé typu:
 - Typ A () pre jednofázové stroje;
 - Typ B () pre trojfázové stroje.

- Aby ste dodržali požiadavky stanovené normou EN 61000-3-11 (Flicker), doporučujeme vstaviť zvärací prístroj k bodom rozhrania napájacieho rozvodu s impedanciou nepresahujúcou $Z_{max} = 0.2280\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.2830\text{ohm}$ (3~).
- Zvärací prístroj spĺňa požiadavky normy IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Zástrčka a zásuvka

Pripojte k napájaciemu káblu normalizovanú zástrčku (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~). Vhodnej prúdovej kapacity a pripravte sieťovú zásuvku vybavenú poistkami alebo automatickým ističom; príslušný zemniaci kolík bude musieť byť pripojený k zemniacemu vodiču (žltozelený) napájacieho vedenia. V tabuľke (TAB. 1) sú uvedené doporučené hodnoty pomalých poistiek, vyjadrené v ampéroch, zvolených na základe maximálnej menovitej hodnoty prúdu dodávaného zväracím prístrojom a na základe menovitého napájacieho napätia.

UPOZORNENIE! Nerešpektovanie vyššie uvedených pravidiel bude mať za následok vyradenie bezpečnostného systému navrhnutého výrobcom (triedy I) z činnosti s následným vážnym ohrozením osôb (napr. záškrtením elektrickým prúdom) a majetku (napr. požiar).

5.4 ZAPOJENIE ZVÁRACIEHO OBVODU

UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM NASLEDUJÚCICH ZAPOJENÍ SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRACÍ PRÍSTROJ VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACEJ SIETE.

V tabuľke (TAB. 1) sú uvedené hodnoty doporučené pre zväracie káble (v mm²) na základe maximálneho prúdu dodávaného motorovým zväracím prístrojom.

5.4.1 Zváranie TIG

Zapojenie zväracieho pištole

- Zasuňte kábel zväracieho prúdu do príslušnej rýchloslovky (-)/~. Pripojte trojpólový konektor (tlačidlo zväracieho pištole) do príslušnej zásuvky. Zapojte plynovú hadicu zväracieho pištole ku príslušnej spojke.

Zapojenie zemniaceho kábla zväracieho prúdu

- Je potrebné ho pripojiť ku zväraciemu dielu, alebo ku kovovému stolu, na ktorom je diel uložený, čo najbližšie k vytváranému spoju. Tento kábel je potrebné pripojiť k svorko označenej symbolom (+) (~ u strojov TIG usposobených na zváranie v AC).

Pripojenie ku tlakovej fľaši s plynom (ak sa používa)

- Zaskrutkujte reduktor tlaku k ventilu tlakovej fľaše s plynom a v prípade použitia plynu Argón alebo zmesi medzi ne vložte príslušnú redukciu dodanú formou príslušenstva.
- Pripojte prívodnú hadicu plynu k reduktoru tlaku a utiahnite sťahovaciu pásku.
- Pred otvorením ventilu tlakovej fľaše s plynom povoľte kruhové maticu regulácie reduktoru tlaku.
- Otvorte tlakovú nádobu a nastavte množstvo plynu (l/min) podľa orientačných údajov použitia, viď tabuľku (TAB. 4); prípadné nastavenia odtoku plynu môžu byť vykonané počas zvárania, prostredníctvom kruhovej matice regulátora tlaku. Skontrolujte tesnosť hadíc a spojok.

UPOZORNENIE! Po ukončení práce, zakaždým zatvorte ventil tlakovej nádoby.

5.4.2 Zváranie MMA

Takmer všetky obalené elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu (+) zdroja; len vo výnimočných prípadoch - kyslé elektródy - sa pripájajú k zápornému pólu (-)

Zapojenie zväracieho kábla-držiaka elektródy

Na jeho konci je upevnená špeciálna svorka, slúžiaca na zovretie obnaženej časti elektródy. Tento kábel je potrebné pripojiť k zvierke označenej symbolom (+).

Zapojenie zemniaceho kábla zväracieho prúdu

Je potrebné ho pripojiť ku zväraciemu dielu, alebo ku kovovému stolu, na ktorom je diel uložený, čo najbližšie k vytváranému spoju. Tento kábel je potrebné pripojiť k zvierke označenej symbolom (-).

Doporučenie:

- Zasuňte konektory zväracích káblov až na doraz do zásuviek umožňujúcich rýchle pripojenie (ak sú súčasťou) a pevne ich zaskrutkujte, kvôli zaisteniu dokonalého elektrického kontaktu; v opačnom prípade bude dochádzať k prehrievaniu samotných konektorov, čo spôsobí ich rýchle opotrebenie a stratu účinnosti..
- Používajte čo možno najkratšie zväracie káble.
- Pre zvod zväracieho prúdu nepoužívajte namiesto zemniaceho kábla kovové časti, ktoré nie sú súčasťou opracovávaného dielu; môže to znamenať ohrozenie bezpečnosti, ako aj zníženie kvality zvaru.

6. ZVÁRANIE: POPIS PRACOVNÉHO POSTUPU

6.1 ZVÁRANIE TIG

Zváranie TIG predstavuje zvärací postup, ktorý využíva teplo uvoľňované zo zapáleného elektrického oblúku, udržovaného medzi neroztaviteľnou elektródou (wolfrám) a zväracím dielom. Wolfrámová elektróda je držaná zväracou pištoľou vhodnou pre prenos potrebného zväracieho prúdu, chrániacou samotnú elektródu a zvärací kúpel pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (obyčajne argón: Ar 99.5%), prúdiaceho z keramickej hubice (OBR.G).

Pre dobré zváranie je nevyhnutné, aby bol použitý správny priemer elektródy so správnym prúdom, viď tabuľku (TAB. 3).

Elektróda obyčajne vyčnieva z keramickej hubice 2-3 mm a môže dosiahnuť 8 mm pri kútových zvaroch.

Zváranie sa vykonáva roztavením obidvoch okrajov spoja. U vhodne pripravených materiálov s malými hrúbkami (približne až do 1 mm), nie je potrebný prídavný materiál (OBR.H).

U väčších hrúbok sú potrebné elektródy s rovnakým zložením aké má základný materiál vhodného priemeru, s vhodne pripravenými okrajmi (OBR. I). Aby ste zabezpečili dokonalý zvar, je potrebné, aby boli zvärané diely dokonale vyčistené a zbavené oxidu, olejom, tukom, rozpúšťadlami, atď.

6.1.1 Zapálenie oblúku HF a LIFT

Vysokofrekvenčné zapálenie oblúku - HF:

Zapálenie elektrického oblúku prebieha bez dotyku wolfrámovej elektródy so zväracím dielom, prostredníctvom iskry vyvolanej vysokofrekvenčným zariadením.

Tento spôsob zapálenia oblúku nespôsobuje vznik wolframových nečistôt v zväracom kúpeli, ani opotrebovanie elektródy a ponúka jednoduché zahájenie činnosti vo všetkých polohách zvárania.

Postup:

Stlačte tlačidlo zväracieho pištole po priblížení hrotu elektródy k zväraciemu dielu (2-3 mm), vyčkajte na zapálenie oblúku prenesením impulzmi HF a po zapálení oblúku vytvorte

zvárací kúpeľ na zváranom diely a postupujte pozdĺž spoja. V prípade výskytu ťažkosti so zapálením oblúku i keď bola overená prítomnosť plynu a sú viditeľné výboje HF, nevystavujte elektródu dlho pôsobeniu HF, ale skontrolujte jej povrchovú integritu a tvar hrotu, a prípadne ho zabrúste na brúske. Po ukončení cyklu bude prúd vypnutý v súlade s nastavenou zostupnou hranou.

Zapálenie oblúku dotykom - LIFT:

Zapálenie elektrického oblúku sa uskutoční oddialením wolframové elektródy od zváraného dielu. Tento spôsob zapálenia oblúku spôsobuje menšie elektro-radičné rušenie a znižuje na minimum výskyt wolframových nečistôt a opotrebenie elektródy.

Postup:

Lahkým tlakom oprite hrot elektródy o zváraný diel. Stlačte na doraz tlačidlo na zväracej pištoľi a zdvihnite elektródu 2-3 mm s istým oneskorením, čím spôsobíte zapálenie oblúku. Zvárací prístroj najprv vygeneruje prúd I_{LIFT} a zkrátka na to bude vygenerovaný nastavený zvärací prúd. Po ukončení cyklu bude prúd vypnutý v súlade s nastavenou zostupnou hranou.

6.1.2 Zváranie TIG DC

Zváranie TIG DC je vhodné pre všetky druhy uhlíkovej ocele s nízkym a s vysokým obsahom zliatin a ocelí s obsahom medi, niklu, titanu a ich zliatin.

Na zváranie TIG DC elektródou pripojenou k pólu (-) sa obvyčajne používa elektróda s 2% obsahom Thória (s červeným pruhom) alebo s 2% obsahom céru (so sivým pruhom).

Je potrebné axiálne nabrúsiť wolframovú elektródu na brúske, spôsobom znázorneným na Obr. L, pričom dbajte na to, aby bol hrot dokonale vystredený, v snahe o zamedzenie odchýlky oblúka. Je dôležité, aby bolo brúsenie vykonávané v pozdĺžnom smere elektródy. Túto operáciu bude potrebné pravidelne zopakovať v návaznosti na používanie a opotrebovanie elektródy, alebo keď dôjde k jej náhodnej kontaminácii, oxidácii alebo nesprávnemu použitiu. V režime TIG DC je možná 2-dobá činnosť (2T) a 4-dobá činnosť (4T).

6.1.3 Zváranie TIG AC

Tento druh zvárania umožňuje zvärať kovy, ako sú hliník a horčík, ktoré vytvárajú na svojom povrchu ochranný a izolačný oxid. Zmenou polaritu zväracieho prúdu je možné „zlomiť“ povrchovú vrstvu oxidu prostredníctvom mechanizmu nazvaného „ionické pieskovanie“. Napätie na wolframovej elektróde je striedavo kladné (EP) a záporné (EN). Počas doby EP je oxid odstraňovaný z povrchu („čistenie“ alebo „dekapovanie“), čím je umožnená tvorba kúpeľa. Počas doby EN dochádza k maximálnej aplikácii tepla na zváraný diel, čo umožní jeho zváranie. Možnosť meniť hodnotu parametra balance v AC umožňuje znížiť dobu prúdu EP na minimum a umožniť tak rýchlejšie zváranie.

Vyššie hodnoty parametra balance umožňujú rýchlejšie zváranie, vyšší prienik, koncentrovanejší oblúk, užší zvärací kúpeľ a obmedzený ohrev elektródy. Nižšie hodnoty umožňujú vyššiu čistotu zváraného dielu. Použitie príliš nízkej hodnoty parametra balance znamená rozšírenie oblúka a oxidovanej časti povrchu, prehrievanie elektródy s následnou tvorbou guľičky na hrote a horšie zapálenie oblúka a možnosti jeho nasmerovania. Použitie nadmernej hodnoty parametra balance má za následok príliš „špinavý“ zvärací kúpeľ, kontaminovaný tmavými vtúreninami.

V tabuľke (TAB. 4) sú zhrnuté následky zmeny parametrov pri zváraní AC.

V režime TIG AC je možná 2-dobá činnosť (2T) a 4-dobá činnosť (4T).

Navše sú platné pokyny týkajúce sa postupu pri zváraní.

V tabuľke (TAB. 3) sú uvedené orientačné hodnoty zvárania hliníka; najvhodnejším druhom elektródy je elektróda z čistého wolfrámu (označená zeleným pruhom).

6.1.4 Postup

- Nastavte zvärací prúd na požadovanú hodnotu prostredníctvom otočného ovládača; prípadne ho doladte počas zvárania, v návaznosti na reálne potrebný nárast tepla.
- Stlačte tlačidlo zväracej pištole a skontrolujte správny prítok plynu zo zväracej pištole; podľa potreby nastavte dobu predfuku a dobu dofuku; tieto doby sa nastavujú v závislosti na prevádzkových podmienkach a hlavne oneskorenie plynu musí mať takú hodnotu, aby po ukončení zvárania umožňovalo ochladenie elektródy a zväracieho kúpeľa bez styku s atmosférou (oxidácia a znečistenie).

Režim TIG s postupnosťou 2T:

- Stlačením pedálu pištole (PT.) na doraz dôjde k zapáleniu oblúka s prúdom I_{START} . Následne dôjde k zvýšeniu prúdu podľa funkcie NÁBEHOVEJ HRANY až po hodnotu zväracieho prúdu.

- Prerušenie zvárania sa vykonáva uvoľnením tlačidla zväracej pištole s následným postupným poklesom zväracieho prúdu (ak je aktivovaná funkcia KONCOVÁ RAMP) alebo k bezprostrednému zhasnutiu oblúka s následnou dobou dofuku.

Režim TIG s postupnosťou 4T:

- Prvé stlačenie tlačidla spôsobí zapálenie oblúka s prúdom I_{START} . Po uvoľnení tlačidla bude prúd stúpať podľa funkcie POCÍATOCNEJ RAMPY, až na hodnotu zväracieho prúdu; táto hodnota bude udržiavaná i pri uvoľnenom tlačidle. Pri opätovnom stlačení tlačidla prúd poklesne v závislosti na funkcii KONCOVEJ RAMPY, až na hodnotu I_{END} . Hlavný prúd bude potom udržiavaný, až do uvoľnenia tlačidla, ktoré ukončí zvärací cyklus zahájením doby dofuku. Keď počas funkcie KONCOVEJ RAMPY dôjde k uvoľneniu tlačidla, zvärací cyklus bude ukončený okamžite a dôjde k zahájeniu doby dofuku.

Režim TIG so sekvenciou 4T a BI-LEVEL:

- Prvé stlačenie tlačidla spôsobí zapálenie oblúka s prúdom I_{START} . Po uvoľnení tlačidla bude prúd stúpať podľa funkcie POCÍATOCNEJ RAMPY, až na hodnotu zväracieho prúdu; táto hodnota bude udržiavaná i pri uvoľnenom tlačidle. Pri každom ďalšom stlačení tlačidla (doba, ktorá uplynie medzi stlačením a uvoľnením musí byť krátka) bude prúd prepínajú medzi hodnotou nastavenou parametrom BI-LEVEL I, a hodnotou hlavného prúdu I_2 . Pri podržaní tlačidla dlhšiu dobu v stlačenom stave prúd poklesne podľa funkcie KONCOVEJ RAMPY až na hodnotu I_{END} . Hlavný prúd bude potom udržiavaný až do uvoľnenia tlačidla, ktoré ukončí zvärací cyklus zahájením doby dofuku. Keď počas funkcie KONCOVEJ RAMPY dôjde k uvoľneniu tlačidla, zvärací cyklus bude ukončený okamžite a dôjde k zahájeniu doby dofuku (OBR. M).

6.2 ZVÁRANIE MMA

- Je nevyhnutné, aby ste sa riadili pokynmi výrobcu elektród, ktoré upozorňujú na správnu polaritu elektródy a príslušný optimálny zvärací prúd (obvyčajne sú tieto pokyny uvedené na obale elektród).
- Zvärací prúd má byť regulovaný podľa priemeru použitej elektródy a druhu spoja, ktorý si prajete vytvoriť; indikatívne hodnoty prúdu použiteľné pre rôzne priemery elektród sú:

Ø Elektródy (mm)	Zvärací prúd (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Je potrebné pamätať na to, že pri rovnakom priemere elektródy budú použité vysoké hodnoty prúdu pre vodovorné zváranie, zatiaľ čo pre zvislé zváranie alebo pre zváranie nad hlavou budú použité nižšie hodnoty.

- Mechanické vlastnosti zváraného spoja sú určené okrem intenzity použitého prúdu aj ďalšími zväracími parametrami, ako je dĺžka oblúku, poloha zvaru, rýchlosť zvárania, priemer a kvalita elektród (elektródy skladujte v suchom prostredí, chránené v príslušných baleniach alebo nádobách).
- Vlastnosti zvárania závisia aj od hodnoty ARC-FORCE (dynamické správanie) zväracieho prístroja. Tento parameter je nastaviteľný na ovládacom paneli alebo prostredníctvom diaľkového ovládania dvoma potenciometrami.
- Všimnite si, že vysoké hodnoty ARC-FORCE dovoľujú vyšší prienik a umožňujú zváranie v ľubovoľnej polohe, obvyčajne s bázickými elektródami. Nižšie hodnoty ARC-FORCE umožňujú získať jemnejší oblúk bez vytvarkovania typického pre rutilové elektródy. Zvärací prístroj je ďalej vybavený zariadeniami HOT START a ANTI STICK, ktoré zaručujú jednoduché zahájenie činnosti a eliminujú prílepenie elektródy k zváranému dielu.

6.2.1 Postup

- Drzte si ochranný štít PRED TVÁROU a otierajte hrot elektródy o zváraný diel; vykonávajte pohyb ako pri zapalovaní zápalky; jedná sa o najsprávnejší spôsob zapálenia oblúku. UPOZORNENIE: NEKLEPTE elektródou o diel; mohlo by dôjsť k poškodeniu jej povrchu, čo by spôsobilo obtiažnejšie zapálenie oblúku.
- Bezprostredne po zapálení oblúku sa snažte po celú dobu vytvárania zvaru udržiavať od dielu konštantnú vzdialenosť, odpovedajúcu priemeru použitej elektródy; pamätajte, že elektróda musí byť naklonená pod uhlom 20-30 stupňov v smere posuvu.
- Po vytvorení zvaru presuňte koncovú časť elektródy zľahka naspäť vzhľadom na smer posuvu, nad vzniknutý kráter, aby ste ho zaplnili. Následne rýchlo zdvihnite elektródu z taviaceho kúpeľa, aby ste dosiahli zhasnutie oblúka (VZHLADY ZVARU OBR. N).

7. ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM ÚKONOV ÚDRŽBY SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRAČKA VYPNUTÁ A ODPOJENÁ OD NAPÁJACEJ SIETE.

7.1 RIADNA ÚDRŽBA

ÚKONY RIADNEJ ÚDRŽBY MÔŽE VYKONÁVAŤ OBSLUHA.

7.1.1 Zväracia pištoľ

- Zabráňte tomu, aby došlo k položeniu zväracej pištole alebo jej kábla na teplé povrchy; spôsobilo by to roztavenie izolačných materiálov s následným rýchlym uvedením zväracej pištole mimo prevádzku.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť plynových hadíc a spojov.
- Dôkladne zvolte držiak elektród, klieštinu na upevnenie držiaku a elektródu s vhodným priemerom tak, aby ste zabránili prehriatiu, nesprávnej distribúcii plynu a následným poruchám činnosti.
- Najmenej raz denne skontrolujte stav opotrebovania a správnosť montáže koncových častí zväracej pištole: trysky, elektródy, držiaku elektród, difúzora plynu.

7.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA

OPERÁCIE MIMORIADNEJ ÚDRŽBY MUSIA BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE SKÚSENÝM PERSONÁLOM ALEBO PERSONÁLOM S KVALIFIKÁCIOU V ELEKTRO-MECHANICKEJ OBLASTI, A V SÚLADE S TECHNICKOU NORMOU IEC/EN 60974-4.



UPOZORNENIE! PRED ODLOŽENÍM PANELOV ZVÁRAČKY A PRÍSTUPOM DO VNÚTRA ZARIADENIA SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRAČKA VYPNUTÁ A ODPOJENÁ OD NAPÁJACEJ SIETE.

Prípadné kontroly vykonávané vo vnútri zväračky pod napätím môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom s vážnymi následkami, spôsobenými priamym stykom so súčasťami pod napätím a/alebo priamym stykom s pohyblivými sa časťami.

- Pravidelne a v intervaloch odpovedajúcich použitiu a prašnosti prostredia kontrolujte vnútro zväracieho prístroja a v prípade potreby odstráňte prach nahromadený na elektronických kartách prostredníctvom veľmi jemnej kefy a vhodných rozpúšťadiel.
- Pri uvedenej činnosti skontrolujte, či sú elektrické spoje dostatočne dotiahnuté a či na kabeláži nie sú viditeľné známky poškodenia izolácie.
- Po ukončení uvedených operácií vykonajte spätnú montáž panelov zväračky a dotiahnite na doraz upevňovacie skrutky.
- V žiadnom prípade nezvražajte s otvorenou zväračkou.
- Po vykonaní údržby alebo opravy obnovte všetky zapojenia káblov a vráťte ich do pôvodného stavu, pričom dbajte, aby neprišli do styku s pohyblivými sa časťami alebo s časťami, ktoré môžu dosiahnuť vysoké teploty. Upevnite všetky vodiče stahovacími páskami ako to bolo v pôvodnom stave a dostatočne vzájomne oddelte pripojenia primárneho vinutia transformátora od nízkonapäťových vodičov sekundárneho vinutia. Použite všetky originálne podložky a skrutky na zatvorenie kovovej konštrukcie.

8. ODSTRANOVANIE PORÚCH

V PRÍPADE NEUSPOKOJIVEJ ČINNOSTI A TIEŽ PRED VYKONANÍM SYSTEMATICKEJ KONTROLY SKŔR, AKO SA OBRÁŤTE NA VAŠE SERVISNÉ STREDISKO, SKONTROLUJTE, ČI:

- Zvärací prúd musí odpovedať priemeru a druhu použitej elektródy.
- Pri hlavnom vypínači v polohe „ON“ je rozsvietená príslušná kontrolka; v opačnom prípade je problém obvyčajne v napájacom vedení (káble, zásuvka a/alebo zástrčka, poistky, atď.).
- Nie je rozsvietená žltá LED signalizujúca aktiváciu tepelnej ochrany spôsobenú prepätím, podpätím alebo skratom.
- Uistite sa, či ste dodržali menovitú hodnotu pomeru základného a pulzného prúdu; v prípade aktivácie termostatickej ochrany vyčakajte na ochladenie zariadenia prirodzeným spôsobom, skontrolujte činnosť ventilátora.
- Skontrolujte napájacie napätie; ak je hodnota príliš vysoká alebo príliš nízka, zväračka zostane zablokovaná.
- Skontrolujte, či na výstupe zväračky nie je skrat; V takom prípade odstráňte jeho príčiny.
- Je správne vykonané zapojenie zväracieho obvodu, s dôrazom na pripojenie zemiacich klieští k dielu, pričom prevrte, či medzi kliešťami a dielom nie je vložený izolačný materiál (napr. lak).
- Je použitý správny ochranný plyn (Argón 99.5%) a v správnom množstve.

	oldal		oldal
1. AZ ÍVHEGESZTÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI.....	107	5.4.1 TIG hegesztés.....	110
2. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK.....	108	5.4.2 MMA hegesztés.....	110
2.1 BEVEZETÉS.....	108	6. HEGESZTÉS: A FOLYAMAT LEÍRÁSA	110
2.2 KÜLÖN IGÉNYELHETŐ EXTRA FELSZERELÉS.....	108	6.1 TIG HEGESZTÉS.....	110
3. MŰSZAKI ADATOK	108	6.1.1 HF és LIFT ívgyújtás.....	111
3.1 ADAT-TÁBLA.....	108	6.1.2 TIG DC hegesztés.....	111
3.2 EGYÉB MŰSZAKI ADATOK.....	108	6.1.3 TIG AC hegesztés.....	111
4. A HEGESZTŐ BEMUTATÁSA.....	108	6.1.4 Eljárás.....	111
4.1 RÉSZEGYSÉGEK VÁZLATA.....	108	6.2 MMA HEGESZTÉS.....	111
4.2 AZ ELLENŐRZÉS, SZABÁLYOZÁS ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁS EGYSÉGEI.....	108	6.2.1 Eljárás.....	111
4.2.1 Hátsó panel (C ÁBRA).....	108	7. KARBANTARTÁS	111
4.2.2 Elülső panel D1 ÁBRA.....	108	7.1 SZOKÁSOS KARBANTARTÁS.....	111
4.2.3 Elülső panel D2 ÁBRA.....	109	7.1.1 FÁKLYA KARBANTARTÁS.....	111
4.3 SZEMÉLYES PROGRAMOK MEMORIZÁLÁSA ÉS BEHÍVÁSA.....	110	7.2 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS.....	111
4.4 G.R.A. Vízűtő egység AKTIVÁLÁSI ÉS KIKAPCSOLÁSI módozata (ha van).....	110	8. MEGHIBÁSODÁSOK KERESÉSE	111
5. ÜZEMBEHELYEZÉS	110		
5.1 ÖSSZESZERELÉS.....	110		
5.1.1 A csipesz és a visszakötő kábel összeszerelése (E. ÁBRA).....	110		
5.1.2 Az elektródafogó csipesz és hegesztőkábel összeszerelése (F. ÁBRA).....	110		
5.2 A HEGESZTŐ ELHELYEZKEDÉSE.....	110		
5.3 HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS.....	110		
5.3.1 Villásdugó és csatlakozó.....	110		
5.4 A HEGESZTŐÁRAMKÖR ÖSSZEKÖTÉSE.....	110		

IPARI ÁÉS PROFESSIONÁLIS INVERT HEGESZTŐK TIG ÉS MMA HEGESZTÉSRE.

Megjegyzés: A szöveg hátralévő részében a "hegesztő" kifejezést használjuk.

1. AZ ÍVHEGESZTÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

A hegesztőgép kezelője kellő információ birtokában kell legyen a hegesztőgép biztos használatáról valamint az ívhegesztés folyamataival kapcsolatos kockázatokról, védelmi rendszabályokról és vészhelyzetben alkalmazandó eljárásokról. (Vegye figyelembe az "EN 60974-9: Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés" szabványt is).



- A hegesztés áramkörével való közvetlen érintkezés elkerülendő; a generátor által létrehozott üresjárású feszültség néhány helyzetben veszélyes lehet.
- A hegesztési kábelek csatlakoztatásakor valamint, az ellenőrzési és javítási műveletek végrehajtásakor a hegesztőtápegnek kikapcsolt állapotban kell lennie és kapcsolatát az áramellátási hálózattal meg kell szakítani.
- A fáklya elhasználatott részeinek pótlását megelőzően a hegesztőgépet ki kell kapcsolni és kapcsolatát az áramellátási hálózattal meg kell szakítani.
- Az elektromos összeszerelés végrehajtására a biztonságvédelmi normák és szabályok által előírányozottaknak megfelelően kell hogy sor kerüljön.
- A hegesztőgép kizárólag földelt, nulla vezetékű áramellátási rendszerrel lehet összekapcsolva.
- Meg kell győződni arról, hogy az áramellátás konnektora kifogástalanul csatlakozik a földeléshez.
- Tilos a hegesztőgép, nedves, nyirkos környezetben, vagy esős időben való használata.
- Tilos olyan kábelek használata, melyek szigetelése megrongálódott, vagy csatlakozása meglazult.



- Nem hajtható végre hegesztés olyan tartályokon és edényeken, melyek gyúlékony folyadékokat vagy gáznemű anyagokat tartalmaznak, vagy tartalmazhatnak.
- Elkerülendő az olyan anyagokon való műveletek végrehajtása, melyek tisztítására klórtartalmú oldószerrel került sor, vagy a nevezett anyagok közelében való hegesztés.
- Tilos a nyomás alatt álló tartályokon való hegesztés.
- A munkaterület környékéről minden gyúlékony anyag eltávolítandó (pl. fa, papír, rongy, stb.).
- Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, vagy a hegesztés következtében képződött füstök ívhegesztés környékéről való eltávolítására alkalmas eszközöket; szisztematikus vizsgálat szükséges a hegesztés következtében képződött füstök expozíciós határainak megbecsléséhez, azok összetételének, koncentrációjának és magának az expozíció időtartamának függvényében.
- A palackot védeni kell a hőforrásoktól, beleértve a szolár-sugárzást is (amennyiben használatos).



- Megfelelő elektromos szigetelést alkalmazzon a hegesztőpisztolyánál, a megmunkálás alatt álló darabnál és a közelben a talajra helyezett, esetleges fémrészekenél (megközelíthetőek).
- Ez rendszerint megvalósítható akkor, ha a célnak megfelelő védőkesztyűt, védőcipőt, fejfedőt és védőruházatot visel valamint szigetelő járólapokat vagy szőnyeget használ.
- Mindig óvja a szemét az UNI EN 169 vagy UNI EN 379 szabványnak megfelelő szűrőkkel, amelyek az UNI EN 175 szabványnak megfelelő védőmaszkokra vagy fejpajzsokra vannak felszerelve.
- Használjon megfelelő, tűzálló védőruházatot (ami az UNI EN 11611-nek megfelel) és hegesztő kesztyűt (ami az UNI EN 12477-nek megfelel), megakadályozva a bőr felhámrétegének kitételét a hegesztőív által gerjesztett, ultraibolya és infravörös sugaraknak; a védelmet ki kell terjeszteni a hegesztőív közelében tartózkodó, egyéb személyekre is nem visszaverő árnyékolások vagy védőfüggönyök használatával.
- Zajszint: Ha a különösen intenzív hegesztési műveletek következtében 85 dB(A) értékkel azonos vagy annál magasabb, személynapi zajexpozíció szint (LEPD) tapasztalható, akkor kötelező a megfelelő, egyéni védőfelszerelések használata (1. Tábl.).



AZ ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES MEZŐK VESZÉLYESEK LEHETNEK

Egy bármilyen vezetéken keresztül folyó elektromos áram lokalizált elektromos és mágneses mezőket (EMF) hoz létre. A hegesztőáram egy EMF mezőt alakít ki a hegesztő áramkör és maga a hegesztőgép környékén is.

Az elektromágneses terek néhány orvosi készülékkel (például pacemaker, lélegeztető berendezések, fémprotézisek stb.) interferálhatnak.

Az ilyen készülékeket viselők számára megfelelő óvintézkedéseket kell hozni. Például meg kell tiltani a hegesztőgép használati térségének megközelítését vagy fel kell mérni a hegesztő dolgozóakra voantkozó, egyéni kockázatot.

Ez a hegesztőgép megfelel azon műszaki termékszabványoknak, amelyek meghatározzák az ipari környezetben professzionális célból való, kizárólagos felhasználást. Nem biztosított azon határértékeknek való megfelelés, amelyek a háztartási környezetben az ember elektromágneses tereknek való kitételére vonatkoznak.

Minden kezelőnek be kell tartani az alábbiakban felsorolt szabályokat a hegesztő áramkörnél az EMF tereknek való kitétel minimálisra csökkentése érdekében:

- közelítse egymáshoz a hegesztőkábeleket. Rögzítse azokat ragasztószalaggal, amikor lehetséges;
- tartsa a fejét és a törzsét a lehető legtávolabb a hegesztő áramkörtől;
- soha ne csavarja a hegesztőkábeleket fémtárgyak vagy a teste közé;
- ne hegeszsen úgy, hogy a teste a hegesztő áramkör között van;
- tartsa mindkét hegesztőkábelt a teste mellett ugyanazon az oldalon;
- csatlakoztassa a hegesztőáram visszavezető kábelét a hegesztendő munkadarabhoz a lehető legközelebb a készítenő varrhoz;
- ne hegeszsen a hegesztőgép közelében;
- minden kezelőnek fenn kell tartani a szükséges minimális távolságokat, ahogy az EMF adatlapon meg van jelölve;
- az EMF forrástól való távolság egy olyan ponton, amelyen túl a kitétel a megengedett minimális érték 20%-nál alacsonyabb: $d = 65 \text{ cm}$.



- A osztályú berendezés:

Ez a hegesztőgép megfelel azon műszaki termékszabvány követelményeinek, amely meghatározza az ipari környezetben, professzionális célból való, kizárólagos felhasználást. Nem biztosított az elektromágneses kompatibilitásnak való megfelelése a lakóépületekben és a háztartási célú használatra az épületeket ellátó, kifizetésű táphálózatokhoz közvetlenül csatlakoztatott épületekben.



KIEGÉSZÍTŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- AZON HEGESZTÉSI MŰVELETEKET, melyeket:
 - Olyan környezetben, ahol az áramütés veszélye megnövelt;
 - Közvetlenül szomszédos területeken;
 - Vagy gyúlékony, robbanékony anyagok jelenlétében kell végezni.
- Egy „Felelős szakértőnek” KELL előzetesen értékelnie, és mindig más - vészhelyzet esetére kiképzett személyek jelenlétében kell végrehajtani azokat.
- Alkalmazni KELL az "EN 60974-9: Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés" szabvány 7.10; A.8; A.10 pontjaiban leírt, műszaki védelmi eszközöket.
- TILOS, hogy a hegesztést a földön álló munkás végezze kivéve, ha biztonsági kezelődobogón tartózkodik.
- AZ ELEKTRODTARTÓK VAGY FÁKLYÁK KÖZÖTTI FESZÜLTSG: amennyiben egy munkadarabon több hegesztőgéppel, vagy több - egymással elektromosan összekötött munkadarabon kerül munka elvégzésre, két különböző elektrod tartó vagy fáklya között olyan veszélyes mennyiségű üresjárású feszültség generálódhat, melynek értéke a megengedett kétszerese is lehet.
- Nélkülözhetetlen az, hogy egy tapasztalt koordinátor elvégezze a műszeres mérést annak megállapításához, hogy kockázat fennáll-e és alkalmazni tudja az "EN 60974-9: Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés" szabvány 7.9 pontjában megjelölt, megfelelő védelmi intézkedéseket.



EGYÉB KOCKÁZATOK

- NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT: a hegesztőgép használata veszélyes bármilyen,

nem előírnyozott művelet végrehajtására (pl. vízvezeték csőberendezésének fagyaltalanítása).

2. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK

2.1 BEVEZETÉS

Ez a hegesztő az ívhegesztés egyik áramforrása, melyet kimondottan a TIG (DC) (AC/DC) hegesztés céljára hoztak létre HF illetve LIFT ívgyújtással, valamint (rutil, savas, lúgos) burkolású elektródok MMA hegesztésére.

E hegesztőgép (INVERTER) olyan sajátosság jellemzői, mint a szabályozás nagy sebessége és pontossága, kiváló minőséget biztosítanak a hegesztéshez.

Az "invert" típusú szabályozórendszer az (elsődeleges) tápegységvonal kezdeténél mind a transzfórmátort, mind a kiegyenlítő rektancia vonatkozásában drasztikus csökkenést idéz elő, lehetővé teszi ezáltal egy rendkívül kisméretű és könnyű hegesztő létrehozására, kiemelve ezáltal az egyszerű kezelhetőséggel és a hordozhatósággal járó előnyöket.

2.2 KÜLÖN IGÉNYELHETŐ EXTRA FELSZERELÉS


- MMA hegesztő felszerelés
- TIG hegesztő felszerelés.
- Argon palaci illesztő egység.
- Feszültségcsökkentő.
- TIG hegesztő fáklya.
- Önárnyékoló hegesztőmaszk: fix és szabályozható szűrővel.
- Földcsatlakozóval kiegészített hegesztőáram visszavezető kábel.
- 1 potenciométeres kézi távvezérlés.
- 2 potenciométeres kézi távvezérlés.
- Pedálos távvezérlés.
- Gázcsatlakozó és gázcső az Argon palackhoz történő bekötéshez.

3. MŰSZAKI ADATOK

3.1 ADAT-TÁBLA

A hegesztőgép használatára és teljesítményére vonatkozó minden alapvető adat a jellemzők táblázatában van feltüntetve a következő jelentéssel:

A Ábr.

- 1- Az ívhegesztőgép biztonságára és gyártására vonatkozó EURÓPAI norma.
- 2- A gyártó neve és címe.
- 3- A modell neve.
- 4- A hegesztőgép belső szerkezetének jele.
- 5- A tervezett hegesztés folyamatának jele.
- 6- **S** jel: azt jelöli, hogy végrehajtásra kerülhetnek hegesztési műveletek olyan környezetben is, ahol az áramütés megnövelt veszélye áll fenn (pl. nagy fémtömegek közvetlen közelében).
- 7- Az áramellátás vezetékének jele:
1~: egyfázisú feszültség,
3~: háromfázisú feszültség.
- 8- A burkolat védelmének foka.
- 9- Az áramellátási vezeték jellemző adatai:
- U_1 : A hegesztőgép áramellátásának változó feszültsége és frekvenciája (megengedett határ $\pm 10\%$).
- I_{1max} : Az áramellátási vezetékkel maximálisan elnyert áram.
- I_{1eff} : A ténylegesen adagolt áram.
- 10- A hegesztés áramkörének teljesítményei:
- U_0 : maximális üresjárású feszültség (a hegesztés áramköré nyitott).
- I_0/U_0 : az áram és a megfelelő feszültség, melyet a hegesztőgép szolgáltathat a hegesztés során normalizált.
- **X**: a kihagyás aránya: azt az időt jelzi, mely alatt a hegesztőgép megfelelő áramot képes szolgáltatni (azonos oszlop) % -ban kerül kifejezésre 10 perces időkor alapján (pl. 60% = 6 perc munka, 4 perc megszakítás, és így tovább). Abban az esetben, ha a kihagyás arány faktorok ($40^\circ C$ -os környezetben) meghaladottak hővédelmi beavatkozás kerül meghatározásra (a hegesztőgép stand-by marad egészen addig, amíg a hőmérséklet nem tér vissza a megengedett határig).
- **A/V-A/V**: a hegesztési áramnak (minimum-maximum) az ív megfelelő feszültségéhez való szabályozási tartományát mutatja).
- 11- A hegesztés azonosítását szolgáló lajstromjel (nélkülözhetetlen a műszaki segítségnyújtáshoz, cserealkatrészek igényének benyújtásához, a termék eredetének felkutatásához).
- 12- : A késleltetett működésű olvadóbiztosíték azon értéke, mely a vezeték védelméhez irányozandó elől.
- 13- Azon biztonsági normára vonatkoztatott jelek, melyek jelentését az 1. fejezet "Az ívhegesztés általános biztonsága" tartalmazza.

Megjegyzés: A feltüntetett táblában szereplő jelek és számok fiktívek, az önk tulajdonában álló hegesztőgép pontos értékei és műszaki adatai a hegesztőgép tábláján található.

3.2 EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

- **HEGESZTŐGÉP:** Id. az 1. táblát (1.sz. TÁBLA).
 - **FÁKLYA:** Id. a 2. táblát (2.sz. TÁBLA).
- A hegesztőgép súlyát az 1. tábla tünteti fel (1.sz. TÁBLA).

4. A HEGESZTŐ BEMUTATÁSA

4.1 RÉSZEGYSÉGEK VÁZLATA

A hegesztő alapvetően optimalizált nyomtatott áramkörös teljesítmény modulokból áll, melyeket a magas fokú megbízhatóság és a csökkentett karbantartási munkák érdekében hoztak létre.

Ezt a hegesztőgépet egy mikroprocesszor vezérli, amely lehetővé teszi a paraméterek nagy számának beállítását bármilyen feltétel mellett és minden alapanyagon történő hegesztés biztosításához. Azonban a karakterisztikák teljeskörű kihasználásához az operatív lehetőségek ismerete szükséges.

(B. ÁBRA)

- 1- Egyfázisú tápegységvonal bemenet, egyenirányító gépcsoport és kiegyenlítő kondenzátorok.
- 2- Switching a transzistors híd (IGBT) e drivers; a kiegyenlített áramfeszültséget magas frekvenciájú váltóáramfeszültséggé változtatja és a teljesítményt a kért hegesztőáram/feszültség függvényében szabályozza.
- 3- Magas frekvenciájú transzfórmátor: az elsődleges tekercselés a 2. blokkból konvertált feszültség által kerül üzemelésre; ennek elsődleges funkciója a feszültségnek és az áramerősségnek az ívhegesztés folyamatához szükséges értékekhez való megfeleltetésében van, s ugyanakkor galvánszigeteléssel izolálja a hegesztőáramkört az áramforrás vonalától.
- 4- Másodlagos egyenirányító híd kiegyenlítő induktivitással: a másodlagos tekercselésből származó váltóáramot/feszültséget alacsony ingadozású egyenárammá/feszültséggé változtatja át.
- 5- **Tranzisztoros switching mérőhíd (IGBT) és driver-ek;** átalakítja a szekunderhez kimenő áramot DC-ről AC-ra a TIG AC hegesztéshez (ha jelen vannak).
- 6- **Ellenőrző és szabályozó elektronika;** azonnal ellenőrzi a hegesztőáram értékét és azt összehasonlítja a kezelő által beállított értékkel; modulálja az IGBT meghajtók vezérlő impulzusait, amelyek a szabályozást végzik.
- 7- **A hegesztőgép működését ellenőrző logika;** beállítja a hegesztési ciklusokat, az

aktuátorokat vezérli, felülvizsgálja a biztonsági rendszereket.

- 8- **Beállítási** valamint a paramétereket és üzemmódokat megjelenítő **panel**.
- 9- **Generátor HF ívgyújtáshoz** (ha jelen vannak).
- 10- **EV védőgáz elektrozelep**.
- 11- **Hegesztőgép hűtőventilátor**.
- 12- **Távszabályozás**.

4.2 AZ ELLENŐRZÉS, SZABÁLYOZÁS ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁS EGYSÉGEI

4.2.1 Hátsó panel (C ÁBRA)

- 1- Tápkábel 2Pines + (P.E.) (1~) vagy 3Pines + (P.E.) (3~).
- 2- O/OFF - I/ON főkapcsoló.
- 3- Csatlakozás a gázcső bekötéséhez (palack nyomáscsökkentő hegesztőgép).
- 4- Csatlakozó a távvezérléshez:

Lehetséges a hegesztőhöz különböző típusú távirányítókat használni, a hátsó oldalán jelenlevő 14 pólusú csatlakozó segítségével. Minden berendezés automatikusan felismerésre kerül, s lehetőséget ad a következő paraméterek szabályozására:

- Egy potenciométerrel történő távirányítás:

a potenciométer gombját elforgatva a főáram abszolút legkisebb és legnagyobb értékére változtatható. A főáram szabályozás a távirányító kizárólagos hatásköre.

- Pedálos távirányítás:

az áram erőssége a pedál helyzete alapján kerül meghatározásra (a központi potenciométer legkisebb és legnagyobb beállított értéke között). 2 KÉTÜTEMŰ TIG üzemmódban a pedál benyomása a gép indítógombjaként szolgál a fáklya nyomógombja helyén (ha jelen van).

- Távvezérlés két potenciométerrel:

az első potenciométer a főáramot szabályozza. A második potenciométer egy másik paramétert szabályoz, amely az aktív hegesztési üzemmódtól függ. E potenciométer elforgatásával megjelenik az épp változásban lévő paraméter (amely a panel szabályozógombjával már nem ellenőrizhető). A második potenciométer jelentése: ARC FORCE, ha MMA üzemmódban és VÉGSO ÁRAMLEFUTÁS, ha TIG üzemmódban van.

- Ellenőrző szerkezet potenciométeres TIG hegesztőpisztolyhoz (ha van):

A TIG ellenőrző szerkezet lehetővé teszi az áram szabályozását a potenciométeres hegesztőpisztoly használatával.

4.2.2 Elülső panel D1 ÁBRA

- 1- Pozitív gyorscsatlakozó aljzat(+) a hegesztőkábel csatlakoztatásához.
- 2- Negatív gyorscsatlakozó aljzat(-) a hegesztőkábel csatlakoztatásához.
- 3- Csatlakozódugó a hegesztőpisztoly gomb kábelének csatlakoztatásához.
- 4- Csatlakozó cső a TIG hegesztőpisztoly gázcsővének csatlakoztatásához.
- 5- Vezérlőpanel.
- 6- Hegesztési módokat kiválasztó gombok:



Lehetővé teszi a hegesztési paraméterek ellenőrzésének átvitelét a távszabályozóba.

6b MMA TIG LIFT



Üzemmód: bevont elektródás hegesztés (MMA), és TIG hegesztés érintéssel ívgyújtással (TIG LIFT).

7- Beállítandó paramétereket kiválasztó gomb.

A  gomb kiválasztja a Kódoló szabályozó gombbal (8) beállítandó paramétert;


az érték és a mértékegység megjelenítése a kijelzők (10) és ledék (9) segítségével történik meg.

MEGJ.: A paraméterek beállítása szabadon végezhető. Mindazonáltal léteznek olyan érték kombinációk, amelyeknek szemben gyakorlati jelentésük nincs a hegesztés szempontjából; ilyen esetben a hegesztőgép esetleg nem helyesen működik.

MEGJ.: MINDEN GYÁRI PARAMÉTER VISSZAÁLLÍTÁSA (REZET)


A (7) gomb benyomásával a bekapcsolásnál visszaáll minden hegesztési paraméter az alapértelmezési értékre.

7a HOT START

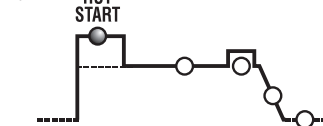


Az MMA üzemmódban a "HOT START" a kezdeti túláramot jelenti (szabályozás 0=100), jelezve a kijelzőn a százalékos növekedést a kiválasztott hegesztőáram értékéhez képest. Ez a szabályozás javítja az indítást.

 7b FŐÁRAM (I2)




A TIG, MMA üzemmódban az Amperben mért hegesztőáramot jelenti.

7c ARC-FORCE

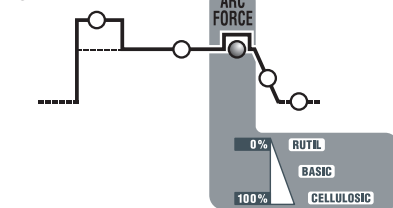

Az MMA üzemmódban az "ARC-FORCE" dinamikus túláramot jelenti (szabályozás 0=100%), jelezve a kijelzőn a százalékos növekedést az előre kiválasztott hegesztőáram értékéhez képest. Ez a szabályozás javítja a hegesztés folytonosságát, megakadályozza az elektróda munkadarabhoz való letapadását és lehetővé teszi különféle típusú elektródák használatát.

 7d VÉGSO ÁRAMLEFUTÁS (I2)



A TIG üzemmódban a végső áramlefutás idejét jelenti (szabályozás 0.1÷10mperc); megakadályozza a hegesztési varrat végkráterének kialakulását (I2 -től 0-ig).

7e **UTÓGÁZ**

A TIG üzemmódban az utógáz időt jelenti másodpercekben (szabályozás OFF, 0.1÷10mperc.); védi az elektródát és az ömledékfűrdőt az oxidációtól.

8- Kódoló szabályozógomb a (7) érintógombbal kiválasztható hegesztési paraméterek beállításához.

9- Piros led, mértékegység jelzése.

10- Alfanumerikus kijelző.

11- **VÉSZHELYZET kijelző LED (a gép leblokkolt).**

A helyreállítás automatikus a vészhelyzet okának megszűntetése pillanatában.

A kijelzőn megjelenő vészjelző üzenetek (10):

- "A. 1" : a primer áramkör termikus védelmének beavatkozása.
- "A. 2" : a szekunder áramkör termikus védelmének beavatkozása.
- "A. 3" : a tápvonal túlfeszültség-védelmének beavatkozása.
- "A. 4" : a tápvonal feszültségvesztés-védelmének beavatkozása.
- "A. 5" : primer túlmelegedés elleni védelem beavatkozása.
- "A. 6" : a tápvonal fázisának hiányával szembeni védelem beavatkozása.
- "A. 7" : túl sok por lerakódása a hegesztőgép belsejében, a helyreállításhoz:
 - a gép belső tisztítása;
 - ellenőrző panel kijelző gombja.
- "A. 8" : Segédfeszültség tartományon kívül.

A hegesztőgép kikapcsolásakor néhány másodpercig feltűnhet az "OFF" kijelzés.

MEGJ.: A VÉSZJELZÉSEK MEMORIZÁLÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

Minden vészjelzésnél memorizálva vannak a gép beállításai. Be lehet hívni az utolsó 10 vészjelzést az alábbiak szerint:

Nyomja be néhány másodpercra a "TÁVOLI VEZÉRLÉS" gombot (6a). A kijelzőn megjelenik az "AY.X" felirat, ahol az "Y" a vészjelzés számát jelöli (A0 legutóbbi, A9 legrégibbi) és az "X" a regisztrált vészjelzés típusát jelöli (1-től 8-ig, lásd AY.1...AY.8).

12- Zöld led, bekapcsolt teljesítmény.

4.2.3 Elülső panel D2 ÁBRA

- 1- Pozitív gyorscsatlakozó aljzat (+) a hegesztőkábel csatlakoztatásához.
- 2- Negatív gyorscsatlakozó aljzat (-) a hegesztőkábel csatlakoztatásához.
- 3- TIG hegesztőpisztoly gomb kábel (D2-a ÁBRA) és TIG ellenőrző szerkezet (D2-b ÁBRA) csatlakoztatásához használatos konnektor.
- 4- Csatlakozó cső a TIG hegesztőpisztoly gázcsővének csatlakoztatásához.
- 5- Vezérlőpanel.
- 6- Hegesztési módokat kiválasztó gombok:

6a **TÁVOLI VEZÉRLÉS**



 
Lehetővé teszi a hegesztési paraméterek ellenőrzésének átvételét a távszabályozóba.

6b **TIG - MMA**




Üzemmód: bevont elektródás hegesztés (MMA), TIG hegesztés nagyfrekvenciás ivgyújtással (TIG HF) és TIG hegesztés érintéses ivgyújtással (TIG LIFT).

6c **AC/DC**



A TIG üzemmódban lehetővé teszi az egyenáramú hegesztés (DC) és a váltóáramú hegesztés (AC) közötti választást (csak az AC/DC modelleknél meglévő működés).

 6d **2T - 4T - SPOT**



A TIG üzemmódban lehetővé teszi a 2 ütemű, 4 ütemű vagy a ponthegesztő időkapcsolóval (SPOT) működő vezérlés közötti választást.

6e **PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL**



A TIG üzemmódban lehetővé teszi a pulzált, az előre meghatározott pulzált vagy bi-level hegesztési folyamat közötti választást. A kialudt led a standard hegesztési folyamatnak felel meg.

7- **Beállítandó paramétereket kiválasztó gomb.**

A gomb kiválasztja a Kódoló szabályozó gombbal (9) beállítandó paramétert;

az érték és a mértékegység megjelenítése a kijelzők (10) és led (11) segítségével történik meg.

MEGJ.: A paraméterek beállítása szabadon végezhető. Mindazonáltal léteznek olyan érték-kombinációk, amelyeknek semmilyen gyakorlati jelentésük nincs a hegesztés szempontjából; ilyen esetben a hegesztőgép esetleg nem helyesen működik.

MEGJ.: MINDEN GYÁRI PARAMÉTER VISSZAÁLLÍTÁSA (REZET)

A (8) gombok egyidejű benyomásával a bekapcsolásnál visszaáll minden hegesztési paraméter az alapértelmezési értékre.

7a **ELŐGÁZ**



A TIG/HF üzemmódban az ELŐGÁZ időt jelenti másodpercekben (szabályozás OFF, 0.1÷10 mperctől). Javítja a hegesztés indítását.

7b **KEZDŐÁRAM (I_s)**



A 2 ütemű TIG és SPOT üzemmódban az I_s kezdőáramot jelenti egy fix időre megtartva a benyomott hegesztőpisztollyal (szabályozás Amperben). A 4 ütemű TIG üzemmódban az I_s kezdőáramot jelenti, amely mindaddig megtartott, amíg a hegesztőpisztoly gombja be van nyomva (szabályozás Amperben). Az MMA üzemmódban a "HOT START" dinamikus túláramot jelenti (szabályozás

0÷100%). Jelzi a kijelzőn a százalékos növekedést az előre kiválasztott hegesztőáram értékéhez képest. Ez a szabályozás javítja a hegesztés folytonosságát.

 
7c **KEZDETI ÁRAMFELFUTÁS (t_{START})**



A TIG üzemmódban a kezdeti áramfelfutás idejét jelenti (I_s -től I₂-ig) (szabályozás 0.1÷10mperc). Az OFF-ban felfutás nincs jelen.

Az I_{START} és t_{START} paraméterek pedálos, távoli vezérléssel is használhatók, azonban a beállítást a vezérlő bekapcsolása előtt kell elvégezni.

7d **FŐÁRAM (I₂)**



A TIG AC/DC és MMA üzemmódban az I₂ kimeneti áramot jelenti. A PULZÁLT és BI-LEVEL üzemmódban a legmagasabb szintű áram (maximum). A paraméter Amperben van mérve.

7e **ALAPÁRAM - ARC FORCE**



BI-LEVEL és PULZÁLT, 4 ütemű TIG üzemmódban az I₁ azt az áramértéket jelenti, amely az I₂ főáramot felváltja a hegesztés folyamán. Az érték Amperben van kifejezve.

 
Az MMA üzemmódban az "ARC-FORCE" dinamikus túláramot jelenti (szabályozás 0÷100%), jelezve a kijelzőn a százalékos növekedést az előre kiválasztott hegesztőáram értékéhez képest. Ez a szabályozás javítja a hegesztés folytonosságát és megakadályozza az elektróda munkadarabhoz való letapadását.

7f **FREKVENCIA**




A PULZÁLT TIG üzemmódban a pulzáls frekvenciát jelenti. Az AC/DC modelleknél, a TIG AC üzemmódban (kikapcsolt pulzálsnál) a hegesztőáram frekvenciáját jelenti.

7g **BALANCE**



A PULZÁLT TIG üzemmódban azt az arányt jelenti (százalékban), amely a magasabb szinten lévő áram ideje (fő hegesztőáram) és a teljes pulzáls periódus között fennáll. Ezenkívül az AC/DC modelleknél, a TIG AC üzemmódban (kikapcsolt pulzálsal), a paraméter egy arányt jelent a pozitív áramú idő és a negatív áramú idő között: ha a paraméter értéke negatív, nagyobb melegedés és behatolás érhető el a munkadarabon, ha a paraméter értéke pozitív, nagyobb felületi tisztaság és az elektróda erősebb felmelegedése érhető el, ha a paraméter értéke nulla, akkor egyensúly alakul ki a negatív áram és pozitív áram között az AC frekvencia periódusában. (4. TÁBL.).

 7h **SPOT IDŐ**



A TIG (SPOT) üzemmódban a hegesztés időtartamát jelenti (szabályozás 0.1÷10mperc.)

7k **VÉGSŐ ÁRAMFELFUTÁS (t_{END})**



A TIG üzemmódban a végső áramfelfutás idejét jelenti (I₂ -től I_e-ig) (szabályozás 0.1÷10mperc). Az OFF-ban lefutás nincs jelen.

7l **VÉGÁRAM (I_{END})**

 


A 2 ütemű TIG üzemmódban a végáramot jelenti csak akkor, ha a VÉGSŐ ÁRAMFELFUTÁS (7k) egy nullánál nagyobb értékre van beállítva (>0.1 mperc.).

A 4 ütemű TIG üzemmódban a végáramot jelenti arra a teljes időre, amíg a hegesztőpisztoly gombja be van nyomva.


A mértékek Amperben vannak kifejezve.

7m **UTÓGÁZ**




A TIG üzemmódban az UTÓGÁZ időt jelenti másodpercekben (szabályozás OFF, 0.1÷10mperc.) és védi az elektródát és az ömledékfűrdőt az oxidációtól.

 7n **ELEKTRODA ELŐMELEGÍTÉS**



 A TIG AC üzemmódban az áram x a Tungsten elektróda előmelegítési ideje az ivgyújtáskor szorzatával előállított értékét jelenti.



"RECALL" és "SAVE" gombok a személyes programok memorizálásához és

behívásához.

9- Kódoló szabályozógomb a (7) érintőgombbal kiválasztható hegesztési paraméterek beállításához.

10- Alfanumerikus kijelző.

11- Piros led, mértékegység jelzése.

12- Zöld led, bekapcsolt teljesítmény.

13- VÉSZHELYZET kijelző LED (a gép leblokkolt).

A helyreállítás automatikus a vészhelyzet okának megszűntetése pillanatában.

A kijelzőn megjelenő vészjelző üzenetek (10):

- "A. 1" : a primer áramkör termikus védelmének beavatkozása.
- "A. 2" : a szekunder áramkör termikus védelmének beavatkozása.
- "A. 3" : a tápvonal túlfeszültség-védelmének beavatkozása.
- "A. 4" : a tápvonal feszültségcsökkenés-védelmének beavatkozása.
- "A. 5" : primer túlmelegedés elleni védelem beavatkozása.
- "A. 6" : a tápvonal fázisának hiányával szembeni védelem beavatkozása.
- "A. 7" : túl sok por lerakódása a hegesztőgép belsejében, a helyreállításhoz:
 - a gép belső tisztítása;
 - ellenőrző panel kijelző gombja.

- "A. 8" : Segéd feszültség tartományon kívül.

- "A. 9" : a hegesztősztylo vízűtéses rendszerének elégtelen nyomásával szembeni védelem beavatkozása. Nem automatikus visszaállítás.

A hegesztőgép kikapcsolásakor néhány másodpercig feltűnhet az "OFF" kijelzés.

MEGJ.: A VÉSZJELZÉSEK MEMORIZÁLÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

Minden vészjelzésnél memorizálva vannak a gép beállításai. Be lehet hívni az utolsó 10 vészjelzést az alábbiak szerint:

Nyomja be néhány másodpercra a "TÁVOLÍ VEZÉRLÉS" gombot (6a).

A kijelzőn megjelenik az "A.X" felirat, ahol az "X" a vészjelzés számát jelöli (A0 legutóbbi, A9 legrégebbi) és az "X" a regisztrált vészjelzés típusát jelöli (1-től 9-ig, lásd AY.1...AY.9).

4.3 SZEMÉLYES PROGRAMOK MEMORIZÁLÁSA ÉS BEHÍVÁSA

Bevezetés

A hegesztőgép lehetővé teszi egy meghatározott hegesztéshez érvényes paramétercsoportra vonatkozó, személyes munkaprogramok memorizálását (SAVE). Minden személyes program bármelyik pillanatban behívható (RECALL), a felhasználó rendelkezésére bocsátva a korábban optimalizált, specifikus munkához alkalmas, "használatra kész" hegesztőgépet. A hegesztőgép 9 személyes program memorizálását teszi lehetővé.

Memorizálási eljárás (SAVE)

A hegesztőgépnek egy meghatározott hegesztéshez való optimális beállítás után az alábbiak szerint járjon el (D2 ÁBRA):

- Nyomja be a "SAVE" (8) gombot 3 másodpercig.
- A kijelzőn (10) megjelenik az "S..." és egy 1 és 9 közötti szám.
- A szabályozógomb (9) elforgatásával válassza ki a számot, amelyen a programot memorizálni kívánja.
- Ismét nyomja be a "SAVE" gombot (8):
 - ha a "SAVE" gombot 3 másodpercnél hosszabb időre nyomja be, akkor a program helyes memorizálása megtörtént és megjelenik a "YES" kiírás;
 - ha a "SAVE" gombot 3 másodpercnél rövidebb időre nyomja be, akkor a program memorizálása nem történt meg és megjelenik a "no" kiírás.

Behívási eljárás (RECALL)

Az alábbiak szerint járjon el (lásd D2 ÁBRA):

- Nyomja be a "RECALL" gombot (8) 3 másodpercig.
- A kijelzőn (10) megjelenik az "r..." és egy 1 és 9 közötti szám.
- A szabályozógomb (9) elforgatásával válassza ki a számot, amelyen a programot memorizálta és amelyet most fel akar használni.
- Ismét nyomja be a "RECALL" gombot (8):
 - ha a "RECALL" gombot 3 másodpercnél hosszabb időre nyomja be, akkor a program helyes behívása megtörtént és megjelenik a "YES" kiírás;
 - ha a "RECALL" gombot 3 másodpercnél rövidebb időre nyomja be, akkor a program behívása nem történt meg és megjelenik a "no" kiírás.

MEGJEGYZÉS:

- A "SAVE" ÉS "RECALL" GOMBOKKAL VÉGZETT MŰVELETEK FOLYAMÁN A "PRG" LED VILÁGÍT.
- EGY BEHÍVOTT PROGRAM A KEZELŐ TETSZÉSÉRE MÓDOSÍTHATÓ, DE A MÓDOSÍTOTT ÉRTÉKEKET AUTOMATIKUSAN NEM MENTI EL. HA UGYANAZON A PROGRAMON KIVÁNJA MEMORIZÁLNI AZ ÚJ ÉRTÉKEKET, AKKOR EL KELL VÉGEZNI A MEMORIZÁLÁSI ELJÁRÁST.
- A SZEMÉLYES PROGRAMOK REGISZTRÁLÁSA ÉS A HOZZÁRENDELTEK PARAMÉTEREK MEGFELELŐ MEMORIZÁLÁSA A FELHASZNÁLÓ FELADATKÖRÉBE TARTOZIK.

4.4 G.R.A. Vízűtés egység AKTIVÁLÁSI ÉS KIKAPCSOLÁSI módozata (ha van)

Kikapcsolási eljárás:

- Kapcsolja be a gépet a főkapcsoló (2-C ÁBRA) segítségével, egyidejűleg benyomva tartva a jobb gombot az elülső panelen (6e-D2 ÁBRA).
- A kijelzőn a bekapcsolási folyamat után megjelenik a "G.ra - on" felirat (gyári konfiguráció: aktivált hűtőegység).
- Forgassa el a kódoló szabályozógombját (9-D2 ÁBRA) oly módon, hogy a kijelzőn megjelenjen a "G.ra - OFF" felirat.
- Erostitse meg a választást a gomb (7-D2 ÁBRA) egyszeri benyomásával. A hűtőegység így ki lesz kapcsolva, a hegesztőgép használható G.R.A. és polarizált dugó nélkül.

 **FIGYELEM! HA A HEGESZTŐGÉPET „G.ra - OFF” ÜZEMMÓDBAN, CSATLAKOZTATOTT HŰTŐEGYSÉGGEL HASZNÁLJÁK, AKKOR A HŰTŐEGYSÉG NINCSEN TELJESEN VÉDVE AZ ÜZEMZAVAROKTÓL.**

Aktiválási eljárás:

Ismétlje meg ugyanazt a folyamatot és állítsa be a "G.ra - on" feliratot, amennyiben azt aktiválni szeretné.

MEGJ.: Ha a hegesztőgép "G.ra - on" üzemmódban van beállítva, de semmilyen hűtőegység csatlakoztatása nem valósult meg, akkor néhány másodpercnyi működés után bekapcsol a védelem a hűtőrendszer rossz működése miatt ("A. 9" felirat). Gyári beállítások: "G.ra - on".

5. ÜZEMBEHELYEZÉS

 **FIGYELEM! MINDEN EGYES ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS ELEKTROMOS BEKÖTÉSI MŰVELETET KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEVŐ ÉS A HÁLÓZATI ÁRAMFORRÁSRÓL LEVETT HEGESZTŐVEL VÉGEZZEN EL. AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉSEKET KIZÁRÓLAG SZAKEMBER VÉGEZHETI EL.**

5.1 ÖSSZESZERELÉS

Csomagolja ki a hegesztőt, szerelje össze a csomagban található különálló részeket.


5.1.1 A csipesz és a visszakötő kábel összeszerelése (E. ÁBRA)

5.1.2 Az elektródafogó csipesz és hegesztőkábel összeszerelése (F. ÁBRA)

5.2 A HEGESZTŐ ELHELYEZKEDÉSE

Jelölje ki a hegesztőgép felállításának helyét úgy, hogy ne legyenek akadályok a hűtőlevegő ki- és beáramlást lehetővé tevő nyílásoknál (ventilátoros bevezetőforgatás, ha jelen van); egyidejűleg győződjön meg arról is, hogy nem kerülnek beszállásra vezetőporzsemek, korrozív gőzök, nedvesség, stb.

Hagyjon legalább 250mm szabad területet a hegesztőgép körül.


 **FIGYELEM! A hegesztőt egy súlyának megfelelő teherbírással, sík felületre kell helyezni a felbillenés és egyéb veszélyes elmozdulások elkerülése érdekében.**


5.3 HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS

Bármilyen villamos összeköttetés létesítése előtt ellenőrizze, hogy a hegesztőgép tábláján feltüntetett értékek megfelelnek a felállítás helyén érvényes hálózati feszültség és frekvencia értékeivel.

A hegesztőgépnek csak egyetlen földelt semleges vezetékkel ellátott hálózati tápegységre szabad rákapcsolni.

A közvetett érintéssel szembeni védelem biztosításához az alábbi típusú differenciálkapcsolókat használják:

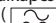- A típus () az egyfázisú gépekhez;


- B típus () a három fázisú gépekhez.

Az EN 61000-3-11 (Flicker) jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés érdekében javasoljuk a hegesztőgépnek a hálózati tápegység olyan pontjainhoz csatlakoztatását, melyek látszólagos ellenállása nem haladja meg a $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).


A hegesztőgép az IEC/EN 61000-3-12 szabvány követelményeinek megfelel.

5.3.1 Villásdugó és csatlakozó

Kösse össze a hálózati áramforrás kábelét egy megfelelő méretű normál csatlakozóval (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~), és biztosítson egy olyan hálózati csatlakozót, amely rendelkezik olvadóbiztosítékú vagy automata kapcsolóval; az erre a célra szolgáló földelővezeték a (sárga-zöld színű) földelővezetékre kell rákapcsolni. A táblázat (1. TÁB.) feltünteti a késleltetett olvadóbiztosítékokra vonatkozó amperértékeket, melyeket a hegesztő által kibocsátott legnagyobb névleges áram illetve a névleges tápfeszültség alapján választottak ki.

 **FIGYELEM! A fentiekben írt szabályok be nem tartása a gyártó által megvalósított (I. osztályú) biztonsági rendszer hatékonyságához vezet, illetve további súlyos személyi (pl. áramütés) és anyagi károk (pl. tűzveszély) kockázatával jár.**

5.4 A HEGESZTŐÁRAMKÖR ÖSSZEKÖTÉSE

 **FIGYELEM! A KÖVETKEZŐ ÖSSZEKÖTÉSEK ELVÉGZÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A HEGESZTŐ KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN ÉS A HÁLÓZATI ÁRAMFORRÁSRÓL LEVETT ÁLLAPOTBAN VAN.** AZ (1. TÁB.) táblázat felsorolja a hegesztőkábelre vonatkozó javasolt értékeket (mm²-ben) a hegesztő által kibocsátott legnagyobb áram függvényében.

5.4.1 TIG hegesztés

Fáklya csatlakozás

Kösse össze az áramhordozó kábelét az erre szolgáló gyorscsipeszbe (-) / ~. Kösse össze a hárompólusú csatlakozót (fáklya gomb) a megfelelő villamos csatlakozóhoz. Kösse össze a fáklya gázvezetékét a megfelelő csatlakozással.

Hegesztőáram visszavezető kábel csatlakoztatása

A hegesztendő darabhoz vagy ahhoz a fém munkaszaltnalhoz kell csatlakoztatni, amelyre az rá van helyezve, a lehető legközelebb az elkészítendő illesztéshez.

Ezt a kábelét a (+) jellel jelölt sarokhoz kell bekötöni (~ azon TIG gépeknél, amelyekkel lehetséges az AC-ben történő hegesztés).

Összekapcsolás gázpalackkal.

- A nyomáscsökkentőt a gázpalack szelepére kell csavarozni, közbeiktatva a szerelvényként szolgáltatott csökkentőt, Argon gáz keverék használata esetén.
- A gázbevezető csövet össze kell kapcsolni a csökkentővel és megszorítani a készlet csőbillencsét.
- A tartály szelepének megnyitása előtt meg kell lazítani a nyomáscsökkentő szabályozásának pántját.
- Nyissa ki a palackot és szabályozza be a gázmennyiséget (l/min) a felhasználás becsült adatai alapján, ld. táblázat (3. TÁBL.); a gázkiadás mennyiségének esetleges újraszabályozása a hegesztés alatt is lehetséges a nyomáscsökkentő szelep forgatásával. Ellenőrizze a csövek és csatlakozások szorításait.

FIGYELEM! A munka végeztével mindig zárja el a gázpalack szelepét.

5.4.2 MMA hegesztés

A burkolt elektródok szinte mindegyikét a generátor pozitív (+) pólusára kötjük; csak a savas burkolású elektród kerül kivételesen a negatív (-) pólusra.

A hegesztőkábel és az elektród fogó csipesz összekötése

Egy speciális kapocs, amely az elektród fedetlen részének a lezárására szolgál.

Ez a kábel a (+) jelű csipesszel kerül érintkezésbe.

A hegesztőáram kivezető kábeljének bekötése

Ezt a hegesztendő anyaghoz illetve ahhoz a fémfelülethez kell bekötöni, amelyen az áll, s a lehető legközelebb az illesztésközpontjához.

Ez a kábel a (-) jelű csipesszel kerül érintkezésbe.

Hasznos tanácsok:

- Tekerje el teljes mértékben a hegesztőkábel csatlakozóit a gyorscsatlakozókban (ha jelen vannak) a tökéletes elektromos összeköttetés garantálása érdekében; ellenkező esetben maguknak a csatlakozóknak a felmelegedése következik be, amely azok gyors károsodását és hatékonyságvesztését idézi elő.
- Használja a lehető legrövidebb hegesztőkábelt.
- Kerülje a fémtartalmú cikkek használatát, amelyek nem a megmunkálás alatt álló darab részei, a hegesztőáram kijövő kábelének helyettesítése által; ez ugyanis egyszerű veszélyes lehet a biztonságra másrészt nem kielégítő eredményekre is vezethet a hegesztés szempontjából.

6. HEGESZTÉS: A FOLYAMAT LEÍRÁSA

6.1 TIG HEGESZTÉS

A TIG hegesztés egy olyan hegesztési folyamat, mely az elektromos iv által termelt hő használja fel, s azt begyűjtja majd fenntartja egy olvadásmentes elektród (Wolfram) és egy hegesztésre váró anyag között. A Wolfram elektródot egy fáklya tartja, amely a hegesztőáramot viszi neki, illetve védi magát az elektródot és a hegesztőfűrdőt az atmoszféra hatására bekövetkező oxidációtól egy iners gáz kibocsátása által (általában Argon: Ar 99.5%) amely a kerámia porlasztófőjből áramlik ki (G. ÁBRA).

A tökéletes hegesztés érdekében a megfelelő átmérőjű elektródot a megfelelő árammal kell használni, ld. a táblázatot (3. TÁBL.).

Az elektród normális méretű kinyúlása a kerámia porlasztófőjből kb. 2-3mm, de sarokhegesztés esetén elérheti a 8 mm-t is.

A hegesztés az illesztés szegélyeinek összeolvadásával valósul meg. Vékony anyagok esetén (kb. 1 mm vastagságig) megfelelő előkészítés után nem szükséges hegesztőpálca alkalmazása. **(H. ÁBRA).**

Vastagabb anyagok esetén szükséges az alapanyaggal azonos anyagú hegesztőpálca felhasználása megfelelő átmérővel valamint a szegélyek megfelelő előkészítésével. **(I. ÁBRA).** A tökéletes hegesztés érdekében érdemes csak alaposan megtisztított, oxidáció-, olaj-, zsír- és oldószermentes anyagokat, stb. hegeszteni.

6.1.1 HF és LIFT ívgyújtás

HF ívgyújtás:

Az elektromos ív begyújtása anélkül valósul meg, hogy a wolfram elektród hozzáérne a hegesztendő darabhoz, egy magas frekvenciájú berendezés által fejlesztett szikra segítségével.

Az ilyen ívgyújtási mód esetén a wolfram nem kerül bele a hegesztőfűrdőbe, s az elektród sem használódik el, ugyanakkor könnyű indítást tesz lehetővé minden hegesztési pozícióban.

Eljárás:

Nyomja meg a fáklya nyomógombját, úgy hogy közben közelíti a darabot az elektród hegyéhez (2 - 3mm), várja meg a HF impulzusok által átvitt ív begyújtását, majd a begyújtott ívvel alakítsa ki a hegesztendő darabon egy hegesztőkeveréket, s ezzel lásson hozzá a hegesztéshez az illesztés mentén.

Ha az ív begyújtásánál gondok merülnek fel, annak ellenére, hogy megbizonyosodott a gáz jelenlétéről és jól láthatók a HF kibocsátások is, ne erőltesse hosszabb ideig, hogy az elektród a HF hatás alá kerüljön, hanem győződjön meg a felület épségéről valamint a hegy minőségéről, s azt szükség esetén hegyezze ki. A ciklus végén az áram megszűnik a beállított lefutósínen.

LIFT ívgyújtás:

Az elektródiv begyújtására a wolfram elektródnak a hegesztendő anyagtól való eltávolításával kerül sor. Az ily módon történő ívgyújtás kevesebb elektrosugárzású problémát okoz, és minimálisra szorítja a wolfram beolvadását illetve az elektród elhasználódását.

Eljárás:

Helyezze az elektród hegyét a hegesztendő darabra, enyhe nyomással. Nyomja le teljesen a fáklya nyomógombját és emelje meg néhány másodperc késéssel az elektródot 2-3mm-re, begyújtva ezáltal az ívet. A hegesztő kezdetben I_{LIFT} áramot bocsát ki, majd néhány másodperc múlva kerül csak sor a beállított hegesztőáram kibocsátására. A ciklus végén az áram megszűnik a lefutósínen.

6.1.2 TIG DC hegesztés

A TIG DC hegesztés alkalmas minden alacsony ötvözetű és magas ötvözetű szénacélokra valamint olyan nehézfémekre, mint a réz, nikkel, titánium és azok ötvözeteire.

A TIG DC elektródás hegesztésnél a (-) pólusnál általában 2%-ban tóriumtartalmú elektróda (piros színű sáv) vagy 2%-ban cériumtartalmú elektróda (szürke színű sáv) használatos.

Tengelyirányban csiszolókoronggal ki kell hegyezni a volfrámelektródat az **L ÁBRA** szerint, ügyelve arra, hogy a hegye tökéletesen koncentrikus legyen az ív elhajlásának elkerülése érdekében. Fontos a csiszolás elvégzése az elektróda hosszának irányában. Ezt a műveletet periódikusan el kell végezni az elektróda alkalmazásának és elhasználódásának függvényében, vagy amikor az esetleg beszenneződött, megrozsdásodott vagy azt nem helyesen alkalmazták. A TIG DC üzemmódban 2 ütemű (2T) és 4 ütemű (4T) működés lehetséges.

6.1.3 TIG AC hegesztés

Ez a hegesztési típus lehetővé teszi az alumínium és a magnézium fémekre hegesztését, amelyek a fémek felületén egy védő és szigetelő oxidréteget képeznek. A hegesztőáram polaritásának felcserélésével meg lehet "repezteni" az oxid felső réteget az úgynevezett "ionos szemcseszórás" mechanizmus alkalmazása útján. A feszültség a volfrámelektródon felváltva pozitív (EP) és negatív (EN). Az EP ideje alatt az oxidréteg a felületről eltávolításra kerül ("tisztítás" vagy "lemarató"), lehetővé téve a fűrdő kialakulását. Az EN ideje alatt végbemegy a darabhoz a maximális hőbevitel, lehetővé téve a hegesztést. Az AC üzemmódban a balansz paraméter változtatásának lehetősége megengedi az EP áram idejének minimálisra csökkentését, amely gyorsabb hegesztést biztosít.

Nagyobb balansz értékek gyorsabb hegesztést, mélyebb behatolást, koncentráltabb ívet, keskenyebb hegesztési fűrdőt és az elektróda korlátolt felmelegedését teszik lehetővé. Kisebb értékek a darab nagyobb tisztítását eredményezik. Túláságosan alacsony balansz érték alkalmazása az ív és a rozsdatlanított rész kiszélesedését, az elektróda túlmelegedését és ennek következtében a hegyen egy gömb kialakulását, a könnyű gyújtás és az ív irányíthatóságának romlását okozza. Túl magas balansz érték alkalmazása "piszkos" hegesztési fűrdőt és sötét olvadékokat eredményez.

A táblázat **(4. TÁBL.)** az AC hegesztésnél a paraméterek változásának hatásait foglalja össze. A TIG AC üzemmódban 2 ütemű (2T) és 4 ütemű (4T) működés lehetséges. Ezenkívül érvényesek a hegesztési eljárásra vonatkozó utasítások.

A táblázatban **(3. TÁBL.)** az alumíniumra hegesztésre vonatkozó tájékoztató adatok vannak feltüntetve; a legalkalmasabb elektróda típus a tiszta volfrámelektróda (zöld színű sáv).

6.1.4 Eljárás

- Állítsa be a hegesztőáramot a kívánt értékre a szabályozógomb segítségével; esetleg a hegesztés folyamán igazítsa a szükséges, valós hőbevitelhez.
- Nyomja be a hegesztőpisztoly gombját, megvizsgálva a gáz helyes kiáramlását a hegesztőpisztolyból; állítsa be szükség esetén az előgáz és az utógáz időt; ezeket az időket az operatív feltételek függvényében kell beállítani, különösképpen az utógáz késésnek kell olyannak lennie, hogy lehetővé tegye a hegesztés végén az elektróda és a fűrdő lehűtését anélkül, hogy kapcsolatba lépne az atmoszférával (oxidációk és szennyeződések).

2T szekvenciás TIG üzemmód:

- A hegesztőpisztoly gombjának (H.G.) teljes benyomására egy I_{START} árammal az ív meggyullad. Ezt követően az áram növekszik a KEZDETI ÁRAMFELFUTÁS funkció szerint a hegesztőáram értékének eléréséig.
- A hegesztés megszakításához engedje el a hegesztőpisztoly gombját, teret adva ezzel az áram fokozatos nullázásának (ha be van kapcsolva a VÉGES FELFUTÁSI IDŐ funkció), vagy az ív azonnali kialvásának a rákövetkező utógáz periódussal.

4T szekvenciás TIG üzemmód:

- A nyomógomb első benyomása meggyújtja az ívet egy I_{START} árammal. A nyomógomb elengedésére az áram emelkedik a KEZDŐ FELFUTÁSI IDŐ funkció szerint a hegesztőáram értékéig; ezt az értéket megtartja akkor is, ha a gomb el van engedve. Amikor ismét megnyomják a gombot, az áram lecsökken a VÉGES FELFUTÁSI IDŐ funkció szerint az I_{END} -ig. Ezutóbbi megtartja a nyomógomb elengedését, amellyel a hegesztési ciklus befejeződik és megkezdődik az utógáz periódus. Azonban ha a VÉGES FELFUTÁSI IDŐ funkció folyamán elengedik a gombot, akkor a hegesztési ciklus azonnal véget ér és megkezdődik az utógáz periódus.

4T és BI-LEVEL szekvenciás TIG üzemmód:

- A nyomógomb első benyomása meggyújtja az ívet egy I_{START} árammal. A nyomógomb elengedésére az áram emelkedik a KEZDŐ FELFUTÁSI IDŐ funkció szerint a hegesztőáram értékéig; ezt az értéket megtartja akkor is, ha a gomb el van engedve. A nyomógomb minden további benyomásánál (a benyomás és elengedés között eltelt idő rövid legyen), az áram változni fog a BI-LEVEL paraméterben beállított I_1 érték és a főáram I_2 érték között.
- A nyomógomb hosszabb ideig történő nyomvatartásánál az áram lecsökken a VÉGES FELFUTÁSI IDŐ funkció szerint az I_{END} -ig. Ezutóbbi megtartja a nyomógomb elengedését, amellyel a hegesztési ciklus befejeződik és megkezdődik az utógáz periódus. Azonban ha a VÉGES FELFUTÁSI IDŐ funkció folyamán elengedik a gombot, akkor a hegesztési ciklus azonnal véget ér és megkezdődik az utógáz periódus **(M ÁBRA)**.

6.2 MMA HEGESZTÉS

- Rendkívül fontos, hogy a felhasználó tartsa magát a gyártó által javasolt előírásokhoz az elektródok vonatkozásában a helyes pólusok illetve az optimális hegesztőáram kiválasztása során (általában ezek az előírások az elektródok csomagolásán olvashatók).
- A hegesztőáram a felhasznált elektród átmérőjének függvényében valamint a kívánt illesztés típusa szerint kerül szabályozásra; csak bemutató jelleggel jegezzük meg, hogy a különböző átmérőnysághoz a következő áramok tartoznak:

Ø Elektród (mm)	Hegesztőáram (A)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Vegye figyelembe, hogy azonos átmérőméret mellett magasabb áram értékek lesznek jellemzők vízszintes hegesztés esetén, míg függőleges illetve fejmagasság feletti hegesztésre alacsonyabb áramokat kell használni.
- A hegesztett darab műszaki jellemzőit nemcsak a választott áram erőssége, hanem további hegesztési paraméterek is meghatározzák, úgy mint az ívhosszúság, a végrehajtás sebessége és helyzete, az elektródok átmérője és minősége (a helyes megőrzés érdekében tartsa az elektródokat száraz helyen a megfelelő csomagolásban és dobozban).
- A hegesztés jellemzői a hegesztőgép ARC-FORCE értékétől (dinamikai viselkedés) is függenek. Ez a paraméter a panelen vagy 2 potenciométeres távvezérléssel beállítható.
- Vegye figyelembe azt, hogy magas ARC-FORCE értékek mélyebb behatolást biztosítanak és tipikusan bázikus elektródokkal bármilyen pozícióban lehetővé teszik a hegesztést, alacsony ARC-FORCE értékek a rutilus elektródnál tipikus fröccsenésektől mentes, finomabod ívet eredményeznek. Ezenkívül a hegesztőgép HOT START és ANTI STICK funkciókkal is van látva, amelyek könnyű indításokat és az elektróda darabra tapadásának elmaradását garantálják.

6.2.1 Eljárás

A hegesztőmaszkot az ARC ELŐTT tarava dörzsölje az elektród hegyét a hegesztendő anyagon, olyan mozdulatokat végezve, mint a gyufát gyújtana; ez az ív begyújtásának legmegfelelőbb módja.

FIGYELEM: NE ÜTÖGESSÉ az elektródot az anyaghoz; ez a burkolat megkárosítását idézheti elő, nehezebbé téve ezáltal az ív begyújtását.

Amint meggyulladt az ív, tartsa azt a hegesztendő felületől akkora távolságra, amekkora a felhasznált elektród átmérője és ezt a távolságot a lehető legpontosabban tartsa be a hegesztés végzése alatt; ne feledje, hogy az elektród haladási irányban való megdöntése kb. 20-30 fokos kell, hogy legyen.

A hegesztőhuzal végén vigye vissza az elektród végét a haladás irányával ellentétesen, a mélyedés felett a feltöltés érdekében, majd emelje ki hirtelen az elektródot az olvadékból, s így kialszik a fáklya **A (HEGESZTŐHUZAL TULAJDONSÁGAI - N. ÁBRA)**.

7. KARBANTARTÁS



FIGYELEM! A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT ELLENŐRIZNI KELL, HOGY A HEGESZTŐGÉP KI VAN E KAPCSOLVA ÉS KAPCSOLATA AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTAL MEGSZAKÍTOTT

7.1 SZOKÁSOS KARBANTARTÁS

A SZOKÁSOS KARBANTARTÁS MŰVELETEIT VÉGREHAJTATHATJA A HEGESZTŐGÉP KEZELŐJE

7.1.1 FÁKLYA KARBANTARTÁS

- Kerülje a fáklya és kábelének meleg felületekre tételét; az ugyanis a szigetelőanyagok olvadását idézné elő megakadályozván annak működését
- Meghatározott időközönként ellenőrizze a csövezetek és gázvezetékek állapotát.
- Párosítsa össze megfelelően az elektródrogzító csipeszeket és a csipesztartó befogatókmányt a kiválasztott elektród átmérőjével, a túlmelegedés illetve a nem megfelelő gázmezoszlás és helytelen működés elkerülése érdekében,
- Minden használat előtt ellenőrizze az elhasználódás mértékét és a fáklya szélső részeinek helyes összeillesztését: porlasztófej, elektród, elektródfogó csipesz, gáz diffuzor.

7.2 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

A RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS MŰVELETEIT KIZÁRÓLAG TAPASZTALT VAGY ELEKTROMECHANIKAI SZAKTERÜLETEN SZAKKÉPZETT SZEMÉLY HAJTHATJA VÉGRE, AZ IEC/EN 60974-4 MŰSZAKI SZABVÁNY BETARTÁSA MELLETT.



FIGYELEM! A HEGESZTŐGÉP PANELJEINEK ELMOZDÍTÁSA, ÉS A GÉP BELSEJÉBE VALÓ BELÉPÉST MEGELŐZŐEN ELLENŐRIZNI KELL HOGY A HEGESZTŐGÉP KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VAN E, ÉS KAPCSOLATA AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTAL MEGSZAKÍTOTT.

A feszültség alatt lévő hegesztőgépen belüli esetleges ellenőrzések súlyos áramütést okozhatnak , melyet a feszültség alatt álló alkatrészekkel való közvetlen kapcsolat eredményez, és/ vagy sérüléseket, melyek a mozgásban lévő szervekkel való közvetlen kapcsolat következtében keletkeznek.

- Időszakonként és minden esetben a használatlól és a környezet porosságától függ gyakorisággal vizsgálja át a hegesztőgép belsejét és távolítsa el az elektronikus kártyákra rárakódott port egy nagyon puha kefével vagy megfelelő oldószerrel.
- Alkalmanként ellenőrizni kell, hogy az elektromos kapcsolások jól összeszorítottak-e, valamint azt, hogy a kábelelések nem okoznak-e kárt a szigetelésben.
- Fentemlített műveletek befejezésekor a rogzítócsavarok teljes megszorításával vissza kell szerelni a hegesztőgép paneljeit.
- Maximálisan kerülni kell a nyitott hegesztőgéppel való hegesztési műveletek végrehajtását.
- A karbantartás vagy a javítás elvégzése után állítsa vissza a bekötéseket és a kábeleléseket az eredeti állapotukba, vigyázza arra, hogy azok ne érintkezzenek mozgásban lévő részekkel vagy olyan elemekkel, amelyek magas hőmérsékletre melegehetnek fel. Bilincseljen át minden vezetékét az eredeti állapotuk szerint, vigyázza arra, hogy jól elkülönítse a nagyfeszültségű primer csatlakozásokat az alacsony feszültségű szakaszcsoportoktól.
- Használja fel az összes eredeti alátétgyűrűt és csavart a burkolat visszazárásához.

8. MEGHIBÁSODÁSOK KERESÉSE

NEM KIÉLÉGŐ MŰKÖDÉS ESETÉN, MIELŐTT SZISZTEMATIKUS FELÜLVIZSGÁLTATBA KEZDENÉNK VAGY SZERVIZHEZ FORDULNÁNK, ELLENŐRIZNI KELL A KÖVETKEZŐKET:

- Azt, hogy a potenciométer által szabályozott hegesztési áram az amper beosztású skála

- szerint megfelel-e az alkalmazott elektród átmérőjének és típusának.
- Azt, hogy amikor a főkapcsoló "ON" állásban van, meggyullad-e a megfelelő lámpa, ellenkező esetben a meghibásodás oka általában az áramellátási vezetékben található (kábelek, villásdugó és/vagy csatlakozó, olvadóbiztosítékok stb.).
 - Azt, hogy nem ég-e a sárga kijelző (LED), mely a túl magas / túl alacsony feszültség, vagy rövidzárlat miatti hőszabályozási biztonsági beavatkozásra utal.
 - Meg kell győződni a nominális szakaszosság arányának ellenőrzöttségéről; hővédelmi szabályozás beavatkozása esetén meg kell várni a hegesztőgép teljes kihűlését, ellenőrizni kell a szellőző-berendezés működőképességét.
 - Ellenőrizni kell a tápvezeték feszültségét: ha az érték túlságosan magas vagy túlságosan alacsony a hegesztőgép blokkolt állapotban marad.
 - Ellenőrizni kell, hogy nincs-e rövidzárlat a hegesztőgép végződésénél: amennyiben igen, meg kell szüntetni annak okát.
 - Ellenőrizni kell a hegesztési áramkör kapcsolásainak pontosságát, különösen azt, hogy a földelési kábel fogója valóban össze van-e kapcsolva a munkadarabbal, és hogy nem ékelődtek-e kapcsolat közé szigetelő anyagok (pl. festékek).
 - Az alkalmazott védelmi gáznak megfelelő minőségűnek (Argon 99.5) és mennyiségűnek kell lennie.

1. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI LANKINIAM SUVIRINIMUI.....	113
2. ĮVADAS IR BENDRAS APRAŠYMAS	113
2.1 ĮVADAS	113
2.2 PASIRENKAMI PRIEDAI.....	114
3. TECHNINIAI DUOMENYS.....	114
3.1 DUOMENŲ LENTELĖ	114
3.2 KITI TECHNINIAI DUOMENYS	114
4. SUVIRINIMO APARATO APRAŠYMAS	114
4.1 BLOKŲ SCHEMA	114
4.2 VALDYMO ĮTAISAI, REGULIAVIMAS IR SUJUNGIMAS.....	114
4.2.1 Užpakalinis skydas (PAV. C)	114
4.2.2 Priekinis skydas D1 PAV.	114
4.2.3 Priekinis skydas D2 PAV.	115
4.3 PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠSAUKIMAS	116
4.4 Aušinimo vandeniu bloko (G.R.A.) ĮJUNGIMO ir ATJUNGIMO tvarka (jei numatytas)	116
5. INSTALIAVIMAS.....	116
5.1 PARUOŠIMAS.....	116
5.1.1 Atgalinio kabelio- gnybto surinkimas (PAV. E)	116
5.1.2 Suvirinimo kabelio- elektrodų laikiklio gnybto surinkimas (PAV. F).....	116
5.2 SUVIRINIMO APARATO PASTATYMAS	116
5.3 PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO.....	116
5.3.1 Kištukas ir lizdas.....	116
5.4 SUVIRINIMO KONTŪRO SUJUNGIMAI	116

5.4.1 TIG suvirinimas	116
5.4.2 MMA suvirinimas	116
6. SUVIRINIMAS: PROCESO APRAŠYMAS.....	116
6.1 TIG SUVIRINIMAS.....	116
6.1.1 HF ir LIFT uždegimas	116
6.1.2 TIG suvirinimas nuolatinė srove	117
6.1.3 TIG suvirinimas kintamąja srove	117
6.1.4 Procesas	117
6.2 MMA SUVIRINIMAS.....	117
6.2.1 Procesas	117
7. PRIEŽIŪRA	117
7.1 NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA	117
7.1.1 DEGKLIO PRIEŽIŪRA	117
7.2 SPECIALIOJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	117
8. GEDIMŲ PAIEŠKA.....	117

SUVIRINIMO APARATAI SU INVERTERIU TIG IR MMA SUVIRINIMUI PRAMONINIAM IR PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Pastaba: Toliau tekste bus naudojamas terminas "suvirinimo aparatas".

1. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI LANKINIAM SUVIRINIMUI

Operatorius turi būti pakankamai susipažinęs su saugiu suvirinimo aparato naudojimu ir informuotas apie riziką, susijusią su lankinio suvirinimo darbais, taip pat apie atitinkamas apsaugos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atveju. (Remtis ir standartu "EN 60974-9: Lankinio suvirinimo įrenginiai. 9 dalis: įrengimas ir naudojimas").



- Vengti tiesioginio kontakto su suvirinimo kontūru; generatoriaus tiekiami tuščios eigos įtampa tam tikromis sąlygomis gali būti pavojinga.
- Suvirinimo laidų sujungimas, patikrinimo ir remonto darbai turi būti atliekami išjungus suvirinimo aparatą ir jį atjungus nuo maitinimo tinklo.
- Išjungti suvirinimo aparatą ir atjungti nuo maitinimo tinklo prieš keičiant nusidėvėjusias degiklio dalis.
- Elektros instaliacija turi būti atliekama laikantis galiojančių darbo saugos reikalavimų ir įstatymų.
- Suvirinimo aparatas turi būti prijungtas prie maitinimo sistemos tik neutraliu laidu su žeminiu.
- Įsitikinti, kad kištukas yra taisyklingai įkištas į žemintą lizdą.
- Nenaudoti suvirinimo aparato drėgnose arba šlapiose vietose ar lyjant lietui.
- Nenaudoti laidų su pažeista izoliacija arba blogu kontaktu sujungimo vietoje.



- Nevirinti ant taros, indų arba vamzdžių, kuriuose yra, arba buvo laikomi degūs skysčiai arba dujos.
- Vengti atlikti darbus ant medžiagų, kurios buvo valytos chloruotais tirpikliais, taip pat nedirbti netoliese minėtų medžiagų.
- Neatlikti suvirinimo darbų ant indų, kuriuose yra aukštas slėgis.
- Pašalinti iš darbo vietos visas degias medžiagas (pavyzdžiui, medieną, popierių, skudurus, ir t. t.).
- Užtikrinti tinkamą ventilaciją arba naudoti įrangą, skirtą suvirinimo metu šalia lanko susidarantiems dūmams pašalinti; būtina sistemingai vertinti suvirinimo dūmų kiekio limitus, priklausomai nuo dūmų sudėties, koncentracijos ir jų išsilaikymo trukmės.
- Laikyti balioną atokiau nuo šilumos šaltinių, tame tarpe ir saulės spindulių (jei naudotas).



- Pritaikyti tinkamą elektros izoliaciją degiklio, apdirbamo gaminio bei kitų galimų žemintų metalinių detalių, esančių darbo priegose (pasiekiamų), atpvilgiu. Tai paprastai pasiekama dėvint šiam darbui skirtas apsaugines pirštines, avalynę, galvos apdangalą ir kitą darbinę aprangą, bei naudojant izoliacines plokštes ar specialius paklotus.
- Visada apsaugoti akis specialiais filtrais, atitinkančiais UNI EN 169 arba UNI EN 379 standartus, jie turi būti įmontuoti UNI EN 175 standartą atitinkančiose kaukėse arba šalmuose.
- Dėvėti specialią nedegią apsauginę aprangą (atitinkančią standarto UNI EN 11611 reikalavimus) bei suvirintojo pirštines (atitinkančias standarto UNI EN 12477 reikalavimus), tokiu būdu bus išvengiama ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių, kuriuos sąlygoja lankas, poveikio epidermiui; apsauga turi būti išplėsta neatspindinčių ekranų arba užuolaidų pagalba ir kitiems asmenims, kurie yra lanko priegose.
- Triukšmingumas: Jeigu dėl ypatingai intensyvių suvirinimo operacijų pasireiškia lygus arba didesnis nei 85 dB(A) poveikio darbo vietoje lygis (LEPD), būtina naudoti atitinkamas individualios saugos priemones (1 lent.).



ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI GALI BŪTI PAVOJINGI

Elektros srovė, tekanti bet koku laidininku, sukuria lokalizuotą elektrinį ir magnetinį lauką (EML). Suvirinimo srovė sukuria elektromagnetinį lauką (EML) aplink suvirinimo

grandinę ir patį suvirinimo aparatą.

Elektromagnetiniai laukai gali trikdyti kai kuriuos medicininius įrenginius (pvz., širdies stimuliatorius, kvėpavimo įrangą, metalinius protezus ir t.t.).

Šios medicininės įrangos naudotojams turi būti pritaikytos atitinkamos apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, uždrausti šių asmenų patekimą į suvirinimo aparato naudojimo sritį arba atlikti individualų suvirintojo rizikos įvertinimą.

Šis suvirinimo aparatas atitinka standartinius techninius reikalavimus gaminiui, skirtam naudoti pramoninėje aplinkoje profesionaliems tikslams. Namų aplinkoje nėra užtikrinama atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio žmogui ribojimo kriterijams.

Siekiant minimaliai sumažinti suvirinimo grandinės sukurtų elektromagnetinių laukų (EML) poveikį, visi naudotojai privalo laikytis žemiau išvardytų taisyklių:

- suartinti tarpusavyje suvirinimo kabelius. Jei įmanoma, juos sutvirtinti lipnia juosta;
- galvą ir kūno pagrindą išlaikyti kaip galima toliau nuo suvirinimo grandinės;
- niekada nevynioti suvirinimo laidų aplink metalinius daiktus arba savo kūną;
- neatlikti suvirinimo darbų, jei kūnas yra suvirinimo grandinėje;
- abu suvirinimo kabelius laikyti toje pačioje kūno pusėje;
- suvirinimo srovės atgalinį kabelį sujungti su norimu suvirinti gaminiu kaip galima arčiau prie atliekamos suilės;
- nevykdyti suvirinimo darbų prie suvirinimo aparato;
- visi naudotojai privalo laikytis minimalių nustatytų atstumų, kaip nurodyta EML duomenų lape;
- atstumas nuo EML šaltinio taške, už kurio poveikis yra mažesnis nei 20% mažiausios leistinos vertės: $d = 65 \text{ cm}$.



- A klasės įranga:

Šis suvirinimo aparatas atitinka visus techninių standartų reikalavimus, keliamus produktams, skirtiems išskirtinai profesionaliam naudojimui ir darbui pramoninėje aplinkoje. Negarantuojamas elektromagnetinis suderinamumas buitinėse patalpose arba vietose, kur įranga yra tiesiogiai prijungta prie žemos įtampos maitinimo tinklo, skirta buitiniams reikmėms.



PAPILDOMOS ATSARGOMŲ PRIEMONĖS

SUVIRINIMO OPERACIJOS:

- Aplinkoje su padidinta elektros smūgio rizika;
- Uždarose patalpose;
- Esant degioms ar sprogstamoms medžiagoms.

TURI BŪTI iš anksto įvertintos "Ilgaijoji specialisto" ir visada atliekamos dalyvaujant kitiems asmenims, pasirengusiems intervencijai avarijos atveju.

PRIVALOMA pritaikyti technines apsaugos priemones, aprašytas standarto "EN 60974-9: Lankinio suvirinimo įrenginiai. 9 dalis: įrengimas ir naudojimas" 7.10; A.8; A.10 skyriuose.

TURI BŪTI draudžiama atlikti suvirinimo darbus, jei operatorius yra pakeltas aukščiau žemės, išskyrus atvejus, kai naudojamos apsauginės pakylos.

ĮTAMPA TARP ELEKTRODŲ LAIKIKLIŲ ARBA DEGKLIŲ: virinant vieną gaminį keliais suvirinimo aparatais arba su kelis gaminius, sujungtus elektra, tarp skirtingų elektrodų laikiklių arba degiklių gali susidaryti pavojinga tuščios eigos įtampų suma, kurios dydis gali du kartus viršyti leistinas ribas.

Reikia, kad patyręs koordiniatorius atliktų instrumentinį matavimą, siekdamas nustatyti, ar yra pavojus ir ar galima pritaikyti tinkamas apsaugos priemones, kaip nurodoma standarto "EN 60974-9: Lankinio suvirinimo įrenginiai. 9 dalis: įrengimas ir naudojimas" 7.9 skyriuje.



KITI PAVOJAI

- NAUDOJIMAS NE PAGAL PASKIRTĮ: pavojinga naudoti suvirinimo aparatą bet kokiems kitiems darbams, kitiems nei pagal numatytą paskirtį, pavyzdžiui, vandentiekio vamzdžių atitirpdymas).

2. ĮVADAS IR BENDRAS APRAŠYMAS

2.1 ĮVADAS

Šis suvirinimo aparatas yra srovės šaltinis lankiniam suvirinimui, sukuriant specialiai TIG (DC) (AC/DC) suvirinimui su HF arba LIFT uždegimu ir MMA suvirinimui glaistytais elektrodais (rutilio, rūgštinio, bazinio glaisto).

Specifinės šio suvirinimo aparato (INVERTER) ypatybės yra ypatingas greitis ir reguliavimo tikslumas, visa tai leidžia pasiekti nepriekaištingą suvirinimo kokybę.

Reguliavimas "inverter" sistema maitinimo linijos pradžioje (pirminio) tuo pačiu nulemia esminį tiek transformatoriaus, tiek reaktyviosios išlyginimo varžos apimties sumažėjimą, ir leidžia realizuoti ypatingai nedidelių gabaritų ir svorio suvirinimo aparatą, pasižymintį

tokiomis savybėmis kaip lengvas valdymas ir transportabilumas.

2.2 PASIRENKAMI PRIEDAI


- Rinkinys MMA suvirinimui.
- Rinkinys TIG suvirinimui.
- Adapteris Argono balionui.
- Slėgio reduktorius.
- TIG degiklis.
- Užsıtamsinanti kaukė: su pastoviu arba reguliuojamu filtru.
- Atgalinis suvirinimo srovės kabelis su žemimo gnybtu.
- Rankinis nuotolinis valdymas 1 potenciometru.
- Rankinis nuotolinis valdymas 2 potenciometrais.
- Nuotolinis valdymas pedalu.
- Antvamzdis dujų ir dujų vamzdis prijungimui prie argono dujų baliono.

3. TECHNINIAI DUOMENYS

3.1 DUOMENŲ LENTELĖ

Svarbiausi duomenys, susiję su suvirinimo aparato naudojimu ir darbu, yra pateikti duomenų lentelėje su šiomis reikšmėmis:

Pav. A

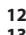- 1- Įrenginių, skirtų lankiniam suvirinimui, saugumo ir konstravimo EUROPOS standartas.
- 2- Gamintojo pavadinimas ir adresas.
- 3- Modelio pavadinimas.
- 4- Vidinės suvirinimo aparato struktūros simbolis.
- 5- Numatyto suvirinimo proceso simbolis.
- 6- Simbolis **S**: nurodo, kad gali būti vykdomos suvirinimo operacijos aplinkoje, kurioje yra padidinta elektros smūgio rizika (pavyzdžiui, labai arti didelių metalo masių).
- 7- Maitinimo linijos simbolis:
 - 1~: vienfazė kintamoji įtampa;
 - 3~: trifazė kintamoji įtampa.
- 8- Dangos apsaugos laipsnis.
- 9- Maitinimo linijos techniniai duomenys:
 - U_i : Kintamoji įtampa ir suvirinimo aparato maitinimo dažnis (leidžiamos ribos $\pm 10\%$);
 - I_{max} : Maksimali srovė naudojama iš linijos.
 - I_{eff} : Efektyvi maitinimo srovė.
- 10- Suvirinimo kontūro parametrai:
 - U_0 : maksimali tuščios eigos įtampa (atviras suvirinimo kontūras).
 - I_0/U_0 : Srovė ir atitinkama normalizuota įtampa, kurias gali tiekti suvirinimo aparatas suvirinimo proceso metu.
 - **X**: Apkrovimo ciklas: nurodo laiko tarpą, kurio metu suvirinimo aparatas gali tiekti atitinkamą srovę (tas pats stulpelis). Jis išreiškiamas %, remiantis 10 minučių ciklui (pavyzdžiui, 60% = 6 minučių darbo, 4 minučių pertrauka; ir taip toliau). Tuo atveju, kai naudojimo koeficientai (duomenų lentelėje nurodomi 40°C aplinkoje) yra viršijami, suveiks šilumos saugiklis (suvirinimo aparatas lieka budinčiame režime pakol jos temperatūra nepasiekia leidžiamos ribos).
 - **A/V-A/V**: Parodo suvirinimo srovės reguliavimo ribas (minimali - maksimali) prie atitinkamos lanko įtampas.
- 11- Gamintojo serijinis numeris suvirinimo aparato identifikacijai (būtinai atliekant techninį remontą, užsakant atsargines dalis, nustatant produkto kilmę).
- 12- : Uždelsto veikimo lydžių saugiklių dydis, numatytas linijos apsaugai.
- 13- Simboliai, susiję su saugos normomis, kurių reikšmės pateikiamos 1 skyriuje "Bendri saugumo reikalavimai lankiniam suvirinimui".

Pastaba: Aukščiau pateiktas duomenų lentelės pavyzdys yra skirtas tik simbolių ir skaičių reikšmių paaiškinimui; tikslūs jūsų turimo suvirinimo aparato techninių duomenų dydžiai turi būti pateikti duomenų lentelėje ant pačio suvirinimo aparato.

3.2 KITI TECHNINIAI DUOMENYS

- **SUVIRINIMO APARATAS:** žiūrėti 1 lentelę (LENT. 1).
 - **DEGIKLIS:** žiūrėti 2 lentelę (LENT. 2).
- Suvirinimo aparato svoris nurodytas 1 lentelėje (LENT. 1).

4. SUVIRINIMO APARATO APRAŠYMAS

4.1 BLOKŲ SCHEMA

Suvirinimo aparatas susideda iš galios modulių, realizuotų ant specialių spausdintinių schemų, optimizuotų maksimalaus patikimumo užtikrinimui ir nereikalujančių ypatingos priežiūros.

Sis suvirinimo aparatas yra valdomas mikroprocesoriaus pagalba, kuris leidžia nustatyti daug skirtingų parametru, tokiu būdu galimas optimalus suvirinimas prie bet kokių sąlygų ir dirbam su įvairiomis medžiagomis. Tačiau norint pilnai išnaudoti suvirinimo aparato ypatingas savybes, yra labai svarbu susipažinti su jo veikimo galimybėmis.

Aprašymas (PAV. B)

- 1- **Įėjimas į vienfazę maitinimo liniją, lygintuvų grupė ir išlyginimo kondensatoriai.**
- 2- **Tranzistorinis perjungimo šuntas (IGBT);** komutuoja išlygintą linijos įtampą į kintamąją aukštų dažnių įtampą ir reguliuoja maitinimo tiekimą pagal reikiamą suvirinimo srovę/įtampą.
- 3- **Aukštų dažnių transformatorius:** pirminės apvijos yra maitinamos konvertuota įtampa iš 2 bloko; jo funkcija yra adaptuoti įtampą ir srovę lankinio suvirinimo procesui būtinoms dydžiams ir tuo pačiu galvaniškai izoliuoti suvirinimo kontūrą nuo maitinimo linijos.
- 4- **Antrinis išlyginimo šuntas su induktyviniu išlyginimu:** komutuoja kintamąją įtampą / srovę, tiekiamą antrinių apvijų, į nuolatinę labai žemo pulsavimo srovę / įtampą.
- 5- **Tranzistorinis perjungimo šuntas (IGBT);** transformuoja antrinę išėjimo srovę iš nuolatinės į kintamąją suvirinimo darbams TIG režime kintamąją srovę (jei jie yra).
- 6- **Kontrolės ir reguliavimo elektronika;** kiekvienu momentu kontroliuoja suvirinimo srovės dydį ir jį palygina su operatoriaus nustatyta verte; moduliuoja IGBT reguliavimo prietaisų komandas.
- 7- **Suvirinimo aparato veikimo valdymo logika:** nustato suvirinimo ciklus, valdo pavaras, kontroliuoja apsaugos sistemas.
- 8- **Parametru ir veikimo režimų nustatymo ir parodymo skydas.**
- 9- **Aukšto dažnio žadinimo generatorius** (jei jie yra)
- 10- **Apsauginių dujų elektrinė sklendė.**
- 11- **Suvirinimo aparato aušinimo ventiliatorius.**
- 12- **Nuotolinis reguliavimas.**

4.2 VALDYMO ĮTAISAI, REGULIAVIMAS IR SUJUNGIMAS

4.2.1 Užpakalinis skydas (PAV. C)

- 1- Maitinimo laidas (2P + PE) (1~) arba (3P + PE) (3~).
- 2- Pagrindinis jungiklis O/OFF - I/ON.
- 3- Antvamzdis dujų vamzdžio prijungimui (slėgio adapteris balionas suvirinimo aparatas).
- 4- Jungtis nuotoliniam valdymui:
 - Specialios 14 polių jungties, esančios užpakalinėje dalyje, pagalba, prie suvirinimo aparato galima prijungti įvairių tipų distancinį valdymą. Kiekvienas įtaisas yra atpažįstamas automatiškai ir leidžia reguliuoti tokius parametrus:
 - **Distancinis valdymas potenciometru:** sukant potenciometro rankenėlę, pagrindinė srovė kinta nuo minimalaus iki absoliučiai maksimalaus dydžio. Pagrindinės srovės reguliavimas yra vykdomas tik

 
distanciniu valdymu.

- **Distancinis valdymas pedalu:** srovės dydis yra nustatomas pagal pedalo poziciją (nuo minimalaus iki maksimalaus dydžio, nustatyto pagrindiniame potenciometre). TIG 2 GREIČIŲ režime pedalo paspaudimas veikia įrengimą kaip starto komanda vietoj degiklio mygtuko.
- **Nuotolinis valdymas dviem potenciometrais:** pirmasis potenciometras reguliuoja pagrindinę srovę. Antrasis potenciometras reguliuoja kitą parametru, kuris priklauso nuo aktyvaus suvirinimo režimo. Pasukant šį potenciometru parodomas parametras, kuris keičiasi (kuris nėra valdomas nuo skydo rankenėle). Antrojo potenciometro režimė yra: ARC FORCE je dirbama MMA režime ir GALINĖ RAMPA je dirbama TIG režime.
- **TIG degiklio valdiklis su potenciometru (jei numatytas):** TIG valdiklis leidžia reguliuoti srovę degiklio su potenciometru pagalba.

4.2.2 Priekinis skydas D1 PAV.

- 1- Teigiamas paviršinis lizdas (+) suvirinimo kabelio prijungimui.
- 2- Neigiamas paviršinis lizdas (-) suvirinimo kabelio prijungimui.
- 3- Jungtis degiklio jungiklio laido prijungimui.
- 4- Jungtis TIG degiklio dujų vamzdžio prijungimui.
- 5- Valdymo skydas.
- 6- Suvirinimo režimų pasirinkimo mygtukai:

6a NUOTOLINIS VALDYMAS




Leidžia perduoti suvirinimo parametru valdymą nuotolinio valdymo įtaisams.

6b MMA-TIG LIFT



Darbo režimas: suvirinimas glaistytais elektrodais (MMA), bei TIG suvirinimas su kontaktiniu lanko uždegimu (TIG LIFT).

7- Nustatomų parametru pasirinkimo mygtukas.


Mygtukas  parenka rankenėlę Encoder reguliuojamą parametru (8);

dydį ir matavimo vienetus atitinkamai parodo ekranai (10) ir signalinės lemputės (9). **ĮSIDĖMĖTI:** Parametru nustatymas yra laisvas. Be abejo egzistuoja įvairios vertių kombinacijos, kurios neturi jokios praktiškos reikšmės suvirinimui; tokiu atveju suvirinimo aparatas gali veikti netaisyklingai.

ĮSIDĖMĖTI: VISŲ GAMINTOJO PARAMETRU PAKARTOTINIS NUSTATYMAS (RESET)


Paspaudus mygtuką (7) jungimo metu pateikiamos visų suvirinimo parametru default vertės.

7a HOT START

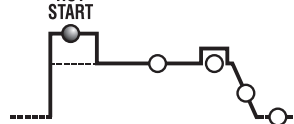


MMA režime reiškia pradinį srovės perviršį "HOT START" (reguliavimas 0÷100), ekrane rodomas procentinis padidėjimas pasirinktos suvirinimo srovės dydžio atžvilgiu. Šis reguliavimas pagerina startą.

 7b PAGRINDINĖ SROVĖ (I₂)




TIG, MMA režimuose reiškia suvirinimo srovę, išmatuojamą amperais.

7c ARC-FORCE

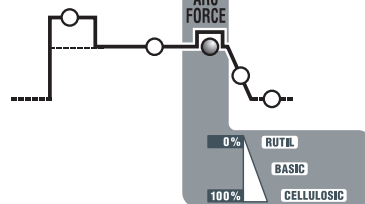


MMA režime reiškia dinaminį srovės perviršį "ARC-FORCE" (reguliavimas 0÷100%), ekrane rodomas procentinis padidėjimas iš anksto parinktos suvirinimo srovės dydžio atžvilgiu. Šis reguliavimas pagerina suvirinimo takumą, padeda išvengti elektrodo prisiklijavimo prie virinamo gamtinio ir leidžia įvairių rūšių elektrodų naudojimui.

 7d GALINĖ RAMPA (t_g)



TIG režime reiškia galinės rampos laiką (reguliavimas 0.1÷10 s); padeda išvengti suvirinimo srovės galinio kraterio (nuo I₂ iki 0).

 7e POSTGAS



TIG režime reiškia postgas laiką sekundėmis (reguliavimas OFF, 0.1÷10 s); apsaugo elektrodą ir lydymosi vonelę nuo oksidacijos.

- 8- Encoder rankenėlę mygtuku (7) pasirinkamų suvirinimo parametru nustatymui.
- 9- Raudona signalinė lemputė, matavimo vieneto parodymas.
- 10- Raidinis skaitmeninis displejus.
- 11- **AVARINIS SITUACIJOS signalinė lemputė (aparatas yra užblokuotas).** Pašalinus avarinės situacijos priežastį, suvirinimo aparato darbas atnaujinamas automatiškai. Signaliniai pranešimai, pasirodantys ekrane (10):
 - "A. 1": pirminio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
 - "A. 2": antrinio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
 - "A. 3": įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg aukštos įtampas, įsijungimas.
 - "A. 4": įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg žemos įtampas, įsijungimas.
 - "A. 5": įtaiso, apsaugančio nuo pernelyg aukštos pirminės temperatūros, įsijungimas.

- "A. 6" : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos fazės trūkumo, įsijungimas.
- "A. 7" : pernelyg didelės dulkių sankaupos suvirinimo aparato viduje, darbas vėl atnaujinamas tokiu būdu:
 - suvirinimo aparato vidus yra išvalomas;
 - paspaudžiamas atitinkamas mygtukas ant valdymo skydo ekrane.
- "A. 8" : Pagalbinė įtampa peržengia leistinas ribas. Įjungus suvirinimo aparatą, keletą sekundžių gali matytis užrašas "OFF".

ĮSIDĖMĖTI: PAVOJAUS SIGNALŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠŠAUKIMAS

Su kiekvienu pavojaus signalu yra išsaugomi aparato nustatymai. 10 paskutiniu pavojaus signalu galima vėl išsaukti tokiu būdu: Keletą sekundžių spausiti mygtuką (6a) "NUOTOLINIS VALDYMAS". Ekrane atsiranda užrašas "AY.X", kur "Y" parodo pavojaus signalo numerį (A0 yra pats vėliausias, A9 ankstesnis), o "X" parodo užregistruoto pavojaus signalo rūšį (nuo 1 iki 8, žiūrėti AY.1 ... AY.8).

12- Žalia signalinė lemputė, į aparatą tiekama srovė.

4.2.3 Priekinis skydas D2 PAV.

- 1- Teigiamas paviršinis lizdas (+) suvirinimo kabelio prijungimui.
- 2- Neigiamas paviršinis lizdas (-) suvirinimo kabelio prijungimui.
- 3- Jungtis TIG degiklio jungtiklo kabelio (D2-a PAV.) ir TIG valdiklio (D2-b PAV.) prijungimui.
- 4- Jungtis TIG degiklio dujų vamzdžio prijungimui.
- 5- Valdymo skydas.
- 6- Suvirinimo režimų pasirinkimo mygtukai:

6a NUOTOLINIS VALDYMAS



 
Leidžia perduoti suvirinimo parametų valdymą nuotolinio valdymo įtaisams.

6b TIG - MMA



Darbo režimas: suvirinimas glaistytais elektrodais (MMA), TIG suvirinimas su aukšto dažnio lanko uždegimu (TIG HF) ir TIG suvirinimas su kontaktiniu lanko uždegimu (TIG LIFT).

6c AC/DC



TIG režime leidžia pasirinkti suvirinimą nuolatine srove (DC) arba suvirinimą kintamąja srove (AC) (ši funkcija yra galima tik AC/DC modeliuose).

6d 2T - 4T - SPOT



TIG režime leidžia pasirinkti tarp valdymo 2 taktais, 4 taktais arba taškinio suvirinimo valdymo laiko žymekliu (SPOT)

6e PULSE - PULSE EASY - BI-LEVEL



TIG režime leidžia pasirinkti pulsuojantį, pulsuojantį numatytąjį arba bi-level suvirinimo procesą. Būseną, kai signalinės lemputės nedega, atitinka standartinį suvirinimo procesą.

7- Nustatomų parametų pasirinkimo mygtukas.

 
Mygtukas parenka rankenėle Encoder reguliuojamą parametą (9);

dydį ir matavimo vienetus atitinkamai parodo ekranai (10) ir signalinės lemputės (11). **ĮSIDĖMĖTI:** Parametų nustatymas yra laisvas. Be abejo egzistuoja įvairios verčių kombinacijos, kurios neturi jokios praktiškos reikšmės suvirinimui; tokiu atveju suvirinimo aparatas gali veikti netaisyklingai.

ĮSIDĖMĖTI: VISŲ GAMINTOJO PARAMETRŲ PAKARTOTINIS NUSTATYMAS (RESET)


Tuo pačiu metu paspaudus mygtukus (8) įsijungimo metu, vėl atstatomos visų suvirinimo parametų numatytosios (default) vertės.

7a PRE-GAS



TIG/HF režime reiškia PRE-GAS laiką sekundėmis (reguliuojamas OFF, 0.1÷10 s). Pagerina suvirinimo startą.

 
7b PRADINĖ SROVĖ (I_{START})



TIG 2 taktų ir SPOT režime parodo pradinę srovę I_S, išlaikytą nustatytą laiką laikant paspaudus degiklio jungiklį (reguliuojamas amperais).

4 taktų TIG režime reiškia pradinę srovę I_S, kuri yra išlaikoma visą laiką, kai yra laikomas paspaustas degiklio jungtukas (reguliuojamas amperais). MMA režime reiškia dinaminį srovės perviršį "HOT START" (reguliuojamas 0÷100%). Ekrane rodomas procentinis padidėjimas iš anksto pasirinktos suvirinimo srovės dydžio atžvilgiu. Šis reguliavimas pagerina suvirinimo takumą.

 
7c PRADINĖ RAMPA (t_{START})



TIG režime parodo srovės pradinės rampos laiką (nuo I_S iki I₂) (reguliuojamas 0.1÷10 s). OFF padėtyje rampos nėra.

Parametrai I_{START} ir t_{START} gali būti naudojami ir nuotolinio valdymo pedalu, tačiau reguliavimas turi būti atliekamas prieš įjungiant patį valdymo įtaisą.

 
7d PAGRINDINĖ SROVĖ (I₂)



TIG AC/DC, MMA režimuose reiškia išėjimo srovę I₂. Režime PULSATO BI-LEVEL yra

aukščiausio lygio srovė (maksimali). Šis parametras yra matuojamas amperais.

 7e PAGRINDINĖ SROVĖ - ARC



FORCE

4 taktų režime TIG BI-LEVEL ir PULSATO, I₁ reiškia srovės dydį, kuris suvirinimo metu gali būti kaitaliojamas su pagrindinės srovės I₂ verte. Šis parametras yra matuojamas amperais.

MMA režime reiškia dinaminį srovės perviršį "ARC-FORCE" (reguliuojamas 0÷100%), ekrane rodomas procentinis padidėjimas iš anksto parinktos suvirinimo srovės dydžio atžvilgiu. Šis reguliavimas pagerina suvirinimo takumą ir padeda išvengti elektrodo prisiklijavimo prie virinamo gaminio.

7f DAŽNIS



Režime TIG PULSATO reiškia pulsavimo dažnį. Modeliuose AC/DC režime TIG AC (pulsavimas išjungtas) reiškia suvirinimo srovės dažnį.

7g BALANCE



 
TIG PULSAVIMO režime nurodo santykį (procentais) tarp laiko, kurio metu srovė yra aukščiausiam lygyje (pagrindinė suvirinimo srovė) ir viso pulsavimo periodo. Be to, modeliams AC/DC TIG AC režime (kai pulsavimas yra išjungtas), šis parametras išreiškia santykį tarp laiko su teigiama srove bei laiko su neigiama srove: jei parametro reikšmė yra neigiama, išgaunamas geresnis apšilimas ir įsiskverbimas į apdirbamą gaminį, tuo tarpu jei parametro reikšmė yra teigiama, išgaunamas svaresnis paviršius ir geresnis elektrodo apšilimas, o jei parametro reikšmė yra nulinė, išgaunamas balansas tarp neigiamos ir teigiamos srovės AC dažnio periode. (4 LENT.).

7h SPOT LAIKAS




TIG (SPOT) režime reiškia suvirinimo trukmę (reguliuojamas 0.1÷10 s).

7k GALINĖ RAMPA (t_{END})



TIG režime parodo srovės galinės rampos laiką (nuo I₂ iki I₁) (reguliuojamas 0.1÷10 s). OFF padėtyje rampos nėra.

 
7l GALINĖ SROVĖ (I_{END})



2 taktų TIG režime reiškia galinę srovę I_E, tik jeigu GALINĖS RAMPOS (7k) nustatytas dydis yra mažesnis už nulį (>0.1 s).


4 taktų TIG režime reiškia galinę srovę I_E, kuri yra išlaikoma visą laiką, kai yra laikomas paspaustas degiklio jungtukas. Dydžiai yra išreikšti amperais.

 7m POSTGAS



TIG režime reiškia POSTGAS laiką sekundėmis (reguliuojamas OFF, 0.1÷10 s); apsaugo elektrodą ir lydymosi vonelę nuo oksidacijos.

 7n PIRMINIS ELEKTRODO PAŠILDYMAS



TIG AC režime parodo sandaugos srovė * volframo elektrodo pirminio pašildymo laikas susidariusi elektros lankui vertę.

8- JOB



Mygtukai "RECALL" ir "SAVE", skirti personalizuotų programų išsaugojimui ir iššaukimui.

9- Encoder rankenėlė mygtuku (7) pasirinkamų suvirinimo parametų nustatymui.

10- Raudinis skaitmeninis displejus.

11- Raudona signalinė lemputė, matavimo vieneto parodymas.

12- Žalia signalinė lemputė, į aparatą tiekama srovė.

13- AVARINĖS SITUACIJOS signalinė lemputė (aparatas yra užblokuotas).

Pašalinus avarinės situacijos priežastį, suvirinimo aparato darbas atnaujinamas automatiškai.

Signaliniai pranešimai, pasirodantys ekrane (10):

- "A. 1" : pirminio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
- "A. 2" : antrinio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
- "A. 3" : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg aukštos įtampos, įsijungimas.
- "A. 4" : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg žemos įtampos, įsijungimas.
- "A. 5" : įtaiso, apsaugančio nuo pernelyg aukštos pirminės temperatūros, įsijungimas.
- "A. 6" : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos fazės trūkumo, įsijungimas.
- "A. 7" : pernelyg didelės dulkių sankaupos suvirinimo aparato viduje, darbas vėl atnaujinamas tokiu būdu:
 - suvirinimo aparato vidus yra išvalomas;
 - paspaudžiamas atitinkamas mygtukas ant valdymo skydo ekrane.

- "A. 8" : Pagalbinė įtampa peržengia leistinas ribas.
- "A. 9" : Saugiklio įsijungimas dėl nepakankamo slėgio degiklio aušinimo vandeniui grandinėje. Darbo atsinajūnimas nėra automatiškas. Įsijungus suvirinimo aparatą, keletą sekundžių gali matytis užrašas "OFF".

ĮSIDĖMĖTI: PAVOJAUS SIGNALŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠŠAUKIMAS

Su kiekvienu pavojaus signalu yra išsaugomi aparato nustatymai. 10 paskutinių pavojaus signalų galima vėl išsaugoti tokiu būdu: Keletą sekundžių spauskite mygtuką (6a) "NUOTOLINIS VALDYMAS". Ekrane atsiranda užrašas "AY.X", kur "Y" parodo pavojaus signalo numerį (A0 yra pats vėliausias, A9 ankstesnis), o "X" parodo užregistruoto pavojaus signalo rūšį (nuo 1 iki 9, žiūrėti AY.1 ... AY.9).

4.3 PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠŠAUKIMAS

Įžanginė dalis

Suvirinimo aparatas leidžia išsaugoti (SAVE) personalizuotas darbo programas, susijusias su atitinkamai suvirinimui tinkamų parametru rinkiniu. Kiekviena personalizuota programa gali būti išsaugoma (RECALL) bet kuriuo metu, tokiu būdu suvirinimo aparato vartotojas gali naudotis praeityje optimizuoto specifinio darbo duomenimis. Suvirinimo aparatas gali išsaugoti 9 personalizuotas programas.

Išsaugojimo procedūra (SAVE)

Optimaliai suregulavus suvirinimo aparatą tam tikram suvirinimo tipui, sekite tokią procedūrą (D2 PAV.):

- 3 sekundes spauskite mygtuką (8) "SAVE".
- Ekrane (10) atsiranda užrašas "S_" ir skaičius nuo 1 iki 9 imtinai.
- Sukant rankenėlę (9) pasirinkti skaitmenį, kuriuo išsaugoti programą.
- Vėl paspausti mygtuką (8) "SAVE":
 - jei mygtukas "SAVE" yra laikomas paspaustas ilgiau nei 3 sekundes, programa yra išsaugota taisyklingai ir atsiranda užrašas "YES";
 - jei mygtukas "SAVE" yra laikomas paspaustas trumpiau nei 3 sekundes, programa nėra išsaugota ir atsiranda užrašas "no";

Iššaukimo procedūra (RECALL)

Atlikti tokius veiksmus (žiūrėti D2 PAV.):

- 3 sekundes laikyti paspaudus mygtuką (8) "RECALL".
- Ekrane (10) atsiranda užrašas "r_" ir skaičius nuo 1 iki 9 imtinai.
- Sukant rankenėlę (9) pasirinkti skaitmenį, kuriuo buvo išsaugota programa, kurią norima dabar naudoti.
- Vėl paspausti mygtuką (8) "RECALL":
 - jei mygtukas "RECALL" yra laikomas paspaustas ilgiau nei 3 sekundes, programa yra išsaugota taisyklingai ir atsiranda užrašas "YES";
 - jei mygtukas "RECALL" yra laikomas paspaustas trumpiau nei 3 sekundes, programa nebuvo išsaugota ir atsiranda užrašas "no";

PASTABOS:

- OPERACIJŲ SU MYGTUKU "SAVE" IR "RECALL" METU DEGA SIGNALINĖ LEMPUTĖ "PRG".
- IŠŠAUKTA PROGRAMA GALI BŪTI KEIČIAMA OPERATORIAUS NUOŽIŪRA, TAČIAU PAKEISTI DYDŽIAI NĖRA IŠSAUGOMI AUTOMATIŠKAI. NORINT IŠSAUGOTI NAUJAS VERTES TOJE PAČIOJE PROGRAMOJE, BŪTINA ATLIKI IŠSAUGOJIMO PROCEDŪRĄ.
- PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS IR ATITINKAMAS SU JAIS SUSIJUSIŲ PARAMETRŲ ARCHYVAVIMAS YRA VARTOTOJO ŽINIOJE.

4.4 Aušinimo vandeniui bloko (G.R.A.) ĮJUNGIMO IR ATJUNGIMO tvarka (jei numatytas) Atjungimo procedūra:

- Įjungti aparatą pagrindinio jungiklio pagalba (2- C PAV.) laikant tuo pačiu metu paspaudus priekinio skydo dešinį mygtuką (6e-D2 PAV.).
- Ekrane po įsijungimo sekos pasirodys užrašas „G.r.a - on“ (gamyklinis nustatymas: aušinimo blokas įjungtas).
- Pasukti encoder rankenėlę (9-D2 PAV.) taip, kad ekrane pasirodytų užrašas „G.r.a - OFF“.
- Patvirtinti pasirinkimą vieną kartą paspaudžiant mygtuką (7-D2 PAV.). Taip aušinimo blokas bus išjungtas, o suvirinimo aparatas gali būti naudojamas be aušinimo bloko (G.R.A.) ir be poliarizuoto kištuko.



DĖMESIO! JEI SUVIRINIMO APARATAS YRA NAUDOJAMAS „G.r.a - OFF“ REŽIME SU ĮJUNGTU AUŠINIMO BLOKU, AUŠINIMO BLOKAS NĖRA VISIŠKAI APSAUGOTAS NUO GEDIMŲ.

Įjungimo procedūra:

Jei norima jį įjungti, pakartoti tą pačią seką ir nustatyti užrašą „G.r.a - on“.

ĮSIDĖMĖTI: Jei suvirinimo aparatas yra nustatytas „G.r.a - on“ režime, bet nėra prijungtas joks aušinimo blokas, po keleto sekundžių darbo įsijungs saugiklis, apsaugantis nuo aušinimo grandinės gedimų (užrašas „A. 9“). Gamykliniai nustatymai: „G.r.a - on“.

5. INSTALIAVIMAS



DĖMESIO! ATLIKI VISAS INSTALIAVIMO IR ELEKTRINIŲ SUJUNGIMŲ OPERACIJAS TIK KAI SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO. VISUS ELEKTRINIUS SUJUNGIMUS TURI ATLIKI TIK PATYRĘS AR KVALIFIKUOTAS PERSONALAS.

5.1 PARUOŠIMAS

Išpakuoti suvirinimo aparatą, sumontuoti atskiras dalis, esančias pakuotėje.

5.1.1 Atgalinio kabelio- gnybto surinkimas (PAV. E)

5.1.2 Suvirinimo kabelio- elektrodų laikiklio gnybto surinkimas (PAV. F)

5.2 SUVIRINIMO APARATO PASTATYMAS

Suvirinimo aparato instaliavimui parinkti aplinką, kurioje nebūtų kliūčių aušinimo sistemos įėjimo ir išėjimo vietose (dirbtinė, ventiliatoriaus sukelta cirkuliacija, jei jis naudojamas); taip pat įsitikinti, kad tuo pačiu metu nebūtų įsiurbiamos konduktinės dulkės, koroziniai garai, drėgmė, ir t.t.

Išlaikyti aplink suvirinimo aparatą bent 250 mm laisvos vietos.




DĖMESIO! Pastatyti suvirinimo aparatą ant lygaus paviršiaus, galinčio išlaikyti atitinkamą svorį. Taip bus išvengta jo apvirtimo ir pavojingo judėjimo.

5.3 PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO

- Prieš vykdydam bet kokius elektros sujungimus, būtina patikrinti, ar suvirinimo aparato duomenų lentelės dydžiai atitinka instaliacijos vietoje disponuojamą įtampą ir tinklo dažnį.
- Suvirinimo aparatas turi būti prijungiamas tik prie maitinimo sistemos su neutraliu laidininku sujungtu su žeme.

- Norint užtikrinti apsaugą nuo netiesioginių kontaktų, naudoti diferencijuotus tokių rūšių perjungiklius:

- A tipo () vienfaziuose aparatuose;

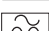- B tipo () trifaziuose aparatuose.

- Tam, kad būtų patenkinti Normatyvos EN 61000-3-11 (Flicker) keliama reikalavimai, patiriamas suvirinimo aparato sujungimas maitinimo tinklo sandūros taškuose, kuriuose tariamoji varža yra mažesnė nei $Z_{max} = 0.2280\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.2830\text{ohm}$ (3~).
- Suvirinimo aparatas atitinka standarto IEC/EN 61000-3-12 keliamus reikalavimus.

5.3.1 Kištukas ir lizdas

Prijungti prie maitinimo kabelio normalizuotą kištuką, (2P + PE) (1~), (3P + PE) (3~) pritaikytą atitinkamai srovei ir paruošti maitinimo tinklo lizdą su lydziaisiais saugikliais arba automatiniais pertraukikliais; specialus įžeminimo terminalas turi būti sujungtas su maitinimo linijos įžeminimo laidininku (geltonas-žalias). Lentelėje (1 LENT.) pateikiami rekomenduojami uždelsto veikimo lydzijų linijos saugiklių dydžiai amperais, parinkti remiantis nominalia maksimalia suvirinimo aparato tiekiamą srove bei maitinimo tinklo nominalia įtampa.



DĖMESIO! Aukščiau išdėstytų taisyklių nesilaikymas sumažina gamintojo numatytos saugumo sistemos (I klasė) efektyvumą ir gali sukelti pavojų asmenims (pavyzdžiui, elektros smūgio) ir materialinėms gėrybėms (pavyzdžiui, gaisro).

5.4 SUVIRINIMO KONTŪRO SUJUNGIMAI



DĖMESIO! PRIEŠ VYKDYDAMI ŠIUOS SUJUNGIMUS, ĮSITIKINKITE, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.

Lentelėje (1 LENT.) pateikiami rekomenduotini suvirinimo laidų matmenys (mm²) priklausomai nuo suvirinimo aparato tiekiamos maksimalios srovės.

5.4.1 TIG suvirinimas

Degiklio sujungimas

- Įvesti srovės padavimo kabelį į tam skirtą paviršinį gnybtą (-)/~. Sujungti trijų polių jungtį (degiklio mygtukas) su tam skirtu lizdu. Sujungti degiklio dujų vamzdį su specialiu antvamzdžiu.

Atgalinio suvirinimo srovės kabelio prijungimas

- Yra prijungiamas prie virinamo gaminio arba prie metalinio darbastalio, ant kurio jis padėtas, bet kokiu atveju, kaip galima arčiau prie atliekamos siūlės. Šis kabelis turi būti prijungiamas prie gnybto su simboliu (+) (~ tik TIG įrenginiams, kuriuose numatytas suvirinimas kintamąja srove).

Prijungimas prie dujų baliono.

- Priveržti slėgio sumažinimo ventilių prie dujų baliono vožtuvo, įterpiant specialų adapterį (jis yra tiekiamas kaip priedas), jei yra naudojamos Argono.
- Sujungti dujų įleidimo vamzdį su adapteriu ir priveržti duotą žiedą.
- Atlaisvinti slėgio sumažinimo reguliavimo movą prieš atsukant baliono vožtuvą.
- Atsukti balioną ir nureguliuoti pageidaujama dujų kiekį (l/min) pagal orientacinius naudojimo duomenis, žiūrėti lentelę (LENT. 4); tolimesni dujų tekėjimo pakeitimai galės būti vykdomi suvirinimo metu pastoviai sukant slėgio reduktoriaus varželę. Patikrinti vamzdžių ir antvamzdžių būklę.

DĖMESIO! Baigus darbą visada gerai užsukti dujų baliono vožtuvą.

5.4.2 MMA suvirinimas

Beveik visi glaistyti elektrodai yra jungiami prie generatoriaus teigiamo poliaus (+); išskyrus elektrodus su rūgštiniu glaistu, kurie jungiami prie neigiamo (-) poliaus.

Suvinimo kabelio elektrodų laikiklio gnybto sujungimas

Baigias terminale specialiu gnybtu, kuris naudojamas atidengtos elektrodo dalies suspaudimui.

Šis laidas jungiamas prie gnybto, pažymėto simboliu (+).

Suvinimo srovės atgalinio kabelio sujungimas

Jungiamas su virinamo gaminiu arba metaliniu darbastaliu, ant kurio padėtas gaminy, kaip galima arčiau prie atliekamos siūlės.

Šis laidas jungiamas prie gnybto, pažymėto simboliu (-).

Patarimai:

- Prisukti iki galo suvirinimo kabelių jungtis paviršiniuose lizduose (jei jie yra), kad būtų garantuojamas nepriekiaštingas elektros kontaktas; priešingu atveju jungtis gali perkaisti, įmanomas jų greitas susidėvėjimas ir efektyvumo sumažėjimas.
- Naudoti kaip galima trumpesnius suvirinimo kabelius.
- Vengti naudoti metalines struktūras, kurios nėra virinamų gaminių sudedamosios dalys, suvirinimo srovės atgalinio kabelio pakeitimui; tai gali būti pavojinga saugumo atžvilgiu ir pakenkti suvirinimo kokybei.

6. SUVIRINIMAS: PROCESO APRĄŠYMAS

6.1 TIG SUVIRINIMAS

TIG suvirinimas yra toks suvirinimo procesas, kurio metu išnaudojama šiluma, gaunama iš elektros lanko, kuris yra uždegamas ir išlaikomas tarp nelydzio elektrodo (volframo) ir virinamo gaminio. Volframo elektrodas yra laikomas degiklio, kuris yra pritaikytas perduoti suvirinimo srovę ir apsaugoti patį elektrodą ir suvirinimo vonelę nuo atmosferos oksidacijos inertinių dujų flisu (paprastai argonas: Ar 99.5%), kuris sklinda iš keramikinio antgalio (PAV. G).

Norint pasiekti aukštos kokybės suvirinimą, labai svarbu naudoti tinkamo diametro elektrodą bei atitinkamą srovę, žiūrėti lentelę (3 LENT.). Normalus elektrodo išsikišimas iš keramikinio antgalio yra 2-3mm, o kampiniame suvirinime gali pasiekti 8mm.

Suvinimas vykdomas sudelstus siūlės kraštus. Labai mažo storio ir tinkamai paruošties (apytiksliai iki 1mm) gaminiams nereikia papildomų medžiagų (PAV. H). Didesnio storio gaminiams yra reikalingos pagrindinės medžiagos sudėtį atitinkančios bei tinkamo skersmens lazdelės, taip pat atitinkamas kraštų paruošimas (PAV. I). Norint pasiekti aukštą suvirinimo kokybę, patariama įsitikinti, kad virinami gaminiai yra kruopščiai nuvalyti, jų paviršius nėra oksidavęsis, nėra tepalų, aliejaus, tirpalų liekanų ir t.t.

6.1.1 HF ir LIFT uždegimas

HF uždegimas:

Elektros lanko uždegimas įvyksta ne dėl volframo elektrodo ir virinamo gaminio kontakto, bet dėl kibirkšties, kurią sukelia aukšto dažnio įrenginys.

Toks uždegimo būdas nereikalauja volframo įvedimo į suvirinimo vonelę, elektrodas nesusidėvi, be to galimas lengvas startas visose suvirinimo pozicijose.

Procesas:

Paspausti degiklio mygtuką, priartinant prie virinamo gaminio elektrodo galą (2 - 3mm), palaukti lanko užsidegimo perduoto HF impulsais, ir, užsidegus lankui, formuoti lydymo vonelę ant virinamo gaminio bei tęsti suvirinimą išilgai siūlės.

Jei pasitaiko sunkumai uždegant lanką, nepaisant to, kad paduodamos dujos ir yra matomos HF išskrovos, nesistengti ištaisyti paveikti elektrodo HF, bet patikrinti jo paviršiaus vientisumą ir galo formą, o, esant reikalui, jį atnaujinti šlifuoekliu. Ciklo pabaigoje srovė išnyksta nustatyta nuožulniaja rampa.

LIFT uždegimas:

Elektros lanko uždegimas įvyksta atitraukiant volframo elektrodą nuo virinamo gaminio.

Toks uždegimo būdas sąlygoja mažesnius elektro-spindulinius trukdžius ir minimaliai sumažina volframo inkluzijas ir elektrodo susidėvimą.

Procesas:

Padėti elektrodo galą ant virinamo gaminio lengvai jį paspaudžiant. Nuspausti iki galo degiklio mygtuką ir po kelių sekundžių pakelti elektrodą 2-3mm, taip bus pasiektas lanko uždegimas. Suvirinimo aparatas iš pradžių tiekia LIFT srovę, o po kelių sekundžių pasiekiamas nustatytas suvirinimo srovės dydis. Ciklo pabaigoje srovė išnyksta nustatyta nuožulniaja rampa.

6.1.2 TIG suvirinimas nuolatine srove

TIG suvirinimas nuolatine srove tinka visiems mažai legiruotams ir gausiai legiruotams angliniams plienams bei sunkiesiems metalams, tokiems kaip varis, nikelis, titanas ir jų lydiniai.

TIG suvirinimui nuolatine srove naudojant teigiamo poliaus elektrodus (-) dažniausiai yra pasirenkami 2% torio (raudonos spalvos juosta) arba 2% cerio (pilkos spalvos juosta) elektrodai.

Svarbu nusmailinti volframo elektrodus šlifjuoklio pagalba, žiūr. PAV. L, atkreipiant dėmesį, kad jų smaigalys būtų nepriekaištingai koncentrinis, tokiu būdu bus išvengiamas lanko nukrypimų. Labai svarbu nušlifuoti elektrodą išilgine kryptimi. Ši operacija turi būti kartojama periodiškai, priklausomai nuo elektrodo naudojimo ir susidėvėjimo, taip pat, kai elektrodas dirbant yra atsitiktinai užteršiamas, jis oksiduojasi arba buvo naudojamas netaisyklingai. TIG režime nuolatine srove yra galimas darbas 2 taktais (2T) ir 4 taktais (4T).

6.1.3 TIG suvirinimas kintamąja srove

Šis suvirinimo būdas leidžia dirbti su metalais, tokiais kaip aliuminis ir magnis, ant kurių paviršius susidaro apsauginis ir izoliacinis oksidas. Pakeičiant suvirinimo srovės poliškumą, įmanoma "perkirsti" paviršinį oksido sluoksnį taip vadinamo "joninio smėliavimo" mechanizmo pagalba. Įtampa ant volframo elektrodo yra kintanti- teigiama (EP) ir neigiama (EN). EP metu oksidas yra pašalinamas nuo paviršiaus ("valymas" arba "beicavimas"), tai leidžia pudlinguoti. EN metu vyksta maksimalus šiluminis pasiskirstymas link virinamo gaminio, tai leidžia suvirinimą. Galimybė keisti balanso parametrai dirbant kintamąja srove leidžia iki minimumo sumažinti EP srovės laiką bei atlikti greitesnį suvirinimą.

Aukštesnės balanso parametro vertės leidžia greitesnį suvirinimą, geresnį įsiskverbimą, geriau sukoncentruotą lanką, sauresnę suvirinimo vonelę, bei ribotą elektrodo įkaitimą. Mažesnės šio parametro vertės leidžia geresnį virinamo gaminio išvalymą. Per žemos balanso vertės nustatymas gali išsaugoti lanko ir nuoksiduotos dalies išplatėjimą, taip pat elektrodo perkaitimą, to pasekoje gali sukelti ir rutulių susidarymą ant elektrodo smaigalio bei apsunkinti lanko uždegimą bei pakentti jo kryptingumui. Per aukštos balanso vertės pasirinkimas gali sąlygoti "nešvarios", tamsiomis inkluzijomis užterštos, suvirinimo vonelės susidarymą.

Lentelėje (LENT. 4) yra apibendrinti suvirinimo kintamąja srove parametrai keitimo padariniai.

Virinant TIG kintamojoje srovėje yra galimas darbas 2 taktais (2T) ir 4 taktais (4T).

Be to, galioja ir nurodymai, susiję ir su pačiu suvirinimo procesu.

Lentelėje (LENT. 3) yra pateikti orientaciniai duomenys aliuminio suvirinimui, tinkamiausias elektrodo tipas yra gryno volframo (žalios spalvos juosta) elektrodas.

6.1.4 Procesas

- Rankenėlės pagalba nustatyti norimą suvirinimo srovės dydį; esant reikalui suvirinimą pritaikyti prie realaus reikiamo šiluminio pasiskirstymo.
- Paspausti degiklio mygtuką bei įsitikinti, ar degiklio dujų flusas yra taisyklingas; jei reikia, kalibruoti pre-gas ir post-gas traukę, šis laikas turi būti reguliuojamas atsižvelgiant į darbo sąlygas, post-gas uždešimas turi būti tikslus, kad sudarytų sąlygas elektrodo ir suvirinimo vonelės atvėsimui suvirinimo pabaigoje, tačiau užkertant kelią jų kontaktui su atmosfera (oksidacija ir užteršimas).

TIG režimas su 2 taktų seka:

- Paspaudus iki galo degiklio jungiklį (P.T.) atsiranda lankas su srove I_{START} . Vėliau srovė didėja pagal PRADINĘ RAMPĄ iki tol, kol pasiekiamas suvirinimo srovės dydis.
- Norint nutraukti suvirinimą, atleisti degiklio mygtuką leidžiant laipsniškai išnykti srovei (jei įjungta funkcija BAIGIAMOJI RAMPA) arba staigiam lanko nutraukimui bei po to sekanti post-gas.

TIG režimas su 4 taktų seka:

- Pirmasis mygtuko paspaudimas uždega lanką su I_{START} srove. Atleidus mygtuką, srovė didėja pagal PRADINĘ RAMPĄ kol pasiekia suvirinimo srovės dydį; šis dydis yra išlaikomas ir atleistas mygtuką. Kai mygtukas vėl paspaudžiamas, srovė mažėja pagal BAIGIAMĄJĄ RAMPĄ pakol pasiekia I_{END} dydį. Jis yra išlaikomas iki mygtuko atleidimo, tokiu būdu baigiamas suvirinimo ciklas ir pradedamas post periodas. Tuo tarpu jei funkcijos "BAIGIAMOJI RAMPA" metu mygtukas yra atleidžiamas, suvirinimo ciklas baigiamas iš karto ir pradedamas post - gas periodas.

TIG režimas su 4 taktų seka ir BI-LEVEL:

- Pirmasis mygtuko paspaudimas uždega lanką su I_{START} srove. Atleidus mygtuką, srovė didėja pagal PRADINĘ RAMPĄ kol pasiekia suvirinimo srovės dydį; šis dydis yra išlaikomas ir atleistas mygtuką. Kiekvieną kartą pakartotinai spaudžiant mygtuką (laikas, kuris praeina nuo paspaudimo ir atleidimo turi būti gana trumpas), srovė kis nuo nustatyto parametro BI-LEVEL I_1 dydžio iki pagrindinės srovės I_2 vertės.
- Laikant paspaudus mygtuką ilgesnį laiką, srovė mažėja pagal BAIGIAMĄJĄ RAMPĄ iki I_{END} dydžio. Jis yra išlaikomas iki mygtuko atleidimo, tokiu būdu baigiamas suvirinimo ciklas ir pradedamas post periodas. Tuo tarpu jei funkcijos "BAIGIAMOJI RAMPA" metu mygtukas yra atleidžiamas, suvirinimo ciklas baigiamas iš karto ir pradedamas post - gas periodas (PAV.M).

6.2 MMA SUVIRINIMAS

- Labai svarbu vadovautis elektrodų gamintojų nurodymais dėl teisingo poliškumo ir optimalios suvirinimo srovės (paprastai tai kiti nurodymai būna pateikti ant elektrodų pakuotės).
- Suvirinimo srovė turi būti reguliuojama pagal naudojamo elektrodo diametrai ir pageidaujamą suvirinimo siūlės tipą; žemiau pateikiami suvirinimo srovių pavyzdžiai įvairių diametrai elektrodams:

Ø Elektrodo (mm)	Suvirinimo srovė (A)	
	Min.	Maks.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad to paties diametro elektrodams stipresnė srovė parenkama vykdam horizontalius suvirinimus, tuo tarpu vertikaliems suvirinimams ar virinant virš galvos lygio turi būti parenkama žemesnė srovės vertė.
- Apart pasirenkamo srovės intensyvumo, mechanines suvirinimo siūlės savybes sąlygoja ir kiti suvirinimo parametrai, tokie kaip lanko ilgis, darbo spartumas ir pozicija, elektrodų diametras ir kokybė (tinkamas elektrodų sandėliavimas: saugoti nuo drėgmės ir laikyti

specialiose pakuotėse arba dėžėse).

- Suvirinimo savybės priklauso ir nuo suvirinimo aparato ARC-FORCE (dinaminio suderinimo) reikšmių. Šis parametras gali būti nustatomas nuo skydo, arba gali būti parenkamas nuotoliniu valdymu 2 potenciometais.
- Įsidėmėkite, kad aukštesnės ARC-FORCE vertės leidžia gilesnį įsiskverbimą ir sudaro sąlygas suvirinimui bet kokiaje pozicijoje dažniausiai naudojant bazinius elektrodus, prie žemų ARC-FORCE verčių paprastai naudojami rutilio elektrodai, tai sąlygoja minkštesnį lanką, jis būna be pūslų.
- Suvirinimo aparatas, be to, yra pritaikytas ir HOT START ir ANTI STICK įtaisams, kurie garantuoja lengvą startą ir neleidžia elektrodai prilipti prie virinamo gaminio.

6.2.1 Procesas

- Laikant apsauginę kaukę PRIEŠ VEIDĄ, brūkštelėti elektrodo galu į virinamą gaminį atliekant panašų judesį lyg uždegtą degtuką; tai yra teisingiausias lanko uždegimo būdas.
- DĖMESIO: NETRANKYTI elektrodo į virinamą gaminį; taip rizikuojama pažeisti jo glaistą ir apsunkinti lanko uždegimą.
- Uždegus lanką, stengtis išlaikyti atstumą iki virinamo gaminio, lygų naudojamam elektrodo diametriui ir suvirinimo metu stengtis pastoviai išlaikyti šį atstumą; svarbu prisiminti, kad elektrodo pasvirimas judėjimo kryptimi turėtų būti apytiksliai 20-30 laipsnių.
- Suvirinimo siūlės pabaigoje, patraukti elektrodo galą šiek tiek atgal palaipsniui su judėjimo kryptimi, virš suvirinimo kraterio jį užpildant, greitai judesiu pakelti elektrodą iš suvirinimo vonelės ir užgesinti lanką (SUVIRINIMO SIŪLĖS CHARAKTERISTIKOS - PAV. N).

7. PRIEŽIŪRA



DĖMESIO! PRIEŠ VYKDANT BET KOKIAS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS, ĮSITIKINTI, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.

7.1 NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA

NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS GALI ATLIKTI OPERATORIUS.

7.1.1 DEGIKLIO PRIEŽIŪRA

- Stengtis nepažeisti degiklio ir jo laido ant karštų gaminių; tai gali sukelti izoliuojančių medžiagų išsilydimą bei degiklio gedimą.
- Periodiškai tikrinti vamzdžio ir dujotakių stovį.
- Atidžiai sujungti elektrodo suveržimo gnybtą, gnybto įtvėrą su elektrodo skersmeniu, taip bus išvengta perkaitimų, prastos dujų difuzijos ir su tuo susijusio blogo veikimo.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinti išsikūrusių degiklio dalių: antgalio, elektrodo, elektrodo suveržimo gnybto, dujų difuzoriaus nusidėvėjimo lygį ir sumontavimo kokybę.

7.2 SPECIALIOJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

SPECIALIOSIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS PRIVALO ATLIKTI TIK PATYRĘS ARBA ELEKTROMECHANIKOS SRITYJE SPECIALIZUOTAS PERSONALAS, BŪTINA LAIKYTI TECHNINIO STANDARTO IEC/EN 60974-4 REIKALAVIMŲ.



DĖMESIO! PRIEŠ NUIMANT SUVIRINIMO APARATO ŠONINIUS SKYDUS IR ATLIEKANT BET KOKIAS OPERACIJAS APARATO VIDUJE, ĮSITIKINTI, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO. Bet kokie patikrinimai suvirinimo aparato viduje, atliekami neatjungus įtampas, dėl tiesioginio kontakto su detalėmis, kuriomis teka srovė, gali sukelti stiprų elektros smūgį ir/arba sąlygoti sužeidimus dėl tiesioginio kontakto su judančiomis dalimis.

- Reguliariai (periodiškumas priklauso nuo naudojimo dažnio ir nuo dulkių kiekio aplinkoje) tikrinti suvirinimo aparato vidų ir labai miškū šepėčiu arba tinkamais valikliais pašalinti dulkes, susikaupusias ant elektroninių plokščių.
- Esant progai patikrinti, ar elektriniai sujungimai yra gerai priveržti, ir ar nepažeista laidų izoliacija.
- Minėtų operacijų pabaigoje vėl sumontuoti suvirinimo aparato šoninius skydus gerai prisukant varžtus.
- Absoliučiai vengti vykdyti suvirinimo darbus prie atviro suvirinimo aparato.
- Po techninės priežiūros ar remonto darbų atlikimo, atnaujinti prieš tai buvusias jungtis ir kabelių sujungimus, atkreipiant dėmesį, kad jie nesuliešėtų su judančiomis detalėmis arba dalimis, kurios gali įkaisti iki aukštų temperatūrų. Visus laidininius perrišti dirželiais, kaip buvo anksčiau, atkreipiant dėmesį ir išlaikant tarp jų atskirus pirminės grandinės aukštos įtampos sujungimus nuo antrinių žemos įtampos sujungimų.
- Vėl surenkant konstrukciją, naudoti visas originalias varžtes ir varžtus.

8. GEDIMŲ PAIEŠKA

NEPATENKINAMO SUVIRINIMO APARATO DARBO ATVEJU, PRIEŠ ATLIEKANT SISTEMATINĮ PATIKRINIMĄ AR KREIPIANTIS Į JŪSŲ TECHNINIO APDARNAVIMO CENTRĄ, PATIKRINTI AR:

- Suvirinimo srovę, reguliuojama potenciometro pagalba pagal graduotą skalę (amperais), yra tinkama naudojamų elektrodų diametriui ir tipui.
- Pagrindiniai jungikliai esant pozicijoje "ON", dega atitinkama lemputė; priešingu atveju sutrikimas paprastai susijęs su maitinimo linija (laidai, lizdas ir/arba kištukas, lydieji saugikliai, ir t.t.).
- Nedega geltonas indikatorius, nurodantis šiluminio saugiklio įsijungimą dėl per aukštos ar per žemos įtampos arba trumpo sujungimo.
- Įsitikinti, kad buvo laikomasi nominalaus apkrovimo ciklo; šiluminio saugiklio įsijungimo atveju, palaukti natūralaus įrenginio atvėsimos, patikrinti ventilatoriaus veikimą.
- Patikrinti linijos įtampą; jeigu jos vertė yra per žema arba per aukšta, suvirinimo aparatas lieka užblokuotas.
- Patikrinti, ar nėra trumpo sujungimo suvirinimo aparato išėjimo angoje: tokiu atveju pašalinti trukdžius.
- Suvirinimo kontūro sujungimai yra taisyklingi, ypač, ar įžeminimo laido gnybtas tikrai sujungtas su virinamo gaminio ir be izoliuojančių medžiagų įsikūsimu (pavyzdžiui, dažų).
- Naudojamos apsauginės dujos yra tinkamos (Argonas 99.5%) ir teisingas jų kiekis.

1. KAARKEEVITUSE ÜLDISED OHUTUSNÕUDED	118
2. SISSEJUHTATUS JA ÜLDINE KIRJELDUS	118
2.1 SISSEJUHTATUS.....	118
2.2 TELLITAVAD LISAVARUSTUSED.....	119
3. TEHNILISED ANDMED.....	119
3.1 ANDMEPLAAT.....	119
3.2 ÜLEJÄÄNUD TEHNILISED ANDMED.....	119
4. KEEVITUSAPARAADI KIRJELDUS	119
4.1 PLOKKIDE SKEEM	119
4.2 KONTROLL-, REGULEERIMIS- JA ÜHENDUSSEADMED.....	119
4.2.1 Tagapaneel (JOON. C).....	119
4.2.2 Esipaneel JOON. D1.....	119
4.2.3 Esipaneel JOON. D2.....	120
4.3 ERIPROGRAMMIDE SALVESTAMINE/SISSELÜLITAMINE.....	121
4.4 Režiim SISSELÜLITAMINE JA VÄLJALÜLITAMINE Vee jahutamise grupp G.R.A. (kui ette nähtud).....	121
5. PAIGALDAMINE.....	121
5.1 MONTAAŽ.....	121
5.1.1 Tagasisidekaabli/klemmi montaaž (PILT E).....	121
5.1.2 Keevituskaabli-elektroodihoidjaklemmi montaaž (PILT F).....	121
5.2 KEEVITUSAPARAADI ASUKOHT.....	121
5.3 ÜHENDUS VOOLUVÕRKU.....	121
5.3.1 Pistik ja pistikupesad.....	121
5.4 KEEVITUSFÄÄRI ÜHENDUSED	121

5.4.1 TIG-keevitus.....	121
5.4.2 MMA-keevitus.....	121
6. KEEVITUS: PROTSEDUURI KIRJELDUS	121
6.1 TIG-KEEVITUS.....	121
6.1.1 HF ja LIFT süütelateng.....	121
6.1.2 TIG DC-keevitus.....	121
6.1.3 TIG AC-keevitus	122
6.1.4 Toimimisviis.....	122
6.2 MMA-KEEVITUS.....	122
6.2.1 Keevitus.....	122
7. HOOLDUS	122
7.1 HOOLDUS.....	122
7.1.1 PÕLETI HOOLDUS.....	122
7.2 ERAKORRALINE HOOLDUS.....	122
8. VEAOTSING	122

INVERTER KEEVITUSAPARAADID ETTENÄHTUD INDUSTRIALSEKS JA PROFESIONAALSEKS TIG JA MMA KEEVITUSEKS.

Märge: Alltoodud tekstis võetakse kasutusele termin "keevitusaparaat".

1. KAARKEEVITUSE ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

Keevitusaparaadi kasutaja peab olema piisavalt teadlik seadme ohutust kasutamisel ning informeeritud kaarkeevitusega kaasnevatest riskidest, nende vastavatest kaitsejuhustest ja hädaabi protseduuridest. (Viidata samuti seadusele "EN 60974-9: Seadmed keevituskaarega keevitamiseks. Osa 9: Paigaldus ja kasutamine").



- Vältige otsest kontakti keevitussfääri; generaatori poolt toodetud tühijooksupinge võib olla ohtlik mõningatel juhtudel.
- Keevituskaabli ühendust, kontrolli ja parandust teostades peab seade olema välja lülitatud ja toiteallikast lahutatud.
- Enne põleti kulunud osade väljavahetamist lülitage keevitusaparaat välja ja lahutage vooluvõrgust.
- Teostage paigaldamisega kaasnevad elektritööd ohutusnormide ja seaduste kohaselt.
- Keevitusaparaat peab olema ühendatud ainult vastava neutraalse maandussüsteemi omava toiteallikaga.
- Kontrollige, et toitepistik on korrektselt maandatud.
- Ärge kasutage keevitusaparaati märjas või niiskes keskkonnas ja vihma käes.
- Ärge kasutage vigastatud isolatsiooniga või lödvestunud ühendustega kaableid.



- Ärge keevitage paakide, mahutite või torude peal, mis sisaldavad või milles eelnevalt olnud tuleohtlikud vedelikud või gaasid.
- Vältige töötamist kloorilahustiga puhastatud pindade peal või sarnaste kemikaalide läheduses.
- Ärge keevitage surve all olevate mahutite peal.
- Eemaldage tööpiirkonnast kõik tuleohtlikud materjalid (nt. puit, paber, riidelapid).
- Tagage piisav ventilatsioon või kasutage suitsu äratõmbeventilaatoreid keevituskaare läheduses. On tähtis kontrollida regulaarselt keevitusel eralduva suitsu koostist, konsistentsi ja ekspositsiooni kestvust.
- Hoidke gaasiballoon kaugel soojusallikatest, kaasaarvatud päikesekiirgusest (kui kasutusel).



- Põleti, töödeldava eseme ja läheduses paiknevate võimalike maandatud metallosade (juurdepääsetavad) suhtes tuleb kasutada sobivat elektrilist isolatsiooni. Tavaliselt on see saavutatav kandes vastavaid kindaid, jalatseid, peakatet ja riietust, ning kasutades isoleerivaid astmelaudu või põrandakatteid.
- Kaitske alati silmi eeskirja EN 175 kohaselt maskitele või kiivritele monteeritud filtritega, mis vastavad eeskirjale UNI EN 169 või UNI EN 379. Kasutage alati tulekindlat kaitseriietust (vastavuses eeskirjaga UNI EN 11611) ja keevituskindaid (vastavuses eeskirjaga UNI EN 12477) vältimaks naha kokkupuudet keevituskaare poolt tekitatava ultravioletti või infrapunase kiirgusega; keevituskaare läheduses viibivad isikud peavad olema kaitstud mitte peegeldavate kaitsevarjeste või kaitseesriiete abil.
- Mära: Juhul, kui eriti intensiivse keevitustegevuse tulemusena keskkonna müranivoo LEPd, milles inimene igapäevaselt viibib on võrdne või ületab 85 dB(A), on kohustuslik kasutada individuaalseid kaitsevahendeid (Tab. 1).



ELEKTRI- JA MAGNETVÄLJAD VÕIVAD OLLA OHTLIKUD

Mis tahes voolujuhti läbib elektrivool põhjustab lokaalseid elektri- ja magnetvälju (EMF). Keevitusvool tekitab keevitusahela ja keevitusseadme enda ümbruses EMF välja.

Elektromagnetväljad võivad segada mõnede meditsiiniseadmete tööd (näiteks südamestimulaator, hingamisaparaadid, metallproteesid jne).

Neid seadmeid kasutavate inimeste suhtes tuleb kasutusele võtta sobivad

kaitseabinõud. Näiteks keelata juurdepääs keevitusseadme kasutuspiirkonnale või individuaalse riski hindamine keevitajate puhul.

See keevitusseade vastab toote tehnilistele standarditele eksklusiivseks professionaalseks kasutamiseks tööstuskeskkonnas. Pole tagatud vastavust piirangutele, mis puudutavad inimese kokkupuudet elektromagnetväljadega kodus keskkonnas.

Viimaks kokkupuudet keevitusahelast tekitatud EMF väljadega miinimumini, peavad kõik töötajad järgima järgnevalt ära toodud nõudeid:

- lähendada keevituskaableid omavahel. Võimalusel fikseerida nad kleepklistri abil;
- hoidma pead ja ülakeha keevitusahelast võimalikult kaugel;
- mitte kunagi keerata keevituskaableid metallist esemetest või kere ümber;
- ärge keevitage viibides kerega keset keevitusahelat;
- hoidma mõlemat keevituskaablit samal kerepoolel;
- ühendama keevitusvoolu tagastusjuhtme keevitatava objektiga, võimalikult lähedale sooritavale ühendusele;
- mitte keevitada keevitusseadme lähedal;
- kõik töötajad peaksid järgima EMF andmelehel esitatud nõutavaid miinimumkaugusi;
- kaugus EMF allikast punktist, millest alates on kokkupuude 20% alla lubatud miinimumväärtust: $d = 65 \text{ cm}$.



- A klassi seade:

Käesolev keevitusseade vastab nõuetele, mille tehniline standard sätestab ainult tööstuses ja professionaalsel eemargil kasutatavatele seadmetele. Tagatud ei ole elektromagnetiline ühilduvus eluhoonetes ja otse eluhooneid varustavasse madalpingevõrku ühendatud hoonetes.



LISA HOIATUSED

- KEEVITUSTÖÖD:
 - Suure elektrilöögiõhuga keskkonnas;
 - Piiratud ruumides;
 - Tule- ja plahvatusohtlike materjalide läheduses.

Ülaltoodud keevitustöö tingimused PEAVAD olema enne töö algust hinnatud „Ohutuste eest vastutava spetsialisti“ poolt ja teostatud alati informeeritud isikute juuresolekul, kes võivad hädaohu korral abi anda.

PEAVAD olema varustatud tehniliste kaitsevahenditega vastavalt seaduse "EN 60974-9: Seadmed keevituskaarega keevitamiseks: Osa 9. Paigaldus ja kasutus." Peatükis 7.10; A.8; A.10.ära toodule.

- PEAB olema keelatud keevitamine, kui keevitajal puudub kontakt maaga, väljaarvatud juhul, kui on kasutusel vastav kaitseplatvorm.
- ELEKTROODIHOIDJATE VÕI PÕLETITE VAHELININE PINGE: keevitamine mitme keevitusaparaadiga sama elemendi või elektriliselt ühendatud elementide korral võib põhjustada ohtliku tühijooksupingesumma kahe erineva elektroodihoidja ja põleti vahel, ületades kahekordselt lubatud väärtuse. Vajalik on, et ekspordist kaastöötaja viiks instrumente kasutades läbi mootimised, tehes kindlaks võimalikud riskifaktorid ja võimaliku seaduse "EN 60974-9: Seadmed keevituskaarega keevitamiseks. 9. osa: Paigaldus ja kasutus" punktis 7.9 ette nähtud kaitsemeetmete kasutuselevõtu.



TEISED VÕIMALIKU OHUD

- SEADME EBAÕIGE KASUTAMINE: on ohtlik kasutada keevitusaparaati mitteettenähtud töödeks (nt. jäätunud veetorude sulatamiseks).

2. SISSEJUHTATUS JA ÜLDINE KIRJELDUS

2.1 SISSEJUHTATUS

Käesolev keevitusaparaat toimib vooluallikana kaarkeevituse tarvis ning on realiseeritud erilisel HF või LIFT süttega TIG (DC) (AC/DC) keevituseks ja MMA-keevituseks kaetud elektroodidega (rutiil, happelised, baas).

Selle keevitusaparaadi programmeerimissüsteemi (INVERTER) erilised omadused nagu näiteks suur kiirus ja reguleerimise täpsus, tagavad nii pulkelektroodkeevituse kui ka TIG-keevituse kõrgetasemelise tulemuse.

Siseneva toitelini (esmane) "inverter" süsteemiga reguleerimine aitab peale selle drastiliselt vähendada nii muundaja kui ka nivelleerimisreaktansi mahtu, võimaldades nii ehitada äärmiselt väikse mahu ja kaaluga ning tänu sellel palju kergemini käsitleva ja transporditava keevitusaparaadi.

2.2 TELLITAVAD LISAVARUSTUSED

- MMA-keevitus komplekt.
- TIG-keevitus komplekt.
- Argoon-gaasballooni muundaja.
- Rõhuvahendaja.
- TIG põleti.
- Isetumenev keevituskilp: püsiva või reguleeritava filtriga.
- Maandusklemmidega varustatud keevitusvoolu tagasivoolukaabel.
- 1 potentsimeetri manuaalne kaugjuhtimine.
- 2 potentsimeetri manuaalne kaugjuhtimine.
- Pedaaliga kaugjuhtimine.
- Gaasi ja gaasivoolikuühendus Argoon-balloonile liitmiseks.

3. TEHNILISED ANDMED

3.1 ANDMEPLAAT

Põhiandmed keevitusaparaadi kasutamise ja töövõime kohta leiata seadme andmeplaadilt alljärgnevate tähendustega:

Pilt. A

- 1- Viide EUROOPA kaarkeevitusaparaatide ohutus- ja tootmisnormatiivile.
- 2- Valmistaja nimi ja aadress.
- 3- Mudeli nimi.
- 4- Keevitusaparaadi siseehituse sümbol.
- 5- Ettenähtud keevitusprotseduuri sümbol.
- 6- Sümbol **S**: näitab, et on võimalik sooritada keevitusoperatsioone keskkonnas, kus on kõrge elektrisõki (nt. suurte metallkoguste läheduses).
- 7- Toiteliini sümbol:
 - 1~ : ühefaasiline vahelduvpinge;
 - 3~ : kolme faasiline vahelduvpinge.
- 8- Kere kaitsetase.
- 9- Toiteliini omadused:
 - U_1 : Keevitusaparaadi vahelduvpinge ja toitevoolu sagedus (lubatud $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Liini poolt kasutatud maksimaalne vool.
 - I_{1eff} : Reaalne toitevool.
- 10- Elektrisüsteemi töövõime:
 - U_0 : Maksimaalne tühijooksupinge (avatud elektrisüsteem).
 - I_2/U_2 : Vastav normaliseeritud vool ja pinge, mida keevitusaparaat võib jaotada keevituse ajal.
 - X : Impulssagedus: näitab aega, mille jooksul keevitusaparaat on võimeline jaotama vastavat voolu (sama kolonn). Võime väljendub %-des, baseerudes 10 minutisele tsüklile (nt. 60% = 6 minutit tööd, 4 minutit puhkust, jne.).
Juhul kui kasutustegurid (viide 40°C-le keskkonnale) ületatakse, ülekuumenemiskaitse seiskub (keevitusaparaat jääb stand-by kuni seadme temperatuur taastub ettenähtud tasemele).
 - **A/V-A/V** : Näitab keevitusvoolu reguleerimiskaalat (minimaalne - maksimaalne) ja sellele vastavat kaarepinget.
- 11- Registreeritud keevitusaparaadi identifitseerimiseks (hädavajalik tehnilise teeninduse, osade väljavahetamise ja toote päritolu selgitamise korral).
- 12- : Liini kaitse ettenähtud kaitsekorkide väärtus hilinenud stardi korral.
- 13- Ohutusnorme viitavad sümbolid, mille tähendus on selgitatud peatükis 1 "Kaarkeevitus üldine ohutus".

Märge: Ülaltoodud näiteplaadil on näidatud ainult sümbolite ja väärtuste tähendused; keevitusaparaadi täpsed tehnilised andmed leiata käesoleva seadme andmeplaadilt.

3.2 ÜLEJÄÄNUD TEHNILISED ANDMED

- **KEEVITUSAPARAAT**: vaata tabelit 1 (TAB.1).
 - **PÕLETI**: vaata tabelit 2 (TAB.2).
- Keevitusaparaadi kaal on näidatud tabelis 1 (TAB. 1).

4. KEEVITUSAPARAADI KIRJELDUS

4.1 PLOKKIDE SKEEM

Keevitusaparaat koosneb peamiselt võimemoodulist, valmistatud joodetud sfääride ja optimeeritud, et saavutada maksimaalne töökindlus ja vähendada hooldustööd. Mikroprotsessori valvuga keevitusaparaat, kuhu võib sisestada suurel hulgal parameetreid parema keevitustulemuse saavutamiseks kõikide tingimuste ja materjalidega. Omaduste täielikuks ärakasutamiseks on aga tähtis tunda toimimisvõimalusi.

Kirjeldus (PILT B)

- 1- **Üksikfaasi toiteliini sissepääs, alaldigrupp ja nivelleerimis kondensaatorid.**
- 2- **Switching-sild transistoridega (IGBT) ja draiverid**; muudab tasasuunalise pinget kõrge sagedusega vahelduvpingeks ja reguleerib võimsuse soovitud keevituse pinget/voolu kohaseks.
- 3- **Kõrge sagedusega transformator**: algmähis tohtub blokki 2 poolt ümbermuudetud pingega; selle toimingu eesmärk on kohandada pinget ja voolu kaarkeevituseks vajalike väärtusteni ja samaaegselt isoleerida galvaaniliselt keevitusfaar toiteliinist.
- 4- **Teisejärguline alaldisild induktiivnivelleerimisega**: muudab teisejärgulise mähise poolt toodetud pinget/voolu madalate lainetega pingeks/pidevvooluks.
- 5- **Switching a transistors (IGBT) sild ja drivers**; muudab väljuva voolu sekundaarseks DC-st AC-ssse TIG AC-keevituse tarvis (kui olemas).
- 6- **Kontroll- ja reguleerimiselektronika**; kontrollib momentaalselt keevitusvoolu siirdumisväärtuse ja võrdleb seda masina kasutaja poolt seatud väärtusega; moduleerib reguleerimist teostatavate IGBT-driver-ite juhtimpulsside.
- 7- **Keevitusaparaadi funktsioneerimise kontrolli loogika**: asetab keevitustsükliid, annab käskke keevitusseadmetele, valvab kaitseüsteeme.
- 8- **Parameetrite ja funktsioneerimise meetodite asetus- ja visualiseerimispaneel**.
- 9- **HF-i süütamise generaator** (kui olemas)
- 10- **Elektronventiili kaitsega**.
- 11- **Keevitusaparaadi jahutusventilaator**.
- 12- **Distantsreguleerimine**.

4.2 KONTROLL-, REGULEERIMIS- JA ÜHENDUSSEADMED

4.2.1 Tagapaneel (JOON. C)

- 1- Toitekaabel (2P + P.E) (1~) või (3P + P.E) (3~).
- 2- Pealüliti O/OFF - I/ON.
- 3- Gaasivooliku ühendusotsik (gaasiballooni surve reductor - keevitusaparaat).
- 4- Ühendus kaugjuhtimise tarvis:
 - Keevitusaparaadile on võimalik rakendada, selleks ettenähtud tagaküljel oleva 14 poolusega pistmiku vahendusel, erinevaid kaugjuhtimise tüüpe. Iga seade tuntakse automaatselt ära ja võimaldab reguleerida järgnevat parameetrit:
 - **Kaugjuhtimine potentsimeetriga**: keerates potentsimeetri nuppu, varieerub peavool minimaalsest maksimaalseni. Peavoolu reguleerimine on võimalik ainult kaugjuhtimise abil.
 - **Pedaalidega kaugjuhtimine**: voolu väärtus oleneb pedaalil positsioonist (peapotsimeetritele seatud väärtus minimaalsest maksimaalseni). TIG 2 AJA meetodi korral käivitub masin vajutades pedaalil ja mitte põletil lülilit.
 - **Kahe potentsimeetriga kaugjuhtimine**: esimene potentsimeeter reguleerib põhivoolu. Teine potentsimeeter reguleerib ühte

teist parameetrit, mis sõltub teostatavast keevitusmeetodist. Seda potentsimeetrit keerates ilmub nähtavale muudetav parameeter (mis ei saa enam juhtida paneelil oleva lülitiga). Teise potentsimeetri tähendus: ARC FORCE, kui töötatakse režiimil MMA, ja VOOLU LANGUSAEG, kui töötatakse režiimil TIG.

- Juhtseade potentsimeetriga TIG põletile (kui ette nähtud):

 
TIG juhtseade võimaldab potentsimeetriga põletil abil voolu reguleerida.

4.2.2 Esipaneel JOON. D1

- 1- Positiivne (+) kiirpistikupesa keevituskaablile.
- 2- Negatiivne (-) kiirpistikupesa keevituskaablile.
- 3- Liitmik keevituskäpa nupu kaablile.
- 4- Ühendus TIG-põleti gaasivooliku ühendamiseks.
- 5- Juhtimisnupp.
- 6- Keevitusrežiimide valiku nupud:



Võimaldab viia keevitusparameetrite juhtimise üle kaugjuhtimisele.



Töörežiim: keevitamine kattega elektroodiga (MMA) ja kontakttüütega TIG-keevitus (TIG LIFT).

7- Seadistatavate parameetrite valiku nupp.

Nupuga valitakse parameeter, mida juhtnupuga Encoder (8) muudetakse;


väärtust ja ühikut saab vahetada ekraanide (10) ja LEDide (9) abil.

N.B.: Parameetreid saab seadistada üksteisest sõltumatult. Samal ajal pole parameetrite teatud kombinatsioonid keevitamise seisukohast otstarbekad ning sellisel juhul ei pruugi keevitusseade korralikult töötada.

N.B.: KÕIGI TEHASESEADETE TAASTAMINE (RESET)


Seadme käivitamisel nupule (7) vajutades ennistatakse kõigi parameetrite algsed väärtused.

7a HOT START

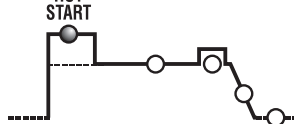


MMA-režiimil töötades näitab voolutugevuse kasvu keevitamise alustamisel „HOT START“ (seadistuskaala 0 ÷ 100); kuvaril näidatakse, kui mitu protsenti on kasutatav väärtus valitud keevitusvoolust suurem. See seadistus hõlbustab keevitamise alustamist.

 7b PÕHIVOOL (I₂)




TIG, MMA-režiimil töötades näitab tegelikku keevitusvoolu amplitrit.

7c ARC-FORCE

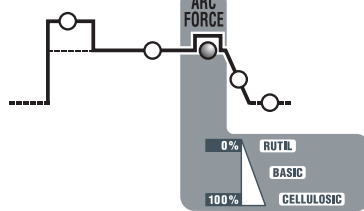


MMA-režiimil töötades näitab keevitusvoolu dünaamilist kasvu „ARC FORCE“ (seadistuskaala 0 ÷ 100%); kuvaril näidatakse, kui mitu protsenti on kasutatav väärtus suurem eelnevalt seadistatud keevitusvoolust. Antud seadistus muudab keevitamise sujuvamaks ning hoiab ära elektroodi kleepumise keevitatava tooriku külge.

 7d VOOLU LANGUSAEG (t_e)



TIG-režiimil töötades näitab voolu langusaega keevitamise lõpus (seadistuskaala 0.1 ÷ 10 sekundit); hoiab ära kraatri tekkimise keevitusõmbuse lõpus (kui toimub I₂ -> 0).

 7e GAASI JÄRELVOOG



TIG-režiimil töötades näitab gaasi lõppvoo kestust sekundites (seadistuskaala OFF, 0.1 ÷ 10 sekundit); kaitseb elektroodi ja keevitusvanni oksüdeerumise eest.

8- Kooderi juhtnupp nupuga (7) valitavate keevitusparameetrite reguleerimiseks.

9- Punane LED, näitab mootühikut.

10- Alfanumeeriline kuvar.

11- LED signaallamp HÄIRE (keevitusseade on blokeeritud).

Häire põhjustanud rikke kõrvaldamisel hakkab keevitusseade automaatselt uuesti tööle.

Veateated kuvaril (10):

- "A. 1" : rakendunud on primaarahela ülekuumenemiskaitse.
- "A. 2" : rakendunud on sekundaarahela ülekuumenemiskaitse.
- "A. 3" : rakendunud on toiteliini ülepingekaitse.
- "A. 4" : rakendunud on toiteliini alapingekaitse.
- "A. 5" : rakendunud on primaarahela liigtemperatuurikaitse.
- "A. 6" : toiteliinis puudub faas, rakendunud on liini kaitse.
- "A. 7" : seadme sisemusse on ladestunud tolm, uuesti käivitamiseks:
 - puhastage masina sisemus;
 - kasutage juhtimispuuldil olevat *display* nuppu.
- "A. 8" : Abivool üle piirväärtuse.

Keevitusseadme väljalülitamisel võidakse paari sekundi jooksul kuvada teadet „OFF“.

N.B.: VEATEADETE SALVESTAMINE JA KUVAMINE

Iga häire korral salvestatakse keevitusseadme seadistused. Viimast 10 häiret on võimalik mälust tagasi kutsuda:
 Hoidke paari sekundi jooksul all nuppu (6a) „KAUGJUHTIMINE“.
 Kuvarile ilmub kiri „AY.X“; kus „Y“ näitab häire numbrit (A0 kõige uuem, A9 kõige vanem) ja „X“ näitab veakoodi (1 kuni 8, vt. AY.1 ... AY.8).

12- Roheline LED, võimsus sees.

4.2.3 Esipaneel JOON. D2

- 1- Positiivne (+) kiirpistikupesa keevituskaablile.
- 2- Negatiivne (-) kiirpistikupesa keevituskaablile.
- 3- Konnektor TIG põleti (JOON. D2-a) ja TIG kontrolleri (JOON. D2-b) juhtme nupu ühendamiseks.
- 4- Ühendus TIG-põleti gaasivooliku ühendamiseks.
- 5- Juhtimispuult.
- 6- Kevitusrežiimide valiku nupud:

6a KAUGJUHTIMINE



Võimaldab viia keevitusparameetrite juhtimise üle kaugjuhtimisrežiimile.

6b TIG - MMA



Töörežiim: keevitamine kattega elektroodiga (MMA), kõrgsagedussüütega TIG keevitus (TIG HF) ja kontaktsüütega TIG keevitus (TIG LIFT).

6c AC/DC



Võimaldab TIG-režiimil töötades valida töö alalisvoolul (DC) ja vahelduvvoolul (AC) (antud funktsioon on olemas ainult AC/DC mudelitel).

6d 2T - 4T - SPOT



TIG-režiimil töötades võimaldab valida 2-taktilise, 4-taktilise või punktkeevituse (SPOT) taimeriga reguleeritava režiimi vahel.

6e PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



Võimaldab TIG-režiimil töötades valida kas impulss-, eelseadistatud impulss- või bi-level-keevituse. Kui LEDid ei põle, kasutatakse tavakeevitust.

7- Seadistatavate parameetrite valiku nupp.

Nupuga valitakse parameeter, mida juhtnupuga Encoder (9) muudetakse;



 
väärtust ja ühikut kuvatakse ekraanide (10) ja LEDide (11) abil.

N.B.: Parameetreid saab seadistada üksteisest sõltumatult. Samal ajal pole parameetrite teatud kombinatsioonid keevitamise seisukohast otstarbekad ning sellisel juhul ei pruugi keevitusseade korralikult töötada.

N.B.: KÕIKIDE TEHASESEADETE TAASTAMINE (RESET)


Hoides käivitamisnuppu (8) korraka all lähevad kõik keevitusparameetrid tagasi algseadetele.

7a GAASI EELVOOG



TIG/HF-režiimil töötades reguleerib GAASI EELVOO kestust sekundites (seadistuskaala OFF, 0.1 ÷ 10 sekundit). Hõlbustab keevitamise alustamist.

 7b ALGVOOL (I_{START})




2-takti TIG- ja SPOT- režiimil töötades näitab algvoolu I_s, mida säilitatakse seni, kuni käpa nupp on alla vajutatud (väljendatakse amprites).

4-takti TIG-režiimil töötades näitab algvoolu I_s, mida säilitatakse seni, kuni käpa nupp on alla vajutatud (väljendatakse amprites).


MMA-režiimil töötades näitab keevitusvoolu dünaamilist kasvu „HOT START“ (seadistuskaala 0 ÷ 100%). Kuvaril näidatakse väärtuse suurenemist protsentides eelnevalt valitud keevitusvoolu suhtes. See seadistus muudab keevitamise sujuvamaks.

 7c VOOLU TÕUSUAEG (t_{START})




TIG-režiimil töötades näitab voolu tõusuaega keevitamise alguses I₁ → I₂ (seadistuskaala 0.1 ÷ 10 sekundit). OFF korral voolu tõusuaega ei rakendata. Parameetrid I₁ ja t_{START} on võimalik kasutada ka pedaaljuhtimisega, kuid seadistamine tuleb läbi viia enne käskluse enda käivitamist.

 7d PÕHIVOOL (I₂)



TIG AC/DC ja MMA-režiimil näitab väljundvoolu I₂. Bi-LEVEL IMPULSS-režiimil tähistab suuremat voolutugevust (maksimum). Väljendatakse amprites.

 7e ALGVOOL - ARC FORCE



TIG 4-takti Bi-LEVEL ja IMPULSS-režiimil töötades näitab I₁ voolutugevust, millel on võimalik keevitamise käigus üle minna peataseme voolule I₂. Väljendatakse

amprites.

MMA-režiimil töötades reguleerib keevitusvoolu dünaamilist kasvu „ARC-FORCE“ (seadistuskaala 0 ÷ 100%); kuvaril näidatakse, kui mitu protsenti on kasutatav väärtus eelnevalt seadistatud keevitusvoolust suurem. Seadistus muudab keevitamise sujuvamaks ning hoiab ära elektroodi kinnikleepumise keevitava tooriku külge.

7f SAGEDUS



TIG IMPULSS-režiimil töötades näitab impulsside sagedust. AC/DC mudelite korral TIG AC-režiimil (impulssfunktsioon välja lülitatud) näitab keevitusvoolu sagedust.

7g BALANCE



Režiimis TIG PULSEERIMINE tähistab suhet (protsentides) ajaperioodi, mil vool asub kõrgeimal tasemel (peamine keevitusvool) ja kogu pulseerimisperioodi vahel. Lisaks sellele tähistab parameeter AC/DC mudelite puhul „režiimis TIG AC (pulseerimine väljastatud), suhet positiivse vooluga aja ja negatiivse vooluga aja vahel: juhul, kui parameetri väärtus on negatiivne saavutatakse suurem soojenemine ja objekti läbitavus, kui aga parameetri väärtus on positiivne saavutatakse puhtam pind ja suurem elektroodi soojenemine, kui väärtuse parameeter on null saavutatakse AC sagedusperioodi kestel tasakaal negatiivse ja positiivse voolu vahel. (TAB. 4).

7h SPOT AEG



 
TIG- (SPOT) režiimil töötades näitab keevituskestust (seadistuskaala 0.1 ÷ 10 sekundit).

7k VOOLU LANGUSAEG (t_{END})



TIG-režiimil töötades reguleerib voolu langusaja kestust I₂ → I₁ (seadistuskaala 0.1 ÷ 10 sekundit). OFF korral voolu tõusuaega ei rakendata.

7l LÕPPVOOL (I_{END})




2-takti TIG-režiimil töötades näitab lõppvoolu ainult juhul, kui VOOLU LANGUSAEG (7k) on seadistatud väärtusele, mis on suurem kui null (>0.1 sekundit).

4-takti TIG-režiimil töötades näitab lõppvoolu I_e, mida säilitatakse seni, kuni käpa nupp on alla vajutatud.

Väljendatakse amprites.

 7m GAASI JÄRELVOOG



TIG-režiimil töötades näitab GAASI LÕPPVOO kestust sekundites (seadistuskaala OFF, 0.1 ÷ 10 sekundit); kaitseb elektroodi ja keevisvanni oksüdeerumise eest.

7n ELEKTROODI EELKÜTE



TIG funktsioonid kujutab AC voolu ja wolfram elektroodi eelküte aja vahelise tulemi väärtust kaare süütamisel.

8- JOB



Nupud „RECALL“ ja „SAVE“ kasutaja eriprogrammide salvestamiseks ja sisselülitamiseks.

9- Kooderi juhtnupp nupuga (7) valitavate keevitusparameetrite reguleerimiseks.

10- Alfanumeeriline kuvar.

11- Punane LED, näitab mootühikut.

12- Roheline LED, võimsus sees.

13- LED signaallamp HÄIRE (keevitusseade on blokeeritud).

Häire põhjustanud rikke kõrvaldamisel hakkab keevitusseade automaatselt uuesti tööle.

Veateated kuvaril (10):

- "A. 1" : rakendunud on primaarahela ülekuumenemiskaitse.
- "A. 2" : rakendunud on sekundaarahela ülekuumenemiskaitse.
- "A. 3" : rakendunud on toiteliini ülepingekaitse.
- "A. 4" : rakendunud on toiteliini alapingekaitse.
- "A. 5" : rakendunud on primaarahela liigtemperatuurikaitse.
- "A. 6" : toiteliinis puudub faas, rakendunud on liini kaitse.
- "A. 7" : seadme sisemusse on laadunud tolm, uuesti käivitamiseks:
 - puhastage masina sisemus;
 - kasutage juhtimispuult vastavat nuppu.
- "A. 8" : Abivool üle piirväärtuse.
- "A. 9" : rakendunud on põleti vesijahutusüsteemi alarõhukaitse. Seade ei lülitu automaatselt uuesti sisse.

Keevitusseadme väljalülitamisel võidakse hetkeks kuvada teadet „OFF“.

N.B.: VEATEADETE SALVESTAMINE JA KUVAMINE

Iga häire korral salvestatakse keevitusseadme seadistused. Viimast 10 häiret on võimalik mälust tagasi kutsuda:

Hoidke paari sekundi jooksul all nuppu (6a) „KAUGJUHTIMINE“.
 Kuvarile ilmub kiri „AY.X“; kus „Y“ näitab häire numbrit (A0 kõige uuem, A9 kõige vanem) ja „X“ näitab veakoodi (1 kuni 9, vt. AY.1 ... AY.9).

4.3 ERIPROGRAMMIDE SALVESTAMINE/SISSELÜITAMINE.

Sissejuhatus

Keevitusseade võimaldab salvestada (SAVE) eriprogramme, mille parameetrid on sobilikud ühe konkreetse keevitustöö läbiviimiseks. Kõiki eriprogramme saab sisse lülitada (RECALL) mistahes hetkel ning tänu sellele on kasutaja käsutuses „töövalmis“ keevitusaparaat eelnevalt optimaalseks seadud parameetritega. Keevitusseade võimaldab salvestada 9 eriprogrammi.

Salvestamise käik (SAVE)

Olles keevitusseadme teatud tööülesande jaoks optimaalselt seadistanud, saab parameetrid salvestada järgnevalt (JOON D2):

- Hoidke nuppu (8) „SAVE“ 3 sekundit all.
- Kuvarile (10) ilmub „S.“ ning number 1 ja 9 vahel.
- Valige nuppu (9) keerates number, mille alla soovite programmi salvestada.
- Vajutage uuesti klahvile (8) „SAVE“:
 - kui klahvi „SAVE“ kauem kui 3 sekundit all hoida, on programm salvestatud ning kuvarile ilmub teade „YES“;
 - kui klahvi „SAVE“ vähem kui 3 sekundit all hoida, ei salvestata programmi ning kuvarile ilmub teade „no“.

Sisselülitamine (RECALL)

Selleks toimige järgnevalt (vt. JOON. D2):

- Hoidke nuppu (8) „RECALL“ 3 sekundit all.
- Kuvarile (10) ilmub „r.“ ning number 1 ja 9 vahel.
- Valige nuppu (9) keerates number, mille alla soovitud programm salvestati.
- Vajutage uuesti nupule (8) „STORE“:
 - kui klahvi „RECALL“ kauem kui 3 sekundit all hoida, on programm sisse lülitatud ning kuvarile ilmub teade „YES“;
 - kui klahvi „RECALL“ vähem kui 3 sekundit all hoida, pole programm sisse lülitatud ning kuvarile ilmub teade „no“.

N.B.:

- NUPU „SAVE“ JA „RECALL“ KASUTAMISE JOOKSUL PÖLEB VALGUSDIOD „PRG“**
- KASUTAJA VÕIB SISSE LÜLITADA PROGRAMMI SOOVI KORRAL MUUTA, ENT MUDETUD VÄÄRTUSI EI SALVESTATA AUTOMAATSELT. KUI PROGRAMMI SOOVITAKSE SISESTADA UUSI VÄÄRTUSI, TULEB NEED IGA KORD UUESTI SALVESTADA.**
- ERIPROGRAMMIDE SALVESTAMISE JA NENDES KASUTATAVADE SEADETE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE EEST VASTUTAB KASUTAJA.**

4.4 Režiim SISSELÜITAMINE ja VÄLJALÜLITAMINE Vee jahutamise grupp G.R.A. (kui ette nähtud)

Väljalülitamise toiming:

- Lülitage masin pealüliti (2-JOON. C) abil välja, vajutades samaaegselt parempoolset nuppu (6e-JOON. D2) esiplaanil.
 - Peale sisselülitusjärgestust ilmub kuvarile lühend "G.ra - on" (tehaseadistus: jahutusgrupp sisse lülitatud).
 - Keerake kodeerimiseadme nuppu (9-JOON. D2) nii, et kuvarile ilmub lühend "G.ra - OFF".
 - Kinnitage valikut vajutades korraks nuppu (7-JOON. D2).
- Sel viisil on jahutusgrupp välja lülitatud, keevitusseadet saab kasutada ilma G.R.A.-ta ja ilma polariseerimispiistikuta.



TÄHELEPANU! JUHUL, KUI KASUTATAKSE KEEVITUSSEADET REŽIIMIS "G.r.a - OFF" KOOS JUURDE ÜHENDATUD JAHUTUSGRUPPIGA, POLE JAHUTUSGRUPPI RIKETE EEST TÄIELIKULT KAITSTUD.

Käivitamise toiming:

Korrake sama järjestust ja seadistage lühend "G.ra - on" juhul, kui on soov see sisse lülitada.

N.B.: Kui keevitusseade on seadistatud režiimis "G.r.a - on", kuid juurde pole ühendatud ühtegi jahutusgrupp, siis peale mõnesekundilist töötamist sekkub jahutusahela puuduliku funktsioneerimise kaitse (tähis "A. 9").
Tehase seadistus: "G.r.a - on".

5. PAIGALDAMINE



TÄHELEPANU! TEOSTAGE KÕIK PAIGALDUSTÖÖD JA ELEKTRILISED ÜHENDUSOPERATSIOONID, KUI KEEVITUSAPARAAT ON KINDLALT VÄLJA LÜLITATUD. ELEKTRIÜHENDUSED PEAVAD OLEMA TEHTUD AINULT ERIALA EKSPERDI VÕI KVALIFITSEERITUD TEHNIKU POOLT.

5.1 MONTAAŽ

Pakkige keevitusaparaat lahti ja monteeri pakkendiga kaasas olevad lahtised osad aparaadile.

5.1.1 Tagasisidekaabli/klemmi montaaž (PILT E)

5.1.2 Keevituskaabli-elektroodihoidjaklemmi montaaž (PILT F)



5.2 KEEVITUSAPARAADI ASUKOHT

Valige keevitusaparaadi paigalduskohaks selline koht, kus jahutusõhu sisenemise- ja väljumisava (ventilaatoriga juhitud õhuringlus, kui olemas) ees ei oleks takistusi; samaaegselt kontrollige, et elektrit juhtivad tolmud, söövitavaid auru, niiskust, jne. ei sisene masinasse. Hoidke vähemalt 250mm vaba keevituspiirkond keevitusaparaadi ümber.



TÄHELEPANU! Et vältida keevitusaparaadi maha kukkumist või ohtlikku ümberpaigutamist, asetage see tasasele, seadme kaalu kannatavale pinnale.

5.3 ÜHENDUS VOOLUVÕRKU

- Enne mistahes elektrihenduse teostamist kontrollige, et andmeplaadil olevad andmed vastavad töökohal kasutatavale pingele ja voolusagedusele.
- Keevitusaparaat peab olema ühendatud ainult toitesüsteemiga, mis omab maaga ühendatud neutraaljuhet.
- Et tagada kaitse võimaliku rikkevoolu tekkimise korral, tuleb kasutada diferentsiaalseid lüliteid, mille tüüp on järgmine:
 - Tüüp A () ühefaasilistele aparaatidele;
 - Tüüp B () kolmefaasilistele aparaatidele.
- Normatiivi EN 61000-3-11 (Flicker) nõuete rahuldamiseks soovime ühendada keevitusaparaat toitelini pistikupesaga, mille takistusjõud on madalam kui $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).
- Keevitusseade vastab standardi IEC/EN 61000-3-12 nõuetele.

5.3.1 Pistik ja pistikupes

Ühendage voolujuhtmele piisava võimega standardpistik, (2P + PE) (1~), (3P + PE) (3~) ja kasutage pistikupes, mis omab kaitsekorki või automaatselt voolukatkestajat; ettenähtud maandusterminal peab olema ühendatud toitelini maandusjuhtmega (kollane-roheline).

Tabelis (TAB. 1) on näidatud hilinenud kaitsekorkide soovitatavad väärtused amprites, mis on valitud keevitusaparaadi poolt toodetud maksimaalse nimivoolu ja vooluvõrgu nimipingel alusel.



TÄHELEPANU! Ülaloodud reeglite eiramine muudab tootja poolt ettenähtud kaitseüsteemi (klass I) võimetuks, põhjustades tõsise ohu isikutele (nt. elektrišokk) ja asjadele (nt. tulekahju).

5.4 KEEVITUSSFÄÄRI ÜHENDUSED



TÄHELEPANU! ENNE JÄRGNEVADE ÜHENDUSTE TEOSTAMIST, KONTROLLIGE, ET KEEVITUSAPARAAT ON VÄLJA LÜLITATUD.

Tabelis (TAB. 1) on näidatud soovitatavad keevituskaablite väärtused (mm²-tes) keevitusaparaadi poolt jaotatud maksimaalse voolu alusel.

5.4.1 TIG-keevitus

Põleti ühendus

Sisestage voolu edastav kaabel vastava kiirklemmiga (-) / ~. Ühendage kolme poolusega ühendusotsik (põleti lüliti) vastava pistikupesaga. Ühendage põleti gaasivoolik vastava ühendusotsikuga.

Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendus

Ühendage keevitatavale elemendile või metalltööalale, kuhu element on asetatud ning võimalikult ühenduskoha lähedale. Käesolev kaabel tuleb ühendada (+) sümboliga klemmide (~ TIG-masinale, millega on ettenähtud AC-keevitus).

Ühendus gaasiballooniga (kui kasutusel).

- Kruvige kinni survevähendaja gaasibalooni ventiiliga ja asetage nende vahele vastav lisaseadmena kaasaolev adapter, kui kasutate Argoon-gaasi.
- Ühendage gaasi sisestav voolik survevähendajaga ja kinnitage kaasaoleva mähisega.
- Lõdvestage survevähendaja reguleerimisratas enne ballooni ventiili avamist.
- Avage balloon ja reguleerige gaasi kogus (l/min) kasutuse orienteeruvate andmete kohaselt, vaata tabelit (TAB. 4); vajaduse korral võib keevituse ajal kohandada gaasivoolu survet reductorini kinnitusvõru kaudu. Kontrollige, et tuubid ja ühendused on gaasikindlad.

TÄHELEPANU! Lõpetades töö, sulgege alati gaasibalooni ventiil.

5.4.2 MMA-keevitus

Peaaegu kõik kattega elektroodid ühendatakse generaatori positiivse poolusega (+); väljaarvatud happega kaetud elektroodid ühendatakse negatiivse poolusega (-).

Keevituskaabli elektroodihoidjaklemmi ühendus

Keevituskaabliots on varustatud spetsiaalse klambriga, mis võimaldab haarata kinni elektroodi katteta olevast osast.

Ühendage see kaabel klambriga, mis kannab sümbolit (+).

Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendus

Ühendage otse keevitava detaili või metalltööalauaga, kuhu on asetatud detail ning võimalikult ühenduskoha lähedale.

Ühendage see kaabel klambriga, mis kannab sümbolit (-).

Soovitused:

- Keerake keevituskaablite ühendused kiirpistikutega (kui olemas) lõpuni kinni, et garanteerida perfektno elektrikontakt; vastupidisel juhul riskite ühendite ülekuumenemist ja nende kiiret kahjustumist ning efektiivsuse kaotamist.
- Kasutage võimalikult lühikesi keevituskaableid.
- Vältige kasutamast metallstruktuure, mis ei kuulu keevitava detaili juurde, kui keevitusvoolu tagasisidekaabli asendaja; see võib olla ohtlik ja anda rahuldamatut tulemust.

6. KEEVITUS: PROTSEDUURI KIRJELDUS

6.1 TIG-KEEVITUS

TIG keevitus on keevitusmeetod, mis kasutab elektrilise kaare süütega soojust ja hoiab selle mittesulava elektroodi (Tungsteno) ja keevitava detaili vahel. Tungsteno-elektroodi hoiab põleti, mis edastab keevitusvoolu ning kaitseb elektroodi ja keevitusvanni atmosfäärses oksüdatsiooni eest keraamilisest otsikust (PILT G) väljuva inertse gaasivooluga (tavaliselt Argoon-gaas: Ar 99.5%).

Hea keevituse tagamiseks on hädavajalik kasutada õige läbimõõduga elektroodi sellele vastava vooluga, vaata tabelit (TAB. 3).

Elektrood ulatub tavaliselt keeraamilisest otsmikust välja 2-3mm, nurgakeevituse puhul võib saavutada 8mm pikkuse.

Keevitus teostub keevitavate servade ühtesulamisega. Õieti ettevalmistatud õhukeste materjalide puhul (kuni 1 mm umbes) ei ole vajalik abimaterjal (PILT H).

Paksemate materjalide puhul on vajalikud samast baasmaterjali koostisest ja sobiva läbimõõduga, vastavalt ettevalmistatud servadega pulgad (PILT I).

Hea keevitustulemuse saavutamiseks on tähtis, et osad on korralikult puhastatud ja vabad oksüdust, õlist, rasvast, lahustitest, jne.

6.1.1 HF ja LIFT süütelang

HF süütelang:

Elektrikaar süttib ilma tungsteno-elektroodi ja keevitava detaili vahelise kontaktita, kõrgsagedusega seadeldise poolt tekitatud sädeme kaudu.

See süütamisemeetod ei vaja tungsteno-elektroodi kasutamist keevitusvannis, ega põhjusta elektroodi kulumist ja võimaldab kerge stardi kõikide keevituspositsioonidega.

Protseduur:

Vajutage põleti lüliti lähedades samas elektrooditsik detailile (2-3 mm) ja oodake HF impulssidega teostuva kaare süttimist. Kui kaar on süttinud, moodustage keevitusvanni detailile ja keevitage pikki õmblust.

Juhul kui olete kontrollinud gaasi olemasolu ja kui HF laengud on nähtavad, esineb siiski raskusi kaare süütamisel, ärge jätke elektroodi kauaks HF režiimi alla, vaid kontrollige selle pealispinna terviklikkust ja otsa vormi. Vajaduse korral teritage see käiakivil. Tsükli lõppedes teostub voolu annulleerimine ette antud langemisrambiga.

LIFT süütelang:

Elektrikaare süttimine teostub eemaldades tungsteno-elektrood keevitavalt detaililt. See süütamisviis põhjustab vähem elektroodide häiringuid ja viib minimaalseni tungsteno kasutamise ning elektroodi kulumise.

Protseduur:

Toetage kerge survega elektrooditsik detailile. Vajutage põleti lüliti lõpuni ja tõstke mõne hetkelise hilinemisega elektrood 2-3mm, saavutades nii kaare süttimise. Keevituse alguses jaotab keevitusaparaat voolu I_{LIFT} ja peale mõne hetkelist keevitust, hakkab jaotama ette antud keevitusvoolu. Tsükli lõppedes teostub voolu annulleerimine ette antud langemisrambiga.

6.1.2 TIG DC-keevitus

TIG DC-keevituseks sobivad kõikide nõrgalt ja tugevalt seotud söeteraste ning raskete metallide, nagu vase, nikli, titaani ja nende sulamid.

TIG DC-keevituseks elektroodiga poolusel (-) kasutatakse tavaliselt elektroodi, mis sisaldab 2% Toriumi (punast värvi triip) või elektroodi, mis sisaldab 2% Tseeriumi (halli värvi triip).

Võlframelektrood on vaja teritada käiakivil teljesuunas, nagu näidatud JOON. L, hoolitsedes selle eest, et ots oleks perfektselt ühiskeskene vältimaks kaare kõrvalekaldeid. On tähtis teostada teritamise elektroodi pikkuse suunas. Korrae seda protseduuri perioodiliselt vastavalt elektroodi kasutamisele ja kulumisele või kui see on juhulikult kahjustunud, oksüdeerunud või valesti kasutatud. TIG DC-meetodiga on võimalikud 2-käigulised (2T) ja

6.1.3 TIG AC-keevitus

Seda tüüpi keevitus võimaldab selliste metallide nagu alumiiniumi ja magneesiumi keevitamise, mis moodustavad nende pinnale kaitsva ja isoleeriva oksüidi. Keevitusvoolu polaarsuste ümberpööramise tulemusena on võimalik "murda" pinnal olev oksüidi kiht "iooniliseks liivapuhumiseks" kutsutud mehhanismi kaudu. Volframelektroodi pingele on vahelduvalt positiivne (EP) või negatiivne (EN). EP-aja jooksul puhastatakse oksüid pinnalt ja ("puhastus" või "peitus") võimaldades sulami moodustumise. EN-ajal toimub kõrgeim soojusekandele elemendile võimaldades keevitamise. Parameetri muutmise võimalus AC-s (sagedus, balans) võimaldab aja ja EP voolu võimsuse vähendada minimaalseni, mis teeb võimalikuks kiirema keevitamise ja vähesema kuumuse kandele elektrodile selle pikema vastupidamisega.

Kõrgemad balansiväärtused võimaldavad keevitada kiiremini, suurema läbimise, rohkem keskendunud kaare, kitsama keevisõbluse ja elektroodi piiratud kuumenemise. Madalamad väärtused võimaldavad elemendi parema puhtuse. Liiga madala balansiväärtuse kasutamine põhjustab kaare ja deoksüdeeritud osa laienemise ja elektroodi ülekuumenemise sellele järgneva kuuli moodustumisega otsale ja kaare süütamise ning suunamise halvenemisega. Ülemäärane balansiväärtuse kasutamine põhjustab mustade kohtadega "määrdundud" keevisõbluse.

Tabelis (TAB. 4) on kirjeldatud parameetri variatsioone AC-keevitusmeetodis.

TIG AC-meetodiga on võimalikud 2-käigulised (2T) ja 4-käigulised (4T) funktsioonid.

Lisaks kehtivad keevitusprotseduure puudutavad toimumisjuhised.

Tabelis (TAB. 3) on äratoodud ligikaudsed andmed alumiiniumi keevitamise tarvis; kõige kohasem elektrood on puhas volframelektrood (rohelist värvi triip).

6.1.4 Toimimisviis

- Seadistage käepideme abil keevitusvoolu enesele sobivaks; voolu saab keevitamise kestel vastavalt vajadusele muuta.

- Vajutage keevituskäpa nupule ja kontrollige gaasivoogu; vajaduse korral reguleerige gaasi eelvoogu ja gaasi järelvoogu kestust; gaasi parameetrid reguleeritakse vastavalt tootimustele: ennekoike peab gaasi järelvoogu viide olema selline, et keevitamise lõpetamiseks jõuaksid elektrood ja keevisvann enne välisõhuga kokkupuutumist maha jahtuda (oksüdeerumine ja defektoht).

2-takti TIG- režiim:

- Kui keevituskäpa nupp (PT) lõpuni alla vajutada, tekib I_{START} voolutugevusega keevituskaar. Seejärel vool tõuseb vastavalt VOOLU TÕUSUAJALE, kuni jõutakse keevitusvoolu tasemele.

- Keevitamise katkestamiseks laske nupp lahti — tulemuseks on kas voolu järk-järguline langus (kui sees on funktsioon VOOLU LANGUSAEG) või kaare kohene kustumine koos sellele järgneva gaasi järelvooga.

4-takti TIG- režiim:

- Esimene vajutus nupule tekitab keevituskaare I_{START} voolutugevusega. Nupu vabastamisel hakkab vool vastavalt VOOLU TÕUSUAJA seadistustele tõusma, kuni saavutatud on keevitusvool, mida hoitakse ka juhul, kui nupp lahti lasta. Uuesti nupule vajutades langeb vool vastavalt VOOLU LANGUSAJA seadistustele kuni väärtuseni I_{END} . Süsteem töötab sel voolul nupu lahtilaskmiseni, millega lõppeb keevitustsükkel ja algab gaasi järelvoog. Ent kui nupp VOOLU LANGUSAJA jooksul lahti lasta, lõppeb keevitustsükkel koheselt ning algab gaasi järelvoog.

4-takti ja BI-LEVEL TIG- režiim:

- Esimene vajutus nupule tekitab keevituskaare I_{START} voolutugevusega. Nupu vabastamisel hakkab vool vastavalt VOOLU TÕUSUAJA seadistustele tõusma, kuni saavutatud on keevitusvool, mida hoitakse ka juhul, kui nupp lahti lasta. Iga järgneva vajutusega (allavajutamise ja vabastamise vaheajaga peab olema lühike) vahelduvad parameetri BI-LEVEL abi seadistatud voolutugevus I_1 ja pihovool I_2 .

- Nuppu all hoides langeb vool vastavalt VOOLU LANGUSAJA seadistustele kuni väärtuseni I_{END} . Süsteem töötab sel voolul kuni nupu lahtilaskmiseni, millega lõppeb keevitustsükkel ja algab gaasi järelvoog. Ent kui nupp VOOLU LANGUSAJA jooksul lahti lasta, lõppeb keevitustsükkel koheselt ning algab gaasi järelvoog (JOON.M).

6.2 MMA-KEEVITUS

- On tähtis järgida elektrooditootja poolt ettenähtud juhendeid, mis puudutavad elektrodide korrektset polaarsust ja keevituse optimaalset voolu (tavaliselt on need juhised äratoodud elektrodide pakendil).

- Keevitusvool peab olema reguleeritud vastavalt kasutatava elektroodi diameetritele ja soovitud keevitusliigile. Alltoodud tabel näitab keevitusvoolu, mis vastavad erinevate diameetritega elektrodidele:

Ø Elektrood (mm)	Keevitusvool (A)	
	Min.	Maks.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Pidage meeles, et kasutades võrdse diameetriga elektroodi, valige horisontaalkeevituseks kõrgete väärtustega voolu, aga vertikaal- või altüleskeevituseks kasutage kõige madalamate väärtustega voolu.

- Keevitusõbluse mehaanilised omadused olenevad nii voolu intensiivsusest, kui ka kaare pikkusest, kiirusest ja keevituse positsioonist, elektrodide diameetrist ja kvaliteedist (korrektseks säilitamiseks peavad elektrodid olema asetatud selleks ettenähtud mahutitesse või karpidesse, mis kaitsevad niiskuse eest).

- Keevituse omadused sõltuvad ka keevitusaparaadi ARC-FORCE-väärtusest (dünaamiline tööviis). See parameeter on võimalik seada paneelilt või kahe potentsimeetri kaugjuhtimisega.

- Pidage meeles, et ARC-FORCE-i kõrged väärtused annavad suurema läbimise ja võimaldavad keevituse mistahes positsioonis tüüpiliselt baaselektrodidega, ARC-FORCE-i madalamad väärtused võimaldavad pehmemat kaare ilma pitsmeteta tüüpiliselt elektrodidega.

Keevitusaparaat on peale selle varustatud ka HOT START- ja ANTI STICK-seadmetega, mis garanteerivad lihtsad stardid ja välistavad elektroodi kleepumise elemendiga.

6.2.1 Keevitamine

- Hoides keevituskilpi NÄO EES, hõõruge elektroodi keevitatava detaili vastu nagu tahaksite süüdata tuletikku. See on kõige õigem meetod kaare süütamiseks.

TÄHELEPANU: ÄRGE TOKSIGE elektrodide keevitatava detaili vastu. Riskite kahjustada elektroodi katet ja muuta raskeks kaare süttimise.

- Kohe peale kaare süttimist, üritage hoida keevitatavast detailist distants, mis vastab kasutatava elektroodi diameetritele ja säilitage see distants kuni keevitustöö lõpuni. Pidage meeles, et elektroodi ja keevitatava detaili vaheline nurk peab olema umbes 20-30 kraadi.

- Keevitusraadi lõppedes, tõmmake elektrood kergelt enda poole nii, et keevituskraater täitub. Tõstke kiiresti elektrood keevisvannist nii, et kaar kustub (KEEVITUSRAADI

7. HOOLDUS

TÄHELEPANU! ENNE HOOLDUSTÖÖ TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET SEADE ON VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÕRGUST LAHTI ÜHENDATUD.

7.1 HOOLDUS

KEEVITAJA VÕIB TEOSTADA NORMAALSEID HOOLDUSTÖÖD.

7.1.1 PÕLETI HOOLDUS

- Vältige põleti ja selle kaabli asetamist kuumadele osadele; see põhjustab isolatsioonmaterjalide sulamist ja muudab kiiresti masina töökõlbmatuks.
- Kontrollige perioodiliselt gaasivoolikute ja nende ühenduste terviklikust.
- Ühendage korralikult elektroodi haardeklamber, valitud elektroodi läbimõõduga klambrihoidja spindel vältimaks ülekuumenemist, kehva gaasijaotust ja sellest tulenevat halba funktsioneerimist.
- Kontrollige enne iga kasutamiskorda põletiotsa osade kulumiseseisukorda ja nende monteerimise korrektsust: põletiot, elektrood, elektroodi haardeklamber, gaasijaotaja.

7.2 ERAKORRALINE HOOLDUS

ERAKORRALISED HOOLDUSTÖÖD PEAVAD OLEMA LÄBI VIIDUD ÜKSNES ASJATUNDLIKU JA ELEKTRI-MEHAANILIST VÄLJAOPET SAANUD TEHNILISE PERSONALI POOLT NING VASTAMA TEHNILISELE NÕUDELE IEC/EN 60974-4.



TÄHELEPANU! ENNE KEEVITUSAPARAADI PANEELIDE EEMALDAMIST JA SEADME SISEMUSELE LÄHENEMIST KONTROLLIGE, ET SEADE ON VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÕRGUST LAHTI ÜHENDATUD.

Seadme sisemuse kontrollimine pingele all võib põhjustada tõsise elektrišoki, tingitud otsesest kokkupuutest pingestatud elektriliste komponentidega ja/või põhjustada vigastusi puudutades seadme liikuvaid osi.

- Kontrollige regulaarselt, et samas ka seadme kasutamisest ja töökeskonna tolmusisaldusest sõltuvate vaheaegade järele keevitusseadme sisemust ning eemaldage elektriskeemidele kogunenud tolm pehme harja või sobilike puhastusvahenditega.
- Kasutades juhust kontrollige ka, et elektrilised ühendused on hästi kinnitatud ning et kaablitel ei ole isolatsioonivigastusi.
- Peale hooldustöö lõppu, asetage keevitusaparaadi paneelid jälle kohale keerates kinnituskruvid lõpuni kinni.
- Vältige absoluutselt keevitamist, kui keevitusaparaat on avatud.
- Peale hooldus- või parandustööde sooritamist taastage ühendused ja kaabeldused nii, et need ei omaks kokkupuudet liikuvate või kõrget temperatuuri omavate osadega. Siduge juhtmed nagu nad olid algselt, hoides hoolikalt lahus kõrgepinge all peatrafo ühendused sekundaarsetest madalpinge trafodest.
- Kasutage kõiki originaalseibe ja originaalkruvisid auto kere taassulgemiseks.

8. VEAOOTSING

MITTERAHULDATAVA TÖÖ KORRAL JA ENNE PÕHJALIKUMA KONTROLLI ALUSTAMIST VÕI TEENINDUSKESKUSEGA ÜHENDUSE VÕTMIST, KONTROLLIGE, KAS:

- Keevitusvool, reguleeritud potentsimeetri kaudu baseerudes astmelisele skaalale amprites, sobib kasutatava elektroodi diameetri ja tüübiga.
- Peavoolukatkestaja on positsioonis "ON" ja vastav lamp süttinud; vastupidisel juhul asetseb viga tavaliselt toiteliniis (kaablid, pistik ja/või pistikupes, kaitsekorgid, jne.).
- Kollane Led signaallamp, mis näitab ülekuumenemiskaitse rakendumist üle- või allpinge või lühühenduse korral, ei ole süttinud.
- Kontrollige, et nimiimpulsi suhet on järgitud. Kui ülekuumenemiskaitse on rakendunud, oodake seadme naturaalselt maha jahtumist ja kontrollige, et ventilaator funktsioneerib.
- Kontrollige liini pinget: kui väärtus on liiga kõrge või liiga madal, keevitusaparaat seiskub.
- Kontrollige, et keevitusaparaadis ei ole lühühendust: vastupidisel juhul eemaldage viga.
- Et ühendused elektrisüsteemiga on sooritatud korrektselt, eriliselt, et massiklemm on tõesti ühendatud keevitatava detailiga, mis peab olema vaba igasugusest katte- või isolatsioonmaterjalist (nt. lakid või värvid).
- Kasutatav kaitsegaas on õige (Argoon 99.5%) ja ettenähtud koguses.

1. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBAS TEHNIKA LOKA METINĀŠANAS LAIKĀ	123
2. IEVADS UN VISPĀRĪGS APRAKSTS	123
2.1 IEVADS	123
2.2 PAPILDIRĪCĒS PĒC PASŪTĪJUMA	124
3. TEHNISKIE DATI	124
3.1 PLĀKSNE AR DATIEM	124
3.2 CITI TEHNISKIE DATI	124
4. METINĀŠANAS APARĀTA APRAKSTS	124
4.1 BLOKSHĒMA	124
4.2 VADĪBAS, REGULĒŠANAS UN SAVIENOŠANAS IERĪCES	124
4.2.1 Aizmugurējais panelis (ZĪM. C)	124
4.2.2 Priekšējais panelis, ZĪM. D1	124
4.2.3 Priekšējais panelis, ZĪM. D2	125
4.3 INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ UN IELĀDEŠANA NO ATMIŅAS	126
4.4 Ūdens dzesēšanas mezgla G.R.A. IESLĒGŠANAS UN IZSLĒGŠANAS režīms (ja paredzēts)	126
5. UZSTĀDĪŠANA	126
5.1 APRIKOJUMS	126
5.1.1 Atpakaļgaitas vada-turētāja montāža (ZĪM. E)	126
5.1.2 Metināšanas vada-elektrodu turētāja montāža (ZĪM. F)	126
5.2 METINĀŠANAS APARĀTA NOVĪETOŠANA	126
5.3 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA	126
5.3.1 Rozete un kontaktdakša	126
5.4 METINĀŠANAS KONTŪRA SAVIENOJUMI	126

5.4.1 TIG metināšana	126
5.4.2 MMA metināšana	126
6. METINĀŠANA: DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS	126
6.1 TIG METINĀŠANA	126
6.1.1 HF un LIFT loka aizdedzināšana	126
6.1.2 Līdzstrāvas TIG DC metināšana	127
6.1.3 Maiņstrāvas TIG AC metināšana	127
6.1.4 Darba procedūra	127
6.2 MMA METINĀŠANA	127
6.2.1 Darba procedūra	127
7. TEHNISKĀ APKOPE	127
7.1 PARASTĀ TEHNISKĀ APKOPE	127
7.1.1 DEGLA TEHNISKĀ APKOPE	127
7.2 ĀRKĀRTAS TEHNISKĀ APKOPE	127
8. IESPĒJAMO PROBLĒMU RISINĀŠANA	127

INDUSTRIĀLAI UN PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI PAREDZĒTI METINĀŠANAS APARĀTI AR INVERTORU TIG (METINĀŠANA AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTU GĀZU VIDĒ) UN MMA (LOKA METINĀŠANA AR SEGTAJĒM ELEKTRODIEM) METINĀŠANAI. Piezīme: Tālāk tekstā tiks izmantots termins "metināšanas aparāts".

1. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBAS TEHNIKA LOKA METINĀŠANAS LAIKĀ

Lietotājam jābūt pietiekami labi instruētam par metināšanas aparāta drošu izmantošanu un tam ir jābūt informētam par ar loka metināšanu saistītajiem riskiem, par atbilstošajiem aizsardzības līdzekļiem un par rīcību kārtību negadījuma iestāšanās gadījumā.

(Sk. arī standartu "EN 60974-9: Lokmetināšanas iekārtas. 9. daļa: Uzstādīšana un izmantošana").



- Izvairieties no tiešā kontakta ar metināšanas kontūru, jo no ģenerators ejošu tukšgaitas spriegums dažos apstākļos var būt bīstams.
- Pieslēdzot metināšanas vadus, veicot pārbaudes un remontdarbus metināšanas aparātam jābūt izslēgtam un atslēgtam no barošanas tīkla.
- Pirms degļa nodūlīšu detaļu maiņas izslēdziet metināšanas aparātu un atslēdziet to no barošanas tīkla.
- Veicot elektriskos pieslēgumus ievērojiet attiecīgas drošības tehnikas normas un likumdošanu.
- Metināšanas aparātu drīkst pieslēgt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vads ir izņemts.
- Pārļecinieties, ka barošanas rozete ir pareizi izņemta.
- Neizmantojiet metināšanas aparātu mitrās vai slapjās vidēs, kā arī kad list.
- Neizmantojiet vadus ar bojātu izolāciju vai ar izlojdzītajām savienošanas detaļām.



- Nemetiniet tvētnes, traukus un cauruļvadus, kuri satur vai saturēja šķidrums vai gāzveida uzliesmojošus produktus.
- Neizmantojiet ar hlora šķīdinātāju apstrādātus materiālus, ka arī neestrādājiet šīs vielas tuvumā.
- Nemetiniet zem spiediena esošos traukus.
- Novāciet no darba vietas visus uzliesmojošus materiālus (piemēram, koka izstrādājumus, papīru, lupatas utt.).
- Pārļecinieties, ka telpa ir labi vēdināma, vai ka ir paredzēti līdzekļi loka tuvumā esošo metināšanas iztvaikojumu novākšanai; ir jāievada sistemātiskā uzskaite sistēma metināšanas iztvaikojumu robežas novērtēšanai saskaņā ar to sastāvu, koncentrāciju un iztvaikošanas ilgumu.
- Glabājiet balonu tālu no siltuma avotiem, tai skaitā no saules stariem (ja tas tiek izmantots).



- Nodrošiniet pienācīgu elektrisko izolāciju starp degli, apstrādājamo detaļu un iespējamām tuvumā esošām izemētām metāla daļām (kuras var sasniegt). Parasti to var nodrošināt, izmantojot šim nolūkam paredzētos cimdus, apavus, cepuri un apģērbus, vai izmantojot izolējošus paliktņus vai paklājus.
- Vienmēr aizsargājiet acis ar piemērotiem filtriem, kas atbilst standartam UNI EN 169 vai UNI EN 379 un, kas uzstādīti uz maskām vai ķiverēm, kas atbilst standartam UNI EN 175.
- Izmantojiet atbilstošus ugunsdrošus tērpus (kas atbilst standartam UNI EN 11611) un metināšanas cimdus (kas atbilst standartam UNI EN 12477) un nepakļaujiet ādu ultravioletu un infrasarkanu starojuma iedarbībai, kas rodas loka metināšanas laikā; turklāt, ar aizsardzību ir jānodrošina loka metināšanas vietas tuvumā esošie cilvēki, to var izdarīt ar neatstarojošo ekrānu vai tentu palīdzību.
- Trokšņa līmenis: Ja īpaši intensīvas metināšanas dēļ individuālais dienas trokšņa ekspozīcijas līmenis (LEPd) ir vienāds vai ir lielāks par 85 dB(A), tad ir obligāti jāizmanto atbilstoši individuālie aizsarglīdzekļi (Tab. 1).



ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI VAR BŪT BĪSTAMI

Elektriskā strāva, kas plūst caur jebkuru vadītāju, rada lokalizētu elektromagnētisko lauku (EML). Metināšanas strāva rada EML ap metināšanas ķēdi un metināšanas

aparātu.

Elektromagnētiskie lauki var radīt traucējumus dažādām medicīniskajām ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoriem, elpošanas aparātiem, metāla protēzēm u.c.). Šādu ierīču lietotājiem jāievēro piemērotie piesardzības pasākumi. Piemēram, viņiem jāizvairās atrasties metināšanas aparāta izmantošanas zonā vai jānovērtē metinātāju individuālais risks.

Šīs metināšanas aparāts atbilst tehnisko standartu prasībām, kas attiecas uz rūpnieciskajā vidē profesionālajai lietošanai paredzētajām iekārtām. Nav nodrošināta atbilstība prasībām par elektromagnētisko lauku iedarbību uz cilvēkiem dzīvojamajās telpās.

Visiem operatoriem jāievēro turpmāk uzskaitītie noteikumi, lai līdz minimumam samazinātu metināšanas ķēdes EML iedarbību:

- satuviniet metināšanas kabelus. Ja vien iespējams, sastipriniet tos ar līmlenti;
- sekojiet tam, lai jūsu galva un ķermenis atrastos pēc iespējas tālāk no metināšanas ķēdes;
- nekādā gadījumā neapņemat metināšanas vadus apkārt metāla priekšmetiem vai ķermenim;
- nemetiniet, kamēr jūsu ķermenis atrodas metināšanas ķēdes iekšpusē;
- sekojiet tam, lai abi metināšanas vadi atrastos vienā ķermeņa pusē;
- savienojiet metināšanas strāvas atgriešanas vadu ar metināmo detaļu pēc iespējas tuvāk metinātai šuvei;
- nemetiniet metināšanas aparāta tuvumā;
- visiem operatoriem jāievēro prasības par minimālo attālumu, kas norādītas EML datu lapā;
- attālums no EML avota punktā, aiz kura iedarbība ir mazāka par 20% no minimālās pieļaujamās vērtības: $d = 65 \text{ cm}$.



- A klases ierīce:

Šīs metināšanas aparāts atbilst tehnisko standartu prasībām, kas attiecas uz rūpnieciskajā vidē profesionālajai lietošanai paredzētajām iekārtām. Nav nodrošināta elektromagnētiskā saderība dzīvojamajās mājās, kā arī ēkās, kuras ir pa tiešo savienotas ar zema sprieguma tīklu, kas paredzēts nerūpnieciskiem mērķiem.



PAPILDUS DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- METINĀŠANAS OPERĀCIJAS:
 - Vidē ar paaugstinātu elektrošoka risku;
 - Ierobežotās telpās;
 - Uzliesmojošo var sprāgstvielu tuvumā.
- "Atbildīgajam ekspertam" ir savlaicīgi JĀNOVERTĒ metināšanas operāciju norisi un veicot tās tuvu vienmēr jāatrodas citām personām, kuras var palīdzēt, ja notiek negadījums.
- IR JĀIZMANTO standarta "EN 60974-9: Lokmetināšanas iekārtas. 9. daļa: Uzstādīšana un izmantošana" nodalās 7.10; A.8; A.10 norādītie tehniskie aizsarglīdzekļi.
- Operatoram IR AIZLIEGTS veikt metināšanu, kad viņš atrodas virs zemes/gridas virsmas, izņemot tos gadījumus, kad tiek izmantota speciāla droša platforma.
- SPRIEGUMS STARP ELEKTRODU TURĒTĀJIEM VAI DEGLIEM: strādājot uz vienas konstrukcijas vai vairākām elektriski savienotajām konstrukcijām, tukšgaitas spriegums var sasniegt vienu no diviem vērtību stadijām starp diviem dažādiem elektrodu turētājiem vai degļiem, šī vērtība var divas reizes pārsniegt maksimālo pieļaujamo robežu.
- Kvalificētajam speciālistam ar mērīšanas palīdzību ir jānosaka vai jānosaka vai jānosaka, kas palīdzēs izvēlēties piemērotus aizsarglīdzekļus saskaņā ar standarta "EN 60974-9: Lokmetināšanas iekārtas. 9. daļa: Uzstādīšana un izmantošana" 7.9. nodalās norādījumiem.



CITI RISKI

- NEPAREIZA IZMANTOŠANA: ir bīstami izmantot metināšanas aparātu nolūkiem, kuriem tas nav paredzēts (piemēram, ūdensvada cauruļu atsaldēšana).

2. IEVADS UN VISPĀRĪGS APRAKSTS

2.1 IEVADS

Šīs metināšanas aparāts ir strāvas avots, kas ir paredzēts loka metināšanai, konkrēti tas ir paredzēts TIG līdzstrāvas metināšanai (DC) ar HF vai LIFT loka aizdedzināšanu un MMA metināšanai izmantojot segtos elektrodus (rutila, skābes, bāziskos).

Šī metināšanas aparāta (INVERTORS) īpaši raksturojumi, tādi kā augsts regulēšanas ātrums un precizitāte nodrošina lielisku metināšanas kvalitāti.

Pateicoties tam, ka primārās barošanas līnijas ieeja tiek regulēta ar "invertora" sistēmas

palīdzību, tiek būtiski samazināti gan transformatora, gan reaktīvas izlīdzināšanas pretestības izmēri, kas ļauj izgatavot ārkārtīgi kompaktu metināšanas aparātu gan izmēru, gan svāra ziņā, savukārt, tas uzlabo aparāta manevrēšanas spēju un transportējamību.

2.2 PAPILDĪRĪCES PĒC PASŪTĪJUMA


- MMA metināšanas komplekts.
- TIG metināšanas komplekts.
- Argona balona adapteris.
- Spiediena reduktors.
- TIG deglis.
- Pašaptumšošanās maska: ar fiksētu vai regulējamu filtru.
- Metināšanas strāvas atgriešanas vads ar masas spaiļi.
- Ar rokām darbināma tālvadības pults ar 1 potenciometru.
- Ar rokām darbināma tālvadības pults ar 2 potenciometriem.
- Ar kājām darbināma tālvadības pults.
- Gāzes savienotājuzmava un gāzes caurule pieslēgšanai pie balona ar argonu.

3. TEHNISKIE DATI

3.1 PLĀKSNE AR DATIEM

Pamatdati par metināšanas aparāta pielietošanu un par tas ražīgumu ir izklāstīti uz plāksnes ar tehniskajiem datiem, kuru nozīmē ir paskaidrota zemāk:

Zīm. A

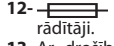- 1- EIROPAS norma, kurā ir aprakstīti ar loka metināšanas iekārtu drošību un ražošanu saistītie jautājumi.
- 2- Ražotāja nosaukums un adrese.
- 3- Modeļa nosaukums.
- 4- Simbols, kas apzīmē metināšanas aparāta iekšējo struktūru.
- 5- Simbols, kas apzīmē paredzētas metināšanas procedūru.
- 6- Simbols S: nozīmē, ka metināšanas operācijas var veikt vidē ar paaugstinātu elektrošoka risku (piemēram, tiešajā tuvumā no lielām metāla konstrukcijām).
- 7- Simbols, kas apzīmē barošanas līnijas tipu:
 - 1~: vienfāzes mainīgais spriegums;
 - 3~: trīsfāzu mainīgais spriegums;
- 8- Korpusa aizsardzības pakāpe.
- 9- Barošanas līnijas tehniskie dati:
 - U_1 : Metināšanas aparāta barošanas avota mainīgais spriegums un frekvence (pieļaujamā novirze $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : Maksimāla no barošanas līnijas patērētā strāva.
 - I_{1eff} : Efektīvā barošanas strāva.
- 10- Metināšanas kontūra radītāji:
 - U_0 : maksimālais tukšgaitas spriegums (metināšanas kontūrs ir atvērts).
 - I_2/U_2 : Attiecīgi normalizēta strāva un spriegums, kuru metināšanas aparāts var emitēt metināšanas laikā.
 - X: Atskaite par emitētspēju: norāda cik ilgi metināšanas aparāts var emitēt atbilstošu strāvu (tā pati kolonna). Šī vērtība ir izteikta procentos balstoties uz 10 minūšu gara cikla (piemēram, 60% = 6 darba minūtes, 4 pārtraukuma minūtes; un tā tālāk). Gadījumā, ja ekspluatācijas režīma radītāji (uz plāksnītes norādītie, aprēķināti 40°C apkārtnes vides temperatūrai) tiek pārsniegti, tiek iedarbināta termiskā aizsardzība (metināšanas aparāts pārslēdzas "stand-by" režīmā līdz brīdim, kamēr tā temperatūra nepazemināsies līdz pieļaujamajai robežai).
 - A/V-A/V: Norāda uz iespējamo strāvas mainīšanas intervālu (no minimuma līdz maksimumam) dotajam loka spriegumam.
- 11- Metināšanas aparāta identifikācijas numurs (loti svarīgs tehniskās palīdzības pieprasīšanai, rezerves daļu pasūtīšanai, izstrādājuma izcelsmes identifikācijai).
- 12- : Barošanas līnijas aizsardzības paredzēto palēninātas darbības drošinātāju radītāji.
- 13- Ar drošības noteikumiem saistītie simboli, kuru nozīmē ir paskaidrota 1. nodaļā "Vispārīgās drošības prasības loka metināšanai".

Piezīme: Attēlotajam plāksnītes piemēram ir ilustratīvs raksturs, tas ir izmantots tikai lai paskaidrotu simbolu un skaitļu nozīmi; jūsu metināšanas aparāta precīzas tehnisko datu vērtības var atrast uz metināšanas aparāta esošās plāksnītes.

3.2 CITI TEHNISKIE DATI

- **METINĀŠANAS APARĀTS:** sk. tabulu 1 (TAB.1).
- **DEGLIS:** sk. tabulu 2 (TAB.2).

Metināšanas aparāta svārs ir norādīts 1. tabulā (TAB.1).

4. METINĀŠANAS APARĀTA APRAKSTS

4.1 BLOKSHĒMA

Metināšanas aparāts sastāv no spēkmoduļiem, kuri uzmontēti uz drukātajām plātnēm tā, lai nodrošinātu maksimālu drošību un samazinātu nepieciešamu tehnisko apkopi. Šī metināšanas aparāta darbību vada mikroprocesors, kas ļauj iestatīt vairākus parametru vērtības, lai nodrošinātu optimālu metināšanu jebkuros apstākļos un jebkuram materiālam. Tomēr, lai aparāta raksturojumus izmantotu pilnā mērā, ir jāzina tā ekspluatācijas iespējas.

Apraksts (ZĪM. B)

- 1- Vienfāzes barošanas līnijas ieeja, taisngrieža mezgls un līdzināšanas kondensatori.
- 2- Tranzistoru pārslēdzējtilts (IGBT) un draiveri; pārveido izlīdzinātu līnijas spriegumu augstfrekvences maiņspriegumā un regulē jaudu atkarībā no nepieciešamās metināšanas strāvas/sprieguma.
- 3- Augstfrekvences transformators: primārais tinums tiek barots ar 2. mezglā pārveidoto spriegumu, tas ir paredzēts sprieguma un strāvas pielāgošanai loka metināšanai nepieciešamām vērtībām, kā arī metināšanas kontūra galvaniskai izolēšanai no barošanas līnijas.
- 4- Sekundārais taisngrieža tilts ar izlīdzināšanas indukcijas spoli: pārveido no sekundārā tinuma saņemto maiņspriegumu/maiņstrāvu līdzspriegumā/līdzstrāvā ar ārkārtīgi zemu pulsāciju.
- 5- **Tranzistoru pārslēdzējtilts (IGBT) un ģeneratori;** pārveido sekundārās izejas strāvu no līdzstrāvas uz maiņstrāvu TIG maiņstrāvas metināšanai (ja tādas ir).
- 6- **Vadības un regulēšanas elektronika;** momentāni pārbauda metināšanas strāvas vērtību un salīdzina to ar operatora uzstādīto vērtību; ģenerē IGBT ģeneratoru vadības signālus, kuri tiek izmantoti regulēšanai.
- 7- **Loģiskais mezgls metināšanas aparāta darbības kontrolēšanai:** regulē metināšanas ciklus, vada pievadus, seko drošības sistēmu darbībai.
- 8- Parametru un darbības režīmu attēlošanas un regulēšanas panelis.
- 9- **HF aizdedzes ģenerators** (ja tādas ir).
- 10- **EV aizsarggāzes elektrovārsts.**
- 11- **Metināšanas aparāta dzesēšanas ventilators.**
- 12- **Attālā regulēšana.**

4.2 VADĪBAS, REGULĒŠANAS UN SAVIENOŠANAS IERĪCES

4.2.1 Aizmugurējais panelis (ZĪM. C)

- 1- Barošanas vads 2P + (zemējums) (1~) vai 3P + (zemējums) (3~).
- 2- Galvenais slēdzis O/IZSLĒGTS - I/IESLĒGTS.
- 3- Savienotājuzmava gāzes caurules pievienošanai (balona spiediena reduktors metināšanas aparāts).
- 4- Tālvadības pulsu savienotājdetaļa:

Ar atbilstošas 14-izvadu savienotājdetaļas palīdzību, kas atrodas metināšanas aparāta mugurpusē, pie tā var pieslēgt dažāda tipa tālvadības pultis. Visas ierīces tiek automātiski atpazītas un ar to palīdzību var regulēt šādus parametrus:

- **Tālvadības pults ar vienu potenciometru:** griežot potenciometra rokturi tiek mainīta pamatstrāva no minimuma līdz absolūtajam maksimumam. Pamatstrāvas regulēšanu var veikt tikai no tālvadības pults.
- **Ar kājām darbināma tālvadības pults:** strāvas vērtību nosaka pedāļa izvietojums (no minimuma līdz maksimumam, kas atbilst galvenajai potenciometrā uzstādītajai vērtībai). 2-TAKTU TIG režīmā nospiežot pedāli tiek nosūtīta komanda iedarbināt mašīnu, to var izmantot degļa pogas vietā.
- **Tālvadības pults ar diviem potenciometriem:** pirmais potenciometrs regulē pamatstrāvu. Otrais potenciometrs regulē kādu citu parametru, atbilstoši ieslēgtajam metināšanas režīmam. Pagriežot šo potenciometru tiks attēlots parametrs, kurš tiek mainīts (to vairs nevar regulēt ar paneļa rokura palīdzību). Otrā potenciometru funkcija ir šāda: ARC FORCE, ja ir ieslēgts MMA režīms, un BEIGU LĪKNE, ja ir ieslēgts TIG režīms.
- **Kontrolieris TIG deglim ar potenciometru (ja paredzēts):** TIG kontrolieris ļauj regulēt strāvu, izmantojot degli ar potenciometru.

4.2.2 Priekšējais panelis, ZĪM. D1

- 1- Ātrdarbīga pozitīvā līgza (+) metināšanas vada pieslēgšanai.
- 2- Ātrdarbīga negatīvā līgza (-) metināšanas vada pieslēgšanai.
- 3- Savienotājs degļa pogas pieslēgšanai.
- 4- Savienotājuzmava TIG degļa gāzes caurules pieslēgšanai.
- 5- Vadības panelis.
- 6- Pogas metināšanas režīmu izvēlei:

6a TĀLVADĪBAS PULTS




Ļauj nodot metināšanas parametru vadīšanu tālvadības pultij.

6b MMA-TIG LIFT



Darba režīms: metināšana ar segto elektrodu (MMA) un TIG metināšana ar loka kontaktaizdedzi (TIG LIFT).

7- Iestatāmo parametru izvēles poga.

Poga  ļauj izvēlēties parametru, kas tiks regulēts ar kodētāja rokturi (8);


vērtība un mērvienība ir norādītas, respektīvi, ar displeja (10) un gaismas diodes (9) palīdzību.

IEVĒROJIET: Parametrus var brīvi regulēt. Tomēr, ir vērtību kombinācijas, kurām metināšanai nav praktiskas jēgas; šajā gadījumā metināšanas aparāts var darboties nepareizi.

IEVĒROJIET: VĒRTĪBU PĒC NOKLUSĒŠANAS ATKĀRTOTA UZSTĀDĪŠANA VISIEM PARAMETRIEM (ATIESTATĪŠANA)


Lai visus metināšanas parametrus atiestatītu uz noklusējuma vērtībām, spiediet pogu (7) ieslēgšanas laikā.

7a HOT START

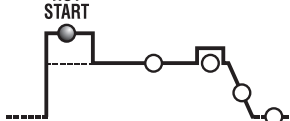


MMA režīmā atbilst sākuma strāvas pārslodzei "HOT START" (regulēšana 0÷100) ar izvēlētas metināšanas strāvas procentuāla pieauguma attēlošanu uz displeja. Šis regulējums uzlabo metināšanas sākšanu.

 7b PAMATSTRĀVA (I₂)




TIG un MMA režīmā atbilst metināšanas strāvai, kas izteikta ampēros.

7c ARC FORCE

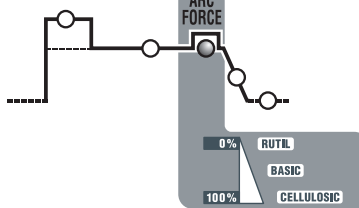


MMA režīmā atbilst dinamiskai strāvas pārslodzei "ARC-FORCE" (regulēšana 0÷100%) ar izvēlētas metināšanas strāvas procentuāla pieauguma attēlošanu uz displeja. Šis regulējums uzlabo metināšanas laidenumu un novērš elektroda pielīšanu pie detaļas, kā arī ļauj izmantot dažādus elektroda veidus.

 7d BEIGU LĪKNE (t_e)



TIG režīmā atbilst beigu liknes ilgumam (regulējums 0.1÷10 sek.); novērš krāteru veidošanos metinātās šuves beigās (no I₂ līdz 0).

 7e PĀPILDUS GĀZES PADEVE



TIG režīmā atbilst papildus gāzes padeves ilgumam sekundēs (regulējums OFF, 0.1÷10 sek.); aizsargā elektrodu un kausējuma vannu no oksidēšanas.

- 8- Kodētāja rokturis metināšanas parametru iestatīšanai, kurus var izvēlēties ar pogu (7).
- 9- Sarkanā gaismas diode, norāda uz mērvienību.
- 10- Burtciparu displejs.
- 11- **AVĀRIJAS SIGNĀLU gaismas diode (mašīna ir bloķēta).** Darbības atjaunošana notiek automātiski, kad avārijas signāla cēlonis pazūd. Uz displeja (10) attēlojamie avārijas signālu ziņojumi:
 - "A. 1" : primārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
 - "A. 2" : sekundārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.

- "A. 3" : barošanas līnijas pārsprieguma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "A. 4" : barošanas līnijas sprieguma iztrūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "A. 5" : primārās termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
 - "A. 6" : barošanas līnijas fāzes trūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "A. 7" : pārmērīgs putekļu daudzums metināšanas aparātā, lai atjaunotu darbību:
 - notīriet mašīnas iekšējo daļu;
 - nospiediet vadības panela displeja pogu.
 - "A. 8" : Palīgsprīgu ārpus diapazons.
- Pēc metināšanas aparāta izslēgšanās uz dažām sekundēm var ieslēgties indikators "OFF".

IEVĒROJIET: AVĀRIJAS SIGNĀLU SAGLABĀŠANA UN ATTĒLOŠANA

Katru reizi, kad rodas avārijas signāls, tiek saglabāti mašīnas iestatījumi. Šādā veidā var apskatīt pēdējos 10 avārijas signālus:

Nospiediet un dažas sekundes turiet pogu (6a) "TĀLVADĪBAS PULS".

Uz displeja parādās ziņojums "AY.X", kur "Y" norāda uz avārijas signāla numuru (A0 atbilst jaunākam, A9 vecākam) un "X" norāda uz reģistrētā avārijas signāla tipu (no 1 līdz 8, sk. AY.1 ... AY.8).

12- Zaļa gaismas diode, barošana ieslēgta.


4.2.3 Priekšējais panelis, ZĪM. D2

 
- 1- Atrdarbīga pozitīvā līgza (+) metināšanas vada pieslēgšanai.
- 2- Atrdarbīga negatīvā līgza (-) metināšanas vada pieslēgšanai.
- 3- Savienotājs TIG degļa pogas (ATT. D2-a) un TIG kontroliera (ATT. D2-b) pieslēgšanai.
- 4- Savienotājumava TIG degļa gāzes caurules pieslēgšanai.
- 5- Vadības panelis.
- 6- Pogas metināšanas režīmu izvēlei:

6a  TĀLVADĪBAS PULS




Ļauj nodot metināšanas parametru vadīšanu tālvadības pultij.

6b  TIG - MMA




Darba režīms: metināšana ar segto elektrodu (MMA), TIG metināšana ar augstfrekvences loka aizdedzi (TIG HF) un TIG metināšana ar loka kontaktaizdedzi (TIG LIFT).

 6c  AC/DC (maiņstrāva/līdzstrāva)



TIG režīmā ļauj izvēlēties metināšanu ar līdzstrāvu (DC) un metināšanu ar maiņstrāvu (AC) (ši funkcionalitāte ir tikai AC/DC modeļiem).

6d  2T - 4T - SPOT




TIG režīmā ļauj izvēlēties 2 posmu, 4 posmu vadību vai punktmetināšanas taimerī (SPOT).

6e  PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL



TIG režīmā ļauj izvēlēties impulsu, priekšiestatīto impulsu vai divu līmeņu metināšanas procedūru. Ja gaismas diode ir izslēgta, atbilst standarta metināšanas procedūrai.

7- Iestatāmo parametru izvēles poga.


Poga  ļauj izvēlēties parametru, kas tiks regulēts ar kodētāja rokturi (9);

vērtība un mērvienība ir norādītas, respektīvi, ar displeja (10) un gaismas diodes (11) palīdzību.

IEVĒROJIET: Parametrus var brīvi regulēt. Tomēr, ir vērtību kombinācijas, kurām metināšanai nav praktiskas jēgas; šajā gadījumā metināšanas aparāts var darboties nepareizi.


IEVĒROJIET: VĒRTĪBU PĒC NOKLUSĒŠANAS ATKĀRTOTA UZSTĀDĪŠANA VISIEM PARAMETRIEM (ATIESTATĪŠANA)


Lai visus metināšanas parametrus atiestatītu uz noklusējuma vērtībām, ieslēgšanas laikā vienlaicīgi nospiediet pogas (8).

7a  PRE-GAS



TIG/HF režīmā atbilst gāzes iepriekšējās padeves "PRE-GAS" ilgumam sekundēs (regulēšana OFF, 0.1÷10 sek.). Uzlabo metināšanas sākšanu.

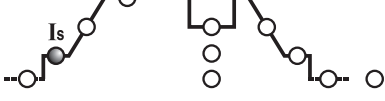7b  SĀKUMA STRĀVA (I_{START})

 

2 posmu TIG un SPOT režīmā atbilst sākuma strāvai I_s , kura tiek uzturēta fiksētu laiku, kamēr ir nospiesta degļa poga (regulēšana ampēros).

4 posmu TIG režīmā atbilst sākuma strāvai I_s , kura tiek uzturēta visu laiku, kamēr ir nospiesta degļa poga (regulēšana ampēros).

MMA režīmā atbilst dinamiskai strāvas pārslodzei "HOT START" (regulēšana 0÷100%). Ar izvēlētas metināšanas strāvas procentuāla pieauguma attēlošanu uz displeja. Šis regulējums uzlabo metināšanas laidenumu.


7c  SĀKUMA LĪKNE (t_{START})



TIG režīmā atbilst strāvas sākuma līknes laikam (no I_s uz I_2) (regulēšana 0.1÷10 sek.). Izslēgtajā (OFF) stāvoklī līkne netiek izmantota.


Parametrs I_{START} un t_{START} var izmantot arī ar attālo vadības pedāli, tomēr to regulēšana ir jāveic pirms šīs funkcijas izmantošanas.

7d  PAMATSTRĀVA (I_2)

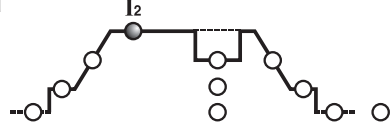


Mainstrāvas/līdzstrāvas TIG, MMA režīmos atbilst izejas strāvai I_2 . Impulsu režīmā un BI-LEVEL režīmā tā ir visaugstākā līmeņa (maksimālā) strāva. Šis parametrs ir norādīts ampēros.

 7e  BĀZES STRĀVA - ARC FORCE





4 posmu BI-LEVEL un impulsu TIG režīmā I_1 atbilst strāvas vērtībai, ko metināšanas laikā var uzstādīt kā pamatstrāvas vērtību I_2 . Vērtība ir norādīta ampēros. MMA režīmā atbilst dinamiskai strāvas pārslodzei "ARC-FORCE" (regulēšana 0÷100%) ar izvēlētas metināšanas strāvas procentuāla pieauguma attēlošanu uz displeja. Šis regulējums uzlabo metināšanas laidenumu un novērš elektroda pielipšanu pie detaļas.

 7f  FREKVENCE




Impulsu TIG režīmā atbilst impulsu frekvencei. AC/DC modeļos mainstrāvas TIG AC (ar izslēgtu impulsu režīmu) režīmā atbilst metināšanas strāvas frekvencei.

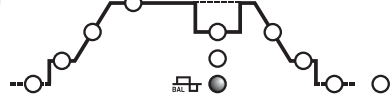7g  LĪDZSVARS

 

IMPULSU TIG režīmā atbilst attiecībai (procentuālajā izteiksmē) starp laiku, kuru strāva atrodas augšējā līmenī (metināšanas pamatstrāva), un kopējo impulsa periodu. Turklāt AC/DC modeļiem TIG AC režīmā (ar izslēgtu pulsāciju) šis parametrs raksturo pozitīvas strāvas ilguma laiku un negatīvas strāvas ilguma attiecību: ja parametra vērtība ir negatīva, tiek nodrošināta lielāka sildīšana un penetrācija detaļā, ja parametra vērtība ir pozitīva, tiek nodrošināta augstāka virsmas tīrība un lielāka elektroda sildīšana, savukārt, ja parametra vērtība ir nulle, tas nozīmē, ka negatīvas strāvas un pozitīvas strāvas pusperiodi maiņstrāvas frekvences periodā ir līdzsvaroti. (TAB. 4).

 7h  PUNKTMETINĀŠANAS (SPOT)




ILGUMS TIG (SPOT) punktmetināšanas režīmā atbilst metināšanas ilgumam (regulēšana 0.1÷10 sek.).

7k  BEIGU LĪKNE (t_{END})



TIG režīmā atbilst strāvas beigu līknes laikam (no I_2 uz I_1) (regulēšana 0.1÷10 sek.). Izslēgtajā (OFF) stāvoklī līkne netiek izmantota.

 7l  BEIGU STRĀVA (I_{END})




2 posmu TIG režīmā atbilst beigu strāvai I_e , bet tikai tajā gadījumā, ja BEIGU LĪKNE (7k) ir iestatīta uz vērtību, kas lielāka par nulli (>0.1 sek.).

4 posmu TIG režīmā atbilst beigu strāvai I_e , kura tiek uzturēta, kamēr ir nospiesta degļa poga (regulēšana ampēros).


Vērtības ir norādītas ampēros.

 7m  PAPILDUS GĀZES PADEVE



TIG režīmā atbilst papildus gāzes (POSTGAS) padeves ilgumam sekundēs (regulējums OFF, 0.1÷10 sek.), aizsargā elektrodu un kausējuma vannu no oksidēšanas.

 7n  ELEKTRODA PRIEKŠSILDĪŠANA



TIG AC režīmā atbilst strāvas vērtības un volframa elektroda priekšsildīšanas laika reinājumam loka aizdedzināšanas brīdī.

8- JOB



Pogas "RECALL" (ielādēt) un "SAVE" (saglabāt) individuālo programmu

saglabāšanai un ielādēšanai.

9- Kodētāja rokturis metināšanas parametru iestatīšanai, kurus var izvēlēties ar pogu (7).

10- Burtciparu displejs.

11- Sarkana gaismas diode, norāda uz mērvienību.

12- Zaļa gaismas diode, barošana ieslēgta.

13- AVĀRIJAS SIGNĀLU gaismas diode (mašīna ir bloķēta).

Darbības atjaunošana notiek automātiski, kad trauksmes signāla cēlonis pazūd.

Uz displeja (10) attēlojamie avārijas signālu ziņojumi:

- "A. 1" : primārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
- "A. 2" : sekundārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
- "A. 3" : barošanas līnijas pārsprieguma aizsargierīces ieslēgšanās.

- "A. 4" : barošanas līnijas sprieguma iztrūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
- "A. 5" : primārās termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
- "A. 6" : barošanas līnijas fāzes trūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
- "A. 7" : pārmērīgs putekļu daudzums metināšanas aparātā, lai atjaunotu darbību:
 - notīriet mašīnas iekšējo daļu;
 - nospiediet vadības panela displeja pogu.
- "A. 8" : Palīgspriegums ārpus diapazona.
- "A. 9" : aizsardzības pret nepietiekošu spiedienu degļa ūdens dzesēšanas kontūrā ieslēgšanās. Darbības atjaunošana nav automātiska.

Pēc metināšanas aparāta izslēgšanās uz dažām sekundēm var ieslēgties indikators "OFF".

IEVĒROJIET: AVĀRIJAS SIGNĀLU SAGLABĀŠANA UN ATTEĻOŠANA

Katru reizi, kad rodas avārijas signāls, tiek saglabāti mašīnas iestatījumi. Šādā veidā var apskatīt pēdējos 10 avārijas signālus:

Nospiediet un dažas sekundes turiet pogu (6a) "TĀLVADĪBAS PULSTS". Uz displeja parādās ziņojums "AY.X", kur "Y" norāda uz avārijas signāla numuru (A0 atbilst jaunākam, A9 vecākam) un "X" norāda uz reģistrētā avārijas signāla tipu (no 1 līdz 9, sk. AY.1 ... AY.9).

4.3 INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ UN IELĀDĒŠANA NO ATMIŅAS

Metināšanas aparāts ļauj saglabāt (SAVE) individuālās darba programmas, kuras ietver parametru kopu noteiktam metināšanas veidam. Visas individuālās programmas var jebkurā brīdī ielādēt (RECALL), ļaujot lietotājam sagatavot metināšanas aparātu specifiskajam iepriekš optimizētajam darbam. Metināšanas aparāts ļauj saglabāt 9 individuālās programmas.

Saglabāšanas procedūra (SAVE)

Pēc metināšanas aparāta optimālās noregulēšanas vienam noteiktam metināšanas veidam, rīkojieties šādi (ZĪM. D2):

- Nospiediet taustiņu (8) "SAVE" un turiet to 3 sekundes.
- Uz displeja (10) parādās ziņojums "S_" un skaitlis no 1 līdz 9.
- Pagriezot rokturi (9), izvēlieties numuru ar kuru jūs vēlaties saglabāt programmu atmiņā.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu (8) "SAVE":
 - ja taustiņš "SAVE" tiek nospiests un turēts ilgāk par 3 sekundēm, programma ir korekti saglabāta un parādās ziņojums "YES";
 - ja taustiņš "SAVE" tiek nospiests un turēts mazāk par 3 sekundēm, programma netiek saglabāta un parādās ziņojums "no".

Ielādēšanas procedūra (RECALL)

Rīkojieties šādi (skatiet ZĪM. D2):

- Nospiediet taustiņu (8) "RECALL" un turiet to 3 sekundes.
- Uz displeja (10) parādās ziņojums "r_" un skaitlis no 1 līdz 9.
- Pagriezot rokturi (9) izvēlieties numuru ar kuru tika saglabāta programma, kuru jūs tagad vēlaties izmantot.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu (8) "RECALL":
 - ja taustiņš "RECALL" tiek nospiests un turēts ilgāk par 3 sekundēm, programma ir korekti ielādēta un parādās ziņojums "YES";
 - ja taustiņš "RECALL" tiek nospiests un turēts mazāk par 3 sekundēm, programma netiek ielādēta un parādās ziņojums "no".

PIEZĪMES:

- VEICOT OPERĀCIJAS AR TAUSTIŅU "SAVE" UN "RECALL" IDEGĀS GAISMAS DIODE "PRG".
- OPERĀTORS PĒC VAJADZĪBAS VAR MODIFICĒT IELĀDĒTO PROGRAMMU, BET JAUNAS VĒRTĪBAS NETIEK AUTOMĀTISKI SAGLABĀTAS. JA IR JĀSAGLABĀ PROGRAMMAS JAUNAS VĒRTĪBAS, IR JĀVEIC SAGLABĀŠANAS PROCEDŪRA.
- LIETOTĀJS ATBILD PAR INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANU UN SAISTĪTO PARAMETRU ATBILSTOŠU REGULĒŠANU.

4.4 Ūdens dzesēšanas mezgla G.R.A. IESLĒGŠANAS UN IZSLĒGŠANAS režīms (ja paredzēts)

Izslēgšanas procedūra:

- Ieslēdziet aparātu, izmantojot galveno slēdzi (2-ATT. C), vienlaicīgi ar to turot nospiestu labo pogu priekšējā panelī (6e-ATT. D2).
 - Pēc ieslēgšanas secības izpildes uz displeja parādās ziņojums "G.r.a - on" (rūpnīcas iestatījums: dzesēšanas mezgls ir ieslēgts).
 - Pagrieziet regulatora rokturi (9-ATT. D2), lai uz displeja parādītos uzraksts "G.r.a - OFF".
 - Aptipriniet izvēli, vienu reizi nospiežot pogu (7-ATT. D2).
- Dzesēšanas mezgls tiks izslēgts, lai metināšanas aparātu varētu izmantot bez G.R.A. (dzesēšanas mezgla) un bez polarizācijas spraudņa.

UZMANĪBU! JA IZMANTO METINĀŠANAS APARĀTU "G.r.a - OFF" (dzesēšanas mezgls izslēgts) REŽĪMĀ AR PIESLĒGTU DZESĒŠANAS MEZGLU, DZESĒŠANAS MEZGLS NAV PILNĪBĀ AIZSARGĀTS PRET DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM.

Ieslēgšanas procedūra:

Atkārtojiet to pašu operāciju secību, lai ieslēgtos uzraksts "G.r.a - on", ja vēlaties ieslēgt mezglu.

PIEZĪME: Ja metināšanas aparāts ir iestatīts režīmā "G.r.a - on", bet dzesēšanas mezgls nav pieslēgts, pēc dažām darbības sekundēm ieslēgsies aizsardzība dzesēšanas kontūrā kļūmes dēļ (kods "A.9"). Rūpnīcas iestatījums: "G.r.a - on".

5. UZSTĀDĪŠANA

UZMANĪBU! UZSTĀDOT METINĀŠANAS APARĀTU UN VEICOT ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS METINĀŠANAS APARĀTAM IR JĀBŪT PILNĪGI IZSLĒGTAM UN ATSLĒGTAM NO BAROŠANAS TĪKLA. ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS DRĪKST IZPILDĪT TIKAI PIEREDZĒJUŠAIS VAI KVALIFICĒTS PERSONĀLS.

5.1 APRIKOJUMS

Izņemiet metināšanas aparātu no iepakojuma, samontējiet iepakojumā esošās atsevišķās daļas.

5.1.1 Atpakaļgaitas vada-turētāja montāža (ZĪM. E)

5.1.2 Metināšanas vada-elektrodu turētāja montāža (ZĪM. F)

5.2 METINĀŠANAS APARĀTA NOVIEĻOŠANA

Izvēlieties metināšanas aparāta uzstādīšanas vietu tā, lai uz tās nebūtu šķēršļu blakus dzesēšanas gaisa ieplūdes un izplūdes caurumam (piespiedcirkulācija tiek nodrošināta ar ventilatora palīdzību, ja tas ir uzstādīts); turklāt, pārliecinieties, ka netiek iesūktas elektrību vadītie putekļi, korodējoši tvaiki, mitrums utt.

Atstājiet apkārt metināšanas aparātam vismaz 250mm platu brīvu zonu.



UZMANĪBU! Novietojiet metināšanas aparātu uz plakanas virsmas, kura atbilst aparāta svaram, lai nepieļautu tā apgāšanos vai spontānu kustību, kas var būt ļoti bīstami.

5.3 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA

Pirms jebkāda elektriskā pieslēguma veikšanas pārbaudiet, vai dati uz metināšanas aparāta plāksnītes atbilst uzstādīšanas vietā pieejamam tīklu spriegumam un frekvencei.

Metināšanas aparātu drīkst pieslēgt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vads ir iezemēts.

Lai nodrošinātu aizsardzību pret netiešo kontaktu izmantojiet šādu tipu diferenciālos slēdzus:

- Tips A () vienfāzes mašīnām;
- Tips B () trīsfāžu mašīnām.

Lai apmierinātu normas EN 61000-3-11 (Flicker) prasības metināšanas aparātu tiek rekomendēts pieslēgt pie tādām barošanas tīkla savienības vietām, kuru impedance ir mazākā par $Z_{max} = 0.228\text{ohm}$ (1~), $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$ (3~).

Metināšanas aparāts atbilst normas IEC/EN 61000-3-12 prasībām.

5.3.1 Rozete un kontaktdakša

Savienojiet barošanas kabeli ar standarta kontaktdakšu (2F + Z (1~)), (3F + Z (3~)) ar atbilstošajiem rādītājiem un sagatavojiet vienu barošanas tīklam pievienotu un ar drošinātāju vai automātisko slēdzi aprīkoto rozeti; atbilstošajam iezemēšanas pieslēgam jābūt pieslēgtam pie barošanas līnijas zemējuma vada (dzeltenī-zāļš). Tabulā (TAB.1) ir norādītas palēninātas darbības drošinātāju rekomendējamās vērtības Ampēros, kuras ir izvēlētas saskaņā ar metināšanas aparāta emitētu maksimālo nominālo strāvu un barošanas tīkla nominālo spriegumu.



UZMANĪBU! Augstāk aprakstīto noteikumu neievērošana būtiski samazinās ražotāja uzstādītās drošības sistēmas (klase I) efektivitāti, līdz ar ko būtiski pieaugs riska pakāpe personālam (piemēram, elektrošoka risks) un mantai (piemēram, ugunsgrēka risks).

5.4 METINĀŠANAS KONTŪRA SAVIENOJUMI



UZMANĪBU! PIRMS SEKOJOŠO SAVIENOJUMU VEIKŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

Tabulā (TAB. 1) ir norādītas metināšanas vadu šķēsgriezuma rekomendējamās vērtības (mm^2), kuras ir izvēlētas saskaņā ar metināšanas mašīnas emitētu maksimālo strāvu.

5.4.1 TIG metināšana

Degļa pieslēgšana

Ievietot strāvu vadošo vadu atbilstošajā ātra pieslēguma spaiļē (-) / ~. Pievienot trīs polu savienotājdetalju (degļa poga) atbilstošajā ligzdā. Pieslēgt gāzes cauruli atbilstošajai savienotājuzmavai.

Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums

Šis vads tiek savienots ar metināmo detalju vai ar metāla stendu, uz kura tā ir novietota, tik tuvu metināmajai suvei, cik vien iespējams.

Šis vads ir jāsavieno ar spaili, kura ir apzīmēta ar simbolu (+) (~ maiņstrāvas metināšanai paredzētajās TIG mašīnās).

Pieslēgšana gāzes balonam (ja tas tiek izmantots).

Pieskrūvējiet spiedienu reduktoru pie gāzes balona vārpstas un ielieciet atbilstošu spiedienu samazinātāju, kurš tiek piegādāts kā papildus aprīkojums, ja tiek izmantots Argons.

Savienojiet gāzes ieplūdes cauruli ar reduktoru un nobloķējiet uz aprīkojuma esošo spaili.

Pirms balona vārpstas atvēršanas atskrūvējiet spiedienu reduktora regulēšanas uzgriezni.

Atvērt balonu un noregulēt gāzes plūsmu (litri minūtē) atbilstoši aptuvenim ekspluatācijas datiem, sk. tabulu (TAB. 4); ja nepieciešams, gāzes plūsmu var noregulēt metināšanas laikā ar spiedienu reduktora roktura palīdzību. Pārbaudiet cauruļu un savienojumu hermētiskumu.

UZMANĪBU! Pēc darba pabeigšanas vienmēr aizveriet aizsarggāzes balona vārstu.

5.4.2 MMA metināšana

Godrīz visi segtie elektrodri tiek pievienoti ģeneratora pozitīvajam polam (+), izņemot elektrodus ar skābes segumu, kuri tiek pievienoti negatīvajam polam (-).

Metināšanas vada-elektrodu turētāja savienojums

Uzstādiēt uz pieslēgta speciālu spaili, kura tiek izmantota elektroda slēptās daļas bloķēšanai. Šis vads ir jāsavieno ar spaili, kura ir apzīmēta ar simbolu (+).

Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums

Šis vads tiek savienots ar apstrādājamo detalju vai ar metāla stendu, uz kura tā ir novietota, tik tuvu apstrādājamai vietai, cik vien iespējams.

Šis vads ir jāsavieno ar spaili, kura ir apzīmēta ar simbolu (-).

Rekomendācijas:

Līdz galam pieskrūvējiet metināšanas vadu savienotājdetaljas ātras savienošanas ligzdās (ja tādas ir), lai garantētu nevainojamu elektrisko kontaktu; pretējā gadījumā šie savienojumi pārkarst, paaugstinās to nodiluma ātrums un samazinās to efektivitāti.

Izmantojiet pēc iespējas īsākus metināšanas vadus.

Neizmantojiet metāla konstrukcijas, kuras nav apstrādājams detaļas sastāvdaļa, lai aizvietotu metināšanas strāvas atgriešanas vadu; tas var būt bīstami un tas rezultātā metināšanas kvalitāte var kļūt nepieņemami zema.

6. METINĀŠANA: DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS

6.1 TIG METINĀŠANA

TIG metināšana ir metināšanas metode, kas izmanto elektriskā loka ģenerētu siltumu, kas tiek aizdedzināts un saglabāts starp nekustošu (volframa) elektrodu un metināmo detalju. Volframa elektrodus ir izvietots degļi, kas paredzēti metināšanas strāvas vadīšanai, elektroda un metināšanas vannas aizsardzībai no atmosfēras oksidēšanas ar inertās gāzes plūsmas palīdzību (parasti tiek izmantots argons: Ar 99.5%), kas iziet no keramiskās sprauslas (ZĪM.G). Lai sasniegtu labus metināšanas rezultātus ir jāizmanto elektrodus ar pareizo diametru un pareizo strāvas vērtību, sk. tabulu (TAB.3). Normāls elektroda izvirzījums no keramiskās sprauslas ir 2-3mm un tas var sasniegt 8mm, veicot metināšanu zem leņķa.

Metināšana notiek pateicoties savienotājdetaljas apmalu kausēšanai. Atbilstoši sagatavotajam maza biezuma detaļām (līdz apmēram 1 mm) nav vajadzīga lode (ZĪM. H).

Lielāka biezuma detaļām ir nepieciešamas stieples ar tādu pašu sastāvu kā bāzes materiālam un ar piemērotu diametru, kā arī ar atbilstoši sagatavotām apmalēm (ZĪM. I). Lai sasniegtu labu metināšanas rezultātu ir jānodrošina, lai metināšanas detaļas būtu rūpīgi notīrītas un uz tām nebūtu rūsas, eļļas, smērvielu, šķīdinātāju un citu traipu.

6.1.1 HF un LIFT loka aizdedzināšana

HF loka aizdedzināšana:

Elektriskā loka aizdedzināšanas laikā volframa elektrodus nepieskaras metināmajai detaļai, aizdedzināšana notiek pateicoties augstfrekvences ierīces ģenerētai dzirkstelei.

Pateicoties šādai aizdedzināšanas metodei metināšanas vannā nenonāk volframa piemaisījumi, kā arī elektrodus netiek bojāts un jebkāda metināšanas pozīcija tiek nodrošināta vienkāša aizdedzināšana.

Darba procedūra:

Nospiešot degļa pogu un pietuvināt pie detaļas elektroda galu (2 - 3 mm), uzgaidiet kad augstfrekvences ierīce HF aizdedzinās loku un, kamēr loks ir aizdedzināts, izveidojiet uz detaļas kausējuma vannu un turpiniet metināt gar savienojumam.

Gadījumā, ja loka aizdedzināšanas laikā rodas grūtības, neskatoties uz to, ka tika pārbaudīta gāzes klātbūtne un ir redzamas HF augstfrekvences izlādes, neturpiniet veikt šo procedūru, lai nepakļautu elektrodu HF augstfrekvences izlāžu iedarbībai, un pārbaudiet elektroda gala virsmas integritāti un formu, nepieciešamības gadījumā apstrādājot to uz abrazīvas ripas. Cikla beigās strāva pazūd saskaņā ar uzstādīto rīšanas likni.

LIFT loka aizdedzināšana:

Elektriskā loka aizdedzināšanas notiek attālinot volframa elektrodu no metināmās detaļas. Šāds aizdedzināšanas veids ļauj samazināt elektrisko izstarojumu radītos traucējumus un samazina līdz minimumam volframa piemaisījumus un elektroda nodilumu.

Darba procedūra:

Pieslēdziet elektroda galu pie detaļas un viegli piespiediet. Nospiediet līdz galam degļa pogu un paceliet elektrodu uz 2-3mm augstumu pēc nelielas aizkaves, rezultātā tiks aizdedzināts loks. Sākumā metināšanas aparāts emitē I_{LIFT} strāvu, pēc brīža tiek emitēta uzstādītā metināšanas strāva. Cikla beigās strāva pazūd saskaņā ar uzstādīto rīšanas likni.

6.1.2 Līdzstrāvas TIG DC metināšana

TIG DC līdzstrāvas metināšana ir piemērota visiem mazlēģēta vai augstlēģēta oglekļa tērauda tipiem, kā arī smagajiem metāliem, varam, niķelim, titānam un to sakausējumiem. TIG DC līdzstrāvas metināšanas laikā, kad elektrods ir pievienots pie negatīvā pola (-), parasti tiek izmantots elektrods ar 2% torija (sarkana svītra) vai elektrods ar 2% cērija (pelēka svītra). Volframa elektrods ir aksiāli jāuzsina ar abrazīvas ripas palīdzību, skatiet **ZĪM. L**, nodrošinot, lai tas gals būtu pilnīgi koncentrisks, lai izvairītos no loka novirzes. Ir svarīgi slīpēt elektrodu gareniski tā virsmā. Šī operācija ir periodiski jāatkārto, tās biežums ir atkarīgs no lietošanas veida un no elektroda nodiluma, kā arī tā jāveic, kad elektrods kļūst netīrs, uz tā izveidojas oksīds vai ja elektrods tika nepareizi izmantots. TIG DC režīmā ir iespējama funkcionēšana 2 posmu (2T) vai 4 posmu (4T) režīmā.

6.1.3 Maiņstrāvas TIG AC metināšana

Šis metināšanas tips ļauj metināt tādus metālus kā alumīnijs un magnēzijs, uz kuru virsmām izveidojas aizsargājošs un izolējošs oksīds. Invertējot metināšanas strāvas polaritāti tiek panākta oksīda virsējā slāņa "plišana", pateicoties mehāniskam, ko sauc par "jonu smilšstrūklošanu". Volframa elektroda spriegums pamišus ir pozitīvs (EP) un negatīvs (EN). EP posma gaitā oksīds tiek noņemts no virsmas ("tīrīšana" vai "kodināšana"), ļaujot izveidot vannu. EN posma gaitā notiek maksimālā siltuma pieplūde detaļai, kas ļauj metināt. Ir iespējams mainīt AC maiņstrāvas režīma līdzsvaru, kas ļauj samazināt EP strāvas laiku līdz minimumam, nodrošinot ātrāku metināšanu.

Lielākas līdzsvara vērtības nodrošina ātrāku metināšanu, lielāku penetrāciju, koncentrētāku loku, šaurāku metināšanas vannu un ierobežotu elektroda uzsilšanu. Mazākas vērtības nodrošina tirāku detaļu. Pārāk zemas līdzsvara vērtības izmantošana izraisa loka un dezoksidētas daļas paplašināšanos, elektroda pārkarsēšanu ar turpmāku sfēras izveidošanos uz tā gala, kas sarežģī aizdedzi un sabojā loka vērsumu. Pārāk augstas līdzsvara vērtības izmantošana izraisa "netīru" metināšanas vannu ar tumšiem piemaisījumiem.

Tabulā (**TAB. 4**) ir rezumētas AC maiņstrāvas metināšanas parametru maiņiņas sekas.

TIG AC režīmā ir iespējama funkcionēšana 2 posmu (2T) vai 4 posmu (4T) režīmā.

Turklāt, ir jāievēro norādījumi, kuri attiecas uz metināšanas metodi.

Tabulā (**TAB. 3**) ir norādīti aptuveni dati alumīnija metināšanai; piemērotākais elektrods ir tīra volframa elektrods (zaļa svītra).

6.1.4 Darba procedūra

- Noregulējiet metināšanas strāvu uz vēlamu vērtību ar roktura palīdzību; nepieciešamības gadījumā metināšanas laikā noregulējiet reālu nepieciešamu siltuma pieplūdi.
- Nospiediet degļa pogu, lai pārbaudītu, vai gāze pareizi izplūst no degļa; nepieciešamības gadījumā noregulējiet gāzes iepriekšējās padeves (pre-gas) un papildus padeves (post-gas) ilgumu; ilgums tiek regulēts atbilstoši darba apstākļiem; jāņem vērā tas, ka papildus gāzes padeves aizkavei jābūt tādai, lai pēc metināšanas ļautu elektrodam un vannai atdzist bez nonāksšanas saskarē ar atmosfēru (oksidēšanas un piesārņošanas risks).

TIG režīms ar 2T secību:

- Pilnīgi nospiežot degļa pogu (P.T.), tiek aizdedzināts loks ar I_{START} strāvu. Pēc tam strāva palielinās saskaņā ar SĀKUMA LĪKNES funkciju līdz metināšanas strāvai; šī vērtība tiek uzturēta arī pēc pogas atlaišanas. Pēc atkārtotas pogas nospiešanas strāva samazinās saskaņā ar BEIGU LĪKNES funkciju līdz I_{END} strāvai. Šī strāva saglabājas līdz pogas atlaišanai, kas izbeidz metināšanas ciklu un uzsāk papildus gāzes padeves fāzi. Ja pogu tiek atlaista BEIGU LĪKNES funkcijas laikā, metināšanas cikls tiek nekavējoties pārtraukts un sākas papildus gāzes padeves fāze.

TIG režīms ar 4T secību:

- Pēc pirmās pogas nospiešanas tiek aizdedzināts loks ar I_{START} strāvu. Atlaižot pogu, strāva palielinās saskaņā ar SĀKUMA LĪKNES funkciju līdz metināšanas strāvai; šī vērtība tiek uzturēta arī pēc pogas atlaišanas. Pēc katras nākošas pogas nospiešanas (aizkavei starp nospiešanu un atlaišanu jābūt nelielai), strāva pārslēdzas starp iestatīto parametra BI-LEVEL I, vērtību un pamatstrāvas I, vērtību.
- Nospiežot un turot pogu ilgāku laiku, strāva samazinās saskaņā ar BEIGU LĪKNES funkciju līdz I_{END} strāvai. Šī strāva saglabājas līdz pogas atlaišanai, kas izbeidz metināšanas ciklu un uzsāk papildus gāzes padeves fāzi. Ja pogu tiek atlaista BEIGU LĪKNES funkcijas laikā, metināšanas cikls tiek nekavējoties pārtraukts un sākas papildus gāzes padeves fāze (**ZĪM. M**).

TIG režīms ar 4T secību un BI-LEVEL:

- Pēc pirmās pogas nospiešanas tiek aizdedzināts loks ar I_{START} strāvu. Atlaižot pogu, strāva palielinās saskaņā ar SĀKUMA LĪKNES funkciju līdz metināšanas strāvai; šī vērtība tiek uzturēta arī pēc pogas atlaišanas. Pēc katras nākošas pogas nospiešanas (aizkavei starp nospiešanu un atlaišanu jābūt nelielai), strāva pārslēdzas starp iestatīto parametra BI-LEVEL I, vērtību un pamatstrāvas I, vērtību.
- Nospiežot un turot pogu ilgāku laiku, strāva samazinās saskaņā ar BEIGU LĪKNES funkciju līdz I_{END} strāvai. Šī strāva saglabājas līdz pogas atlaišanai, kas izbeidz metināšanas ciklu un uzsāk papildus gāzes padeves fāzi. Ja pogu tiek atlaista BEIGU LĪKNES funkcijas laikā, metināšanas cikls tiek nekavējoties pārtraukts un sākas papildus gāzes padeves fāze (**ZĪM. M**).

6.2 MMA METINĀŠANA

- Ir obligāti jāievēro elektrodu ražotāja norādījumi par pareizu elektroda polaritāti un optimālu metināšanas strāvu (parasti šos norādījumus var atrast uz elektrodu iepakojuma).
- Metināšanas strāva ir atkarīga no izmantojama elektroda diametra un no savienojuma tipa, kurš ir jāizpilda; zemāk ir informācija par izmantojamo strāvu dažāda diametra elektrodiem:

Elektroda Ø (mm)	Metināšanas strāva (A)	
	Min.	Maks.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Ņemiet vērā, ka vienāda diametra elektrodiem paaugstināta strāva tiek izmantota

horizontālai metināšanai, bet vertikālai metināšanai un metināšanai virs metinātājam izmanto zemāku strāvu.

- Metināta savienojuma mehāniskais raksturojums ir atkarīgs ne tikai no izvēlētas strāvas intensitātes, bet arī no citiem metināšanas parametriem, tādiem kā loka garums, metināšanas ātrums un izvietošanās, elektrodu diametrs un kvalitāte (elektrods nedrīkst glabāt mitrās telpās, tie ir jāglabā atbilstošajos iepakojumos vai konteineros).
- Metināšanas raksturojums ir atkarīgi arī no metināšanas aparāta ARC-FORCE vērtības (dinamiskās darba režīms). Šo parametru var uzstādīt no pulsts vai no tvārdības pulsts ar 2 potenciometriem.
- Ņemiet vērā, ka uzstādot ARC-FORCE parametru augstas vērtības tiek panākta lielāka penetrācija un tas ļauj metināt jebkurā pozīcijā, parasti izmantojot bāziskos elektrodus, savukārt, ARC-FORCE zemas vērtības dod mikstāku loku, tas neveido šļakatas, kuras ir kustīgas rutila elektrodiem.
- Turklāt, metināšanas aparāts ir aprīkots ar HOT START un ANTI STICK ierīcēm, kuras nodrošina vieglu loka aizdedzi un aizsardzību pret elektroda pielipšanu pie detaļas.

6.2.1 Darba procedūra

- Turot masku SEJAS PRIEKŠĀ, paberziet metināmo detaļu ar elektroda galu it kā jūs vēlētos aizdedzināt sērkočīnu; tas ir vispareizākais veids kā var dabūt loku.
- UZMANĪBU: NEDAUIZĒT elektrodu pret metināmo priekšmetu; pastāv risks, ka segums var sabojāties, līdz ar ko būs grūti dabūt loku.
- Pēc loka dabūšanas cenšaties turēt elektrodu noteiktā attālumā no konstrukcijas, kas ir vienāds ar izmantojama elektroda diametru un metināšanas laikā mēģiniet saglabāt šo distanci nemainīgu; atcerieties, ka elektroda slīpumam uz tās kustības pusi jābūt vienādam ar apmēram 20-30 grādiem.
- Metinātas šuves beigās pārvietojiet elektroda galu mazliet atpakaļ, pretēji tā kustības virzienam, lai tas būtu virs loka krātera, lai to uzplūdu, pēc tam ātri paceliet elektrodu no kausējuma vannas, lai pārtrauktu loku (**METINĀTAS ŠUVES IZSKATS - ZĪM. N**).

7. TEHNISKĀ APKOPE



UZMANĪBU! PIRMS TEHNISKĀS APKOPES VEIKŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

7.1 PARASTĀ TEHNISKĀ APKOPE

PARASTO TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT OPERATORS.

7.1.1 DEGLĀ TEHNISKĀ APKOPE

- Neatbalstiet degli un tā vadu pret karstām daļām; tas var izraisīt izolācijas materiāla kausēšanu, līdz ar ko deglis ātri izies no ierindas.
- Periodiski pārbaudiet cauruļu un gāzes savienojumu hermētiskumu.
- Akurāti savienojiet elektroda turētāju un turētāja patronu ar elektrodu, kura diametrs tika izvēlēts tā, lai izvairītos no pārkarsējuma, gāzes siltuma izplāšanās, kas var kļūt par iemeslu ierīces sliktai darbībai.
- Pirms katras izmantošanas pārbaudiet degļa uzgaļa daļu nodiluma pakāpi un montāžas pareizību: sprausla, elektrods, elektroda turētājs, gāzes smidzinātājs.

7.2 ĀRKĀRTAS TEHNISKĀ APKOPE

ĀRKĀRTAS TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT TIKAI PIEREDZĒJUŠAIS VAI KVALIFICĒTĀIS PERSONĀLS, KURAM IR ZINĀŠANAS ELEKTRĪBAS UN MEHĀNIKAS JOMĀ UN SASKAŅĀ AR TEHNISKO NORMU IEC/EN 60974-4.



UZMANĪBU! PIRMS METINĀŠANAS APARĀTA PANEĻU NOŅEMŠANAS UN TUVOŠANAS IEKŠĒJAI DAĻAI PĀRLIECINIETIES, KA METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

Veicot pārbaudes kad metināšanas aparāta iekšējās daļas atrodas zem sprieguma var iegūt smagu elektrošoku pieskaroties pie zem sprieguma esošajām detaļām un/vai var ievainoties, pieskaroties pie kustīgām daļām.

- Periodiski, biežums ir atkarīgs no ekspluatācijas režīma un apkārtējās vides piesārņojuma, pārbaudiet metināšanas aparāta iekšējo daļu un notīriet uz elektroniskajām platēm esošos putekļus ar ļoti mikstas birstes un piemērotu šķīdinātāju palīdzību.
- Laiku pa laikam pārbaudiet, vai elektriskie savienojumi ir labi pieskrūvēti, un ka uz vadu izolācijas nav bojājumu.
- Kad visas augstāk aprakstītas operācijas ir paveiktas, uzstādi metināšanas aparāta paneļus atpakaļ un pieskrūvējiet līdz galam fiksācijas skrūves.
- Ir kategoriski aizliegts veikt metināšanas operācijas, kad metināšanas aparāts atrodas atvērta stāvoklī.
- Pēc tehniskās apkopes vai remonta veikšanas pievienojiet savienojumus un kabelus, kā tie bija sākotnēji pievienoti, sekojot tam, lai tie nenonāktu saskarē ar kustīgajām daļām vai daļām, kuru temperatūra var būtiski palielināties. Piestipriniet visus vadus ar savilcējiem, kā tie bija sākotnēji piestiprināti, sekojot tam, lai primārā kontūra augstsprieguma savienojumi būtu pienācīgi atdalīti no sekundārā kontūra zemsprieguma savienojumiem. Metāla konstrukcijas aizvēršanai uzstādi atpakaļ visas paplāksnes un skrūves.

8. IESPĒJAMO PROBLĒMU RISINĀŠANA

GADIJUMĀ JA METINĀŠANAS APARĀTA DARBĪBA IR NEAPMIERINOŠA, PIRMS PAMATĪGĀKU PĀRBAUŅU VEIKŠANAS UN PIRMS GRIEZĒTIES TEHNISKĀS APKOPES CENTRĀ, PĀRBAUDIET SEKOJOŠO:

- Pārbaudiet, ka ar potenciometra ar graduēto Ampēra skalu palīdzību noregulēta metināšanas strāva atbilst izmantojama elektroda diametram un tipam.
- Kad galvenais slēdzis ir pozīcijā "ON" jāiedegas attiecīgā lampiņa; ja tas nenotiek, problēma parasti ir barošanas līnijā (vadi, rozete un/vai kontaktdakša, drošinātāji utt.).
- Pārbaudiet, ka nav ieslēgta dzeltena LED lampiņa, kas nozīmē, ka ir iedarbojusies termiskā aizsargierīce pārsprieguma, sprieguma iztrūkuma vai ķēdes isslēguma dēļ.
- Pārliecinieties, ka tiek ņemta vērā atskaite par nominālo emitētspēju; gadījumā, ja ir iedarbojusies termostatiskā aizsardzība uzgaidiet, kamēr mašina pati atdzīsis, pārbaudiet ventilatora darbderīgumu.
- Pārbaudiet līnijas spriegumu; ja tā vērtība ir pārāk liela vai pārāk maza, tad metināšanas aparāts paliks bloķētā stāvoklī.
- Pārbaudiet, vai uz metināšanas aparāta izejas nav išslēguma: ja ir išslēgums, tad novērsiet tā cēloni.
- Pārbaudiet, vai metināšanas kontūra savienojumi ir izpildīti pareizi, it īpaši, ka strāvas atgriešanas vada spaiļi ir labi piestiprināta pie metināmās daļas, un ka starp tām nav izolējošo materiālu (piemēram, krāsas).
- Pārbaudiet, vai tiek izmantota pareiza aizsarggāze (99.5% Argons), un ka tā tiek izmantota pareizā daudzumā.

	стр.		стр.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ.....	128	5.4 СВЪРЪЗВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА.....	132
2. УВОД И ОБЩО ОПИСАНИЕ.....	129	5.4.1 Заваряване ВИГ (TIG).....	132
2.1 УВОД.....	129	5.4.2 Заваряване ММА.....	132
2.2 АКСЕСОАРИ, ДОСТАВЯНИ ПО ЗАЯВКА НА КЛИЕНТА.....	129	6. ЗАВАРЯВАНЕ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.....	132
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	129	6.1 TIG (ВИГ) ЗАВАРЯВАНЕ.....	132
3.1 ТАБЕЛА С ДАННИ.....	129	6.1.1 Запалване HF и LIFT.....	132
3.2 ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	129	6.1.2 Заваряване ВИГ (TIG) DC.....	132
4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА.....	129	6.1.3 Заваряване ВИГ (TIG) AC.....	132
4.1 БЛОК - СХЕМА.....	129	6.1.4 Изпълнение.....	132
4.2 УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ, РЕГУЛИРАНЕ И СВЪРЪЗВАНЕ.....	129	6.2 ЗАВАРЯВАНЕ ММА.....	132
4.2.1 Заден панел (ФИГ. С).....	129	6.2.1 Изпълнение.....	133
4.2.2 Преден панел ФИГ. D1.....	129	7. ПОДДРЪЖКА.....	133
4.2.3 Преден панел ФИГ. D2.....	130	7.1 ОБИКНОВЕННА ПОДДРЪЖКА.....	133
4.3 ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ИЗВИКВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ.....	131	7.1.1 ПОДДРЪЖКА НА ГОРЕЛКАТА.....	133
4.4 Режим АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ на Групата за охлаждане с вода G.R.A. (ако е предвидена).....	131	7.2 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА.....	133
5. ИНСТАЛИРАНЕ.....	131	8. ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ.....	133
5.1 ИНСТАЛИРАНЕ.....	131		
5.1.1 Съединяване на изходен кабел - щипка (Фиг. Е).....	131		
5.1.2 Съединяване на заваръчния кабел - ръкохватка за електроди (Фиг. F).....	131		
5.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА.....	131		
5.3 СВЪРЪЗВАНЕ С МРЕЖАТА.....	131		
5.3.1 Вилка и контакт за включване.....	131		

ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ ЗА ВИГ (TIG) И ММА ЗАВАРЯВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОМИШЛЕНА И ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Забележка: В текста, който следва, ще бъде използван термина "електрожен".

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ.

Електрожените трябва да бъде достатъчно осведомен за безопасната употреба на електрожена и информиран за евентуалните рискове, свързани с методите на дъгово заваряване, както и със съответните мерки за безопасност и действие в критични ситуации.

(Прилагайте също така норма "EN 60974-9: Апаратура за дъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и употреба").



- Избягвайте директен контакт със заваръчната система; напрежението при празен ход, създавано от генератора, може да бъде опасно при някои обстоятелства.
- Свързването на заваръчните кабели, операциите за контрол и ремонт, трябва да се извършват само при изгасен и изключен от електрическата мрежа електрожен.
- Изгасете електрожена и го изключете от захранващата мрежа, преди да смените захватни части върху горелката.
- Електрическата инсталация трябва да бъде направена съгласно действащите норми и действащите закони за предпазване от трудови злополуки.
- Електроженът трябва да бъде свързан със захранващата електрическа система с нулев заземен проводник.
- Проверете, дали контактът за електрическото захранване е правилно заземен.
- Да не се използва електрожена във влажна и мокра среда и по време на дъжд.
- Да не се използват кабели с повредена изолация или разхлабени връзки.



- Да не се заварява върху контейнери, съдове или тръбопроводи, които съдържат или са съдържали запалими течни или газообразни вещества.
- Да се избягва работа с материали, почистени с разтворители, съдържащи хлор или работа в близост до споменатите вещества.
- Да не се заварява върху съдове под налягане.
- Да се поставят далеч от работното място, всякакви лесно запалими предмети (например: дърво, хартия, парцали и др.).
- Да се подсигури подходящо проветряние или вентилация, които да позволяват отвеждането на пушеците, излизащи от дъгата. Проветряването да става според състава на пушека, концентрацията и престоя в такава среда.
- Дръжте бутилката далеч от източници на топлина и слънчеви лъчи (ако се използва такива).



- Подсигурете подходяща електрическа изолация спрямо горелката, обработвания детайл и евентуални заземени метални части, поставени в близост (достъпни). Това обикновено се постига като се носят ръкавици, обувки, шапки и облекло, предвидено за целта и посредством изолационни пътечки и климичета.
- Предпазвайте винаги очите със специални филтри съответстващи на стандарт UNI EN 169 или UNI EN 379, монтирани на маски и каски съответстващи на стандарт UNI EN 175. Използвайте подходящо предпазно негоримо облекло (съответстващо на стандарт UNI EN 11611) и ръкавици за заваряване (съответстващи на стандарт UNI EN 12477) като избягвате да излагате кожата на въздействието на ултравиолетовите и инфра червени лъчи, които се образуват от дъгата; трябва да се вземат и по-обширни предпазни мерки за други лица, които се намират в близост до дъгата чрез екрани или завеси, които възпрепятстват отразяването.
- Образуван шум: Ако поради особено интензивни заваръчни операции се достигне ниво на лична ежедневна експозиция (LEPd) равна или по-голяма на 85 dB(A), става задължителна употребата на подходящи средства за лична защита (Таб. 1).



ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ И МАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ

Електрическият ток, протичащ по който и да е проводник, предизвиква локални електрически и магнитни полета (EMF). Токът за заваряване създава EMF поле около заваръчната верига и около самия заваръчен апарат.

Електромагнитните полета могат да взаимодействат с определена медицинска апаратура (например пейсмейкъри, респираторно оборудване, метални протези и т.н.).

Трябва да бъдат взети адекватни предпазни мерки спрямо лицата, които имат такива апарати. Например, забрана за достъп до зоната на употреба на заваръчния апарат или оценка на индивидуалния риск за заварчиците.

Този заваръчен апарат удовлетворява техническите стандарти за продукта за употреба единствено в индустриална среда за професионални цели. Не е осигурено съответствие на основните граници относно човешката експозиция на електромагнитни полета в домашна среда.

Всички оператори трябва да спазват правилата, изброени по-долу, за да се намали до минимум експозицията на EMF полета от веригата на заваряване:

- доближете помежду им кабелите за заваряване. Закрепете ги с тиксо, колкото е възможно;
- главата и тялото да се държат възможно най-далеч от веригата на заваряване;
- да не се омотават никога кабелите за заваряване около метални предмети или тялото;
- не заварявайте с тяло наред с веригата за заваряване;
- дръжте и двата кабели за заваряване от една и съща страна на тялото;
- свържете изходния кабел на тока за заваряване към детайла за почистване, възможно най-близо до извършваното съединение.
- не заварявайте близо до заваръчния апарат;
- всички оператори трябва да спазват минималните изискуеми разстояния, както е посочено в EMF;
- разстоянието от източника на EMF в точка, след която експозицията е под 20% от минималната разрешена скорост: $d = 65 \text{ cm}$.



- Апаратура от клас A:

Този заваръчен апарат отговаря на изискванията на техническите стандарти за продукт, който се използва в единствено в промишлена среда и с професионални цели. Не се гарантира неговото съответствие с електромагнитната съвместимост в жилищни сгради и на тези, които са свързани директно към захранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва жилищните сгради.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ОПЕРАЦИИТЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ:

- В среда с висок риск от токов удар;
 - В ограничени пространства;
 - При наличието на запалими материали или експлозиви.
- ТРЯБВА предварително да бъдат преценени рисковете от "Отговорно експертно лице" и заварянето да се извършва в присъствието на подготвени за действие в критични ситуации специалисти.
- ТРЯБВА да бъдат възприети техническите средства за безопасност, описани в 7.10; A.8; A.10. на норма "EN 60974-9: Апаратура за дъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и употреба".
- ТРЯБВА да бъде забранено заваряването на работник над земята, повдигането над земята и заваряването може да бъде извършвано чрез специална осигурителна платформа.
 - **НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ РЪКОХВАТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОДИ ИЛИ ГОРЕЛКИТЕ:** при работа с няколко електрожена върху един и същи детайл или върху части от детайли, електрически съединени помежду си, може да възникне опасно натрупване на напрежение между две ръкохватки за електроди или горелки и то може двойно да надхвърли допустимите норми. Необходимо е експертно лице-координатор да извърши замерване с инструменти, за да прецени, дали съществува риск и дали да предприеме подходящи мерки за безопасност, както е посочено в 7.9 на норма "EN 60974-9: Апаратура за дъгово заваряване. Част 9: Инсталиране и употреба".



ДРУГИ РИСКОВЕ

- НЕХАРАКТЕРНА УПОТРЕБА: опасно е да се използва електрожена, за друг тип работа, за която той не е предназначен (например: размразяване на тръбопроводи на хидравличната мрежа).

2. УВОД И ОБЩО ОПИСАНИЕ

2.1 УВОД

Този електрожен е източник на ток при дъговото заваряване, специално създаден за изпълнение на TIG (ВИГ) заваряване (DC) (AC/DC) със запалване HF или LIFT на дъгата и MMA заваряване на обмазани електроди (рутилови, с киселинна обмазка или базични). Специфичните характеристики на този електрожен (INVERTER) като висока скорост и прецизност на регулирането, осигуряват отлично качество на заваряването. Регулирането със системата "инвертер", на входа на захранващата линия (първична), определя освен това драстично намаление на обема, както на трансформатора, така и на съпротивлението за изравняване, което позволява създаването на електрожен с малко тегло и обем, лесен за преместване и транспортиране.

2.2 АКСЕСОАРИ, ДОСТАВЯНИ ПО ЗАЯВКА НА КЛИЕНТА


- Кит за заваряване MMA.
- Кит за заваряване ВИГ (TIG).
- Адаптер за бутилка Аргон.
- Редуктор за налягането.
- Горелка за ВИГ (TIG) заваряване.
- Заваръчни маски с фотосоларен елемент: с постоянен филтър или с регулиращ се филтър.
- Изходен кабел за заваръчния ток, допълнен с щипка маса.
- Ръчно дистанционно управление с 1 потенциометър.
- Ръчно дистанционно управление с 2 потенциометъра.
- Дистанционно управление с педал.
- Съединение за газта и тръбата за газта за свързване с бутилката Аргон.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

3.1 ТАБЕЛА С ДАННИ

Основните данни, свързани с употребата и работата на електрожена, са обобщени в табелата с техническите характеристики със следните значения:

Фиг. А

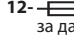- 1- ЕВРОПЕЙСКА норма, на която отговаря безопасността на работа и производството на машини за дъгово заваряване.
- 2- Име и адрес на производителя.
- 3- Име на модела.
- 4- Символ за вътрешната структура на електрожена.
- 5- Символ за предвидения метод на заваряване.
- 6- Символ S: показва, че могат да бъдат изпълнени операции по заваряване в среда с висок риск от токов удар (например в голяма близост до големи метални маси).
- 7- Символ за захранващата линия:
1~: променливо монофазно напрежение;
3~: променливо трифазно напрежение.
- 8- Степен на безопасност на структурата.
- 9- Данни, свързани с характеристиката на захранващата линия:
- U_1 : Променливо напрежение и честота на захранване на електрожена (допустими граници $\pm 10\%$).
- I_{1max} : максимален ток, поглъщан от линията.
- I_{1eff} : ефикасен ток за захранване.
- 10- Параметри на заваръчната система:
- U_0 : максимално напрежение при празен ход (отворена система на заваряване).
- I_0/U_0 : Ток и отговарящото нормализирано напрежение, които могат да бъдат отделени от машината при заваряване.
- X: Отношение на прекъсване: показва времето, през което може да се отдели съответния ток (същата колона). Изразява се в %, на основата на цикъл от 10 минути (например: 60% = 6 минути работа, 4 почивка; и т.н.). В случай, че параметрите на употреба (предвидени при 40°C за работната среда), бъдат превишени, термичната защита се задейства (електроженът се намира в "почивка" - stand-by режим, докато неговата температура се нормализира в допустимите граници).
- A/V-A/V: Показва гамата за регулиране на заваръчния ток (минимално - максимално) за съответното напрежение на дъгата.
- 11- Регистрационен номер, който служи за идентификация на електрожена (необходим при техническите прегледи, при подмяна на части и установяване на произхода на продукта).
- 12- : Стойности на инерционните предпазители, които трябва да се предвидят, за да се осигури безопасното функциониране на линията.
- 13- Символи, които се отнасят до нормите за безопасност, чието значение е описано в глава 1 "Общи правила за безопасност при дъговото заваряване".

Забележка: Така представената табела с технически характеристики показва значението на символите и цифрите; точните стойности на техническите параметри на електрожена трябва да бъдат проверени директно от неговата табела.

3.2 ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- ЕЛЕКТРОЖЕН: виж таблица 1 (ТАБ.1).
- ГОРЕЛКА: виж табела 2 (ТАБ.2).

Масата на електрожена е отразена в таблица 1 (ТАБ.1).

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА

4.1 БЛОК - СХЕМА

Този електрожен се състои преди всичко от силови блокове, изпълнени във вид на печатни и оптимизирани платки, за обезпечаване на максимална надеждност и малка техническа поддръжка.

Този електрожен се контролира от един микропроцесор, който позволява да се зададат голям брой параметри, за да се позволи оптимално заваряване при всякакви условия и върху всеки материал. За пълното използване на характеристиките е необходимо обаче, да се познават оперативните възможности на апарата.

(ФИГ. В)

- 1- Вход за монофазна захранваща линия, група токоизправител и кондензатори за изравняване.
- 2- Основен управляващ транзисторен мост (IGBT) и драйвери; приема постоянното напрежение от линията и го преобразува в променливо напрежение с висока честота, а също така регулира мощността в зависимост от тока/

напрежението, необходими за заваряването.

- 3- Високочестотен трансформатор: на първичната намотка се подава преобразувано напрежение от блок 2; неговата функция се състои в това да адаптира тока и напрежението до необходимите стойности за извършване на дъгово заваряване и едновременно да изолира галванически заваръчната система от захранващата линия.
- 4- Вторичен токоизправителен мост с изравняваща индуктивност: превръща променливото напрежение/ток от вторичната намотка в постоянен ток/напрежение с много ниски колебания.
- 5- Суич мост с транзистори (IGBT) и драйвери; трансформира изходния ток във вторичната верига от постоянен ток (DC) в променлив (AC) за ВИГ (TIG AC) (ако има такъв).
- 6- Електроника за контрол и регулиране; контролира във всеки определен момент стойността на заваръчния ток и я съпоставя със зададената от оператора стойност; променя командните импулси на драйверите в суич моста с транзистори IGBT, които извършват регулирането.
- 7- Логика на контрола на функционирането на електрожена: задава циклите на заваряване, управлява възбудителите (задвижващите механизми), контролира системите за безопасност.
- 8- Панел за задаване и показване на параметрите и режимите на функциониране.
- 9- Генератор за запалване HF (ако има такъв).
- 10- Електроклапа за защитен газ EV.
- 11- Вентилатор за охлаждане на електрожена.
- 12- Дистанционно регулиране.

4.2 УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ, РЕГУЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ

4.2.1 Заден панел (ФИГ. С)

- 1- Захранващ кабел (2P + PE) (1~) или (3P + PE) (3~).
- 2- Главен прекъсвач O/OFF I/ON.
- 3- Съединение за свързване на тръбата за газта (редуктор за налягането на бутилката електрожен).

- 4- Конектор за дистанционно командване:

Възможно е да се поставят върху електрожена чрез конектора с 14 полюса, който се намира върху задната страна, различни видове дистанционни управления. Всеки механизъм се разпознава автоматично и позволява регулирането на следните параметри:

- Дистанционно управление с един потенциометър:

като завъртате ръкохватката на потенциометъра, можете да промените главния ток от минимални до абсолютно максимални стойности. Регулирането на главния ток е основен приоритет на дистанционното управление.

- Дистанционно управление с педал:

Стойността на тока се определя от положението на педала (от минимални до максимални стойности, зададени от главния потенциометър). В режим TIG (ВИГ) 2 ТАКТА натискането на педала действа като команда старт за машината, вместо бутона върху горелката.

- Дистанционно командване с два потенциометъра:

първият потенциометър регулира главния ток. Вторият потенциометър регулира друг параметър, който зависи от активния режим на заваряване. Като се завърти този потенциометър се показва променящия се параметър (който не може да се контролира повече с кръглото копче на панела). Значението на втория потенциометър е: ARC FORCE, ако сте в режим MMA и ФИНАЛНО ПОКАЧВАНЕ, ако сте в режим ВИГ (TIG).

- Контролер за горелка ВИГ (TIG) с потенциометър (ако е предвиден):

контролерът ВИГ (TIG) позволява да се регулира тока чрез горелката с потенциометър.

4.2.2 Преден панел ФИГ. D1

 
- 1- Положителен контакт за бърз достъп (+) за свързване на заваръчния кабел.
- 2- Отрицателен контакт за бърз достъп (-) за свързване на заваръчния кабел.
- 3- Конектор за свързване на кабела за бутона на горелката.
- 4- Съединение за свързване на тръбата за газ на горелката ВИГ (TIG).
- 5- Панел с команди.
- 6- Бутони за избор на режима за заваряване:

6a ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ




Позволява прехвърлянето на контрола на заваръчните параметри на дистанционното управление.

6b MMA - ВИГ (TIG) LIFT



Начин на функциониране: заваряване с обмазан електрод (MMA) и заваряване ВИГ (TIG) с контактно запалване на дъгата ВИГ (TIG LIFT).

7- Бутон за избор на параметрите за задаване.

Бутонът  избира параметъра за регулиране с копчето-енкодер (8);


Стойността и мерна единица се показват съответно на дисплей (10) и индикаторна лампа (9).

N.B.: Задаването на параметрите е свободно. Съществуват все пак комбинации от стойности, които нямат никакво практическо значение за заваряването; в този случай заваръчният апарат може да не функционира правилно.

N.B.: ЗАДАВАНЕ ОТНОВО НА ФАБРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ (RESET)


Като се натисне бутон (7) при пускане, заваръчните параметри се връщат на фабричните им стойности.

7a HOT START

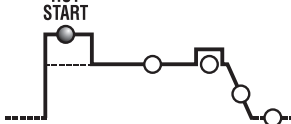


В режим MMA представлява началния свърхток "HOT START" (регулиране 0-100) като на дисплея се показва процентното увеличение по отношение на стойността на избрания заваръчен ток. Това регулиране подобрява началото на работата.

 7b **ГЛАВЕН ТОК (I_2)**




В режим ВИГ (TIG), MMA представлява заваръчният ток, измерен в Амperi.

7c **ARC-FORCE**

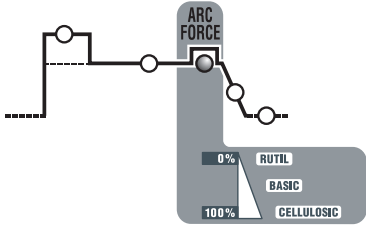


В режим MMA представлява динамичния свръхток "ARC-FORCE" (регулиране 0÷100%) като на дисплея се показва процентното увеличение по отношение на предварително избраната стойност на заваръчния ток. Това регулиране подобрява плавността на заваряването, предотвратява залепването на електрода за детайла и позволява използването на различни видове електроди.

 7d **ФИНАЛНО ПОКАЧВАНЕ (t_e)**



В режим ВИГ (TIG) представлява времето на финалното покачване (регулиране 0.1÷10sec.); предотвратява финалния кратер на заваръчния шев (от I_2 до 0).

 7e **POSTGAS**



В режим ВИГ (TIG) представлява времето за postgas в секунди (регулиране OFF, 0.1÷10sec.); предпазва електрода и заваръчната ванa от окисляване.

8- Копче-енкодер за задаване на заваръчните параметри, които се избират с бутон (7).

9- Червена индикаторна лампа, показва мерната единица.

10- Алфанумеричен дисплей.

11- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА за сигнализиране на АЛАРМА (машината е блокирана).

Възобновяването на работата е автоматично при отстраняването на причината за алармата.

Съобщения за аларма, показани на дисплея (10):

- "A. 1" : намеса на термичната защита в първичната верига.
- "A. 2" : намеса на термичната защита във вторичната верига.
- "A. 3" : намеса на защитата от свръхнапрежение на захранващата линия.
- "A. 4" : намеса на защитата от по-ниско от нормалното напрежение на захранващата линия.
- "A. 5" : намеса на първичната защита от прекалено висока температура.
- "A. 6" : намеса на защитата за липса на фаза на захранващата линия.
- "A. 7" : прекомерно натрупване на прах във вътрешната част на заваръчния апарат, възобновяване на работата чрез:
 - вътрешно почистване на машината;
 - бутон на дисплея на контролния панел.
- "A. 8": Помощно напрежение извън диапазона.

При спиране на заваръчния апарат може да се появи за няколко секунди сигнал "OFF".

Н.В.: ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АЛАРМИТЕ

За всяка аларма се запаметяват зададените параметри на машината. Възможно е да се покажат последните 10 аларми, както следва:

Натиснете за няколко секунди бутон (6а) "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ".

На дисплея се появява надписа "AY.X", където "Y" показва номера на алармата (A0 най-скорошната, A9 най-старата), а "X" показва типа на регистрираната аларма (от 1 до 8, виж AY.1 ... AY.8).

12- Зелена индикаторна лампа, включена мощност.

4.2.3 Преден панел ФИГ. D2

- 1- Положителен контакт за бърз достъп (+) за свързване на заваръчния кабел.
- 2- Отрицателен контакт за бърз достъп (-) за свързване на заваръчния кабел.
- 3- Конектор за свързване на кабела за бутон на горелката ВИГ (TIG) (ФИГ. D2-a) и контролер ВИГ (TIG) (ФИГ. D2-b).
- 4- Съединение за свързване на тръбата за газ на горелката ВИГ (TIG).
- 5- Панел с команди.
- 6- Бутони за избор на режима за заваряване:

6а **ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**



 
Позволява прехвърлянето на контрола на заваръчните параметри на дистанционното управление.

6б **ВИГ (TIG) - MMA**




Начин на функциониране: заваряване на обмозан електрод (MMA), заваряване ВИГ (TIG) с високочестотно запалване на дъгата ВИГ (TIG HF) и заваряване ВИГ (TIG) с контактно запалване на дъгата ВИГ (TIG LIFT).

6с **AC/DC**



В режим ВИГ (TIG) позволява да се избере между заваряване с постоянен ток (DC) и заваряване с променлив ток (AC) (тази функция я има само при модели AC/DC).

 6д **2T - 4T - SPOT**



В режим ВИГ (TIG) позволява да се избира между управление с 2 стъпки (такта),

4 стъпки (такта) или с прекъсвач с таймер за точно заваряване (SPOT).

6е **PULSE - PULSE EASY - BiLEVEL**



В режим TIG (ВИГ) позволява да се избира между импулсен заваръчен процес, предварително зададен импулсен процес или bi-level. При изгасени индикаторни лампи съответства на стандартния заваръчен процес.

7- **Бутон за избор на параметрите за задаване.**

Бутон избира параметъра за регулиране с копчето-енкодер (9);

 
стойността и мерната единица се показват съответно на дисплей (10) и индикаторна лампа (11).

Н.В.: Задаването на параметрите е свободно. Съществуват все пак комбинации от стойности, които нямат никакво практическо значение за заваряването; в този случай заваръчният апарат може да не функционира правилно.

Н.В.: ЗАДАВАНЕ ОТНОВО НА ФАБРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ (RESET)


Като се натиснат едновременно бутони (8) при пускането, всички заваръчни параметри се връщат на фабрично зададените стойности.

7а **PRE-GAS**



В режим TIG/HF представлява времето на PRE-GAS в секунди (регулиране от OFF, 0.1÷10 sec.). Подобрява началото на заваряването.

 7б **НАЧАЛЕН ТОК (I_{START})**




В режим TIG (ВИГ) 2 такта (стъпки) и SPOT представлява началния ток I_s , който се поддържа за определено време при натиснат бутон на горелката (регулиране в Амperi).

В режим ВИГ (TIG) 4 стъпки (такта) представлява началния ток I_s , който се поддържа през цялото време, през което е натиснат бутонът на горелката (регулиране в Амperi).


В режим MMA представлява динамичния свръхток "HOT START" (регулиране 0÷100%). На дисплея се показва процентното увеличение по отношение на предварително избраната стойност на заваръчния ток. Това регулиране подобрява плавността на заваряването.

 7с **НАЧАЛНО ПОКАЧВАНЕ (t_{START})**




В режим TIG (ВИГ) представлява времето на началното постепенно увеличение на тока (от I_1 до I_2) (регулиране 0.1÷10 sec.). В OFF няма постепенно увеличение. Параметрите I_{START} и t_{START} могат да се използват също и с дистанционното управление с педал, настройката, обаче трябва да бъде извършена, преди да се активира самата команда.

 7д **ГЛАВЕН ТОК (I_2)**



В режим ВИГ (TIG) AC/DC и MMA представлява тока I_2 на изхода. В режим ИМПУЛСЕН и BI-LEVEL е тока на най-високото ниво (максимален). Параметърът се измерва в Амperi.

 7е **БАЗОВ ТОК - ARC FORCE**



В режим ВИГ (TIG) 4 стъпки (такта) BI-LEVEL и ИМПУЛСЕН (в режим ВИГ (TIG) с 4 стъпки (такта) в BI-LEVEL и ИМПУЛСЕН), I_1 представлява стойността на тока, който може да се редува с главния ток I_2 по време на заваряването. Стойността е изразена в Амperi.

В режим MMA представлява динамичния свръхток "ARC-FORCE" (регулиране 0÷100%) като на дисплея се показва процентното увеличение по отношение на предварително избраната стойност на заваръчния ток. Това регулиране подобрява плавността на заваряването, предотвратява залепването на електрода за детайла.

7ф **ЧЕСТОТА**



 
В режим ВИГ (TIG) ИМПУЛСЕН представлява честотата на импулсите. За модели AC/DC, в режим TIG AC (с изключена импулсна функция), представлява честотата на заваръчния ток.

7г **БАЛАНСИРАНЕ**




В режим ВИГ (TIG) ИМПУЛСЕН, представлява съотношението (в проценти) между времето, през което токът се намира на по-високо ниво (главен заваръчен ток) и целия период на импулса. Освен това за модели AC/DC, в режим ВИГ (TIG) AC (с изключен импулсен режим), параметърът представлява съотношението между времето с положителен ток и времето с отрицателен ток: ако стойността на параметъра е отрицателна се получава по-голямо нагряване и проникване в детайла, ако стойността на параметъра е положителна се получава по-голямо повърхностно почистване и по-голямо нагряване на електрода, ако стойността на параметъра е равна на нула се получава равновесие между отрицателния и положителния ток в периода на честотата AC. (ТАБ. 4).

7h ВРЕМЕ ЗА ТОЧКОВО ЗАВАРЯВАНЕ (SPOT)




В режим ВИГ (TIG) представлява продължителността на заваряването (регулиране 0.1÷10 sec.).

 7k ФИНАЛНО ПОКАЧВАНЕ (t_{END})



В режим TIG (ВИГ) представлява времето на финалното постепенно намаляване на тока (от I₁ до I₂) (регулиране 0.1÷10sec.). В OFF няма постепенно намаляване.

 
7l ФИНАЛЕН ТОК (I_{END})



В режим ВИГ (TIG) 2 стъпки (такта) представлява финалния ток, само ако ФИНАЛНО ПОКАЧВАНЕ (7k) е зададено на стойност по-голяма от нула (>0.1 sec.).


В режим ВИГ (TIG) 4 стъпки (такта) представлява финалния ток за цялото време, през което е натиснат бутонът на горелката. Големината е изразена в Ампера.

 7m POSTGAS



В режим ВИГ (TIG) представлява времето на POSTGAS в секунди (регулиране OFF, 0.1÷10sec) и предава електрода и заваръчната вана от окисление.

 7n ПРЕДВАРИТЕЛНО НАГРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА



В режим ВИГ(TIG) AC представлява произведението от стойността на тока * времето за предварително нагряване на волфрамовия (Тунгстенов) електрод при запалване на дъгата.

8- РАБОТА



Бутони "RECALL" и "SAVE" за запаметяване и извикване на персонализирани програми.

9- Копче-енкодер за задаване на заваръчните параметри, които могат да се селектионират с бутон (7).

10- Алфанумеричен дисплей.

11- Червена индикаторна лампа за показва на мерните единици.

12- Зелена индикаторна лампа, включена мощност.

13- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА за сигнализиране на АЛАРМА (машината е блокирана). Възобновяването на работата е автоматично при отстраняването на причината за алармата.

Съобщения за аларма, показани на дисплея (10):

- "A. 1" : намеса на термичната защита в първичната верига.
- "A. 2" : намеса на термичната защита във вторичната верига.
- "A. 3" : намеса на защитата от свръхнапрежение на захранващата линия.
- "A. 4" : намеса на защитата от по-ниско от нормалното напрежение на захранващата линия.
- "A. 5" : намеса на първичната защита от прекалено висока температура.
- "A. 6" : намеса на защитата за липса на фаза на захранващата линия.
- "A. 7" : прекомерно натрупване на прах във вътрешната част на заваръчния апарат, възобновяване на работата чрез:
 - вътрешно почистване на машината;
 - бутон на дисплея на контролния панел.
- "A. 8" : Помощно напрежение извън диапазона.
- "A. 9" : задействие на защитата при недостатъчно налягане на охлаждащата с вода система. Възстановяването на работата не е автоматично.

При спиране на заваръчния апарат може да се появи за няколко секунди сигнал "OFF".

N.B.: ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АЛАРМИТЕ

За всяка аларма се запаметяват зададените параметри на машината. Възможно е да се покажат последните 10 аларми, както следва:

Натиснете за няколко секунди бутон (6a) "ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ". На дисплея се появява надписа "AUX", където "Y" показва номера на алармата (A0 най-скорошната, A9 най-старата), а "X" показва типа на регистрираната аларма (от 1 до 9, виж AY.1 ... AY.9).

4.3 ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ИЗВИКВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ

Увод

Заваръчният апарат позволява да се запаметят (SAVE) персонализирани работни програми, които се отнасят до група от параметри, валидни за определен тип заваряване. Всяка персонализирана програма може да бъде извикана (RECALL) във всеки един момент като по този начин операторът има на разположение заваръчен апарат "готов за употреба" при специфична работа, която е предварително оптимизирана. Заваръчният апарат позволява запаметяването на 9 персонализирани програми.

Процедура по запаметяване (SAVE)

След като сте регулирали заваръчния апарат по оптимален начин за определен тип заваряване, процедурата, както следва (ФИГ. D2):

- Натиснете бутон (8) "SAVE" за 3 секунди.
- Появява се "S_" на дисплей (10) и едно число между 1 и 9.
- Като завъртите копчето (9) изберете числото, под което желаете да запаметите програмата.
- Натиснете отново бутон (8) "SAVE":
 - ако бутон "SAVE" се натисне за време по-дълго от 3 секунди, програмата е запаметена правилно и се появява надписът "YES";
 - ако бутонът "SAVE" се натисне за време по-малко от 3 секунди, програмата не е запаметена и се появява надписът "no".

Процедура по извикване (RECALL)

Процедурата, както следва (виж ФИГ. D2):

- Натиснете бутон (8) "RECALL" за 3 секунди.
- Появява се "r_" на дисплея (10) и едно число между 1 и 9.
- Като завъртите копче (9), изберете числото, с което е била запаметена програмата, която възнамерявате да използвате в този момент.
- Натиснете отново бутон (8) "RECALL":
 - ако бутон "RECALL" се натисне за време по-дълго от 3 секунди, програмата е запаметена правилно и се появява надписът "YES";
 - се il tasto "RECALL" се натисне за време по-малко от 3 секунди, програмата не е запаметена и се появява надписът "no".

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ С БУТОНИ "SAVE" И "RECALL" ИНДИКАТОРНА ЛАМПА "PRG" СВЕТИ.
- ЕДНА ИЗВИКАНА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА ПО ЖЕЛАНИЕ НА ОПЕРАТОРА, НО ПРОМЕНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НЕ СЕ ЗАПИСВАТ АВТОМАТИЧНО. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАПАМЕТИТЕ НОВИТЕ СТОЙНОСТИ В СЪЩАТА ПРОГРАМА, ТРЯБВА ДА ИЗВЪРШИТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
- ЗАПИСВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ И СЪОТВЕТНОТО ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ПАРАМЕТРИ Е ГРИЖА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.4 Режим АКТИВИРАНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ на Групата за охлаждане с вода G.R.A. (ако е предвидена)

Процедура за деактивиране:

- Включете машината чрез главния прекъсвач (2-ФИГ. C) като поддържате едновременно натиснат десния бутон върху предния панел (6е-ФИГ. D2).
- На дисплея, след последователността на включване, ще се появи съкращението "G.r.a - on" (фабрична конфигурация: групата за охлаждане е активирана).
- Завъртете ръкохватката на енокодер (9-ФИГ. D2) така че на дисплея да се появи съкращението "G.r.a - OFF".
- Потвърдете избора като натиснете един път бутона (7-ФИГ. D2). Така групата за охлаждане ще бъде деактивирана, заваръчният апарат може да бъде използван без група за охлаждане (G.R.A.) и без щепсел за поляризация.



ВНИМАНИЕ! АКО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗАВАРЪЧНИЯТ АПАРАТ В РЕЖИМ "G.r.a - OFF" СЪС СВЪРЗАНА ГРУПА ЗА ОХЛАЖДАНЕ, ГРУПАТА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НЕ Е НАПЪЛНО ЗАЩИТЕНА ОТ ЛОШО ФУНКЦИОНИРАНЕ.

Процедура за активиране:

Повторете същата последователност и задайте съкращение "G.r.a - on", когато желаете да активирате групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако заваръчният апарат е настроен в режим "G.r.a - on", но не е предвидено свързването с никаква група за охлаждане, след няколко секунди работа, ще се задейства защитата за неправилно функциониране на системата за охлаждане (съкращение "A. 9").

Фабрични настройка: "G.r.a - on".

5. ИНСТАЛИРАНЕ



ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И ОПЕРАЦИИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ, ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПРИ НАПЪЛНО ЗАГАСЕН И ИЗКЛУЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ЕЛЕКТРОЖЕН.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СВЪРЗВАНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ОБУЧЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ПЕРСОНАЛ.

5.1 ИНСТАЛИРАНЕ

Разопакувайте електрожена, извършете монтажа на отделените части, които се намират в опаковката.

5.1.1 Съединяване на изходен кабел - щипка (Фиг. E)

5.1.2 Съединяване на заваръчния кабел - ръкохватка за електроди (Фиг. F)

5.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА

Определете мястото за инсталиране на електрожена, така че там да няма препятствия пред съответния отвор за вход и изход на охлаждащия въздух (засилена циркулация чрез вентилатор, ако има такъв); в същото време уверете се, че не се всмукват пращинки, корозионни изпарения, влага и тн.

Поддържайте поне 250 mm свободно пространство около електрожена.




ВНИМАНИЕ! Поставете електрожена върху равна повърхност със съответната товароносимост, за да се избегне евентуално преобръщане или опасно преместване на машината.


5.3 СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА

- Преди да се извърши, каквото и да е електрическо свързване, проверете върху табелата с техническите характеристики върху електрожена, дали данните отговарят на напрежението и честотата на мрежата при мястото на инсталация.

- Електроженът трябва да бъде свързан единствено със захранваща система със занулен и заземен проводник.

- За да се гарантира безопасността при индиректен контакт, използвайте следните типове диференциални прекъсвачи:

- Тип A () за монофазните машини;

- Тип B () за трифазните машини.

- За да се удовлетворят изискванията на норма EN 61000-3-11 (Flicker) се препоръчва свързване на електрожена с точките на интерфейса на захранващата мрежа, които са с комплексно съпротивление по - малко от Z_{max} = 0.228ohm (1~), Z_{max} = 0.283ohm (3~).

- Заваръчният апарат отговаря на изискванията на стандарт IEC/EN 61000-3-12.

5.3.1 Вилка и контакт за включване

Свържете захранващия кабел с нормализирана вилка (2P + P.E) (1~), (3P + P.E) (3~) със съответната издръжливост и предвидете контакт за мрежата, снабден с предпазители или автоматичен прекъсвач; специалната заземяваща клема трябва да бъде свързана със заземяващ проводник (жълто - зелен на цвят) на захранващата линия. Таблица (ТАБ.1) показва препоръчителните стойности, изразени в ампера, на инерционните предпазители на линията, избрани според максималния номинален ток, предаващ се от електрожена и номиналното напрежение на захранване.



ВНИМАНИЕ! Неспазването на изложените по - горе правила, прави неефективна системата за безопасност, предвидена от производителя (клас 1), а това поражда сериозни рискове за хората (от токов удар) или за

материални щети (напр. пожар и др.).

5.4 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ СВЪРЗВАНИИ, УБЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА.

Таблица (ТАБ.1) посочва препоръчителните стойности на заваръчните кабели (в mm²) в съответствие с максималния ток, произвеждан от електрожена.

5.4.1 Заваряване ВИГ(TIG)

Свързване на горелката

Вкарайте кабела за пренос на ток в съответната клемма за бърз достъп (-) / ~. Свържете конектора с три полюса (бутон за горелката) в съответния контакт. Свържете тръбата за газта на горелката със съответното съединение.

Свързване на изходния кабел на заваръчния ток

Свързва се със заварявания детайл или с металната маса, на която е поставен, колкото се може по-близо до заваряването съединение.

Този кабел трябва да се свърже с клемма със символ (+) (~ за машини ВИГ(TIG), които предвиждат заваряване с променлив ток AC).

Свързване с бутилката за газ.

Завинтете редуктора за налягане върху клапата на бутилката за газ, поставете между тях специалния редуктор от комплекта с аксесоарите, когато се използва газ аргон или смес от Аргон.

Включете входната тръба за газ към редуктора и стегнете с предоставената гравна.

Развийте регулиращия маншон на редуктора за налягане преди да отворите клапата на бутилката.

Отворете бутилката и регулирайте количеството на газа (l/min) според ориентировъчните данни за съответната употреба, виж (ТАБ.4); евентуални корекции на изтичането на газа могат да се извършват по време на заваряването като въздействате върху пръстена на редуктора за налягане.

Проверете непроницаемостта на тръбите и съединенията.

ВНИМАНИЕ! Винаги затваряйте клапата на бутилката с газ, след като приключите работа.

5.4.2 Заваряване ММА

Почти всички обмозани електроди се свързват с положителна полюс (+) на генератора; по изключение с отрицателна полюс (-) се свързват електродите с киселинна обмозка.

Свързване заваръчен кабел/ръкохватка за електрода

В края на този кабел се намира специална клемма, която служи за затягане на откритата част на електрода.

Този кабел се свързва с клемма със символ (+).

Свързване на изходен кабел на заваръчен ток

Свързва се със заварявания детайл или с металната маса, на която е поставен, колкото се може по-близо до заваряването съединение.

Този кабел се свързва с клемма със символ (-).

Препоръки:

- Завъртете докрай съединенията на заваръчните кабели в контакта за бърз достъп (ако има такъв), за да се получи отличен електрически контакт; в противен случай ще прегреят съединенията, а това ще доведе до бързото им повреждане и се загубва ефикасността им.
- Използвайте възможно по-къси заваръчни кабели.
- Избягвайте употребата на метални структури, които не са част от обработвания детайл, вместо изходния кабел за заваръчния ток; това не е безопасно, а освен това може да не даде добър резултат от заваряването.

6. ЗАВАРЯВАНЕ: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

6.1 TIG (ВИГ) ЗАВАРЯВАНЕ

TIG (ВИГ) заваряването е метод на заваряване, при който се използва топлината, произвеждана от електрическата дъга, която се запалва и поддържа между един настояем волфрамов електрод (Тунгстенов електрод) и заварявания детайл. Волфрамовия електрод (Тунгстенов електрод) се придържа от горелка, приспособена да предава заваръчния ток и да предпазва самия електрод и заваръчната вана от атмосферно окисление със струя инертен газ (обикновено Аргон: Ar 99.5%), който излиза от керамичния наконечник (ФИГ. G).

Наложително е, за постигане на добри резултати от заваряването да се използва точен диаметър на електрода и съответния ток (виж ТАБ. 3).

Нормалната издана на електрода от керамичния наконечник е на 2 - 3 mm и може да достигне 8 mm при ъглово заваряване.

Заварката се получава чрез разтапяне на ръбовете на съединението. За тънки материали съвременно приготвени (до около 1mm) не е необходим допълнителен материал (ФИГ. H).

За по-голяма дебелина са необходими пръчици със същия състав на основния материал и със съответния диаметър, със съответната подготовка на ръбовете (ФИГ. I).

Най-добре е, за постигане на добри резултати от заваряването, детайлите да бъдат грижливо почистени и да не са окислени, по тях да няма масло, мазнини или разтворители и т.н.

6.1.1 Запалване HF и LIFT

Запалване HF:

Запалването на електрическата дъга става без контакт между волфрамовия електрод (Тунгстенов електрод) и заварявания детайл чрез искра, породена от уред с висока честота.

При този начин на запалване няма включване на волфрамовия електрод (Тунгстенов електрод) в заваръчната вана, нито изхвърляне на електрода, а се постига лесен старт във всички положения на заваряване.

Описание на процедурата:

Натиснете бутон на горелката като доближавате към детайла върху на електрода (2 - 3 mm), изчакайте запалването на дъгата чрез предаваните импулси HF и при запалена дъга, образувайки заваръчната вана върху детайла и продължете по дължина на съединението.

В случай че се срещнат затруднения при запалването на дъгата въпреки, че сте се уверили в наличието на газ и отдаленето на HF, не излагайте прекалено дълго електрода на въздействието на HF, а проверете целостта на повърхността на електрода и съответствието на върха, евентуално можете до го заточите с точило. В края на цикъла тока се спира чрез предварително зададено стъпаловидно намаляне.

Запалване LIFT:

Запалването на електрическата дъга става чрез отдалчаване на волфрамовия

електрод (Тунгстенов електрод) от заваряването съединение. Такива начини на запалване създават по-малко електро-облъчващи смущения и намаляват до минимум включването на волфрамовия електрод (Тунгстенов електрод) и изхвърлянето на електрода.

Описание на процедурата:

Опрете върха на електрода върху детайла, с леко натискане. Натиснете докрай бутон на горелката и повдигнете електрода с 2 - 3 mm малко след това, така получавате запалването на дъгата. Електроженът в началото отдава ток I_{LIFT} (базов ток), малко след това започва да се отдава зададения заваръчен ток. В края на цикъла токът спира чрез стъпаловидно намаляне, предварително зададено.

6.1.2 Заваряване ВИГ(TIG) DC

Заваряването ВИГ(TIG) DC е подходящо за всички ниско легирани въглеродни стомани и за тежки метали, мед, никел, титаний и техните сплави. За заваряване ВИГ(TIG) DC с електрод на полюс (-) обикновено се използва електрод с 2% Торий (червената лента) или електрод с 2% Церий (сивата лента).

Необходимо е да се заостри симетрично волфрамовият електрод с точило, както е посочено на ФИГ. L като се погрижите краят да бъде идеално концентричен, за да се избегнат отклонения на дъгата. Важно е да извършите заточването по дължина на електрода. Тази операция трябва да се повтаря периодично, според честотата на употребата и захваляването на електрода или когато електрода се замърси случайно, окислил се е или не е бил използван правилно. В режим ВИГ(TIG) DC е възможно функциониране на 2 такта стъпки (2T) и 4 такта стъпки (4T).

6.1.3 Заваряване ВИГ(TIG) AC

Този тип заваряване позволява да се заварява върху метали като алуминий и магнезий, които образуват върху тяхната повърхност защитен и изолиращ оксид. Като се обърне полярността на заваръчния ток, се успява да се „пробие“ повърхностния слой на оксида чрез един механизъм, наречен „ионна пясъкоструйна обработка“.

Напрежението периодично се редува между положително (EP) и отрицателно (EN) върху волфрамовия електрод. По време на положителното напрежение (EP) оксидът се премахва от повърхността („почистване“ или „разяждане“) като това позволява образуването на заваръчната вана. По време на отрицателното напрежение (EN) се отдава максимално количество топлина върху детайла, позволявайки извършването на заваряването. Възможността да се променя параметърът баланс в AC позволява да се намали времето на тока EP до минимум, позволявайки по бързо заваряване.

По големите стойности на баланса позволяват по бързо заваряване, по голямо проникване, по концентрирана дъга, по тясна заваръчна вана и ограничено нагряване на електрода. По малките стойности позволяват по голямо почистване на детайла. Използването на прекалено ниска стойност на баланса е свързано с разширяване на дъгата и дезоксидираната част, пренагряване на електрода с последващо образуване на топче на върха на електрода, намаляване на възможността за лесно запалване и управление на дъгата. Използването на прекалено висока стойност на параметра баланс е свързано с образуването на „мръсна“ заваръчна вана с тъмни частици.

Таблица (ТАБ. 4) обобщава резултатите от промяната на заваръчните параметри AC.

В режим ВИГ(TIG) AC е възможно функциониране на 2 такта стъпки (2T) и 4 такта стъпки (4T).

Освен това са в сила инструкциите, засягащи метода на заваряване.

В таблица (ТАБ. 3) са дадени ориентировъчни данни за заваряване върху алуминий; най-подходящия тип електрод е чистият волфрамов електрод (зелена лента).

6.1.4 Изпълнение

- Регулирайте заваръчния ток до желаната стойност посредством ръчката; евентуално нагласете по време на заваряването до необходимия реален термичен внос.
- Натиснете бутон на горелката като проверите, дали е изправен притока на газ от горелката; тарирайте, ако е необходимо, времето за предварително подаване на газ „pre-gas“ и времето за последващо подаване на газ „post-gas“; тези две времена трябва да регулират според оперативните условия, особено замърсяването на „post-gas“ трябва да бъде такова, че да позволи, в края на заваряването охлаждането на електрода и ваната, така че да не влизат в контакт с атмосферата (окисляване и замърсяване).

Режим ВИГ (TIG) с последователност 2T:

- Като се натисне докрай бутон на горелката (P.T.) запалва дъгата с ток I_{START}. След това токът постепенно нараства в съответствие с функцията НАЧАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТОКА до стойността на заваръчния ток.

- За да прекъснете заваряването, отпуснете бутон като по този начин ще предизвикате постепенното изключване на тока (ако е включена функцията КРАЙНО НАМАЛЯНЕ) или незабавното изгасване на дъгата и след това последващо подаване на „post-gas“.

Режим ВИГ (TIG) с последователност 4T:

- Първото натискане на бутон запалва дъгата с ток I_{START}. При отпускането на бутон, токът се увеличава според функцията НАЧАЛНО ПОКАЧВАНЕ до стойността на заваръчния ток; тази стойност се поддържа и при отпуснат бутон. Когато се натисне отново бутонът, токът намаля според функцията КРАЙНО НАМАЛЯНЕ до I_{END}. Този последният се поддържа до отпускането на бутон, който завършва заваръчния цикъл, а след това започва периода на „post-gas“. Обаче, ако по време на функцията КРАЙНО НАМАЛЯНЕ се отпусне бутон, заваръчният цикъл приключва веднага и започва периода на post-gas.

Режим ВИГ (TIG) с последователност 4T и BI-LEVEL:

- Първото натискане на бутон запалва дъгата с ток I_{START}. При отпускането на бутон, токът се увеличава според функцията НАЧАЛНО ПОКАЧВАНЕ до стойността на заваръчния ток; тази стойност се поддържа и при отпуснат бутон. При всяко следващо натискане на бутон (времето, което изминава между натискане и отпускане трябва да бъде много кратко) токът варира между зададената стойност на параметъра BI-LEVEL I₁ и стойността на главния ток I₂.

- Когато бутонът се поддържа натиснат за продължително време, токът намаля според функцията КРАЙНО НАМАЛЯНЕ до I_{END}. Този последният се поддържа до отпускането на бутон, който завършва заваръчния цикъл, а след това започва периода на „post-gas“. Обаче, ако по време на функцията КРАЙНО НАМАЛЯНЕ се отпусне бутон, заваръчният цикъл приключва веднага и започва периода на post-gas (ФИГ. M).

6.2 ЗАВАРЯВАНЕ ММА

- Задължително е обаче, във всички случаи да се следват инструкциите на производителя, върху кутията на използвания електроди, където се посочва полярността на електрода и съответния оптимален ток на заваряване.

- Заваръчния ток се регулира според диаметъра на използвания електрод и от типа на заварката, която желаете да изпълните. Токове, които се използват при електродите с различен диаметър са:

Ø Електрод (mm)	Заваръчен ток (А)	
	Min.	Max.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Не трябва да забравяте, че величината на заваръчния ток при един и същ диаметър на електрода, максималните стойности ще се използват за хоризонтално заваряване, а минималните се използват за вертикално заваряване или за заваряване над нивото на главата.
- Механичните характеристики на заваряваното съединение са определени, освен интензитета на избора на ток, също така от параметри на заваряването като: дължина на дъгата, скорост и положение на изпълнението, диаметър и качество на електродите (правилното съхраняване на електродите изисква те да бъдат на сухо място в техните кутии или опаковки).
- Регулирайте заваръчния ток до желаната стойност чрез кръглото копче; нагласете го евентуално по време на заваряване до реално необходимата стойност.
- Натиснете бутона за горелката, за да проверите, дали изтича правилно газта от горелката; регулирайте, ако е необходимо, времето за последващото подаване на газта (post gas); това време трябва да се регулира, според условията за работа и особено закъснението на газта трябва да бъде такова, че да позволява в края на заваряването охлаждане на електрода и заваръчната вана, без те да влизат в контакт с атмосферата (окисление и замърсяване).

6.2.1 Изпълнение

- Поставете маската ПРЕД ЛИЦЕТО, разтъркайте върха на електрода върху детайла, който ще се заварява, като че ли запалвате клечка кибрит; това е най - правилния начин да възбудите/ запалите дъгата.
- **ВНИМАНИЕ!** Не почуквайте с електрода върху часта за заваряване; има риск от увреждане на обмозката, което би направило по - трудно запалването на дъгата.
- Още щом запалите дъгата, опитайте се да стоите на разстояние еквивалентно на диаметъра на използвания електрод и да поддържате тази дистанция възможно по - дълго, повреме на заваряването; не забравяйте, че наклона на електрода в хода на заваряването трябва да бъде 20° - 30°.
- В края на заваръчния шев, изтеглете леко назад края на електрода, спрямо посоката на заваряване, над кратера, за да го запълните, а после рязко повдигнете електрода от заваръчната сплав, за да изгасите дъгата (**ПАРАМЕТРИ НА ЗАВАРЪЧНИЯ ШЕВ - Фиг. N).**

7. ПОДДРЪЖКА



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

7.1 ОБИКНОВЕННА ПОДДРЪЖКА

ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБИКНОВЕННАТА ПОДДРЪЖКА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЗАВАРЧИКА.

7.1.1 ПОДДРЪЖКА НА ГОРЕЛКАТА

- Избягвайте да опирате горелката и нейния кабел върху топли детайли; това ще предизвика топене на изолиращите материали и много скоро ще стане негодна за употреба.
- Периодично проверявайте непропускливостта на тръбопроводите и съединенията за газта.
- Съчетавайте внимателно щипката за затягане на електрода, патрона за щипката с диаметъра на избрания електрод, за да се избегне прегряване, лошо разпространение на газ и съответното неудовлетворително функциониране.
- Проверявайте, преди всяка употреба, състоянието на износеност и монтажа на крайните части на горелката: наконечник, електрод, щипка за затягане на електрода, дифузер за газта.

7.2 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА

ОПЕРАЦИИТЕ ПО ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ЕКСПЕРТЕН ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИКАТА И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТ IEC/EN 60974-4.



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА СВАЛИТЕ ПАНЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА И ДА СТИГНЕТЕ ДО НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ЧАСТ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНА Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

Някои контролни работи, извършвани под напрежение във вътрешната част на електрожена, могат да предизвикат сериозен токов удар, породен от директния контакт с части под напрежение и/ или наранявания, вследствие на контакта с движещи се части.

- Периодично и все пак с честота, зависеща от употребата и наличието на прах в работната среда преглеждайте вътрешната страна на електрожена и отстранявайте натрупалия се прах върху електронните схеми с много мека четка или подходящи разтворители.
- При почистването проверете, дали електрическите съединения са добре затегнати и дали изолацията на кабелите не е повредена.
- В края на тези операции поставете отново панелите на електрожена като затегнете докрай всички винтове.
- В никакъв случай не заварявайте при отворена машина.
- След като сте извършили поддръжка или поправка, възстановете връзките и кабелажите, както са били преди това като се погрижите да не влизат в контакт с движещи се части или части, които могат да достигнат високи температури. Свържете всички проводници, както са били преди това като се погрижите да бъдат разделени между тях връзките на първичния трансформатор с високо напрежение от тези на вторичния трансформатор с ниско напрежение.
- Използвайте всички оригинални шайби и винтове, за затварянето на структурата.

8. ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ

В СЛУЧАЙ НА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА, ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ПО СИСТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА ИЛИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, ПРОВЕРЕТЕ СЛЕДНИТЕ НЕЩА:

- Дали заваръчния ток, който се регулира с помощта на потенциометър с градуирана в Амperi скала, отговаря на диаметъра и вида на използвания електрод.
- Да проверите, дали основния прекъсвач е включен, в положение "ON" и дали свети съответната лампа; в противен случай дефекта се намира в захранващата линия (кабели, контактни ключове и/ или вилки, предпазители и т.н.).
- Дали не е включена жълтата индикаторна лампа, която сигнализира за включване на защитата от свръхнапрежение или много ниско напрежение или късо съединение.
- Проверете, дали за отделните режими на заваряване, сте спазили номиналния времеви режим, т.е. дали сте правили почивки повреме на работа за охлаждане на машината; в случай на задействане на термостата, изчакайте естественото охлаждане на машината, проверете изправността на вентилатора.
- Проверете напрежението на линията. Ако напрежението е прекалено високо или ниско машината няма да работи.
- Проверете, дали няма късо съединение на изхода на електрожена: в случай, че има такава, отстранете го.
- Проверете, дали свързането на заваръчната система, е извършено правилно, особено свързането на щипката на замасяващия кабел с детайла, да бъде без изолиращи материали (напр. лакове).
- Използвания защитен газ да бъде правилен (Аргон 99.5%) и в правилно количество.

1. ARK KAYNAĞI İÇİN GENEL GÜVENLİK KOŞULLARI	134
2. GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMA	134
2.1 GİRİŞ	134
2.2 OPSİYONEL AKSESUARLAR	134
3. TEKNİK VERİLER	135
3.1 VERİ ETİKETİ	135
3.2 DİĞER TEKNİK VERİLER	135
4. KAYNAK MAKİNESİNİN TANIMI	135
4.1 BLOK DİYAGRAMI	135
4.2 KONTROL, AYARLAMA VE BAĞLANTI AYGITLARI	135
4.2.1 ARKA PANEL (ŞEK. C)	135
4.2.2 Ön panel ŞEK. D1	135
4.2.3 Ön panel ŞEK. D2	136
4.3 KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMLARIN DEPOLANMASI VE GERİ ÇAĞIRILMASI	136
4.4 G.R.A. su soğutma ünitesi DEVREYE ALMA ve DEVRE DIŞI BIRAKMA talimatları (varsa)	137
5. KURULUM	137
5.1 HAZIRLIK	137
5.1.1 Dönüş kablo kelepçesinin takılması (ŞEK. E)	137
5.1.2 Kaynak kablosu elektrot tutucu kelepçesinin montajı (ŞEK. E)	137
5.2 KAYNAK MAKİNESİNİN KONUMLANDIRMA	137
5.3 ANA GÜÇ KAYNAĞI BAĞLANTISI	137
5.3.1 Fiş ve priz	137
5.4 KAYNAK KABLOLARININ BAĞLANTISI	137

5.4.1 TIG kaynağı	137
5.4.2 MMA KAYNAĞI	137
6. KAYNAKLAMA: PROSEDÜRÜN TANIMI	137
6.1 TIG KAYNAĞI	137
6.1.1 HF ve LIFT ateşlemesi	137
6.1.2 TIG DC kaynağı	137
6.1.3 TIG AC kaynağı	137
6.1.4 Prosedür	138
6.2 MMA KAYNAĞI	138
6.2.1 Prosedür	138
7. BAKIM	138
7.1 RUTİN BAKIM	138
7.1.1 Torç	138
7.2 OLAĞAN DIŞI BAKIM	138
8. SORUN GİDERME	138

ENDÜSTRİYEL VE MESLEKİ KULLANIM İÇİN TASARLANAN TIG VE MMA KAYNAKLARI İÇİN İNVERTER KAYNAK MAKİNELERİ.

Not: Aşağıdaki metinde "kaynak makinesi" terimi kullanılacaktır.

1. ARK KAYNAĞI İÇİN GENEL GÜVENLİK KOŞULLARI

Kaynak makinesini güvenli bir şekilde kullanmak için operatör uygun şekilde eğitilmiş olmalı ve ark kaynağı prosedürleri, ilgili koruma önlemleri ve acil durum prosedürleriyle ilgili riskler hakkında bilgilendirilmelidir. (Lütfen ilgili standart; EN 60974-9: Ark kaynağı ekipmanı. Kısım 9: Kurulum ve Kullanım bölümüne bakın).



- Kaynak devresine doğrudan temas etmeyin; kaynak makinesi tarafından sağlanan yüksüz çalışma gerilimi bazı durumlarda tehlikeli olabilir.
- Kaynak kablolarını bağlarken ve kontroller veya onarımlar yaparken, kaynak makinesini kapatılmalı ve güç kaynağından ayrılmalıdır.
- Sarf malzemesi torç parçalarını değiştirmeden önce kaynak makinesini kapatın ve güç kaynağından bağlantısını kesin.
- Elektrik bağlantıları ve tesisatı, güvenlik kuralları ve yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır.
- Kaynak makinesi sadece ve yalnızca toprağa bağlı nötr iletkenli bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Elektrik prizinin topraklama iletkenine doğru bağlandığından emin olun.
- Kaynak makinesini nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın ve yağmurda kaynak yapmayın.
- Aşınmış izolasyonlu veya gevşek bağlantıları olan kablolar kullanmayın.



- Yanıcı sıvı veya gaz ürünleri içeren veya içermiş olan kaplar veya borular üzerinde kaynak yapmayın.
- Klorlu çözücülerle temizlenmiş veya bu tür maddelerin yakınında temizlenmiş malzemeler üzerinde çalıştırılmayın.
- Basınçlı kaplara kaynak yapmayın.
- Tüm yanıcı maddeleri (örneğin tahta, kağıt, paçavra vb.) çalışma alanından çıkarın.
- Yeterli havalandırma olduğundan emin olun veya ark yakınındaki kaynak dumanını çıkarmak için araçlar sağlayın; kaynak dumanına maruz kalma sınırlarını, bileşim ve derişimleri ile maruz kalma sürelerine bağlı olarak değerlendirmek için sistematik bir yaklaşım gereklidir.
- Kullandığınız gaz tüpünü doğrudan güneş ışığı dahil ısı kaynaklarından uzak tutun.



- Zemine veya yakınına yerleştirilebilecek (erişilebilir) torç, işlenecek parça ve tüm metal parçaları için yeterli elektrik yalıtımı olduğundan emin olun. Bu genellikle eldivenler, ayakkabılar, başlıklar ve bu amaç için yapılmış giysiler giyerek ve yalıtım levhaları veya paspaslar kullanarak başarılabilir.
- Gözlerinizi daima, maskelere monte edilmiş ve UNI EN 169 veya UNI EN 379'a uygun filtrelerle koruyun ya da UNI EN 175'e uygun kasklar kullanın
- Cildi ark tarafından üretilen ultraviyole ve kızılötesi ışınlarla maruz bırakmadan, ilgili ateşe dayanıklı giysiler (UNI EN 11611 ile uyumlu) ve kaynak eldivenleri (UNI EN 12477 ile uyumlu) kullanın; Bu koruma, perdeler/ekranlar veya yansıtıcı olmayan levhalar aracılığıyla arkların yakınında bulunan diğer insanlara sağlanmalıdır.
- Gürültü: Günlük kişisel gürültü maruziyeti (LEPD), özellikle yoğun kaynak işlemleri nedeniyle 85db (A) veya daha yüksek olduğu durumlarda uygun kişisel koruyucu araçlar kullanılmalıdır.



ELEKTRİK VE MANYETİK ALANLAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Herhangi bir iletkenin geçen elektrik akımı, lokalize elektrik ve manyetik alanların (EMF) oluşmasına neden olur. Kaynak akımı, kaynak devresi ve kaynak makinesinin etrafında bir EMF alanı yaratır.

Elektromanyetik alanlar bazı tıbbi cihazlar (örneğin kalp pili, solunum cihazları, metal protezler, vb.) ile etkileşime girebilir.

Bu cihazları kullananlarla ilgili olarak yeterli koruyucu önlemler alınmalıdır. Örneğin, bu kişilerin kaynak makinesinin kullanım alanına girmelerinin yasaklanması veya

kaynakçılar için bireysel risk değerlendirmesi yapılması.

Bu kaynak makinesi, sadece endüstriyel ortamda profesyonel amaçlar doğrultusunda kullanım için ürün teknik standartlarını karşılar. Ev ortamında insanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasıyla ilgili temel limitlere uygunluk garanti edilmez.

Bütün operatörler, kaynak devresinden EMF alanlara maruziyeti minimuma indirmek için aşağıda sıralanan kurallara uymalıdır:

- Kaynak kablolarını birbirlerine yaklaştırın. Mümkün olduğunda, yapışkan bant ile kabloları sabitleyin;
- Başınızı ve gövdenizi kaynak devresinden mümkün olan en fazla uzaklıkta tutun;
- Kaynak kablolarını asla metal nesnelere etrafına veya vücudunuza dolamayın;
- Vücudunuz kaynak devresi ortasında olarak kaynak yapmayın;
- Her iki kaynak kablosunu vücudun aynı tarafında tutun;
- Kaynak akımı geri dönüş kablosunu kaynak yapılacak parçaya, yapılacak ek yerine mümkün olduğunca yakın bağlayın;
- Kaynak makinesine yakın kaynak yapmayın;
- Bütün operatörler EMF veri fişinde belirtildiği gibi gerekli minimum mesafelere riayet etmelidir;
- EMF kaynağından, aşıldığında maruziyetin izin verilebilir minimum değerinin %20 'sinden daha az olduğu bir noktada mesafe: $d = 65 \text{ cm}$.



- A sınıfı donanım:

Bu kaynak makinesi, teknik ürün standartlarına sadece profesyonel amaçlarla endüstriyel bir ortamda kullanım için uygundur. Evlerde ve evsel kullanım için binaları besleyen alçak gerilim güç kaynağı sistemine doğrudan bağlı tesislerde elektromanyetik uyumluluğa uygunluğu garanti etmez.



EKSTRA ÖNLEMLER

- Yüksek elektrik çarpması riski olan ortamlarda;
- Kapalı alanlarda;
- Yanıcı veya patlayıcı madde varlığında;
- KAYNAK FAALİYETLERİ önceden bir "Uzman gözetmen" tarafından değerlendirilmeli ve her zaman acil durumlarda nasıl müdahale edeceği konusunda eğitilmiş diğer kişilerin yanında yapılmalıdır.
- İlgili EN 60974-9 standardı "Ark kaynağı ekipmanı. Bölüm 9: Kurulum ve Kullanım Maddesi 7.10, A.8 ve A.10 ile belirtilen tüm koruyucu teknik önlemler alınmalıdır
- Operatör yüksek yerlerde, güvenlik platformu kullanılmadıkça ASLA kaynak yapılmamalıdır.
- ELEKTROT TUTUCU VEYA TORÇLAR ARASINDAKİ GERİLİM: birden fazla kaynak makinesiyle tek parça veya elektrikle bağlı parçalar üzerinde çalışmak, iki farklı elektrot tutucu veya torç arasında, toplam izin verilen limitin iki katına kadar bir değere sahip olabilecek tehlikeli bir yüksüz çalışma gerilim birikimi oluşturabilir. Herhangi bir riskin var olup olmadığını ve geçerli standard "EN 60974-9: Ark kaynağı ekipmanı" Bölüm 9: Kurulum ve Kullanım", Madde 7.9'da öngörülen uygun koruma önlemlerinin alınıp alınmayacağı belirlemek üzere cihazın ölçülmesi için bir uzman koordinatör atanmalıdır.



ARTIK RİSKLER

- UYGUNSUZ KULLANIMI: kaynak makinesini, tasarlandığı dışında bir iş için kullanmak tehlikelidir (örneğin, şebeke su borularını buzdandan arındırmak gibi).

2. GİRİŞ VE GENEL AÇIKLAMA

2.1 GİRİŞ

Bu kaynak makinesi özellikle HF veya LIFT ateşlemeli TIG (DC) (AC / DC) kaynağı ve örtülü elektrotlarla (rutil, asit, baz) MMA kaynağı için yapılan ark kaynağı için bir güç ünitesidir. Bu kaynak makinesinin (INVERTER) yüksek hız ve hassas ayar gibi belirli özellikleri mükemmel kalitede kaynaklara yol açar.

Güç kaynağı girişindeki (birincil) regülasyon inverter sistemi, hem transformatörün hem de seviyelendirme reaktansının hacminde ciddi bir düşüşe yol açar, böylece kolay kullanım ve taşıma avantajından faydalanan oldukça küçük, daha hafif bir kaynak makinesi yapılabilir.

2.2 OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Argon şişe adaptörü.
- Kaynak akımı dönüş kablosu ve topraklama kelepçesi.
- 1 potansiyometreli manuel uzaktan kumanda.
- 2 potansiyometreli manuel uzaktan kumanda.
- Pedallı uzaktan kumanda.


- MMA kaynak kiti.
- TIG kaynak kiti.
- Kendiliğinden kararan maske: sabit veya ayarlanabilir filtreye.
- Argon şişesiyle bağlantı için gaz konektörü ve borusu.
- Göstergeli basınç düşürme valfi.
- TIG kaynağı için torç.

3. TEKNİK VERİLER

3.1 VERİ ETİKETİ

Kaynak makinesinin kullanımı ve performansı ile ilgili ana veriler, özellikler etiketinde aşağıdaki anlamlarla özetlenmiştir:

Şekil A

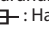- 1- Ark kaynak makinelerinin güvenliği ve imalatı için AVRUPA referans standardı.
- 2- İmalatçı adı ve adresi.
- 3- Model adı.
- 4- Kaynak makinesinin iç yapısının sembolü.
- 5- Öngörülen kaynak işleminin sembolü.
- 6- S sembolü: Kaynak işlemlerinin elektrik çarpması riski yüksek olan bir ortamda (örneğin büyük metal kütlelerin çok yakınında) yapılabileceğini belirtir.
- 7- Güç hattı sembolü:
 - 1~: monofaze alternatif gerilim;
 - 3~: trifaze alternatif gerilim.
- 8- Mahfaza koruma derecesi.
- 9- Güç besleme hattı karakteristik verileri:
 - U₀: Kaynak makinesinin alternatif gerilimi ve güç besleme frekansı (izin verilen sınırlar $\pm\%10$).
 - I_{1 max}: Hat tarafından emilen maksimum akım.
 - I_{1 est}: Efektif güç besleme akımı.
- 10- Kaynak devresinin performansı:
 - U₀: yüksüz maksimum gerilim (açık kaynak devresi).
 - I₁/U₀: Kaynak işlemi sırasında kaynak makinesi tarafından sağlanabilecek akım ve karşılık gelen normalize gerilim.
 - X : Görev döngüsü: kaynak makinesinin karşılık gelen akımı sağlayabileceği süreyi belirtir (aynı sütun), 10 dk. bir çevrim bazında % olarak ifade edilir (örneğin %60 = 6 dakika çalışma, 4 dakika durma; ve bu şekilde devam eder).
Kullanım faktörlerinin (etiket plakası üzerinde, 40°C ortam referans alınarak) aşılması halinde, termik korumalar müdahale edecektir (kaynak makinesi, sıcaklığı izin verilen sınırlar içine girene kadar stand-by- bekleme modunda kalır).
 - A/V-A/V: Kaynak akımını (minimum - maksimum) karşılık gelen ark gerilimine ayarlama aralığını belirtir.
- 11- Kaynak makinesinin tanıtımı için seri numarası (teknik yardım hizmeti, yedek parça talebi, ürünün kökeninin araştırılması için bildirilmesi zorunludur).
- 12- : Hat koruması için öngörülmesi gereken gecikmeli devreye giren sigortaların değeri.
- 13- Anlamları 1. Bölümde "Ark kaynağı için genel güvenlik" bağlamında yer alan güvenlik kurallarına atıfta bulunan semboller.

Not: Gösterilen etiket örneği, sembollerin ve rakamların anlamı açısından bilgi mahiyetindedir; elinizde bulunan kaynak makinesinin teknik verilerinin kesin değerleri doğrudan kaynak makinesinin etiketinden alınmalıdır.

3.2 DİĞER TEKNİK VERİLER

- KAYNAK MAKİNESİ: bkz. tablo 1 (TAB.1).
- TORÇ: bkz. Tablo 2 (TAB.2).

Kaynak makinesi ağırlığı tablo 1'de gösterilmiştir. (TAB. 1).

4. KAYNAK MAKİNESİNİN TANIMI

4.1 BLOK DİYAGRAMI

Kaynak makinesi temel olarak PCB'lerde üretilen ve mükemmel güvenilirlik ve düşük bakım sağlamak için optimize edilmiş güç ve kontrol modüllerinden oluşur. Bu kaynak makinesi, her koşulda ve herhangi bir malzemeyle mükemmel kaynak elde etmek için çok sayıda parametre ayarına izin veren bir mikroislemci tarafından kontrol edilir. Bununla birlikte, özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için olanaklarından tam olarak haberdar olmak gerekir.

Tanım (ŞEK. B)

- 1- Tek fazlı güç kaynağı girişi, doğrultucu ünitesi ve tesviye kapasitörleri.
- 2- Transistör (IGBT) anahtarlama köprüsü ve sürücülere; Doğrultulmuş güç kaynağı voltajını yüksek frekanslı alternatif voltaja dönüştürür ve gücü, gerekli kaynak akımına / voltajına göre ayarlar.
- 3- Yüksek frekans transformatorü; blok 2 tarafından dönüştürülen voltaj primer sargıya güç sağlar; işlevi, gerilimi ve akımı, ark kaynağı prosedürü için gereken değerlere ayarlamak ve aynı zamanda kaynak devresinin güç kaynağı hattından galvanik olarak ayrılmasını sağlamaktır.
- 4- Seviyelendirme endüktanslı ikincil doğrultucu köprü; sekonder sargı tarafından sağlanan alternatif voltaj / akımı çok düşük dalgalanma doğrudan akımına / voltajına dönüştürür.
- 5- Transistör (IGBT) anahtarlama köprüsü ve sürücülere; TIG AC kaynağı için (varsa) ikincil çıkış akımını DC'den AC'ye dönüştürür.
- 6- Kontrol ve ayar elektronığı; kaynak akımı değerini anında kontrol eder ve operatör ayarlarıyla karşılaştırır; Kontrol darbelerini, ayarı yapan IGBT sürücülerinden modüle eder.
- 7- Kaynak makinesi işlemi kontrol mantığı; Kaynak çevrimlerini ayarlar, aktüatörleri kontrol eder, güvenlik sistemlerini denetler.
- 8- Ayarlar paneli ve parametrelerin gösterilmesi ve çalışma modları.
- 9- HF ateşleme jeneratörü (varsa).
- 10- Koruyucu gaz selenoid valfi EV.
- 11- Kaynak makinesi soğutma fanı.
- 12- Uzaktan kumanda.

4.2 KONTROL, AYARLAMA VE BAĞLANTI AYGITLARI

4.2.1 ARKA PANEL (ŞEK. C)

- 1- Güç kaynağı kablosu (2P + PE) (1 ~); (3P + PE) (3 ~).
- 2- Ana şalter O / OFF - I / ON.
- 3- Gaz borusu konektörü (şişe basıncı düşürme valfli kaynak makinesi).
- 4- Uzaktan kumanda konektörü:

- Arkasındaki özel 14-pinli konektörü kullanarak, kaynak makinesine 3 farklı tipte uzaktan kumanda bağlamak mümkündür. Her cihaz otomatik olarak tanınır ve aşağıdaki parametreleri ayarlamak için kullanılabilir:
 - Bir potansiyometreli uzaktan kumanda: Potansiyometre düğmesinin çevrilmesi ana akımı minimumdan maksimuma değiştirecektir. Ana akım sadece ve yalnızca uzaktan kumanda ile ayarlanır.
 - Pedal uzaktan kumanda: Mevcut değer pedalın konumuna göre belirlenir. Ek olarak, TIG 2 ZAMANLI modunda pedala basıldığında torç düğmesi yerine makineye start komutu verilir.
 - İki potansiyometreli uzaktan kumanda: İlk potansiyometre ana akımı ayarlar. İkinci potansiyometre, aktif kaynak moduna bağlı olarak başka bir parametreyi ayarlar. Bu potansiyometre çevrildiğinde ekran (paneldeki düğme ile artık kontrol edilemeyen) parametrenin değişen değerini

gösterecektir. İkinci potansiyometrenin anlamı: MMA modundaya ARK KUVVETİ ve TIG modunda ise BİTİŞ EĞİMİ.

- TIG torçu için potansiyometreli kontrol cihazı:

TIG kontrol cihazı, potansiyometreli torç kullanılarak akım ayarını mümkün kılar.

4.2.2 Ön panel ŞEK. D1

- 1- Kaynak kablosunu bağlamak için pozitif (+) hızlı mandal.
- 2- Kaynak kablosunu bağlamak için negatif (-) hızlı mandal.
- 3- Torç buton kablosunu bağlamak için konektör.
- 4- TIG torcu gaz borusunu bağlamak için bağlantı parçası.
- 5- Paneli kontrol eder.
- 6- Kaynak modları seçim butonları:


6a UZAKTAN KUMANDA

Kaynak parametrelerinin kontrolünün uzaktan kumandaya aktarılmasını sağlar.

6b MMA - TIG LIFT

Çalışma modu: kaplamalı elektrot kaynağı (MMA) ve kontak ark kaldırma ateşlemeli TIG kaynağı (TIG LIFT).

7- Ayarlanacak parametrelerin seçimi için buton.

Buton  Enkoder düğmesi (8) ile ayarlanacak parametreyi seçer; değer ve ölçü birimi


sırasıyla ekranda (10) ve Led (9) ile görselleştirilir (9).

Not: Parametrelerin ayarlanması serbesttir. Bununla birlikte, kaynak için pratik bir anlamı olmayan değer kombinasyonları vardır; Bu durumda kaynak makinesi yanlış çalışabilir.

Not: TÜM FABRİKA PARAMETRELERİNİ YENİDEN AYARLAMA (SIFIRLAMA)


Açılışa (7) düğmesine basılarak tüm kaynak parametreleri varsayılan değerlerine döndürülür.

7a SICAK BAŞLATMA

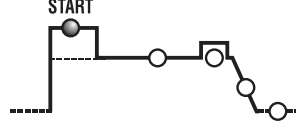


MMA modunda, bu, seçilen kaynak akımının yüzde artışını gösterdiği bir göstergesi olan ilk aşırı akım (ayar aralığı 0÷100) "HOT START" i temsil eder. Bu ayar başlatma işlemini iyileştirir.

 7b ANA AKIM (I₂)




TIG modunda, MMA, Amper cinsinden ölçülen kaynak akımını temsil eder.

7c ARK KUVVETİ

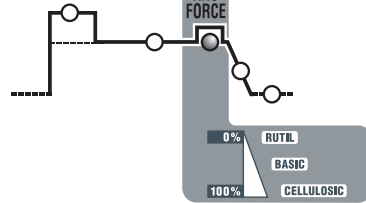


MMA modunda, önceden seçilmiş kaynak akımının değerine göre yüzde artış göstergesini gösteren dinamik "ARK KUVVETİ" aşırı akımını (ayar aralığı % 0÷100) gösterir. Bu ayar, kaynak akışkanlığını artırır, elektrotun kaynak yapılan parçaya yapışmasını önler ve farklı tipte elektrotların kullanımına izin verir.

 7d BİTİŞ EĞİMİ (t)



TIG modunda bitiş eğimi için gerekli süreyi temsil eder (ayar aralığı 0.1÷10 sn.); kaynak dikişinin sonundaki krateri önler (I2'den 0'a).

 7e GAZ SONRASI



TIG modunda, saniye cinsinden gaz sonrası için süreyi temsil eder (ayar aralığı OFF, 0.1÷10s.); kaynak havuzunu oksidasyondan korur.

- 8- Kaynak parametrelerinin ayarlanması için kullanılan buton (7) ile seçilebilen kodlayıcı buton.

- 9- Kırmızı led, ölçü biriminin göstergesi.

- 10- Alfanümerik ekran.

- 11- ALARM-sinyal LED i (makine bloke oldu).

Sıfırlama, alarmı tetikleyen nedenin kesilmesiyle otomatiktir.

Ekranda görünen alarm mesajları (10):

- "A. 1" : primer devre termal koruma açma.
 - "A. 2" : seconder devre termal koruma açma.
 - "A. 3" : aşırı gerilim açmasına karşı güç besleme hattı koruması.
 - "A. 4" : düşük gerilim açmasına karşı güç besleme hattı koruması.
 - "A. 5" : birincil aşırı sıcaklık koruma açma.
 - "A. 6" : güç kaynağı hattı için koruma açma fazı eksik.
 - "A. 7" : kaynak makinesinde aşırı toz birikmesi, aşağıdakileri yaparak sıfırlanır:
 - makinenin iç temizliği;
 - kontrol paneli göstergesi düğmesi.
 - "A. 8" : Yardımcı voltaj aralık dışında.
- Kaynak makinesinin kapatılması üzerine "OFF" sinyali birkaç saniye devam edebilir.

NOT: ALARM SAKLAMA VE EKRAM

Her alarmda makinenin ayarı saklanır. Son 10 alarmı şu şekilde çağırılmak mümkündür: "UZAKTAN KUMANDA" düğmesine (6a) birkaç saniye basın. "AY.X" kodu görüntülenir, burada "Y" alarm numarasını gösterir (A0 en son, A9 en eski) ve "X" kaydedilen alarm tipini gösterir (1'den 8'e kadar, bakınız AY.1 ... AY. 8).

12- Yeşil led, güç açık.

4.2.3 Ön panel ŞEK. D2

- 1- Kaynak kablosunu bağlamak için pozitif hızlı mandal (+).
- 2- Kaynak kablosunu bağlamak için negatif hızlı mandal (-).
- 3- TIG torcu düğmesinin (Şekil D2-a) ve TIG kontrol cihazının (Şekil D2-b) kablo bağlantısı için konektör.
- 4- TIG torcu gaz borusunu bağlamak için bağlantı elemanı.
- 5- Kontrol paneli.
- 6- Kaynak modları seçim butonları:

6a REMOTE UZAKTAN KUMANDA



 
Kaynak parametrelerinin kontrolünün uzaktan kumandaya aktarılmasını sağlar.

6b TIG HF TIG - MMA



Çalışma modu: kaplamalı elektrot kaynağı (MMA), kontak ark kaldırma ateşlemeli (TIG HF) ve kontak ark kaldırma ateşlemeli (TIG LIFT) TIG kaynağı.

6c DC AC/DC



TIG modunda, doğru akım (DC) kaynağı ve alternatif akım (AC) kaynağı arasında seçim yapmayı sağlar (fonksiyon yalnızca AC/DC modellerinde bulunur).

6d 2t 4t SPOT 2T - 4T - PUNTO



TIG modunda 2 veya 4 zamanlı komut arasında ile punto kaynağı zamanlayıcı (SPOT) arasında seçim yapmanıza olanak sağlar.

6e ON PULSE DARBELİ - KOLAY DARBELİ - İKİ SEVİYELİ



TIG modunda, operatör darbeli, kolay darbeli veya iki seviyeli darbeli kaynak işlemleri arasında seçim yapabilir. Makine standart kaynak modundayken LED'ler KAPALI.

7- Ayarlanacak parametrelerin seçimi için buton.

Buton Kodlayıcı düğmesi (9) ile ayarlanacak parametreyi seçer; Değer ve ölçü birimi sırasıyla ekranda (10) ve ledde (11) gösterilir.

Not: Parametrelerin ayarlanması serbesttir. Bununla birlikte, kaynak için pratik bir anlamı olmayan değer kombinasyonları vardır; Bu durumda kaynak makinesi yanlış çalışabilir.

Not: TÜM FABRİKA PARAMETRELERİNİ YENİDEN AYARLAMA (SIFIRLAMA)

Açılıştaki tüm düğmelere (8) birlikte basılarak kaynak parametreleri varsayılan değerlerine döndürülür.

7a GAZ ÖNCESİ



TIG / HF modunda, saniye cinsinden GAZ ÖNCESİ süresini gösterir (OFF, 0.1÷10 saniye arasında ayar aralığı). Kaynak başlangıcını iyileştirir.

7b BAŞLANGIÇ AKIMI (I_{START})



 
TIG 2 zamanlı ve SPOT modlarında bu, torç düğmesi basılıyken (Amper'de düzenleme) ayarlanmış bir süre boyunca korunan başlangıç akımını I_S temsil eder. 4 zamanlı TIG modunda, torç düğmesine basıldığı süre boyunca tutulan başlangıç akımını I_S gösterir (Amper cinsinden ayar). MMA modunda, önceden seçilmiş kaynak akımının değerine göre yüzde artış göstergesini gösteren "HOT START" dinamik aşırı akımı (ayar aralığı % 0÷100) gösterir. Bu ayar kaynak akışkanlığını artırır.

7c BAŞLANGIÇ EĞİMİ (t_{START})



TIG modunda bu, başlangıç akımı eğim süresini gösterir (I_S'den I₂'ye) (ayar 0.1÷10 s.). KAPALI iken eğim mevcut değildir. I_{START} ve t_{START} parametreleri pedallı uzaktan kumanda ile bile kullanılabilir, ancak kontrolü etkinleştirmeden önce ayarlanması gerekir.

7d ANA AKIM (I₂)




TIG AC / DC ve MMA modlarında, I₂ çıkış akımını temsil eder. DARBELİ ve İKİ SEVİYELİ modlarda en yüksek seviye akımdır (maksimum). Parametre Amper cinsinden ölçülür.

7e TABAN AKIMI - ARK KUVVETİ




İKİ SEVİYELİ ve DARBELİ modlarda 4 zamanlı TIG'de I₁, kaynak sırasında ana I₂ ile değiştirilebilecek olan akımın değerini temsil eder. Değer Amper cinsinden ifade edilir. MMA modunda, önceden seçilmiş kaynak akımının değerine göre yüzde artış göstergesini gösteren "ARK-KUVVETİ" dinamik aşırı akımı (ayar aralığı % 0÷100) gösterir. Bu ayar kaynak akışkanlığını artırır ve elektrotun kaynak yapılan parçaya yapışmasını önler.

 7f FREKANS




DARBELİ TIG modunda, darbe frekansını temsil eder. AC/DC modelleri için, TIG AC modunda (darbeli devre dışı bırakılmış) kaynak akımının frekansını gösterir.

 7g DENGİ




TIG DARBELİ modundayken, bu, akımın en yüksek seviyede olduğu zaman (ana kaynak akımı) ve toplam darbe süresi arasındaki orandırı (yüzde olarak). Ek olarak, AC/DC modelleri TIG AC modundayken (darbe devre dışı iken), parametre pozitif akım ile süre ve negatif akım ile süre arasındaki oranı temsil eder; parametre değeri negatif ise, ısınma ve iş parçası penetrasyonu artar; Parametre değeri pozitif ise yüzey temizliği daha büyüktür ve elektrot ısısı artar, parametre değeri sıfır ise AC frekans periyodu boyunca negatif ve pozitif akımlar arasında denge olur. (TAB.4).

 7h PUNTO SÜRESİ




TIG (PUNTO) modunda, kaynağın süresini gösterir (ayar aralığı 0.1÷10sn.).

 7k BİTİŞ EĞİMİ (t_{END})




TIG modunda bu, son akım eğim aşağı süresini (I₂'den I₁'ye kadar) gösterir (ayar 0.1÷10s). KAPALI iken eğim mevcut değildir.

 7l BİTİŞ AKIMI (I_{END})




TIG 2 zamanlı modda, sadece BİTİŞ EĞİMİ (7k) sıfırdan (> 0.1 sn) daha büyük bir değere ayarlanmışsa, son akımı (I₁) temsil eder. TIG 4 zamanlı modda, torç düğmesine basıldığı süre boyunca son akımı (I₁) temsil eder. Büyüklükler Amper cinsinden ifade edilir.

 7m GAZ SONRASI




TIG modunda, saniye cinsinden GAZ SONRASI zamanını (ayar aralığı OFF, 0.1÷10sn) gösterir ve elektrot ile kaynak havuzunu oksidasyondan korur.

 7n ELEKTROT ÖN ISITMA



 TIG modunda, AC, arkın açıldığı andan itibaren Tungsten elektrot ön ısıtma süresi ile çarpılan akımın sonucunu temsil eder.



8- İş Kişiselleştirilmiş programları saklamak ve geri çağırmak için "GERİ ÇAĞIR" ve "KAYDET" butonları.

9- Düğme (7) ile seçilebilecek kaynak parametrelerinin ayarlanması için kodlayıcı düğme.

- 10- Alfanümerik ekran.
- 11- Kırmızı led, ölçüm birimini gösterir.
- 12- Yeşil led, güç açık.
- 13- ALARM-sinyal LED i (makine bloke oldu). Sıfırlama, alarm nedeninin ortadan kalkmasıyla kesilmesiyle otomatiktir. Ekranda görünen alarm mesajları (10):
 - "A. 1" : primer devre termal koruma açma.
 - "A. 2" : seconder devre termal koruma açma.
 - "A. 3" : aşırı gerilim açmasına karşı güç besleme hattı koruması.
 - "A. 4" : düşük gerilim açmasına karşı güç besleme hattı koruması.
 - "A. 5" : birincil aşırı sıcaklık koruma açma.
 - "A. 6" : güç kaynağı hattı için koruma açma fazı eksik.
 - "A. 7" : kaynak makinesinde aşırı toz birikmesi, aşağıdakileri yaparak sıfırlanır:
 - makinenin iç temizliği;
 - kontrol paneli gösterge düğmesi.
 - "A. 8" : Yardımcı voltaj aralık dışıdır.
 - "A. 9" : torçtaki su soğutma devresinde düşük basınç durumunda tetiklenen koruma. Sıfırlama/resetleme otomatik değildir.Kaynak makinesinin kapatılması üzerine "OFF" sinyali birkaç saniye devam edebilir.

NOT: ALARM SAKLAMA VE EKRAM

Her alarında makinenin ayarı kaydedilir. Son 10 alarmı şu şekilde çağırarak mümkündür: "UZAKTAN KUMANDA" düğmesine (6a) birkaç saniye basın. "AY.X" kodu görüntülenir, burada "Y" alarm numarasını gösterir (A0 en son, A9 en eski) ve "X" kaydedilen alarm tipini gösterir (1'den 9'a kadar, bakınız AY.1 ... AY. 9).

4.3 KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMLARIN DEPOLANMASI VE GERİ ÇAĞIRILMASI

Giriş Kaynak makinesi, kişiselleştirilmiş çalışma programlarının, belirlenmiş bir kaynak işlemi için geçerli bir dizi parametreye göre kaydedilmesini (SAVE) sağlar. Her kişiselleştirilmiş programa herhangi bir zamanda erişilebilir (RECALL), böylece kullanıcının daha önce optimize edilmiş olan belirli bir çalışma döngüsü için kaynak makinesini "kullanıma hazır" hale getirmesini sağlar. Kaynak makinesi 9 kişiselleştirilmiş programın kaydedilmesine imkan tanır.

Kaydetme işlemi (SAVE)

Kaynak makinesini, belirli bir kaynak işi için en uygun kurulumla ayarladıktan sonra,

aşağıdaki adımları izleyin (**ŞEK. D2**):

- "SAVE" (**8**) düğmesine 3 saniye boyunca basın.
- "S" kodu (**10**), 1 ile 9 arasında bir sayı ile birlikte görüntülenir.
- Düğmeyi (**9**) döndürerek, programın kaydedileceği numarayı seçin.
- "SAVE" düğmesine (**8**) tekrar basın:
 - "SAVE" düğmesine 3 saniyeden uzun süre basılırsa, program doğru bir şekilde kaydedilir ve "YES" yazısı görüntülenir;
 - "SAVE" düğmesine 3 saniyeden daha kısa basılırsa, program kaydedilmez ve "hayır" yazısı görüntülenir.

Geri Çağırma prosedürü (RECALL)

Aşağıdaki şekilde devam edin (bkz. **ŞEK. D2**):

- "RECALL" düğmesine (**8**) 3 saniye basın.
- Ekranda (**10**) 1 ile 9 arasında bir sayı ile birlikte "r" belirir.
- Düğmeyi (**9**) çevirerek, şimdi kullanmayı düşündüğümüz programın kaydedildiği numarayı seçin.
- "RECALL" düğmesine (**8**) tekrar basın:
 - "RECALL" düğmesine 3 saniyeden uzun süre basılırsa, program doğru şekilde geri çağırılır ve "YES" yazısı görüntülenir;
 - "RECALL" düğmesine 3 saniyeden daha az basılırsa, program doğru şekilde geri çağırılmaz ve "hayır" yazısı görüntülenir.

NOTLAR:

- "KAYDET" VE "GERİ ÇAĞIR" DÜGMELERİYLE YAPILAN İŞLEMLERDE, "PRG" LED YANAR.
- GERİ ÇAĞIRILAN BİR PROGRAM OPERATÖR TARAFINDAN İSTENDİĞİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR, ANCAK DEĞİŞTİRİLEN DEĞERLER OTOMATİK OLARAK KAYDEDİLMEZ. AYNI PROGRAMDAKİ YENİ DEĞERLERİN KAYDEDİLMESİ GEREKİYorsa, DEPOLAMA PROSEDÜRÜ GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
- İLGİLİ PARAMETRELERİN PROGRAMLANMASI (KAYDEDİLMESİ) İLE İLGİLİ KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROGRAMLARIN KAYDEDİLMESİ, KULLANICININ SORUMLULUĞUNDADIR.

4.4 G.R.a. su soğutma ünitesi DEVREYE ALMA ve DEVRE DIŞI BIRAKMA talimatları (varsa)

Devre dışı bırakma işlemi:

- Makineyi açmak için ana anahtara (2-ŞEK. C) ön paneldeki sağ tuşla aynı anda basın (6e-ŞEK. D2).
 - Makine açıldıktan sonra ekranda "G.r.a - on" kodu görünecektir (fabrika ayarları: soğutma ünitesi devre dışı).
 - Ekranda "G.r.a - OFF" kodu görünene kadar kodlayıcı düğmeyi (9-ŞEK. D2) çevirin.
 - Seçimi onaylamak için tuşa bir kez basın (7-ŞEK. D2).
- Böylece soğutma ünitesi devre dışı bırakılır, kaynak makinesi G.R.A. ve polarize fiş olmadan kullanılabilir.

⚠ DİKKAT! KAYNAK MAKİNESİ "G.r.a. OFF" MODUNDA SOĞUTMA ÜNİTESİNE BAĞLI KULLANILIYORSA, SOĞUTMA ÜNİTESİ ARIZALARA KARŞI TAM OLARAK KORUNUYORDUR.

Devreye alma işlemi:

Üniteyi etkinleştirmek için "G.r.a. - on" kodunu doğrularak aynı sırayı tekrarlayın.

Not: Kaynak makinesi "G.r.a. - on" moduna ayarlanmış ancak herhangi bir soğutma ünitesi bağlı değilse, birkaç saniye çalışmadan sonra soğutma devresi arıza koruması tetiklenir (kod "A. 9").
Fabrika ayarı: "G.r.a - on".

5. KURULUM

⚠ UYARI! TÜM KURULUM ÇALIŞMALARINI VE ELEKTRİK BAĞLANTILARINI KAYNAK MAKİNESİ TAMAMEN KAPALI VE GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLANTISI KESİKKEN YAPILMALIDIR. ELEKTRİK BAĞLANTILARINI SADECE VE YALNIZCA YETKİLİ VEYA VASIFLI PERSONEL TARAFINDAN YAPILMALIDIR.

5.1 HAZIRLIK

Kaynak makinesini ambalajından çıkarın, ambalajda bulunan ayrı bölümleri birleştirin.

5.1.1 Dönüş kablo kelepçesinin takılması (ŞEK. E)



5.1.2 Kaynak kablosu elektrot tutucu kelepçesinin montajı (ŞEK. E)

5.2 KAYNAK MAKİNESİNİ KONULANDIRMA

Soğutma havası giriş veya çıkış noktalarının engellenmeyeceği şekilde kaynak makinesinin kurulacağı alanı seçin (varsa, fan ile cebrî sirkülasyon); aynı zamanda iletken tozların, aşındırıcı buharların, nemin vb. makinenin içine girmeyeceğinden emin olun.
Kaynak makinesinin etrafında en az 250 mm boş alan bırakın

⚠ UYARI! Kaynak makinesini devrilmeyecek veya tehlikeli bir şekilde kaymayacak şekilde, yeterli taşıma kapasitesine sahip düz bir yüzeye yerleştirin.

5.3 ANA GÜÇ KAYNAĞI BAĞLANTISI

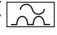- Herhangi bir elektrik bağlantısı yapmadan önce, kaynak makinesi üzerindeki anma değerlerinin kurulum yerindeki mevcut şebeke voltaj ve frekansına uygun olduğundan emin olun.
- Kaynak makinesi sadece toprağa bağlı nötr iletkenli bir güç kaynağı sistemine bağlanmalıdır.
- Dolaylı temasa karşı koruma sağlamak için, aşağıdaki tiplerdeki kaçak akım cihazlarını kullanın:
 - Tip A () tek fazlı makineler için
 - Tip B () üç fazlı makineler için.
- EN 61000-3-11 (Flicker) Standardının gerekliliklerine yerine getirmek için, kaynak makinesinin Zmaks = 0,228 ohm (1~), Zmaks = 0,283 ohm (3~) den daha düşük bir empedans değeri olan güç kaynağı arayüz noktalarına bağlanmasını öneririz.
- Kaynak makinesi, IEC/EN 61000-3-12 standardının gereklilikleri dahilindedir.

5.3.1 Fiş ve priz

Güç kablosuna yeterli kapasiteye sahip normalleştirilmiş bir fiş (2P + PE) (1~); (3P + PE) (3~) bağlayın ve sigortalara veya bir otomatik devre kesiciyle donatılmış bir elektrik prizi hazırlayın; özel topraklama ucu, güç besleme hattının topraklama iletkenine (sarı-yeşil) bağlanmalıdır. Tablo (**TAB.1**), kaynak makinesi tarafından sağlanan maksimum nominal akıma ve ana güç kaynağının nominal voltajına göre seçilen, önerilen gecikmeli sigorta boyutlarını amper olarak göstermektedir.

⚠ UYARI! Yukarıdaki kurallara uymamak, üreticinin tesis ettiği güvenlik sistemini (sınıf I) etkisiz kılar; insanlar (örneğin elektrik çarpması) ve eşyalar (örneğin yangın) için ciddi riskler oluşturur.

5.4 KAYNAK KABLOLARININ BAĞLANTISI



UYARI! AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI GERÇEKLEŞTİRMEYEN ÖNCE KAYNAK MAKİNESİNİN KAPALI OLDUĞUNDAN VE GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Tablo 1 (**TAB. 1**), kaynak makinesinden gelen maksimum akıma göre önerilen kaynak kablolarının (mm² cinsinden) değerlerini göstermektedir.

5.4.1 TIG kaynağı

Torç bağlama

- Torç akımı kablosunu uygun hızlı terminale (-) / ~ takın. Üç pimli konektörü (torç düğmesi) uygun sokete bağlayın. Torç gazı borusunu uygun konektöre bağlayın.

Kaynak akımı dönüş kablosunu bağlama

- Bu, kaynaklanacak parçaya veya dayandığı metal tezgaha, yapılan bağlantıya mümkün olduğu kadar yakın bağlanırlar.
- Bu kablo terminale (+) sembolü ile bağlanır (~ AC kaynak için tasarlanmış TIG makineleri için).

Gaz tüpünü bağlama

- Basınç düşürme valfini gaz tüpü valfine vidalayın, ilk önce argon gazı kullanıldığında sağlanan özel reduksiyon aksesuarını takın.
- Gaz giriş hortumunu basınç düşürme valfine bağlayın ve verilen hortum kelepçesini sıkın.
- Şişedeki valfi açmadan önce basınç düşürme valfini ayarlamak için halka somunu gevşetin.
- Şişedeki valfi açın ve tabloda verilen kullanım önerilerine göre gaz miktarını (l / dak) ayarlayın (**TAB. 4**); Kaynak sırasında gaz akışını ayarlamak gerekirse, bu daima basınç düşürme valfi üzerindeki halka somunu ayarlanarak yapılmalıdır. Borularda ve konektörlerde kaçak olmadıktan emin olun.

UYARI! İşin sonunda daima gaz tüpü valfini kapatın.

5.4.2 MMA KAYNAĞI

Neredeyse tüm kaplanmış elektrotlar, güç kaynağının artı kutbuna (+) bağlanır; asit kaplı elektrotlar için negatif kutup (-) istisnası olarak.

Elektrot tutucu kelepçe kaynak kablosunu bağlama

Sonunda elektrotun kaplanmamış kısmını kapatmak için kullanılan özel bir terminal kullanın. Bu kablo terminale (+) simgesi ile bağlanır.

Kaynak akımı dönüş kablosunu bağlama

Bu, kaynaklanacak parçaya veya destekleyen metal tezgaha, yapılan bağlantıya mümkün olduğu kadar yakın bağlanır.

Bu kablo terminale (-) simgesiyle bağlanır.

Uyarılar:

- Mükemmel bir elektrik teması sağlamak için kaynak kablosu konektörlerini (varsa) hızlı bağlantılara doğru çevirin; Aksi takdirde, konektörlerin kendileri aşırı ısınır ve bu da hızlı bir şekilde bozulmalarına ve verimlilik kaybına neden olur.
- Kaynak kabloları mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
- Kaynak akımının dönüş kablosunu değiştirmek için iş parçasının bir parçası olmayan metal yapılar kullanmayın; bu, güvenliği tehlikeye sokabilir ve kaynak yetersizliğine neden olabilir.

6. KAYNAKLAMA: PROSEDÜRÜN TANIMI

6.1 TIG KAYNAĞI

TIG kaynağı, tüketilemeyen bir elektrot (tungsten) ile kaynaklanacak parça arasında elektrik arki tarafından ateslenen ve sürdürülen ısıyı kullanan bir kaynak işlemidir. Tungsten elektrotu, kaynak akımını kendisine iletmek ve elektrotun kendisini ve kaynak havuzunu seramik mededen dışarı alan asal bir gazın (genellikle Argon: Ar 99.5) etkisiyle oluşan atmosferik oksidasyondan korumak için uygun bir torçla desteklenir (**ŞEK. G**).

İyi bir kaynak elde etmek için, tam elektrot çapını tam akımla kullanmak kesinlikle gereklidir, tabloya bakınız (**TAB. 3**).

Elektrot genellikle seramik nozuldan 2-3 mm çıkıntı yapar, ancak bu köşe kaynağı için 8 mm'ye ulaşabilir.

Kaynak, ek yerinin kenarlarının füzyonu ile sağlanır. Düzgün hazırlanmış ince parçalar için (yaklaşık 1 mm'ye kadar) kaynak malzemesi gerekmez (**ŞEK. H**).

Daha kalın parçalarda, kenarları doğru şekilde hazırlamak için, temel malzemeye aynı bileşime sahip uygun çapta dolgu çubuklarının kullanılması gerekir (**ŞEK. I**). İyi bir kaynak elde etmek için parçalar dikkatlice temizlenmeli ve oksidasyon, yağ, gres, solvent vb. içermemelidir.

6.1.1 HF ve LIFT ateşlemesi

HF ateşlemesi:

Elektrik arki, yüksek frekanslı bir cihaz tarafından üretilen bir kırıcım vasıtasıyla, tungsten elektrotu ile kaynaklanan parça arasında temas olmadan ateşlenir. Bu ateşleme modu, kaynak havuzundaki tungsten kalıntılarına veya elektrot aşınmasına neden olmaz ve tüm kaynak pozisyonlarında kolay bir başlangıça sağlar.

Prosedür:

Elektrotun ucunu parçaya (2-3 mm) yaklaştırarak torç düğmesine basın, HF darbeleri tarafından aktarılan ark ateşlemesini bekleyin ve ark ateşlendiğinde, parça üzerinde kaynak havuzunu oluşturup bağlantı boyunca ilerleyin.

Gazın mevcudiyeti teyit edilmesine ve HF deşarjları görülebilmemesine rağmen arkı ateşlemek sorun varsa, elektrodu HF etkisine uzun süre maruz bırakmak için, ısrar etmeyin ancak yüzeyin bütünlüğünü ve ucunun şeklini kontrol edin, Gereksiz zımpara taşı üzerinde düzeltin. Döngünün sonunda, akım aşağı eğim ayarına düşecektir.

LIFT ateşleme:

Elektrik arki, tungsten elektroduyla kaynaklanacak parçadan uzağa hareket ettirerek ateşlenir. Bu ateşleme modu daha az elektriksel radyasyona neden olur ve tungsten kalıntılarını ve elektrot aşınmasını en aza indirir.

Prosedür:

Elektrotun ucunu hafif bir baskı kullanarak parçanın üzerine yerleştirin. Torç düğmesine sağa doğru bastırın ve elektrotu 2-3 mm kaldırın, ark kısa süreli bir gecikme ile ateşlenecektir. Başlangıçta kaynak makinesi bir I_{LET} akımı sağlar, birkaç dakika sonra kaynak akımı ayarı sağlanacaktır. Döngünün sonunda, aşağı eğim ayarında akım sıfıra düşecektir.

6.1.2 TIG DC kaynağı

TIG DC kaynağı tüm düşük ve yüksek karbonlu çelikler ve ağır metaller, bakır, nikel, titanyum ve alaşımları için uygundur.

Elektrotla (-) terminale TIG DC kaynağı yapmak için, genellikle % 2'lik toryumlu (kırmızı bant) elektrot ya da % 2 seryumlu (gri bant) elektrot kullanılır.

Tungsten elektrodunda, **Şek. L**'de gösterildiği gibi, zımpara taşında aksel olarak keskinleştirilmemiş, ucun ark sapsmasını önlemek için tam olarak eş merkezli olmasını sağlamak için gereklidir. Elektrotun uzunluğu boyunca taşlanmanın yapılması önemlidir. Bu işlem, elektrotun kullanım miktarına ve aşınmasına bağlı olarak veya elektrotun yanlışlıkla kontamine olması, oksitlenmesi veya yanlış kullanılması durumunda periyodik olarak tekrarlanmalıdır. TIG DC modunda 2 zamanlı (2T) ve 4 zamanlı (4T) işlem mümkündür.

6.1.3 TIG AC kaynağı

Bu tür kaynak, yüzeylerinde koruyucu ve yalıtıcı bir oksit oluşturan alüminyum ve magnezyum gibi metalleri kaynaklamak için kullanılabilir. Kaynak akımı polaritesini tersine çevirerek, oksit yüzey tabakasını "iyonik kumlama" adı verilen bir mekanizma vasıtasıyla "kırma" mümkündür. Tungsten elektrotundaki voltaj, pozitif (EP) ve negatif (EN) arasında değişir. EP döneminde, havuz oluşumuna izin veren oksit yüzeyden ("temizlik" veya "oksit

tabakasının giderilmesi") uzaklaştırılır. EN döneminde, kaynağa izin vererek, parçaya maksimum ısı aktarımı vardır. AC'deki denge parametresini değiştirme olasılığı, EP akım periyodunu en aza indirmek ve daha hızlı kaynağa izin vermek anlamına gelir. Daha yüksek denge değerleri daha hızlı kaynak, daha fazla penetrasyon, daha konsantre bir ark, daha dar bir kaynak havuzu ve elektrotun sınırlı ısınmasını sağlar. Düşük değerler daha temiz bir parça verir. Denge değeri çok düşükse, bu ark ve oksitlenmemiş kısmı genişletir, elektrot aşırı ısınır ve bunun sonucunda uç üzerinde bir küre oluşumu ve arkın ateşlenmesini ve yönünün kontrolünü zorlaştırır. Eğer balans değeri çok yüksekse bu, koyu renk kalıntılara sahip "kirli" bir kaynak havuzu oluşturacaktır. Tablo (TAB. 4) AC kaynaklarındaki parametre değişikliklerinin etkilerini özetlemektedir. TIG AC modunda 2 zamanlı (2T) ve 4 zamanlı (4T) işlem mümkündür. Bu kaynak prosedürü için talimatlar da geçerlidir. Tablo (TAB. 3) alüminyum kaynak için önerilen değerleri göstermektedir; En uygun elektrot saf bir tungsten elektrotudur (yeşil bant).

6.1.4 Prosedür

- Kaynak akımını istenen değere ayarlamak için düğmeyi kullanın; gerekirse kaynak işlemi sırasında gerçek gerekli ısı transferine ayarlayın.
- Torç butonuna basın ve torçtan gaz akışının doğru olduğundan emin olun; gerekirse gaz öncesi ve gaz sonrası sürelerini ayarlayın; bu süreler çalışma koşullarına göre belirlenmelidir ve özellikle gaz sonrası gecikmeleri elektrot ve kaynak havuzunun kaynak sonrasında atmosferle temas etmeden (oksitlenme ve kirlenme) soğumasına imkan tanıyacak kadar uzun olmalıdır. (oksidasyon ve kontaminasyon).

2T dizili TIG modu:

- Arkı ISTART akımı ile ateşlemek için torç düğmesine (P.T.) sağa doğru basın. Akım, kaynak akım değerinin START SLOPE UP ayarına göre artacaktır.
- Kaynak işlemini kesmek için, torç düğmesini bırakın, böylece akım yavaş yavaş azalır (FINAL SLOPE DOWN parametresi etkinleştirilirdiyse) veya ark derhal söndürülür, ardından gaz sonrası safhası başlar.

4T dizili TIG modu:

- Düğmeye ilk basıldığında, ark I_{START}'a eşit bir akımla ateşlenecektir. Düğme serbest bırakıldığında, akım kaynak akım değerinin START SLOPE UP ayarına göre artacaktır; Bu değer, düğme serbest bırakıldığında bile korunur. Düğmeye tekrar basıldığında, akım, FINAL SLOPE DOWN ayarına göre I_{END}'e ulaşana kadar azalacaktır. I_{END} akımı, kaynak döngüsünü sonlandırmak ve gaz sonrası aşamasını başlatmak için düğme bırakılana kadar korunur. Öte yandan, FINAL SLOPE DOWN işlevi devam ederken düğme serbest bırakılırsa, kaynak döngüsü derhal sona erecek ve gaz sonrası aşaması başlayacaktır.

4T ve İKİ SEVİYELİ dizili TIG modu:

- Düğmeye ilk basıldığında, ark I_{START}'a eşit bir akımla ateşlenecektir. Düğme serbest bırakıldığında, akım kaynak akım değerinin START SLOPE UP ayarına göre artacaktır; Bu değer, düğme serbest bırakıldığında bile korunur. Şimdi, düğmeye her basıldığında (basma ve bırakma arasındaki süre kısa olmalıdır), akım BI-LEVEL I₁ parametresi ayarı ile ana akım değeri I₁ arasında değişecektir.
- Düğme daha uzun bir süre basılı tutulduğunda akım, FINAL SLOPE DOWN ayarına göre I_{END}'e ulaşana kadar azalacaktır. I_{END} akımı, kaynak döngüsünü sonlandırmak ve gaz sonrası aşamasını başlatmak için düğme bırakılana kadar korunur. Öte yandan, FINAL SLOPE DOWN işlevi devam ederken düğme serbest bırakılırsa, kaynak döngüsü derhal sona erecek ve gaz sonrası aşaması başlayacaktır (ŞEK. M).

6.2 MMA KAYNAĞI

- Kullanıcının, çubuk elektrot paketinde belirtilen üreticinin talimatlarını takip etmesi en önemli şeydir. Bu, çubuk elektrotun doğru polaritesini ve en uygun akımı gösterecektir.
- Kaynak akımı, kullanılan elektrotun çapına ve yapılacak olan bağlantının tipine göre ayarlanmalıdır: çeşitli elektrot çaplarına karşılık gelen akımlar için aşağıya bakınız:

Ø Elektrot (mm)	Kaynak Akımı (A)	
	min.	maks.
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- Kullanıcı, elektrot çapına göre, düz kaynak için daha yüksek akım değerlerinin kullanılmasını gerektiğini, dikey veya başüstü kaynaklar için daha düşük akım değerlerinin gerekli olduğunu dikkate almalıdır.
 - Kaynak birleştiriminin mekanik özellikleri seçilen akım yoğunluğunun yanı sıra, diğer kaynak parametreleri, yani ark uzunluğu, çalışma hızı ve konumu, elektrot çapı ve kalitesi ile belirlenir (elektrotları doğru bir şekilde saklamak için kuru bir yerde ambalajları veya kaplarıyla korunan şekilde saklayınız).
 - Kaynağın özellikleri ayrıca kaynak makinesinin ARK-KUVVETİ değerine (dinamik davranış) bağlıdır. Bu parametre için ayar ya panelde ya da 2 potansiyometre ile uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.
 - Yüksek ARK-KUVVETİ değerlerinin daha iyi penetrasyon sağladığı ve tipik olarak temel elektrotlarla herhangi bir pozisyonda kaynağa izin verdiği, düşük ARK-KUVVETİ değerlerinin tipik olarak rutil elektrotları ile daha yumuşak, püskürtmesiz bir ark sağladığı belirtilmelidir.
- Kaynak makinesi ayrıca kolay başlatmayı garanti etmek ve elektrotun parçaya yapışmasını önlemek için HOT START ve ANTI STICK cihazlarıyla donatılmıştır.

6.2.1 Prosedür

- Maskeyi YÜZÜN ÖNÜNE TUTARAK, elektrot ucunu iş parçası üzerine kibrit çakar gibi sürütün. Bu doğru ateşleme yöntemidir.
- **UYARI:** Elektrotu iş parçasına vurmayın, bu elektrotu zarar verip ateşlemeyi zorlaştırır.
- Ark tutuşturulduğunda, iş parçasından kullanılan elektrotun çapına eşit bir mesafe tutmaya çalışın. Bu mesafeyi kaynak süresi boyunca mümkün olduğunca sabit tutun. Elektrotun ilerlerken açısının 20-30 derece olması gerektiğini unutmayın.
- Kaynak dikişinin sonunda, kaynak kraterini doldurmak için elektrotun ucunu geriye doğru getirin, arkı söndürmek için elektrodu kaynak havuzundan hızla kaldırın. (**KAYNAK DİKİŞİNİN ÖZELLİKLERİ ŞEK. N).**

7. BAKIM

UYARI! BAKIM YAPMADAN ÖNCE, KAYNAK MAKİNESİNİN KAPALI OLDUĞUNDAN VE ANA GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

7.1 RUTİN BAKIM

RUTİN BAKIM OPERATÖR TARAFINDAN YAPILABİLİR.

7.1.1 Torç

- Torcu veya kablosunu sıcak parçaların üzerine koymayın; bu, yalıtım malzemelerinin erimesine ve çok kısa bir süre sonra torcu kullanılamaz hale getirmesine neden olacaktır.
- Gaz borusu ve konnektör contaları üzerinde düzenli kontroller yapın.

- Aşırı ısınmayı, kötü gaz difüzyonunu ve düşük performansı önlemek için bilezik ve bilezik gövdesini seçilen elektrot çapı ile doğru şekilde eşleştirin.
- En az günde bir kez torcu uç parçalarında aşınma olup olmadığını kontrol edin ve doğru monte edildiklerinden emin olun: nozul, elektrot, elektrot tutucu kelepçesi, gaz difüzörü.

7.2 OLAĞAN DIŞI BAKIM

OLAĞAN DIŞI BAKIM SADECE ELEKTRİK-MEKANİK ALANINDA UZMAN VEYA YETKİN TEKNİSYENLER TARAFINDAN IEC/EN 60974-4 TEKNİK YÖNERGELERİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALIDIR.



UYARI! KAYNAK MAKİNESİ PANELLERİNİ ÇIKARIP MAKİNEİNİN İÇİNDE ÇALIŞMADAN ÖNCE, KAYNAK MAKİNESİNİN KAPALI OLDUĞUNDAN VE ANA GÜÇ KAYNAĞI İLE BAĞLANTISININ KESİLMİŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. Kaynak makinesinin iç kısmı elektrik yüklü iken kontrollerin yapılması, elektrik yüklü parçalarla doğrudan temas nedeniyle ciddi elektrik çarpmasına ve / veya hareketli parçalarla doğrudan temastan dolayı yaralanmaya neden olabilir.

- Düzenli aralıklarla ve kullanım ile ortamın toz koşullarına göre belirlenmiş sıklıklarda kaynak makinesinin içini inceleyerek elektronik kartlar üzerinde birikmiş tozu çok yumuşak bir fırça ya da uygun çözücülerle temizleyin.
- Aynı zamanda elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kablo yalıtımının zarar görmediğinden emin olun.
- Bu işlemleri tamamladıktan sonra, tespit vidalarını sıkıca sabitleyerek makine panellerini tekrar monte edin.
- Kaynak makinesi açırken asla kaynak işlemi yapmayın.
- Bakım veya tamirat yaptıktan sonra, bağlantıları ve kabloları eski haline getirin, hareketli parçalarla veya yüksek sıcaklıklara ulaşabilecek parçalarla temas etmemelerini sağlayın. Tüm telleri daha önce olduğu gibi bağlayın, primer transformatörün yüksek voltaj bağlantılarını sekonder transformatörün alçak voltaj bağlantılarından ayrı tutmaya dikkat edin.
- Kasayı kapatırken tüm orijinal rondelaları ve vidaları kullanın.

8. SORUN GİDERME

İSTENDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞMADIĞI DURUMLARDA MAKİNEYİ BAKIMA ALMADAN VEYA YARDIMA BAŞVURMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİN:

- Kaynak akımının kullanılan çap ve elektrot tipi için doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Genel anahtar AÇIK olduğunda, ilgili lambanın AÇIK olduğunu kontrol edin. Aksi halde sorun şebekeden (kablolar, fişler, prizler, sigortalar vb.) kaynaklanmaktadır.
- Sarı ledin (yani termal koruma kesintisi - aşırı veya düşük voltaj veya kısa devre) yanmadığını kontrol edin.
- Nominal aralıklılık oranının doğru olduğunu kontrol edin. Termal koruma kesintisi olması durumunda, makinenin soğumasını bekleyin, fanın düzgün çalıştığını kontrol edin.
- Şebeke gerilimini kontrol edin: değer çok yüksek veya çok düşükse kaynak makinesi durdurulur.
- Makinenin çıkışında kısa devre olmadığından emin olun: bu durumda sorunu gidirin.
- Kaynak devresinin tüm bağlantılarının doğru olup olmadığını kontrol edin, özellikle iş kelepçesinin iş parçasına doğru bir şekilde takıldığından, engel olan malzeme veya yüzey kaplamaları (örn. Boya) bulunmadığından emin olun.
- Korumucu gaz uygun tipte (Argon% 99,5) ve miktarda olmalıdır.

صفحة	
142	4.5 توصيل دائرة اللحام
142	1.4.5 لحام بغاز التنجستن الخامل
142	2.4.5 لحام بالقوس المعدني اليدوي
142	6. اللحام: وصف العملية
142	1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل
142	1.1.6 إندلاع HF و LIFT
142	2.1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل تيار مباشر
142	3.1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل تيار متذبذب
143	4.1.6 العملية
143	2.6 اللحام MMA
143	1.2.6 المجريبات
143	7. الصيانة
143	1.7 الصيانة الدورية
143	1.1.7 الشعلة
143	2.7 صيانة طارية
143	8. البحث عن أعطال

صفحة	
139	1. أمان عام بالنسبة للحام بالقوس الكهربي
139	2. مقدمة ووصف عام
139	1.2 مقدمة
139	2.2 إكسسوارات حسب الطلب
140	3. بيانات فنية
140	1.3 لوحة البيانات
140	2.3 بيانات فنية أخرى
140	4. وصف آلة اللحام
140	1.4 جدول مقسم إلى أجزاء
140	2.4 أجهزة تحكم وضبط وتوصيل
140	1.2.4 لوحة خلفية (الشكل C)
140	2.2.4 لوحة أمامية الشكل D1
140	3.2.4 لوحة أمامية الشكل D2
142	3.4 حفظ واستدعاء البرامج المشخصة
142	4.4 طريقة تشغيل وتعطيل مجموعة التبريد بالماء، (إن وجدت)
142	5. التركيب
142	1.5 التجهيز
142	1.1.5 تركيب كابل العائد-المشيك (الشكل E)
142	2.1.5 تركيب كابل اللحام-المشيك الحامل للقطب (الشكل F)
142	2.5 موقع آلة اللحام
142	3.5 التوصيل بالشبكة
142	1.3.5 القياس ومأخذ الطاقة

- لا تلف أبداً كابلات اللحام حول أشياء من المعدن أو حول الجسم؛
- لا تقم أبداً باللحام والجسم في منتصف دائرة اللحام؛
- الإنقاذ على كلا كبلي اللحام على نفس الجانب من الجسم؛
- قمر توصيل الكابل العائد لآلة اللحام الخاص بالتيار الكهربي مع القطعة المراد شغلها أقرب ما يكون من الوصلة الجارية تنفيذها؛
- لا تقم باللحام بالقرب من آلة اللحام؛
- يجب على جميع العاملين احترام الحد الأدنى المطلوب من المسافة كما هو موضح في جدول بيانات الحقول المغناطيسية والكهربائية؛
- مسافة من مصدر الحقل الكهربي المغناطيسي في نقطة يكون التعرض بعدها أقل بنسبة 20% من الحد الأدنى المسموح به: مسافة = 65 سم.



أجهزة من النوع A:

تفي آلة اللحام هذه بمتطلبات معيار المنتج الفني لاستخدامها حصراً في الأغراض الصناعية والمهنية. ليس مضموناً الامتثال مع النواقل الكهرومغناطيسي في المباني السكنية وفي تلك التي ترتبط مباشرة بشبكة الجهد المنخفض التي تمد بالطاقة مباني للاستخدام المنزلي.



إحتياطات ثانوية

عمليات اللحام:

- في بيئة يزيد بها خطر حدوث صدمة كهربائية
- في الأماكن الضيقة
- في وجود مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار
- ينبغي أولاً تقييمهما من قبل "مسؤول خبير" ويكون ذلك دائماً مع وجود أشخاص آخرين مدربين للعمل في حالات الطوارئ
- يجب اتباع الوسائل الفنية للحماية المشار إليها في 7.10؛ A.8؛ A.10 من التشريعات "9-60974 EN: أجهزة لحام بالقوس، الجزء 9، التركيب والاستخدام".
- يجب أن يحظر القيام باللحام حين يكون العامل مرفوع عن الأرض، إلا في حالة استخدام منصات الحماية.
- الجهد بين حامل الأقطاب الكهربائية والشعلة: مع العمل بأكثر من آلة لحام على قطعة واحدة أو على عدة أجزاء متصلة كهربائياً يمكن توليد كمية خطيرة من الجهد فارغ الحمل بين حاملي أقطاب مختلفين أو شعلتين، وصولاً إلى قيمة يمكن أن تبلغ ضعف الحد المسموح به.
- من الضروري أن يقوم منسق ذو خبرة بقياس اللادوات حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان هناك خطراً وإمكانية اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة كما هو مبين في 7.9 من التشريع "9-60974 EN: أجهزة لحام بالقوس، الجزء 9، التركيب والاستخدام".



الاحترار المتبقية

- سوء استخدام: يشكل استخدام آلة اللحام خطراً عند القيام بأي عمل خلافاً لما خصصت من أجله (على سبيل المثال إذابة أنابيب شبكة المياه).

2.2 مقدمة ووصف عام

1.2 مقدمة

إن آلة اللحام هذه مصدر لتيار اللحام بالقوس وترتبط احتياجاتها خصيصاً من أجل أنواع اللحام AC/DC (TIG) مع إندلاع HF أو LIFT واللحام MMA لأقطاب مغلقة (بالوتيل، الأكاسيد، الأساسية).

تمنح الخصائص الفنية لآلة اللحام هذه (محول)، وهي السرعة العالية والدقة في الضبط جودة ممتازة في اللحام. بالإضافة إلى أن الضبط بنظام "العكس" عند مدخل خط الامداد بالطاقة (الابتدائي)، يحدد انخفاضاً حاداً في الحجم سواء بالنسبة للمحولات أو الاستواء الذي يسمح ببناء آلة لحام منخفضة الوزن وقليلة الحجم للغاية مع اظهار القدرة على المناورة بها ونقلها.

2.2 إكسسوارات حسب الطلب

- محول أسطوانة غاز الأرجون.
- كابل عائد لتيار اللحام مزود بمشيك للكتلة.
- تحكم يدوي عن بعد مع 1 مقياس للجهد.
- تحكم يدوي عن بعد مع 2 مقياس للجهد.
- تحكم عن بعد من خلال بدال.
- طاقم اللحام MMA.
- طاقم اللحام بغاز التنجستن الخامل "TIG".
- فناع يعتمد بشكل تلقائي: بمرشح ثابت أو قابل للضبط.
- وصلة غاز وأنبوب غاز للربط مع أسطوانة الأرجون.
- خافض للضغط مع مقياس يدوي للضغط.
- شعلة لحام بغاز التنجستن الخامل.

آلات لحام ذات محول من أجل أنواع اللحام TIG و MMA المخصصة للاستخدام الصناعي والاحترافي. ملحوظة: يتر الإشارة إليها في النص التالي بمصطلح "آلة لحام".

1. أمان عام بالنسبة للحام بالقوس الكهربي

يجب أن يكون العامل مدرك بشكل كافي لاستخدام آلة اللحام بشكل آمن وعلى علم بالمخاطر ذات الصلة بمجريات اللحام بالقوس بالإضافة إلى مقاييس الوقاية ذات الصلة فضلاً عن الإجراءات التي تتخذ في حالة الطوارئ. (يتم الرجوع أيضاً إلى التشريعات "9-60974 EN: أجهزة لحام بالقوس، الجزء 9: التركيب والاستخدام").



- تجنب الاتصال المباشر مع دورة اللحام؛ قد يمثل الجهد الفارغ لآلة اللحام خطر في تلك الحالات.
- يجب أن تفقد وصلات كابلات اللحام وعمليات التحقق والاصلاح عندما تكون آلة اللحام مغطاة وغير متصلة بشبكة التغذية بالطاقة.
- اطفئ آلة اللحام وافصلها عن شبكة التغذية بالطاقة قبل استبدال الاجزاء المتهاكلة من الشعلة.
- القيام بالتوصيلات الكهربائية وفقاً للقوانين وتعليمات الصحة والسلامة.
- يجب توصيل آلة اللحام حصرياً بنظام تغذية بالطاقة ذو موصل محايد متصل بالأرض.
- التأكد من أن مأخذ الطاقة متصل بشكل صحيح بالخط الأرضي الواقي.
- لا تستخدم آلة اللحام في بيئات رطبة أو مبللة أو تحت المطر.
- لا تستخدم كابلات ذات عوازل متآكلة أو وصلات راحية.



- لا تقم باللحام على حاويات، خزانات أو أنابيب احتوت من قبل أو تحتوي على مواد قابلة للاشتعال سواء كانت سائلة أو غازية.
- تجنب العمل على خامات تم تنظيفها بالمذيبات المتكورة أو بالقرب من تلك المواد.
- لا تقم باللحام على حاويات تحت ضغط.
- يجب إقصاء جميع المواد القابلة للاشتعال (على سبيل المثال الخشب والورق والمناشف، ألخ.) من منطقة العمل.
- تأكد من وجود تبادل مناسب للهواء أو بواسطة وسائل تعمل على شفط الأدخنة الناتجة عن اللحام بالقرب من القوس؛ من الضروري وجود نهج منظم لتقييم حد التعرض للأدخنة وفقاً لمكوناتها ودرجة تركيزها ومدة التعرض في حد ذاتها.
- الإبقاء على الاسطوانة بعيداً عن مصادر الحرارة، بما في ذلك الإشعاع الشمسي (في حال استخدامها).



- اعتماد العزل الكهربائي المناسب على القطب، الجزء الذي يتم شغله وأية أجزاء معدنية على الأرض تقع في مكان قريب (يمكن الوصول إليها).
- ويتحقق ذلك عادة عن طريق ارتداء القفازات والأذنية والقفازات والمالبس المقدمة لهذا الغرض وعن طريق استخدام لوحات أو سجاد للعزل.
- حماية عينيك دائماً بواسطة المرشحات المناسبة التي تتبع التشريعات 169 EN UNI أو 379 EN UNI التي تتركب على الأقفعة أو الخوذات المصنعة وفقاً للتشريعات 175 EN UNI.
- استخدام الملابس الواقية المناسبة ضد الحريق (المطابقة للتشريعات 11611 EN UNI) وقفازات اللحام (المطابقة للتشريعات 12477 EN UNI) مع تجنب تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء التي ينتجها القوس؛ ينبغي توسيع نطاق الحماية للأشخاص الآخرين في محيط القوس عن طريق شاشات غير عاكسة أو ستائر.
- الضوضاء: يصبح إلزامي استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة (انظر الجدول 1)، إذا تم التحقق من أن مستوى التعرض اليومي (LEPD) مساوي أو أكبر من 85db(A) بسبب عمليات اللحام المكثفة.



- يمكن أن تكون الحقول الكهرومغناطيسية والمغناطيسية خطيرة
- إن التيار الكهربائي الذي يمر بأي موصل يتسبب في حقول كهربائية ومغناطيسية (EMF) محددة الامكان. يخلق تيار اللحام حقل كهربائي مغناطيسي حول دائرة اللحام وحول آلة اللحام نفسها.
- يمكن أن تتسبب الحقول الكهرومغناطيسية في تعطل بعض الأجهزة الطبية (على سبيل المثال منظم ضربات القلب، أجهزة تنفس، أطراف صناعية معدنية ألخ).
- يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة تجاه حاملي هذه الأجهزة. على سبيل المثال حظر الدخول إلى منطقة استخدام آلة اللحام أو من خلال تقييم الخطر الفردي بالنسبة للأشخاص باللحام.
- تلي آلة اللحام هذه المعايير الفنية لمنتج يستخدم حصرياً في البيئات الصناعية لأغراض مهنية. من غير المؤكد الامتثال للقيود الأساسية المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية في المنزل.
- يجب على جميع العاملين اتباع القواعد الواردة تالياً، حتى يتم التقليل إلى أدنى حد من التعرض للحقول الكهربائية المغناطيسية الخاصة بدائرة اللحام:
- تقريب كابلات اللحام من بعضها البعض.
- تجنب تبيتهنم بواسطة شريط لاصق عندما يكون ذلك متاح؛
- الحفاظ على الرأس والجذع من الجسم بعيداً قدر الإمكان عن دائرة اللحام؛

3. بيانات فنية

1.3 لوحة البيانات

وتلخص البيانات الأساسية بشأن استخدام وآداء آلة اللحام على لوحة التصنيف وتحمل المعنى التالي:

الشكل A

- 1- تشریحات أوروبية كمرجعية بالنسبة إلى سلامة وبناء آلات اللحام بالقوس.
- 2- إسم وعنوان الشركة المصنعة.
- 3- إسم الطراز.
- 4- رمز للهيكال الداخلي لآلة اللحام.
- 5- رمز لعملية اللحام المتوقعة.
- 6- رمز 5: يشير إلى أن عمليات اللحام يمكن أن تتم في بيئة يزداد بها خطر حدوث صدمة كهربائية (مثال على ذلك القرب من كتل معدنية كبيرة).
- 7- رمز خط التغذية بالطاقة:
 - 1- جهد متذبذب ذو مرحلة واحدة؛
 - 2- جهد متذبذب ذو ثلاثة مراحل.
- 8- درجة حماية المغلف.
- 9- البيانات المبررة لخط التغذية بالطاقة:
 - U_1 : جهد متغير وتردد تزويد آلة اللحام بالطاقة (الحدود المسموح بها $\pm 10\%$).
 - I_{1max} : أقصى تيار يتحملة الخط.
 - I_{1eff} : التيار الفعلي للتغذية بالطاقة.
- 10- أداء دائرة اللحام:
 - U_0 : أعلى جهد فارغ (دائرة حارم مفتوحة).
 - I_2 / U_2 : تيار وجهد مقابل تم تطبيعهما يمكن أن توفرهما آلة اللحام أثناء اللحام.
 - X : نسبة الميض: تشير إلى الوقت الذي تستغرقه آلة اللحام لإصدار التيار المعادل (العمود نفسه). يتم التعبير عنه بالنسبة المئوية % على أساس دورة قوامها 10 دقائق (على سبيل المثال 60% = 6 دقائق عمل، أربعة دقائق توقف؛ وهكذا).

- إذا تم تجاوز عوامل الاستخدام (على أساس 40 درجة مئوية في محيط البيئة)، سيتم بدء عمل الوقاية الحرارية (تظل آلة اللحام على أجرة الاستعداد حتى تعود درجة حرارتها إلى الحد المسموح به).
- $A/V-A/V$: يدل على مدى ضبط تيار آلة اللحام (الحد الأدنى - الحد الأقصى) مع الجهد المعادل للقوس.
- 11- الرقم التسلسلي لتحديد آلة اللحام (أساسي للحصول على المساعدة الفنية وطلب قطع الغيار، البحث عن منشأ المنتج).
 - 12- قيمة الصمام مع التشغيل المتأخر اللازم لحماية الخط.
 - 13- رموز تشير إلى تشریحات السلامة يتم شرح معانيها في الفصل 1 "السلامة العامة للحام بالقوس".

ملحوظة: مثال اللوحة المعروض يدل على معنى الرموز والأرقام؛ يجب أن تسجل القيم الحقيقية الخاصة بالبيانات الفنية لآلة اللحام مباشرة على آلة اللحام نفسها.

2.3 بيانات فنية أخرى

- آلة اللحام: أنظر الجدول (ج 1).
- الشعلة: أنظر الجدول (ج 2).
- وزن آلة اللحام معروض في الجدول 1 (ج 1).

4. وصف آلة اللحام

1.4 جدول مقسم إلى أجزاء

تتكون آلة اللحام أساساً من نماذج للطاقة مصنعة على لوحات لدوائر مطبوعة ومحسنة لتحقيق أقصى قدر من الاعتمادية وخفض الصيانة.

يتم التحكم بآلة اللحام هذه من خلال معالج دقيق يسمح بضبط عدد كبير من المعايير مما يسمح بالقيام بلحام مثالي في كل الظروف وعلى أية خامسة، حتى يتم استغلال الخصائص على أكمل وجه من الضروري معرفة الإمكانيات التنفيذية.

الوصف (الشكل B)

- 1- مدخل خط الامداد بالطاقة أحادي المرحلة، مجموعة معدلات ومكثفات التسوية.
- 2- جسر للتحول بنظام الترانزستور (IGBT) وموجهات؛ يصحح جهد خط التيار الكهربائي بالتناوب إلى تردد عالي ويؤدي وظيفة ضبط القوة الحالية للتيار/ جهد آلة اللحام المطلوب.
- 3- محول ذو تردد عالي؛ يتم تغذية التغليف التمهيدي بالجهد المتحول من قبل الكتلة 2؛ وظيفته تكيف الجهد والتيار مع القيم اللازمة لعملية اللحام بالقوس وفي نفس الوقت يقوم بعزل دائرة اللحام عن خط التغذية بالطاقة.
- 4- جسر ضبط تانوي مع تجانس للتسوية؛ يصحح الجهد / التيار المتردد الوارد للتغذية التانوي للتيار / الجهد المستمر ذو الترموج المنخفض للغاية.
- 5- جسر تبادل ذو محولات (IGBT) وبرامج تشغيل؛ يحول التيار الخارج إلى التانوي ومن تيار ثابت إلى متردد من أجل اللحام بغاز التنجستن الخامل بالتيار المتردد (إذا كان متوقع).
- 6- الكهرونية التحكم والتنظيم؛ يتحقق على الفور من قيمة محولات تيار اللحام ويقوم بمقارنته مع القيمة المعدة مسبقاً من قبل المشغل؛ ينظر نبضات التحكم لموجهات IGBT التي تقوم بالضبط.
- 7- منطقية التحكم في تشغيل آلة اللحام: يضبط دورات اللحام، يتحكم في عناصر التنفيذ ويشرف على أنظمة الامان.
- 8- لوحة الضبط وعرض المعايير وطرق التشغيل.
- 9- مولد اندلاخ HF (إن وجد).
- 10- صمام كهربائي للغاز مع حماية EV.
- 11- مروحة تبريد لآلة اللحام.
- 12- ضبط عن بعد.

2.4 أجهزة تحكم وضبط وتوصيل

1.2.4 لوحة خلفية (الشكل C)

- 1- كابل تغذية بالطاقة (2 قطب + أرضي (أحادي المرحلة)) و (3 قطب + أرضي (ثلاثي المرحلة)).
- 2- مفتاح تبديل عام O/OFF - I/ON.
- 3- وصلة ربط أنبوب الغاز (خافض ضغط الاسطوانة - آلة لحام).
- 4- موصل لدوائر التحكم عن بعد:
 - يمكن التوصيل بآلة اللحام، من خلال موصل مخصص لذلك ذو 14 قطب متواجدين في الخلف، ل 3 أنواع مختلفة من أدوات التحكم عن بعد. كل جهاز يتم التعرف عليه بشكل تلقائي ويسمح بضبط المعايير التالية:
 - تحكم يدوي عن بعد مع مقياس الجهد:
 - مع لف بكرة مقياس الجهد يتغير التيار الاساسي من أقل حد إلى أقصى حد. يتم ضبط التيار الاساسي حصرياً من خلال أداة التحكم عن بعد.
 - تحكم عن بعد من خلال بدال:
 - يتم تحديد قيمة التيار من خلال وضع البدال. علاوة على وضعية غاز التنجستن الخامل 2 وقت فإن ضغط البدال يتعامل بمثابة أداة تحكرك لبدء تشغيل الآلة بدلاً من زر الشعلة.
 - تحكم يدوي عن بعد مع 2 مقياس للجهد:
 - يضبط مقياس الجهد الأول التيار الاساسي. يضبط مقياس الجهد الثاني معيار آخر يعتمد على طريقة اللحام المتبعة. مع لف مقياس الجهد يظهر المعيار الذي يتم تغييره (الذي لا يمكن تعديله بواسطة بكرة التحكم الموجودة على اللوحة). ومعنى مقياس الجهد الثاني هو: ARC FORCE إذا كانت الطريقة المتبعة هي MMA والجسر النهائي إذا كان على طريقة غاز التنجستن الخامل.
 - جهاز تحكم في شعلة غاز التنجستن الخامل "TIG" مع مقياس للقوة (إن وجد):
 - يسمح جهاز التحكم بغاز التنجستن الخامل بضبط التيار من خلال الشعلة مع مقياس القوة.

2.2.4 لوحة أمامية الشكل D1

- 1- مأخذ سريع موجب (+) لتوصيل كابل اللحام.
- 2- مأخذ سريع سالب (-) لتوصيل كابل اللحام.
- 3- موصل لربط كابل زر الشعلة.
- 4- وصلة لربط أنبوب غاز شعلة غاز التنجستن الخامل.
- 5- لوحة مفاتيح التحكم.
- 6- زر اختيار طريقة اللحام:

6a جهاز تحكم عن بعد



يسمح بنقل التحكم في معايير اللحام إلى التحكم عن بعد.

6b MMA - TIG LIFT



طريقة التشغيل: لحام بالتردد مغلف (MMA) ولحام بغاز التنجستن الخامل مع إندلاخ القوس بالاتصال (TIG LIFT).

7- زر اختيار لمعايير واجبة الضبط.

يختار الزر المعيار المراد ضبطه بواسطة بكرة المشفر (8):




تظهر القيمة ووحدة القياس على الشاشة (10) والمؤشر الضوئي (9).
لاحظ جيداً: ضبط المعايير حر. بالرغم من ذلك توجد تركيبات لقيم ليست لها معنى تنفيذي من أجل اللحام؛ في تلك الحالة قد لا تعمل آلة اللحام بشكل صحيح.

لاحظ جيداً: إعادة ضبط جميع معايير المصنع (RESET)


مع الضغط على الزر (7) عند بدء التشغيل يتم إظهار القيم الافتراضية الخاصة بجميع معايير اللحام.

7a البداية السريعة

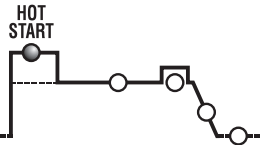

على طريقة MMA يمثل التيار الزائد الأولي "البداية الساخنة" (ضبط 100 ± 0) مع الإشارة على الشاشة لزيادة النسبة المئوية بالمقارنة بقيمة تيار اللحام المختار. يحسن هذا الضبط من بدء التشغيل.

 
7b



تيار أساسي (1)


على طريقة MMA و TIG يمثل تيار اللحام الذي يتم قياسه بالأمبير.

7c جهد القوس

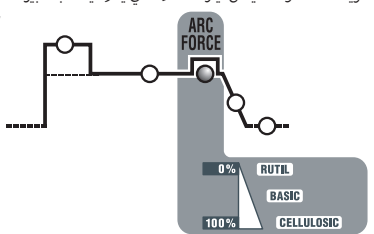


على طريقة MMA يسمح بضبط الحمل الديناميكي الزائد "ARC FORCE" (ضبط 100 ± 0 مع إشارة على الشاشة لزيادة معدل قيمة تيار اللحام المختار مسبقاً. يحسن هذا الضبط من سيولة اللحام، يُجنب التصاق القطب بالقطعة ويسمح باستخدام أنواع مختلفة من الأقطاب.

 7d الجسر النهائي (٤)



على وضعية غاز التنجستن الخامل يمثل وقت الجسر النهائي (ضبط 10 ± 0.1 ثواني)؛ تجنب الفوهة النهائية لشريط اللحام (من ١ إلى 0).

 7e الغاز المتأخر



في وضع غاز التنجستن الخامل فإنه يمثل وقت الغاز المتأخر بالتواني (ضبط OFF, 10 ± 0.1 ثواني)؛ يحمي القطب وحمام الانصهار من الأكسدة.

8- بكرة المشفر لاعداد معايير اللحام التي يتم اختيارها بواسطة الزر (7).

9- مؤشر ضوئي أحمر، إشارة إلى وحدة القياس.

10- شاشة بالأحرف والأرقام.

11- مؤشر ضوئي للإشارة إلى الانذارات (الآلة معطلة).

12- الاستعادة أوتوماتيكية عند انتهاء سبب الإنذار.

رسائل تحذيرية مشار إليها على الشاشة (10):

"A. 1": دخل الحماية الحرارية للدائرة الأولية.

"A. 2": تدخل الحماية الحرارية للدائرة الثانوية.

"A. 3": تدخل الحماية بسبب الحمل الزائد على شبكة التغذية بالطاقة.

"A. 4": تدخل الحماية بسبب الحمل المنخفض لشبكة التغذية بالطاقة.

"A. 5": تدخل الحماية بسبب الارتفاع الزائد في درجة الحرارة الأولية.

"A. 6": تدخل الحماية بسبب غياب مرحلة من مراحل شبكة التغذية بالطاقة.

"A. 7": تراكم مكثف لآلية داخل آلة اللحام يتم الاستعادة من:

- نظافة الآلة داخلياً؛

- زر الشاشة للوحة التحكم.

"A. 8": الجهد المساعد خارج النطاق.

عند إطفاء آلة اللحام يمكن أن يظهر، لبضعة ثوانٍ، التحذير "OFF".

لاحظ جيداً: حفظ وإظهار التحذيرات

مع كل تحذير يتم حفظ إعدادات الآلة. يمكن استدعاء آخر 10 تحذيرات كما يلي:

يتم الضغط لبضع ثواني على الزر (6a) "زر التحكم عن بعد".

تظهر على الشاشة الكتابة "AYX" حيث "Y" يشير إلى رقم التحذيرات (A0 الاحدث و A9 الاقدم) و "X" يشير إلى نوع التحذير المسجل (من 1 إلى 8، أنظر AY.8... AY.1).

12- مؤشر ضوئي أخضر، القوة تعمل.

3.2.4 لوحة أمامية الشكل D2

 
1- مأخذ سريع موجب (+) لتوصيل كابل اللحام.

2- مأخذ سريع سالب (-) لتوصيل كابل اللحام.


3- موصل لربط كابل زر شعلة غاز التنجستن الخامل (الشكل D2-a).

4- وصلة لربط أنبوب غاز شعلة غاز التنجستن الخامل. (الشكل D2-b).

- 5 لوحة مفاتيح التحكم.
-6 زر اختيار طريقة اللحام:



 يسمح بنقل التحكم في معايير اللحام إلى التحكم عن بعد.




طريقة التشغيل: اللحام بالكهربود مغلف (MMA)، اللحام بغاز التنجستن الخامل مع إندلاع القوس ذو التردد العالي (TIG HF) واللحام بغاز التنجستن الخامل مع إندلاع القوس بالاتصال (TIG LIFT).



على طريقة غاز التنجستن الخامل يسمح بالاختيار بين اللحام بتيار مستمر (DC) أو اللحام بتيار متغير (AC) (وظائف متواجدة فقط في طرازات AC/DC).



على طريقة غاز التنجستن الخامل يسمح بالاختيار بين أداة التحكم 2 وقت و 4 وقت أو مع مؤقت للحام بالتدبير (SPOT).

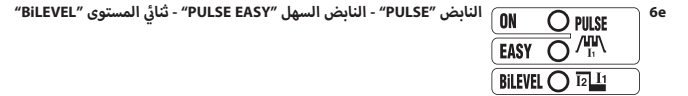

على طريقة غاز التنجستن الخامل يسمح بالاختيار بين مجريات اللحام بالنابض أو النابض الافتراضي أو الثنائي المستوى. عندما تكون المؤشرات الضوئية مطفأة يشير إلى مجريات اللحام القياسية.

7- زر اختيار لمعايير واجبة الضبط.
يختار الزر المعيار المراد ضبطه بواسطة بكرة المشفر (9):



تظهر القيمة ووحدة القياس على الشاشة (10) والمؤشر الضوئي (11).
لاحظ جيداً: ضبط المعايير حر. بالرغم من ذلك توجد تركيبات لقيم ليست لها معنى تنفيذي من أجل اللحام؛ في تلك الحالة قد لا تعمل آلة اللحام بشكل صحيح.

لاحظ جيداً: إعادة ضبط جميع معايير المصنع (RESET)
مع الضغط المتزامن على الزر (8) عند بدء التشغيل يتم إظهار القيم الافتراضية الخاصة بجميع معايير اللحام.

الغاز الأولي



على طريقة TIG/HF يمثل وقت الغاز الأولي بالثواني (ضبط من OFF، 10+0.1 ثواني). يُحسن من بدء تشغيل اللحام.

7b التيار الأولي (I_{START})

 


على طريقة غاز التنجستن الخامل 2 وقت و SPOT يمثل التيار الأولي I_s الذي يتم المحافظة عليه لوقت ثابت مع الضغط على زر الشعلة (الضبط بالأمبير).

على طريقة غاز التنجستن الخامل 4 أوقات فإنه يمثل التيار الأولي I_s الذي يتم الحفاظ عليه طوال الوقت الذي يتم فيه الضغط على الشعلة (ضبط بالأمبير).

على طريقة MMA يمثل الحمل الزائد من التيار الديناميكي "HOT START" (ضبط من 0+100%). مع إشارة على الشاشة إلى زيادة النسبة المئوية بالمقارنة بقيمة تيار اللحام المختار. يعمل هذا الضبط على تحسين سلامة اللحام.


7c الجسر الأولي (t_{START})



على طريقة غاز التنجستن الخامل يمثل وقت جسر الصعود الأولي للتيار (من I₁ إلى I₂) (ضبط من 0.1 ÷ 10 ثواني). على طريقة OFF الجسر غير موجود.

يمكن استخدام المعايير t_{START} و t_{START} أيضاً من خلال أداة التحكم عن بعد بالبدل ولكن الضبط يجب أن يتم قبل بدء تشغيل الأداة ذاتها.

 7d تيار أساسي (I₁)




في وضع غاز التنجستن الخامل تيار متغير/تيار مستمر ووضع القوس المعدني اليدوي "MMA" فإنه يمثل التيار I₁ الخارج على طريقة النابض BI-LEVEL يكون هناك تيار في أعلى مستوياته (أقصى حد). المعيار يتم قياسه بالأمبير.

7e التيار الأساسي جهد القوس




على طريقة غاز التنجستن الخامل 4 أوقات BI-LEVEL والنابض فإن I₁ يمثل قيمة التيار التي يمكن أن تتغير عن الرئيسي I₁ خلال مجريات اللحام. يتم التعبير عن القيمة بالأمبير.


على طريقة MMA يسمح بضبط الحمل الديناميكي الزائد "ARC FORCE" (ضبط من 0+100%) مع إشارة على الشاشة لزيادة معدل قيمة تيار اللحام المختار مسبقاً. يسمح هذا الضبط بتحسين إنبائية اللحام وتجنب التصاق القطب بالقطعة.

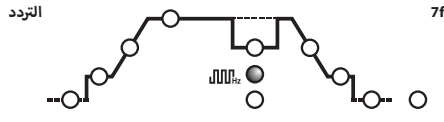


على طريقة غاز التنجستن الخامل بالنابض يمثل تردد النبض. بالنسبة للطرازات AC/DC، على طريقة غاز التنجستن الخامل أكبر (التيار الرئيسي للحام) وإجمالي فترة النبض. علاوة على ذلك فإنه بالنسبة إلى نماذج التيار المتذبذب/الثابت على طريقة غاز التنجستن الخامل بالتيار المتذبذب (مع إيقاف تشغيل النابض) يمثل المعيار العلاقة بين وقت مع تيار موجب ووقت مع تيار سالب: إذا كانت قيمة المعيار موجبة يتم الحصول على تسخين أكبر وتغلغل في القطعة، أما إذا كانت قيمة المعيار سالبة يتم الحصول على نفاثة أكبر للسطح وتسخين أكبر للقطب في حين أنه إذا كانت قيمة المعيار غير موجودة يتم الحصول على توازن بين التيار السالب والموجب في فترة التردد للتيار المتذبذب. (ج.4).

 


على طريقة غاز التنجستن الخامل بالنابض يمثل العلاقة (بالنسبة المئوية) بين الوقت الذي يوجد فيه التيار على مستوى أكبر (التيار الرئيسي للحام) وإجمالي فترة النبض. علاوة على ذلك فإنه بالنسبة إلى نماذج التيار المتذبذب/الثابت على طريقة غاز التنجستن الخامل بالتيار المتذبذب (مع إيقاف تشغيل النابض) يمثل المعيار العلاقة بين وقت مع تيار موجب ووقت مع تيار سالب: إذا كانت قيمة المعيار موجبة يتم الحصول على تسخين أكبر وتغلغل في القطعة، أما إذا كانت قيمة المعيار سالبة يتم الحصول على نفاثة أكبر للسطح وتسخين أكبر للقطب في حين أنه إذا كانت قيمة المعيار غير موجودة يتم الحصول على توازن بين التيار السالب والموجب في فترة التردد للتيار المتذبذب. (ج.4).

 

 على طريقة غاز التنجستن الخامل (SPOT) يمثل مدة اللحام (ضبط من 0.1 ÷ 10 ثواني).




 على طريقة غاز التنجستن الخامل يمثل وقت جسر الصعود النهائي للتيار (من I₁ إلى I₂) (ضبط من 0.1 ÷ 10 ثواني). على طريقة OFF الجسر غير موجود.




على طريقة غاز التنجستن الخامل 2 وقت يمثل التيار النهائي I₁ فقط إذا كان الجسر النهائي (7k) قد تم إعداده على قيمة أكبر من (0.1 < الثانية).

 على طريقة غاز التنجستن الخامل 4 أوقات فإنه يمثل التيار النهائي I₁ طوال الوقت الذي يتم فيه الضغط على زر الشعلة. المستويات الأكبر يعبر عنها بالاصبع.



 في وضع غاز التنجستن الخامل فإنه يمثل وقت الغاز المتأخر بالثواني (ضبط من OFF، 0.1+10 ثوانية)؛ يحمي القطب وحمال الانصهار من الأكسدة.



على طريقة غاز التنجستن الخامل بتيار متذبذب يمثل قيمة المنتج الحالي * وقت التسخين الأولي للقطب بالتنجستن عند اشتعال القوس.



أزرار التكرار "RECALL" والحفظ "SAVE" من أجل الاحتفاظ بالذاكرة وإعادة استدعاء البرامج المشخصة.

9- بكرة المشفر لاعداد بعض معايير اللحام التي يتم اختيارها بواسطة الزر (7).

10- شاشة بالأحرف والأرقام.

11- مؤشر ضوئي أحمر، إشارة إلى وحدة القياس.

12- مؤشر ضوئي أخضر، القوة تعمل.

13- مؤشر ضوئي للإشارة إلى الانذارات (الآلة معطلة).

الاستعادة أوتوماتيكية عند انتهاء سبب الإنذار.

رسائل تحذيرات مشار إليها على الشاشة (10):

- "A. 1": تدخل الحماية الحرارية للداثة الأولية.

- "A. 2": تدخل الحماية الحرارية للدائرة الثانوية.

- "A. 3": تدخل الحماية بسبب الحمل الزائد على شبكة التغذية بالطاقة.

- "A. 4": تدخل الحماية بسبب الحمل المنخفض لشبكة التغذية بالطاقة.

- "A. 5": تدخل الحماية بسبب الارتفاع الزائد في درجة الحرارة الأولية.

- "A. 6": تدخل الحماية بسبب غياب مرحلة من مراحل شبكة التغذية بالطاقة.

- "A. 7": تراكم مكثف لآلية داخل آلة اللحام يتم الاستعادة مع:

- نفاثة الآلة داخلياً؛

- زر الشاشة للوحة التحكم.

- "A. 8": الجهد المساعد خارج النطاق.

- "A. 9": تدخل الحماية بسبب التشغيل السيئ لدائرة التبريد بالماء للشعلة. إستعادة التشغيل غير أوتوماتيكية. عند إطفاء آلة اللحام يمكن أن يظهر، لبضعة ثوانٍ، التحذير "OFF".

لاحظ جيداً: حفظ وإظهار التحذيرات

مع كل تحذير يتم حفظ إعدادات الآلة. يمكن استدعاء آخر 10 تحذيرات كما يلي:

يتم الضغط لبضع ثواني على الزر (6a) "زر التحكم عن بعد".

تظهر على الشاشة الكتابة "AY.X" حيث "Y" يشير إلى رقم التحذيرات (A0 الاحدث و A9 الاقدم) و "X" يشير إلى نوع التحذير المسجل (من 1 إلى 9، AY.9... AY.1).

3.4 حفظ واستدعاء البرامج المشخصة

مقدمة

تسمح آلة اللحام بحفظ (SAVE) برامج العمل المشخصة والمتعلقة بمجموعة من المعايير المفيدة بالنسبة لطبيعة معينة من اللحام. كل برنامج مشخص يمكن استدعائه (RECALL) في أية لحظة وبذلك يتم التوفير للمستخدم آلة لحام "جاهزة للاستخدام" من أجل طبيعة معينة من العمل الذي تم اتقانه سابقاً. تسمح آلة اللحام بحفظ 9 برامج مشخصة.

مجريات الحفظ (SAVE)

بعد ضبط آلة اللحام على أكمل وجه لطبيعة معينة من اللحام يتم المباشرة كالتالي (الشكل D2):

- يسمح الزر (8) "SAVE" لمدة 3 ثواني.
- يظهر "ك" على الشاشة (10) وورقم بين 1 و 9.
- مع إستدارة البكرة (9) يتم اختيار الرقم الذي يتم به حفظ البرنامج.
- يتم الضغط مجدداً على الزر (8) "SAVE":
 - إذا تم الضغط على الزر "SAVE" لمدة أكبر من 3 ثواني يتم حفظ البرنامج بشكل صحيح وتظهر الكتابة "YES";
 - إذا تم الضغط على الزر "SAVE" لمدة أقل من 3 ثواني لم يتم حفظ البرنامج بشكل صحيح وتظهر الكتابة "no".

مجريات الاستدعاء (RECALL)

يتم المباشرة كما يلي (أنظر الشكل D2):

- يسمح الزر (8) "RECALL" لمدة 3 ثواني.
- يظهر "ر" على الشاشة (10) وورقم بين 1 و 9.
- مع إستدارة البكرة (9) يتم اختيار الرقم الذي تم به حفظ البرنامج والذي يتنوى استخدامه الآن.
- يتم الضغط مجدداً على الزر (8) "RECALL":
 - إذا تم الضغط على الزر "RECALL" لمدة أكبر من 3 ثواني يتم استدعاء البرنامج بشكل صحيح وتظهر الكتابة "YES";
 - إذا تم الضغط على الزر "RECALL" لمدة أقل من 3 ثواني لم يتم استدعاء البرنامج بشكل صحيح وتظهر الكتابة "no".

ملاحظات:

- خلال المجريات مع الزر "SAVE" و "RECALL" فإن المؤشر الضوئي "PRG" يضيء.
- يمكن تعديل البرامج المستدعي على حسب ما يفضله العامل ولكن المعايير المعدلة لا يتم حفظها تلقائياً. إذا كانت هناك رغبة في حفظ القيم الجديدة على نفس البرنامج فيجب تنفيذ مجريات الحفظ.
- إن تسجيل البرامج المشخصة وإدراجها بجدول من المعايير المرتبطة بها يتم تحت عناية المستخدم.

4.4 طريقة تشغيل وتعطيل مجموعة التبريد بالماء. (إن وجدت)

مجريات تعطيل التشغيل:

- يتم تشغيل الآلة من خلال مفتاح التشغيل العام (الشكل C) مع الإبقاء بالضغط على الزر الإيمن على اللوحة الامامية (6e-الشكل D2).
 - على الشاشة وبعد متوالية التشغيل سوف تظهر الإشارة "G.ra - on" (ضبط تشغيل المصنع: مجموعة التبريد تعمل).
 - يتم دوران بكرة التشفير (9-الشكل D2) حتى تظهر على الشاشة الإشارة "G.ra - OFF".
 - يتم تأكيد الاختيار بالضغط مرة واحدة على الزر (7-الشكل D2).
- بهذا تتوقف مجموعة التبريد عن العمل ويمكن استخدام آلة اللحام بدون مجموعة التبريد بالماء وبدون قابس الاستقطاب.



إتبه! عند استخدام آلة اللحام على وضعية "G.ra - OFF" ومجموعة التبريد متصلة، فإن مجموعة التبريد محمية بالكامل من عشوائية التشغيل.

مجريات التشغيل:

يتم تكرار نفس المتوالية وضبط الإشارة "G.ra - on" عند الحاجة لتشغيلها.

لاحظ جيداً: إذا كانت آلة اللحام قد تم إعدادها على وضعية "G.ra - on" ولم يتم بالفعل توصيل أية مجموعة تبريد بالماء، بعد بضعة لحظات من العمل، سوف تدخل الحماية بسبب التشغيل الخاطئ لدائرة التبريد (الرمز "A. 9").
إستعادة ضبط المصنع: "G.ra - on".

5. التركيب



إتبه! يتم القيام بجميع عمليات التركيبات والتوصيلات الكهربائية عندما تكون آلة اللحام مغطاة ومنعزلة عن شبكة التغذية بالطاقة.

يجب القيام بالتوصيلات الكهربائية حصرياً من قبل عمال خبراء مؤهلين.

1.5 التجهيز

يتم فك غلاف آلة اللحام ثم تركيب الأجزاء المنفصلة المشتملة في الحزمة.

1.1.5 تركيب كابل العائد-المشيك (الشكل E)

2.1.5 تركيب كابل اللحام-المشيك الحامل للقطب (الشكل F)

2.5 موقع آلة اللحام

تحديد مكان تركيب آلة اللحام بحيث لا توجد عقبات في عند فتحة مدخل ومخرج هواء التبريد (دوران قسري بمروحة، إن وجدت)؛ في نفس الوقت تأكد من عدم شطف الآلة لغبار موصل، بخار يسبب التآكل، رطوبة، الخ.
الحفاظ على 250 ميلليمتراً من المساحة على الأقل حول آلة اللحام.



إتبه! توضع آلة اللحام على سطح مستوي يستطيع تحمل الوزن لتجنب الاضطرابات أو الحركات الخطرة.

3.5 التوصيل بالشبكة

- قبل إجراء أية توصيلات كهربائية، تأكد من أن بيانات لوحة آلة اللحام تتوافق مع جهد وتردد التيار المتاح في موقع التثبيت.
- يجب توصيل آلة اللحام حصرياً بنظام تغذية بالطاقة ذو موصل محايد متصل بالأرض.
- لضمان الحماية ضد الاتصال الغير مباشر يجب استخدام مفتاح تبادل من نوع:
 - النوع A ()
 - إمكانات أحادية المرحلة؛

النوع B () ()

- لتلبية متطلبات التشريعات EN 61000-3-11 (الرجفة) يوصي بتوصيل آلة اللحام من نقاط الواجهة لشبكة التغذية بالطاقة التي تتميز بمقاومة أقل من Zmax يساوي 0.228 أوم (-1) أو Zmax يساوي 0.283 أوم (-3).
- تلي آلة اللحام متطلبات التشريعات IEC / EN 61000-3-12.

1.3.5 القابس وماخذ الطاقة

يتم توصيل كابل التغذية بالطاقة بقابس عادي (2 قطب + خط أرضي (-1))، (3 قطب + خط أرضي (-3)) ذو قدرة مناسبة ويتم إعداد ماخذ للتيار الكهربائي ذو صمامات أو قاطع دائرة تلقائياً؛ يجب أن تكون المحطة الأرضية مناسبة لسلك الخط الأرضي (الأصفر-الأخضر) لشبكة التغذية بالطاقة. بين الجدول 1 (ج 1) القيم الموصى بها في أمبير لصمامات تأخير الخط والتي تم اختيارها وفقاً لأقصى تيار صادر من آلة اللحام والجهد العادي لشبكة التغذية بالطاقة.



إتبه! إن انفصال القواعد أعلاه يجعل نظام الامان المقدم من الشركة المصنعة غير فعال (الفئة 1) علاوة على مخاطر كبيرة تالية على الأشخاص (على سبيل المثال الصدمة الكهربائية) والأشياء (على سبيل المثال إندلاع حريق).

4.5 توصيل دائرة اللحام



إتبه! قبل القيام بالتوصيلات التالية تأكد أن آلة اللحام معطلة ومفصولة عن شبكة التغذية بالطاقة.

يقدم الجدول (ج 1) القيم المشار إليها بالنسبة لكابلات اللحام (بالميليمتر المربع) على أساس أقصى تيار صادر من آلة اللحام.

1.4.5 لحام بغاز التنجستن الخامل

توصيل الشعلة

- أدخل الكابل الموصل للتيار في المشبك السريع الخاص بذلك (-) / ~ يتم ربط الموصل ذو الثلاثة أقطاب (زر الشعلة) في المآخذ الخاص به. يتم توصيل أنبوب الغاز الخاص بالشعلة بواسطة الوصلة الخاصة به.

توصيل كابل عودة تيار اللحام

- يجب أن يكون متصلاً بالقطعة المراد لحامها أو على الطاولة المعدنية التي يتم العمل عليها أقرب ما يكون للوصلة التي يتم القيام بها.
- يتم توصيل هذا الكابل إلى المشبك ذو الرمز (+) ~ بالنسبة لمكينات تعمل بغاز التنجستن الخامل الذي يتطلب اللحام بتيار متردد).

التوصيل باسطوانة الغاز

- يتم ربط مفتاح الضغط بصمام اسطوانة الغاز مع وضع الاكسسوار المتوفر لخفض الضغط (عندما يتم استخدام غاز الأرجوان).
- يتم ربط الانبوب الداخلي للغاز مع الكابح وإحكام ربط الشريحة المزود بها.
- يتم فك الدوابة الخاصة بضبط خافض الضغط قبل فتح صمام الاسطوانة.
- يتم فتح الاسطوانة وضبط كمية الغاز (تر/دقيقة) وفقاً للبيانات الإرشادية للتشغيل، أنظر الجدول (ج 4)؛ يمكن ضبط تدفق الغاز خلال اللحام من خلال التعامل على دواية خافض الضغط. يتم التحقق من إحكام الانابيب والروابط.
- إتبه! يتم إغلاق صمام اسطوانة الغاز دائماً بعد كل عمل.

2.4.5 لحام بالقوس المعدني اليدوي

تقريباً كل الأقطاب المكسوة يتم وصلها بالقطب الموجب (+) للمولد؛ بشكل استثنائي إلى القطب السالب (-) بالنسبة لأقطاب ذات غلاف نحاسي.

توصيل كابل آلة اللحام بالكمامة حاملة الاقطاب

فتحة على المرحلة بها مشبك يمسك على الجزء العاري من القطب.

يتم توصيل هذا الكابل مع المشبك ذو الرمز (+).

توصيل كابل عودة تيار اللحام

- يجب أن يكون متصلاً بالقطعة المراد لحامها أو على الطاولة المعدنية التي يتم العمل عليها أقرب ما يكون للوصلة التي يتم القيام بها.
- يتم توصيل هذا الكابل إلى المشبك ذو الرمز (-).

وصايا:

- أدير حتى النهاية موصلات كابلات اللحام في المآخذ السريعة (إن وجدت)، لضمان الاتصال الكهربائي السليم؛ وإلا فإنه سوف ينتج ارتفاع في درجة حرارة الموصلات مع تدهورها السريع نسبياً وفقدان الكفاءة.
- استخدام كابلات لحام قصيرة قدر الإمكان.
- تجنب استخدام الهياكل المعدنية التي لا تمثل جزء من القطعة المشغولة، بدلاً من كابل عودة تيار اللحام؛ قد يكون هذا خطراً على السلامة ويعطي نتائج غير مرضية للحام.

6. اللحام: وصف العملية

1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل

إن اللحام بواسطة غاز التنجستن الخامل عبارة عن مجريات لحام تستخدم بها الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي الذي يتم إندلاعه والحفاظ عليه بين قطب صعب الانصهار (تنجستن) والقطعة المراد لحامها. إن قطب التنجستن تدعمه الشعلة المناسبة لتمرر له تيار اللحام وحماية القطب ذاته وحماس الانصهار من الأكسدة الجوية من خلال تدفق لغاز خامل (عادة ما يكون الأرجون: 99.5% Ar) الذي يخرج من فتحة السيراميك (الشكل G).
لتنفيذ لحام جيد فإنه من الضروري توظيف المحيط المناسب للقطب مع التيار المضبوط، أنظر الجدول (ج 3).
يبلغ البروغ العادي للقطب من فتحة السيراميك 2-3 مم ويمكن أن يبلغ 8 مم لتنفيذ اللحام في الركن.
يتم اللحام بانصهار روفرقات الوصلة بالنسبة للسلك القليل الذي يتم إنداعه بشكل مناسب (حتى 1 مم تقريباً) لا يجب أن تكون هناك مادة حشو (الشكل H).

بالنسبة للسلك الأكبر يلزم وجود قطع من نفس تركيبة الخامة الاساسية ومحيط مناسب مع الاعداد المناسب للرفقات (الشكل A). للحصول على لحام جيد وتناجح من الضروري أن تكون القطع نظيفة وخالية من الأكسدة والزيوت والدهون والمواد الأخرى.

1.1.6 إندلاع HF و HF

إندلاع HF:

يتم اشتعال القوس الكهربائي دون تلامس قطب التنجستن والقطعة المراد لحامها وذلك من خلال شرارة تصدر عن جهاز ذو تردد عالي.

لا يترتب على طريقة الإندلاع هذه شمول للتنجستن في حمام اللحام أو استهلاك للقطب كما توفر بداية سهلة في جميع أوضاع اللحام.

العطيفة:

يتم الضغط على زر الشعلة مع تقريب طرف القطب من القطعة المراد لحامها (2-3 مم) مع انتظار اندلاع القوس المحول من نبضات HF وعندما يكون القوس مشتعل يتكون حمام الانصهار على القطعة والاستمرار على طول الوصلة.

في حال مواجهة صعوبات في اندلاع القوس مع التحقق من وجود غاز ووضوح تفرغ HF لا تصر على تعريض القطب لتأثير ال HF ولكن تحقق من التكامل السطحي وتناسب الأطراف التي يمكن احيائها بواسطة المجلحة. في نهاية الدورة يتعذر التيار مع جسر انحدار يتم اعداده.

إندلاع LIFT:

يتم اندلاع القوس الكهربائي مع إبعاد قطب التنجستن عن القطعة المراد لحامها. تسبب طريقة الإندلاع هذه في إزاع أقل من حيث الاشعاع الكهري كما يحد إلى أقل درجة من شمول التنجستن واستهلاك القطب.

العطيفة:

يتم وضع طرف القطب على القطعة مع الضغط الخفيف. يتم الضغط إلى النهاية على زر الشعلة مع رفع القطب 2-3 مم بعد بضعة لحظات وبذلك يتم الحصول على اندلاع القوس. تصدر آلة اللحام في البداية تيار I_{HF} ؛ بعد بضعة لحظات، يتم اصدار تيار اللحام الذي تم إنداعه مسبقاً. في نهاية الدورة يتعذر التيار مع جسر انحدار يتم اعداده.

2.1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل تيار مباشر

إن اللحام بغاز التنجستن الخامل مع التيار المباشر يناسب الفولاذ الكربوني منخفض الروابط ومترقق الروابط والمعادن الثقيلة مثل النحاس والتيتانم والنيكل والالومينيوم والمغنيسيوم التي يتكون على سطحها أكسيد وقائي وعازل.

بالنسبة للحام بواسطة غاز التنجستن الخامل بالتيار المباشر مع قطب (-) بشكل عام يتم استخدام قطب به 2% من التوربيوم (شريحة ذات لون أحمراً) أو قطب به 2% من السيريوم (شريحة ذات لون رمادي).

ينبغي التوجه المحوري لقطب التنجستن إلى الرحي، أنظر الشكل L. مع العناية بأن يكون الطرف مركزي تماماً لتجنب انحراف القوس. ينبغي القيام بالتجليخ باتجاه طول القطب. يتم تكرار هذا الإجراء بشكل دوري على أساس استهلاك القطب أو عند تلونه بالخطأ أو أكسدته أو توظيفه بشكل غير صحيح. يمكن تنفيذ وظيفة وقتين (2T) على طريقة غاز التنجستن الخامل بتيار مباشر وكذلك 4 أوقات (4T).

3.1.6 لحام بغاز التنجستن الخامل تيار متذبذب

يسمح هذا النوع من اللحام باللحام على معادن مثل الالومينيوم والمغنيسيوم التي يتكون على سطحها أكسيد وقائي وعازل. مع إستبدال أقطاب تيار اللحام يمكن "كسر" السطح الاكسيدي الغريب من خلال آلية تسمى "التفجير الالوني". يكون الجهد متبادل بين الموجب (EP) و سالب (EN) على قطب التنجستن. خلال وقت ال EP يتم إزالة الأكسدة من السطح ("نظافة" أو "تحلل") مما يسمح بتكون الحمام. خلال وقت EN يكون أقصى حشو حراري للقطعة مما يسمح باللحام. تسمح إمكانية تعديل معيار التوازن في التيار المتذبذب بتقليل وقت تيار EP إلى أدنى مستوى مما يسمح باللحام السريع.
يسمح أكبر معدل من التوازن باللحام السريع والتغلغل السريع والتمركز الأعلى للقوس مع ضبط حمام اللحام وقلة سخونة القطب. تسمح القيم الأقل بنظافة أكبر للقطعة. إن استخدام قيمة توازن منخفضة للغاية يترتب عليه اتساع القوس والجزء الغير مؤكسد، مع سخونة القطب والتكون التالي لكرة على الطرف وصعوبة الإندلاع فضلاً عن انحراف القوس. مع الاستخدام المفرط للاتزان يتكون حمام لحام "متسخ" مع شمول لقطع داتكة.
الجدول (ج 4) يلخص تأثيرات تغير معايير اللحام في التيار المتغير.

يمكن تنفيذ وظيفة وقتين (2T) على طريقة غاز التنجستن الخامل بتيار متذبذب وكذلك 4 أوقات (4T).

على أية حال فإن الإرشادات المتعلقة بمجريات اللحام صالحة.

في الجدول (ج 3) تُذكر البيانات التوجيهية للحام على الأومينوم؛ نوع القطب الأكثر ملائمة هو التنجستن النقي (شريحة ذات لون أخضر).

4.1.6 العملية

- دورياً وعلى أي حال مع تردد الاستخدام وحركة العبار في البيئة، يتم التفتيش داخل آلة اللحام وإزالة الغبار المترسب على اللوحات الالكترونية بواسطة فرشاة ناعمة جداً أو بواسطة منظفات مناسبة.
- تأكد من أن التوصيلات الكهربائية محكمة وأن الأسلاك لا يوجد بها ضرر في العزل.
- في نهاية هذه العمليات أعد لوحات آلة اللحام مع تشديد احكام المسامير.
- لا تقم أبداً باللحام وآلة اللحام مفتوحة.
- بعد القيام بالصيانة أو الإصلاح يتم استعادة توصيل الكابلات كما كانت في الاصل مع العناية بالألا تلمس هذه الكابلات أجزاء متحركة أو أخرى قد تصل إلى درجات حرارة مرتفعة. يتم تجميع وتثبيت جميع الموصلات كما كانت في الاصل على أن تكون توصيلات بادئ التشغيل ذو الجهد العالي منفصلة فيما بينها عن تلك الثانوية ذات الجهد المنخفض.
- يتم استخدام جميع الودات والمسامير الاصلية لاعادة غلق حاوية الآلة.

8. البحث عن أعطال

- في حالة التشغيل غير المرضية وقبل التنفيذ يتم التدقيق بشكل منهجي أو الرجوع إلى مركز خدمتك والتحقق من أن:
 - يكون تيار اللحام مناسب لمحيط ونوع القطب الكهربائي المستخدم.
 - مع مفتاح التبديل العام في وضعية "ON" يعمل المصباح؛ وإلا فإن الخلل يكمن عادة في خط التغذية بالطاقة (الكابلات، مأخذ الطاقة و / أو القابس، والصمامات، وما إلى ذلك).
 - ألا يكون الصمام الأصفر مضاء وهو الذي يبين وجود تدخل من أجل السلامة الحرارية بسبب الإفراط أو قلة الجهد أو بسبب ماس كهربائي.
 - تحقق من نسبة الوميض الاسمية؛ في حالة تدخل الحماية الحرارية انتظر التبريد الطبيعي للآلة وتحقق من عمل المروحة.
 - التحقق من جهد الخط: إذا كانت القيمة عالية جداً أو منخفضة جداً نزل آلة اللحام معطلة.
 - التحقق من أنه لا يوجد ماس كهربائي على طرفي آلة اللحام: في هذه الحالة يتم حل المشكلة.
 - تكون وصلات دائرة اللحام صحيحة، وخاصة أن يكون كابل الكهرباء متصل فعلياً بالقطعة ودون مداخلة للمواد العازلة (مثل الدهانات).
 - أن يكون الغاز الواقي المستخدم هو الصحيح (الأرجون 99.5%) وبالكمية الصحيحة.

طريقة غاز التنجستن الخامل مع تردد 2T:

- مع الضغط حتى النهاية على زر الشعلة (يمكن تنفيذ وظيفة وقتين) يتم إندلاع القوس بتيار I_{START} تالياً يرتفع التيار وفقاً لوظيفة الجسر الأول وصولاً إلى قيمة تيار اللحام.
- لوقف اللحام يتم ترك زر الشعلة وبذلك يتم السماح بالانقراض التدريجي للتيار (إذا كانت تعمل وظيفة الجسر النهائي) أو بالانطفاء الفوري للقوس مع وظيفة الغاز المتأخر.

طريقة غاز التنجستن الخامل مع تردد 4T:

- يعمل الضغط الاول على الزر على اندلاع القوس مع تيار I_{START} . مع ترك الزر يرتفع التيار وفقاً لوظيفة الجسر الاول وصولاً إلى قيمة تيار اللحام؛ ويتم الحفاظ على تلك القيمة كذلك مع ترك الزر. عندما يتم الضغط مجدداً على الزر يقل التيار وفقاً لوظيفة الجسر النهائي حتى I_{END} . يتم الحفاظ على ذلك الاخير حتى ترك الزر الذي ينهي دورة اللحام وتبدأ فترة الغاز المتأخر. في حين أنه خلال وظيفة الجسر النهائي إذا تم ترك الزر يتم وقف دورة اللحام فوراً وتبدأ فترة الغاز المتأخر.

طريقة غاز التنجستن الخامل مع تردد 4T و BI-LEVEL:

- يعمل الضغط الاول على الزر على اندلاع القوس مع تيار I_{START} . مع ترك الزر يرتفع التيار وفقاً لوظيفة الجسر الاول وصولاً إلى قيمة تيار اللحام؛ ويتم الحفاظ على تلك القيمة كذلك مع ترك الزر. في كل مرة تالية يتم الضغط فيها على الزر (يجب أن يكون الوقت بين ضغط الزر وتركه قصير) سوف يتباين التيار بين القيمة التي تم إعدادها في المعيار BI-LEVEL وقيمة التيار الاساسي I_1 .
- عندما يتم الإبقاء بالضغط المطول على الزر يقل التيار وفقاً لوظيفة الجسر النهائي حتى I_{END} . يتم الحفاظ على ذلك الاخير حتى ترك الزر الذي ينهي دورة اللحام وتبدأ فترة الغاز المتأخر. في حين أنه خلال وظيفة الجسر النهائي إذا تم ترك الزر، يتم وقف دورة اللحام فوراً وتبدأ فترة الغاز المتأخر (الشكل M).

2.6 اللحام MMA

- من الضروري الالتزام بالإرشادات المقدمة من قبل الشركة المصنعة والواردة على عبوات الاقطاب المستخدمة والتي تشير إلى القطبية الصحيحة للاقطاب وأفضل تيار مناسبها.
- يتم ضبط تيار اللحام على أساس قطر القطب المستخدم ونوع الوصلة المرادة؛ على سبيل الارشاد فإن التيارات المستخدمة مع الأقطار المختلفة للأقطاب هي:

محيط القطب (ممر)	تيار اللحام (A)	
	الحد الأدنى	الحد الأقصى
1.6	25	50
2	40	80
2.5	60	110
3.2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350

- نضع في اعتبارنا أنه مع تساوي قطر القطب سيتم استخدام قيم عالية من التيار لعمليات اللحام في شكل أفقي، في حين أن اللحام في شكل عمودي أو بأعلى الرأس يجب استخدام تيار منخفض.
- تتحدد الخصائص الميكانيكية للمفصل الملحوم، فضلاً عن شدة التيار المختار، من قبل قياسات اللحام الاخرى التي من بينها، طول القوس والموقف وسرعة التنفيذ والقطر ونوعية الأقطاب الكهربائية (للتخزين السليم يجب الحفاظ على الأقطاب في مكان جاف تحميها أغلفتها أو حاويتها الخاصة).
- تعتمد خصائص اللحام كذلك على قيمة ARC-FORCE (التصرف الحرقي) لآلة اللحام. يتم إعداد هذا المعيار من لوحة التحكم أو يتم إعداده من خلال التحكم عن بعد بواسطة 2 مقياس للجهد.
- يلاحظ أن القيم العالية لـ ARC-FORCE تعطي تغلغل أكبر وتسمح باللحام في أي وضعية تقليدية باستخدام أقطاب أساسية والقيم المنخفضة لـ ARC-FORCE تسمح بأن يكون القوس أكثر مرونة وخالي من الشظايا التقليدية مع استخدام أقطاب الروتيل.
- علاوة على ذلك فإن آلة اللحام مزودة بواجهة HOT START و ANTI STICK التي تضمن البدء السهل وعدم التصاق القطب بالقطعة.

1.2.6 المجريات

- يتم الامسك بالقناع أمام الوجه، فرك طرف القطب على قطعة الشغل عن طريق إجراء حركة كما لو كنت تشعل عود ثقاب؛ هذا هو الأسلوب الامثل لبدء القوس.
- إلتبه! لا تضرب بالقطب على القطعة؛ قد يتضرر طلاء القطب مما يجعل من الصعب بدء القوس.
- مع بدء القوس، حاول الحفاظ على مسافة من القطعة تعادل محيط القطب المستخدم والحفاظ على هذه المسافة ثابتة قدر الإمكان أثناء تنفيذ اللحام؛ تذكر أن ميل القطب في اتجاه التقدم يجب أن يكون حوالي 20-30 درجة.
- في نهاية جبل اللحام يتم سحب طرف القطب قليلاً للخلف بالنسبة لاتجاه التقدم، فوق الفوهة من أجل تنفيذ التعبئة، ثم ارفع بسرعة القطب من حمام الدويان لإطفاء القوس (أشكال جبل اللحام- الشكل N).

7. الصيانة



إلتبه! قبل القيام بعمليات الصيانة، تأكد من آلة اللحام معطلة ومفصولة عن شبكة الادماد بالطاقة.

1.7 الصيانة الدورية

يمكن للعامل القيام بعمليات الصيانة الدورية.

1.1.7 الشعلة

- تجنب وضع الشعلة والكابل الخاص بها على قطع ساخنة؛ لان ذلك سوف يتسبب في انصهار المواد العازلة وتلفها سريعاً.
- تحقق دورياً من احكام الانابيب ووصلات الغاز.
- يتم الربط بعناية كمامة القطب، الطرف الحامل لكمامة مع قطر القطب المختار من أجل تجنب ارتفاع الحرارة، الانتشار السئ للغاز وسوء التشغيل المتعلق به.
- يجب التحقق، على الأقل مرة كل يوم، من حالة الاستهلاك وصحة تركيب الاجزاء الاساسية للشعلة: الدواية، القطب، المشبك الممسك بالقطب وموزع الغاز.

2.7 صيانة بطارية

إن عمليات الصيانة الغير دورية يجب أن يقوم بها حصرياً عمال مؤهلين وذوي خبرة في المجال الكهربائي - الميكانيكي ومع الاحترام للتشريعات الفنية 4-60974-IEC/EN.



إلتبه! قبل إزالة لوحات آلة اللحام وإشعال داخلها تأكد من أنها معطلة ومفصولة عن الادمادات بالطاقة. أية تحقيقات يتم تنفيذها في إطار توتر داخل آلة اللحام يمكن أن تتسبب في صدمة كهربائية شديدة تششأ من الاتصال المباشر مع الأجزاء المتوترة و / أو الإصابة بسبب الاتصال مع أجزاء متحركة.

FIG. A


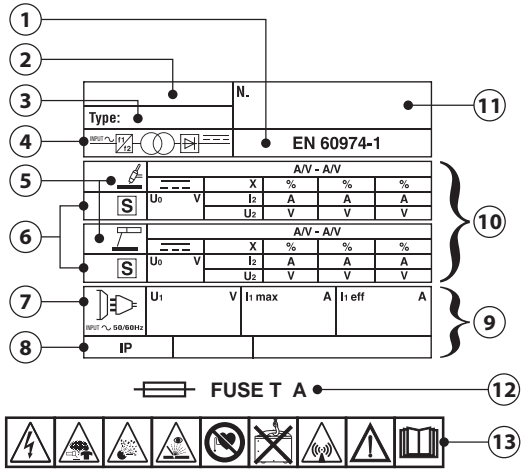


FIG. B

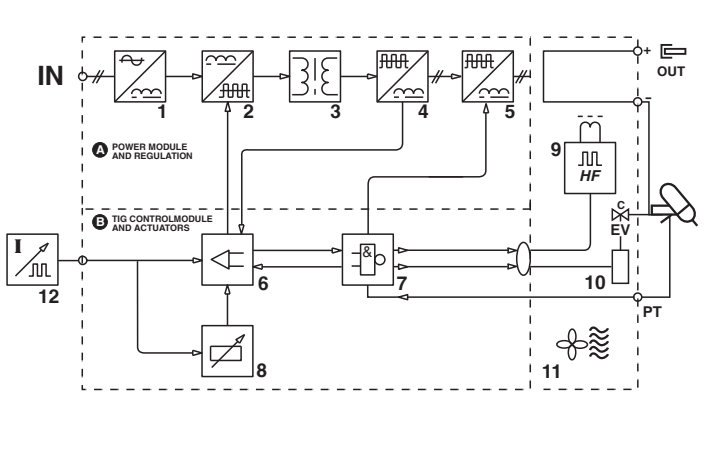

TAB. 1

**WELDING MACHINE TECHNICAL DATA -
DATI TECNICI SALDATRICE**

MODEL							η^*	
	230V	400V	230V	400V				
I_2 max (A)					mm ²	kg	dB(A)	%
270A	-	T16A	-	16A	25	29	<85	85
350A	-	T16A	-	16A	50	31	<85	86

* Power source efficiency - *Efficienza della saldatrice*

TAB. 2

**TIG TORCH TECHNICAL DATA ACCORDING TO EN 60974-7 -
DATI TECNICI TORCIA TIG IN ACCORDO ALLA EN 60974-7**

VOLTAGE CLASS: 113V			
I max (A)	X (%)		\varnothing mm
140	35	Argon	1 ÷ 1.6
100	35		
180	35	Argon	1 ÷ 2.4
125	35		
320 R.A.	100	Argon	1 ÷ 2.4
225 R.A.	100		

FIG. C

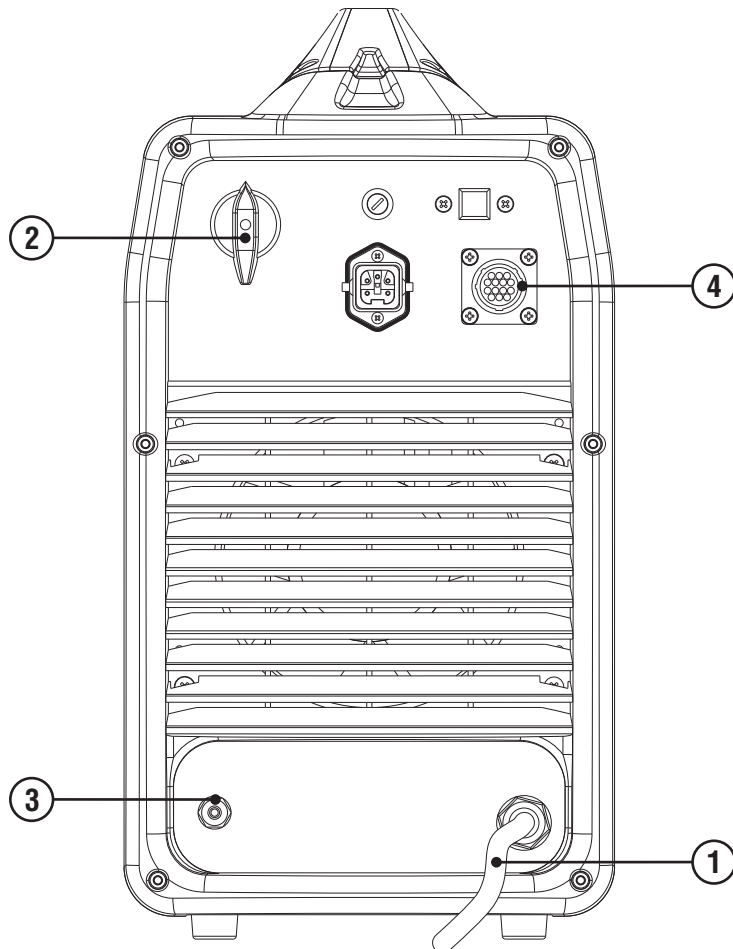


FIG. D1




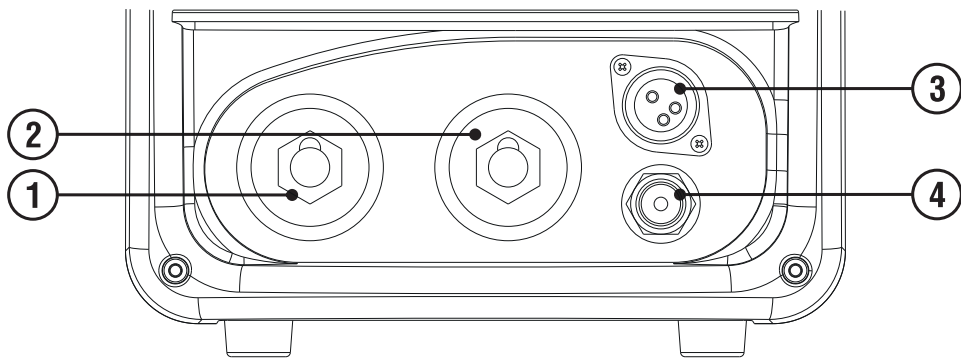


FIG. D2

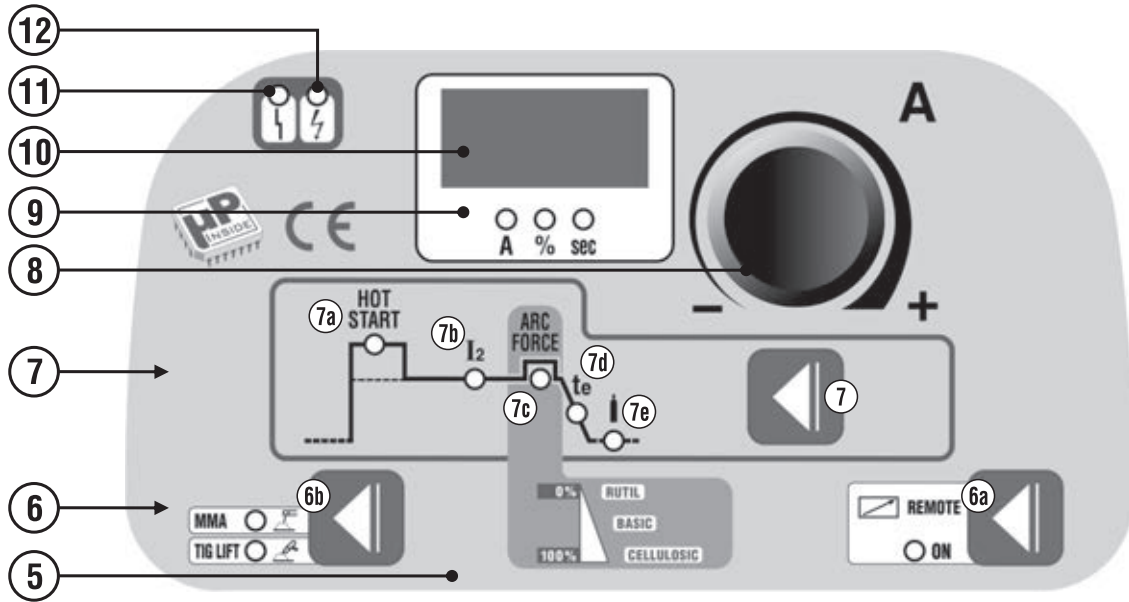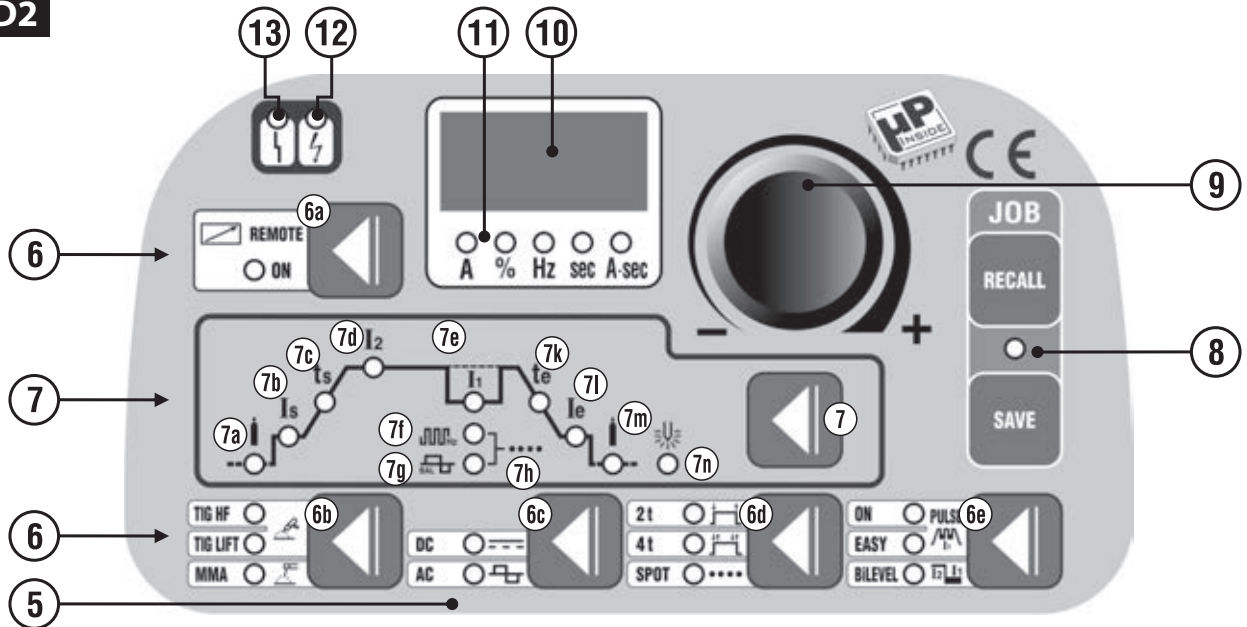

a

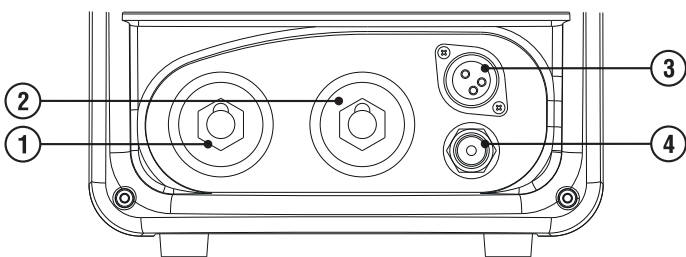

b

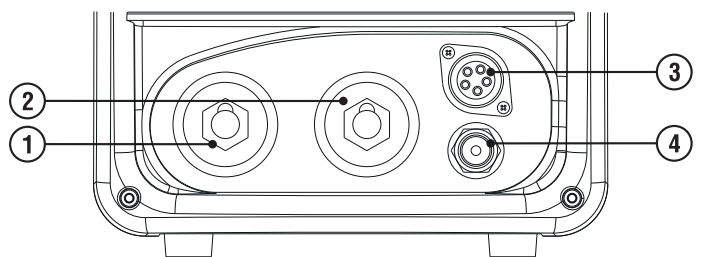


FIG. E


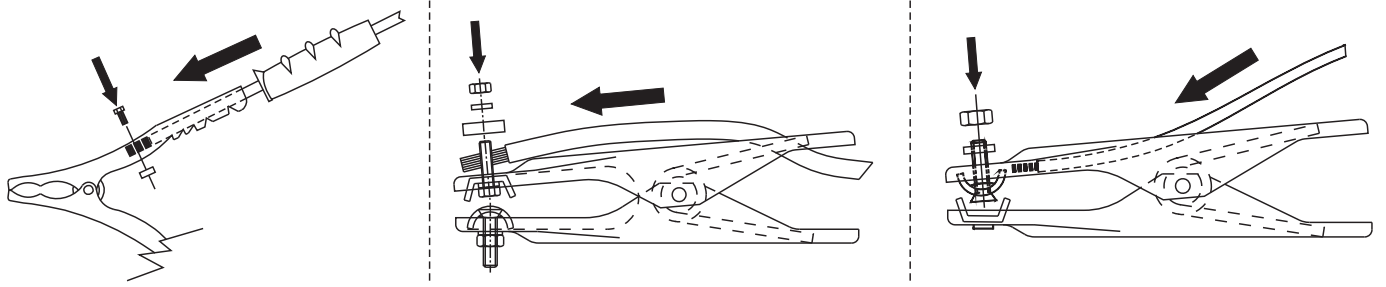


FIG. F



TAB. 3

SUGGESTED VALUES FOR WELDING - DATI ORIENTATIVI PER SALDATURA


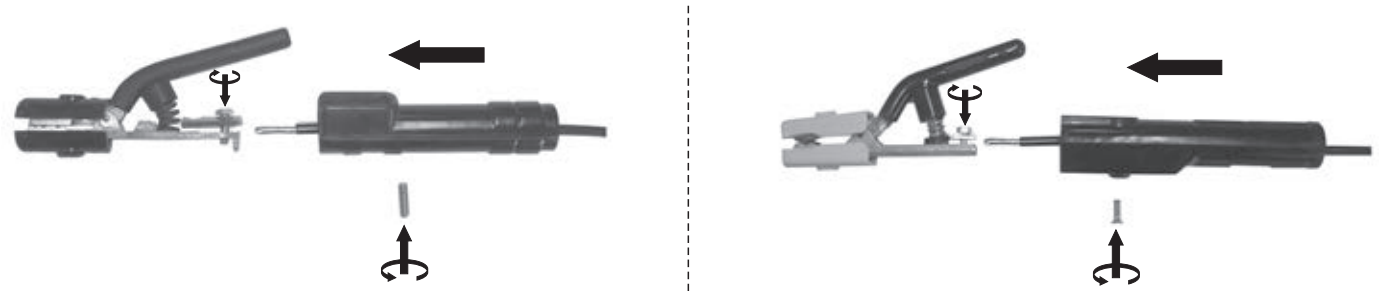




			I_2				
		(mm)	(A)	(mm)	(mm)	(l/min)	(mm)
TIG DC	Ss	0.3 - 0.5	5 - 20	0.5	6.5	3	-
		0.5 - 0.8	15 - 30	1	6.5	3	-
		1	30 - 60	1	6.5	3 - 4	1
		1.5	70 - 100	1.6	9.5	3 - 4	1.5
		2	90 - 110	1.6	9.5	4	1.5 - 2.0
	Cu	3	120 - 150	2.4	9.5	5	2 - 3
		4	140 - 190	2.4	9.5 - 11	5 - 6	3
		5	190 - 250	3.2	11 - 12.5	6 - 7	3 - 4
		0.3 - 0.8	20 - 30	0.5 - 1	6.5	4	-
		1	80 - 100	1	9.5	6	1.5
TIG AC	Al	1.5	100 - 140	1.6	9.5	8	1.5
		2	130 - 160	1.6	9.5	8	1.5
		1	30 - 45	1 - 1.6	6.5	4 - 6	1.2 - 2
		1.5	60 - 85	1.6	9.5	4 - 6	2
		2	70 - 90	1.6	9.5	4 - 6	2
3	110 - 160	2.4	11	5 - 6	2		

FIG. G

(EN) TORCH
(IT) TORCIA
(FR) TORCHE
(ES) SOPLETE
(DE) BRENNER
(RU) ГОРЕЛКА
(PT) TOCHA
(NL) TOORTS
(EL) ΛΑΜΠΑ

(RO) PISTOLETUL
(SV) SKÄRBRÄNNARE
(CS) SVAŘOVACÍ PISTOLE
(HR-SR) PLAMENIK
(PL) UCHWYT SPAWALNICZY
(FI) POLTIN
(DA) BRÆNDER
(NO) SVEISEBRENNER
(SL) ELEKTRODNO DRŽALO

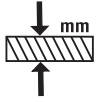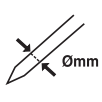
(SK) ZVÁRACIA PIŠTOĽ
(HU) FÁKLYA
(LT) DEGIKLIS
(ET) PÕLETI
(LV) DEGLIS
(BG) ГОРЕЛКА
(TR) TORÇ
(AR) الشعلة

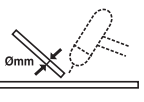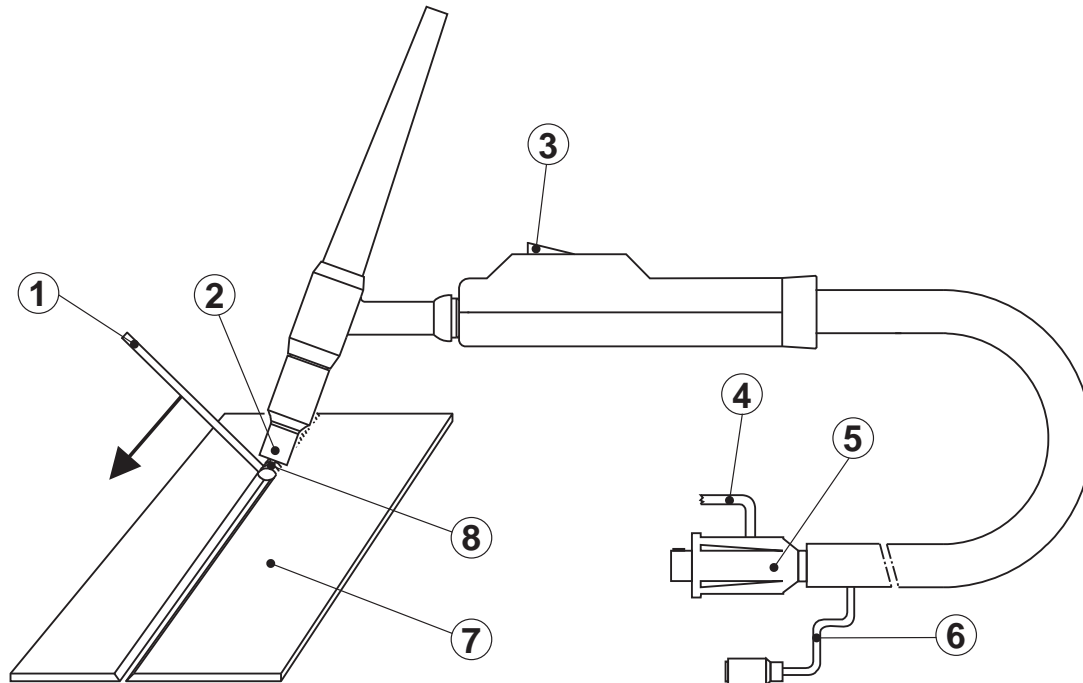

- THE ARGON, INERT GAS, PROTECTS THE WELDING PUDDLE FROM OXIDATION. - L'ARGON, GAS INERTE, PROTEGGE IL BAGNO DI FUSIONE DALL'OSSIDAZIONE ATMOSFERICA.

- 1- (EN) FILLER ROD IF NEEDED - (IT) EVENTUALE BACCHETTA D'APPORTO - (FR) BAGUETTE D'APPORT ÉVENTUELLE - (ES) EVENTUAL VARILLA DE APORTE - (DE) BEDARFSWEISE EINGESETZTER SCHWEISSSTAB MIT ZUSATZWERKSTOFF - (RU) ВОЗМОЖНАЯ ПАЛОЧКА ДЛЯ ПРИПОЯ - (PT) EVENTUAL VARETA DE APOIO - (NL) EVENTUELE STICK VULMATERIAAL - (EL) ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΡΑΒΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ - (RO) EVENTUALĂ BAGHETĂ DE ADAOS - (SV) EVENTUELL SVETSSTAV - (CS) PŘÍPADNÁ TYČKA PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU - (HR-SR) EVENTUALNI ŠTARIĆ DODATNOG MATERIJALA - (PL) EWENTUALNY PRĘT DO SPAWANIA - (FI) MAHDOLLINEN HITSAUSPUIKKO - (DA) EVENTUEL TILFØRSELSPIND - (NO) EVENTUELL STØTTESTAV - (SL) MOREBITNA DODAJALNA PALČICA - (SK) PRÍPADNÁ TYČKA PŘÍDAVNÉHO MATERIÁLU - (HU) ESETLEGES HEGESZTŐ PÁLCA - (LT) GALIMA UŽPILDO LAZDELĖ - (ET) TÄÄTTEPULK - (LV) PIEDEVU STIENIS, JA TO IZMANTO - (BG) ЕВЕНТУАЛНА ПРЪЧКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ - (TR) DOLGU ÇUBUĞU, GEREKLİ İSE - (AR) قطعة حشو محتملة
- 2- (EN) NOZZLE - (IT) UGELLO - (FR) TUYÈRE - (ES) BOQUILLA - (DE) DÜSE - (RU) СОПЛО - (PT) BICO - (NL) MONDSTUK - (EL) ΣΤΟΜΙΟ - (RO) DUZĂ - (SV) MUNSTYCKE - (CS) TRYSKA - (HR-SR) MLAZNICA - (PL) DYSZA - (FI) SUUTIN - (DA) DYSE - (NO) DYSE - (SL) ŠOBA - (SK) TRYSKA - (HU) FÚVÓKA - (LT) ANTGALIS - (ET) DÜÜS - (LV) SPRASLA - (BG) НАКРАЙНИК - (TR) NOZUL - (AR) دواية
- 3- (EN) PUSHBUTTON - (IT) PULSANTE - (FR) BOUTON - (ES) PULSADOR - (DE) DRUCKKNOPF - (RU) КНОПКА - (PT) BOTÃO - (NL) KNOP - (EL) ΠΛΗΚΤΡΟ - (RO) BUTON - (SV) KNAPP - (CS) TLAČÍTKO - (HR-SR) TIPKALO - (PL) PRZYCISK - (FI) PAINIKE - (DA) TRYKKNAP - (NO) KNAPP - (SL) GUMB - (SK) TLAČIDLO - (HU) NYOMÓGOMB - (LT) MYGTUKAS - (ET) NUPP - (LV) POGA - (BG) БУТОН - (TR) TORÇ TETİĞİ - (AR) زر
- 4- (EN) GAS - (IT) GAS - (FR) GAZ - (ES) GAS - (DE) GAS - (RU) ГАЗ - (PT) GÁS - (NL) GAS - (EL) ΑΕΡΙΟ - (RO) GAZ - (SV) GAS - (CS) PLYN - (HR-SR) PLIN - (PL) GAZ - (FI) KAASU - (DA) GAS - (NO) GASS - (SL) PLIN - (SK) PLYN - (HU) GÁZ - (LT) DUJOS - (ET) GAAS - (LV) GĀZE - (BG) ГАЗ - (TR) GAZ - (AR) غاز
- 5- (EN) CURRENT - (IT) CORRENTE - (FR) COURANT - (ES) CORRIENTE - (DE) STROM - (RU) ТОК - (PT) CORRENTE - (NL) STROOM - (EL) ΡΕΥΜΑ - (RO) CURENT - (SV) STRÖM - (CS) PROUD - (HR-SR) STRUJA - (PL) PRĄD - (FI) VIRTTA - (DA) STRØM - (NO) STRØM - (SL) TOK - (SK) PRÚD - (HU) ÁRAM - (LT) SROVĖ - (ET) VOOL - (LV) STRĀVA - (BG) ТОК - (TR) AKIM - (AR) تيار
- 6- (EN) TORCH BUTTON CABLES - (IT) CAVI PULSANTE TORCIA - (FR) CÂBLES POUSSOIR TORCHE - (ES) CABLES DEL PULSADOR SOPLETE - (DE) KABEL BRENNERKNOPF - (RU) КАБЕЛИ КНОПКИ ГОРЕЛКИ - (PT) CABOS BOTÃO TOCHA - (NL) KABELS TOORTSKNOP - (EL) ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΣ - (RO) CABLURI BUTON PISTOLET - (SV) KABLAR TILL BRÄNNARENS KNAPP - (CS) KABELY TLAČÍTKA SVÁŘECÍ PISTOLE - (HR-SR) KABELI TIPKALA PLAMENIKA - (PL) PRZEWODY PRZYCISK UCHWYTU SPAWALNICZEGO - (FI) HITSAUSPÄÄN PAINIKKEEN KAAPELIT - (DA) KABLER BRÆNDERKNAP - (NO) KABLER KNAPP BLUSS - (SL) KABL GUMBOV ELEKTRODNEGA DRŽALA - (SK) KÁBLE TLAČIDLA ZVÁRACEJ PIŠTOLE - (HU) HEGESZTŐPISZTOLY NYOMÓGOMB KÁBELEK - (LT) LAIDAI MYGTUKAS DEGIKLIS - (ET) PÕLETI NUPU KAABLID - (LV) DEĢĻA POGAS KABELĪ - (BG) КАБЕЛИ БУТОН НА ГОРЕЛКА - (TR) TORÇ DÜĞME KABLÖLARI - (AR) كابلات زر الشعلة المراد لحامها
- 7- (EN) PIECE TO BE WELDED - (IT) PEZZO DA SILDARE - (FR) PIÈCE À SOUDER - (ES) PIEZA A SOLDAR - (DE) WERKSTÜCK - (RU) СВАРИВАЕМАЯ ДЕТАЛЬ - (PT) PEÇA A SOLDAR - (NL) TE LASSEN WERKSTUK - (EL) ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΘΕΙ - (RO) PIESA DE SUDAT - (SV) DETALJ ATT SVETSAS - (CS) DÍL URČENÝ KE SVAŘOVÁNÍ - (HR-SR) KOMAD ZA ZAVARITI - (PL) SPAWANY DETAL - (FI) HITSATTAVA KAPPALE - (DA) SVEJSEEMNE - (NO) DEL SOM SKAL SVEISES - (SL) OBDELOVANEC ZA VARJENJE - (SK) DIEL URČENÝ NA ZVÁRANIE - (HU) HEGESZTENDŐ MUNKADARAB - (LT) SUVIRINAMAS GAMINYS - (ET) KEEVITATAV TOORIK - (LV) METINĀMĀ DETAĻA - (BG) ДЕТАЙЛ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ - (TR) KAYNAK YAPILACAK PARÇA - (AR) القطعة المراد لحامها
- 8- (EN) ELECTRODE - (IT) ELETTRODO - (FR) ÉLECTRODE - (ES) ELECTRODO - (DE) ELEKTRODE - (RU) ЭЛЕКТРОД - (PT) ELÉTRODO - (NL) ELEKTRODE - (EL) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ - (RO) ELECTROD - (SV) ELEKTROD - (CS) ELEKTRODA - (HR-SR) ELEKTRODA - (PL) ELEKTRODA - (FI) ELEKTRODI - (DA) ELEKTRODE - (NO) ELEKTRODE - (SL) ELEKTRODA - (SK) ELEKTRODA - (HU) ELEKTRODA - (LT) ELEKTRODAS - (ET) ELEKTROOD - (LV) ELEKTRODS - (BG) ЕЛЕКТРОД - (TR) ELEKTROD - (AR) قطب

 FIG. H




(EN) Preparation of the folded edges for welding without weld material.
 (IT) Preparazione dei lembi rivoltati da saldare senza materiale d'apporto.
 (FR) Préparation des bords relevés pour soudage sans matériau d'apport.
 (ES) Preparación de los extremos rebordeados a soldar sin material de aporte.
 (DE) Herrichtung der gerichteten Kanten, die ohne Zusatzwerkstoff geschweißt werden.
 (RU) Подготовка подвернутых свариваемых краев без материала припоя.
 (PT) Preparação das abas viradas a soldar sem material de fornecimento.
 (NL) Voorbereiding van de omgedraaide randen die zonder vulmateriaal worden gelast.
 (EL) Προετοιμασία αναστρεφόμενων ακρών προς συγκόλληση χωρίς εισφορά υλικού.

(RO) Pregătirea marginilor îndoarse de sudat fără material de adaos.
 (SV) Förberedning av de vikta flikarna som ska svetsas utan svetsmaterial.
 (CS) Příprava převrácených okrajů, určených ke svařování, bez přídavného materiálu.
 (HR-SR) Priprema savijenih rubova za zavariti bez dodatnog materijala.
 (PL) Przygotowanie brzegów w pozycji wygiętej do spawania, bez zastosowania materiału dodatkowego.
 (FI) Hitsattavien käännettyjen reunojen valmistus ilman lisäainetta.
 (DA) Forberedelse af vendte pladekanter, der skal svejses uden tilførselsmateriale.
 (NO) Forberedelse av de vendte delene som skal sveises uten støttemateriale.
 (SL) Priprava zavihanih robov za varjenje brez dodajanja materiala.

(SK) Príprava prevrátených okrajov, určených na zváranie, bez prídavného materiálu.
 (HU) A hozaganyag nélküli hegesztendő, behajlított élek előkészítése.
 (LT) Atverstų kraštų, kuriuos reikia suvirinti be užpildymo medžiagos, paruošimas.
 (ET) Ilma täitematerjalita keevitavate pööratavate õmbluste ettevalmistamine.
 (LV) Pagriezto malu sagatavošana, kuras paredzēts metināt bez piedevu materiāla.
 (BG) Подготовка на обърнатите краища за заваряване без добавъчен материал.
 (TR) Kaynak malzemesi kullanılmadan yapılan kaynak işlemleri için kıvrık köşelerin hazırlanması.
 (AR) إعداد الرفقات المراد لحامها دون استخدام مواد اللحشو.

FIG. I

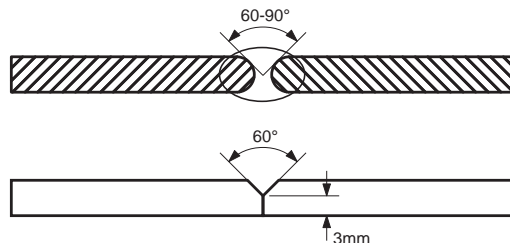


(EN) Preparation of the edges for butt weld joints to be welded with weld material.
 (IT) Preparazione dei lembi per giunti di testa da saldare con materiale d'apporto.
 (FR) Préparation des bords pour joints de tête pour soudage avec matériau d'apport.
 (ES) Preparación de los extremos para juntas de cabeza a soldar con material de aporte.
 (DE) Herrichtung der Kanten für Stumpfstöße, die mit Zusatzwerkstoff geschweißt werden.
 (RU) Подготовка свариваемых краев для торцевых соединений с материалом припоя.
 (PT) Preparação das abas para juntas de cabeça a soldar com material de fornecimento.
 (NL) Voorbereiding van de randen voor stootnaden die met vulmateriaal worden gelast.
 (EL) Προετοιμασία ακρών για μετωπιαίες συνδέσεις με εισφορά υλικού.

(RO) Pregătirea marginilor pentru îmbinări cap la cap de sudat cu material de adaos.
 (SV) Förberedning av flikarna för skarvar i startändan som ska svetsas med svetsmaterial.
 (CS) Příprava okrajů pro spoje hlavy, určené ke svařování, s přídavným materiálem.
 (HR-SR) Priprema okrajova za čeonu spojeve za zavariti s dodatnim materijalom.
 (PL) Przygotowanie brzegów do wykonania połączeń doczołowych podczas spawania, z zastosowaniem materiału dodatkowego.
 (FI) Hitsattavien päällitosten valmistus lisäaineella.
 (DA) Forberedelse af pladekanter til stumpsamlinger, der skal svejses med tilførselsmateriale.
 (NO) Forberedelse av delene for sammenføyninger av hodene som skal sveises med støttemateriale.
 (SL) Priprava robov za čelno varjenje z dodajanjem materiala.

(SK) Príprava okrajov pre tupé spoje, určené na zváranie, s prídavným materiálom.
 (HU) A hozaganyaggal hegesztendő tompakötésekhez élek előkészítése.
 (LT) Sudurtinių kraštų, kuriuos reikia suvirinti naudojant užpildymo medžiagą, paruošimas.
 (ET) Keevitavatele otsaliidetele õmbluste valmistamine täidismaterjaliga.
 (LV) Sadursavienojuma malu sagatavošana, kuras paredzēts metināt ar piedevu materiālu.
 (BG) Подготовка на краищата за челни съединения за заваряване с добавъчен материал.
 (TR) Kaynak malzemesi kullanılarak yapılacak olan alın kaynağı için köşelerin hazırlanması.
 (AR) إعداد الرفقات لوصلات رأس يراد لحامها باستخدام مواد اللحشو.

FIG. L

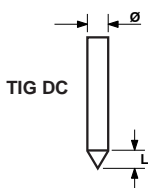

(EN) CHECK OF THE ELECTRODE TIP
 (IT) CONTROLLO DELLA PUNTA DELL'ELETTRODO
 (FR) CONTRÔLE DE LA POINTE DE L'ÉLECTRODE
 (ES) CONTROL DE LA PUNTA DEL ELECTRODO
 (DE) KONTROLLE DER ELEKTRODENSPIITZE
 (RU) КОНТРОЛЬ НАКОНЕЧНИКА ЭЛЕКТРОДА
 (PT) CONTROLO DA PONTA DO ELÉTRODO
 (NL) CONTROLE VAN DE PUNT VAN DE ELEKTRODE
 (EL) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
 (RO) CONTROLUL VÂRFULUI ELECTRODULUI
 (SV) KONTROLL AV ELEKTRODENS SPETS
 (CS) KONTROLA HRÓTU ELEKTRODY
 (HR-SR) KONTROLA VRHA ELEKTRODE

(PL) KONTROLA KOŃCÓWKI ELEKTRODY
 (FI) ELEKTRODIN PÄÄN TARKASTUS
 (DA) KONTROLL AF ELEKTRODESPIDS
 (NO) KONTROLL AV TUPPEN PÅ ELEKTRODEN
 (SL) PREGLED KONICE ELEKTRODE
 (SK) KONTROLA HRÓTU ELEKTRODY
 (HU) AZ ELEKTÓDA HEGY ELLENŐRZÉSE
 (LT) ELEKTRODO GALO KONTROLĖ
 (ET) ELEKTROODI OTSIKU KONTROLL
 (LV) ELEKTRODA GALA PĀRBAUDE
 (BG) ПРОВЕРКА НА ВЪРХА НА ЕЛЕКТРОДА
 (TR) ELEKTROD TIPIMI KONTROL EDİN
 (AR) التحقق من طرف القطب الكهربي

(EN) CORRECT
 (IT) CORRETTO
 (FR) COURANT
 (ES) CORRECTO
 (DE) KORREKT
 (RU) ПРАВИЛЬНО
 (PT) CORRETO
 (NL) CORRECT
 (EL) ΟΡΘΟ
 (RO) CORECT
 (SV) RÄTT
 (CS) SPRÁVNÝ
 (HR-SR) ISPRAVNO
 (PL) PRAWIDŁOWY
 (FI) OIKEA
 (DA) KORREKT
 (NO) RIKTIG
 (SL) PRAVILEN
 (SK) SPRÁVNÝ
 (HU) HELYES
 (LT) TINKAMAS
 (ET) OIGE
 (LV) PĀREIZI
 (BG) ПРАВИЛНО
 (TR) DOĞRU
 (AR) صحيح

(EN) INSUFFICIENT CURRENT
 (IT) CORRENTE SCARSA
 (FR) COURANT INSUFFISANT
 (ES) CORRIENTE ESCASA
 (DE) ZU WENIG STROM
 (RU) НЕДОСТАТОЧНЫЙ ТОК
 (PT) CORRENTE FRACA
 (NL) TE WEINIG STROOM
 (EL) ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΡΕΥΜΑ
 (RO) CURENT REDUS
 (SV) FÖR LÅG STRÖM
 (CS) NEDOSTATEČNÝ PROUD
 (HR-SR) SLABA STRUJA
 (PL) NISKI PRĄD
 (FI) HEIKKO VIRTÄ
 (DA) FOR LAV STRØM
 (NO) FOR LITE STRØM
 (SL) PREMAJHEN TOK
 (SK) NEDOSTATOČNÝ PRŮD
 (HU) GYENGE ÁRAM
 (LT) SILPNA SROVĖ
 (ET) VÄHENE VOOL
 (LV) PĀRĀK MAZA STRĀVA
 (BG) СЛАБ ТОК
 (TR) YETERSİZ AKIM
 (AR) تيار ضعيف

(EN) EXCESSIVE CURRENT
 (IT) CORRENTE ECCESSIVA
 (FR) COURANT EXCESSIF
 (ES) CORRIENTE EXCESIVA
 (DE) ZU VIEL STROM
 (RU) ИЗБЫТОЧНЫЙ ТОК
 (PT) CORRENTE EXCESSIVA
 (NL) TE VEEL STROOM
 (EL) ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
 (RO) CURENT EXCESIV
 (SV) FÖR HÖG STRÖM
 (CS) NADMĚRNÝ PROUD
 (HR-SR) PREVELIKA STRUJA
 (PL) ZA WYSOKI PRĄD
 (FI) LIIALLINEN VIRTÄ
 (DA) FOR HØJ STRØM
 (NO) FOR MYE STRØM
 (SL) PREVELIK TOK
 (SK) NADMERNÝ PRŮD
 (HU) TÚL NAGY ÁRAM
 (LT) VIRŠSROVĖ
 (ET) LIIGNE VOOL
 (LV) PĀRĀK LIELA STRĀVA
 (BG) ПРЕКОМЕРЕН ТОК
 (TR) AŞIRI AKIM
 (AR) تيار زائد

L = Ø
 (EN) IN DIRECT CURRENT
 (IT) IN CORRENTE CONTINUA
 (FR) EN COURANT CONTINU
 (ES) EN CORRIENTE CONTINUA
 (DE) BEI GLEICHSTROM
 (RU) ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
 (PT) EM CORRENTE CONTINUA
 (NL) MET GELIJKSTROOM
 (EL) ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ
 (RO) ÎN CURENT CONTINUU
 (SV) MED LIKSTROM
 (CS) STEJNOSMĚRNÝ PROUD
 (HR-SR) NA ISTOSMERNJOJ STRUJI

(PL) PRĄDEM STAŁYM
 (FI) TASAVIRRALLA
 (DA) VED JEVNSTRØM
 (NO) I KONTINUERLIG STRØM
 (SL) PRI ENOSMERNEM TOKU
 (SK) JEDNOSMERNÝ PRŮD
 (HU) EGYENÁRAMMAL
 (LT) NUOLATINĖ SROVĖ
 (ET) KESTEV VOOL
 (LV) LĪDZSTRĀVA
 (BG) ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК
 (TR) DOLAYLI AKIM
 (AR) في تيار مستمر

TAB. 4

TIG AC


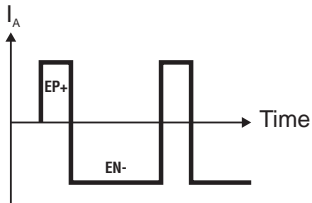

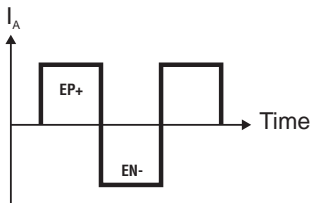

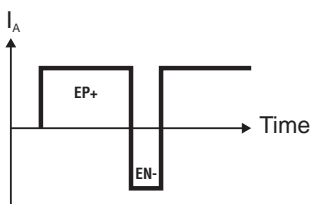
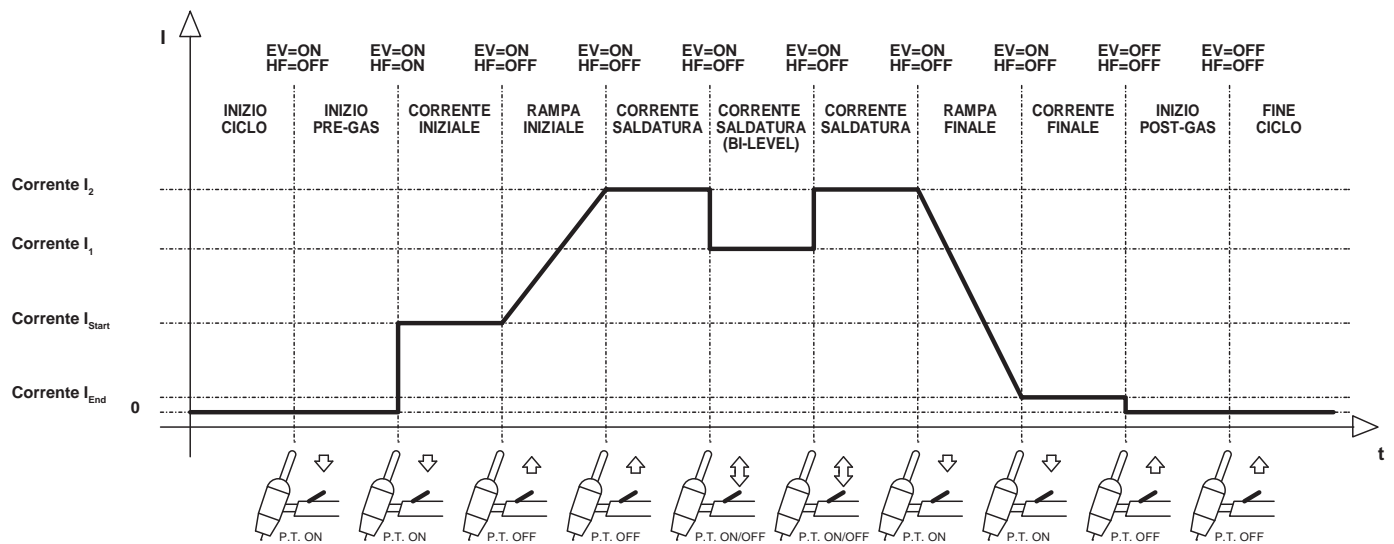
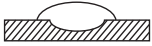






<p>NEGATIVE BALANCE'S VALUE VALORE BALANCE NEGATIVO VALEUR BALANCE NEGATIVE VALOR DE BALANCE NEGATIVO BALANCE-WERT NEGATIV БАЛАНС ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ</p> 		<ul style="list-style-type: none"> - MAX PENETRATION - MIN CLEANESS - MIN CONSUMPTION OF TUNGSTEN ELECTRODE - MAX EFFICIENCY (FAST WELDING) - MAX PENETRAZIONE - MIN PULIZIA - MIN CONSUMO ELETTRODO TUNGSTENO - MAX RENDIMENTO (SALDATURA VELOCE) 	<ul style="list-style-type: none"> - MAX PENETRATION - MIN NETTOYAGE - MIN CONSOMMATION D'ELECTRODE DE TUNGSTENE - MAX RENDEMENT (SOUDAGE RAPID) - MAX PENETRACION - MIN LIMPIEZA - MIN CONSUMO ELECTRODO DE TUNGSTENO - MÁXIMO RENDIMIENTO (SOLDADURA RÁPIDA) 	<ul style="list-style-type: none"> - HÖCHSTES DURCHDRINGEN - GERINGSTE REINIGUNG - GERINGSTER VERBRAUCH VON WOLFRAM ELEKTRODE - HÖCHSTE LEISTUNG (SCHNELLES SCHWEISSEN) - МАКСИМАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ - МИНИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА - МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ - МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (БЫСТРАЯ СВАРКА)
<p>BALANCE VALUE 0 VALORE BALANCE 0 VALEUR BALANCE 0 VALOR DE BALANCE 0 BALANCE-WERT 0 БАЛАНС 0</p>  <p>Standard</p>		<ul style="list-style-type: none"> - STANDARD VALUE (RECOMMENDED) - BEST BALANCE BETWEEN EP+ AND EN- (50-50) - VALORE STANDARD (RACCOMANDATO) - OTTIMO BILANCIAMENTO TRA EP+ E EN- (50-50) - VALEUR STANDARD (RECOMMANDE) - EQUILIBRE OPTIMAL ENTRE LE EP+ ET EN- (50-50) 	<ul style="list-style-type: none"> - VALOR ESTÁNDAR (RECOMENDADO) - SALDO ÓPTIMO ENTRE EL PE + Y ES- (50-50) - STANDARD WERT (EMPFOHLEN) - SEHR GUTE AUSGLEICH ZWISCHEN EP + UND EN- (50-50) - СТАНДАРТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (РЕКОМЕНДУЕТСЯ) - ЛУЧШИЙ БАЛАНС МЕЖДУ + И - (50-50) 	
<p>POSITIVE BALANCE'S VALUE VALORE BALANCE POSITIVO VALEUR BALANCE POSITIVE VALOR DE BALANCE POSITIVO BALANCE-WERT POSITIV БАЛАНС ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ</p> 		<ul style="list-style-type: none"> - MAX CLEANESS - MIN PENETRATION - MAX CONSUMPTION OF TUNGSTEN ELECTRODE - MIN EFFICIENCY (SLOW WELDING) - MAX PULIZIA - MIN PENETRAZIONE - MAX CONSUMO ELETTRODO TUNGSTENO - MIN RENDIMENTO (SALDATURA LENTA) 	<ul style="list-style-type: none"> - MAX NETTOYAGE - MIN PENETRATION - MAX CONSOMMATION D'ELECTRODE DE TUNGSTENE - MIN RENDEMENT (SOUDAGE LENT) - MAX LIMPIEZA - MIN DE PENETRACION - MAX CONSUMO ELECTRODO DE TUNGSTENO - MIN RENDIMIENTO (SOLDADURA) 	<ul style="list-style-type: none"> - HÖCHSTE REINIGUNG - GERINGSTES DURCHDRINGEN - HÖCHSTER VERBRAUCH VON WOLFRAM ELEKTRODE - GERINGSTE LEISTUNG (LANGSAMES SCHWEISSEN) - МАКСИМАЛЬНАЯ ЧИСТОТА - МИНИМАЛЬНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ - МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ - МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ (МЕДЛЕННАЯ СВАРКА)

FIG. M



LEGENDA: EV = Elettrovalvola / EV = Electrovalve
 PT = Pulsante torcia / PT = Pushbotton torch
 HF = Alta frequenza (se attiva) / HF = high frequency (if active)

FIG. N

 <p>(EN) ADVANCEMENT TOO SLOW (IT) AVANZAMENTO TROPPO LENTO (FR) AVANCEMENT TROP FAIBLE (ES) AVANCE DEMASIADO VELOZ (DE) ZU LANGSAMEN ARBEITEN (RU) МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА (PT) AVANÇO MUITO LENTO (NL) LASSNELHEID TE LAAG (EL) ΠΟΛΥ ΑΡΓΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΑ (RO) AVANSARE PREA LENTA (SV) FÖR LÅNGSAM FLYTTNING (CS) PŘÍLIŠ POMALÝ POSUV (HR-SR) PRESPORO NAPREDOVANJE (PL) POSUW ZBYT WOLNY (FI) EDISTYS LIIAN HIDAS (DA) GÅR FOR LANGSOMT FREMAD (NO) FOR SAKTE FREMDRIFT (SL) PREPOCASNO NAPREDOVANJE (SK) PRÍLIŠ POMALÝ POSUV (HU) AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN LASSÚ (BG) ПРЕКАЛЕНО БАВНО ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА (TR) İLERLEME ÇOK YAVAŞ (AR) التقدم بطيء للغاية</p>	 <p>(EN) ARC TOO SHORT (IT) ARCO TROPPO CORTO (FR) ARC TROP COURT (ES) ARCO DEMASIADO CORTO (DE) ZU KURZER BOGEN (RU) СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ДУГА (PT) ARCO MUITO CURTO (NL) LICHTBOOG TE KORT (EL) ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΟ ΤΟΞΟ (RO) ARC PREA SCURT (SV) BÅGEN ÄR FÖR KORT (CS) PŘÍLIŠ KRÁTKÝ OBLOUK (HR-SR) PREKRATAK LUK (PL) LUK ZBYT KRÓTKI (FI) VALOKAARI LIIAN LYHYT (DA) LYSBUEN ER FOR KORT (NO) FOR KORT BUE (SL) PREKRATEK OBLOK (SK) PŘÍLIŠ KRÁTKY OBLÚK (HU) AZ ÍV TÚLSÁGOSAN RÖVID (LT) PER TRUMPAS LANKAS (ET) LIIGA LÜHIKE KAAR (LV) LOKS IR PARAK ISS (BG) МНОГО КЪСА ДЪГА (TR) ARK ÇOK KISA (AR) القوس قصير للغاية</p>	 <p>(EN) CURRENT TOO LOW (IT) CORRENTE TROPPO BASSA (FR) COURANT TROP FAIBLE (ES) CORRIENTE DEMASIADO BAJA (DE) ZU GERINGER STROM (RU) СЛИШКОМ СЛАБЫЙ ТОК СВАРКИ (PT) CORRENTE MUITO BAIXA (NL) LASSTROOM TE LAAG (EL) ΟΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΡΕΥΜΑ (RO) CURENT CU INTENSITATE PREA SCĂZUTĂ (SV) FÖR LITE STRÖM ALACSONY (CS) PŘÍLIŠ NÍZKÝ PROUD (HR-SR) PRESLABA STRUJA (PL) PRĄD ZBYT NISKI (FI) VIRTÄ LIIAN ALHAINEN (DA) FOR LILLE STRØMSTYRKE (NO) FOR LAV STRØM (SL) PREŠIBEK ELEKTRIČNI TOK (SK) PRÍLIŠ NÍZKY PRŮD (HU) AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN (LT) PER SILPNA SROVĖ (ET) LIIGA MADAL VOOL (LV) STRĀVA IR PĀRĀK VĀJA (BG) МНОГО НИСЪК ТОК (TR) AKIM ÇOK DÜŞÜK (AR) التيار منخفض جداً</p>	
 <p>(EN) ADVANCEMENT TOO FAST (IT) AVANZAMENTO TROPPO VELOCE (FR) AVANCEMENT EXCESSIF (ES) AVANCE DEMASIADO LENTO (DE) ZU SCHNELLES ARBEITEN (RU) БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА (PT) AVANÇO MUITO RAPIDO (NL) LASSNELHEID TE HOOG (EL) ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΑ (RO) AVANSARE PREA RAPIDĂ (SV) FÖR SNABB FLYTTNING (CS) PŘÍLIŠ RYCHLÝ POSUV (HR-SR) PREBRZO NAPREDOVANJE (PL) POSUW ZBYT SZYBKI (FI) EDISTYS LIIAN NOPEA (DA) GÅR FOR HURTIGT FREMAD (NO) FOR RASK FREMDRIFT (SL) PREHITRO NAPREDOVANJE (SK) PRÍLIŠ RÝCHLY POSUV (HU) AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN GYORS (LT) PER GREITAS JUDEJIMAS (ET) LIIGA KIIRE EDASIMINEK (LV) KUSTĪVA UZ PRIEKŠU IR PĀRĀK ĀTRA (BG) ПРЕКАЛЕНО БЪЗО ПРЕДВИЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДА (TR) İLERLEME ÇOK HIZLI (AR) التقدم سريع للغاية</p>	 <p>(EN) ARC TOO LONG (IT) ARCO TROPPO LUNGO (FR) ARC TROP LONG (ES) ARCO DEMASIADO LARGO (DE) ZU LANGER BOGEN (RU) СЛИШКОМ ДЛИННАЯ ДУГА (PT) ARCO MUITO LONGO (NL) LICHTBOOG TE LANG (EL) ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ ΤΟΞΟ (RO) ARC PREA LUNG (SV) BÅGEN ÄR FÖR LÅNG (CS) PŘÍLIŠ DLOUHÝ OBLOUK (HR-SR) PREDUGI LUK (PL) ŁUK ZBYT DŁUGI (FI) VALOKAARI LIIAN PITKÄ (DA) LYSBUEN ER FOR LANG (NO) FOR LANG BUE (SL) PREDOLG OBLOK (SK) PŘÍLIŠ DLHÝ OBLÚK (HU) AZ ÍV TÚLSÁGOSAN HOSSZÚ (LT) PER ILGAS LANKAS (ET) LIIGA PIKK KAAR (LV) LOKS IR PĀRĀK GARŠ (BG) ПРЕКАЛЕНО ДЪЛГА ДЪГА (TR) ARK ÇOK UZUN (AR) القوس طويل للغاية</p>	 <p>(EN) CURRENT TOO HIGH (IT) CORRENTE TROPPO ALTA (FR) COURANT TROP ELEVE (ES) CORRIENTE DEMASIADO ALTA (DE) ZU VIEL STROM (RU) СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ТОК СВАРКИ (PT) CORRENTE MUITO ALTA (NL) SPANNING TE HOOG (EL) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΡΕΥΜΑ (RO) CURENT CU INTENSITATE PREA RIDICATĂ (SV) FÖR MYCKET STRÖM (CS) PŘÍLIŠ VYSOKÝ PROUD (HR-SR) PREJAKA STRUJA (PL) PRĄD ZBYT WYSOKI (FI) VIRTÄ LIIAN VOIMAKAS (DA) FOR STOR STRØMSTYRKE (NO) FOR HØY STRØM (SL) PREMOČAN ELEKTRIČNI TOK (SK) PRÍLIŠ VYSOKÝ PRŮD (HU) AZ ÁRAM ÉRTÉKE TÚLSÁGOSAN MAGAS (LT) PER STIPRI SROVĖ (ET) LIIGA TUGEV VOOL (LV) STRĀVA IR PĀRĀK STIPRA (BG) МНОГО ВИСОК ТОК (TR) AKIM ÇOK YÜKSEK (AR) التيار مرتفع جداً</p>	<p>(EN) CURRENT CORRECT (IT) CORDONE CORRETTO (FR) CORDON CORRECT (ES) CORDON CORRECTO (DE) RICHTIG (RU) НОРМАЛЬНЫЙ ШОВ (PT) CORRENTE CORRECTA (NL) JUISTE LASSTROOM (RO) CORDON DE SUDURĂ CORECT (SV) RÄTT STRÖM (CS) SPRÁVNÝ SVAR (HR-SR) ISPRAVLJENI KABEL (PL) PRAWIDŁOWY ŚCIEG (FI) VIRTÄ OIKEA (DA) KORREKT STRØMSTYRKE (NO) RIKTIG STRØM (SL) PRAVILEN ZVAR (SK) SPRÁVNÝ ZVAR (HU) A ZÁRÓVONAL PONTOS (LT) TAISYKLINGA SIŪLĖ (ET) KORREKTNE NÕÖR (LV) PAREIZA ŠUVE (BG) ПРАВИЛЕН ШЕБ (TR) AKIM DOĞRU (AR) حبل صحيح</p>

(EN) GUARANTEE

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(IT) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

(FR) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT DÙ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

(ES) GARANTÍA

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(DE) GEWÄHRELEISTUNG

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbono oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

(RU) ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, сдача находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и бюджет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/ЕС, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или не прямой ущерб.

(PT) GARANTIA

A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São excepção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

(NL) GARANTIE

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe voeren van de stukken die afsljten omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De geretoureerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reo of van het ontvangstbewijs. De inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

(EL) ΕΓΓΥΗΣΗ

Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρεφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρεφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμελεία, αποκλείονται από την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

(RO) GARANȚIE

Fabricantul garantează buna funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calității scadente a materialului sau din cauza defectelor de construcție în max. 12 luni de la data punerii în funcțiune a aparatului, dovedită cu certificat de garanție. Aparatele restituite, chiar dacă sunt în garanție, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ și se vor restitui CU PLATA LA PRIMIRE. Fac excepție, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca și bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fișa de livrare. Nefuncționarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de toate daunele provocate direct și indirect.

(SV) GARANTI

Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren fransäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada.

(CS) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vracené stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PRŮJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze z předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespádají do záruky. Zodpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody.

(HR-SR) GARANCIJA

Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(PL) GWARANCJA

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, posiadającego na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(FI) TAKUU

Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisen materiaalin ja rakennusvirheiden takia huononustireiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LAHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutusväydykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/CE mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maissa. Takuudistaus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotustait tai todistus tavarantouimuksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomasta johtuvaa haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

(DA) GARANTI

Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udfiske de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabriktionsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebono eller fragtpapirer. Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skodesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(NO) GARANTI

Tilverkaren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT og skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EU-medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(SL) GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dneva nakupa označenega ne tem certifikatu. Izjema so le aparati, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če je priložen veljaven račun. Napake, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse posredne in neposredne poškodbe. Ne delujoč aparat mora pooblaščen servis popraviti v roku 45 dni, v nasprotnem primeru se kupcu izroči nov aparat. Proizvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še 5 let od nakupa izdelka. Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) (Uradl.RS št. 78/2011) podjetje Telwin s.p.a., kot organizator servisne mreže izrecno izjavlja: da velja garancija za izdelek na teritorialnem območju države v kateri je izdelek prodan končnim potrošnikom; olovarja potrošnike, da garancija in uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu. ORGANIZATOR SERVISNE SLUŽBE ZA SPOVEDNIJO: Itehniko d.o.o., Vanganeška cesta 26a, 6000 Koper, tel: 05/625-02-08.

(SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnou činnost strojov a zavazuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných väd do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vracené stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odošlané so ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budú vracené na NÁKLADY PRŮJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len z predpokladu, že boli predané v členských štátoch EU. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávného použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespádajú do záruky. Zodpovednosť sa ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

(HU) JÓTÁLLÁS

A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alacsony rosz minőségéből valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerinti igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a fogyasztók keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek az Európai Unió 199/44/EC irányelve szerinti meghatározott fogyasztási cikkek minősülnek, s az EU tagországában kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokk igazolás illetve szállítólevél melléklételével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kizárt továbbá bármínemű felelősségvállalás minden közvetlen és közvetett kárért.

(LT) GARANTIJA

Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias ar susigadinusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti palidudyta pažymėjimu. Gražinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKEJO lėšomis. Išimti aukščiausiai aprašyti sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklaidumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiriboja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

(ET) GARANTI

Tootjafirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendada tasuta osad, mis riknevad slihta kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdüd ÜE liikmesriikides. Garantiisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või kätetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärest käsitlemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.

(LV) GARANTIJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbību un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš sertifikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa precī, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs neņem vērš jebkādu atbildību par tiesājiem un netiesājiem zaudējumiem.

(BG) ГАРАНЦИЯ

Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/EC, само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква отговорност за директни или индиректни щети.

(TR) GARANTI

Üretici, makinelerin düzgün şekilde çalışmasını garanti eder ve malzeme kalitesi veya üretim hatası nedeniyle hasar görmesi durumunda belgelendirme ile kantlandırıldığında, makinenin devreye alınma tarihinden itibaren 12 ay içinde, parçaları ücretsiz olarak değiştirme için taahhüt eder. İade edilen makineler de garanti kapsamında olup, NAVLUN SATICIYA AİT gönderilir ve NAVLUN ALICIYA AİT iade edilir. Kararlaştırıldığı gibi, 1999/44 / EC sayılı Avrupa direktifine göre tüketici malları olarak kabul edilen makinelerin, yalnızca AB üye devletlerinde satılması bu duruma istisnadır. Garanti belgesi, yalnızca resmi bir makbuz veya teslimat notu eşliğinde geçerlidir. Yanlış kullanım, kurcalama veya ihmalden kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca, üretici doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

(AR) الضمان

تضمن الشركة المُصنعة جودة الماكينات، كما أنها تتعهد باستبدال قطع مجآناً في حالة تلفها بسبب سوء جودة المادة وعيوب التصنيع وذلك في خلال 12 شهر من تاريخ تشغيل الماكينة المثبت في الشهادة. سُرسل الماكينات المسترجعة - حتى وإن كانت في الضمان- على حساب المُرسِل ويتم استرجاعهم على حساب المستلم. وذلك باستثناء -كما هو مقرر- الماكينات التي تُعتبر سلع استهلاكية وفقاً للتوجيه الأوروبي رقم 44 لعام 1999 - الاتحاد الأوروبي "CE/44/1999"، والتي يتم بيعها فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تسري شهادة الضمان فقط إذا كان معها إيصال أو مذكرة تسليم. لا يشمل الضمان المشاكل التي تُنتج عن سوء الاستخدام أو العبث أو الإهمال. كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

Table with 4 columns listing equivalent terms for 'Certificate of Guarantee' in various languages: (EN) CERTIFICATE OF GUARANTEE, (IT) CERTIFICATO DI GARANZIA, (FR) CERTIFICAT DE GARANTIE, (ES) CERTIFICADO DE GARANTIA, (DE) GARANTIEKARTE, (RU) ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ, (PT) CERTIFICADO DE GARANTIA, (NL) GARANTIEBEWIJS, (EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, (RO) CERTIFICAT DE GARANȚIE, (SV) GARANTISEDEL, (CS) ZÁRUČNÍ LIST, (HR-SR) GARANTNI LIST, (PL) CERTYFIKAT GWARANCJI, (FI) TAKUUTODISTUS, (DA) GARANTIBEVIS, (NO) GARANTIBEVIS, (SL) CERTIFICAT GARANCIJE, (SK) ZÁRUČNÝ LIST, (HU) GARANCIALEVÉL, (LT) GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS, (ET) GARANTIISERTIFIKAAT, (LV) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS, (BG) ГАРАНЦИОННА КАРТА, (TR) GARANTİ SERTİFİKASI, (AR) شهادة الضمان

MOD. / MONT / МОД./ ŪRLAP / MUDEL / МОДЕЛ / Št / Br.

(EN) Date of buying - (IT) Data di acquisto - (FR) Date d'achat - (ES) Fecha de compra - (DE) Kaufdatum - (RU) Дата продажи - (PT) Data de compra - (NL) Datum van aankoop - (EL) Ημερομηνία αγοράς - (RO) Data achiziției - (SV) Inköpsdatum - (CS) Datum zakoupení - (HR-SR) Datum kupnje - (PL) Data zakupu - (FI) Ostopäivämäärä - (DA) Købsdato - (NO) Innkjøpsdato - (SL) Datum nakupa - (SK) Dátum zakúpenia - (HU) Vásárlás kelte - (LT) Pirkimo data - (ET) Ostu kuupäev - (LV) Pirkšanas datums - (BG) ДАТА НА ПОКУПКАТА - (TR) Satın Alma Tarihi - (AR) تاريخ الشراء

NR. / ARIQM / È. / Ć. / HOMEP:

Table with 2 columns listing equivalent terms for 'Sales company (Name and Signature)'. (EN) Sales company (Name and Signature), (IT) Ditta rivenditrice (Timbro e Firma), (FR) Revendeur (Chachet et Signature), (ES) Vendedor (Nombre y sello), (DE) Händler (Stempel und Unterschrift), (RU) ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ), (PT) Revendedor (Carimbo e Assinatura), (NL) Verkoper (Stempel en naam), (EL) Κατάστημα πώλησης (Σφραγίδα και υπογραφή), (RO) Reprezentant comercial (Ștampila și semnătura), (SV) Återförsäljare (Stämpel och Underskrift), (CS) Prodejce (Razítka a podpis), (HR-SR) Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis), (PL) Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis), (FI) Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus), (DA) Forhandler (stempel og underskrift), (NO) Forhandler (Stempel og underskrift), (SL) Prodajno podjetje (Žig in podpis), (SK) Predajca (Pečiatka a podpis), (HU) Eladás helye (Pecset és Aláírás), (LT) Pardavėjas (Antspaudas ir Parašas), (ET) Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri), (LV) Izplātītājs (Zīmogs un paraksts), (BG) ПРОДАВАЧ (Подпис и Печат), (TR) Satıcı Firma (Ad imza), (AR) شركة المبيعات (ختم وتوقيع)



Table with 3 columns listing equivalent terms for 'The product is in compliance with'. (EN) The product is in compliance with: (IT) Il prodotto è conforme a: (FR) Le produit est conforme aux: (ES) Het produkt overeenkomstig de: (DE) Die maschine entspricht: (RU) Заявляется, что изделие соответствует: (PT) El producto es conforme as: (NL) O produto è conforme as: (EL) Το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη: (RO) Produsul este conform cu: (SV) Att produkten är i överensstämmelse med: (CS) Výrobek je v súlade so: (HR-SR) Proizvod je u skladu sa: (PL) Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw: (FI) Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä: (DA) At produktet er i overensstemmelse med: (NO) At produktet er i overensstemmelse med: (SL) Proizvod je v skladu z: (SK) Výrobek je v shodě se: (HU) A termék megfelel a következőzöknek: (LT) Produktas atitinka: (ET) Toode on kooskõlas: (LV) Izstrādājums atbilst: (BG) Продуктът отговаря на: (TR) Uyumluluk: (AR) المنتج متوافق مع:

(EN) DIRECTIVES - (IT) DIRETTIVE - (FR) DIRECTIVES - (ES) DIRECTIVAS - (DE) RICHTLINIEN - (RU) ДИРЕКТИВЫ - (PT) DIRECTIVAS - (NL) RICHTLIJNEN - (EL) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (RO) DIRECTIVE - (SV) DIREKTIV - (CS) SMĚRNICE - (HR-SR) DIREKTIVE - (PL) DYREKTYWY - (FI) DIREKTIIVIT - (DA) DIREKTIVER - (NO) DIREKTIVER - (SL) DIREKTIVE - (SK) SMERNICE - (HU) IRÁNYELVEK - (LT) DIREKTYVOS - (ET) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BG) ДИРЕКТИВИ - (TR) YÖNERGELER - (AR) توجيه

LVD 2014/35/EU + Amdt. | EMC 2014/30/EU + Amdt. | RoHS 2011/65/EU + Amdt. | ErP 2009/125/EC + Amdt.